ARBEITSUNTERLAGE

Leitungsverlängerung 230 V

zu AA-E-02

WERKZEUGE

- Kabelmesser oder Abmantelungswerkzeug
- Seitenschneider
- Gliedermaßstab
- Prüfgerät nach DIN EN 50678 (VDE 0701)
- Abisolierzange (automatisch)
- Schraubendreher, isoliert
- Aderendhülsenzange

ARBEITSSTUFEN

1. Leitung auf Länge schneiden.
2. Abmantel- und Abisolierlängen für Leitung und Adern nach Herstellerangabe ermitteln.
3. Stecker und Kupplung öffnen.
4. Oberteile von Stecker und Kupplung auf die Leitung schieben.
5. Leitung abmanteln, Adern ablängen (Schutzleiter länger) und abisolieren.
6. Aderendhülsen aufpressen.
7. Adern anschließen.
8. Leitung mit der Zugentlastung an Stecker und Kupplung befestigen.
9. Oberteile aufschieben, Stecker und Kupplung verschließen.
10. Prüfung nach DIN EN 50678 (VDE 0701) durchführen und protokollieren.

ARBEITSHINWEISE


Abmanteln und Abisolieren

- Das Abmanteln der Schlauchleitung braucht Gefühl. Vorher an einem Reststück üben.
- Nicht zu stark auf das Kabelmesser drücken, sonst wird die Aderisolierung beschädigt.
- Nur einmal rundum schneiden. Mehrere Rundschnitte und stumpfe Messer ergeben ein unsauberes Mantelende.
- Beim Abisolieren keine Einzeldrähte beschädigen oder abschneiden.

Anschließen und Zugentlastung

- Schutzleiter ca. 1 cm länger lassen. Bei zu hoher Zugbelastung löst er sich so als letzte Ader.
- Auf richtigen Anschluss der Adern achten: Grün-Gelb an die Schutzleiterklemme.
- Die Zugentlastung klemmt den Mantel, nicht die Adern.
- Schrauben der Zugentlastung nicht zu fest anziehen. Quetschungen beschädigen die Isolierung.

ZEICHNUNG

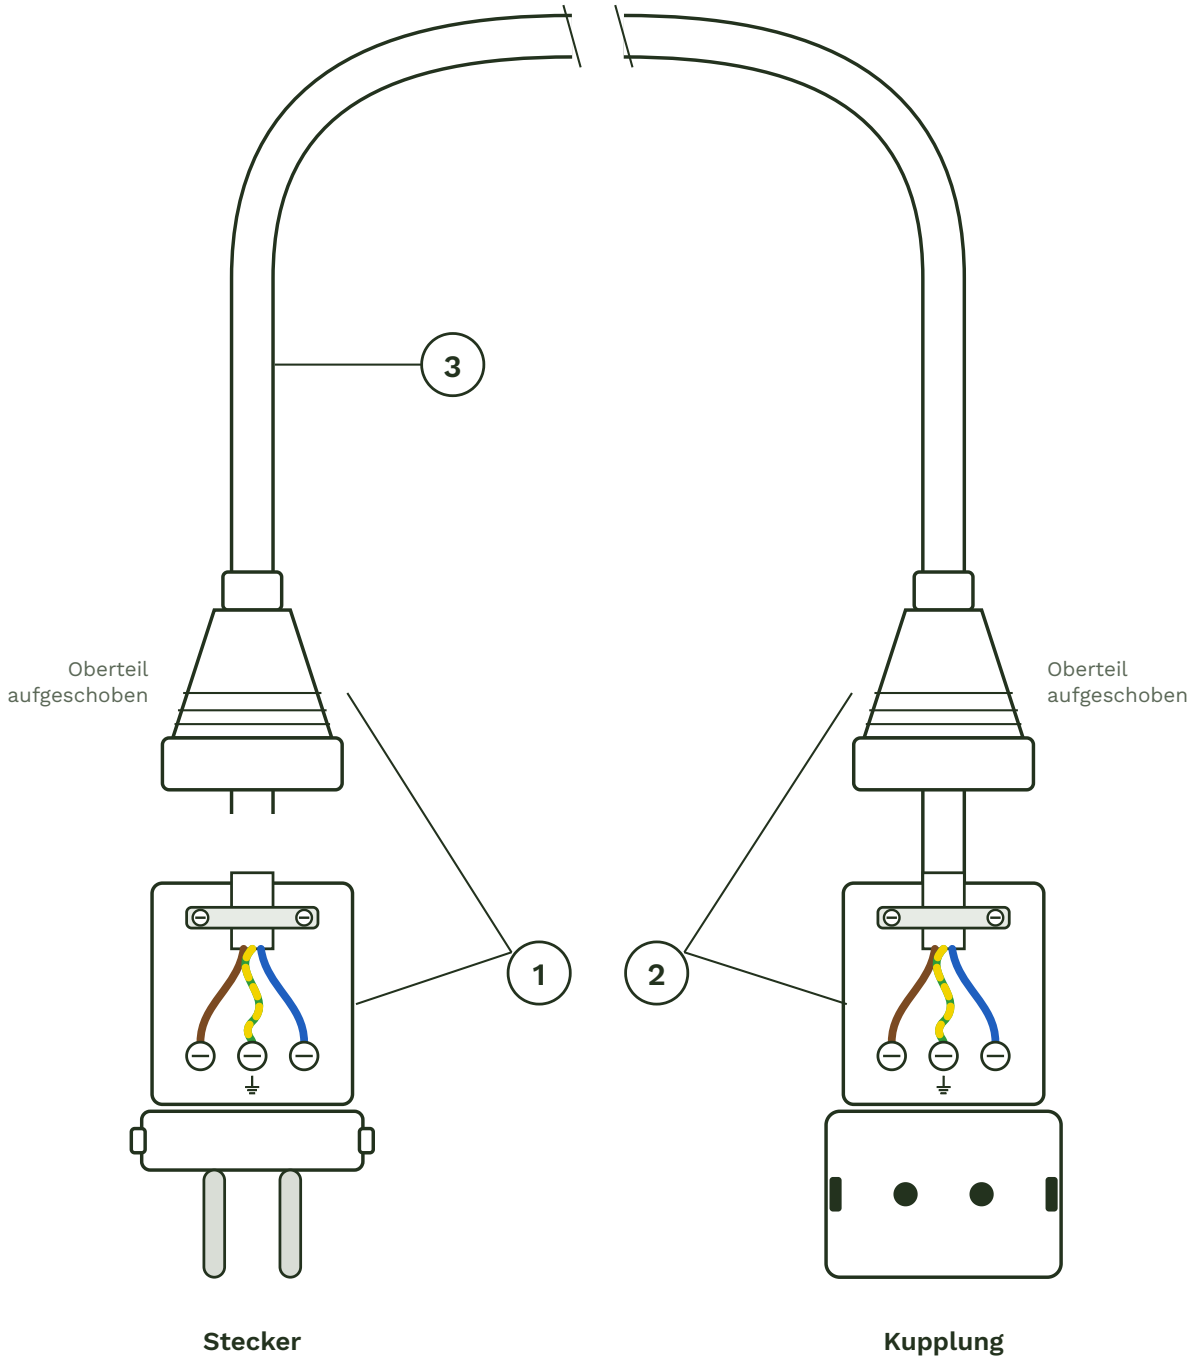

L · braun N · blau PE · grün-gelb, mit Überlänge

Darstellung schematisch, nicht maßstäblich. Positionen siehe Stückliste.