



Marivalda Nascimento
Engenheira Civil
CREA 5071239135
mframadantriunfo@gmail.com
(11) 98952-0479

RELATÓRIO DE VISTORIA

Construtora: xxxxxxxx
Empreendimento: xxxxxxxxxxxx
Responsável pela vistoria: Marivalda Rocha de Andrade Nascimento
Proprietário: xxxxxxxxxxxxxxxx
Representante da construtora: xxxxxxxxxxxxxxxx
Unidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rua xxxxxxxxxxxx
Área privativa: 69,11 m²
Data da vistoria: xxxxxxxxxxxxxxxx
Horário: xxxxxxxxxxxx
ART: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A vistoria foi realizada pela responsável técnica, com a presença do proprietário da unidade e do representante da construtora.

A inspeção visual teve por objetivo verificar as condições aparentes das instalações e dos acabamentos, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o Memorial Descritivo e o Projeto Executivo, sendo identificadas as não conformidades descritas a seguir, organizadas por ambiente e devidamente ilustradas nas fotografias correspondentes:

Primeiro Ambiente – ESTAR/APA

Foto 1: A maçaneta da porta não retorna automaticamente à posição de repouso após o acionamento.



Foto 2: Constatou-se a presença de resíduos de tinta provenientes da porta sobre a maçaneta e a fechadura, bem como danos no acabamento da pintura da folha da porta.



Foto 3: Observou a ocorrência de danos ao batente em decorrência da instalação do contra testa.

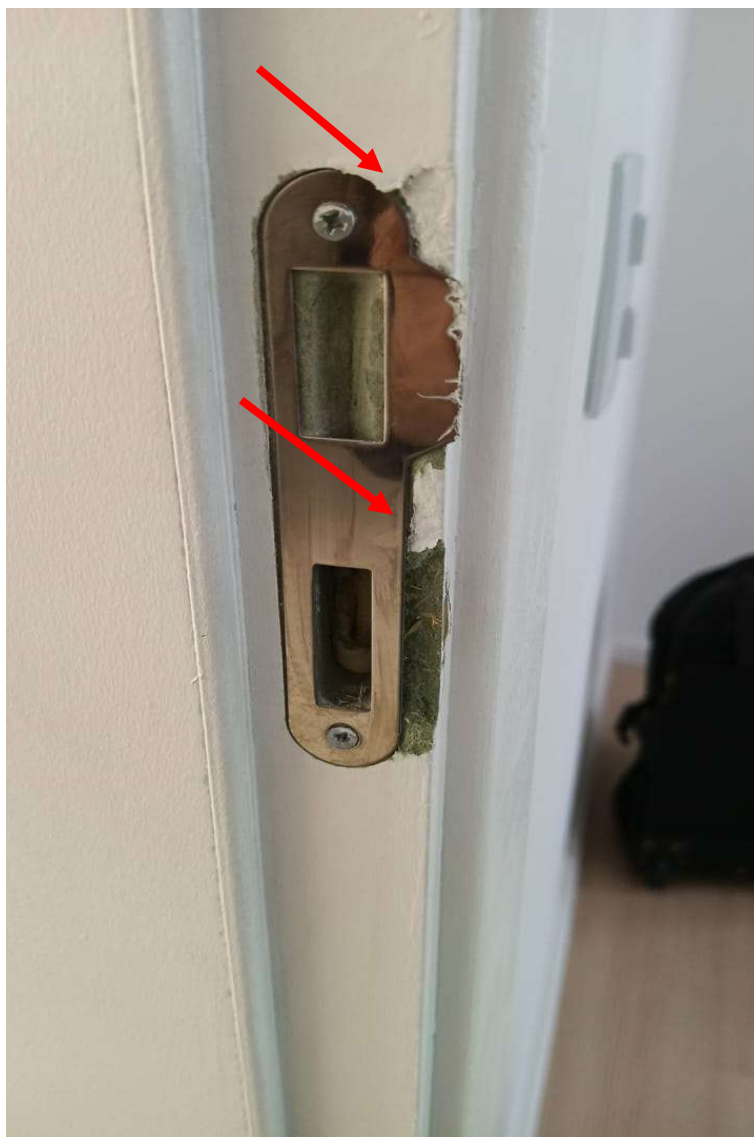


Foto 4: A soleira se encontra danificada (com ruptura) e com presença de resíduos de tinta oriundos da pintura das paredes e portas.



Foto 5: Ausência de acabamento abaixo da soleira.

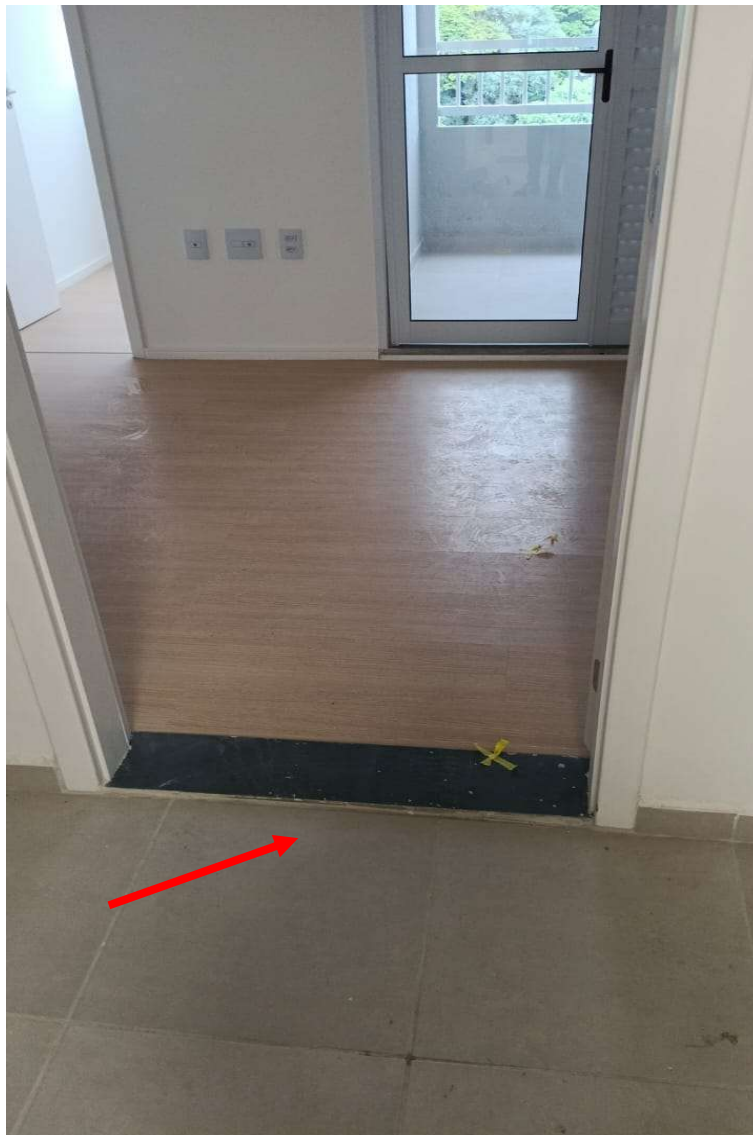


Foto 6: Ausência de acabamento abaixo da soleira.



Foto 7: Falha de acabamento no rodapé localizado atrás da porta, bem como a presença de resíduos de obra.



Foto 8: Verificou-se a ocorrência de perfuração e desnível no piso laminado, com comprometimento de sua integridade, sendo necessária a substituição dos elementos danificados.



Foto 9: Rodapé danificado, com comprometimento do acabamento.



Foto 10: Verificou-se deficiência no escoamento da água da pia, possivelmente associada à presença de resíduos remanescentes da obra. Foi realizada a desobstrução no local, recomendando-se o registro da ocorrência para monitoramento, em caso de recorrência.



Segundo Ambiente – TERRAÇO

Foto 11: Constatou-se não conformidade no acabamento da pintura do peitoril (abaixo do guarda-corpo), caracterizada por irregularidades superficiais, sendo necessária a pintura para restabelecimento das condições adequadas de acabamento.



Foto 12: Existem manchas no revestimento texturizado e cerâmica danificada, sendo necessária a remoção e substituição da peça comprometida.



Foto 13: Constatou-se ausência de caimento adequado no piso, com acúmulo de água e escoamento ineficiente para o ralo, em desconformidade com as ABNT NBR 13753 e ABNT NBR 15575.



Foto 14: Verificou-se a permanência de água acumulada no terraço após o tempo esperado para escoamento, evidenciando deficiência no caimento do piso, em desconformidade com os requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575.



Foto 15: Falha no acabamento junto à porta, caracterizada pela aplicação indevida de revestimento texturizado além dos limites da parede, com recobrimento do batente, indicando deficiência na execução e no controle de acabamento.



Foto 16: Respingos de revestimento texturizado sobre o batente, evidenciando aplicação além dos limites da parede.



Foto 17: Constatou-se não conformidade no acabamento, caracterizada pela aplicação indevida de revestimento texturizado além dos limites da parede, com escorrimento e deposição sobre o rodapé, piso e soleira, evidenciando deficiência na execução e no controle do acabamento.



Terceiro Ambiente – BANHEIRO

Foto 18: Dificuldade no escoamento da água da pia, possivelmente decorrente de resíduos remanescentes da obra. Foi realizado a desobstrução no local, devendo o ocorrido permanecer registrado para acompanhamento, caso haja recorrência futura.



Foto 19: Dano no revestimento.



Foto 20: Excesso de rejunte nas superfícies do rodapé e do piso, bem como manchas na parede e presença de resíduos de obra.



Foto 21: Presença de respingos de tinta, bem como ausência de rejunte, caracterizando inadequação no acabamento.



Foto 22: Ausência de caimento adequado no piso do banheiro, comprometendo o escoamento da água em direção ao ralo. Verificou-se, ainda, que o nível do piso do banheiro encontra-se superior ao nível do piso adjacente (sala).



Foto 23: Peça do rodapé danificada, bem como excesso de rejunte.



Foto 24: Presença de tinta da porta na maçaneta.



Foto 25: Falta de acabamento adequado na soleira.



Quarto Ambiente – DORMITÓRIO

Foto 26: Verificou-se ausência de pintura no peitoril, caracterizando inadequação no acabamento final.



Foto 27: Dificuldade na operação de abertura e fechamento da porta.



Quinto Ambiente – OFFICE

Foto 28: Ausência de finalização adequada do acabamento externo no lado esquerdo, na região superior do peitoril, bem como da pintura do peitoril.

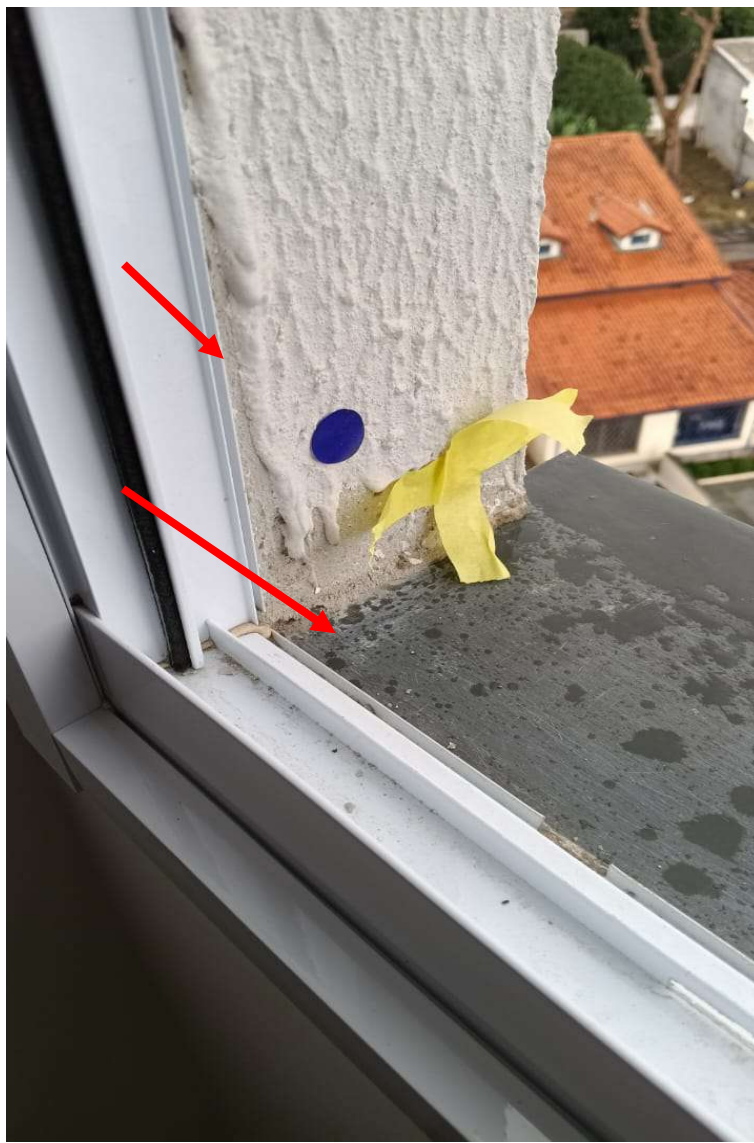


Foto 29: Faltou a finalização adequada do revestimento texturizado externo no lado direito, na região superior do peitoril, bem como ausência de pintura do peitoril.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido à ausência de fornecimento de energia elétrica no apartamento no momento da vistoria, restou impossibilitada a verificação do funcionamento das tomadas, interruptores e demais pontos do sistema elétrico.

Constatou-se a ausência das chaves das portas internas (quarto, office, banheiro e terraço), o que inviabilizou a realização dos testes funcionais dos respectivos elementos.

O representante da construtora, presente no ato da vistoria, declarou ciência das não conformidades apontadas pela responsável técnica, na presença do proprietário, comprometendo-se com a execução dos reparos necessários, com início imediato das intervenções. Ficou acordada a realização de nova vistoria para aferição e validação das correções executadas, previamente à entrega definitiva das chaves.

Recomenda-se a adoção das medidas corretivas necessárias, especialmente quanto aos serviços de acabamento, escoamento de águas, instalação de revestimentos e ajustes dos elementos construtivos, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, o Memorial Descritivo e o Projeto Executivo do empreendimento.

O presente laudo restringe-se às condições aparentes observadas na data da vistoria, não contemplando elementos ocultos, estruturais ou não acessíveis no momento da inspeção.

Ressalta-se que a adequada execução das correções indicadas é imprescindível para assegurar o desempenho, a durabilidade e a funcionalidade dos sistemas construtivos, bem como para prevenir o surgimento de manifestações patológicas futuras.

São Paulo, xxx

Marivalda Rocha de Andrade Nascimento

CREA 5071239135