



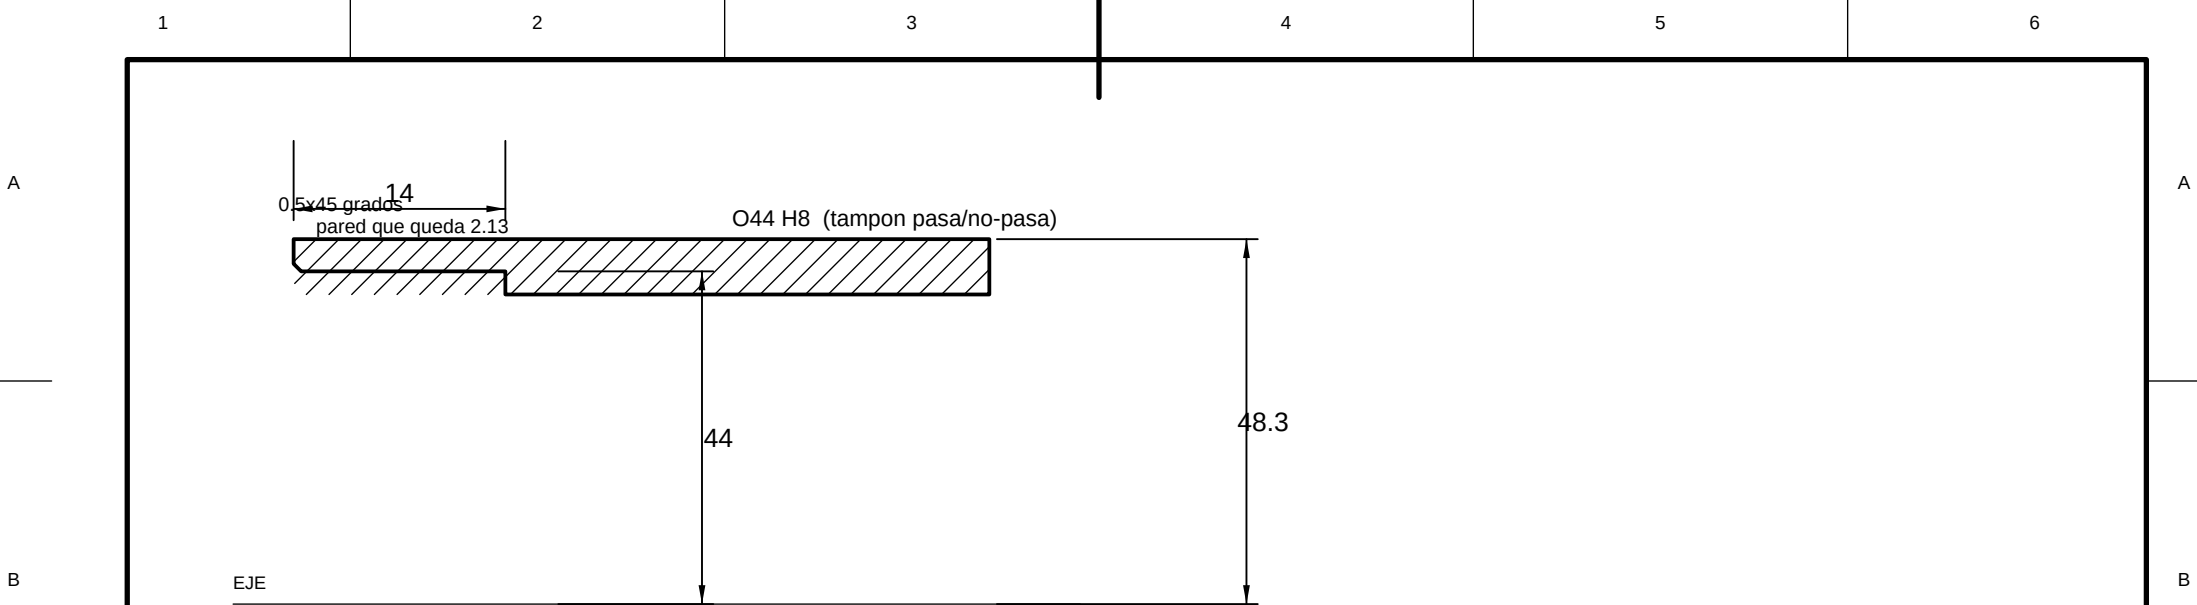

COMO

- 1 - Tope en el husillo: el largo 522 sale del tope, no de medir.
- 2 - Refrentar y contrataladrar EN UN SOLO AMARRE, misma pasada de herramienta. Voltear y repetir contra el mismo tope.
- 3 - Verificar con TAMPÓN pasa/no-pasa O44 H8. No con pie de metro: a 80 piezas el tampón es 5x más rápido y no discute.
- 4 - El cordón interior de la costura DEBE desaparecer en los 14 mm.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	CONTRATALADRO DEL TUBO — las 2 testas		2:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNI...	diseño paramétrico foto3d — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		FECHA	
	CROQUIS DE OPERACIÓN		2026-07-29	
	PIEZAS		UNIDADES	
	NOTA		Nº DE PLANO	
	O44 H8 x 14 · Ra max 3.2 · quitar el cordón de costura en la zona		OP-20	

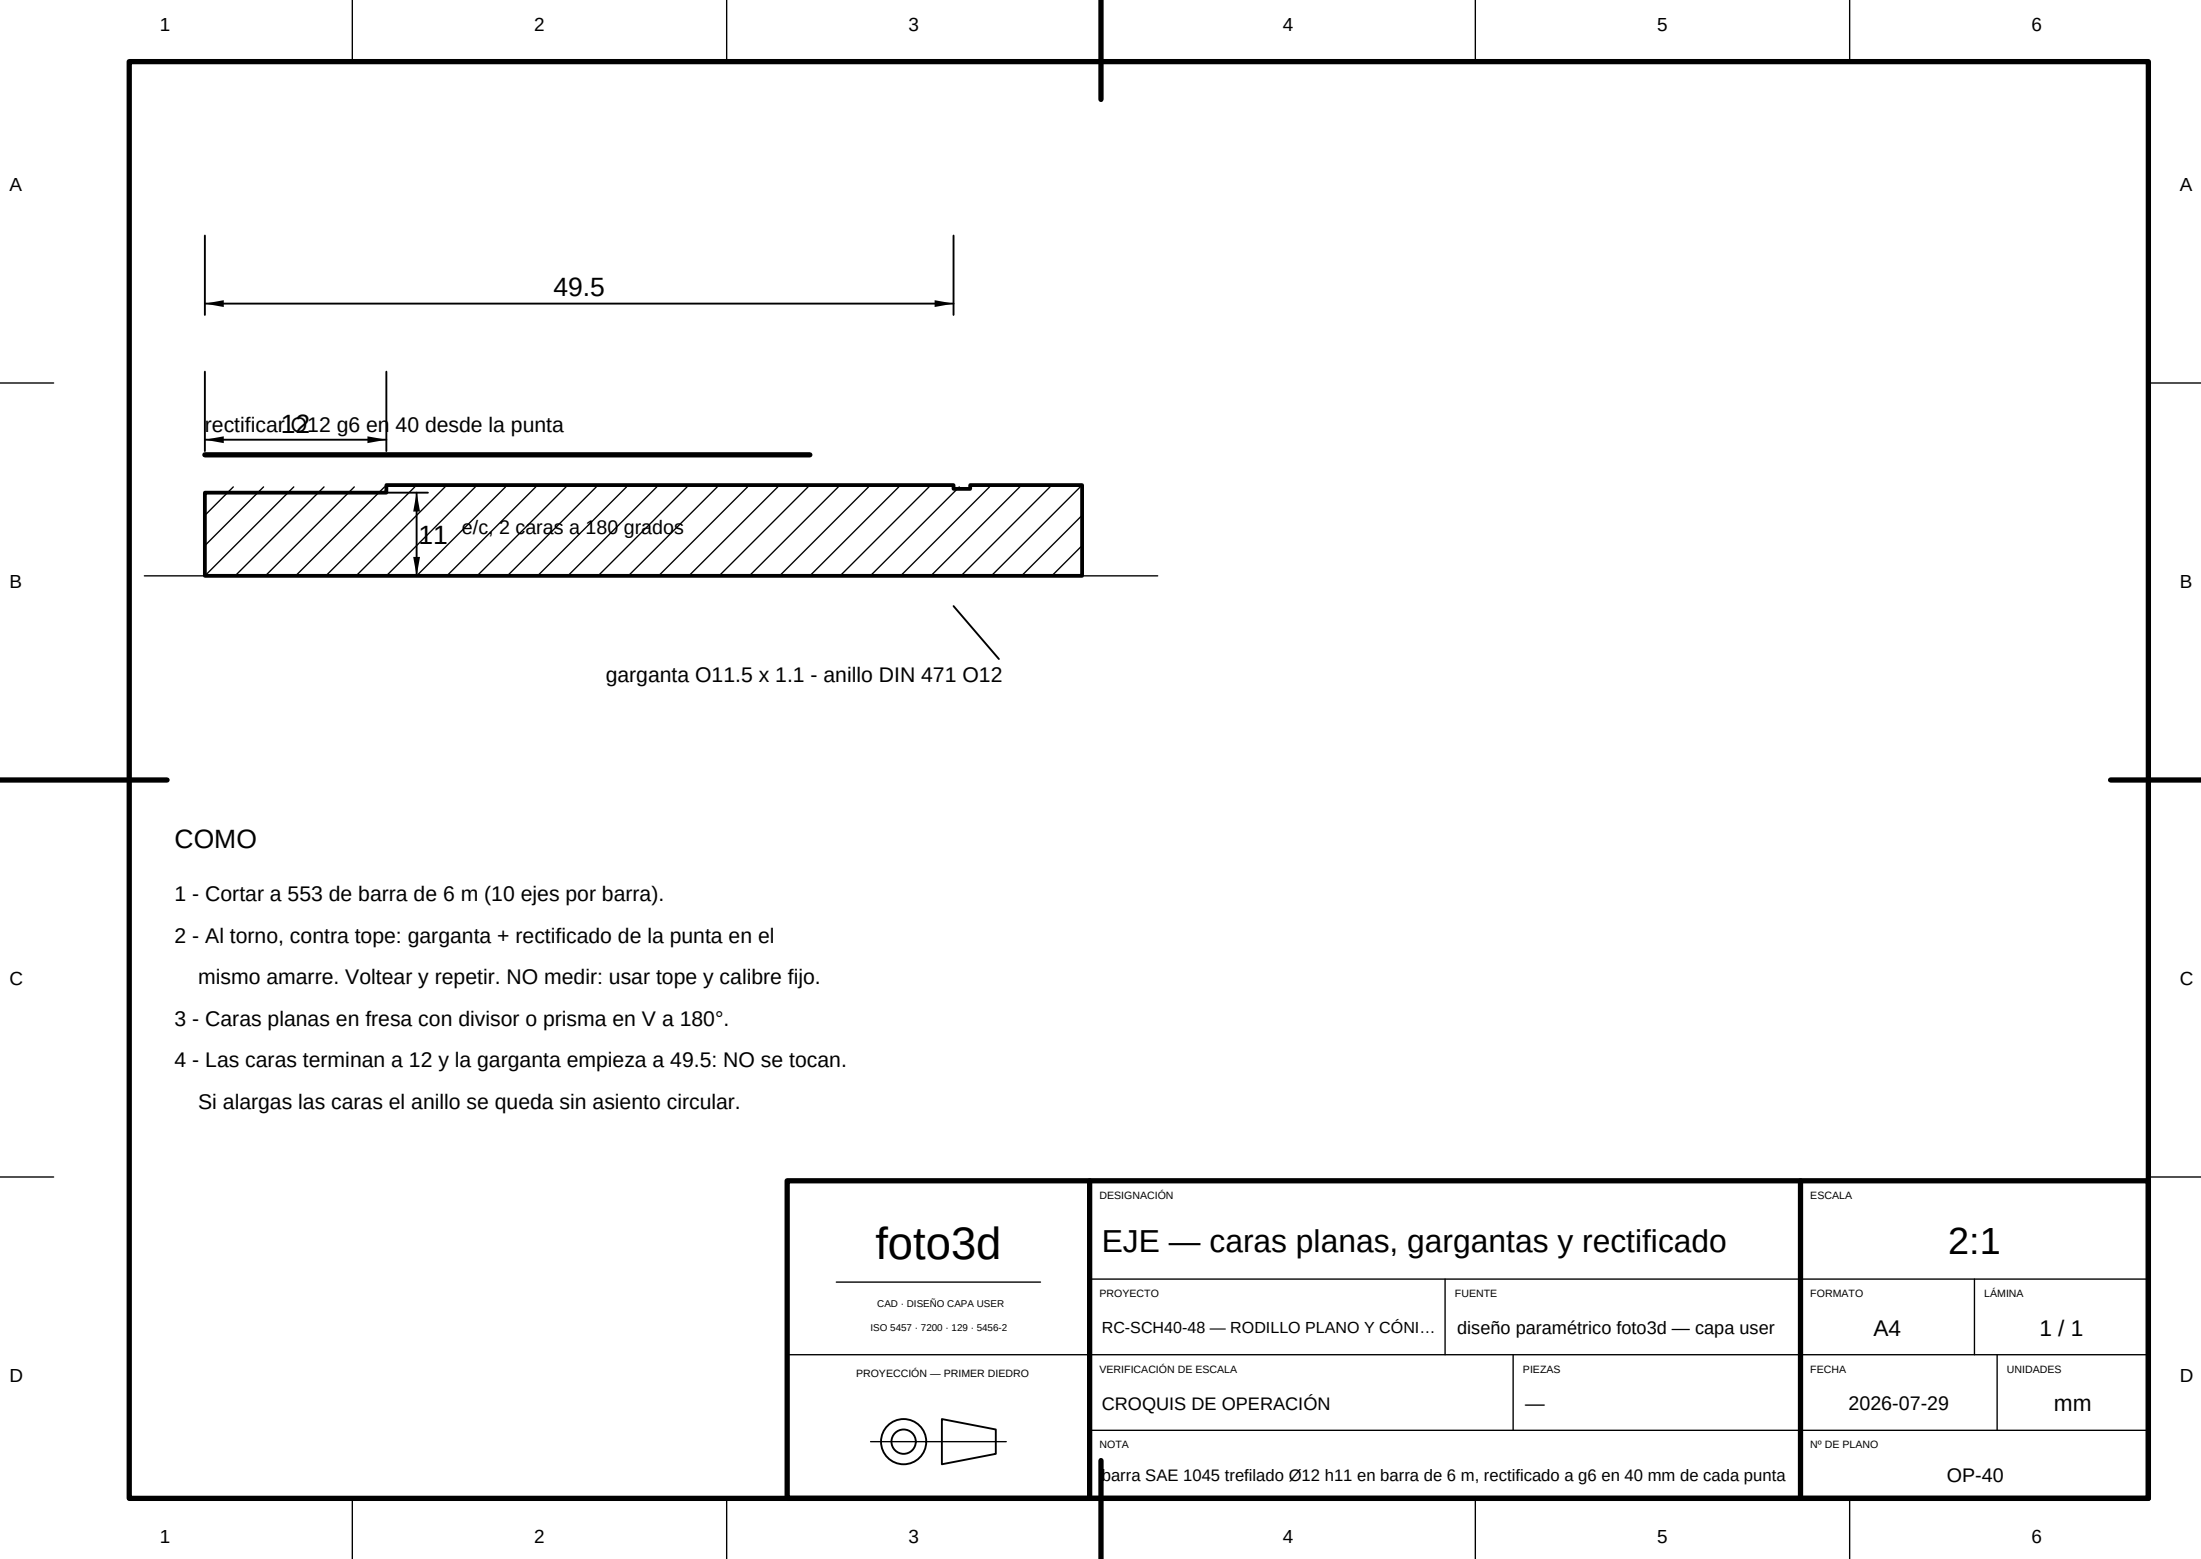

A

B

C


D

A

B

C

D

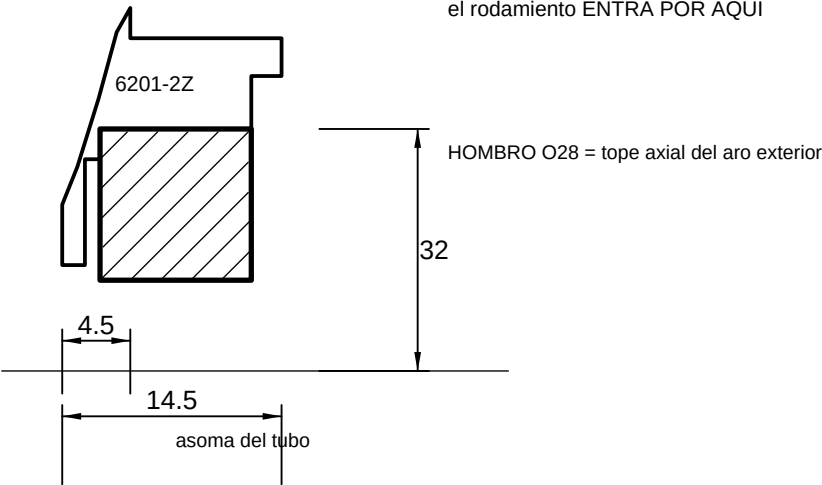

COMO

- 1 - SIEMPRE en banco, ANTES de meter la tapa al tubo: dentro del tubo de 522 no hay cómo prensar el rodamiento.
- 2 - Empujar SOLO por el aro exterior hasta el hombro O28.
Si empujas por el aro interior arruinas las pistas.
- 3 - Prensa de banco con casquillo que apoye en el aro exterior.
- 4 - Comprobar que gira libre antes de seguir.

foto3d CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2 PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	DESIGNACIÓN		ESCALA	
	TAPA + RODAMIENTO — prensado en banco		2:1	
	PROYECTO	FUENTE	FORMATO	LÁMINA
	RC-SCH40-48 — RODILLO PLANO Y CÓNI...	diseño paramétrico foto3d — capa user	A4	1 / 1
	VERIFICACIÓN DE ESCALA		PIEZAS	
	CROQUIS DE OPERACIÓN		—	
	NOTA		FECHA	
6201-2Z en alojamiento O32 · entra por el lado INTERIOR		2026-07-29		UNIDADES
		Nº DE PLANO		mm
		OP-50		