

Schadens- und Ereignisbericht

Serviceeinsatz Garagentor / Sektionaltor – Tiefgarage Schallergasse 35, 1120 Wien

Objekt	Schallergasse 35, 1120 Wien (Meidling) – Zufahrt / Garagentor
Eigentümerin	A&C Wohnart Immobilien GmbH, FN 668224h (HG Wien)
Ereignisdatum	Freitag, 18.09.2026, ab ca. 07:00 Uhr (dokumentierte Aufnahmen ab 07:19 Uhr)
Ausführende Firma	Fa. Tobias (Tor- und Gittertechnik) – ein Techniker vor Ort
Auftragsgegenstand	Service / Überprüfung der blockierten Toranlage
Berichtsdatum	21.09.2026
Beilagen	14 Lichtbilder, 1 Videodatei (IMG_1920.MOV, Aufnahme vom 11.09.2026)

1. Anlass und Zweck dieses Berichts

Dieser Bericht dokumentiert den Ablauf und das Ergebnis des Serviceeinsatzes der Fa. Tobias am Garagentor der Liegenschaft Schallergasse 35, 1120 Wien, am Freitag, dem 18.09.2026. Aus einer angekündigten einfachen Überprüfung bzw. Entriegelung einer blockierten Toranlage ist im Ergebnis eine Beschädigung wesentlicher mechanischer Bauteile der bestehenden Anlage entstanden. Der Bericht dient der Beweissicherung und der Vorbereitung eines gemeinsamen Ortstermins zur Mangelbehebung.

2. Ausgangslage vor dem Einsatz

Die Toranlage war vor dem Einsatz funktionsfähig und über die Funkfernbedienung bedienbar. Dies ist durch die beiliegende Videoaufnahme vom 11.09.2026 (Datei IMG_1920.MOV, Standbilder Bild 13 und Bild 14) belegt: das Tor fährt darin vollständig und störungsfrei auf.

In der Zeit zwischen dieser Videoaufnahme und dem Eintreffen des Technikers wurde die Fernbedienung unverändert mitgeführt (in der Jackentasche). Dabei war zu beobachten, dass die rote Kontroll-LED der Fernbedienung zunächst nicht mehr aufleuchtete und die Fernbedienung in weiterer Folge offenbar kein Signal mehr abgab. Das Tor war beim Eintreffen des Technikers blockiert. Ein Defekt der Fernbedienung selbst (z.B. Batterie, Sendemodul) bzw. eine Störung des Funkempfängers war daher die naheliegende und zuerst zu prüfende Ursache.

3. Chronologischer Ablauf des Einsatzes am 18.09.2026

Zeit	Vorgang
ca. 07:00	Eintreffen des Technikers der Fa. Tobias. Feststellung: Tor blockiert.
	Versuch, das Tor mit einer mitgebrachten Universalfernbedienung zu öffnen – erfolglos.
	Versuch, das Tor mit den mitgebrachten Schlüsseln zu öffnen – die Schlüssel passten nicht bzw. das Tor liess sich damit nicht entriegeln.
ca. 07:19	Der Techniker begann, das Torblatt von Hand gewaltsam nach oben zu ziehen, um es zum Auffahren zu zwingen (Bild 1 und Bild 2).
ca. 07:20	Folge dieses Vorgehens: die Verbindungsarme zwischen Torblatt und Antriebskette wurden verbogen; die Befestigungsstelle an der Laufschiene wurde beschädigt bzw. verformt (Bild 3 bis Bild 6).
	Neuerlicher Versuch mit der Universalfernbedienung – wiederum ohne Erfolg.

Zeit	Vorgang
	Daraufhin Arbeiten an der Elektrik: Abklemmen und Umklemmen von Leitungen, Änderung von Anschluss- bzw. Schaltvarianten, Demontage des Funkempfängers. Auch danach liess sich das Tor über Funk nicht regulär bedienen (nach unserer Beobachtung lediglich Abwärtsfahrt und wenige Zentimeter Aufwärtsfahrt).
bis ca. 12:15	Montage einer neuen Notentriegelung (Schloss mit Bowdenzug) im Torblatt; Demontage der alten Verriegelung (Bild 7 bis Bild 12).

4. Beanstandetes Vorgehen

4.1 Gewaltames Hochziehen des Torblattes. Das blockierte Tor hätte zerstörungsfrei entriegelt werden können, etwa durch Aufbohren der Befestigungsschrauben der Ver- und Entriegelungseinheit. Stattdessen wurde das Torblatt gegen die noch eingerastete Verriegelung hochgezogen. Die dabei eingeleiteten Kräfte haben zwangsläufig zur Verformung der Mitnehmer-/Verbindungsarme zwischen Torblatt und Antriebskette geführt.

4.2 Keine Fehlersuche an der naheliegenden Ursache. Obwohl die Anlage nachweislich eine Woche zuvor einwandfrei über Funk lief und die Symptome (erloschene Kontroll-LED, kein Sendesignal) klar auf die Fernbedienung bzw. den Funkempfang hindeuteten, wurde diese Spur nicht systematisch abgearbeitet. Die eingesetzte Universalfernbedienung funktionierte in keinem der Versuche.

4.3 Eingriffe in die Elektrik ohne Erfolg. Es wurden Leitungen abgeklemmt und umgeklemmt, Schaltvarianten verändert und der Funkempfänger demontiert, ohne dass dadurch die Funktion wiederhergestellt wurde. Der ursprüngliche Verkabelungs- und Einstellzustand der Anlage ist damit nicht mehr gesichert.

4.4 Montage der neuen Notentriegelung. Bei der Montage des neuen Entriegelungsschlosses war dem Techniker die Funktionsweise eines Bowdenzuges (Stahlseil in Aussenhülle) nicht geläufig – insbesondere, dass die Aussenhülle in einem Widerlager/Anschlag fixiert werden muss, damit der Zug überhaupt Kraft übertragen kann. Die korrekte Fixierung musste ihm von uns vor Ort gezeigt werden.

Anmerkung: Der eingesetzte Mitarbeiter war durchwegs ruhig, höflich und gesprächsbereit. Die Kritik richtet sich ausdrücklich nicht gegen seine Person, sondern gegen die aus unserer Sicht fehlende fachliche Eignung für diese konkrete Aufgabe. Die Einschätzung zum Kenntnisstand ist eine subjektive Wahrnehmung vor Ort.

5. Festgestellte Schäden (Stand 18.09.2026)

Nr.	Feststellung	Beleg
1	Verbindungs-/Mitnehmerarme zwischen Torblatt und Antriebskette sichtbar verbogen	Bild 3, 4, 6
2	Befestigungs- bzw. Anschlussstelle an der Laufschiene verformt, Lackabplatzungen	Bild 3, 6
3	Laufschiene / Führung verzogen; weitere Verformungen oder Risse an Beschlägen nicht auszuschliessen	Bild 4, 5, 12
4	Antrieb über Funkfernbedienung nach dem Einsatz nicht regulär funktionsfähig	–
5	Veränderter, nicht dokumentierter Zustand der Elektrik (Klemmungen, Funkempfänger)	Bild 11
6	Alte Verriegelung demontiert, neue Notentriegelung eingebaut	Bild 8, 9, 10

6. Zusammenfassende Bewertung

Aus einer einfachen Service- bzw. Entriegelungsmassnahme ist eine Beschädigung der bestehenden Mechanik geworden. Die Anlage war vor dem Einsatz mechanisch intakt; die Störung lag nach dem Erscheinungsbild im Bereich der Funkfernbedienung. Nach dem Einsatz ist die Mechanik beschädigt und die Anlage weiterhin nicht regulär bedienbar. Wir behalten uns sämtliche Rechte aus Gewährleistung und Schadenersatz ausdrücklich vor. Eine Freigabe oder Anerkennung der am 18.09.2026 erbrachten Leistungen erfolgt hiermit ausdrücklich nicht.

7. Unser Ersuchen

Wir ersuchen um einen gemeinsamen Ortstermin am **Freitag, dem 25.09.2026**, an der Adresse Schallergasse 35, 1120 Wien, mit einem **fachlich einschlägig erfahrenen Techniker bzw.**

Sachverständigen Ihres Hauses, um gemeinsam Folgendes festzulegen:

- Bestandsaufnahme und Bewertung der entstandenen Schäden an Torblatt, Mitnehmerarmen, Laufschiene und Beschlägen;
- Klärung der tatsächlichen Ursache der ursprünglichen Störung (Fernbedienung / Funkempfänger / Steuerung);
- Wiederherstellung eines definierten, dokumentierten Zustands der Elektrik und der Antriebseinstellungen;
- verbindlicher Instandsetzungsplan mit Terminen und Kostenübernahme;
- Überprüfung der neu montierten Notentriegelung auf fachgerechte Ausführung und Funktion.

Um kurze Bestätigung des Termins bzw. um Vorschlag eines Alternativtermins wird gebeten.

8. Bildanhang

Alle Bilder stammen aus der Originaldokumentation vor Ort. Die Zeitangaben entsprechen den Metadaten der Aufnahmegерäte. Die Originaldateien werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.



Bild 1 – 18.09.2026, 07:19 Uhr - Der Techniker der Fa. Tobias versucht, das blockierte Sektionaltor durch Hochziehen von Hand gewaltsam zu öffnen. Im Bild rechts die ursprüngliche Notentriegelung des Tores. (Datei: IMG_1965.jpeg)



Bild 2 – 18.09.2026, 07:19 Uhr - Detail während des Hochziehens: die Verbindungsarme zwischen Torblatt und Antriebskette werden überlastet. (Datei: IMG_1966.jpeg)



Bild 3 – 18.09.2026, 07:20 Uhr - Ergebnis: der Mitnehmerarm bzw. die Kupplungsstange ist sichtbar verbogen; die Farbe an der Verbindungsstelle ist abgeplatzt. (Datei: IMG_1967.jpeg)



Bild 4 – 18.09.2026, 07:20 Uhr - Gesamtansicht Antriebsschiene, Kette, Entriegelungshebel und verbogener Mitnehmerarm.
(Datei: IMG_1968.jpeg)



Bild 5 – 18.09.2026, 07:20 Uhr - Detail Entriegelungshebel / Kettenschloss und Umlenkrolle nach dem gewaltsamen Öffnungsversuch. (Datei: IMG_1969.jpeg)



Bild 6 – 18.09.2026, 07:20 Uhr - Detail der Verbindungsstelle Mitnehmerarm / Laufschiene: Verformung und Beschädigung der Befestigung. (Datei: IMG_1970.jpeg)



Bild 7 – 18.09.2026, 12:08 Uhr - Detail Antriebseinheit / Kette und Mitnehmer im oberen Schienenbereich. (Datei: IMG_1972.jpeg)



Bild 8 – 18.09.2026, 12:15 Uhr - Die nachträglich montierte neue Notentriegelung (Schloss mit Bowdenzug) im Torblatt.
(Datei: IMG_1973.jpeg)



Bild 9 – 18.09.2026, 12:15 Uhr - Demontierte Befestigungsteile (Gegenplatte, Schrauben, Beilagscheiben) der alten Verriegelung am Boden. (Datei: IMG_1974.jpeg)



Bild 10 – 18.09.2026, 12:15 Uhr - Befestigungspunkt des Bowdenzuges am Torblatt nach der Montage. (Datei: IMG_1976.jpeg)

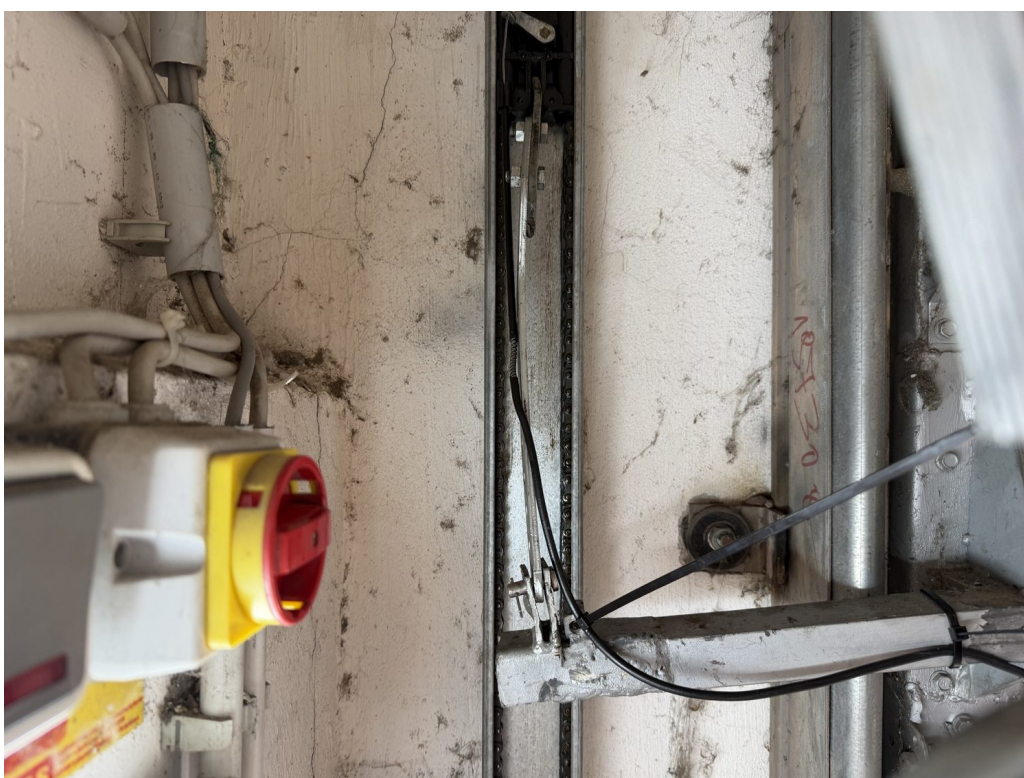


Bild 11 – 18.09.2026, 12:15 Uhr - Hauptschalter / Steuerung der Toranlage (Fa. Tobias) und Kabelführung des neu verlegten Zuges. (Datei: IMG_1977.jpeg)



Bild 12 – 18.09.2026, 12:15 Uhr - Übersicht Laufschiene, Kette und Verkabelung nach Abschluss der Arbeiten. (Datei: IMG_1978.jpeg)



Bild 13 – Standbild aus der Videoaufnahme vom 11.09.2026 (Datei IMG_1920.MOV): die Toranlage läuft zu diesem Zeitpunkt nachweislich über die Funkfernbedienung. (Datei: IMG_1997.PNG)



Bild 14 – Standbild aus derselben Videoaufnahme: das Tor fährt vollständig und störungsfrei auf - Beleg für die Funktionsfähigkeit von Antrieb und Funkempfang vor dem Serviceeinsatz. (Datei: IMG_1998.PNG)