

Refreshment Troubleshoot Washing Machine



Twin Tube



Top Loading



Front Loading

Result of recording



Cd	Inquiry Group	Category Group	Model	i-Detail	a-Detail	Remark	Line	Notif	Stts	Reparation Text	Hasil cek recording
3a	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-G876P-GY	air tidak masuk tabung/tidak mutar	105187716 203968608 ROBOT2	hg / tlp dl / nonz2/ via 0315490989	Call	203968608	91	EXT-BLOCKING-PENJELASAN ALIRAN AIR POMPA	Agent tidak berikan penjelasan apapun ke
3a	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-M906P-GBK	Spin tidak fungsi	105163701 203949248 ROBOT2	hg/tlp dl/Nonz2	Call	203949248	91	UNIT/BLOCKING/PNJLSN PAKAIAN TRLLU BNYK	Agent tidak berikan penjelasan apapun ke
3m	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-M9500XT-SA	Unit eror ketika pengeringan	105175895 203959123 ROBOT2	Mg/tlp dl/	Call	203959123	91	UNIT-PENJELASAN POSISI UNITMIRING BYE PH	Agent tidak berikan penjelasan apapun ke
3a	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-FL1073W	putaran pelan dan tombol sulit di tekan	105158446 203944907 ROBOT2	hg	Call	203944907	91	UNIT/DIKNJNGI/SAMSUNG/P MBNTU TDK DI RMH	Konsumen tdk tahu kode modelnya sehingga agent
3m	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-FL1290G	Tabung tidak putar	105191093 203971392 ROBOT2	Hg / telf dulu / nonz2	Call	203971392	91	BLOCKING-BYPHONE TEKAMAN AIR KURANG DERA	Agent berikan penjelasan kurangi kapasitas pakaian ke konsumen.
3a	Technician Visit Request	Washing Machine	ES-M906P-GB	air masuk terus dan tidak bisa membuang	105170769 203954938 ROBOT2	HG / TLP DAN WA DULU /NONZ2	Call	203954938	91	EXT-BLOCKING-PENJELASAN BERSIHKAN FILTER	Agent memberi penjelasan cek selang pembuangan.



Mesin cuci 2 tabung


*Mati total.

Tidak ada lampu indicator
yang bisa dilihat

- Pastikan stop kontak tidak rusak.
- Jangan pakai kabel roll atau stop kontak cabang
- Pastikan kabel mesin cuci tidak ada yang terkelupas atau putus.
- Pastikan stop kontak dan Accord tidak kendur.

*Drain tidak fungsi/mampet pembuangan.

Putar knop cycle selector ke DRAIN, isi tabung WASH/CUCI dengan air $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{4}$ tabung. Lakukan proses cuci tanpa pakaian, biarkan air habis terkuras. Hal tersebut terjadi karena lubang drain tersumbat kotoran dari pakaian.

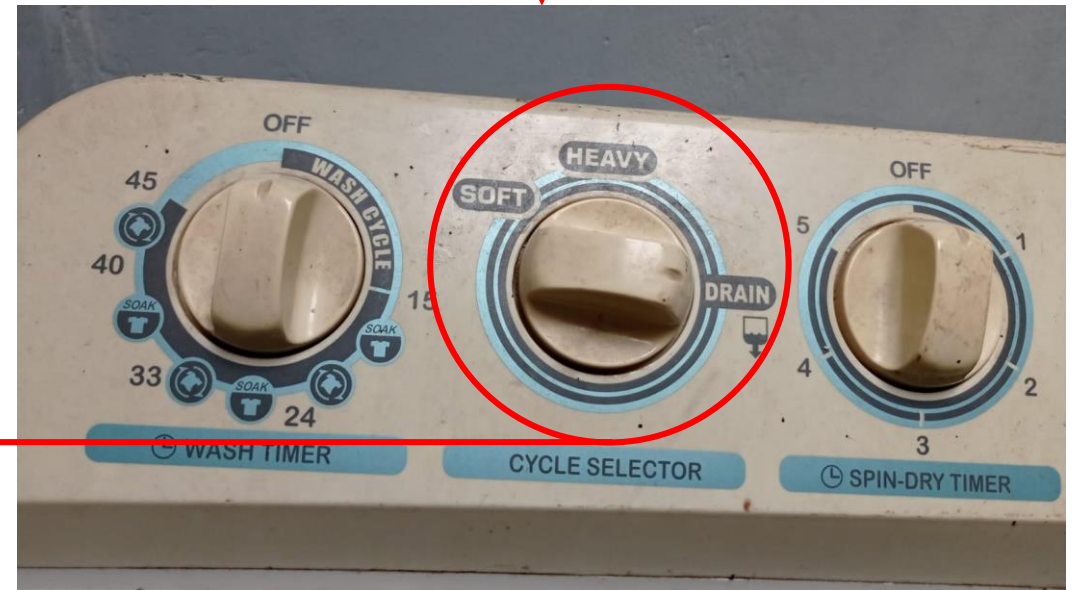

Air tidak masuk tabung/tidak mutar Top Loading dan Front Loading

1. Tekanan air cukup deras atau tidak terlalu kecil.

Pastikan tekanan sumber air deras, namun tekanan air yang kecil tidak selalu dari sumber air yang kecil, selang inlet yang disambung (extend) dapat mengakibatkan tekanan air menjadi menurun/lebih pelan. Selain itu keran yang bercabang juga dapat mengakibatkan tekanan air menjadi pelan. Jika pemakaian unit sudah cukup lama, sarankan bersihkan filter juga.



2. Cover tidak rapat.

Pastikan cover atau tutup mesin cuci tertutup dengan rapat dan benar. Pintu atau cover memiliki berupa switch otomatis, sehingga jika tidak tertutup dengan rapat maka tidak akan mendeteksi untuk air masuk dan tidak dapat melakukan proses pencucian.



3. Pakaian terlalu penuh.

Apabila air tidak masuk atau unit tidak berputar, ada kemungkinan juga dari pakaian yang terlalu full atau penuh saat dimasukkan ke unit saat kondisi masih kering. Idealnya dapat masukan pakaian dalam kondisi kering setengah tabung saja.



Spin tidak fungsi dan Spin Error. Top Loading dan Front Loading

1. Pakaian terlalu banyak.

Perlu diperhatikan kembali, bahwa hal ini juga dapat menyebabkan spin tidak berfungsi. Maka dapat disarankan sebaiknya kurangi kapasitasnya dan dapat disarankan fungsikan spin manual. Pakaian yang dimasukan secara menggumpal, dapat membuat pakaian di dalam tabung dalam posisi tidak merata atau berat di satu sisi dan membuat proses pengeringan terhambat.



2. Drain Hose tersumbat.

Tidak bisa Spin juga dapat disebabkan karena selang pembuangan tersumbat. Dapat disampaikan ke konsumen agar selang pembuangan tidak tertekuk/terlipat. Jika hal tersebut sudah pasti dilakukan konsumen, pastikan kembali agar ujung selang tidak ada yang menghalangi dan membuat proses pembuangan air tidak lancar.



3. Unit miring.

Pastikan penempatan unitnya di tempat rata dan tidak menggunakan alas seperti styrofoam bawaan atau apapun yang mengganjal bagian bawah unitnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan getaran keras yang membuat unit miring dan mendeteksi unit berputar terus menerus dan tidak melakukan proses spin.



Mati total

Top Loading dan Front Loading

1. Stop kontak

Pastikan stop kontak dalam kondisi baik dan tidak rusak. Pastikan juga stop kontak tidak kendur. Tidak disarankan pakai kabel roll. Sebaiknya menggunakan stop kontak tunggal, guna menghindari kendur saat hubungkan AC Cord dengan stop kontak.



2. Tegangan Listrik (Voltase)

Pastikan tegangan listrik stabil atau dalam kondisi 220 volt. Jika volt tidak stabil atau dibawah 220 volt maka umumnya unit tidak dapat menyala karena kurangnya tegangan listrik yang dialirkan.




3. Pastikan kabel.

Konsumen dapat kita arahkan untuk cek kabelnya. Umumnya kabelnya yang rusak karena faktor eksternal seperti karena digigit binatang, membuat kabel terkelupas dan membuat unit tidak fungsi.



Stop Kontak

**Tidak
direkomendasikan**



**Bisa
direkomendasikan**



Error Code ES-FL1491XW (WHIRLPOOL)

Error E11

- Pastikan kran air terbuka.
- Tekanan air harus cukup deras.
- Bersihkan filter (jika pemakaian sudah agak lama).

Error E12

- Selang terlalu panjang (disambung selang tambahan).
- Selang pembuangan tertekuk/terlipat.
- Pastikan tidak ada yang menutup/menghalangi ujung selang pembuangan.

**Agent bisa cari di SKAPE atau Buka CSMS ==> pilih
INTERNAR/DIRECT/EXTERNAL SERVICE ==> masukan MODEL
==> klik SEARCH ==> SERVICE MANUAL**

Trouble Indication	Kind Of Trouble	Where To Check	How to resolve the problem
	The washer does not work at all.	• Check if the Power Cord is securely plugged in. • Press the POWER ON/OFF button. • Press the START/PAUSE button. • Press the PRESET button. • Check whether power failure occurs. • Check whether the fuse or circuit breaker has been activated.	
E11	Water does not flow into the Wash/ Spin Tub or water flow is slim.	• Whether the faucet be opened. • Whether the Water Supply Hose be frozen. • Whether the Water Supply Hose or the metal filter in water inlet be blocked. • Whether the water is out of supply.	Check and resolve the problem ,then press START/PAUSE for one times to restart the washer.
E12	Water does not drain out.	• The height of drain hose is more than 100 mm. • Whether the Drain Hose is inverted. • Whether the Drain Hose is blocked by scrap of fiber. • Whether the Drain Hose is too long.	Check and resolve the problem ,then press START/PAUSE for one times to restart the washer.
H	Failure of open the washer door.	• Whether the temperature of water exceeded 40℃. • Whether the temperature of water in washing process exceeded 40℃.	The door will open automatically as soon as the temperature below 40℃.
U3	Failure of spin	• Whether the washing machine be posited steadily. • Whether the washing clothes is too big or too heavy. • Whether the pieces of clothes for spin is too few. • Whether the blanket be rolled into a ball.	When the clothes is too little, add 2~3 pieces of clothes, then check the machine, Close the door, and press START/PAUSE button for one times to restart the machine.
U4	Door is not closed		Close the door with the "door lock" light on, and then press "START/ PAUSE" button, the machine will run.

Error Code ES-FL862 (VESTEL)

Error E01

Terjadi karena pintu tidak tertutup rapat.

- Pastikan pakaian tidak ada yang keluar atau melewati batas tabung.
- Cek karet pintu rusak atau tidak (bisa beli suku cadang atau Z2)
- Cek doorlock, jika tidak terkunci arahkan untuk kunjungan.

Error E02

- Tekanan air harus cukup deras.
- Jangan tambahkan selang inlet/water supply hose.
- Pastikan filter dalam kondisi bersih.

**Agent bisa cari di SKAPE atau Buka CSMS ==> pilih
INTERNAR/DIRECT/EXTERNAL SERVICE ==> masukan MODEL
==> klik SEARCH ==> SERVICE MANUAL**

Error Indication	Error Number	Indication For User	Indication For Service
		Yes/No	Yes/No
Door is not locked	E01	Yes	Yes
Door is unlocked during programme	E01	Yes	Yes
Lack of water	E02	Yes	Yes
Pump failure	E03	Yes	Yes
Overflow	E04	Yes	Yes
NTC or Heater Failure	E05	No	Yes
Motor Failure - 1 (Tachometer open-short circuit or motor connector is disconnected)	E06	No	Yes
Motor Failure - 2 (triac short circuit)	E08	No	Yes
Electronic Pressure Sensor	E10	No	Yes

*Pintu terkunci

Ada beberapa factor hal tersebut terjadi, diantaranya :

- Program error saat digunakan.
- Sedang dalam pengaturan child lock
- Pakaian tersangkut di pintu

Lakukan ini apabila terjadi saat proses pencucian.

1. Matikan dari stop kontak.
2. Pastikan program yang menyala.
3. Jika program di rinse atau spin, biarkan mesin cuci melangsungkan programnya hingga selesai.
4. Jika sudah lakukan no.1 tapi programnya error, sarankan pindahkan knop atau program ke off.
5. Diamkan sekitar 30 detik dan atur ke mode SPIN, tekan tombol start.
6. Biarkan proses selesai dan ketika proses spin selesai, jangan terburu membuka pintunya, diamkan beberapa saat.

ES-FL1491XW (WHIRLPOOL)

4. No Trouble Conditions

SITUATION	REASON
The washer door can not be opened.	• The washer is in operation • Set by the child lock • There is clothes caught between the seal ring and the door.
Peculiar smell.	• Some components are made by rubber, so there may be smell of rubber.
Little water in wash and spin	• Drum washing machine need only little water to wash clothes.
No water inflow.	• Whether the faucet is open. • Whether the Water Supply Hose be frozen. • Whether the Water Supply Hose or the metal filter in water inlet be blocked.

**Agent bisa cari di SKAPE atau Buka CSMS ==> pilih
INTERNAR/DIRECT/EXTERNAL SERVICE ==> masukan MODEL
==> klik SEARCH ==> SERVICE MANUAL**

New Model Rice Cooker



KS-DS18WH



KS-DW18BK



KS-DF18RD



KS-DI18SL

New Model Rice Cooker



KS-DS18WH



8 Menus Auto.

8 pilihan menu auto cook.



Soft button.

Desain tombol yang mudah untuk digunakan



Keep Warm.

Up to 24 hours



Power Consumption

790 watt



1.7mm inner pot.

Lapisan anti lengket

- Standard
- Brown Rice
- Quick
- Claypot
- Porridge
- Soup
- Steam Cook
- Egg Boiled

New Model Rice Cooker



KS-DW18BK

- Standard
- Quick
- Fine
- Brown Rice
- Claypot
- Porridge
- Clean
- Soup
- Steam Cook
- Boiled Egg
- Perment
- Slow Cook



3D Heating.

Bagian bawah inner pot berbentuk lengkungan 3D yang membuat hasil memasak nasi lebih sempurna.



12 Menus Auto.

12 pilihan menu auto cook.



Soft button.

Desain tombol yang mudah untuk digunakan



Power Consumption

790 watt




Keep Warm.

Up to 24 hours



Stainless Pot.

With non-stick coating



LED Display.

New Model Rice Cooker



KS-DF18RD

- Standard
- Brown Rice
- Quick
- Claypot
- Porridge
- Soup
- Steam Cook
- Cake



3D Heating.

Bagian bawah inner pot berbentuk lengkungan 3D yang membuat hasil memasak nasi lebih sempurna.



8 Menus Auto.

8 pilihan menu auto cook.



Soft button.

Desain tombol yang mudah untuk digunakan



Power Consumption

790 watt




Keep Warm.

Up to 24 hours



Stainless Pot.

With non-stick coating



LED Display.

New Model Rice Cooker



KS-DI18SL

- Standard
- Brown Rice
- Quick
- Claypot
- Porridge
- Soup
- Steam Cook
- Cake



3D Heating.

Bagian bawah inner pot berbentuk lengkungan 3D yang membuat hasil memasak nasi lebih sempurna.



8 Menus Auto.

8 pilihan menu auto cook.



Soft button.

Desain tombol yang mudah untuk digunakan



Keep Warm.

Up to 24 hours



3mm inner pot.

Lapisan anti lengket



Inner Pot with handle.

Inner Pot memiliki pegangan

**New Model
Rice Cooker**




Model	KS-DS18WH	KS-DW18BK	KS-DF18RD	KS-DI18SL
Capacity	1.8 L	1.8 L	1.8 L	1.8 L
Power Consumption	Cook 790W / Warm 70W	Cook 790W / Warm 70W	Cook 790W / Warm 70W	Cook 1300W / Warm 70W
Outline Dimension LxWxH	391mm × 296mm × 243mm	391mm × 296mm × 243mm	389mm × 284mm × 229mm	376mm x 304mm x 253mm

KS-DS18WH



KS-DF18RD

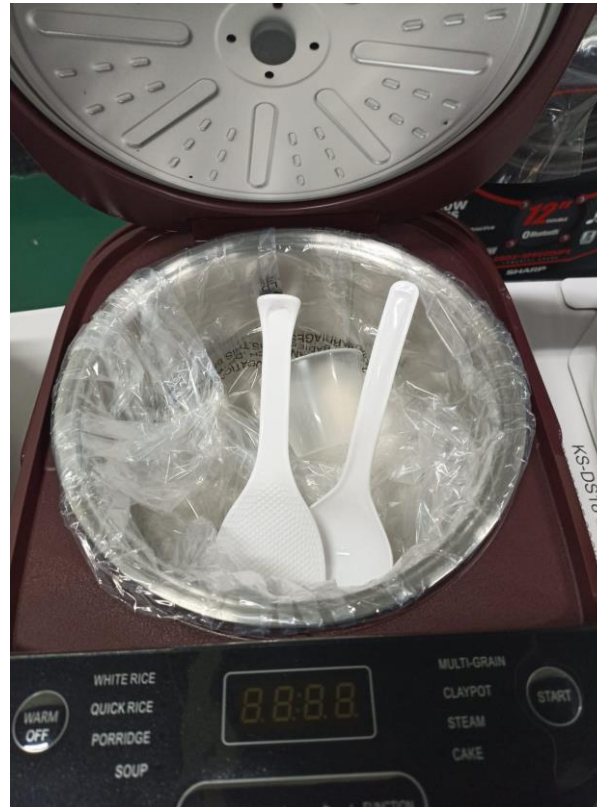

KS-DW18BK



KS-DI18SL



Inner Pot with Handle
KS-DI18SL

