



**SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
SUBDIRECCION NACIONAL DE GEOLOGIA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA APLICADA**

**FLUJO DE BARRO EN VILLA ACONCAGUA,
COMUNA DE CONCÓN, V REGIÓN**

Rita Arqueros F.

Santiago, Junio de 2002

FLUJO DE BARRO EN VILLA ACONCAGUA, COMUNA DE CONCÓN

Rita Arqueros F. (rarqueros@sernageomin.cl)¹

INTRODUCCIÓN

Durante el temporal que afectó a la zona central y sur del país los días 3 y 4 de junio del presente, en las villas Aconcagua y Concón II, comuna de Concón, ocurrieron flujos de barro provenientes del sector más alto de la comuna, perteneciente al condominio en construcción Lomas de Montemar, aledaño a las villas afectadas (Fig. 1).

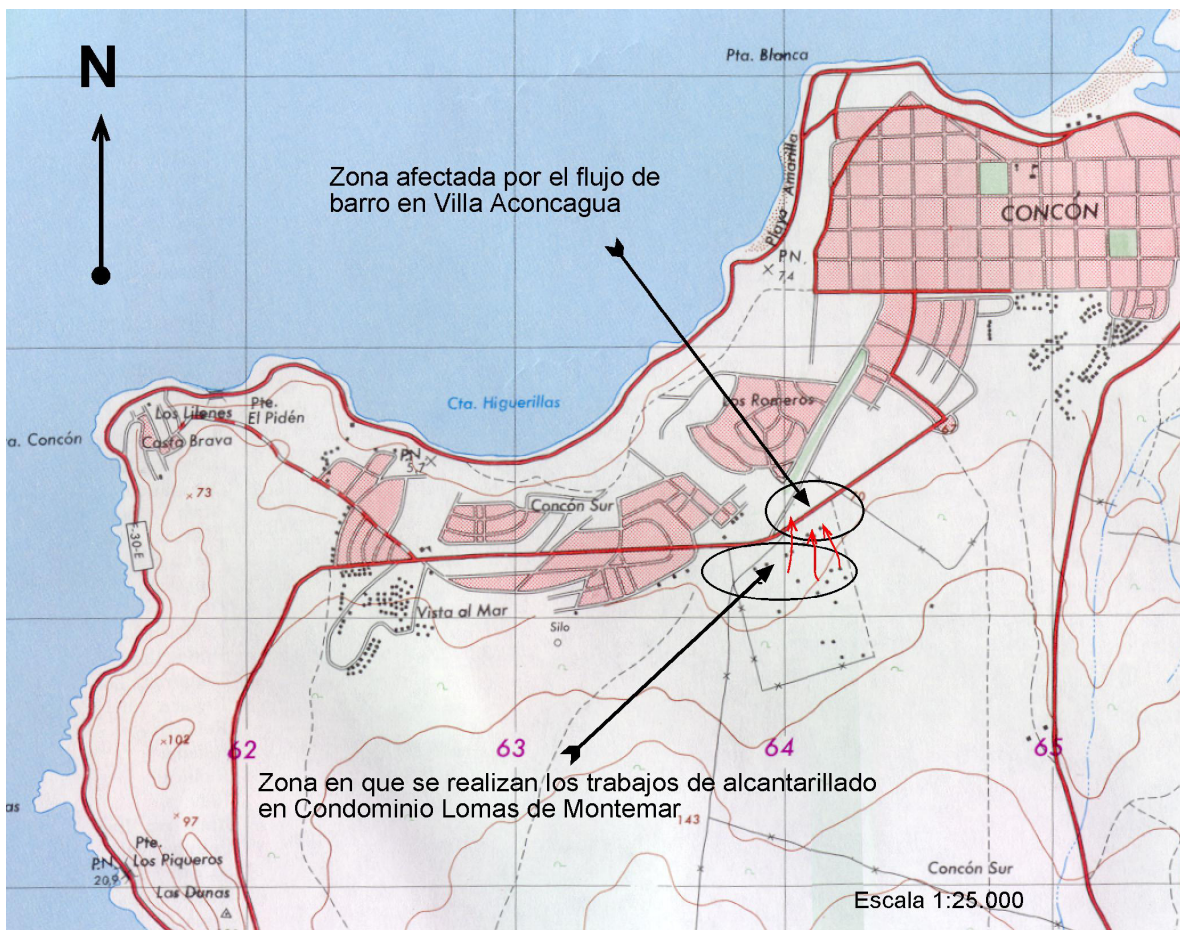


Fig. 1: Mapa de ubicación

¹ Depto. Geología Aplicada, SERNAGEOMIN, Santiago

El presente informe resume las observaciones realizadas en el sector de Villa Aconcagua durante un reconocimiento de los efectos del mencionado temporal, durante los días 6 y 7 de junio. Este reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la elaboración de las Cartas Geoambientales del Valle del Aconcagua, proyecto del Departamento de Geología Aplicada del SERNAGEOMIN actualmente en curso. Su objetivo es mostrar un caso de impacto producido principalmente por acción antrópica.

Según información entregada por los afectados, es común que durante fuertes lluvias el agua escurra por entre las viviendas de la Villa Aconcagua, especialmente por aquellas que se encuentran en los ejes de las quebradas.

Por tal razón, la Municipalidad de Concón construyó piscinas de contención de aguas-lluvia, que habían estado funcionando bien según vecinos del sector. Sin embargo, estas piscinas fueron eliminadas por la empresa constructora del condominio Lomas de Montemar, aduciendo que, en su reemplazo, construirían otras más adecuadas.

DESCRIPCIÓN

El flujo de barro se originó a menos de 100 m de las viviendas afectadas (Fig.2), en un sector de pendiente moderada (5% aprox.). Este flujo inundó con barro y agua a las casas y calles de la villa (Figs. 3 y 4), llevándose a su paso enseres, ropa y dejando inhabitable a un gran número de viviendas.



Fig. 2: Sector de origen del flujo en condominio Lomas de Montemar. Detrás de la pandereta, se encuentra la Villa Aconcagua. Vista hacia el poniente

El área afectada por este flujo en la villa alcanzó a los 400 m de ancho por 600 m de largo aproximadamente. En los sectores próximos al origen, el flujo alcanzó a tener hasta 1,5 m de altura, mientras que hacia los sectores más distales llegó a 30 cm de alto.



Fig. 3: Acumulaciones de barro cubierto con plástico, extraído desde el interior de las casas de Villa Aconcagua.



Fig. 4: Depósito de barro en Villa Aconcagua, dejado por el flujo de agua y barro durante el temporal. Esta foto fue tomada en el sector proximal del flujo, mirando hacia el oriente.

CAUSAS

En el sector del condominio aledaño a la Villa Aconcagua se están ejecutando las labores de instalación del alcantarillado del condominio (Fig. 5). Esto originó una gran cantidad de material suelto dejado sin protección al costado de la zanja que albergará a la cañería (Fig. 5). El material extraído fue removilizado durante el temporal, y dada la eliminación de las piscinas de retención de las aguas-lluvia, el flujo de barro bajó hasta la villa sin mayores impedimentos.



Fig. 5: Trabajos de instalación de alcantarillado para el condominio Lomas de Montemar, vista hacia el sur.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el caso de este flujo de barro se ponen de manifiesto varios factores de origen antrópico que lo habrían favorecido. En primer lugar, la acumulación, sin ningún tipo de protección, del material extraído de las zanjas para la instalación del alcantarillado, a lo que se suma la eliminación de las piscinas de contención de aguas lluvias y la falta de métodos de drenaje adecuado para labores de esta naturaleza

Se recomienda un control riguroso de labores de construcción relacionadas con el condominio y la utilización de un plan de seguridad para casos de emergencia.