FAM-W-21

PENGISIAN DEFECT TRACKING CHECKSHEET REMOVE TERMINAL

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		ENDANG S / PROD SPV
ROBERTUS EDY P / PROD SMGR	ANDI SURYAWAN / PROD JMGR	BINTI S / PROD SPV
EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV	LIA NOVIANA / QA SPV

Versi Indonesia

PENGISIAN DEFECT TRACKING CHECKSHEET REMOVE TERMINAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


WHAT Petunjuk pengisian Defect Tracking Checksheet Remove Terminal

WHEN Instruksi ini digunakan pada saat mengisi form Defect Tracking Checksheet Remove Terminal

WHO Penanggung jawab pelaksanaan instruksi ini adalah Produksi dan QA

WHERE Instruksi ini digunakan di area Final Assy

II. FLOWCHART

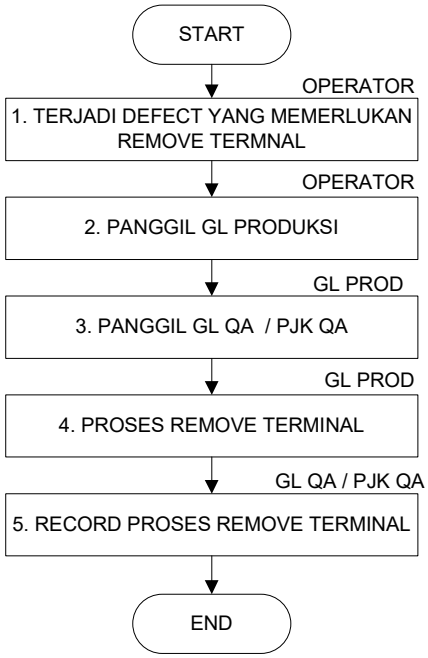

PENGISIAN DEFECT TRACKING CHECKSHEET REMOVE TERMINAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. PEJELASAN FLOWCHART

No.	PIC	Aktivitas	Penjelasan
1	Operator	Terjadi defect yang memerlukan remove terminal	Terjadi / ditemukan defect yang memerlukan proses remove terminal
2	Operator	Panggil GL Produksi	Menghentikan proses dan memanggil GL Produksi
3	GL Produksi	Panggil GL QA / PJK QA	Memanggil GL QA atau PJK QA karena PIC yang membawa removal tool & Defect Tracking Checksheet Remove Terminal adalah GL QA atau PJK QA
4	GL Produksi	Proses remove terminal	Melakukan proses remove terminal defect yang ditemukan. Penggunaan removal tool harus sesuai dengan matriks yang sudah terpasang pada Defect Tracking Checksheet Remove Terminal Note : Setiap Defect Tracking Checksheet Remove Terminal harus dipasang Matriks Penggunaan Removal Tool sesuai dengan areanya
5	GL QA / PJK QA	Record proses remove terminal	Record proses remove terminal kedalam Defect Tracking Checksheet Remove Terminal sesuai dengan instruksi pengisiannya

IV. INSTRUKSI PENGISIAN DEFECT TRACKING CHECKSHEET REMOVE TERMINAL

1	Shift	:	Diisi dengan shift terjadinya defect
2	Tanggal	:	Diisi dengan tanggal terjadinya defect
3	Assy No.	:	Diisi dengan nomor assy dari produk yang mengalami defect
4	N/P No.	:	Diisi dengan nomor name plate dari wiring harness yang mengalami defect (jika ditemukan di sub assy tidak perlu diisi no N/P)
5	Proses S/A - CK	:	Diisi sesuai dengan area proses terjadinya remove terminal Proses remove terminal bisa terjadi di area Sub Assy (S/A) s/d Electrical Checker (CK)
6	Size & Color Circuit	:	Diisi dengan size dan color circuit defect (circuit yang mengalami remove terminal)
7	Terminal	:	Diisi dengan tanda centang (√) pada kolom male atau female sesuai dengan terminal yang di remove
8	End #	:	Diisi dengan nomor ujung terjadinya defect
9.	Kind Defect	:	Diisi dengan jenis defect yang terjadi sesuai dengan yang tertera pada bagian bawah "kind defect" dengan cara menuliskan no jenis defect nya
10	PIC Remove Terminal (NIK)	:	Diisi dengan NIK GL / PIC yang melakuan remove terminal
11	PIC Verifikasi Removal Tool Dengan Matrik	:	Diisi dengan NIK dari PIC yang melakukan verifikasi removal tool dengan matrik yaitu PJK Inspect / GL Inspect Sesuai dengan Inspection Standard : QA-ACL-FA-IS-059
12	Cek Kondisi Terminal Visual (Pocket Comparator)	:	Lakukan pengecekan kondisi terminal secara visual dengan menggunakan pocket comparator sesuai dengan Inspection Standard QA-ACL-PA-IS-027 " Point-Point Pemeriksaan Hasil Crimping

PENGISIAN DEFECT TRACKING CHECKSHEET REMOVE TERMINAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

			Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan secara visual dengan menggunakan pocket comparator OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan visual dengan pocket comparator NG
	Go No Go (M Terminal)	:	Pengecekan dengan menggunakan Go No Go digunakan untuk M Terminal Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan Go No Go OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan Go No Go NG
13	Check Pressure Jig	:	Lakukan pengecekan dengan menggunakan pressure jig sesuai dengan Inspection standard QA-ACL-IS-010 " Metode Penggunaan Pressure Jig"
	Light Green	:	Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan pressure jig Light Green OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan pressure jig Light Green NG
	Red	:	Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan pressure jig Red OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan pressure jig Red NG
	White	:	Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan pressure jig White OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan pressure jig White NG
	Blue	:	Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan pressure jig Blue OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan pressure jig Blue NG
	Yellow	:	Beri tanda "√ " jika hasil pengecekan dengan pressure jig Yellow OK dan tanda "X" jika hasil pengecekan dengan pressure jig Yellow NG
14	Status Terminal / Circuit	:	Diisi dengan member tanda "√ " pada salah satu kolom yang sesuai setelah dilakukan pengecekan terhadap terminal / circuit
	Scrap / Ganti	:	Jika hasil pengecekan terminal / circuit NG dan harus scrap / mengganti circuit / terminal
	Tidak Scrap / Ganti	:	Jika hasil pengecekan terminal / circuit OK maka masih bisa digunakan kembali tidak perlu mengganti circuit / terminal
15	PIC Cek Open / Bent / Deformasi Terminal (NIK)		Diisi dengan NIK PIC yang melakukan cek open / bent / deformasi terminal PIC yang melakukan check adalah GL Inspect FA atau PJK Inspect FA yang memiliki license COTE
16	FRM QA Check (NIK)		Diisi dengan NIK FRM QA yang melakukan check (untuk memastikan bahwa pengisian checksheet sudah benar) Pengechekan oleh FRM QA dilakukan setiap akhir shift

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	New release	19 Juli 2005	QSA
03	Penambahan kolom : - Terminal (Male & Female) - Status Terminal / Circuit (Scrap / Ganti & Tidak Scrap / Ganti) - Check Pressure Gauge untuk color Light Green - 0.64 Terminal Cover Jig (Pakai / Tidak Pakai) Penambahan item untuk Kind Defect	17 Sept 2016	QA
04	Revisi Check sheet: 1. Delete untuk 0.64 terminal cover jig (Pakai / Tidak Pakai) 2. Penambahan pengecekan bent / deformasi terminal 3. Penambahan cek secara visual (Senter / Go No Go)	6 Sept 2019	QA Eng
05	1. Mengganti kolom Proses (S/A ; L/O) menjadi Proses (S/A – CK) pada checksheet 2. Menghilangkan kata Sub Assy & Lay Out pada Judul WI & Judul Checksheet 3. Revisi urutan kolom pada checksheet (point no.11 – 13) 4. Revisi cara pengisian pada checksheet (point no. 11 – 13) 5. Revisi PIC yang melakukan cek pengisian checksheet dari LL Prod menjadi FRM QA 6. Penambahan kolom PIC verifikasi removal tool dengan matrik 7. Penambahan flowchat dan penjelasannya	15 Aug 2025	QA Eng

DEFECT TRACKING CHECKSHEET
REMOVE TERMINAL

CARLINE : _____

CONVEYOR : _____

PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA
QA DEPT.

DEFECT TRACKING CHECKSHEET
REMOVE TERMINAL

CONFIDENTIAL

Shift	Tanggal	Assy No	N/P No	Proses	Size & Color Circuit	Terminal		END #	Kind Defect	PIC Remove Terminal (NIK)	PIC Verifikasi Removal Tool Dengan Matrik	Cek Kondisi Terminal		Cek Pressure Jig					Status Terminal / Circuit		PIC Cek Open / Bent / Deformasi Terminal (NIK)	FRM QA Cek (NIK)
				S/A ~ CK		Male	Female					Visual (Pocket Com)	Go No Go (M Terminal)	Light Green	Red	White	Blue	Yellow	Scrap / Ganti	Tidak Scrap / Ganti		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12				13			14		15	16

Kind Defect :

1. Cross Circuit
2. Salah Insert Circuit
3. Wrong Cavity
4. Damage Connector
5. Wrong Connector
6. Damage Insulation
7. Bent Terminal
8. Deformasi Terminal
9. Circuit Terbelit
10. Circuit Kepanjangan
11. Circuit Kependekan
12. Circuit Putus
13. Circuit Tegang
14. Salah Circuit
15. Seal Sobek
16. Seal Mundur
17. Tube Kependekan
18. Tube Kepanjangan
19. Missing Tube
20. Insulation Mundur

FAM-W-21-A-R03

Rule:

1. Checksheet harus diisi setiap melakukan proses remove terminal oleh GL
2. PIC verifikasi Removal Tool dengan matrik adalah PJK Inspect / GL Inspect (ref IS QA-ACL-FA-IS-059)
3. PIC remove terminal harus beda dengan PIC check open terminal
4. Untuk terminal female dilakukan check open terminal dengan menggunakan pressure jig
5. Check open terminal dengan menggunakan pressure jig sesuai dengan jenis terminal
6. PIC check open terminal bisa berasal dari GL inspect FA, PJK Inspect FA yang memiliki license COTE
7. Jika tidak ada pressure jig maka check secara visual menggunakan pocket comparator / go no go M terminal untuk memastikan tidak ada deformasi terminal
8. Setiap hari FRM QA check apakah pengisian checksheet sudah benar
9. Jika checksheet habis request ke QA Dept dan checksheet lama dikumpulkan di QA Dept