IAU-W-03

TEAR DOWN INSPECTION

APPROVED	CHECKED	PREPARED
EVIS M / QA MGR	TONI W / QA SSPV	SHINTA F / QC CHECK WH SPV

Versi Indonesia

TEAR DOWN INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan Tear Down Inspection yang meliputi pengecekan :

- Harness dimensional
- View tie back
- Metode taping
- Jumlah lilitan taping clip
- Orientasi clip dan dimensi band clip
- Tube (diameter & size)
- Part number material
- C/H & C/W terminal
- Tensile circuit

WHEN Prosedur ini digunakan ketika melakukan Tear Down Inspection yang dilakukan sesuai / mengikuti schedule Project Preparation JAI dari PP Departemen (mulai fase prototype sampai awal SOP) masing-masing 1 pcs

WHERE Prosedur ini di terapkan di JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan ini adalah departemen QA seksi QC Check W/H


II. DEFINISI

1.	Tear Down Inspection	:	Pengecekan kesesuaian antara produk dengan drawing (sesuai dengan assy number) Produk yang dicek adalah produk prototype dan awal SOP
2.	Crimping Standard	:	Spesifikasi circuit (C/H, C/W, Tensile) sesuai size dan kind terminal
3	Hidden Quality	:	Kualitas produk yang tidak bisa diidentifikasi oleh pengecekan visual

TEAR DOWN INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

III. FLOWCHART

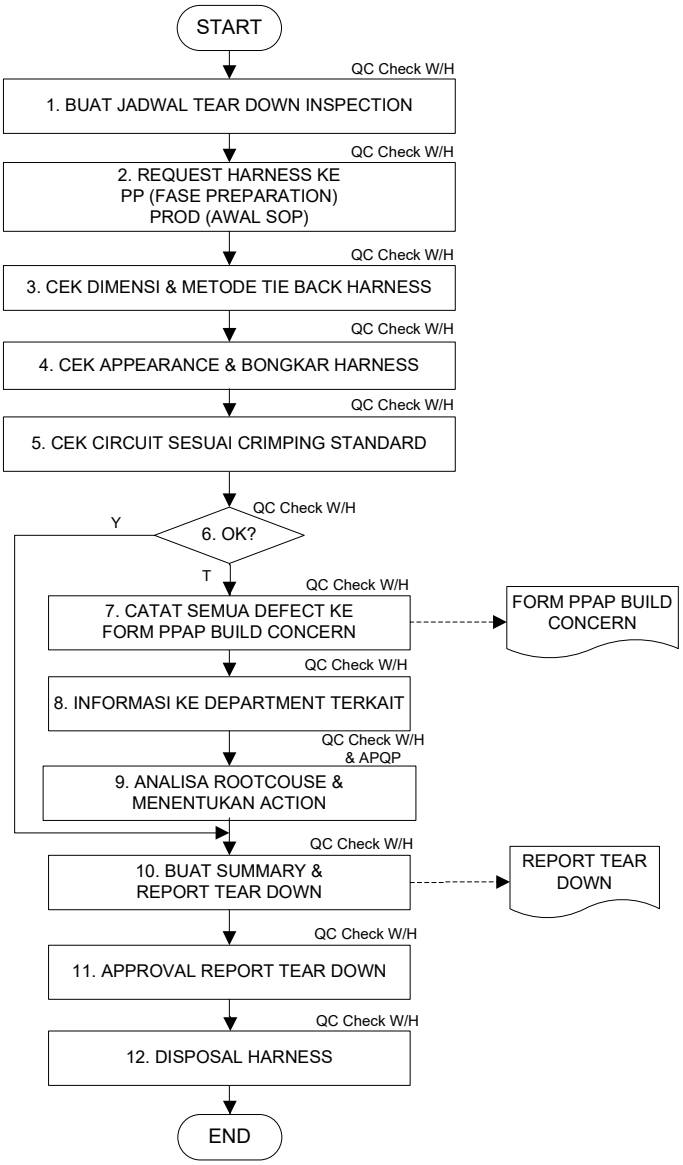

TEAR DOWN INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. PENJELASAN FLOWCHART

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
1	QC Check W/H	Buat jadwal Tear Down Inspection	Membuat Jadwal untuk pelaksanaanTear Down Inspection sesuai schedule project preparation Jadwal ditujukan untuk harness pada fase prototype sampai dengan awal SOP
2	QC Check W/H	Request harness ke PP (Fase Preparation) Prod (Awal SOP)	Request 1 pc harness ke PP atau ke Produksi sesuai schedule Tear Down mulai fase prototype sampai awal SOP
3	QC Check W/H	Cek dimensi dan metode tie back harness	Melakukan pengecekan dimensi & metode tie back pada harness sesuai drawing
4	QC Check W/H	Cek appearance & bongkar harness	Lakukan pengecekan appearance, bongkar harness dan hidden quality harness sesuai drawing. Pastikan detail note pada legend drawing sudah terimplementasi pada wiring harness. Bila kalimat pada legend drawing sulit dipahami konfirmasi ke atasan / ke Mother Factory a. Pengecekan Hidden Quality (TBU-WH-ME-Q-001) meliputi : 1 Wire — Pengecekan kind, size & kondisi scratch, penyok dan core terlihat 2 Joint — Pengecekan posisi, tape, ada / tidaknya water proof dalam joint 3 Shield Wire — Pengecekan taping, amizen dan doren yang keluar dari taping 4 Protection — Pengecekan kondisi wire dibawah COT karena penggunaan COT gauge 5 Molding Part — - Pengecekan ada / tidaknya wire terjepit pada protector atau R/B - Pengecekan posisi marking terminal pada torsi 6 Wiring Routing — Pengecekan ada / tidaknya plug b. Compare all material dengan master sample di QC Receiving
5	QC Check W/H	Cek circuit sesuai crimping standard	Lakukan pengecekan C/H, C/W dan Tensile circuit, untuk harness yang sudah dibongkar
6	QC Check W/H, QA, PP, Prod	OK ?	Apabila pengecekan OK maka lanjutkan ke No.11, jika N-OK lanjutkan ke No. 7

TEAR DOWN INSPECTION

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

NO	PIC	AKTIVITAS	PENJELASAN
7	QC Check W/H	Catat semua defect ke From PPAP Build Concern	Catat defect / abnormalitas yang terjadi pada form "PPAP Build Concern". Melakukan analisa dibawah koordinasi depatemen QA
8	QC Check W/H	Informasi ke departemen terkait	Informasikan defect yang terjadi pada departemen terkait yaitu PP : untuk fase preparation atau Produksi : untuk fase SOP Serta informasikan ke QA Eng Spv apakah diperlukan sorting terhadap Finish Good (F/G) yang ada. Lihat penjelasan detail pada prosedur "Control of Nonconforming Product"
9	QC Check W/H & APQP	Analisa rootcause dan menentukan action	Melakukan analisa penyebab terhadap defect yang terjadi dan menentukan tindakan perbaikan
10	QC Check WH	Buat Summary & Report Tear Down	Catat semua hasil pengecekan tear down yang meliputi dimensi, appearance dan hidden quality di Summary Pengecekan Tear Down harness. Membuat laporan Tear Down Inspection yang sudah dilakukan
11	QC Check WH	Approval Report Tear Down	Report Tear Down diapproval oleh SPV QC Check W/H (Prepared), SSPV QA (Checked) dan MGR QA (Approved)
12	QC Check W/H	Disposal harness	Membuang harness yang sudah selesai dicek

V. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	Nomor revisi dari dokumen ISO/TS 16949 ini dimulai ulang dari nol	27 Mar 2004	QSA
09	a. Revisi Judul (Menghapus Periodic pada judul) b. Revisi pada Bab I (When) yaitu : Before : secara periodik (sesuai schedule) untuk semua produk baru maupun lama After : sesuai / mengikuti schedule project preparation JAI dari PP (mulai fase prototype sampai awal SOP) masing-masing 1 pcs c. Revisi pada flowchart dan penjelasannya yaitu : 1. Penambahan flow proses no.5 (Cek circuit sesuai crimping standard) 2. Penambahan flow proses no.9 (Analisa rootcouse & menentukan action)	26 Oct 2022	QC Check W/H
10	1. Revisi penambahan Requirement pengecekan Hidden Quality sesuai TBU-WH-ME-Q-001 (penambahan penjelasan pada flowchart no.4) 2. Penambahan flowchart no.10 (buat summary pengecekan Tear Down) 3. Penambahan CS "Summary Pengecekan Tear Down "	26 Aug 2024	QC Check W/H
11	Rev Bab. V (Penambahan penjelasan flowchart no.6 yaitu implementasi legend drawing pada wiring harness)	11 Des 2024	QC Check W/H