PAP-P-01

PELAKSANAAN PPAP (PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS), ISIR (INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT) & TR (TEST REPORT)

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
EVIS METHAWAN / QA MANAGER	TONI WIJAYA / QA SSPV	SHINTA F / QC CHECK W/H SPV

Versi Indonesia

PELAKSANAAN PPAP (PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS), ISIR (INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT) & TR (TEST REPORT)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk pelaksanaan PPAP / ISIR / TR untuk semua produk Nissan, Toyota dan Mazda yang meliputi :

- Cek N/P dengan Assy Number W/H
- Cek posisi lock connector
- Cek circuit : - Size, warna dan jenis wire
  - Plug, clip connector, spacer, warna connector
  - Fuse dan relay
- Cek special terminal
- Cek dimensi & appearance
- Cek tie back berdasarkan view, figure, detail drawing
- Compare dengan master sample di akhir proses PPAP / ISIR / TR

WHEN Instruksi ini digunakan ketika melakukan PPAP / ISIR / TR pada fase Prototype dan SOP (New Assy & Design Change)
Pelaksanaan PPAP / ISIR / TR sesuai carlinenya dan requirement customer

WHERE Instruksi ini berlaku di JAI

WHO Penanggung jawab pelaksanaan PPAP / ISIR / TR adalah QA Departemen, seksi QC Check W/H


II. TERMS / DEFINITION

1	Customer Drawing	:	Nissan dan Toyota Drawing
2	PPAP / ISIR / TR	:	Production Part Approval Process / Initial Sample Inspection Report /Test Report Yaitu inspeksi yang dilakukan untuk memastikan bahwa Wiring Harness yang dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi. PPAP / ISIR / TR dilakukan pada fase Prototype dan SOP (New Assy & Design Change)
3	W/H	:	Wiring Harness
4	SDS	:	Sample Data Sheet

III. MATRIK PELAKSANAAN PPAP, ISIR ATAU TR

CARMAKER	MOTHER FACTORY	PPAP	ISIR	TR	QTY CHECK W/H (PCS)
Nissan	YNA	●			5
Nissan	SSN Japan			●	5
Toyota	YNA			●	5
Toyota	MKH Japan		●	●	Sesuai destinasi customer (PQM-D-084)
Toyota	TYC Taiwan			●	1
Mazda	NIM Japan		●	●	2
Toyota	TAP			●	1

IV. FLOWCHART

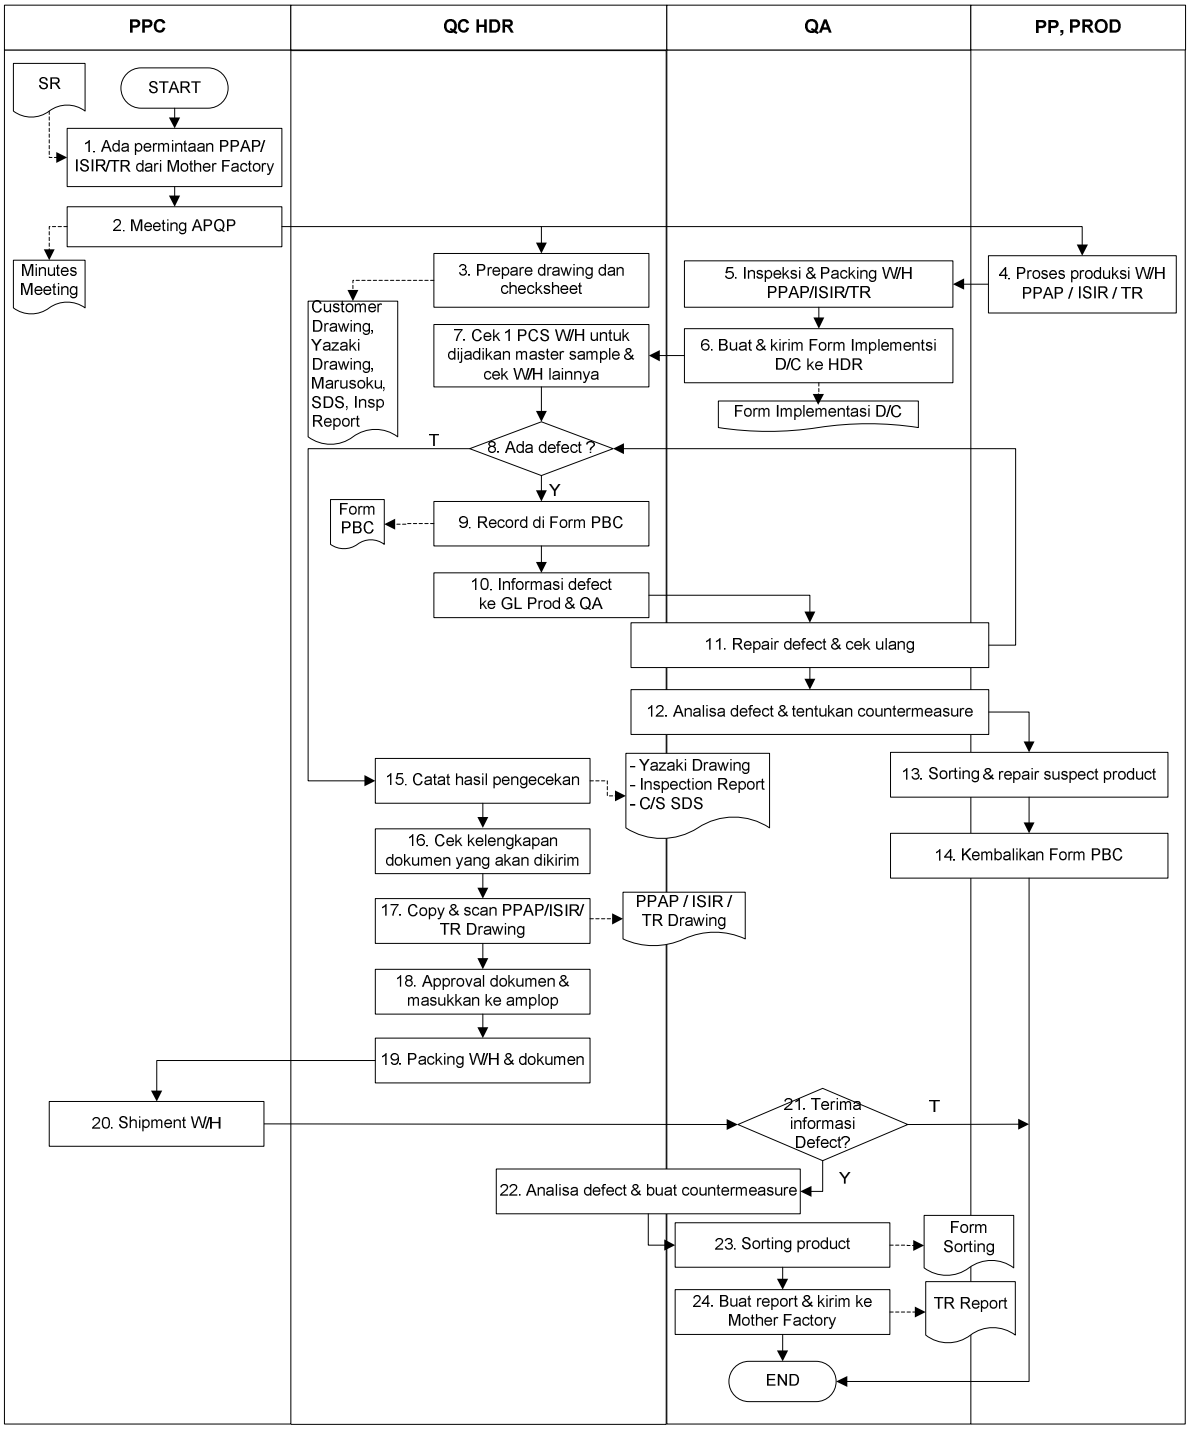

V. PENJELASAN PROSEDUR

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
1	PPC SPV	Ada permintaan PPAP / ISIR / TR dari Mother Factory	PPC menerima permintaan PPAP / ISIR / TR dari Mother Factory	SR	
2	PPC SPV	Meeting APQP	SPV PPC mengkoordinasi tim APQP dan melakukan meeting untuk menyusun jadwal pengiriman sesuai dengan SR		Minutes Meeting
3	QC HDR	Prepare drawing dan checksheet	- Nissan : Prepare Customer / Nissan drawing, Customer Marusoku (bila ada) dan Inspection Report sesuai YPST-CH11-007, YPST-CH08-056 - Mazda : Prepare Yazaki drawing dan Marusoku (bila ada) sesuai YPES-48-WHF-A0009J, YPES-49-WHF-T002J - Toyota Japan : Prepare Yazaki drawing dan Marusoku (bila ada) sesuai PQM-D-056, PQM-B-29 - Toyota YNA : Prepare Toyota drawing dan buat SDS		Customer drawing, Yazaki drawing, Marusoku, SDS, Inspection Report
4	PP, PROD	Proses produksi W/H PPAP/ISIR/TR	Melakukan proses pembuatan wiring harness untuk PPAP/ISIR/TR		
5	QA GL Inspect	Inspeksi & Packing W/H PPAP/ISIR/TR	- Melakukan pengecekan / inspeksi wiring harness - Packing wiring harness PPAP/ISIR/TR ke dalam box A/F (Air Freight), S/F (Sea Freight) atau Polytainer - Tempel sticker box sesuai assy nya dan kirim ke HDR		
6	QA GL Inspect	Buat dan kirim Form Implementasi D/C ke HDR	Membuat Form Implementasi D/C dan mengirimkan ke HDR		From Implementasi D/C
7	QC HDR	Cek 1 pcs W/H untuk dijadikan master sample & cek W/H lainnya	Ambil 1 wiring harness di box Sea Freight, Polytainer atau Air Fraight dan lakukan pengecekan sesuai spec drawing untuk dijadikan master sample dan dilanjutkan pegecekan untuk W/H lainnya.		

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
			Pastikan detail note pada legend drawing sudah terimplementasi pada wiring harness. Bila kalimat pada legend drawing sulit dipahami konfirmasi ke atasan / ke Mother Factory Note : Untuk box Sea Freight dan Polytainer tempelkan identitas " Wiring Harness yang di TR" setelah ambil wiring harness yang ada di Genba		
8	QC HDR	Ada defect	Dari hasil pengecekan wiring harness jika ditemukan defect lanjut ke no. 9, jika tidak lanjut ke no.15		
9	QC HDR	Record di Form PBC	Mencatat semua jenis defect yang ditemukan ke dalam Form PBC (PPAP Build Concern) sesuai WI PAP-W-08 "Pengisian Form PPAP Build Concern"		Form PBC
10	QC HDR	Informasi defect ke GL Prod dan QA	Informasikan detail defect ke GL Produksi dan GL Inspektor, dengan menyerahkan Form PPAP Build Concern. Note : - Informasi defect dilakukan saat ditemukan defect dalam 1 pc pengecekan W/H (tidak menunggu sampai semua W/H selesai di cek) - Lakukan pengecekan proses & W/H di Genba agar tidak terjadi defect untuk produk selanjutnya		
11	QC HDR, QA,PP, PROD	Repair defect & cek ulang	Melakukan repair defect yang terjadi dan cek ulang area yang sudah direpair dan area disekitar defect		
12	QC HDR, QA, PP, PROD	Analisa defect & tentukan countermeasure	QC HDR bersama QA, PP dan Produksi melakukan analisa dan penanganan defect agar tidak terjadi defect yang berulang		
13	QA, PP, PROD	Sorting & repair suspect product	Melakukan sorting dan repair terhadap suspect product di area produksi (bila diperlukan)		

PELAKSANAAN PPAP (PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS), ISIR (INITIAL SAMPLE INSPECTION REPORT) & TR (TEST REPORT)

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
14	QA, PP, PROD	Kembalikan Form PBC	Form PBC yang sudah terisi countermeasure defect dikembalikan lagi ke HDR dengan batas waktu pengembalian 2 X 24 jam		
15	QC HDR	Catat hasil pengecekan	Catat hasil pengecekan dimensi, appearance dan tie back untuk semua wiring harness (quantity sesuai request customer) pada : - Mazda, Toyota Japan, Toyota TYC : Yazaki Drawing - Nissan : Customer Drawing dan Inspection Report - Toyota YNA : Toyota drawing, SDS		- Drawing - Inspection Report - C/S SDS
16	QC HDR	Cek kelengkapan dokumen yang akan dikirim	Melakukan pengecekan kelengkapan semua dokumen PPAP, ISIR, TR yang akan dikirim. Pengecekan antara lain : - Missing / tidaknya tanda centang - Quantity cek wiring harness - Stamp EDC, ECI dan penulisan no. Marusoku - Marusoku yang harus include		
17	QC HDR	Copy & scan PPAP/ISIR/TR Drawing	Copy dan scan PPAP / ISIR / TR Drawing		PPAP /ISIR / TR Drawing
18	QC HDR	Approval dokumen & masukkan ke amplop	Melakukan approval dokumen hasil PPAP, ISIR, TR. Yang melakukan approval dokumen : - PPAP => SPV QC HDR - ISIR, TR (Japan, TYC) => SPV QC HDR, SSPV QA - TR YNA =>SPV QC HDR, SSPV QA, Manager QA Masukkan semua dokumen TR yang sudah OK kedalam amplop		
19	QC HDR	Packing W/H dan dokumen	- Packing wiring harness sesuai OS packing tiap carline - Masukkan dokumen ke dalam box wiring harness TR (A/F, S/Fatau Polytainer) - Tempelkan identitas " TR Include" pada box TR		

No	PIC	Aktivitas	Penjelasan	Input	Output
20	PPC	Shipment W/H	Melakukan shipment W/H sesuai dengan destinasinya		
21	QA	Terima informasi defect	Jika menerima infomasi defect dari wiring harness yang dikirikan lanjut ke no.23 , jika tidak proses berakhir		
22	QC HDR, QA	Analisa defect & buat countermeasure	Melakukan analisa atas informasi defect yang diterima dan membuatkan countermeasurenya		
23	QA	Sorting product	Melakukan sorting produk yang ada diproduksi / produk yang belum terkirim (bila diperlukan)		Form Sorting
24	QA	Buat report & kirim ke Mother Factory	Membuat report (rootcouse & countermeasure) Mazda : input di Niimi System Toyota Japan, TYC, YNA dan Nissan : Kirim report ke Mother Factory (MKH, TYC, YNA, SSN)		TR Report

VI. REMARK

1. Condition requires Submission to Customer (submit new PPAP)

Table 1.

No.	Requirement	Clarification
1	A new part or product	For new product or revised product (e.g. suffix). For same product family, can used previous approved PPAP.
2	Correction of a discrepancy on previously submitted part.	Discrepancy including : a. product performance against customer spec. b. dimensional or capability issues c. subcontractor issues d. full approval of a part replacing an interim approval e. testing, including material, performance, engineering validation issues.
3	Engineering change	Any engineering change to product, specification or material.

2. PPAP Submission level and documents required for each product.

Table 2

No.	PPAP Documents and Arrangement	Remark	Level					NISSAN
			1	2	3	4	5	
1	Part Submission Warrant (PSW)	Form No. CFG-1001	S	S	S	S	R	S
2	Design record Engineering change documents, if any	PC / DR and customer drawing	R	S	S	*	R	S
3	Customer engineering approval, if required	PC / DR with customer approval	R	R	S	*	R	S
4	Design FMEA	N/A at JAI						
5	Process Flow Diagram	PPFC	R	R	S	*	R	S (If Needed)
6	Process FMEA		R	R	S	*	R	S (If Needed)
7	Dimensional results	Form No. CFG-1003	R	S	S	*	R	S
8	Material Test Result	Form No. CFG-1004	R	S	S	*	R	S
	Performance Test Result	Form No. CFG-1005 (same as ES for Ford)	R	S	S	*	R	S
9	Initial Process Study	Ppk report	R	R	S	*	R	S
10	Measurement System Analysis Studies (MSA)		R	R	S	*	R	-
11	Qualified Laboratory Documentation	Laboratory Scope	R	S	S	*	R	-
12	Control Plan		R	R	S	*	R	S (If Needed)
13	Appearance Approval Report (AAR)	N/A for JAI						
14	Bulk Material Requirements Checklist	N/A for JAI						
15	Sample product		R	S	S	*	R	-
16	Master sample		R	R	R	*	R	R
17	Checking Aids	N/A for JAI						
18	Records of compliance with customer specific requirements		R	R	S	*	R	-

Note :

PC = Print Clarification
DR = Design Request
ES = Engineering Specification
S = Submit to customer and retain the copy at JAI
R = Retain at JAI, and available for customer representative upon request
* = Retain at JAI, and submit to customer upon request

3. Condition requires Customer Notification

Table 3

No.	Requirement	Clarification
1	Use of other material than was used in the previously approved PPAP.	Which not covered by engineering change
2	Production with new or modified / additional / replacement tools.	Applies only for tools with impact to the wiring harness customer specification.
3	Refurbishment or rearrangement of existing tooling or equipment (re-layout).	Refurbishment means modification of tooling to increase output or performance. Rearrangement is rearrange the process flow which cause change in Production Flowchart. Adjustment of tooling for safety, does not required customer approval, unless the Production Flowchart is changed.
4	Transfer production to/from other location.	Transfer tooling and/or equipment between building in one or more locations.
5	Change subcontractor for parts with impact to wiring harness customer specification.	Change subcontractor for parts without impact to wiring harness customer specification is JAI responsible.
6	Production using inactive tooling for a year or more.	Except for low volume part, e.g. service and specialty vehicles.
7	Change in part processing at subcontractor or JAI which impact the wiring harness customer specification.	-
8	Change in test/inspection method	Attach evidence that new test/inspection method provides result equivalent to the old method.

4. Others

4.1 Some documents for "families" of similar parts are acceptable if the new parts have been reviewed for commonality. These documents are Process Flowchart, Control Plan, Process FMEA.

4.2 For dimensional testing, use one of the parts measured as the master sample. All dimensions, characteristics and specification noted on the design record and Control Plan should be listed in Dimensional Result.

4.3 Initial Process Study is conducted at least for 100 individual samples.

4.4 Harness weight data shall be measure in kilograms (Kg) unit with 4 decimals value, unless otherwise specified by the customer. To determine weight, weigh ten randomly selected part individually, calculate and report the average, unless there is no production for at least ten parts.

The customer may subsequently elect to require a submission for PPAP approval for the conditions required customer notification as stated at table 3 above.

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	PIC
0	New Release	10 Feb 2006	QSA
04	- Delete Carmaker Subaru pada Bab. III (Matrik Pelaksanaan PPAP, ISIR atau TR) - Penambahan istilah SDS (Sample Data Sheet) - Revisi pada bab IV. (Flow chart) 1. Flow No. 17 mengganti Shipping ke customer menjadi Shipment SOP 2. Delete proses no.22 (Approval QA Manager & Factory Manager) dan no. 23 (Kirim Defect Report ke Mother Factory) - Revisi pada bab V (Penjelasan Flochart) yaitu 1. Penjelasan no.14 (Approval hasil PPAP/ISIR/TR) 2. Penjelasan no.9 (Batas waktu pengembalian Form PBC)	25 Aug 2022	QC Check W/H
05	- Revisi urutan pada flowchart dan penjelasannya - Penambahan input dan output pada penjelasan flowchart	22 Aug 2024	QC Check W/H
06	- Penambahan flowchart No 4 dan penjelasannya (Proses produksi W/H PPAP/ISIR/TR) - Revisi flowchart no.7 (before : cek W/H, after : cek W/H untuk dijadikan master sample dan penambahan penjelasan flowchart yaitu implementasi legend drawing pada wiring harness) - Penambahan note pada penjelasan flowchart no.10 (informasi jika ditemukan defect)	31 Jul 2025	QC Check W/H