REVISIÓN: 20250501
Sres.
Favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **SOUTHWEST**

-PARA EL B737-MAX SE REQUIERE DESCARGAR PRIMERO POR LA PARTE TRASERA DEL AVION Y ESPERAR QUE OPERACIONES AVISE DE QUE DESEMBARCARON LOS PASAJEROS PARA DESCARGAR LA PARTE DELANTERA. LOS COCHES DE BB Y LAS SILLAS DE RUEDA SE PUEDEN DESCARGAR DE LA PARTE DELANTERA INMEDIATAMENTE SEA SEGURO ASERCARSE AL AVION. CUANDO PROVEAN LA BARRA SOPORTE DE COLA PARA ESTE TIPO DE AVION ESTE PROCEDIMIENTO CAMBIARA.

-EN EL SIGUIENTE LINK VER VIDEO DE LA SEÑALIZACIÓN AL AVIÓN A LA LLEGADA:

https://ccsholdinggrouprd-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/jrodriguez-alc_aviamltd_com/EZdhgYvrTUVGmTOYZp0qDm4Bt446LLsDMGDufvvRfApuFA?e=YNE4mN

-SIEMPRE DEJAR LAS DOS PULGADAS EN LAS BODEGAS DEL AVION. VER FIGURA DE EJEMPLO:

-LA BARRA SOPORTE DE COLA TENDRÁ AHORA UN SEGURO PARA MAYOR FACILIDAD AL COLOCARLA EN EL AVIÓN. VER FIGURA AQUÍ. TOMAR EN CUENTA QUE LA BARRA SOPORTE DE COLA SE DEJA COLOCADA EN EL AVION TODO EL TIEMPO HASTA QUE EL AVION SE CARGA.

-SE REQUIERE LA COLOCACIÓN DEL PROTECTOR DE LA COMPUERTA DE LOS COMPARTIMIENTOS SIEMPRE. VER GRAFICA:

-EN EL AVIÓN B737-MAX 8 SE REQUIERE SIEMPRE DESCARGAR LA PARTE DE ATRÁS PRIMERO Y ESPERAR LA AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL DE SOUTHWEST PARA DESCARGAR LA PARTE DELANTERA

-SE REQUIERE QUE EN LOS B737/800 (SOLAMENTE) SE INSTALE EL SOPORTE DE COLA (TAILSTAND) SIEMPRE EN LOS PRIMEROS DOS MINUTOS DE LLEGAR EL AVIÓN. SI HAY VIENTOS FUERTES QUE SOBREPASEN LOS 40 NUDOS NO SE PUEDE UTILIZAR EL SOPORTE DE COLA

-OPERAN EL NUEVO MODELO B737MAX PARA LO CUAL DEBEMOS TENER PENDIENTE:

- LA ALTURA DEL PANEL DONDE SE CONECTA LA PLANTA ES MAS ALTO (SE NECESITARÁ UNA ESCALERITA)
- LOS MOTORES SON MUY POTENTES, LA ZONA DE SEGURIDAD DEBE SER OBSERVADA CON MUCHO CUIDADO
-

-EL WALKAROUND QUE SE HACE AL AVIÓN ANTES DE SALIR TIENE QUE TERMINAR EN EL LADO DERECHO DEL AVIÓN. DE ESTA FORMA SE CHEQUEA LAS COMPUERTAS DE CARGA Y PANELES DE SERVICIO DEL AVIÓN

-CUANDO SE HACE EL REMOLQUE DEL AVIÓN LA BARRA SE QUITA PRIMERO DEL AVIÓN

-SIEMPRE VERIFICAR QUE **LA HIELERA** QUE VA EN EL COMPARTIMIENTO B ESTE VACÍA

-TOMAR EN CUENTA SIEMPRE QUE LOS VAGONES SALIENDO DEBEN PONERSE **DOS EN LA PARTE TRASERA** Y **DOS Y EN LA PARTE DELANTERA** PARA AGILIZAR EL CARGADO DEL AVIÓN

-CUANDO EL VUELO ESTA FULL EN EL B737-700 REQUIEREN QUE SE CARGUE DE LA SIGUIENTE MANERA:

- LAS PRIMERAS 50 MALETAS EN EL COMPARTIMIENTO **C**
- 20 MALETAS EN EL COMPARTIMIENTO **A**

- TODO EL RESTO EN EL COMPARTIMIENTO **D**

-SI SOLO HAY UNA CINTA EN EL AVIÓN SE PUEDE CARGAR/DESCARGAR MANUALMENTE DELANTE Y DETRÁS PERO SIEMPRE TOMANDO EN CUENTA QUE AL COLOCAR EL VAGÓN EN EL AVION DEBEN HACERLO A MANO

-SOUTHWEST OPERARA EN PUNTA CANA CON **B737-700** **B737-800** **B737-MAX8**

-A LA LLEGADA DEL AVIÓN SIEMPRE CHEQUEAR EL TAIL SKID PARA VERIFICAR QUE ESTE SIEMPRE EN VERDE. SI POR ALGUNA RAZÓN ESTA EN ROJO SE DEBE REPORTAR AL CAPITÁN, VER EJEMPLO

-LA CONFIGURACIÓN DE COMPARTIMIENTOS DE EQUIPAJE EN EL B737 DE SOUTHWEST ES: **A, B, C, D, E, F**, QUE CORRESPONDEN A **1, 2, 3, 4, 5, 6. INFORMACIÓN COMO SIGUE:**

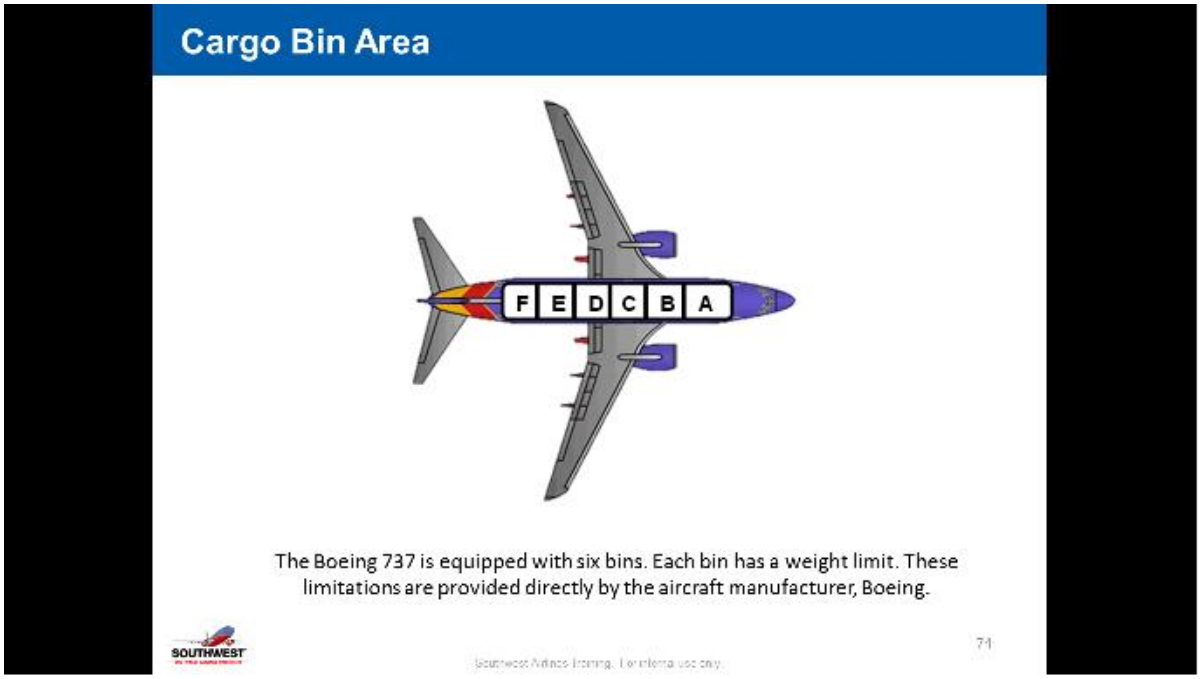

-LOS CALZOS EN EL TREN PRINCIPAL (ATRÁS) SE COLOCAN EN LAS GOMAS DE AFUERA

-PARA EL SERVICIO DE BAÑOS: 10 GALONES PARA ENJUAGAR Y 06 GALONES PARA DEJAR

-REQUIEREN PONER UN CUBO EN EL PISO DEBAJO CUANDO SE HACE EL SERVICIO A LOS BAÑOS PARA QUE LO QUE SALGA CAIGA EN EL CUBO
-PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE SOLO SI EL CAPITÁN LO REQUIERE
-EL EQUIPAJE QUE SALE DEBE ESTAR A MAS TARDAR 40 MINUTOS ANTES DE LA SALIDA DEL AVIÓN

-SI NO HAY UNA CINTA PARA CARGAR EL VUELO, REQUIEREN QUE LOS VAGONES SEAN MANEJADOS A MANO

-NO PERMITEN QUE ALGUIEN PASE POR ENCIMA DE LA BARRA CUANDO ESTA PUESTA EN EL AVIÓN

-LOS SIGUIENTES CÓDIGOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE EQUIPAJE

-EL B737-700 SE CARGA 50%, 50% LIGERAMENTE MAS PESADO HACIA LA PARTE DELANTERA Y SE EMPIEZA CARGANDO EN LOS COMPARTIMIENTOS C Y D

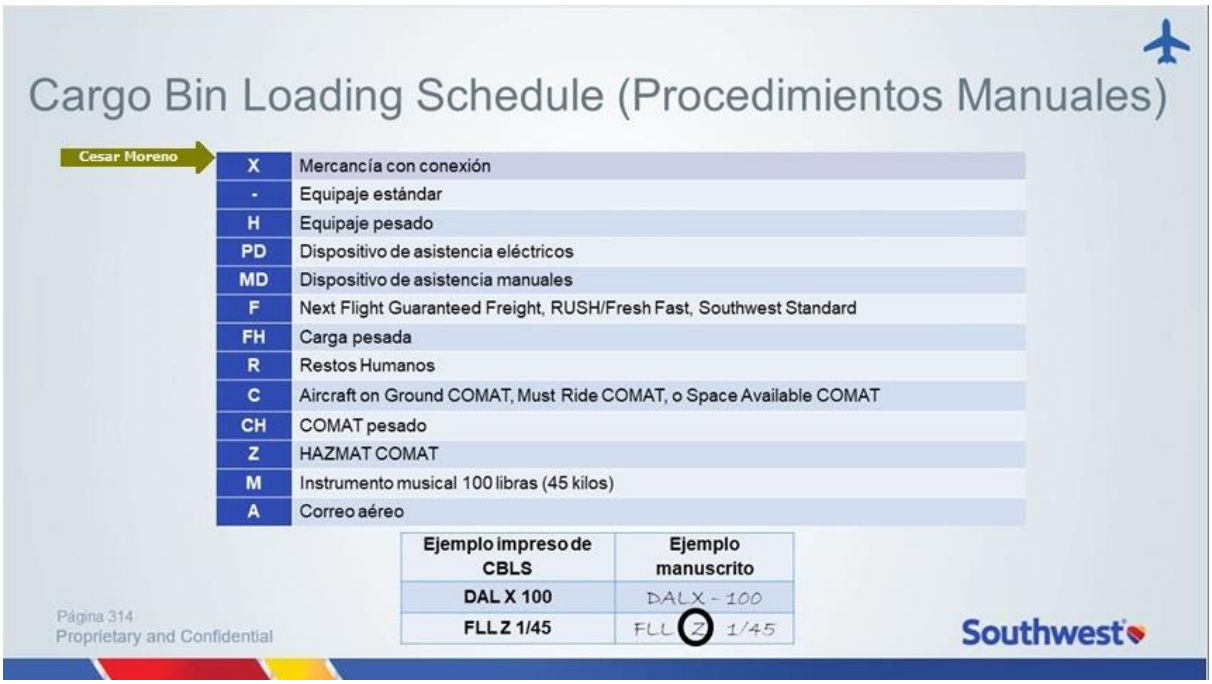

-EL B737-800 ANTES DE CARGARLO SE DEBE PEDIR AUTORIZACIÓN A OPERACIONES PARA SER CARGADO

-USAN ALGUNAS SEÑALES NO STANDARD EN EL PARQUEO DE LAS AERONAVES, INFORMACIÓN COMO SIGUE:

PLANTA PUESTA

PLANTA QUITADA

saludos

AVIAM Ltd.
Your satisfaction is our passion

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M. 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com