SPIRIT "DIFERENCIAS EN RAMPA" REVISION 20240822

Jose Rodriguez <jrodriguez-alc@aviamltd.com>

Jue 22/08/24 13:30

Para:Aimee Then <athen@aviamltd.com>;Alma Puello <apuello@aviamltd.com>;Angel Mejia <amejia@aviamltd.com>;Cinthia Garcia <cgarcia@aviamltd.com>;Edward Tavarez <etavarez@aviamltd.com>;Fausto Castillo <fcastillo@ccs.com.do>;Francisco Castellanos <fcastellanos@aviamltd.com>;Francisco Constanzo <fconstanzo@aviamltd.com>;Gustavo Martinez <gmartinez@aviamltd.com>;Iris Rehberger <irehberger@aviamltd.com>;Jensy Sarita <jsarita@aviamltd.com>;Jose Guareno <joguareno@aviamltd.com>;Jose Vinas <jvinas@aviamltd.com>;Juan Reynoso <jjreynoso@aviamltd.com>;Julio Baez <jbaez-alc@aviamltd.com>;Luis Cabrera <lcabrera@aviamltd.com>;Maizalda Polanco <mpolanco@ccs.com.do>;Maizalda Polanco <mpolanco@aviamltd.com>;Mariano de la Rosa <mdelarosa@aviamltd.com>; Miguel del Rosario <mdelrosario@aviamltd.com>

REVISION: 20240822

Sres.

favor tomar en cuenta las siguientes diferencias para los vuelos de **SPIRIT**

-CON LOS NUEVOS CAMBIOS QUE ESTA REALIZANDO SPIRIT ES MUY POSIBLE QUE SE INCREMENTE LAS MALETAS DE MANO PARA BAJAR A BODEGA. EN ESE SENTIDO APLICARA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DEPENDIENDO DEL TIPO DE AVION QUE OPERE.

Procedimientos de carga con equipaje de mano registrado en la puerta.

Si el equipaje de mano que se recibe para cargar en los contenedores de carga no se contabiliza en ALPS, el PoA debe seguir los procedimientos enumerados en función del tipo de avión si el equipaje excede la franquicia de equipaje **+** o **-10**. Una anulación del Supervisor puede ser requerido.

- **A319**
  - Si hay espacio disponible, el equipaje adicional se cargará en el CP-4
  - Si no hay espacio disponible en CP-4, cargue CP-1
  - Si no hay espacio disponible en CP-4 y CP-1, cargue el equipaje en CP-5
- **A320**
  - Si hay espacio disponible, el equipaje adicional se cargará en el CP-1
  - Si no hay espacio disponible en el CP-1 y el CP-3 es accesible y hay espacio disponible, cargue el equipaje adicional en el CP-3.
  - Si no hay espacio disponible en CP-3, cargue CP-4.
  - Si no hay espacio disponible en CP-4, cargue CP-5.
- **A321**
  - Si hay espacio disponible, cargue equipaje adicional en CP-2.
  - Si no hay espacio disponible en el CP-2, cargue el equipaje adicional en el CP-1.
  - Si el CP2 está lleno y el CP-1 es un contenedor INOP, consulte con el Capitán y notifique a Operaciones antes de continuar cargando en la parte AFT.

-PARA EL PROCESO DE CARGADO DE ARTICULOS EN EL AVION APLICARA EL SIGUIENTE ORDEN:

Orden de Carga

1. **Maletas Locales**
2. **Maletas con Conexión**
3. **Gate Checks, Gate Claims, Sillas de Ruedas y Dispositivos de Movilidad**
4. **COMAT/COMAIL**

-PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LAS RUEDAS DEL A321 COMO SIGUE:

GSM 20-22

Conjuntos de Ruedas Principales - A321

- La ubicación de los **Conjuntos de Ruedas Principales de los A321** debe coincidir con las de los aviones A319 y A320.
- Por lo tanto… Todos los conjuntos de ruedas principales de los A321 deben ser cargados en el compartimiento designado como **"LOAD FIRST".**
  - **A319 – CP4 Load First – Cargar Primero**
  - **A320 – CP1 Load First - Cargar Primero**
  - **A321 – CP2 Load First - Cargar Primero**

A321 MWA with Cargo Net ready for COMAT

IMPORTANTE: Todos los conjuntos de ruedas principales de los A321 deben ser amarados.

-HOJA DE CARGADO PARA EL A319 DE SPIRIT. PRIMERO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 4, LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 1 Y POR ULTIMO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO 5

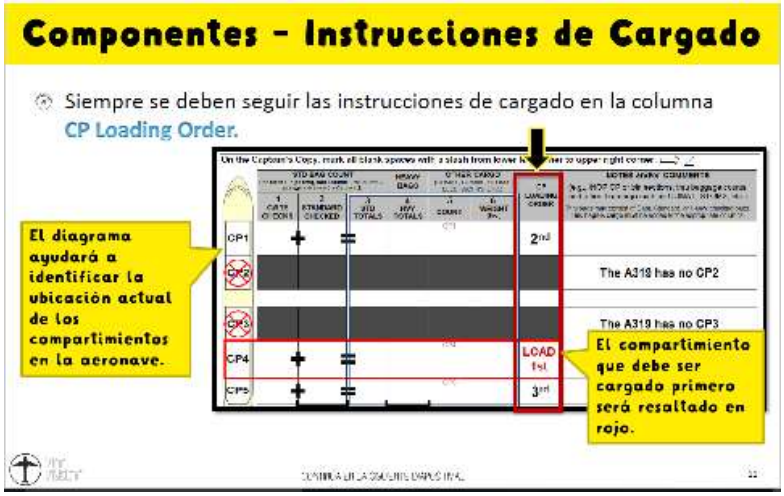

-HOJA DE CARGADO PARA EL A320 DE SPIRIT. PRIMERO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 1, LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 3, LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 4 Y POR ULTIMO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO 5

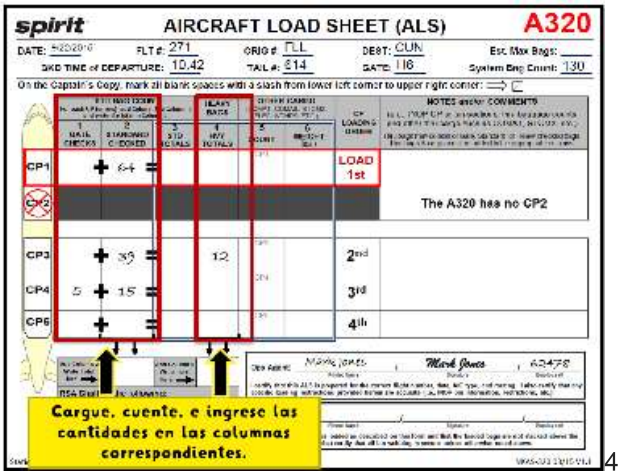

4

-HOJA DE CARGADO PARA EL A321 DE SPIRIT. PRIMERO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 2 (60 MALETAS DE PRIMERO), LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 3, LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO NO. 4, LUEGO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO 1 Y POR ULTIMO SE CARGA EL COMPARTIMIENTO 5. TOMAR EN CUENTA QUE EN LOS AVIONES DE MATRICULA N587NK Y N588NK INICIANDO EL CARGADO CON EL COMAPARTIMIENTO NO. 2 (PERO SOLO 2O MALETAS DE PRIMERO)

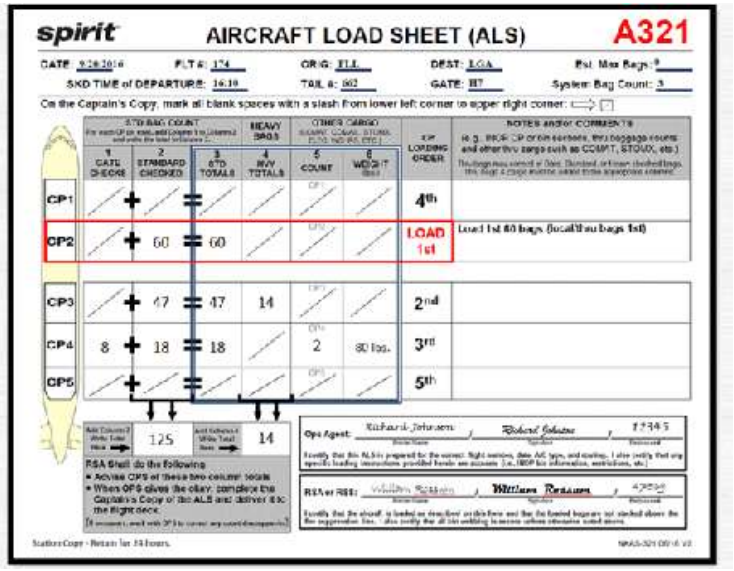

saludos

Jose A. Rodríguez
Gerente De Capacitación
M 829 928 0937
T. 809 959 0192 ext. 2813
Aeropuerto Intl. de Punta Cana
Jrodriguez-alc@aviamltd.com
Aviamltd.com