

Nº da O.S.: **2156**

Data da O.S.: **04/12/2025 08:33:37**

Aberto por: **Isack Almeida da Silva Aragão**

DADOS DO CLIENTE

Cliente: **BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Site: **BRASFORT LTDA > USINA RANCHO VERDE > RV USINA RANCHO VERDE**

Endereço: **Não informado**

DADOS DA O.S.

Classificação: **SEGURANÇA ELETRÔNICA** Tipo: **OUTRO**

Equipamento: **CFTV GERAL**

Data Planejada: **04/12/2025 08:33:37 -**

Início de Atendimento: **04/12/2025 08:34:05**

Necessidade: **Manutenção Geral no Sistema.**

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	09/12/2025 06:30:13	OS Resolvida	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	05/12/2025 08:48:39	Conversando com a equipe chegamos a conclusão que a melhor solução para o local, seria a instalação de mais um fonte para dividir os equipamentos, será necessário 80 metros de cabo pp 3 vias de 1,5mm e uma caixa hermética 20x20.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	04/12/2025 13:24:32	Chegando no local iniciamos verificando a caixa hermética onde ficam as câmeras e relés, analisando as ligações não encontramos nenhum problema visível, realizamos alguns testes de continuidade mas tudo dentro dos padrões dos equipamentos, sendo assim fomos até a fonte para verificar se teria algum dano visível para explicar a falta de tensão quando o cabo dos relés é ligado, visualmente a fonte não apresenta nenhum dano, porém ela esta emitindo um ruído que não é normal, indicando um possível dano na fonte, podendo ser a causa da redução da tensão quando todos os equipamentos são ligados, será necessário a substituição da fonte e a realização de mais alguns testes. Realizamos uma verificação geral de todos os IVAs, verificamos todos os transmissores e o IVA FR 2 esta apresentando mal funcionamento, provavelmente devido a vegetação que esta crescendo em sua frente, atrapalhando o pleno funcionamento, realizamos testes no equipamento e nada que indique defeito. O Sr Marcelo tinha pedido uma escada emprestada para que ele pudesse retirar um plástico que estava preso na cerca eletrica, nos informamos que iríamos mexer no poste próximo do plástico então nós iríamos retirar para ele, chegando para retirar o plástico, nos deparamos com ele amarrado na cerca, aparentemente alguém colocou ele ali propositadamente porque do jeito que estava preso é inviável ter sido o vento, retiramos o plástico.	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
4	04/12/2025 09:40:26	Em Andamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em andamento
5	04/12/2025 08:55:36	Em Deslocamento	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Em Deslocamento
6	04/12/2025 08:34:05	Mudança de Área Responsável efetuada por: Isack Almeida da Silva Aragão	Manutenção (Intermediário)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
7	04/12/2025 08:33:37	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização

Assinado por: Silvano

Manutenção Monitoramento

Nota: 1,00


Pergunta

Em qual equipamento a manutenção foi realizada?

Resposta

Sistema de alarme.

Anexos 3

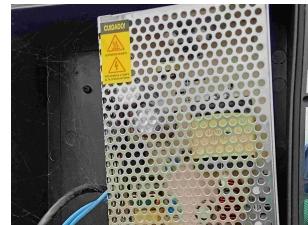

Pergunta

Quais materiais foram necessários?

Resposta

Nda

Pergunta

Necessário algum material?

Resposta

- Sim
- Não

Observação

1 fonte colmeia 12v 20a.

Pergunta

Informações complementares.

Resposta

Segue as imagens do plástico preso na cerca eletrica.

Anexos 4



Outros

Nota: 1,00

Pergunta

Há alguma irregularidade? - ex: Equipamento com defeito.

Resposta

- Sim. especifique o equipamento e problema/irregularidade.
- Não

Observações