

## 注意要点:

- 1、"USB转485协议转换器"必须安装驱动程序,在电脑端会被识别成 一个"com口";
- 2、要求设备各自地址不能相同(切记);
- 3、485总线要求,总线长度可以2000m,测点到总线距离要小于1m(布线不规范,会造成通讯不稳定) 485总线的带载能力一般小于30个点。

## 1、usb转485插头必须安装驱动程序,


## 在电脑端会被识别成一个"com口";

本公司提供2种"USB转485协议转换器",请根据实际安装驱动程序。

#### 具体安装步骤:

- 1、安装驱动程序(本公司资料包中有,请更具实际选择)
- 2、将"USB转485协议转换器"插电脑USB口;
- 3、右击"我的电脑",选择"属性:
- 4、选择"硬件","设备管理器"
- 5、选择"端口(COM和LPT)",查看"USB转485协议转换器" 具体的COM口号码,本例中为COM5。



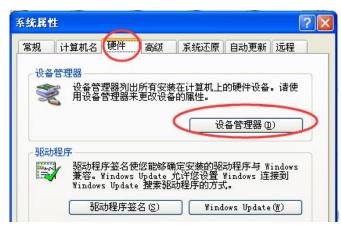





## 2、要求设备各自地址不能相同

电脑轮流询问变送器获得温湿度数据(一问一答),所以 变送器必须具有独立的地址,否则电脑无法获得正确的温湿 度数据。

若设备地址未进行设置,需要先设置为不同地址才能组网使用。设备地址见设备上的不干胶贴,设置地址时"USB转485协议转换器"下只能接一个变送器,接好后设备上电。用本公司的"配置软件"进行配置。具体见配置软件说明书。






逐个配置好后,在设备上贴地址标签,防止搞混

3、485总线要求,总线长度可以2000m,测点线要小于1m(布线不规范,会造成通讯不稳定)

图中红色线为485总线(一个协议转换器只能引出一条总线)

绿线为测点线




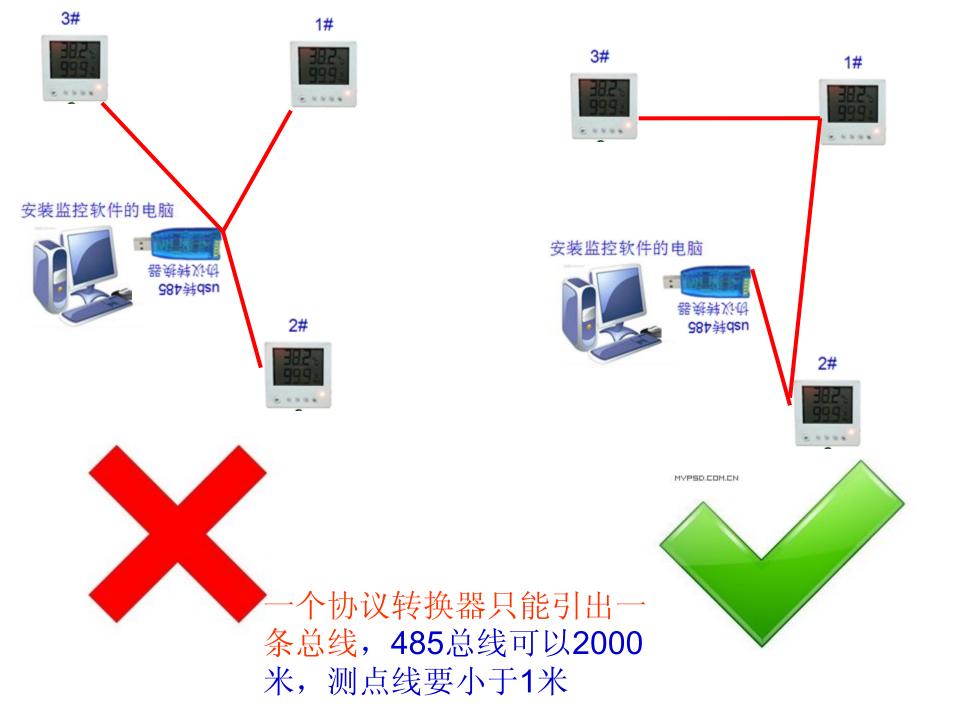


当系统中测点大于30个点时,考虑到总线驱动能力,建议每20点增加一个中继


### 器,进行信号增强

安装监控软件的电脑

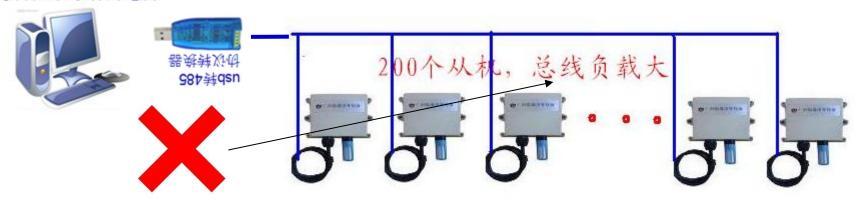

#### 安装监控软件的电脑

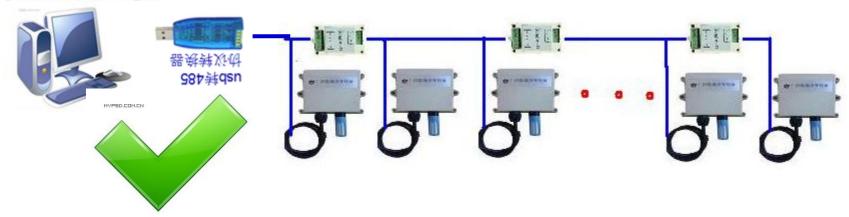

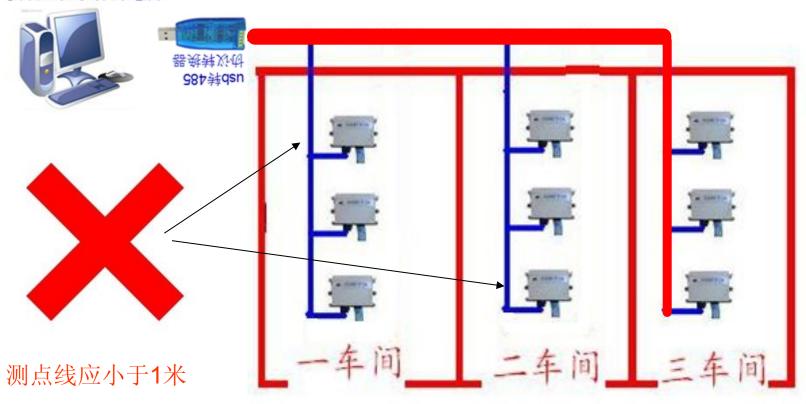









红色总线接"485集 线器"衍生出 紫、 绿、2条新总线, 距离可以2000米

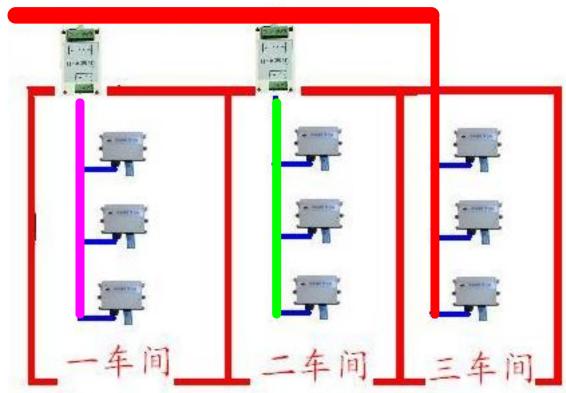

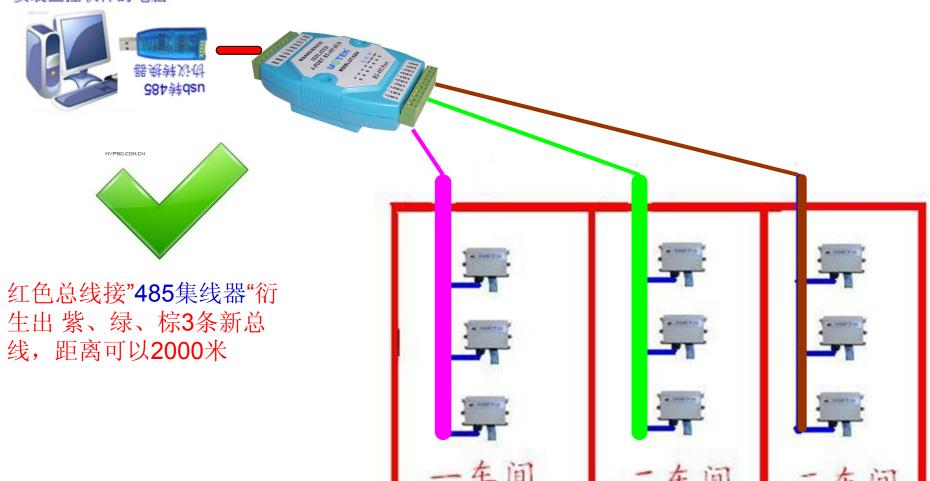

# 总线起点、终点应加终端电阻 上位 R=120 RS485设 RS485设 RS485设 RS485设 总线起点和终点各 加1个,同时加或同 时不加, 具体是现 场情况确定 安装监控软件的电脑