

PROTOKÓŁ Z OGŁĘDZIN I NAPRAWY

Nr AP/SER/2026/0002 • Tuchom, 2026-09-28

1 IDENTYFIKACJA SPRAWY I URZĄDZENIA

Data przyjęcia	2026-09-24	Data naprawy	2026-09-28
Klient	Mariusz Pajor	Kontakt	mariuszpajor@icloud.com, +48 600 756 411
Dokument sprzedaży	Partner Allegro	Nr sprawy/RMA	Zwrot 5678181703
Marka / model	Ampere Point Q11	Nr seryjny	Brak — tabliczka na uchwycie, nie dostarczono
Kod produktu	Q11	Data zakupu	—

2 ZGŁOSZENIE I OGŁĘDZINY

Usterka zgłoszona przez klienta

Podczas ładowania samochodu zadziałało zabezpieczenie w instalacji domowej. Od tego momentu pojazd nie łąduje się również na innych stacjach. Klient prosi o sprawdzenie ładowarki i potwierdzenie, czy działa prawidłowo i nie została uszkodzona.

Ustalenia z oględzin

- Po włączeniu komunikat „Overload Reminder” bez podłączonego pojazdu i bez przepływu prądu (fot. 1) — uszkodzony tor pomiaru prądu w układzie sterującym.
- Brak komunikacji z pojazdem — rezystancja kodująca PP we wtyczce poza wartością znormalizowaną; uszkodzona elektronika komunikacji we wtyczce.
- Pozostałe podzespoły bez uszkodzeń.

3 DIAGNOZA I KWALIFIKACJA GWARANCYJNA

Diagnoza techniczna

Uszkodzenie układu sterującego (tor pomiaru prądu) oraz elektroniki komunikacji we wtyczce. Przyczyna pierwotna nie została ustalona z pewnością. Uszkodzenie obu elementów w jednym zdarzeniu, zadziałanie zabezpieczenia w instalacji domowej oraz brak możliwości ładowania pojazdu także na innych stacjach wskazują na zdarzenie elektryczne w obwodzie ładowania (zwarcie za ładowarką albo przepięcie w sieci zasilającej), którego ładowarka nie wytwarza samodzielnie. Nie stwierdzono w ładowarce wady, która mogłaby być źródłem zdarzenia.

Kwalifikacja	Nie dotyczy — naprawa wykonana bezpłatnie	Decyzja	Naprawa bezpłatna
--------------	---	---------	-------------------

Podstawa kwalifikacji

Naprawę wykonano bezpłatnie; kwalifikacji gwarancyjnej nie rozstrzygano, ponieważ przyczyna pierwotna zdarzenia nie została ustalona.

4 WYKONANE CZYNNOŚCI I CZĘŚCI

Lp.	Czynność serwisowa		
1	Wymiana układu sterującego.		
2	Przywrócenie prawidłowej rezystancji kodującej PP we wtyczce.		
Lp.	Część / materiał	Ilość	Nr / uwagi
1	Układ sterujący	1	Nowa część
2	Rezystor kodujący PP	1	680 Ω

5 KONTROLA PO NAPRAWIE

Lp.	Test / pomiar	Wynik	Status
1	Pomiar rezystancji kodującej PP we wtyczce	Wartość prawidłowa, stabilna	PASS
2	Ładowanie pojazdu, 30 min przy 16 A	Sesja zakończona bez błędów	PASS

6 WYNIK, ROZLICZENIE I ZALECENIA

Stan końcowy	Sprawne po naprawie	Data wydania	2026-09-28
Rozliczenie	Naprawa bezpłatna	Razem brutto	0,00 PLN

Zalecenia dla użytkownika

Przed ponownym ładowaniem w domu zalecamy, aby elektryk sprawdził obwód zasilający ładowarkę i przyczynę zadziałania zabezpieczenia.

Załączniki / dowody

- Zgłoszenie zwrotu 5678181703
- Załącznik A — dokumentacja zdjęciowa (1 fot.)


7 POTWIERDZENIE

Serwisant potwierdza zgodność powyższego opisu z wykonanymi oględzinami, czynnościami i testami. Podpis klienta potwierdza odbiór dokumentu lub urządzenia, a nie zrzeczenie się ustawowych praw.

Serwisant	Klient / osoba odbierająca
Dawid Cekata	Mariusz Pajor
Data i podpis: _____	Data i podpis: _____

A ZAŁĄCZNIK — DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

Zdjęcia wykonane przez serwis w trakcie oględzin i naprawy. Numeracja odpowiada kolejności czynności.

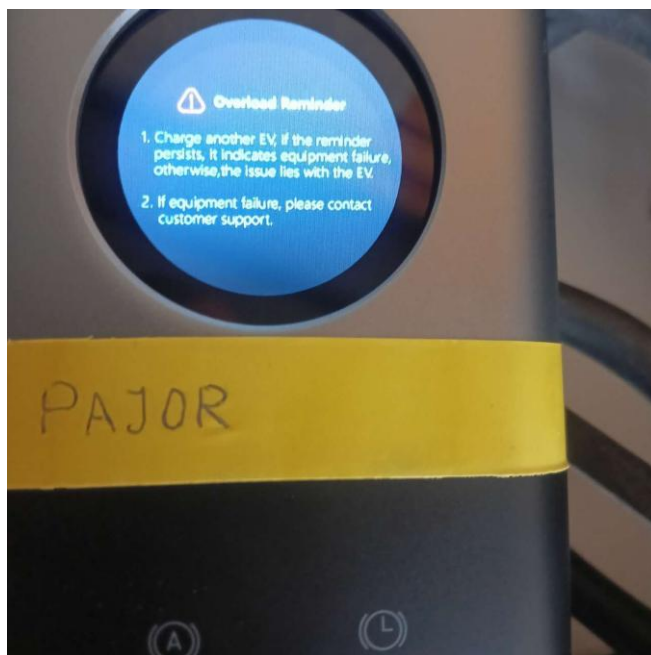

Fot. 1. Stan przy przyjęciu: komunikat „Overload Reminder” na wyświetlaczu bez podłączonego pojazdu.