

**D.O.C. S.C.S.
VIA FORTINO DI S.FRANCESCO, 1
54100 - MARINA DI MASSA (MS)**

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

**Questo documento è riservato e deve essere
custodito separatamente rispetto al resto della
documentazione inerente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.**

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Sistemi di gestione, Formazione

Sede Legale: Via Saverio Mercadante, 74 – 10154 Torino

Sede operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino

Cell. 329/64.12.255 Tel. 011/19.48.354 – 011/21.08.46 Fax 0215/19.26.650

sito internet: www.rositofabio.it email: info@rositofabio.it

Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 1009938001

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 2 di 47
--	---	----------------

Descrizione

L'accesso ai locali dell'officina deve essere impedito alle persone non autorizzate.

Intervento

Provvedere a chiudere a chiave gli accessi alle aree riservate e apporre, sulle porte di accesso, adeguata segnaletica riportante il divieto.

Immagini



Immagine 1: cartello divieto di accesso

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 3 di 47
--	---	----------------

Descrizione

All'interno del perimetro aziendale accedono mezzi dei clienti, dei fornitori e mezzi della ditta stessa. Tale situazione può determinare condizioni di pericolo per i pedoni e deve, pertanto, essere correttamente gestita.

Intervento

Provvedere a segnalare, sull'accesso, l'indicazione di procedere a passo d'uomo.

Sull'uscita, indicare il pericolo correlabile all'uscita dei mezzi dal perimetro.

In caso di transito in area a scarsa visibilità si consiglia l'uso di specchi o semisfere per migliorare la visibilità, così come indicare l'obbligo di segnalazione con clacson.

Nelle aree esterne, definire le corsie di transito e quelle di attraversamento pedonale, adottando, se necessario, strumenti di segnaletica stradale.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante l'obbligo di procedere a passo d'uomo.



Immagine 2: cartello indicante il pericolo legato al passaggio dei mezzi.



Immagine 3: semisfera a specchio.



Immagine 2: accesso mezzi

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 4 di 47
--	---	----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 5 di 47
--	---	----------------

Descrizione

L'accesso all'attacco dei Vigili del Fuoco è reso difficoltoso dalla presenza di autoveicolo, nonostante la cartellonistica installata.

Intervento

Rimuovere l'autovettura che rende difficile l'accesso all'attacco dei Vigili del Fuoco incendi in quanto questi devono poter essere raggiunti in tempi brevi per poter efficacemente intervenire in caso di incendio. Se i lavoratori dovessero continuare a posizionare il materiale in modo da rendere difficoltoso il raggiungimento dei mezzi, si renderebbe necessario tracciare linee a terra per segnalare dove vige il divieto di stoccaggio di materiale.

Immagini



Immagine 1: attacco VVF non accessibile per la presenza di autoveicolo



Immagine 2: cartello indicante il divieto di sosta.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lettera e.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 6 di 47
--	---	----------------

Descrizione

All'interno dell'officina erano presenti, al momento del sopralluogo, attrezzature alimentate a carburante liquido, con i serbatoi pieni. Tale condizione rappresenta un rischio maggiore di incendio. Inoltre, era presente un tagliarba stoccato in lavanderia.

Intervento

Provvedere ad istruire i lavoratori affinché, al termine dell'utilizzo di attrezzature alimentate a combustibile liquido, provvedano a svuotare i serbatoi delle attrezzature stesse in modo da contenere il rischio di incendio. L'operazione di svuotamento, così come per il riempimento deve essere eseguita utilizzando accorgimenti atti a contenere il rischio di inneschi, ad esempio utilizzando serbatoi collegati all'attrezzatura. Stoccare le attrezzature, in particolare quelle che rappresentano un rischio specifico, all'interno degli appositi locali.

Immagini



Immagine 1: tagliarba in lavanderia.

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 allegato I punto 1.4.3.1.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 7 di 47
--	---	----------------

Descrizione

Durante il sopralluogo sono state individuate alcune bombole stoccate all'interno del luogo di lavoro. Tale condizione rappresenta un possibile rischio, legato all'eventuale fuoriuscita del contenuto e, in caso di incendio, potrebbero essere causa di scoppi ed esplosioni. Le bombole stoccate all'esterno, non hanno il cartello segnalatore.

Intervento

Provvedere a stoccare tutte le bombole non in uso in apposito spazio esterno; l'area di stoccaggio dovrà essere protetta mediante tettoia. Le bombole vanno stoccate verticalmente, separate in base al contenuto, in caso di prodotti incompatibili, e tra piene e vuote, queste divisioni devono essere indicate apponendo appositi cartelli; le bombole alte e sottili vanno assicurate mediante catenella o dispositivo analogo e protette mediante cappellotto di sicurezza o dispositivo analogo (corona). Nei pressi del deposito indicare il divieto di fumare e usare fiamme libere, in quanto, a seguito di surriscaldamento, potrebbero verificarsi scoppi anche nel caso di bombole contenenti gas non infiammabili.

In caso di gas combustibili, nei pressi del deposito deve essere installato estintore idoneo (classe C) e il deposito deve rispettare le norme inerenti la protezione dei fulmini e la messa a terra delle strutture.

Verificare periodicamente la tenuta delle bombole, in particolare, nei pressi della valvola, utilizzando acqua e sapone.

Essendo prodotti chimici, per ogni prodotto, l'azienda deve essere in possesso della scheda di sicurezza; la suddetta scheda viene consegnata dal fornitore all'atto del primo acquisto e a seguito di aggiornamenti. Se non in possesso, provvedere alla richiesta al fornitore. Dalle schede di sicurezza, è necessario derivare istruzioni d'uso da fornire ai lavoratori. Si ricorda inoltre di esporre cartelli che segnalino la presenza di bombole.

Immagini



Immagine 1: area per lo stoccaggio bombole in esterno.



Immagine 2: catenelle per impedire il rovesciamento delle bombole alte e sottili.



Immagine 3: bombole stoccate all'interno

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 8 di 47
--	---	----------------



Immagine 4: bombole non segnalate

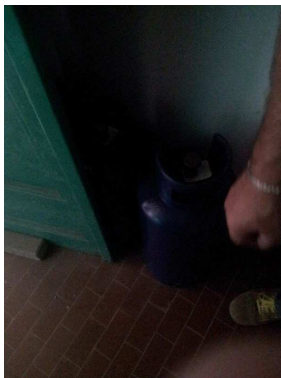


Immagine 5: bombola presente all'interno della struttura non stoccata correttamente

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Raccomandazione. L'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge ma può determinare rischi per i lavoratori; pertanto, l'intervento di eliminazione può essere programmato affinché venga attuato nel tempo.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 9 di 47
--	---	----------------

Descrizione

La segnaletica della centrale termica non è completa.

Intervento

Compilare il cartello. Si ricorda inoltre, che all'interno del locale caldaia bisogna:

- 1) Installare, all'interno di ogni locale caldaia, estintore portatile a polvere all'interno della centrale, subito a fianco alla porta;
- 2) Verificare che l'impianto elettrico sia realizzato a regola d'arte e provvisto di dispositivi aventi livello di protezione sufficiente (IP44);
- 3) Installare cartello indicante la posizione della leva di sezionamento;
- 4) Installare cartello indicante rischio rumore e utilizzo cuffie.

Per quanto concerne le caldaie con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, si rende necessario individuare un terzo responsabile che si occupi del controllo e della manutenzione della caldaia stessa. Per questa tipologia di attrezzature è prevista anche la predisposizione e compilazione del cosiddetto libretto di centrale in cui vengono annotati gli interventi manutentivi eseguiti. Inoltre, devono essere effettuati controlli dei fumi con cadenza almeno annuale.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante il divieto di accesso da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 2: cartello indicante il divieto di fumare da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 3: cartello indicante il divieto di usare fiamme libere, da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 4: cartello indicante il locale caldaia



Immagine 5: cartello rischio rumore



Immagine 6: cartello utilizzo cuffie

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 10 di 47
--	---	-----------------



Immagine 7: locale caldaia con cartellonistica incompleta

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1;
D.M. 12/04/1996

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 11 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

La cartellonistica riportante il divieto risulta assente.

Intervento

Provvedere ad installare, all'ingresso dell'edificio, cartello riportante il divieto di fumare, la normativa applicabile, le sanzioni previste e il nome del lavoratore incaricato del controllo. In alcuni punti, si ritiene necessario installare cartello semplice, riportante il solo divieto di fumare.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il divieto di fumare completo.



Immagine 2: cartello riportante il divieto di fumare.

Normativa applicabile

Legge n. 584 del 11/11/1975 art. 2.

Sanzioni previste

Sanzione amministrativa da 220 a 2200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 12 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

La cassetta del primo soccorso presente non contiene i presidi minimi previsti dalla normativa.

Intervento

Provvedere ad acquistare una cassetta di primo soccorso per aziende del gruppo B. Si riporta di seguito l'elenco dei presidi minimi previsti dalla normativa:

Guanti sterili monouso (5 pa).

Visiera paraschzi.

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Si consiglia di integrare il contenuto della cassetta con mascherina per la respirazione artificiale e pallone di Ambu, al fine di rendere maggiormente efficaci gli eventuali interventi di primo soccorso.

Il contenuto della cassetta andrà periodicamente controllato anche al fine di verificare le date di scadenza dei presidi.

Si ricorda il divieto di inserire all'interno della cassetta presidi medici non previsti dalla normativa o non concordati con il medico competente, al fine di evitare di inserire medicinali la cui assunzione, eventualmente su soggetti più sensibili, possa rappresentare un rischio per la salute degli stessi.

Immagini



Immagine 1: cartello da posizionare sulla porta del locale in cui è installata la cassetta



Immagine 2: cassetta di primo soccorso



Immagine 3: pallone di ambu e mascherina oronasale

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 13 di 47
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 45 comma 1;
D.M. 388/03 allegato I.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4384 euro

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 14 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

In diversi punti, la controsoffittatura dei locali risulta parzialmente rimossa, non presente o in cattive condizioni di manutenzione.

Intervento

Provvedere a ripristinare i pannelli della controsoffittatura in modo da garantire l'isolamento dei locali. Verificare la stabilità delle strutture portanti della controsoffittatura e, in particolare dei sistemi di trattenuta della struttura al soffitto in muratura. A tal proposito risulta preferibile evitare l'uso di fili metallici, in particolare arrotolati, ma impiegare strumenti più stabili.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera c.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Descrizione

Alcuni estintori sono installati ad altezza elevata, superiore a 1,5 metri rendendone difficile l'utilizzo.

Intervento

Provvedere ad appendere l'estintore a parete usando apposita staffa o montarlo su piantana.

Si ricorda che gli estintori portatili devono essere in numero sufficiente a rispettare queste indicazioni:

- 1) un estintore per piano;
- 2) un estintore deve essere raggiungibile percorrendo massimo 30 metri;
- 3) un estintore in base alle seguente tabella:

Tipo	Rischio basso	Rischio medio	Rischio elevato
13A-89B	100 mq	-	-
21A-113B	150 mq	100 mq	-
34A-144B	200 mq	150 mq	100 mq
55A-233B	250 mq	200 mq	200 mq

Gli estintori vanno posizionati, principalmente, lungo le vie di esodo, in prossimità delle uscite, appesi a parete, mediante l'apposita staffa, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri e opportunamente segnalati mediante cartello. Alternativamente, è possibile utilizzare le apposite piantane.

Gli estintori vanno controllati da azienda specializzata con cadenza almeno semstrale e sottoposti alle revisioni previste dalla normativa (3 anni per polvere e schiuma, 5 anni per l'anidride carbonica).

Nei pressi dei quadri elettrici, si consiglia l'installazione di estintori ad anidride carbonica, in aggiunta, non in sostituzione, agli estintori a polvere.

In caso le fiamme riguardassero una persona, l'uso degli estintori potrebbe essere di grave pericolo. Pertanto, si consiglia di tenere in azienda, un numero sufficiente di coperte antifiama in modo da poter spegnere eventuali incendi sulle persone.

Immagini



Immagine 1: staffa con cui montare a parete gli estintori.



Immagine 2: piantana per fissaggio degli estintori.



Immagine 3: estintore sistemato ad altezza eccessiva.

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 16 di 47
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 all. 5 punto 5,4;

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 17 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

La scala interna risulta non essere antiscivolo.

Intervento

Provvedere all'installazione di strisce antiscivolo sulla superficie dei gradini; si consiglia l'installazione di due strisce, una a 2 cm. dal bordo e una a 10-15 cm.

Immagini



Immagine 1: strisce antiscivolo applicate sui gradini.



Immagine 2: gradini in cattivo stato.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a allegato IV punto 1.3.2.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 18 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno della struttura sono presenti idranti la cui manichetta non poggia su apposita sella.

Intervento

Verificare che la manichetta sia appoggiata ad una sella, ovvero al supporto da appoggiare alla base della cassetta.

Provvedere ad effettuare il controllo della rete idranti almeno due volte l'anno.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante la posizione dell'idrante a manichetta



Immagine 2: lancia a 3 flussi per idrante.



Immagine 3: vetro SafeCrash.



Immagine 4: sella per idranti.



Immagine 5: idrante senza sella

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 19 di 47
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 46 comma 2;
D.M. 10/03/1998;
UNI EN 10779.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.317,6 a 5.709,6 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 20 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

L'impianto elettrico dell'edificio risulta non essere in buono stato.

Intervento

Provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico. Installare un numero adeguato di luci di emergenza. Le luci possono essere del tipo a batteria o alimentate per mezzo di linea preferenziale a sua volta alimentata da una batteria centrale. In entrambi i casi, le luci vanno collegate ad un interruttore differenziale installato sul quadro elettrico principale, in modo da poterle disenergizzare per verificare la durata dell'illuminazione. L'installazione deve essere effettuata da tecnico abilitato, la cui abilitazione è rilevabile dalla Visura Camerale alla voce "Oggetto sociale", e, al termine dei lavori, questi deve rilasciare regolare dichiarazione di conformità. Una volta ricevuta la dichiarazione di conformità, questa va inviata all'ISPEL e all'ASL o all'ARPA; dove presente, la dichiarazione di conformità può essere inviata direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Inoltre, con cadenza biennale o quinquennale, è necessario sottoporre l'impianto di messa a terra a verifica periodica effettuata da organismo notificato in base al D.P.R. 462/01. Tale attività può essere svolta esclusivamente da organismi notificati.

Si ricorda, inoltre, la necessità di effettuare la valutazione del rischio di fulminazione diretta o indiretta al fine di valutare se vi sia la necessità o meno di installare appositi dispositivi parafulmini o contro le sovratensioni. Periodicamente, infine, è necessario testare il funzionamento degli interruttori differenziali premento il tasto "T" presente su di essi.

Immagini



Immagine 1: cavi elettrici non racchiusi.



Immagine 2: cavi volanti per alimentazione ferri da stiro.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 80 comma 3, art. 84, art. 86.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 21 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Nei pressi dell'interfono risultano assenti le istruzioni da seguire in caso di incendio.

Intervento

Provvedere a redigere una procedura da seguire in caso di incendio e affiggerla nelle vicinanze dell'interfono.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 22 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno del locale tecnico piscina sono presenti diverse anomalie:

- 1) il quadro elettrico risulta aperto e privo di protezioni;
- 2) bidoni abbandonati a terra;
- 3) fossa scoperta e non segnalata.

Intervento

Provvedere a:

- 1) Installare sui quadri elettrici cartello indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua ed il cartello riferito al rischio da elettrocuzione. Riparare gli schermi rotti e ripristinare gli schermi mancanti. Provvedere, inoltre, a lasciare sgombro il passaggio per raggiungere i quadri; quanto sopra, al fine di permettere, in caso di incendio, di poter disenergizzare l'impianto e poter spegnere l'incendio con acqua senza il rischio di elettrocuzione;
- 2) Provvedere ad stoccare i bidoni in appositi scaffali;
- 3)

Immagini

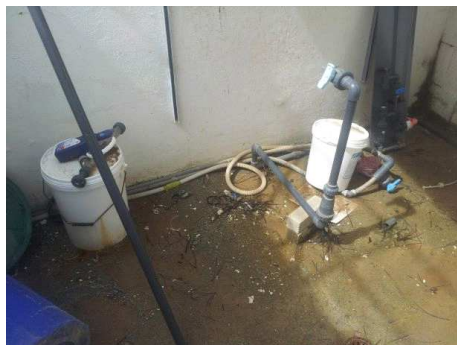


Immagine 1: quadro elettrico aperto e privo di protezione



Immagine 2: fossa scoperta e non segnalata

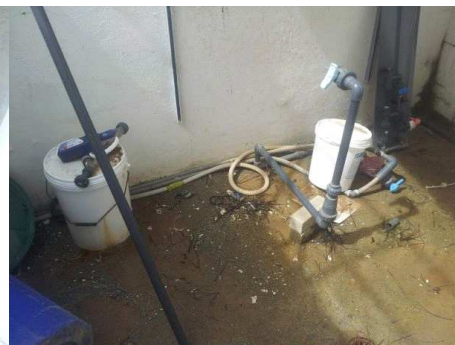


Immagine 3: bidoni abbandonati a terra

Normativa applicabile

- 1) D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 allegato IV punto 4.2.3, art. 86 comma 1; D.P.R. 462/01.
D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 2.
- 2) D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a all. IV punto 1.4.1;
- 3) D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1.

Sanzioni previste

- 1) Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
- 2-3) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 23 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

I locali interrati sono sprovvisti deroga dell'ASL per l'utilizzo come luoghi di lavoro.

Intervento

Provvedere a informare l'ente competente al fine di ottenere la deroga all'utilizzo dei locali interrati come luoghi di lavoro.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 65

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 24 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Alcuni macchinari non più utilizzati sono ancora dotati di prese elettriche e quindi potenzialmente utilizzabili.

Intervento

Impedire l'uso di macchinari non più in funzione eliminando la spina di collegamento all'impianto elettrico.

Immagini



Immagine 1: lavatrice da dismettere.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008, art. 71.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 25 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Manca il cartello che individua il locale motopompa e ne vieta l'accesso alle persone non autorizzate.

Intervento

Provvedere a chiudere a chiave gli accessi alle aree riservate e apporre, sulle porte di accesso, adeguata segnaletica riportante il divieto.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il divieto di accesso da apporre sulle porte che conducono ad aree a rischio specifico



Immagine 2: cartello indicante il locale motopompa assente

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 26 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Risulta assente la verifica della quantità di radon presente all'interno dei locali interrati.

Intervento

Procedere ad effettuare controllo radiometrico mediante metodi attivi o passivi della quantità di radon presente all'interno dei locali interrati.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 241/2000 art.10

Sanzioni previste

Arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da € 2.582 a € 10.329

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2008	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 27 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Manca formazione degli incaricati del primo soccorso.

Intervento

E' necessario procedere alla formazione di un numero adeguato di incaricati alle misure di primo soccorso e salvataggio. Si ricorda che il datore di lavoro può svolgere i compiti di antincendio e primo soccorso solo per attività fino a 5 addetti.

La nomina deve avvenire formalmente mediante lettera scritta firmata dal datore di lavoro, dall'RLS per consultazione, e dal lavoratore per accettazione. Il lavoratore individuato non può rifiutare la nomina a meno di gravi motivi.

Una volta nominati, gli incaricati vanno adeguatamente formati in base al livello di rischio:

Incaricati del primo soccorso:

- 1) 12 ore per le attività del gruppo B e C;
- 2) 16 ore per le attività appartenenti al gruppo A.

Si ricorda che, la normativa, prevede l'obbligo di aggiornamento della formazione per gli incaricati del primo soccorso, tale aggiornamento, con cadenza minima di tre anni, non dovrà avere durata inferiore a:

- 1) 4 ore per le attività del gruppo B e C;
- 2) 6 ore per le attività del gruppo A.

Si ricorda che, per le attività rientranti nel gruppo A, è necessario inviare comunicazione all'A.S.L. competente per territorio, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lettera b;
D.M. 10/03/1998 artt. 6 e 7.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 28 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Il pavimento presenta alcune buche o disomogeneità che possono provocare inciampo.

Intervento

Provvedere a ripristinare lo stato originale del pavimento al fine di evitare inciampamenti. Fino all'esecuzione dell'intervento, se necessario perimetrare il punto e segnalare il pericolo.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante il pericolo di inciampo, da installarsi nei pressi del punto di pericolo.



Immagine 2: presenza di pavimento non omogeneo



Immagine 3: rischio di inciampo.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera c.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Descrizione

Una o più porte tagliafuoco risultano aperte e non si chiudono automaticamente, rendendole inutili in caso di incendio.

Intervento

Le porte tagliafuoco possono svolgere il compito previsto solo nel caso in cui, durante un incendio, siano chiuse. Al fine di ottenere questo è necessario rimuovere tutti i dispositivi di blocco alle porte di questo tipo. Nel caso in cui una porta dovesse essere attraversata frequentemente, è possibile tenere aperte le porte con l'uso di elettrocalamite collegate al sistema di rilevazione e allarme antincendio.

Si ricorda la necessità di far sottoporre anche le porte tagliafuoco a controlli periodici da parte di azienda specializzata; quanto sopra, anche correlabile al fatto che le molle che determinano la chiusura della porta devono essere periodicamente registrate al fine di funzionare correttamente.

Al fine di evidenziare il divieto di bloccare aperte queste porte, si consiglia l'installazione di specifico cartello e la diramazione di ordine di servizio che vieti ai lavoratori di bloccare le porte tagliafuoco.

Immagini



Immagine 1: elettrocalamite



Immagine 2: cartello segnalante porta tagliafuoco



Immagine 3: porta tagliafuoco bloccata aperta.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 64 comma 1 e art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

Descrizione

All'interno dei locali di lavoro sono stati rilevati contenitori di prodotti chimici liquidi a terra o su scaffali; tale condizione, in caso di fessurazione del contenitore, determinano rischi di fuoriuscita e spandimento del prodotto stesso e, conseguentemente, rischi di scivolamenti o inquinamento.

Intervento

Provvedere a sistemare tutti i contenitori di prodotti liquidi all'interno di vasche di contenimento aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in materiale resistente ai prodotti stoccati;
- 2) avere capienza pari ad almeno un terzo della somma di tutti i volumi stoccati sopra e, comunque, non meno del volume del contenitore più capiente.

Sull'accesso al locale adibito allo stoccaggio di prodotti liquidi pericolose è necessario segnalare il divieto di accesso e impedire l'ingresso a persone non adeguatamente istruite circa i rischi e l'utilizzo corretto dei prodotti stessi.

I prodotti vanno stoccati nel rispetto di quanto indicato all'interno della scheda dei dati di sicurezza, in particolare al punto 7 della stessa. Si ricorda che la scheda deve essere fornita al primo acquisto e in caso di aggiornamenti, gratuitamente. La scheda è composta da 16 punti.

Immagini



Immagine 1: esempi di vasche di contenimento per evitare lo spandimento di prodotti chimici fuoriusciti dai loro contenitori



Immagine 2: cartello indicante il divieto di accesso.



Immagine 3: bidoni non stoccati correttamente.



Immagine 4: bidoni di alimentazione lavatrici.

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 31 di 47
--	---	-----------------

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 32 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Sebbene all'interno dell'azienda operino più di 10 addetti, non viene effettuata la prova di evacuazione periodica antincendio. Inoltre, non è stato predisposto registro dei controlli antincendio interno.

Intervento

Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) e nelle strutture con un numero di lavoratori maggiore di dieci, è necessario effettuare, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio, volta a verificare l'applicazione delle procedure di emergenza. Per le attività di ridotte dimensioni, l'esercitazione può consistere in:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'esercitazione antincendio deve essere verbalizzata in modo da tenere traccia della sua effettiva attuazione, e va ripetuta quando:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

In tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è necessario che l'azienda predisponga e compili un registro dei controlli antincendio nel quale annotare:

- le attività di controllo sui mezzi di protezione antincendio;
- gli interventi di manutenzione eseguite;
- le attività di formazione svolte.

Il registro, una volta predisposto, dovrà essere compilato, anche da personale adeguatamente formato e addestrato, e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 allegato VII punto 7.4;
D.P.R. 37/1998 art. 5.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 10/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 33 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

I pulsanti emergenza non sono segnalati mediante i previsti cartelli segnalatori.

Intervento

Provvedere ad installare cartelli segnalatori al fine di rendere facilmente individuabile la posizione dei pulsanti di emergenza. Il cartello deve essere apposto sopra il pulsante. Se necessario, è possibile installare cartelli a bandiere, al fine di facilitare l'individuazione del pulsante. A seconda della funzione, il cartello dovrà indicare se premendo il pulsante si avvia l'allarme antincendio (immagine 1) o si sgancia l'alimentazione elettrica (immagine 2).

Si ricorda, infine, la necessità di verificare periodicamente il corretto funzionamento dei pulsanti di emergenza.

Immagini



Immagine 1: pulsante di emergenza non segnalato

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 allegato IV punto 4.3.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 34 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

La cartellonistica riportata sui quadri elettrici risulta carente. Alcuni quadri elettrici sono sprovvisti di schermo protettivo

Intervento

Installare sui quadri elettrici cartello indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua ed il cartello riferito al rischio da elettrocuzione. Riparare gli schermi rotti e ripristinare gli schermi mancanti. Provvedere, inoltre, a lasciare sgombro il passaggio per raggiungere i quadri; quanto sopra, al fine di permettere, in caso di incendio, di poter disenergizzare l'impianto e poter spegnere l'incendio con acqua senza il rischio di elettrocuzione.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il divieto di spegnere con acqua da apporre su ogni quadro elettrico.



Immagine 2: cartello da affiggere sui quadri elettrici.



Immagine 3: quadro elettrico privo di cartellonistica e schermo



Immagine 4: quadro elettrico non chiuso e privo di cartellonistica



Immagine 5: quadro elettrico non chiuso e privo di cartellonistica



Immagine 6: quadro elettrico non chiuso e privo di protezioni e cartellonistica

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 11/08/2011	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 35 di 47
--	---	-----------------



Immagine 7: quadro elettrico senza cartellonistica.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 allegato IV punto 4.2.3, art. 86 comma 1;
D.P.R. 462/01.
D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 2.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 36 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Non è stato predisposto registro dei controlli sui serbatoi.

Intervento

In tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è necessario che l'azienda predisponga e compili un registro dei controlli antincendio nel quale annotare:

- le attività di controllo sui mezzi di protezione antincendio;
- gli interventi di manutenzione eseguite;
- le attività di formazione svolte.

Il registro, una volta predisposto, dovrà essere compilato, anche da personale adeguatamente formato e addestrato, e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Normativa applicabile

D.P.R. 37/1998 art. 5.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 37 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno dell'infermeria erano presenti medicinali, residui sanitari e siringhe usate. Si segnala anche che l'armadio dei medicinali era aperto.

Intervento

Provvedere a contattare azienda di trasporto abilitata a ricevere questa tipologia di materiale affinché li trasferisca presso un impianto di smaltimento, anch'esso autorizzato. All'atto della consegna del materiale, sarà necessario compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ed annotare il carico e lo scarico nell'apposito registro entro dieci giorni dall'operazione; la prima copia del formulario la dovrà trattenere il produttore del rifiuto che dovrà ricevere dall'impianto di smaltimento, la quarta copia opportunamente compilata. Nel caso in cui, passati tre mesi dal conferimento, la quarta copia non fosse ancora stata recapitata, si rende necessario darne comunicazione alla Provincia. Si ricorda che, annualmente, è necessario procedere alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), all'interno del quale vengono rendicontati i materiali caricati e scaricati quali rifiuti. Si ricorda, infine, la necessità, se non l'avete ancora fatto, di iscriversi al SISTRI prenotando la chiavetta USB all'indirizzo www.sistri.it.

Si ricorda che è fatto divieto avere un deposito di rifiuti a meno che non rispetti le seguenti caratteristiche:

- 1) durata massima di un anno se vengono stoccati meno di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi;
- 2) durata massima di tre mesi se vengono stoccati più di 30 mc di rifiuti o più di 10 mc di pericolosi.

E' vietato miscelare tra loro rifiuti pericolosi o miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Immagini



Immagine 1: rifiuti sanitari



Immagine 2: armadio medicinali.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a all. IV punto 1.1.7;

D.M. 10/03/1998 all. 2 punto 2,2 lettera b;

D.Lgs. 152/06 art. 188, art. 190.

Sanzioni previste

Sanzione da 1,040 a 6,200 euro (per le aziende fino a 15 addetti).

Sanzione da 2,600 a 15,000 euro (per le aziende con più di 15 addetti).

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 38 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno della struttura sono presenti punti che possono provocare inciampamento. Soprattutto nelle fondazioni

Intervento

Provvedere a segnalare i punti a rischio di inciampamento. La segnalazione deve avvenire installando, sul punto di pericolo, striscia a bande gialle e nere e apponendo, nei pressi, il cartello specifico.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il rischio di inciampo.



Immagine 2: striscia gialla e nera con cui evidenziare i punti pericolosi.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 39 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno del reparto era presente una saldatrice. Nonostante l'uso della saldatrice preveda l'impiego di aspiratore, questo non era presente in azienda.

Intervento

Durante le attività di saldatura utilizzare appositi sistemi di aspirazione dei fumi di saldatura in quanto molto pericolosi per la salute. Se si optasse per un impianto fisso di aspirazione, le emissioni in atmosfera vanno preventivamente autorizzate mediante procedimento in via generale.
Nel caso in cui si decida di non installare impianto di aspirazione, si rende necessario verificare il livello di esposizione dei lavoratori ai gas di combustione mediante indagini ambientali specifiche.

Immagini



Immagine 1: impianto di aspirazione dei fumi di saldatura.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 all. IV punto 2.1.5-, art. 71 comma 4 lettera a punto 2.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 40 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Gli scaffali non sono saldamente ancorati e potrebbero, pertanto, ribaltarsi verso l'operatore. Inoltre, non essendo indicata la portata massima ammissibile dal singolo ripiano, non è escludibile la possibilità che i ripiani vengano sovraccaricati provocando la rottura degli stessi.

Intervento

Provvedere a indicare sugli scaffali la portata massima ammissibile in modo da evitare il sovraccarico. Gli scaffali devono essere saldamente ancorati, a pavimento o parete, in almeno tre punti per evitarne il ribaltamento.

Al fine di prevenire danni ai montanti degli scaffali, provvedere ad installare paraurti alla base.

Immagini



Immagine 1: cartello su cui riportare la portata massima ammissibile dallo scaffale.



Immagine 2: paraurti alla base di montanti.



Immagine 3: paraurti per prevenire il danneggiamento dei bancali.



Immagine 4: scaffali non ancorati e senza indicazione della portata.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 41 di 47
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 42 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Il soppalco presenta caratteristiche che non rispondono alle norme in vigore:

1) manca indicazione della portata massima ammissibile del piano.

Intervento

Provvedere a verificare che il soppalco sia regolarmente autorizzato e denunciato al Comune, in quanto struttura fissa.

Il soppalco deve rispettare le seguenti indicazioni:

- 1) costruiti con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere. Tale condizione deve essere certificata da un collaudo statico e da un'adeguata progettazione;
- 2) la superficie del soppalco non può essere superiore al 50% della superficie del locale entro cui è realizzato;
- 3) la profondità del soppalco deve essere inferiore a 2,5 volte l'altezza minore delle due altezze risultanti dalla presenza del soppalco;
- 4) l'altezza delle aree così realizzate, non può essere inferiore a 2,7 metri;
- 5) installare cartello indicante la portata massima ammissibile dal piano del soppalco.

Infine, verificare il corretto accatastamento della struttura, così come di tutte le strutture fisse presenti.

Immagini



Immagine 1: indicazione della portata del soppalco.



Immagine 2: soppalco stoccaggio sdraio.

Normativa applicabile

D.G.R. n. 1995 del 9 febbraio 2006, punto 7;

D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 21/05/2013	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 43 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Per asciugare eventuali fuoriuscite di prodotti, si utilizza la segatura che, essendo, combustibile rappresenta di per sé un maggiore rischio di incendio, ancora più grave, quando dovesse assorbire materiale combustibile, aumentandone ancora di più la facilità di ignizione.

Intervento

Sostituire la segatura combustibile, con materiali assorbenti inerti quali la sepiolite.
Il materiale assorbente deve essere scelto in base al prodotto chimico da raccogliere. Tale indicazione è rilevabile dalla scheda dei dati di sicurezza al punto 6 "Misure in caso di fuoriuscita accidentale".

Immagini



Immagine 1: uso della sepiolite per assorbire una fuoriuscita di liquido.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 224 comma 1 lettera b.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 44 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

I non sono in materiale di sicurezza determinando pericoli per coloro che si dovessero trovare a transitare nei pressi.

Intervento

Provvedere a verificare l'opportunità o la necessità di installare vetri di sicurezza a camera, o applicare pellicole adesive atte ad impedire la dispersione di frammenti di vetro in caso di rottura, per ridurre i possibili danni conseguenti. Quanto sopra, deve essere certificato dal produttore.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera c.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 45 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

Alcune uscite di emergenza, durante il sopralluogo, erano completamente o parzialmente ingombrate da arredi o materiale impropriamente posizionato.

Intervento

E' necessario liberare l'accesso alle porte di emergenza al fine di facilitare l'evacuazione. Inoltre, provvedere a controllare periodicamente che le stesse uscite siano lasciate sgombre durante l'orario di lavoro.

Nel caso di uscite di emergenza con blocchi per impedirne l'apertura durante l'orario di chiusura, è necessario adottare una procedura che riporti la necessità di rimuovere i blocchi ad inizio giornata. Tale procedura deve essere formalizzata e allegata al documento di valutazione dei rischi.

Qualora invece l'uscita di emergenza non sia più attiva e/o necessaria, provvedere a rimuovere il cartello indicante tale uscita, modificare il Piano di Emergenza Aziendale e la planimetria di Evacuazione.

Immagini



Immagine 1: armadio che riduce la larghezza della via di esodo.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera b.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1

54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 46 di 47
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno dei WC sono state rilevate le seguenti anomalie:

- 1) la porta del WC non può essere aperta dall'esterno per soccorrere l'occupante, nel caso in cui questi dovesse sentirsi male;
- 2) i WC non sono aerati;
- 3) i WC de La Terrazza sono piastrellati per meno di 2 metri di altezza.

Intervento

Provvedere ad adottare gli interventi necessari alla messa a norma dei locali adibiti a servizi igienici:

- 1) sostituire l'apertura a chiave con chiavistello di sicurezza che ne permetta l'apertura dall'esterno utilizzando un cacciavite;
- 2) realizzare impianto di aerazione artificiale, pari a 5 vol/h se continua o 10 vol/h se temporizzata, in quest'ultimo caso, temporizzando lo spegnimento dell'aerazione dopo che è stato cambiato 1 volume dallo spegnimento della luce. Provvedere a realizzare griglia di aerazione sulla porta avente superficie pari ad almeno 0,5 mq.

E' consigliabile sostituire i comandi manuali con comandi a pedale per ridurre la contaminazione tra utenti.

Immagini



Immagine 1: chiavistello di sicurezza che permette l'apertura dall'esterno del WC.



Immagine 2: erogatore di sapone.



Immagine 3: erogatore di salviette monouso



Immagine 10: WC la Terrazza

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)

Anomalia rilevata il: 20/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 47 di 47
--	---	-----------------



Immagine 4: dispositivo ad aria per asciugare le mani



Immagine 5: lavandino con comandi a pedale.



Immagine 6: cartello indicante il sesso di destinazione dei WC.



Immagine 7: porta del WC con chiavistello manuale.



Immagine 8: controsoffittatura del WC priva di bocchette di aerazione.



Immagine 9: bagno lavanderia.

Normativa applicabile

D.G.R. n. 1995 del 9 febbraio 2006, punto 7;
D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

Via Fortino di S.Francesco, 1
54100 - Marina Di Massa (MS)