

**D.O.C. S.C.S.
CORSO VENEZIA, 11
10147 - TORINO (TO)**

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

**Questo documento è riservato e deve essere
custodito separatamente rispetto al resto della
documentazione inerente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.**

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Sistemi di gestione, Formazione

Sede Legale: Via Saverio Mercadante, 74 – 10154 Torino

Sede operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino

Cell. 329/64.12.255 Tel. 011/19.48.354 – 011/21.08.46 Fax 0215/19.26.650

sito internet: www.rositofabio.it email: info@rositofabio.it

Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 1009938001

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 2 di 32
--	---	----------------

Descrizione

All'interno del perimetro aziendale accedono mezzi dei clienti, dei fornitori e mezzi della ditta stessa. Tale situazione può determinare condizioni di pericolo per i pedoni e deve, pertanto, essere correttamente gestita.

Intervento

Provvedere a segnalare, sull'accesso, l'indicazione di procedere a passo d'uomo.

Sull'uscita, indicare il pericolo correlabile all'uscita dei mezzi dal perimetro.

In caso di transito in area a scarsa visibilità si consiglia l'uso di specchi o semisfere per migliorare la visibilità, così come indicare l'obbligo di segnalazione con clacson.

Nelle aree esterne, definire le corsie di transito e quelle di attraversamento pedonale, adottando, se necessario, strumenti di segnaletica stradale.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante l'obbligo di procedere a passo d'uomo.



Immagine 2: cartello indicante il pericolo legato al passaggio dei mezzi.

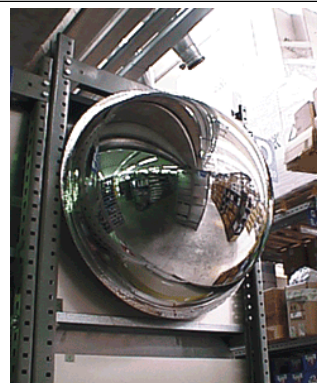


Immagine 3: semisfera a specchio.

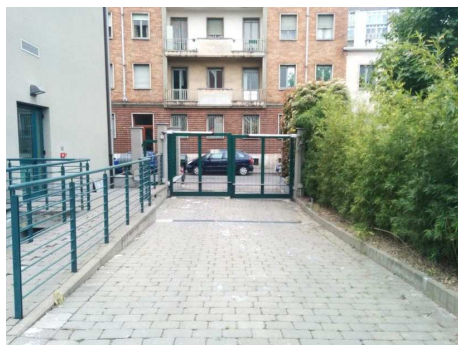


Immagine 4: cancello di accesso al perimetro della struttura.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 3 di 32
--	---	----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 4 di 32
--	---	----------------

Descrizione

Il magazzino interrato, dove vengono stoccati vini e acqua, è privo di aerazione.

Intervento

Dotare i luoghi di lavoro di adeguate aperture secondo il seguente schema:

1) LUOGHI DI LAVORO GENERICI, UFFICI, SALE RIUNIONI, CUCINE, MENSE, REFETTORI, INFERMERIA, LOCALI DI RIPOSO, SPOGLIATOI, CENTRI COMMERCIALI:

- Per locali con altezza inferiore o uguale a 4m, superficie del pavimento inferiore ai 400m²: superficie areante di pari almeno ad 1/8 della superficie del pavimento;
- Per i locali tra 400m² e 1000m²: superficie areante di pari a 50m² + 1/12 della quota eccedente i 400m²;
- Per i locali superiori a 1000m²: superficie areante di pari a 100m² + 1/16 della quota eccedente i 1000m²;

- Per locali con altezza superiore a 4m, superficie del pavimento inferiore ai 400m²: superficie areante di pari almeno ad 1/12 della superficie del pavimento;

- Per i locali tra 400m² e 1000m²: superficie areante di pari a 33,3m² + 1/16 della quota eccedente i 400m²;
- Per i locali superiori a 1000m²: superficie areante di pari a 70,8m² + 1/20 della quota eccedente i 1000m²;

2) WC e ANTI-WC, SALE DI ATTESA:

Preferibilmente aerazione naturale diretta. Ove non possibile, accettabile anche l'aspirazione meccanica che garantisca il ricambio di 5 volumi/h se continua e 10 volumi/h se temporizzata.

3) ARCHIVI, DEPOSITI-MAGAZZINI, DISPENSA ANNESSA A CUCINA:

Superficie areante pari a 1/30 della superficie del pavimento, fatto salvo quanto previsto da altre norme (es. VVF).

4) MAGAZZINO STOVIGLIE, CORRIDOI, DISIMPEGNI, SGABUZZINI, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI:

Non è obbligatoria l'aerazione naturale.

Si ricorda che possono essere conteggiate solo le superfici prospicienti l'esterno:

- finestre apribili al 100%.
- vasistas: 100% se hanno un'apertura superiore a 30°, 50% se hanno un'apertura inferiore a 30°.

Porte e portoni possono essere computate per un massimo di 1/3 della superficie apribile richiesta.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08, allegato IV.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 5 di 32
--	---	----------------

Descrizione

Le aree protette con sistemi di rilevazione automatica di incendio non sono segnalate da apposita cartellonistica. Alcuni pulsanti non sono segnalati. Analogamente, le aree protette da sistema di estinzione automatico devono essere segnalate.

Intervento

Le aree dove sono presenti sistemi di rilevazione automatici, devono essere indicate apponendo appositi cartelli al fine di evitare comportamenti che possano determinare allarmi spuri. Segnalare i pulsanti ed indicare con apposita cartellonistica se sono di allarme o di sezionamento.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante pulsante di allarme.



Immagine 2: cartello indicante un pulsante di sgancio.



Immagine 3: cartello da installare sull'accesso alle aree protette da impianto automatico di rilevazione.



Immagine 4: cartello indicante che l'area è protetta di sistema automatico di spegnimento.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 6 di 32
--	---	----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.
D.M. 10/03/1998 allegato IV punto 4.2.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda 1.200 a 5.200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 7 di 32
--	---	----------------

Descrizione

Il segnale utilizzato per indicare il punto di aggancio dell'autopompa dei Vigili del fuoco, risulta non più visibile.

Intervento

Provvedere all'installazione dell'apposito cartello, in accordo a quanto previsto dalla norma.

Immagini



Immagine 1: cartello per la segnalazione dell'attacco autopompa in accordo con la norma UNI 10779:2002



Immagine 2: cartello sbiadito installato sopra l'attacco motopompa.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 2;
Norma UNI 10779:2002.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 8 di 32
--	---	----------------

Descrizione

Il materiale stoccato sugli scaffali risulta a rischio di rovesciamento e caduta in quanto sporgente rispetto al piano degli scaffali stessi.

Intervento

Provvedere a stoccare nel modo corretto i materiali sugli scaffali facendo in modo che il materiale stesso poggi quasi completamente sugli scaffali stessi.

Immagini



Immagine 1: materiale sporgente dai ripiani degli scaffali.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 9 di 32
--	---	----------------

Descrizione

Manca la cartellonistica obbligatoria per i cancelli elettrici.

Intervento

Provvedere ad installare cartellonistica indicante il pericolo relativamente alle ante in movimento.

Provvedere ad installare placchetta riportante i dati del macchinario e del produttore e marcatura CE, applicata a seguito di analisi dei rischi effettuata dal produttore e inserita nel fascicolo tecnico.

Si ricorda che è necessario essere in possesso del manuale di uso e manutenzione del cancello, all'interno del quale si trova anche il certificato di conformità del macchinario.

I cancelli devono essere dotati di sistemi di sicurezza in base a due elementi:

- 1) tipologia e numero di persone che lo attraversano;
- 2) modalità di comando dell'apertura.

Il cancello in questione è del tipo ad apertura mediante comando ad onde radio e viene attraversato da persone informate in quanto ad uso provato (Gruppo 1). Da quanto sopra indicato, si evince che i sistemi di sicurezza devono essere di tipo C (limitazione delle forze dell'anta della porta o cancello. Cioè la forza di impatto deve rientrare in una curva stabilita dalla normativa, nel caso il cancello colpisca un ostacolo) o E (dispositivi sensibili, come le pedane o le barriere immateriali, atti a rilevare la presenza di una persona, ed installati in modo che questa non possa in alcun modo essere urtata dall'anta in movimento. Questi dispositivi devono essere attivi in tutta la "zona pericolosa" del cancello. Per "zona pericolosa" la Direttiva Macchine intende una qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona).

Si ricorda di provvedere al regolare controllo dello stato del cancello e dei suoi componenti, in particolare di sicurezza, e di annotare su apposito registro in modo da poter dimostrare, in caso di controllo, l'avvenuta manutenzione.

Immagini



Immagine 1: cartello da installare sul cancello elettrico.



Immagine 2: cartello riportante l'obbligo di procedere a passo d'uomo.



Immagine 3: cartello indicante il pericolo derivante dall'uscita di mezzi,

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 10 di 32
--	---	-----------------

Normativa applicabile

UNI EN 12453:2002 "Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti";
D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera e e art. 71 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 11 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Verificare che la cassetta del primo soccorso contenga i presidi minimi previsti dalla normativa.

Intervento

Provvedere a verificare il contenuto della cassetta di primo soccorso per aziende del gruppo B. Si riporta di seguito l'elenco dei presidi minimi previsti dalla normativa:

Guanti sterili monouso (5 pa).

Visiera paraschzi.

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Si consiglia di integrare il contenuto della cassetta con mascherina per la respirazione artificiale e pallone di Ambu, al fine di rendere maggiormente efficaci gli eventuali interventi di primo soccorso.

Il contenuto della cassetta andrà periodicamente controllato anche al fine di verificare le date di scadenza dei presidi.

Si ricorda il divieto di inserire all'interno della cassetta presidi medici non previsti dalla normativa o non concordati con il medico competente, al fine di evitare di inserire medicinali la cui assunzione, eventualmente su soggetti più sensibili, possa rappresentare un rischio per la salute degli stessi.

Immagini



Immagine 1: cartello da posizionare sulla porta del locale in cui è installata la cassetta



Immagine 2: cassetta di primo soccorso



Immagine 3: pallone di ambu e mascherina oronasale

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 12 di 32
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 45 comma 1;
D.M. 388/03 allegato I.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4384 euro

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 13 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno del magazzino, al momento del sopralluogo, era presente un ingente quantitativo di materiale combustibile che potrebbe determinare un carico di incendio tale da determinare modifiche al fine di rispettare la normativa.

Intervento

Le strutture compartimentanti, quali porte e muri tagliafuoco, vengono dimensionati in base ad una previsione di quantità di materiali combustibili e infiammabili presenti che vanno a determinare il cosiddetto carico di incendio. E' necessario verificare che le strutture siano conformi in base al carico di incendio presente per evitare di superare i valori definiti a livello progettuale.

Immagini



Immagine 1: cilindri di carta stoccati all'interno di un locale.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lettera e;
D.M. 09/04/1994 punto 14.1.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.317,6 a 5.709,6 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 14 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno della sala piccola, l'estintore si trova al centro della sala; in caso di incendio un operatore, raggiungendo l'estintore per utilizzarlo, potrebbe non essere più in grado di scappare a causa del propagarsi dell'incendio.

Intervento

Gli estintori vanno posizionati, principalmente, lungo le vie di esodo, in prossimità delle uscite, appesi a parete, mediante l'apposita staffa, ad un'altezza non superiore a 1,5 metri e opportunamente segnalati mediante cartello. Alternativamente, è possibile utilizzare le apposite piantane.

Gli estintori vanno controllati da azienda specializzata con cadenza almeno semstrale e sottoposti alle revisioni previste dalla normativa (3 anni per polvere e schiuma, 5 anni per l'anidride carbonica).

Nei pressi dei quadri elettrici, si consiglia l'installazione di estintori ad anidride carbonica, in aggiunta, non in sostituzione, agli estintori a polvere.

In caso le fiamme riguardassero una persona, l'uso degli estintori potrebbe essere di grave pericolo. Pertanto, si consiglia di tenere in azienda, un numero sufficiente di coperte antifuoco in modo da poter spegnere eventuali incendi sulle persone.

Infine, verificare che la posizione degli estintori sia coerente con quanto riportato negli elaborati grafici allegati al progetto approvato dai Vigili del Fuoco.

Immagini

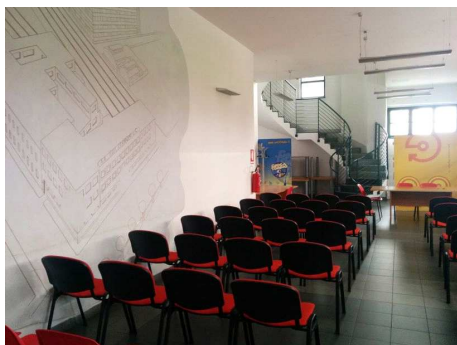


Immagine 1: estintore installato a metà della sala.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 46 comma 2

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 15 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

L'estintore portatile presente era installato ad un'altezza tale da rendere scarsamente agevole l'utilizzo. Tale condizione, potrebbe anche provocare danni a seguito di caduta dell'estintore in caso di errori nella presa.

Intervento

Provvedere ad abbassare l'altezza dell'estintore sotto i 1,5 metri dal pavimento. Se ritenuto preferibile, è anche possibili appendere l'estintore ad una piantana. Si ricorda, infine, che tutti gli estintori portatili devono essere segnalati con apposito cartello.

Immagini



Immagine 1: piantana metallica.



Immagine 2: cartello indicante l'estintore.

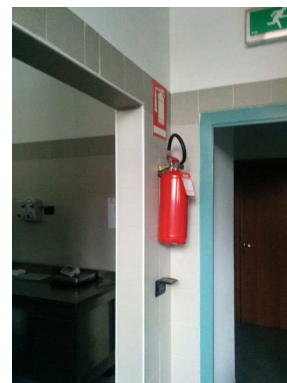


Immagine 3: estintore portatile affisso troppo in alto.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 16 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

La finestra che si trova nel filtro a prova di fumo non risulta accessibile impedendone l'apertura in caso di incendio. Il filtro a prova di fumo serve a rallentare la dispersione di fumo negli altri compartimenti mediante due porte tagliafuoco che separano un locale dotato di aerazione (naturale o forzata) finalizzata ad allontanare il fumo che dovesse entrare nel filtro. L'impossibilità di aprire la finestra determina la non funzionalità completa del filtro e, quindi, il passaggio di fumo da un compartimento all'altro.

Intervento

Provvedere a liberare il filtro al fine di permettere alle persone di accedere alle finestre del filtro per aprirle e permettere, così, l'evacuazione dei fumi che si sono generati. Verificare periodicamente che i filtri a prova di fumo siano completamente sgombri di materiale, in particolare combustibile, e che la finestra si apra regolarmente. Tutti i controlli effettuati, anche inetnamente, vanno registrati nell'apposito registro predisposto.

Immagini



Immagine 1: finestra del filtro a prova di fumo non accessibile.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 17 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Verificare che l'impianto di aerazione forzata venga sottoposto ai controlli e alla manutenzione prevista. Una scarsa manutenzione di questi impianti può indurre la formazione di colonie di agenti biologici in quantità tali da poter essere pericolosi per la salute dei lavoratori. Inoltre, gli impianti di condizionamento contengono gas pericolosi sia per la salute delle persone che per l'ambiente.

Intervento

Provvedere a verificare che l'impianto sia sottoposto a periodici controlli atti a verificarne lo stato di funzionamento e la sanità delle condutture. Il piano di manutenzione deve prevedere controlli e interventi di pulizia e sanificazione periodici.

Per quanto concerne gli impianti in cui sono presenti quantità di gas fluorurati maggiori di 3 kg. si rende necessario che la ditta incaricata sia in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 43/2012 e iscritta nel registro previsto dal medesimo provvedimento. Si ricorda anche che il suddetto decreto impone la comunicazione annuale dei quantitativi di gas emessi in atmosfera; questa comunicazione deve essere effettuata dall'operatore, ovvero dal proprietario dell'impianto o da ditta esterna incaricata della manutenzione.

Tutti gli interventi di manutenzione e controllo devono essere annotati su specifico registro, obbligatorio per gli impianti che contengono più di 3 kg. di gas fluorurati.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera c allegato IV punto 1.9.1.4.
D.P.R. 43/2012

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 18 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

In cucina è stato modificato l'impianto elettrico di alimentazione alla lavastoviglie. La modifica, però, non è stata eseguita da un elettricista e la modifica risulta non completa..

Intervento

Provvedere alla messa in sicurezza della derivazione elettrica rimasta: eliminare il cavo estraendolo dalla canalina, quindi richiudere il foro; eliminare, infine, l'interruttore a quadro. Qualsiasi modifica all'impianto deve essere effettuata da tecnico abilitato, la cui abilitazione è rilevabile dalla Visura Camerale alla voce "Oggetto sociale", e, al termine dei lavori, questi deve rilasciare regolare dichiarazione di conformità. Una volta ricevuta la dichiarazione di conformità, questa va inviata all'ISPESL e all'ASL o all'ARPA; dove presente, la dichiarazione di conformità può essere inviata direttamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Inoltre, con cadenza biennale o quinquennale, è necessario sottoporre l'impianto di messa a terra a verifica periodica effettuata da organismo notificato in base al D.P.R. 462/01. Tale attività può essere svolta esclusivamente da organismi notificati.

Si ricorda, inoltre, la necessità di effettuare la valutazione del rischio di fulminazione diretta o indiretta al fine di valutare se vi sia la necessità o meno di installare appositi dispositivi parafulmini o contro le sovratensioni. Periodicamente, infine, è necessario testare il funzionamento degli interruttori differenziali premento il tasto "T" presente su di essi.

Immagini



Immagine 1: quadro elettrico con interruttor collegato al cavo della lavastoviglie tenuto bloccato con nastro adesivo.

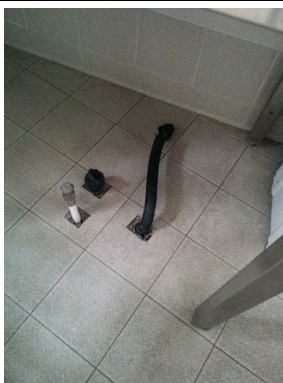


Immagine 2: estremità del cavo di alimentazione alla lavastoviglie.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 80 comma 3, art. 84, art. 86.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 19 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

I locali interrati sono sprovvisti deroga dell'ASL per l'utilizzo come luoghi di lavoro.

Intervento

Provvedere a informare l'ente competente al fine di ottenere la deroga all'utilizzo dei locali interrati come luoghi di lavoro.

Si ricorda che la concessione della deroga avviene a seguito di verifica del rispetto dei requisiti igienici del luogo di lavoro interrato. Non si esclude che, alla richiesta di deroga, possa seguire un sopralluogo dell'organo di vigilanza, atto a verificare i requisiti sopra indicati.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 65

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro..

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 20 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Verificare che i maniglioni antipanico siano dotati della marcatura di conformità prevista dalla normativa.

Intervento

Tutti i maniglioni antipanico devono essere omologati e certificati dal produttore. Tale certificazione viene attestata dalla presenza di marcatura CE, resa ormai obbligatoria dalla normativa. Provvedere alla sostituzione di tutti i maniglioni antipanico non marcati, con maniglioni antipanico marcati CE, installati da ditte abilitate. Al termine dell'intervento, la ditta dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione relativamente all'intervento eseguito. L'installatore dovrà anche consegnare copia delle istruzioni. Questo intervento dovrà concludersi entro il 18 febbraio 2013. Si ricorda che, una volta installati i maniglioni, questi vanno sottoposti ai controlli previsti dal produttore, da annotarsi su specifico registro.

Immagini

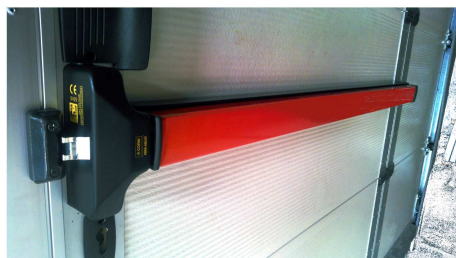


Immagine 1: maniglione con marchio CE

Normativa applicabile

D.M. 3 novembre 2004;
UNI EN 179 (maniglia);
UNI EN 1125 (maniglione);
D.Lgs.81/08 art. 46 comma 2.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.317,6 a 5.709,6 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 21 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno di alcuni locali sono presenti materiali non necessari all'attività.

Intervento

Provvedere a rimuovere dai locali, in particolare quelli di servizio, tutto il materiale non strettamente necessario al fine di ridurre il carico di incendio.

Nel caso in cui il materiale rappresentasse un rifiuto, provvedere a contattare azienda di trasporto abilitata a ricevere questa tipologia di materiale affinché li trasferisca presso un impianto di smaltimento, anch'esso autorizzato. All'atto della consegna del materiale, sarà necessario compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ed annotare il carico e lo scarico nell'apposito registro entro dieci giorni dall'operazione; la prima copia del formulario la dovrà trattenere il produttore del rifiuto che dovrà ricevere dall'impianto di smaltimento, la quarta copia opportunamente compilata. Nel caso in cui, passati tre mesi dal conferimento, la quarta copia non fosse ancora stata recapitata, si rende necessario darne comunicazione alla Provincia.

Si ricorda che è fatto divieto avere un deposito di rifiuti a meno che non rispetti le seguenti caratteristiche:

- 1) durata massima di un anno se vengono stoccati meno di 30 mc di rifiuti di cui al massimo 10 mc di pericolosi;
- 2) durata massima di tre mesi se vengono stoccati più di 30 mc di rifiuti o più di 10 mc di pericolosi.

E' vietato miscelare tra loro rifiuti pericolosi o miscelare rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Immagini



Immagine 1: latte di vernice.

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 allegato 1 punto 1.4.3.1.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 22 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Durante il sopralluogo sono stati rilevati impilamenti eccessivi di materiale che possono presentare scarsa stabilità e, cadendo, essere causa di danni alle persone.

Intervento

Evitare, per quanto possibile, l'impilamento di materiale sistemando il materiale su scaffali o a terra.

Immagini



Immagine 1: scatoloni di carta impilati.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Descrizione

Una o più porte tagliafuoco risultano aperte e non si chiudono automaticamente, rendendole inutili in caso di incendio.

Intervento

Le porte tagliafuoco possono svolgere il compito previsto solo nel caso in cui, durante un incendio, siano chiuse. Al fine di ottenere questo è necessario rimuovere tutti i dispositivi di blocco alle porte di questo tipo. Nel caso in cui una porta dovesse essere attraversata frequentemente, è possibile tenere aperte le porte con l'uso di elettrocalamite collegate al sistema di rilevazione e allarme antincendio.

Si ricorda la necessità di far sottoporre anche le porte tagliafuoco a controlli periodici da parte di azienda specializzata; quanto sopra, anche correlabile al fatto che le molle che determinano la chiusura della porta devono essere periodicamente registrate al fine di funzionare correttamente.

Al fine di evidenziare il divieto di bloccare aperte queste porte, si consiglia l'installazione di specifico cartello e la diramazione di ordine di servizio che vieti ai lavoratori di bloccare le porte tagliafuoco.

Tale condizione risulta di maggiore rischio in considerazione del fatto che la porta si trova in un interrato non presidiato.

Immagini



Immagine 1: elettrocalamite



Immagine 2: cartello segnalante porta tagliafuoco



Immagine 3: porta tagliafuoco di accesso alla cucina bloccato aperto.



Immagine 4: porta tagliafuoco bloccata aperta.

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 24 di 32
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 64 comma 1 e art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 25 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno di un magazzino sono stati rilevati contenitori di prodotti chimici liquidi a terra o su scaffali; tale condizione, in caso di fessurazione del contenitore, determinano rischi di fuoriuscita e spandimento del prodotto stesso e, conseguentemente, rischi di scivolamenti o inquinamento.

Intervento

Provvedere a sistemare tutti i contenitori di prodotti liquidi all'interno di vasche di contenimento aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in materiale resistente ai prodotti stoccati;
- 2) avere capienza pari ad almeno un terzo della somma di tutti i volumi stoccati sopra e, comunque, non meno del volume del contenitore più capiente.

Sull'accesso al locale adibito allo stoccaggio di prodotti liquidi pericolose è necessario segnalare il divieto di accesso e impedire l'ingresso a persone non adeguatamente istruite circa i rischi e l'utilizzo corretto dei prodotti stessi.

I prodotti vanno stoccati nel rispetto di quanto indicato all'interno della scheda dei dati di sicurezza, in particolare al punto 7 della stessa. Si ricorda che la scheda deve essere fornita al primo acquisto e in caso di aggiornamenti, gratuitamente. La scheda è composta da 16 punti.

Immagini



Immagine 1: esempi di vasche di contenimento per evitare lo spandimento di prodotti chimici fuoriusciti dai loro contenitori



Immagine 2: cartello indicante il divieto di accesso.



Immagine 3: stoccaggio errato di prodotti chimici.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 26 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

I quadri elettrici sono sprovvisti della cartellonistica necessaria.

Intervento

Installare sui quadri elettrici cartello indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua e la presenza del rischio di elettrocuzione.

Si ricorda che tutti gli impianti devono essere installati da parte di tecnici abilitati dalla Camera di Commercio. Al termine dei lavori di installazione o ampliamento, il tecnico deve rilasciare dichiarazione di conformità relativamente ai lavori eseguiti e, quando necessario, del progetto. Nel caso in cui non siate in possesso della dichiarazione di conformità, è possibile richiedere il rilascio, da parte di tecnico abilitato, di dichiarazione di rispondenza.

Se non già presenti, nei pressi dei quadri elettrici principali, si consiglia l'installazione di estintori portatili ad anidride carbonica, in modo da permetterne l'utilizzo al posto di quelli a polvere e, in questo modo, prevenire danni irreparabili ai dispositivi. Tuttavia, visti i pericoli legati all'impiego di questo specifico agente, l'uso dovrà essere riservato a coloro che hanno avuto modo di impiegarlo.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante il divieto di spegnere con acqua.



Immagine 2: cartello riportante la presenza di rischio elettrico.



Immagine 3: quadro elettrico senza cartello indicante il divieto di spegnere con acqua eventuali incendi.

Normativa applicabile

D.lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 allegato IV punto 4.2.3, art. 8 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 27 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

L'accesso alla piattaforma del bar, dietro al bancano, potrebbe essere causa di inciampo.

Intervento

Provvedere a segnalare i punti a rischio di inciampamento. La segnalazione deve avvenire installando, sul punto di pericolo, striscia a bande gialle e nere e apponendo, nei pressi, il cartello specifico.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il rischio di inciampo.



Immagine 2: striscia gialla e nera con cui evidenziare i punti pericolosi.



Immagine 3: gradino di accesso al bancone del bar.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 28 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Gli scaffali non sono saldamente ancorati e potrebbero, pertanto, ribaltarsi verso l'operatore.

Intervento

Gli scaffali devono essere saldamente ancorati, a pavimento o parete, in almeno tre punti per evitarne il ribaltamento.

Immagini



Immagine 1: scaffali della dispensa non saldamente ancorati.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 29 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

Le valvole di sezionamento del gas metano non sono evidenziate con apposita cartellonistica.

Intervento

Provvedere a segnalare le valvole di sezionamento del gas mediante apposizione di apposito cartello indicatore al fine di facilitarne l'individuazione e la manovra in caso di emergenza.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante la posizione delle valvole di sezionamento.



Immagine 2: valvola di sezionamento del metano non segnalata.



Immagine 3: valvola di sezionamento del gas esterno cucina non segnalata.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 2.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 30 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

L'impianto di messa a terra non viene sottoposto alla verifica periodica prevista dalla normativa.

Intervento

Provvedere a contattare un organismo notificato in base al D.P.R. 462/01 al fine di effettuare la verifica periodica dell'impianto di messa a terra. La cadenza con cui effettuare la verifica è biennale, per i luoghi a maggior rischio di incendio, o quinquennale, per le restanti tipologie di attività.

Provvedere a verificare l'avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di eventuali impianti di protezione dalle scariche atmosferiche agli organi competenti, INAIL e ASL/ARPA.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 86.

Sanzioni previste

Sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,8 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 31 di 32
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno dei WC sono state rilevate le seguenti anomalie:

1) la porta del WC non può essere aperta dall'esterno per soccorrere l'occupante, nel caso in cui questi dovesse sentirsi male.

Intervento

Provvedere ad adottare gli interventi necessari alla messa a norma dei locali adibiti a servizi igienici:

1) sostituire l'apertura a chiave con chiavistello di sicurezza che ne permetta l'apertura dall'esterno utilizzando un cacciavite.

E' consigliabile sostituire i comandi manuali con comandi a pedale per ridurre la contaminazione tra utenti.

Immagini



Immagine 1: chiavistello di sicurezza che permette l'apertura dall'esterno del WC.



Immagine 2: erogatore di sapone.



Immagine 3: erogatore di salviette monouso



Immagine 4: dispositivo ad aria per asciugare le mani



Immagine 5: lavandino con comandi a pedale.



Immagine 6: porta del WC senza nottolino.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)

Anomalia rilevata il: 18/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 32 di 32
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.G.R. n. 1995 del 9 febbraio 2006, punto 7;
D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

corso Venezia, 11
10147 - Torino (TO)