

**D.O.C. S.C.S.
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 25
10098 - RIVOLI (TO)**

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

**Questo documento è riservato e deve essere
custodito separatamente rispetto al resto della
documentazione inerente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.**

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Sistemi di gestione, Formazione

Sede Legale: Via Saverio Mercadante, 74 – 10154 Torino

Sede operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino

Cell. 329/64.12.255 Tel. 011/19.48.354 – 011/21.08.46 Fax 0215/19.26.650

sito internet: www.rositofabio.it email: info@rositofabio.it

Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 1009938001

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 2 di 16
--	---	----------------

Descrizione

La cartellonistica riportante il divieto di fumare all'interno dei locali risulta non compilato.

Intervento

Completare il cartello con l'indicazione del nome del lavoratore incaricato del controllo.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il divieto di fumare completo.



Immagine 2: cartello riportante il divieto di fumare.



Immagine 3: cartello divieto di fumare non compilato.

Normativa applicabile

Legge n. 584 del 11/11/1975 art. 2.

Sanzioni previste

Sanzione amministrativa da 220 a 2200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 3 di 16
--	---	----------------

Descrizione

La cassetta del primo soccorso presente non contiene i presidi minimi previsti dalla normativa. All'interno della cassetta, al momento del sopralluogo erano presenti presidi medici da banco.

Intervento

Provvedere ad acquistare una cassetta di primo soccorso per aziende del gruppo B. Si riporta di seguito l'elenco dei presidi minimi previsti dalla normativa:

Guanti sterili monouso (5 pa).

Visiera paraschzi.

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Si consiglia di integrare il contenuto della cassetta con mascherina per la respirazione artificiale e pallone di Ambu, al fine di rendere maggiormente efficaci gli eventuali interventi di primo soccorso.

Il contenuto della cassetta andrà periodicamente controllato anche al fine di verificare le date di scadenza dei presidi.

Si ricorda il divieto di inserire all'interno della cassetta presidi medici non previsti dalla normativa o non concordati con il medico competente, al fine di evitare di inserire medicinali la cui assunzione, eventualmente su soggetti più sensibili, possa rappresentare un rischio per la salute degli stessi.

Immagini



Immagine 1: cartello da posizionare sulla porta del locale in cui è installata la cassetta



Immagine 2: cassetta di primo soccorso



Immagine 3: pallone di ambu e mascherina oronasale

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 4 di 16
--	---	----------------



Immagine 4: cassetta di primo soccorso con contenuto non idoneo.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 45 comma 1;
D.M. 388/03 allegato I.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822 a 4384 euro

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge; pertanto, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 5 di 16
--	---	----------------

Descrizione

Gli idranti a colonna sono privi delle attrezzature necessarie al loro effettivo utilizzo, quali manichette flessibili e lance. Mancando questi dispositivi, gli idranti a colonna possono essere impiegati esclusivamente dai Vigili del Fuoco, in possesso delle manichette da collegare e della chiave di apertura.

Intervento

Installare, nei pressi degli idranti a colonna, cassette nelle quali sistemare le manichette flessibili, le lance e la chiave con la quale poter aprire il getto d'acqua, in modo che, in caso di incendio, siano presenti tutti gli elementi necessari all'effettivo utilizzo del mezzo di estinzione.

Provvedere a installare cartello segnalatore in modo da evidenziare in modo maggiore la posizione dell'idrante. Si ricorda la necessità di sottoporre i mezzi di estinzione a regolari controlli. Inoltre, i lavoratori devono essere formati circa il corretto utilizzo delle manichette anche mediante prove periodiche di utilizzo.

Immagini



Immagine 1: cassetta contenente la manichetta e la lancia antincendio da usarsi collegandoli agli idranti a colonna.



Immagine 2: cartello indicante l'idrante a colonna.



Immagine 3: contenuto della cassetta contenente le attrezzature per l'uso dell'idrante



Immagine 1: idrante a colonna senza attrezzatura.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 6 di 16
--	---	----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 46 comma 2;
D.M. 10/03/19.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.317,6 a 5.709,6 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 7 di 16
--	---	----------------

Descrizione

L'impianto di aerazione forzata non è sottoposto ai controlli e alla manutenzione prevista. Una scarsa manutenzione di questi impianti può indurre la formazione di colonie di agenti biologici in quantità tali da poter essere pericolosi per la salute dei lavoratori. Inoltre, gli impianti di condizionamento contengono gas pericolosi sia per la salute delle persone che per l'ambiente.

Intervento

Provvedere a sottoporre l'impianto a periodici controlli atti a verificarne lo stato di funzionamento e la sanità delle condutture. Il piano di manutenzione deve prevedere controlli e interventi di pulizia e sanificazione periodici. Per quanto concerne gli impianti in cui sono presenti quantità di gas fluorurati maggiori di 3 kg. si rende necessario che la ditta incaricata sia in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 43/2012 e iscritta nel registro previsto dal medesimo provvedimento. Si ricorda anche che il suddetto decreto impone la comunicazione annuale dei quantitativi di gas emessi in atmosfera; questa comunicazione deve essere effettuata dall'operatore, ovvero dal proprietario dell'impianto o da ditta esterna incaricata della manutenzione. Tutti gli interventi di manutenzione e controllo devono essere annotati su specifico registro, obbligatorio per gli impianti che contengono più di 3 kg. di gas fluorurati.

Immagini

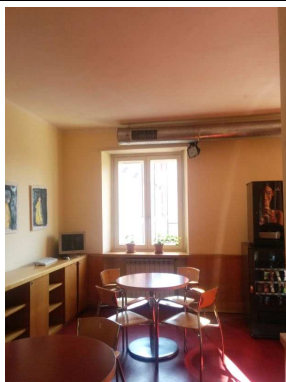


Immagine 1: bocchette dell'impianto di aerazione e condizionamento.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera c allegato IV punto 1.9.1.4.
D.P.R. 43/2012

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 8 di 16
--	---	----------------

Descrizione

All'interno delle stanze non sono state affisse le planimetrie di evacuazione e le istruzioni antincendio.

Intervento

In ciascuna camera affiggere precise istruzioni, esposte bene in vista, in cui indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto della provenienza della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

Inoltre devono essere indicati i divieti di:

a) impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;

b) tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata.

All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria dell'edificio per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:

- 1) delle scale e delle vie di evacuazione;
- 2) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili;
- 3) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità;
- 4) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione;
- 5) del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
- 6) degli impianti e locali che presentano un rischio speciale;
- 7) degli spazi calmi.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 43 comma 1 lettera d;
D.M. 10/03/1998 art. 5 comma 1 allegato VIII punto 8.1 lettera d;
D.M. 09/04/1994 art.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 9 di 16
--	---	----------------

Descrizione

Alcune porte apribili nei due versi, sono privi di aperture trasparenti finalizzate ad evitare urti in caso di uso della porta da entrambi i lati contemporaneamente.

Intervento

Provvedere a realizzare sulle porte, aperture finalizzate a permettere di vedere il lato opposto e individuare eventuali condizioni di rischio derivanti dall'uso contemporaneo da parte di due soggetti.

Immagini



Immagine 1: porta apribile nei due versi con pannello tarsparente.

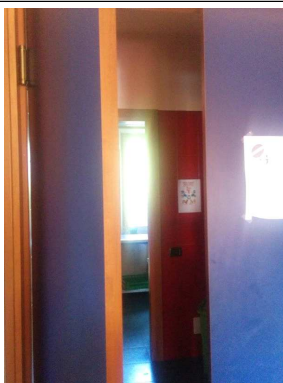


Immagine 2: porta di accesso alla cucina.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a allegato IV punto 1.6.9.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 10 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

Una o più porte taglia fuoco risultano aperte e non si chiudono automaticamente, rendendole inutili in caso di incendio.

Intervento

Le porte tagliafuoco possono svolgere il compito previsto solo nel caso in cui, durante un incendio, siano chiuse. Al fine di ottenere questo è necessario rimuovere tutti i dispositivi di blocco alle porte di questo tipo. Nel caso in cui una porta dovesse essere attraversata frequentemente, è possibile tenere aperte le porte con l'uso di elettrocalamite collegate al sistema di rilevazione e allarme antincendio.

Si ricorda la necessità di far sottoporre anche le porte tagliafuoco a controlli periodici da parte di azienda specializzata; quanto sopra, anche correlabile al fatto che le molle che determinano la chiusura della porta devono essere periodicamente registrate al fine di funzionare correttamente.

Al fine di evidenziare il divieto di bloccare aperte queste porte, si consiglia l'installazione di specifico cartello e la diramazione di ordine di servizio che vieti ai lavoratori di bloccare le porte tagliafuoco.

Immagini



Immagine 1: elettrocalamite



Immagine 2: cartello segnalante porta tagliafuoco



Immagine 3: cuneo per bloccare aperte le porte tagliafuoco.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 64 comma 1 e art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 11 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno dei locali di lavoro sono stati rilevati contenitori di prodotti chimici liquidi a terra o su scaffali; tale condizione, in caso di fessurazione del contenitore, determinano rischi di fuoriuscita e spandimento del prodotto stesso e, conseguentemente, rischi di scivolamenti o inquinamento.

Intervento

Provvedere a sistemare tutti i contenitori di prodotti liquidi all'interno di vasche di contenimento aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in materiale resistente ai prodotti stoccati;
- 2) avere capienza pari ad almeno un terzo della somma di tutti i volumi stoccati sopra e, comunque, non meno del volume del contenitore più capiente.

Sui contenitori è necessario segnalare il divieto di utilizzo.

I prodotti vanno stoccati nel rispetto di quanto indicato all'interno della scheda dei dati di sicurezza, in particolare al punto 7 della stessa. Si ricorda che la scheda deve essere fornita al primo acquisto e in caso di aggiornamenti, gratuitamente. La scheda è composta da 16 punti.

Immagini



Immagine 1: esempi di vasche di contenimento per evitare lo spandimento di prodotti chimici fuoriusciti dai loro contenitori



Immagine 2: cartello indicante il divieto di accesso.



Immagine 3: prodotti liquidi non correttamente stoccati.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 12 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

Sebbene all'interno dell'azienda operino più di 10 addetti, non viene effettuata la prova di evacuazione periodica antincendio. Inoltre, non è stato predisposto registro dei controlli antincendio interno.

Intervento

Nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 16/02/1982) e nelle strutture con un numero di lavoratori maggiore di dieci, è necessario effettuare, con cadenza almeno annuale, l'esercitazione antincendio, volta a verificare l'applicazione delle procedure di emergenza. Per le attività di ridotte dimensioni, l'esercitazione può consistere in:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'esercitazione antincendio deve essere verbalizzata in modo da tenere traccia della sua effettiva attuazione, e va ripetuta quando:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

In tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è necessario che l'azienda predisponga e compili un registro dei controlli antincendio nel quale annotare:

- le attività di controllo sui mezzi di protezione antincendio;
- gli interventi di manutenzione eseguite;
- le attività di formazione svolte.

Il registro, una volta predisposto, dovrà essere compilato, anche da personale adeguatamente formato e addestrato, e tenuto a disposizione degli organi di controllo.

Normativa applicabile

D.M. 10/03/1998 allegato VII punto 7.4;
D.P.R. 37/1998 art. 5.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 13 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

I quadri elettrici sono sprovvisti della cartellonistica necessaria.

Intervento

Installare sui quadri elettrici cartello indicante il divieto di spegnere eventuali incendi con acqua e la presenza del rischio di elettrocuzione.

Si ricorda che tutti gli impianti devono essere installati da parte di tecnici abilitati dalla Camera di Commercio. Al termine dei lavori di installazione o ampliamento, il tecnico deve rilasciare dichiarazione di conformità relativamente ai lavori eseguiti e, quando necessario, del progetto. Nel caso in cui non siate in possesso della dichiarazione di conformità, è possibile richiedere il rilascio, da parte di tecnico abilitato, di dichiarazione di rispondenza.

Se non già presenti, nei pressi dei quadri elettrici principali, si consiglia l'installazione di estintori portatili ad anidride carbonica, in modo da permetterne l'utilizzo al posto di quelli a polvere e, in questo modo, prevenire danni irreparabili ai dispositivi. Tuttavia, visti i pericoli legati all'impiego di questo specifico agente, l'uso dovrà essere riservato a coloro che hanno avuto modo di impiegarlo.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante il divieto di spegnere con acqua.



Immagine 2: cartello riportante la presenza di rischio elettrico.



Immagine 2: quadro elettrico senza adeguata cartellonistica.

Normativa applicabile

D.lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 allegato IV punto 4.2.3, art. 8 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 14 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

Gli scaffali non sono saldamente ancorati e potrebbero, pertanto, ribaltarsi verso l'operatore. Inoltre, non essendo indicata la portata massima ammissibile dal singolo ripiano, non è escludibile la possibilità che i ripiani vengano sovraccaricati provocando la rottura degli stessi.

Intervento

Provvedere a indicare sugli scaffali la portata massima ammissibile in modo da evitare il sovraccarico. Gli scaffali devono essere saldamente ancorati, a pavimento o parete, in almeno tre punti per evitarne il ribaltamento.

Immagini



Immagine 1: cartello su cui riportare la portata massima ammissibile dallo scaffale.



Immagine 4: scaffali non ancorati e senza indicazione della portata massima ammissibile.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 15 di 16
--	---	-----------------

Descrizione

I WC non sono separati a tutta altezza.

Intervento

Provvedere ad alzare le separazioni tra WC e WC e tra WC e antiWC al fine di ottenere la completa divisione a tutta altezza riducendo così la dispersione di odori sgradevoli.
E' consigliabile sostituire i comandi manuali con comandi a pedale per ridurre la contaminazione tra utenti.

Immagini



Immagine 1: chiavistello di sicurezza che permette l'apertura dall'esterno del WC.



Immagine 2: erogatore di sapone.



Immagine 3: erogatore di salviette monouso



Immagine 4: dispositivo ad aria per asciugare le mani



Immagine 5: lavandino con comandi a pedale.



Immagine 6: separazione tra WC e antiWC non a tutta altezza.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)

Anomalia rilevata il: 10/04/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 16 di 16
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.G.R. n. 1995 del 9 febbraio 2006, punto 7;
D.Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.098 a 5.270,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

Viale Papa Giovanni XXIII, 25
10098 - Rivoli (TO)