

**D.O.C. S.C.S.
VIALE CARDUCCI, 181
47042 - CESENATICO (FC)**

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

**Questo documento è riservato e deve essere
custodito separatamente rispetto al resto della
documentazione inerente la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori.**

Ing. Fabio Rosito

Sicurezza e salute dei lavoratori, Sistemi di gestione, Formazione

Sede Legale: Via Saverio Mercadante, 74 – 10154 Torino

Sede operativa: via Chiesa della Salute, 24 – 10147 Torino

Cell. 329/64.12.255 Tel. 011/19.48.354 – 011/21.08.46 Fax 0215/19.26.650

sito internet: www.rositofabio.it email: info@rositofabio.it

Cod. Fisc: RSTFBA77B06L219S. e Part. Iva 1009938001

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 2 di 23
--	---	----------------

Descrizione

L'accesso al locale filtri della piscina deve essere impedito alle persone non autorizzate.

Intervento

Provvedere a chiudere a chiave gli accessi alle aree riservate e apporre, sulle porte di accesso, adeguata segnaletica riportante il divieto.

Immagini



Immagine 1: cartello indicante il divieto di accesso da apporre sulle porte che conducono ad aree a rischio specifico

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.414,4 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 3 di 23
--	---	----------------

Descrizione

All'interno del perimetro aziendale accedono mezzi dei clienti, dei fornitori e mezzi della ditta stessa. Tale situazione può determinare condizioni di pericolo per i pedoni e deve, pertanto, essere correttamente gestita. Si segnala che i cartelli di procedere a passo d'uomo sono situati in posizione non facilmente visibile per chi accede al perimetro della struttura.

Intervento

Provvedere a segnalare, sull'accesso, l'indicazione di procedere a passo d'uomo.
Sull'uscita, indicare il pericolo correlabile all'uscita dei mezzi dal perimetro.
In caso di transito in area a scarsa visibilità si consiglia l'uso di specchi o semisfere per migliorare la visibilità, così come indicare l'obbligo di segnalazione con clacson.
Nelle aree esterne, definire le corsie di transito e quelle di attraversamento pedonale, adottando, se necessario, strumenti di segnaletica stradale.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante l'obbligo di procedere a passo d'uomo.



Immagine 2: cartello indicante il pericolo legato al passaggio dei mezzi.



Immagine 3: semisfera a specchio.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 4 di 23
--	---	----------------

Descrizione

All'interno della lavanderia, sono stati impilati, sopra gli armadi, alcuni scatoloni di biancheria. L'impilamento è instabile e potrebbe determinare la caduta di materiale.

Intervento

Evitare l'impilamento di materiale sugli armadi.

Immagini



Immagine 1: scatoloni impilati sopra gli armadi.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a all. IV punto 1.7.2.1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rilevata determina un mancato rispetto di una specifica norma vigente e sanzionata; pertanto, è necessario provvedere all'immediata eliminazione.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 5 di 23
--	---	----------------

Descrizione

Le barche e i windsurf in dotazione alla struttura sono prive della documentazione attestante la conformità alle disposizioni vigenti e le norme di uso e manutenzione previste dal costruttore.

Intervento

Provvedere a richiedere al costruttore copia della documentazione allegata alle attrezzature, tra cui:

- 1) manuale di uso e manutenzione;
- 2) certificati di conformità.

La documentazione, una volta ottenuta, dovrà essere custodita. Se, all'interno del manuale, sono previsti interventi di manutenzione e controllo periodico, provvedere a redigere schede con cui registrare gli interventi previsti, in modo da poter dare evidenza degli stessi.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 70 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 6 di 23
--	---	----------------

Descrizione

Le bilance utilizzate non sono sottoposte ai controlli periodici previsti dalla normativa.

Intervento

Le bilance vanno sottoposti a verifiche periodiche iniziali e periodici.

Le verifiche periodiche degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I del D.M. 182/2000, che decorre dalla data dell'ultima verifica effettuata.

Le verifiche possono essere eseguite dai laboratori delle Camere di Commercio o da altri laboratori accreditati. Nel caso di attrezzature di misura non automatiche, la prima verifica può essere effettuata dal produttore stesso. Nel caso in cui lo strumento di misura dovesse risultare non conforme, questi non deve essere più utilizzato, anche se non sussiste l'obbligo dello smaltimento. Prima di poterlo rimettere in funzione, però, sarà necessario rieseguire la verifica.

Gli utenti soggetti all'obbligo della verifica periodica devono:

- garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad esso connesso;
- mantenere l'integrità della etichetta di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;
- non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Immagini

Periodicità della verifica degli strumenti in funzione della categoria di appartenenza

Categoria degli strumenti	Periodicità della verifica
Masse e misure campione; Misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna	5 anni
Strumenti per pesare	3 anni
Complessi di misura per carburanti	2 anni
Misuratori di volume di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua	4 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione	2 anni
Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti	4 anni

Immagine 1: tabella con indicazione delle scadenze di verifica

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 7 di 23
--	---	----------------

Normativa applicabile

D.M. 28/03/2000, n°182.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 8 di 23
--	---	----------------

Descrizione

Durante la pulizia dei vetri sulle scale, non si possono escludere cadute dall'alto.

Intervento

Provvedere a realizzare linee vita a cui i lavoratori possano agganciarsi con sistema di trattenuta. La lunghezza del cavo di trattenuta non deve essere superiore alla larghezza del davanzale. L'accesso dovrà avvenire mediante scala a pioli portatile e dovrà essere previsto un sistema di aggancio a parete con cui legarsi prima di potersi legare alla linea vita. I lavoratori dovranno indossare imbragatura di sicurezza con doppio cordino di trattenuta.

Immagini



Immagine 1: davanzale a cui accedono i lavoratori per pulire i vetri.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 148;
D.Lgs. 81/08 art. 20 comma 2 lett. c).

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.750 a 7.400 euro

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 9 di 23
--	---	----------------

Descrizione

La segnaletica di una delle centrali termiche non è completa. La centrale termica, vicino alla lavanderia, è priva della cartelonistica obbligatoria e l'estintore presente, essendo ad anidride carbonica, non rispetta la normativa vigente.

Intervento

Compilare il cartello. Si ricorda inoltre, che all'interno del locale caldaia bisogna:

- 1) Installare, all'interno di ogni locale caldaia, estintore portatile a polvere all'interno della centrale, subito a fianco alla porta;
- 2) Verificare che l'impianto elettrico sia realizzato a regola d'arte e provvisto di dispositivi aventi livello di protezione sufficiente (IP44);
- 3) Installare cartello indicante la posizione della leva di sezionamento.

Per quanto concerne le caldaie con potenzialità superiore a 30.000 kcal/h, si rende necessario individuare un terzo responsabile che si occupi del controllo e della manutenzione della caldaia stessa. Per questa tipologia di attrezzature è prevista anche la predisposizione e compilazione del cosiddetto libretto di centrale in cui vengono annotati gli interventi manutentivi eseguiti. Inoltre, devono essere effettuati controlli dei fumi con cadenza almeno annuale.

Immagini



Immagine 1: cartello riportante il divieto di accesso da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 2: cartello indicante il divieto di fumare da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 3: cartello indicante il divieto di usare fiamme libere, da apporre all'ingresso del locale caldaia



Immagine 4: cartello indicante il locale caldaia



Immagine 5: cartello centrale termica non compilato.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 10 di 23
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1;
D.M. 12/04/1996

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 11 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

L'illuminazione dei locali e delle postazioni potrebbe risultare non idonea.

Intervento

Provvedere alla misurazione dei livelli di illuminazione dei locali al fine di valutarne le effettive condizioni. A seguito della misurazione è possibile definire le postazioni e/o i locali che presentano illuminazione non adeguata e individuare così le misure da adottare.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1 lettera a.

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 12 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

Durante il sopralluogo sono stati rilevati impilamenti eccessivi di materiale che possono presentare scarsa stabilità e, cadendo, essere causa di danni alle persone.

Intervento

Evitare, per quanto possibile, l'impilamento di materiale sistemando il materiale su scaffali o a terra.

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Descrizione

Risultano insufficienti i pannelli indicanti "attenzione pavimento bagnato". Gli addetti alle pulizie non ricevono carrelli con trasportare i detersivi e le attrezzature nelle aree di lavoro.

Intervento

Provvedere ad acquistare altri pannelli indicanti il pericolo di pavimento bagnato. Ogni qualvolta viene lavato il pavimento, provvedere a posizionare il cartello per avvertire i passanti del pericolo.
Al fine di ridurre il rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi fornire ai lavoratori dei carrelli dotati di secchi, stracci e porta detersivi. E' possibile individuare dei locali, chiudibili a chiave, in cui lasciare i carrelli quando non in uso. Per ogni carrello, mettere due cartelli indicanti il pavimento bagnato e una scaletta da tre gradini, per poter pulire la parte superiore degli armadi.

Immagini



Immagine 1: simulazione di un eventuale incidente per mancata segnalazione dell'area



Immagine 2: esempio di delimitazione dell'area per prevenire scivolamenti



Immagine 3: pannello segnalatore da utilizzarsi per delimitare l'area in cui è presente il pericolo.



Immagine 4: carrello per pulizie.

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 14 di 23
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Descrizione

Una o più porte taglia fuoco risultano aperte e non si chiudono automaticamente, rendendole inutili in caso di incendio.

Intervento

Le porte tagliafuoco possono svolgere il compito previsto solo nel caso in cui, durante un incendio, siano chiuse. Al fine di ottenere questo è necessario rimuovere tutti i dispositivi di blocco alle porte di questo tipo. Nel caso in cui una porta dovesse essere attraversata frequentemente, è possibile tenere aperte le porte con l'uso di elettrocalamite collegate al sistema di rilevazione e allarme antincendio.

Si ricorda la necessità di far sottoporre anche le porte tagliafuoco a controlli periodici da parte di azienda specializzata; quanto sopra, anche correlabile al fatto che le molle che determinano la chiusura della porta devono essere periodicamente registrate al fine di funzionare correttamente.

Al fine di evidenziare il divieto di bloccare aperte queste porte, si consiglia l'installazione di specifico cartello e la diramazione di ordine di servizio che vieti ai lavoratori di bloccare le porte tagliafuoco.

Immagini



Immagine 1: elettrocalamite



Immagine 2: cartello segnalante porta tagliafuoco



Immagine 3: porta tagliafuoco della direzione tenuta aperta mediante cuneo di legno.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/08 art. 64 comma 1 e art. 163 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 16 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

Durante il sopralluogo si è evidenziato l'uso di multiple collegate su prese interbloccate. Le prese interbloccate sono sistemi di sicurezza atti ad impedire la formazione di archi elettrici all'inserimento e disinserimento di spine elettriche aventi potenza elevata. Tale sicurezza è determinata dal fatto che, a monte della presa è presente un interruttore che, in assenza di spina inserita, non permette l'alimentazione ai poli della presa e, analogamente, in caso di alimentazione, non permette di estrarre la spina. L'uso di multiple, sostanzialmente, permette di eludere questo sistema in quanto le spine possono essere inserite e disinserite senza dover agire sull'interruttore.

Intervento

Raccogliere ed eliminare le prese multiple collegabili a prese interbloccate, così come le prolunghie. Se necessario, realizzare ulteriori prese, vicino alle postazioni presso cui si rende necessario l'uso di attrezzature con questo tipo di prese. Le prese, così come i collegamenti necessari, devono essere installati esclusivamente da elettricisti abilitati dalla Camera di Commercio, come desumibile da quanto riportato alla voce "Oggetto sociale" della visura camerale. Al termine dell'intervento, l'elettricista dovrà produrre la dichiarazione di conformità, come previsto dalla normativa, e, se previsto, il progetto a firma di ingegnere iscritto al proprio Albo.

Immagini



Immagine 1: presa interbloccata



Immagine 2: multipla per presa interbloccata.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 80 comma 3 (eliminazione prese multiple);
D.M. 37/08 (installazione impianti da parte di elettricisti e dichiarazione di conformità).

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 17 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

All'interno dei locali di lavoro sono stati rilevati contenitori di prodotti chimici liquidi a terra o su scaffali; tale condizione, in caso di fessurazione del contenitore, determinano rischi di fuoriuscita e spandimento del prodotto stesso e, conseguentemente, rischi di scivolamenti o inquinamento. In particolare, si segnala la presenza di bidoni contenenti olio esausto.

Intervento

Provvedere a sistemare tutti i contenitori di prodotti liquidi all'interno di vasche di contenimento aventi le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in materiale resistente ai prodotti stoccati;
- 2) avere capienza pari ad almeno un terzo della somma di tutti i volumi stoccati sopra e, comunque, non meno del volume del contenitore più capiente.

Sull'accesso al locale adibito allo stoccaggio di prodotti liquidi pericolose è necessario segnalare il divieto di accesso e impedire l'ingresso a persone non adeguatamente istruite circa i rischi e l'utilizzo corretto dei prodotti stessi.

I prodotti vanno stoccati nel rispetto di quanto indicato all'interno della scheda dei dati di sicurezza, in particolare al punto 7 della stessa. Si ricorda che la scheda deve essere fornita al primo acquisto e in caso di aggiornamenti, gratuitamente. La scheda è composta da 16 punti.

Immagini



Immagine 1: esempi di vasche di contenimento per evitare lo spandimento di prodotti chimici fuoriusciti dai loro contenitori



Immagine 2: cartello indicante il divieto di accesso.



Immagine 3: bidoni di olio esausto.



Immagine 4: detersivi non stoccati correttamente.



Immagine 5: detersivi per lavatrice a terra.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 18 di 23
--	---	-----------------

Normativa applicabile

-

Sanzioni previste

-

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Osservazione. Poiché l'anomalia non è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione può essere programmato.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 19 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

Gli scaffali non sono saldamente ancorati e potrebbero, pertanto, ribaltarsi verso l'operatore. Inoltre, non essendo indicata la portata massima ammissibile dal singolo ripiano, non è escludibile la possibilità che i ripiani vengano sovraccaricati provocando la rottura degli stessi.

Intervento

Provvedere a indicare sugli scaffali la portata massima ammissibile in modo da evitare il sovraccarico. Gli scaffali devono essere saldamente ancorati, a pavimento o parete, in almeno tre punti per evitarne il ribaltamento.

Al fine di prevenire danni ai montanti degli scaffali, provvedere ad installare paraurti alla base.

Immagini



Immagine 1: cartello su cui riportare la portata massima ammissibile dallo scaffale.



Immagine 2: paraurti alla base di montanti.



Immagine 3: paraurti per prevenire il danneggiamento dei bancali.



Immagine 4: scaffali della dispensa



Immagine 5: scaffali magazzino detersivi.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Anomalia rilevata il: 27/03/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 20 di 23
--	---	-----------------

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 71 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. Poiché l'anomalia è una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)

Descrizione

E' presente una scala che permette l'accesso al tetto piano sopra il locale idrico; il tetto, sebbene avente altezza superiore a 2 metri, è privo di parapetto anticaduta e la scala di accesso non rispetta le norme vigenti. Similmente, si segnala che, dalle sale riunioni al primo piano, è possibile accedere al tetto piano della struttura, privo di parapetto. Sebbene l'accesso normale sia impedito mediante chiusura della porta, occasionalmente risulta necessario accedere per pulire l'esterno dei vetri.

Si segnala che la linea vita installata nel 2013 è montata in alto, oltre i 2 metri rendendo impossibile agganciarsi.

Intervento

Installare, lungo tutto il perimetro dei tetti piani accessibili ai lavoratori, parapetto normale. Nel caso l'accesso non sia previsto se non per attività di manutenzione, sarà possibile adottare sistemi alternativi quali l'installazione di punti di aggancio o linee vita che permettano, indossando l'imbragatura di sicurezza, di accedere ai tetti in sicurezza; in questo caso, l'accesso ai tetti dovrà essere interdetto al personale non specificatamente incaricato, chiudendo a chiave le porte che permettono l'accesso al tetto.

Sostituire la scala presente con una scala fissa metallica che presenti, a partire da 2,5 metri dal piano di calpestio, gabbia di protezione contro la caduta avente maglia di grandezza adeguata ad impedirne l'attraversamento, che non disti, dalla scala, più di 60 cm. Installare, alla base della gabbia, cancelletto chiuso al fine di impedire l'accesso al tetto piano in quanto privo di parapetto.

I pioli della scala, non devono distare meno di 15 cm dalla parete per permettere di posizionare saldamente il piede.

Si ricorda che l'accesso a piani di lavoro posti a più di 2 metri dal piano stabile, dovranno avvenire solo ed esclusivamente in presenza di due condizioni alternative:

1) installazione di parapetto normale avente altezza non inferiore a 1 metro, due correnti, uno alla massima altezza e uno a metà e fascia di arresto al piede, posta alla base del parapetto e avente altezza non inferiore a 15 cm.;

2) utilizzo di dispositivi di protezione individuale anticaduta composti da un'imbragatura, da un cordino di sicurezza e da appositi connettori, L'imbragatura dovrà essere collegata a sistemi di aggancio che potranno essere puntiformi o lineari (linea vita). L'uso dell'imbragatura è riservato a personale specificatamente addestrato.

Si ricorda che l'accesso ai punti a rischio di caduta dall'alto deve essere permesso solo a persone in possesso di adeguate capacità (conoscenza del rischio e dell'uso corretto dell'imbragatura) e condizioni (non bere alcolici, non essere affetto da patologie gravi). Pertanto, coloro che possono svolgere questa attività, dovranno essere sottoposti ad un protocollo sanitario specifico; provvedere ad avvertire il medico competente di quanto sopra e dei nominativi di coloro che possono svolgere lavori in altezza.

Immagini



Immagine 1: scala fissa verticale per accesso a superfici orizzontali sopraelevate

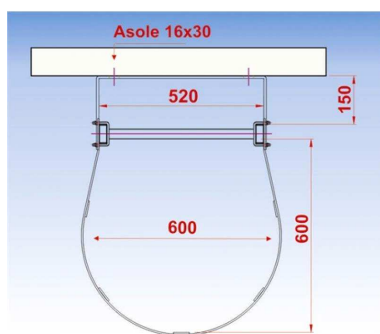


Immagine 2: dimensioni della gabbia.



Immagine 3: parapetto normale con scala di accesso a gradini.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)



Immagine 4: imbragatura di sicurezza



Immagine 5: ancoraggi per dispositivi anticaduta



Immagine 6: cartello indicante l'obbligo di indossare l'imbragatura anticaduta.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 64 comma 1.

Sanzioni previste

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

Anomalia rilevata il: 21/05/2014	RELAZIONE TECNICA DI SOPRALLUOGO	Pagina 23 di 23
--	---	-----------------

Descrizione

Il personale che usa il trattore non è stato formato nel rispetto delle previsioni di legge.

Intervento

Procedere alla formazione di tutti coloro che utilizzano, anche solo sporadicamente, il trattore. La formazione prevista ha una durata minima di 8 ore per i trattori a cingoli o ruote. Questa tipologia di formazione deve essere erogata da enti di formazione accreditati presso la Regione.

Normativa applicabile

D.Lgs. 81/2008 art. 73 comma 73 comma 5;
Accordo Stato Regioni 22/02/2012.

Sanzioni previste

Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Tipologia di segnalazione e priorità di intervento

Non conformità. L'anomalia rappresenta una trasgressione di una specifica norma di legge, l'intervento di eliminazione deve essere attuato nel più breve tempo possibile.

D.o.c. S.c.s.

Viale Carducci, 181
47042 - Cesenatico (FC)