



PLANO DE AÇÃO, Nicolas Andrade dos Santos, Nave 6, 02/05/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 02/05/2025 (sex), 22:30 ❖ Nome: Nicolas Andrade dos Santos, RE: 12.083 ❖ Local: Nave 6 ❖ Descrição: O colaborador movimentava 4 pacotes com 6 metros de comprimento, com cinta para capacidade de 2 toneladas, ancorada em ponto único. Durante a condução manual da carga, ocorreram três atritos entre a cinta e materiais armazenados, resultando no rompimento da cinta e queda parcial dos pacotes sobre o pé esquerdo do trabalhador, causando entorse e distensão. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 05/05/2025 à 07/05/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Vanderlei Martins (Produção), Jeferson Costa (Artex). ❖ Causa(s) Raiz(es): Rompimento da cinta de içamento, causado por múltiplos pontos de atrito durante a condução manual de uma carga desestabilizada, sem controle adequado do centro de gravidade.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Apresentação de Alerta de Segurança em forma de diálogo fabril, com lista de presença.	07/05/2025, quarta-feira
	Produção SESMT	CONCLUÍDO	Obrigatoriedade do uso de 2 cintas para transporte de carga a partir de 6 metros de comprimento	Adição de informação na instrução de trabalho e treinamento in loco com funcionários.	07/05/2025, quarta-feira
	Produção SESMT Suprimentos	PENDENTE	Instalação de placas informativas sobre içamento e capacidade das cintas.	Desenvolvimento de cartaz informativo pelo SESMT, criação de requisição pela produção e aquisição por suprimentos.	16/05/2025, sexta-feira
	Produção	CONCLUÍDO	Instalação de balanças na área de armazenagem.	Instalação de balanças nas pontes rolantes existentes na área de armazenagem, disponíveis no almoxarifado.	07/05/2025, quarta-feira
	Produção SESMT Suprimentos	PENDENTE	Instrução FIS in loco, orientando a correta maneira de realizar a movimentação.	Elaboração de documento A4, aquisição de poste para consulta in loco, por meio de requisição de compra a suprimentos pela produção.	13/05/2025, terça-feira
	Produção	SUGESTÃO	Sugestão: As cintas brancas não possuem identificação. Devem no ponto de vista de segurança serem retiradas de uso.	Sugestão: Eliminar o uso das cintas. Estas cintas não possuem identificação de carga.	-

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Nicolas Andrade dos Santos RE: 12.083	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Nome: RE:	Nome: RE:	A3 29,7x42cm	29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	



CERTIFICADO

Certificamos que:

Nicolas Andrade dos Santos

*Portador do Registro Eletrônico, RE:12083, **concluiu com sucesso o curso de habilitação em NR-11**, realizado nas dependências do Grupo AçoTubo em 23/11/2024, com carga horária de 08 horas, conforme a Norma Regulamentadora "NR-11", expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência.*


• CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NR-11 – transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
- Objetivo;
Equipamento de proteção Individual;
Dispositivo de Segurança;
Sensor anti-colisão;
Limites de Redutores de Velocidades;
Limite de fim de curso;
Sinalizações.Sirene;
Acessório de ponte rolante;
Chave limite;
Freios;
Norma de segurança.
Este treinamento destina-se à operações e sob supervisão,não qualificando como cargo efunçõesdo "Operador de Ponte Rolante",servindo para cumprir á NR 11.Para operações que requer pequenas movimentações. Divulgação da IT0.1401339 Operação de Ponte Rolante.

Valdecir Bento Rocha Sousa
Técnico de Segurança do Trabalho
Instrutor
MTE: 53.863

Nicolas Andrade dos Santos
Aluno, R.E.: 12083

Alerta de Segurança

Rompimento de Cinta

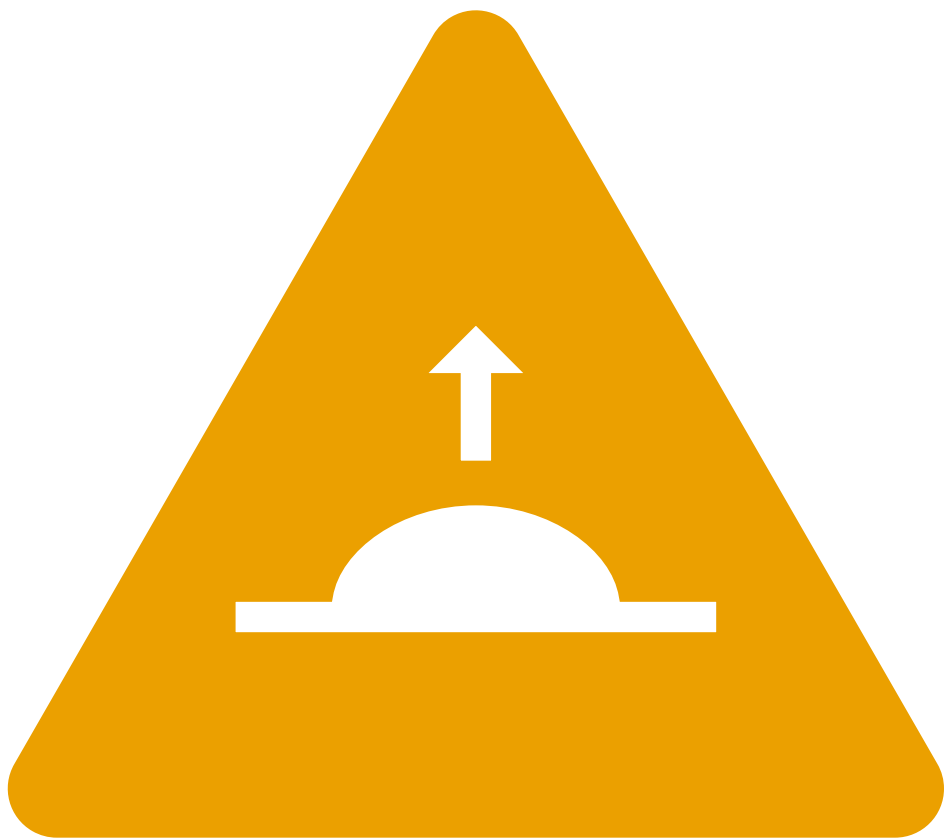


O que houve?

Acidente na Nave 6

O acidente foi causado pela ruptura da cinta de içamento, provocada por múltiplos atritos durante a movimentação de uma carga desestabilizada, ancorada em ponto único.

O uso de duas cintas ou balancin, ambos disponíveis in loco, poderia ter evitado a perda de controle e a consequente ruptura.

Além disso, a ausência de informações de peso em alguns pacotes e a falta de balança na área de armazenamento aumentaram o risco de carregamento de carga excessiva.

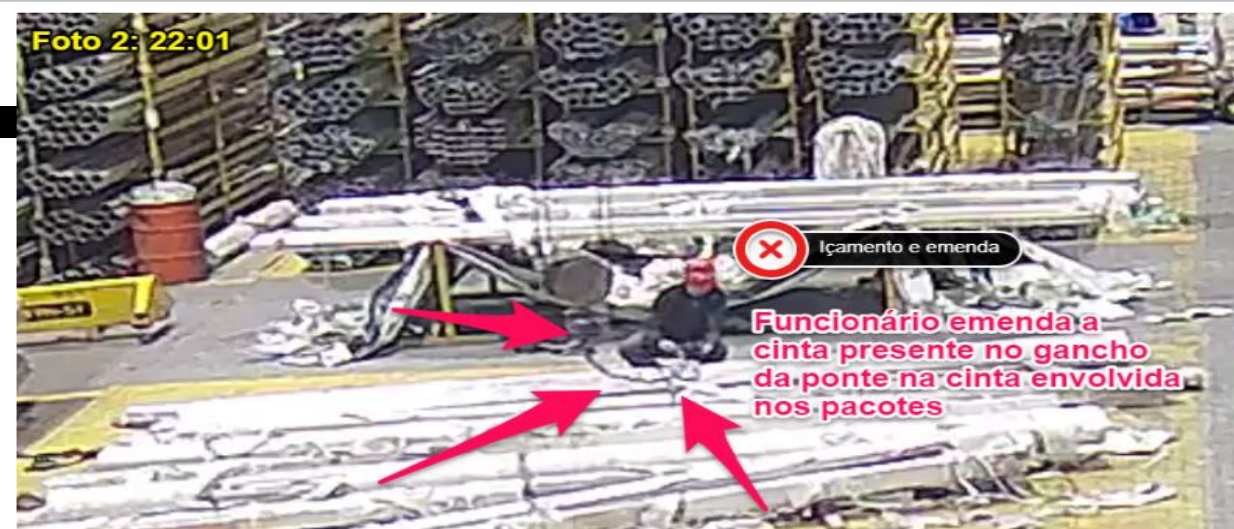

① 22:00 – Início da operação na Nave 6, área de armazenagem de materiais.

② 22:01 – O colaborador ancora a cinta de elevação em ponto único sobre os pacotes de tubos metálicos.



③ 22:02 – Inicia-se o içamento da carga com auxílio da ponte rolante.




④ 22:04 – Durante o deslocamento, com a carga visivelmente desestabilizada, o colaborador realiza esforço manual para reequilibrar o conjunto e continua a condução.

continua a condução.




⑤ 22:04 – Novo esforço manual é realizado para direcionar a carga até o corredor de armazenagem.

⑥ 22:04 – Ao adentrar o corredor, os pacotes atiram por duas vezes contra materiais previamente armazenados.

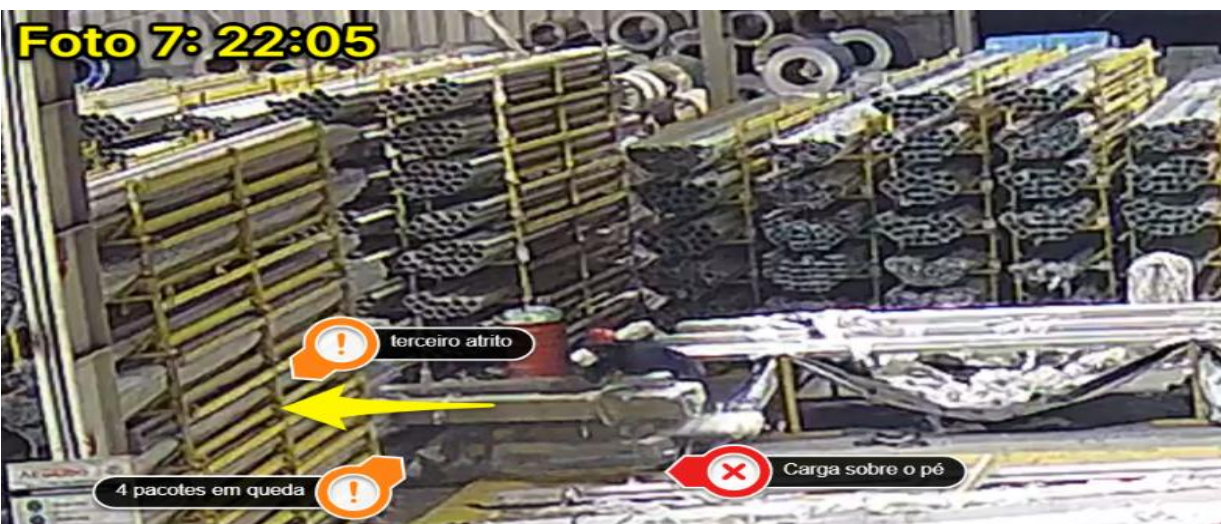

Sequência de Eventos até o Acidente do Trabalho

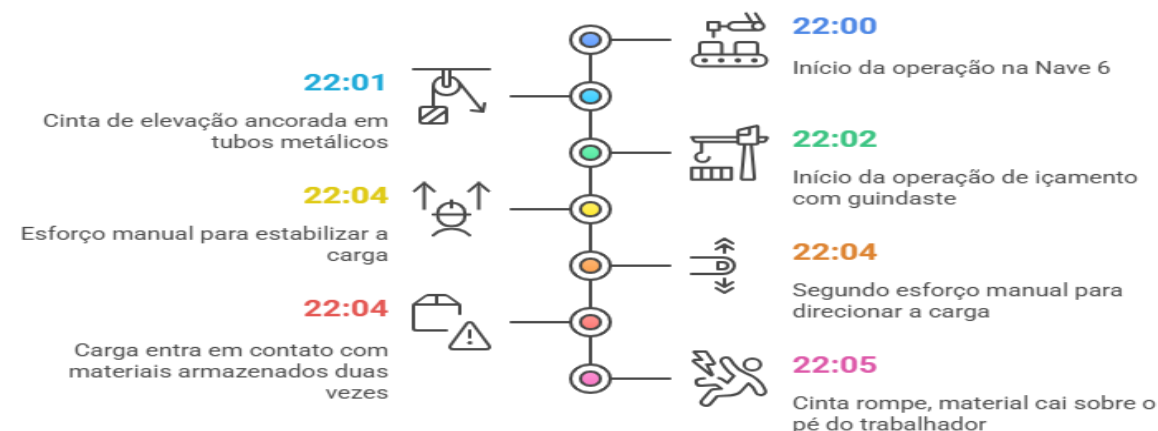


⑦ 22:05 – Após um terceiro contato da carga com o estoque, ocorre o rompimento da cinta e a queda parcial do material sobre o pé do trabalhador.

Como operar equipamentos de elevação com segurança?

Não Fazer

Evitar práticas inseguras para prevenir acidentes

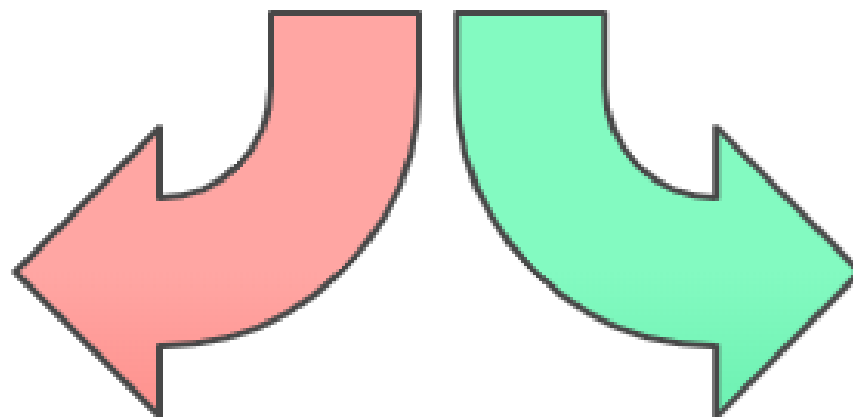

Fazer

Seguir diretrizes de segurança para garantir operações seguras

Diretrizes de Segurança no Manuseio de Cargas

