

INVESTIGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DO TRABALHO

Rondinelli Araujo Costa, Lanchonete Açobreak

DATA: 15/08/2025 (sex), 18:05

VÍTIMA

Acidentado: Rondinelli Araujo Costa

Cargo: Auxiliar de Cozinha

R.E.: 10.991

Unidade: Aço Gru

Afastamento? 10 dias.

Contato acid.: -

Testemunhas: Não Aplicável (via video)

Sup. Imediato: Yeda Lopes

Experiência: 4 anos

Reincidência? Não detectada.

O QUE HOUVE?

O colaborador na qualidade de Auxiliar de Cozinha, sofreu um acidente de trabalho na lanchonete Açobreak, durante o atendimento a um cliente, ao se preparar para fazer um suco de laranja. O funcionário agachou-se para pegar as laranjas em uma prateleira dentro da geladeira. Após separar duas laranjas, percebeu que havia sofrido um corte contuso por cisalhamento no dedo em virtude de uma prateleira com rebarbas e arestas cortantes.

Tipo: Acidente do trabalho

Local: Lanchonete Açobreak

Status: O Colaborador passa bem, em recuperação domiciliar

Liberação: Posto de trabalho avaliado e requer melhoria

Categoria: ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda

*RAT

16-25

Lesão / Condição / Sinistro



Lesão: Ferimento corto-contuso em dorso do dedo anular da mão direita, tratado com sutura simples.

DINÂMICA DO ACIDENTE / LINHA DO TEMPO / DETALHES



Lanchonete Açobreak




1. O funcionário recebe um pedido para fazer um suco de laranja.



2. O funcionário inicia o processo de preparação da bancada e ingredientes.



3. O funcionário se abaixa para pegar 2 laranjas para o suco.

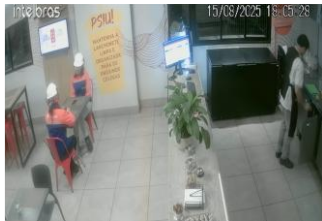

4. Após separar as laranjas, o funcionário esbarra involuntariamente em uma das arestas cortantes da prateleira e percebe o corte contuso.

AÇÕES IMED.

O acidente ocorreu após horário administrativo e o colaborador dirigiu-se ao atendimento hospitalar, onde foi submetido a três pontos de sutura.

Data

15/08/2025 (sex), 18:05

TIME

Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT), Yeda Lopes (Nutricionista)

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FATORES

ANÁLISE "6Ms"

Mão de obra:

Funcionário experiente e treinado. Não constatamos realização de qualquer ato inseguro.

Máquina ou equipamento:

A geladeira utilizada para a acomodação das laranjas funciona normalmente e não há riscos significativos, exceto pelas chapas de inox, que não fazem parte do equipamento original e será detalhado na aba material.

Método:

Não encontramos riscos ou oportunidades de melhoria no método de trabalho.

Material:

As chapas de inox que servem como prateleiras da geladeira não fazem parte de seu projeto original e foram confeccionadas em nossa Divisão Soluções. As chapas possuem arestas cortantes e rebarbas, ocasionando o acidente.

Meio ambiente:

Não encontramos condições de risco acentuado que colaborassem com o acidente em questão.

Medição:

Não aplicável a este acidente.

Layout: Área de inspeção



5 POR QUÊS

1º POR QUÊ?

Por que o funcionário sofreu um corte contuso em seu dedo?

2º POR QUÊ?

Por que ao pegar 2 laranjas na geladeira da lanchonete, sofreu um corte contuso pelo atrito de seu dedo e a prateleira.

3º POR QUÊ?

As prateleiras da geladeira foram confeccionadas internamente e possuem partes cortantes.

4º POR QUÊ?

Porque não foi realizada a inspeção de segurança neste projeto, com base em nosso procedimento interno de gestão de mudanças.

5º POR QUÊ?

Não aplicável.

PARECER TÉCNICO

CAUSA RAIZ:

Instalação de chapas de inox confeccionadas internamente na geladeira da lanchonete, sem requisitos de segurança.

OFENSORES:

Ato inseguro:

Não detectado.

Condição insegura:

Prateleiras convecionadas internamente, com rebarbas e arestas cortantes.

CONTENÇÃO 24H:

Não aplicável.

POTENCIAL:

Todos os funcionários que laboram na lanchonete e acessam a prateleira.

*LEGENDA:

RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Rondinelli Araujo Costa, Lanchonete Açobreak, 15/08/2025

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 15/08/2025 (sex), 18:05 ❖ Nome: Rondinelli Araujo Costa, RE: 10.991 ❖ Local: Lanchonete Açobreak ❖ Descrição: O colaborador na qualidade de Auxiliar de Cozinha, sofreu um acidente de trabalho na lanchonete Açobreak, durante o atendimento a um cliente, ao se preparar para fazer um suco de laranja. O funcionário agachou-se para pegar as laranjas em uma prateleira dentro da geladeira. Após separar duas laranjas, percebeu que havia sofrido um corte contuso por cisalhamento no dedo em virtude de uma prateleira com rebarbas e arestas cortantes. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 18/08/2025 à 19/08/2025 ❖ Time de investigação: Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Cleber Edmar (SESMT),Yeda Lopes (Nutricionista) ❖ Causa(s) Raiz(es): Instalação de chapas de inox confeccionadas internamente na geladeira da lanchonete, sem requisitos de segurança.	SESMT	EM ANDAMENTO	Alerta de Segurança	Via diálogo de segurança	20/08
	SESMT	EM ANDAMENTO	Inspeção de segurança em todos os equipamentos do refeitório	Inspeção manual realizada por técnico de segurança	20/08
	OBRAS	PENDENTE	Aquisição de chapas de acrílico para evitar corte em aresta cortante em chapas de inox.	Serão avaliadas as chapas de acrílico existentes, utilizadas anteriormente, como biombo na época do COVID.	29/08
	OBRAS	PENDENTE	Instalação de chapas de acrílico para evitar corte acidental por cisalhamento em arestas cortantes das prateleiras de inox da geladeira.	Furação para refrigeração e corte de chapas na medida correta para sobrepor as prateleiras de inox.	02/09

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Rondinelli Araujo Costa RE: 10.991	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Yeda Lopes RE: 10.839	Nome: RE:	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3