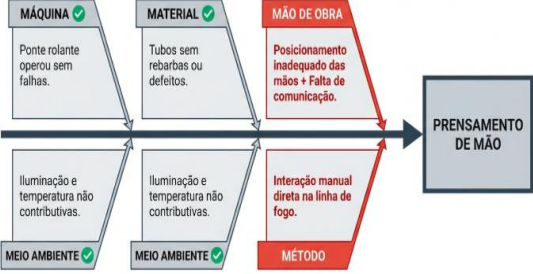


A		INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO				Samuel Silva de Jesus, Caldeiraria				DATA: 20/02/2026 (sex), 15:52						
VÍTIMA	Acidentado:	Samuel Silva de Jesus		Cargo:	Auxiliar de Produção		R.E.:	12.595		Unidade:	Soluções	Afastamento?	5 dias	Contato acid.:	-	
	Testemunhas:	Ocorrência gravada em vídeo		Sup. Imediato:	Renato Mancini				Experiência:	1 mês	Reincidência?	Não detectada				
O QUE HOUE?	Durante a atividade de movimentação e ajuste de tubos, um colaborador mantinha a mão na extremidade de uma das peças enquanto outro realizava a operação da ponte rolante. Ao tentar alinhar a carga empurrando-a manualmente, o operador da ponte prensou o dedo do colega contra um tubo adjacente que estava na pilha.			Tipo:	Acidente do trabalho		*RAT	26-11		REPRESENTAÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE Análise da Cena do Incidente  Cena do Incidente: Atividade de alinhamento de tubos na Caldeiraria às 15:52. Dinâmica da Ocorrência  1. POSICIONAMENTO O colaborador mantém a mão na extremidade (borda) do tubo para realizar o ajuste manual. 2. AÇÃO O operador da ponte rolante empurra a peça para alinhá-la na pilha. 3. FALHA Ausência de comunicação verbal ou contato visual entre a dupla. 4. IMPACTO O dedo do colaborador é prensado contra um tubo adjacente devido ao movimento da carga.						
				Local:	Caldeiraria											
				Status:	O funcionário passa bem e retornou as atividades											
				Liberação:	Não aplicável											
				Categoria:	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 *Vide Legenda											
AÇÕES IMED.	Atendimento ambulatorial e encaminhamento do funcionário até o Hospital "Carlos Chagas", por Técnico de Segurança do Trabalho.			Data:	20/02/2026 (sex), 15:52											
TIME	Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Melquiades de Jesus (Produção), Renato Mancini (Produção)															
DIAGRAMA DE ISHIKAWA	FATORES	ANÁLISE "6Ms"			Dinâmica do Evento											
	Mão de obra:	Ato inseguro: Posicionamento inadequado das mãos associado à falta de comunicação entre a dupla na execução da atividade rotineira.			Análise de Causalidade (6Ms)											
	Máquina ou equipamento:	N/A - A ponte rolante utilizada na operação funcionou perfeitamente e não apresentou anomalias ou falhas técnicas														
	Método:	Condição Insegura: O método de ajuste exige interação manual com as peças, permitindo a exposição dos membros superiores na linha de fogo durante a movimentação														
	Material:	Os tubos manuseados não apresentaram falhas, rebarbas anormais ou desvios de especificação														
	Meio ambiente:	N/A - A temperatura ambiente (calor) e a iluminação não contribuíram diretamente para a ocorrência do evento														
	Medição:	O ritmo de trabalho era normal, sem evidências de regime exaustivo, senso de urgência ou sobrecarga no momento do evento														
5 POR QUÊS	1º POR QUÊ?	2º POR QUÊ?			3º POR QUÊ?			4º POR QUÊ?			5º POR QUÊ?					
	Por que a mão do funcionário sofreu o prensamento?			Porque o operador da ponte rolante empurrou a peça para alinhá-la sem perceber o posicionamento do colega.			Porque não houve comunicação efetiva nem contato visual entre os dois colaboradores antes da ação.			Porque ambos executavam a atividade no modo automático, sem nível adequado de atenção aos movimentos do parceiro.			Porque subestimaram o risco da operação, perdendo a percepção do perigo gerado pelo excesso de confiança na rotina.			
PARECER TÉCNICO	CAUSA RAIZ:	Ato inseguro caracterizado pelo posicionamento das mãos na linha de fogo, combinado com a falta de comunicação e validação visual entre os colaboradores envolvidos.														
	OFENSORES:	Ato inseguro:	Introdução da mão em área de risco (ponto de prensamento) e pela movimentação da carga sem comunicação ou contato visual prévio.													
		Condição insegura:	Não houve condição insegura identificada no maquinário ou no ambiente produtivo.													
	CONTENÇÃO 24H:	Não aplicável.														
	POTENCIAL:	Todos os auxiliares de produção e operadores de ponte rolante que atuam em duplas na movimentação de materiais.														
	* LEGENDA:	RIM: Relatório de Investigação Material, RAM: Relatório de Acidente Material, RAT: Relatório da Acidente do Trabalho, Categorias – 1: Sem risco de acidente material 2: Risco de acidente material 3: Risco de acidente material e/ou acidente do trabalho. Nota: Este é um relato inicial da ocorrência e os fatos descritos serão apurados e analisados pelo comitê de investigação. Formulário Rev.0, diagramação: 14/03/2025.														

FO 0.00-0000 R0

PLANO DE AÇÃO, Samuel Silva de Jesus, Caldeiraria, 20/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 20/02/2026 (sex), 15:52 ❖ Nome: Samuel Silva de Jesus, RE: 12.595 ❖ Local: Caldeiraria ❖ Descrição: Durante a atividade de movimentação e ajuste de tubos, um colaborador mantinha a mão na extremidade de uma das peças enquanto outro realizava a operação da ponte rolante. Ao tentar alinhar a carga empurrando-a manualmente, o operador da ponte prensou o dedo do colega contra um tubo adjacente que estava na pilha. ❖ Tipo: Acidente do trabalho ❖ Período de análise: De 20/02/2026 à 26/02/2026 ❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Melquiades de Jesus (Produção), Renato Mancini (Produção) ❖ Causa(s) Raiz(es): Ato inseguro caracterizado pelo posicionamento das mãos na linha de fogo, combinado com a falta de comunicação e validação visual entre os colaboradores envolvidos.	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança	Emitir e divulgar informe sobre o acidente, destacando o perigo da linha de fogo e a regra de ouro do contato visual em manobras.	23/02 segunda-feira
	Produção	PENDENTE	Avaliação do Método de Trabalho	Estudar a viabilidade de implantar dispositivos extensores (ganchos, bastões empurradores) para evitar a necessidade do toque manual direto nos tubos suspensos.	

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Samuel Silva de Jesus RE: 12.595	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Renato Mancini RE:	Não Houve RE: N/A	A3 29,7x42cm 29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3