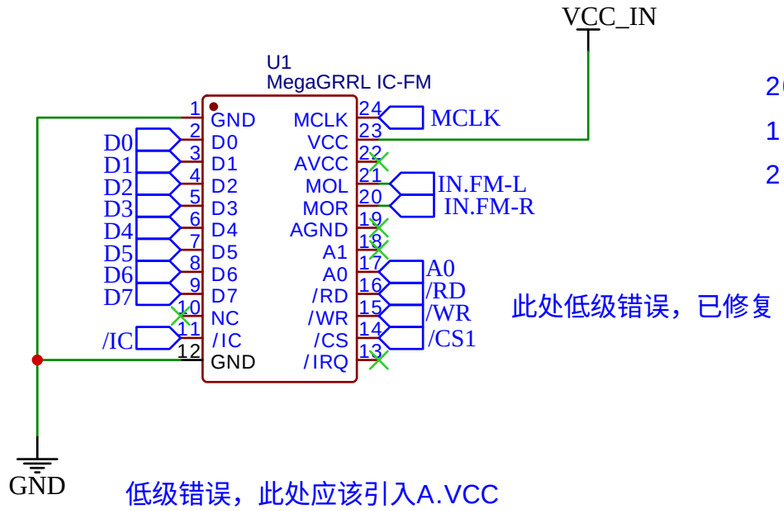



2024.1.31

1.修复A.VCC


2.删除多余的二极管


此处低级错误，已修复


低级错误，此处应该引入A.VCC

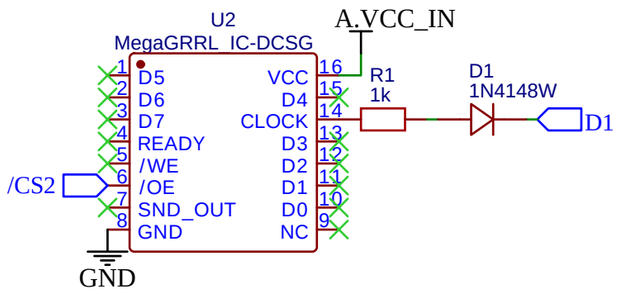


TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-09 Drawn By: Denjhang	

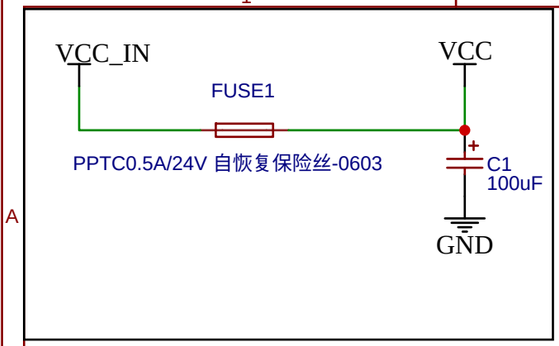


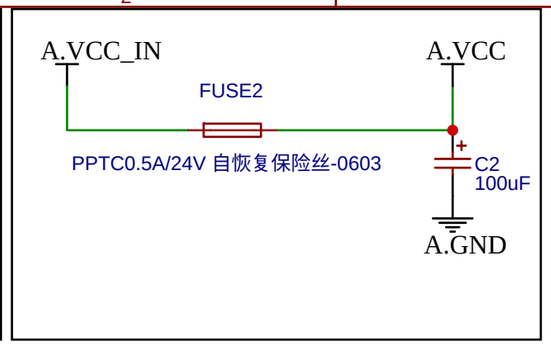


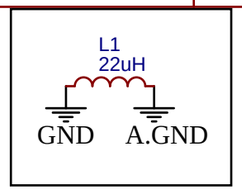

改用NR3015封装便宜

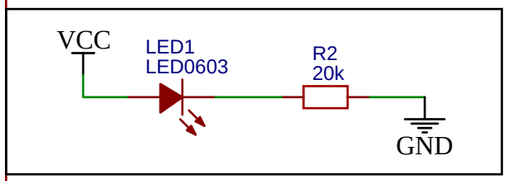


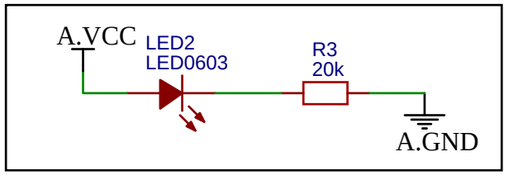


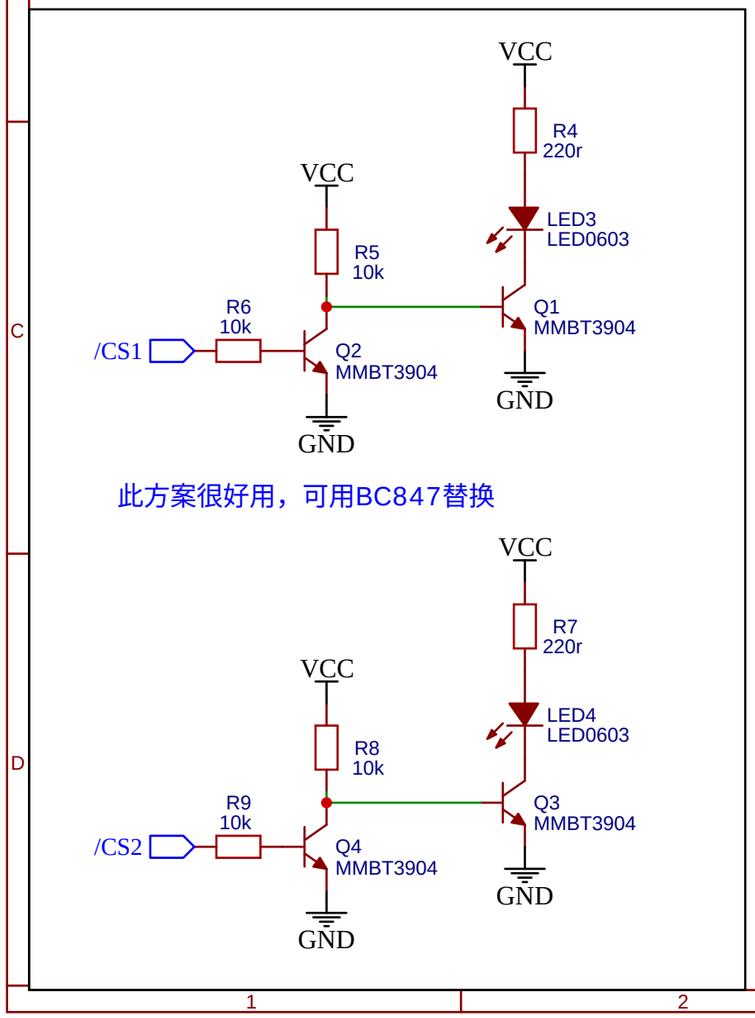


此方案很好用，可用BC847替换

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-09 Drawn By: Denjhang	

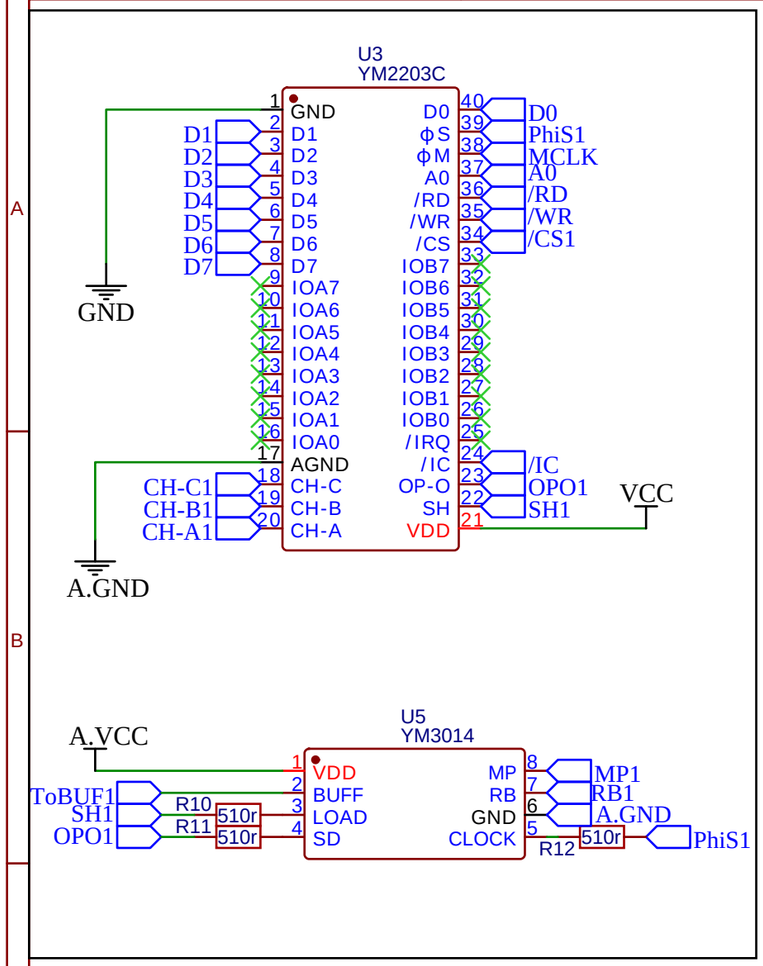

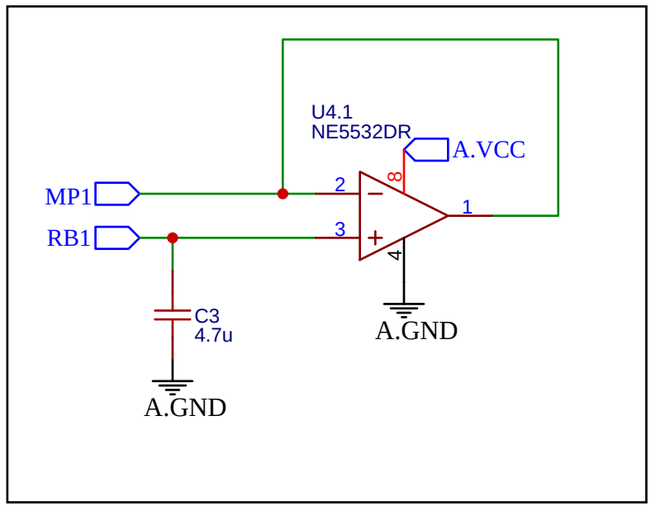

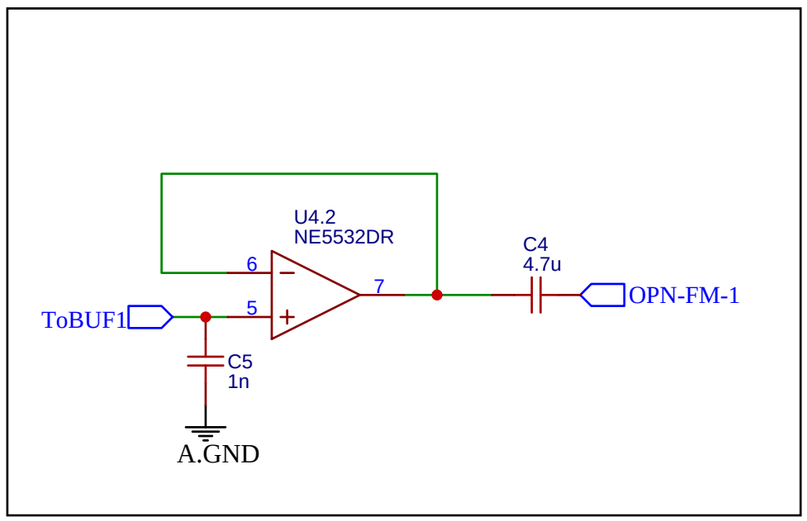

此处可以加电位器当缓冲器

RE2-YM2203也使用电位器进行缓冲


这个开关不连接时会破坏SSG立体声


总结：总体混音方案要抄之前的混音板v0.2，此处过于简化、


FM破音并且音量还小


不知道哪里出问题，数据总线有错误

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-09 Drawn By: Denjhang	

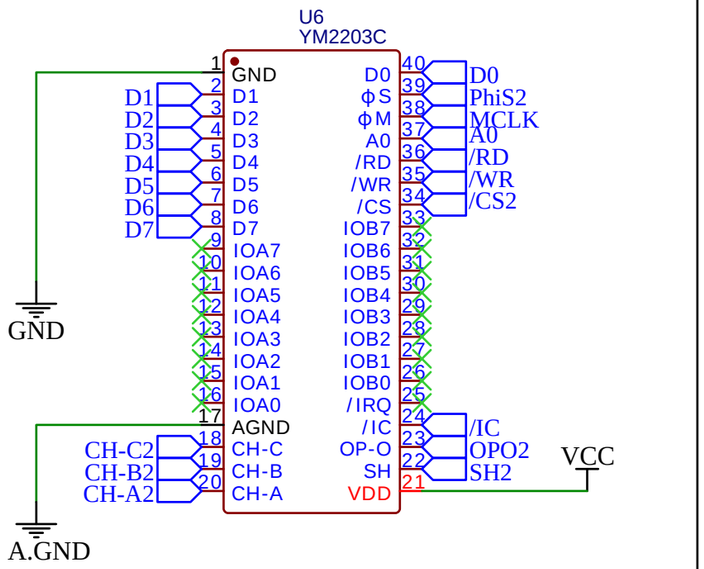


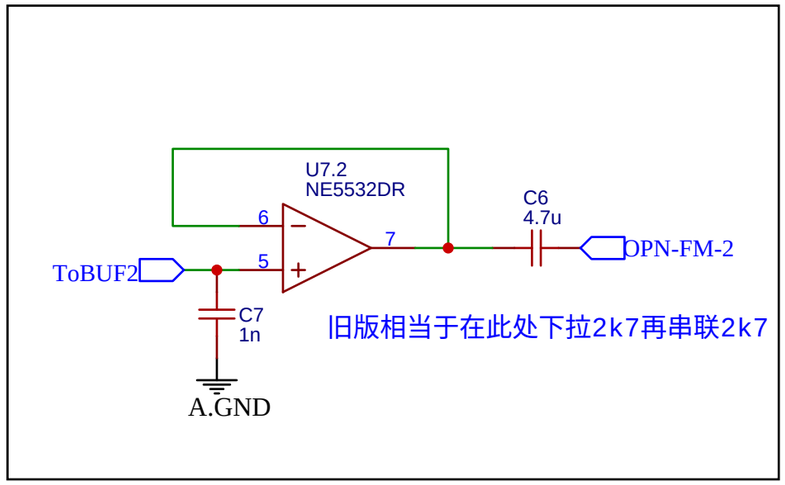

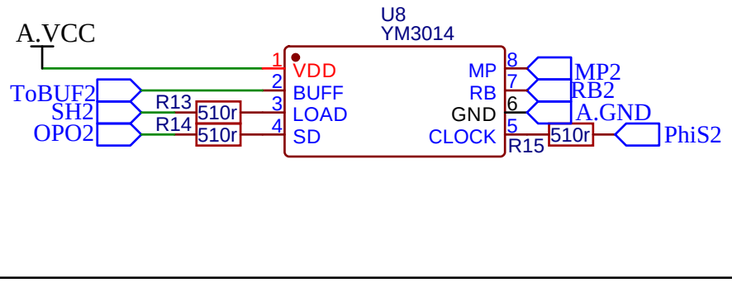


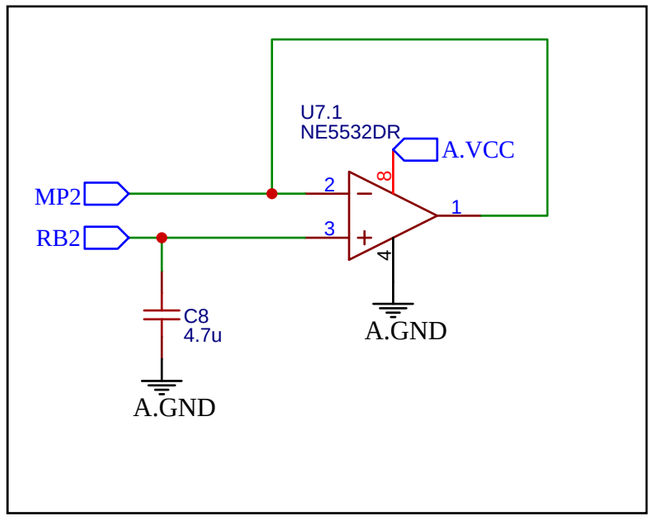

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2025-07-02 Drawn By: Denjhang	

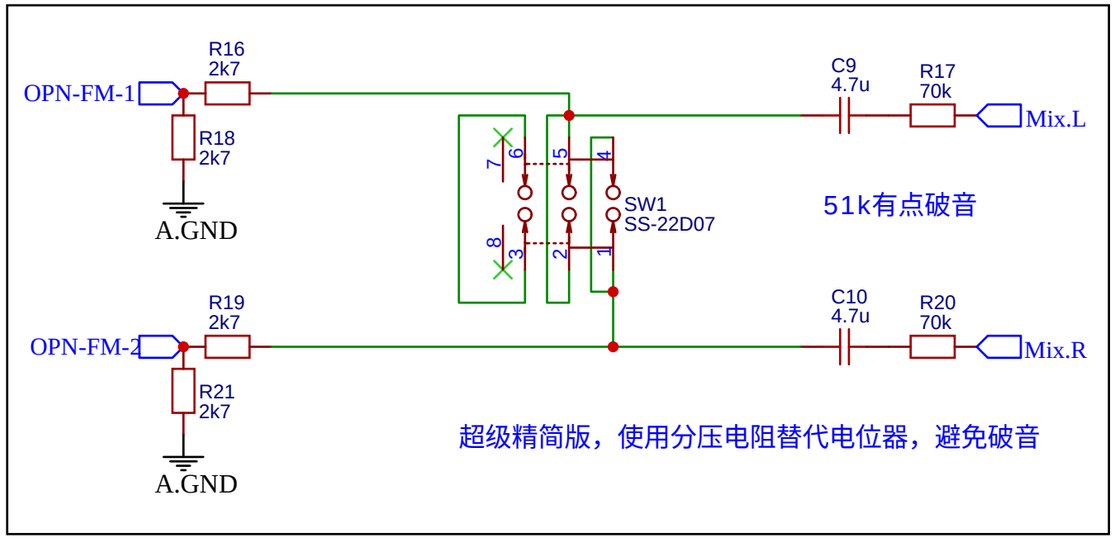


TITLE: Sheet_1			REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company		Sheet: 1/1
	Date: 2025-07-02	Drawn By: Denjhang	

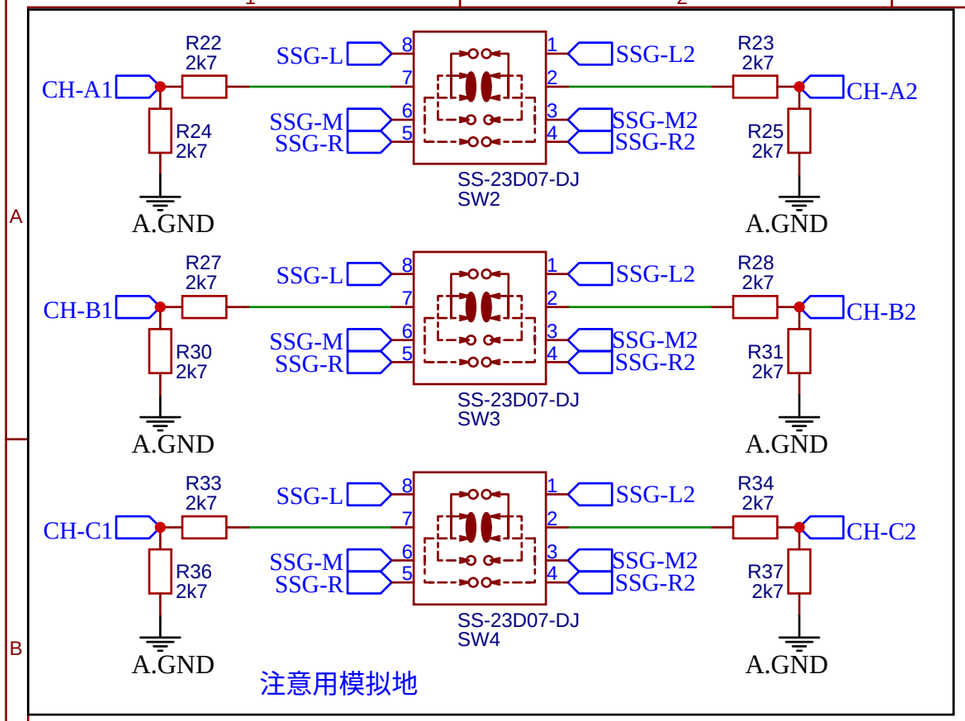

SSG在过下拉电阻之前，禁止接电容


此处参考RC2014-YM2149的黄金比例立体声混音

目前中声道声音偏小，可以左右电阻加到3k3

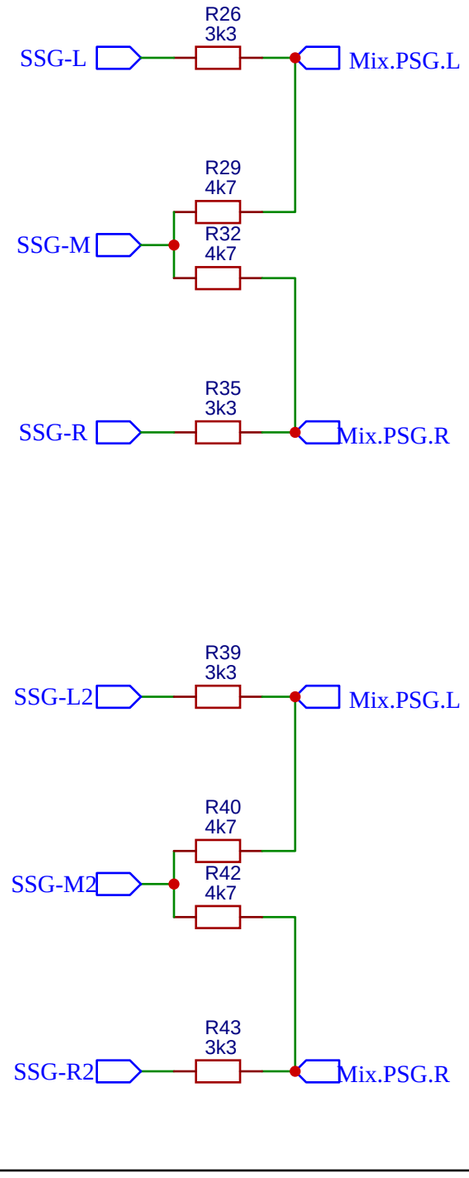

SSG音量小，这里改20k


省略一级混音缓冲放大器

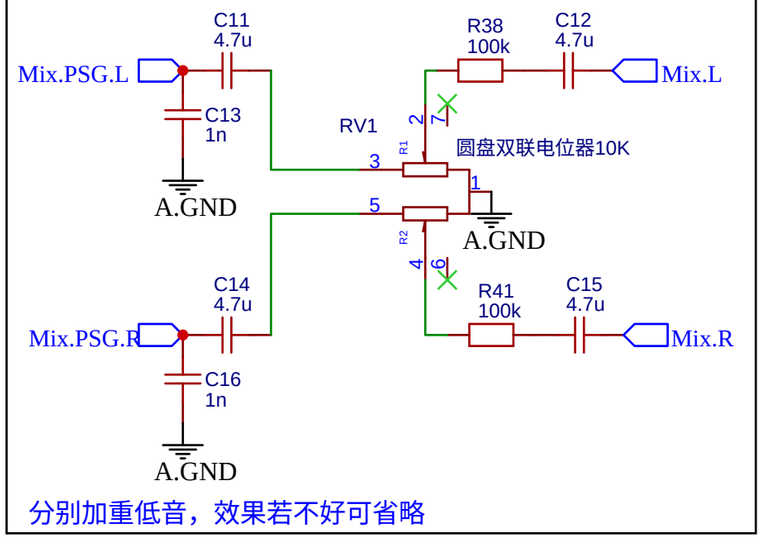



分别加重低音，效果若不好可省略

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2023-11-20 Drawn By: Denjhang	

测试下来感觉还是要四运放，但是根据以往视频，发现应该可以精简、

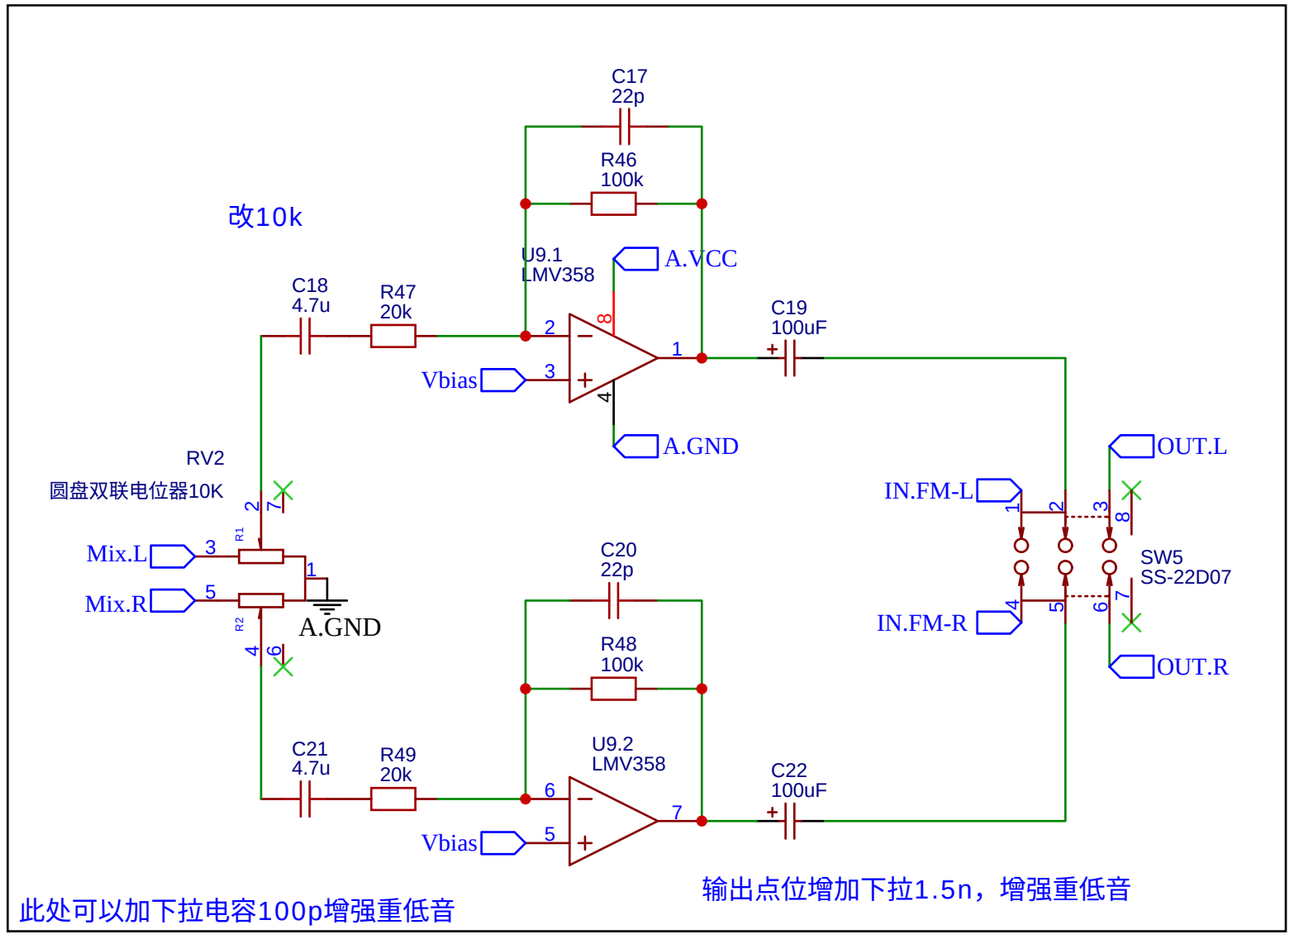

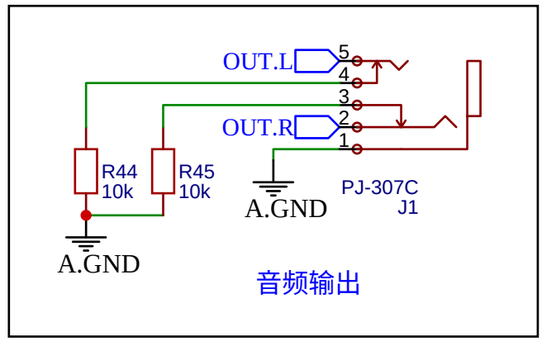

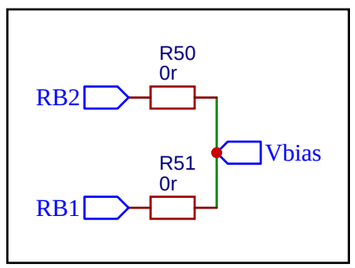

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
嘉立创EDA	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2025-04-28 Drawn By: Denjhang	