





使用两个2x5p IDC排线连接多个SPFM板

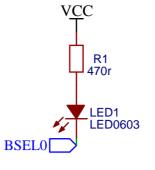

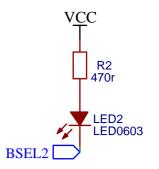

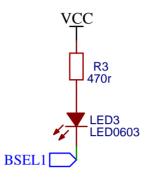

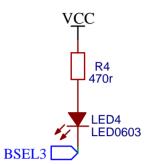

此处电阻需要调整

2021.1.14

- 1.删除整流桥, BNX,
- 2.精简滤波电容
- 3.删除Work-LED
- 4.删除SCK
- 5.耳机孔放在电位器左侧以避免干涉
- 6.添加IB0505S
- 7.添加自动切换主副电源的电路

- 2021.1.20
- 1.测试发现电源切换电路没屌用,删了
- 2.单USB供电一切正常,插DC发出高频噪音,考虑共地噪音
- 3.结合旧版本发现必须彻底隔离DC-GND和USB-GND
- 4.必须添加MCU开关, PIC没必要, 仅IAP
- 5.必须添加电源切换开关二选一。
- 6.必须拆除所有IAP晶振,那会影响主时钟,否则请用24M
- 6.PIC考虑使用无源晶振
- 7.必须下对齐电位器
- 8.MCU换成LQFP48封装更便宜

2021.1.20

- 1.测试发现经常性无法启动,发现IAP必须在所有地联通的情况才能启动,短接IBO5O5S原边和副边的地
- 2.考虑改USB-CH340模块,让DC供电时整板使用DC电源
- 3.现阶段只能完美USB供电使用CMOS音源,必须短接IB0505S两个地。
- 4.或者两个地都不短接,则有概率无法启动
- 5.两种方案:一是让USB-CH340隔离地,下面不隔离
 - 二是USB和MCU永远公用VCC和GND并且不用稳压, DC供电仅给卡槽使用
- 6.不隔离, IB0505S严重发烫

TITLE: Sheet_2 REV: 1.0 Company: Your Company Sheet: 1/1

●嘉立创EDA

2023-12-10 Drawn By: Denjhang

