

Was passiert, wenn was passiert ist?

Entscheidend ist, was Sie beim Lieferanten bestellt haben. Haben Sie nachweislich „Dachlatten“ oder „Gerüstbohlen“ bestellt und diese vor dem Einsatz einer sorgfältigen Prüfung unterzogen, sind Sie auf der sicheren Seite.

Andernfalls tragen Sie das volle Risiko, ganz abgesehen vom menschlichen Leid des Unfallopfers.

Das kann strafrechtliche Folgen haben.

Darüber hinaus müssen Sie damit rechnen, im Wege des Rückgriffs für alle Unfallkosten aufzukommen.

So etwas kann sehr teuer werden!

Herausgeber und Copyright:

Berufsgenossenschaft
der Bauwirtschaft
Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Internet: www.bgbau.de
E-Mail: info@bgbau.de

Gestaltung:

H.ZWEL.S Werbeagentur GmbH
Plaza de Rosalia 2
30449 Hannover

Ausgabe 2005
Abruf-Nr. 659.8

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Hildegardstraße 29/30
10715 Berlin
Tel.: 030 85781-0
Fax: 030 85781-500
www.bgbau.de
info@bgbau.de

So erreichen Sie uns

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin
Prävention

Service-Hotline: 01803 987001

(9 ct/min aus dem Festnetz, Mobilfunk maximal 42 ct/min)

Internet: www.bgbau.de

oder vor Ort

Region Berlin

Helmstedter Straße 2
10717 Berlin
Telefon: 030 85781-338
Telefax: 030 85781-333

Region Hamburg

Merkurring 104
22143 Hamburg
Telefon: 040 271469-99
Telefax: 040 271469-39

Region Hannover

Hildesheimer Str. 309
30519 Hannover
Telefon: 0511 987-2500
Telefax: 0511 987-2545

Region Wuppertal

Hofkamp 84
42103 Wuppertal
Telefon: 0202 398-5322
Telefax: 0202 398-5310

Region Dortmund

Kronprinzenstraße 89
44135 Dortmund
Telefon: 0231 5431-1015
Telefax: 0231 5431-1000

Region Frankfurt

Hungener Straße 6
60389 Frankfurt
Telefon: 069 4705-222
Telefax: 069 4705-299

Region München

Landsberger Straße 309
80687 München
Telefon: 089 8897-724
Telefax: 089 8897-819

Region Dresden

Pirnaer Landstraße 40
01237 Dresden
Telefon: 0351 2572-204
Telefax: 0351 2572-333

Region Stuttgart

Friedrich-Gerstlacher-Str. 15
71032 Böblingen
Telefon: 07031 625-211
Telefax: 07031 625-388



Latten



Bohlen

Auf dem Holzweg

DACHLATTEN

- **Viele Absturzunfälle sind auf den Bruch von Latten zurück zu führen, die als Dachlatten verwendet wurden.**

In allen Fällen war die Latte der Arbeitsplatz auf dem Dach.

Die Ursachen:


- falsche Bestellung
- mangelhafte Holzqualität
- Querschnitte nicht ausreichend
- falsche Montage

- **Dachlatten müssen mindestens der Sortierklasse S 10 oder MS 10 entsprechen,**

Querschnitte:

- bei 70 cm Auflagerabstand* mind. 24/48 (S 13 – blau)
- bei 80 cm Auflagerabstand mind. 24/60 (S 13 – blau)
- bei 80 cm Auflagerabstand mind. 30/50 (S 10 – rot)
- bei 100 cm Auflagerabstand mind. 40/60 (S 10 – rot)


*zulässig bei Dachdeckungen mit Dachlattenabständen bis maximal 17 cm

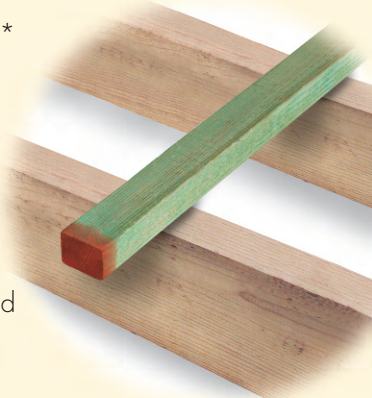

- **Verwenden Sie nur noch Dachlatten S 10 oder S 13 nach DIN 4074-1 (siehe Lieferschein)**

Sie vermeiden dadurch Unfall- und Haftungsrisiken, denn eine gelieferte Latte ist noch lange keine Dachlatte.

Die Stirnseiten sollten rot oder blau eingefärbt sein.

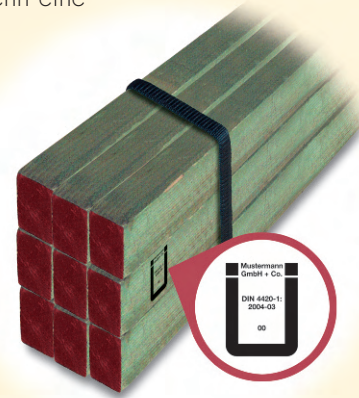

Arbeitsplätze

- **Gebrochene Bohlen sind die Ursache vieler Unfälle.**

In den meisten Fällen wurden die Bohlen als Gerüstbelag verwendet.

Die Ursachen:

- mangelhafte Holzqualität
- zu viele Äste
- Verwitterung und Risse
- zu schwache Querschnitte für zu große Lasten



Voraussetzungen

- **Alle Bohlen für den Gerüstbau kontrollieren auf:**

- Ästigkeit
- Verformung
- Schäden (Risse, Aufweichungen)
- Kantenbeschaffenheit

schadhafte Exemplare aussortieren

Tipps

- **Kaufen Sie nur noch Gerüstbohlen, die mit einem Ü gekennzeichnet sind.**

Solche Bohlen nach der Sortierklasse S 10 sind in der Bauregelliste benannt und entsprechen den Anforderungen der Gerüstbaunorm DIN 4420.



GERÜSTBOHLEN