

HORNOS EAF

POV-EAF-07 · basado en MO-EAF-07 · v0.1 · Borrador para validación

Vaciado por EBT y adiciones en olla

Procedimiento Operativo Visual · Hornos — EAF-1 / EAF-2 y fosa de vaciado

¿PARA QUÉ SIRVE?

Pasar 150 t de acero del horno a una olla precalentada, a la temperatura y química correctas, sin escoria y sin nadie en la zona de peligro.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un buen vaciado cuida la química y la limpieza del acero. Un mal vaciado puede causar una explosión, un derrame de metal líquido o una colada rechazada.

EMPIEZA CUANDO

El horno tiene la ventana de vaciado liberada (MO-EAF-06) y llega la olla preparada (MO-OLL-01).

TERMINA CUANDO

El EBT está cerrado, el talón quedó en el horno y el carro de olla sale hacia el horno olla (MO-LF-01).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-EAF-06 Medición de temperatura, oxígeno activo y muestreo

+

MO-OLL-01 Preparación de olla: válvula deslizante, arena de sello, tapón poroso, precalentamiento

→ MO-EAF-07 →

MO-LF-01 Tratamiento en horno olla: calentamiento, ajuste químico, desulfuración, argón y alambre

+

MO-EAF-01 Preparación del horno entre coladas

MIS 3 REGLAS DE ORO

1

Nunca vacíes con alguien dentro de la zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT.


2

Olla fría, húmeda o fosa con agua = no se vacía. El agua bajo el metal líquido explota.

3

Al llegar a 150 t o al ver escoria, regresa el horno de inmediato.

Figura 5. Secuencia de vaciado por EBT con retención de talón y escoria

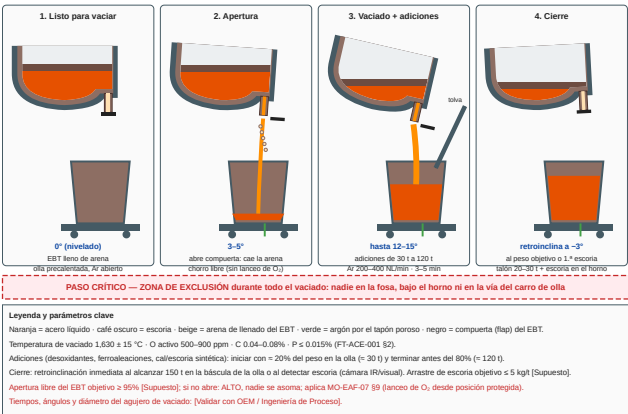

Secuencia de vaciado por EBT: el horno se inclina, el acero cae a la olla y el horno regresa antes de que pase la escoria.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-01 Primer Hornero (púlpito) **R**

Revisa permisos, inclina el horno, abre y cierra el EBT, vigila peso y escoria.

Tu instrucción de trabajo: IT-S01

S-02 Segundo Hornero (piso) **R**

Recibe la olla, revisa la fosa, despeja la zona de exclusión y opera las adiciones.

Tu instrucción de trabajo: IT-S02

S-03 Tercer Hornero **R**

Prepara las adiciones en tolvas y conecta el argón de la olla.

Tu instrucción de trabajo: IT-S03

S-09 Operador de Grúa de Colada **R**

Coloca la olla en el carro cuando aplica y queda disponible para emergencia.

Tu instrucción de trabajo: IT-S09

C-05 Supervisor de Hornos **A**

Dueño del proceso. Autoriza vaciar fuera de ventana y las acciones si el EBT no abre.

Tu instrucción de trabajo: IT-C05

S-08 Preparador de Ollas **C**

Entrega la olla con su lista de verificación firmada (MO-OLL-01).

Tu instrucción de trabajo: IT-S08

S-06 Operador de Horno Olla **I**

Recibe los datos del vaciado: temperatura, oxígeno, adiciones y escoria.

Tu instrucción de trabajo: IT-S06

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

- Metal líquido a más de 1,600 °C: salpicaduras y derrames.
- Agua o humedad en la olla, las adiciones o la fosa: explosión.
- Humos y monóxido de carbono (CO) en la fosa.
- Cargas suspendidas: la grúa no pasa sobre la fosa durante el vaciado.

Zonas de peligro


Zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT, la fosa, debajo del horno y la vía del carro ± 5 m. Nadie a pie.

Zona amarilla: de 10 a 25 m. Solo personal autorizado con EPP completo.

La zona se activa con sirena y semáforo rojo 30 s antes de abrir y termina cuando el EBT cierra y el carro sale.

Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizante y tapón poroso


Foto de 10 ollas (7 en ciclo) - vista del refractario 60-80 coladas - dimensiones ilustrativas (Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15)

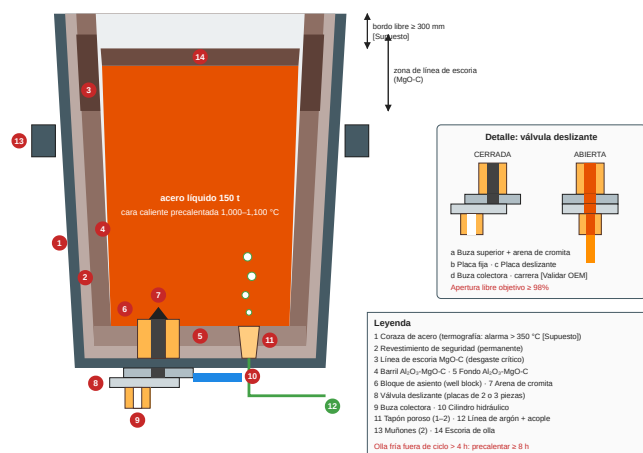

Corte de la olla: válvula deslizante y tapón poroso de argón.

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.

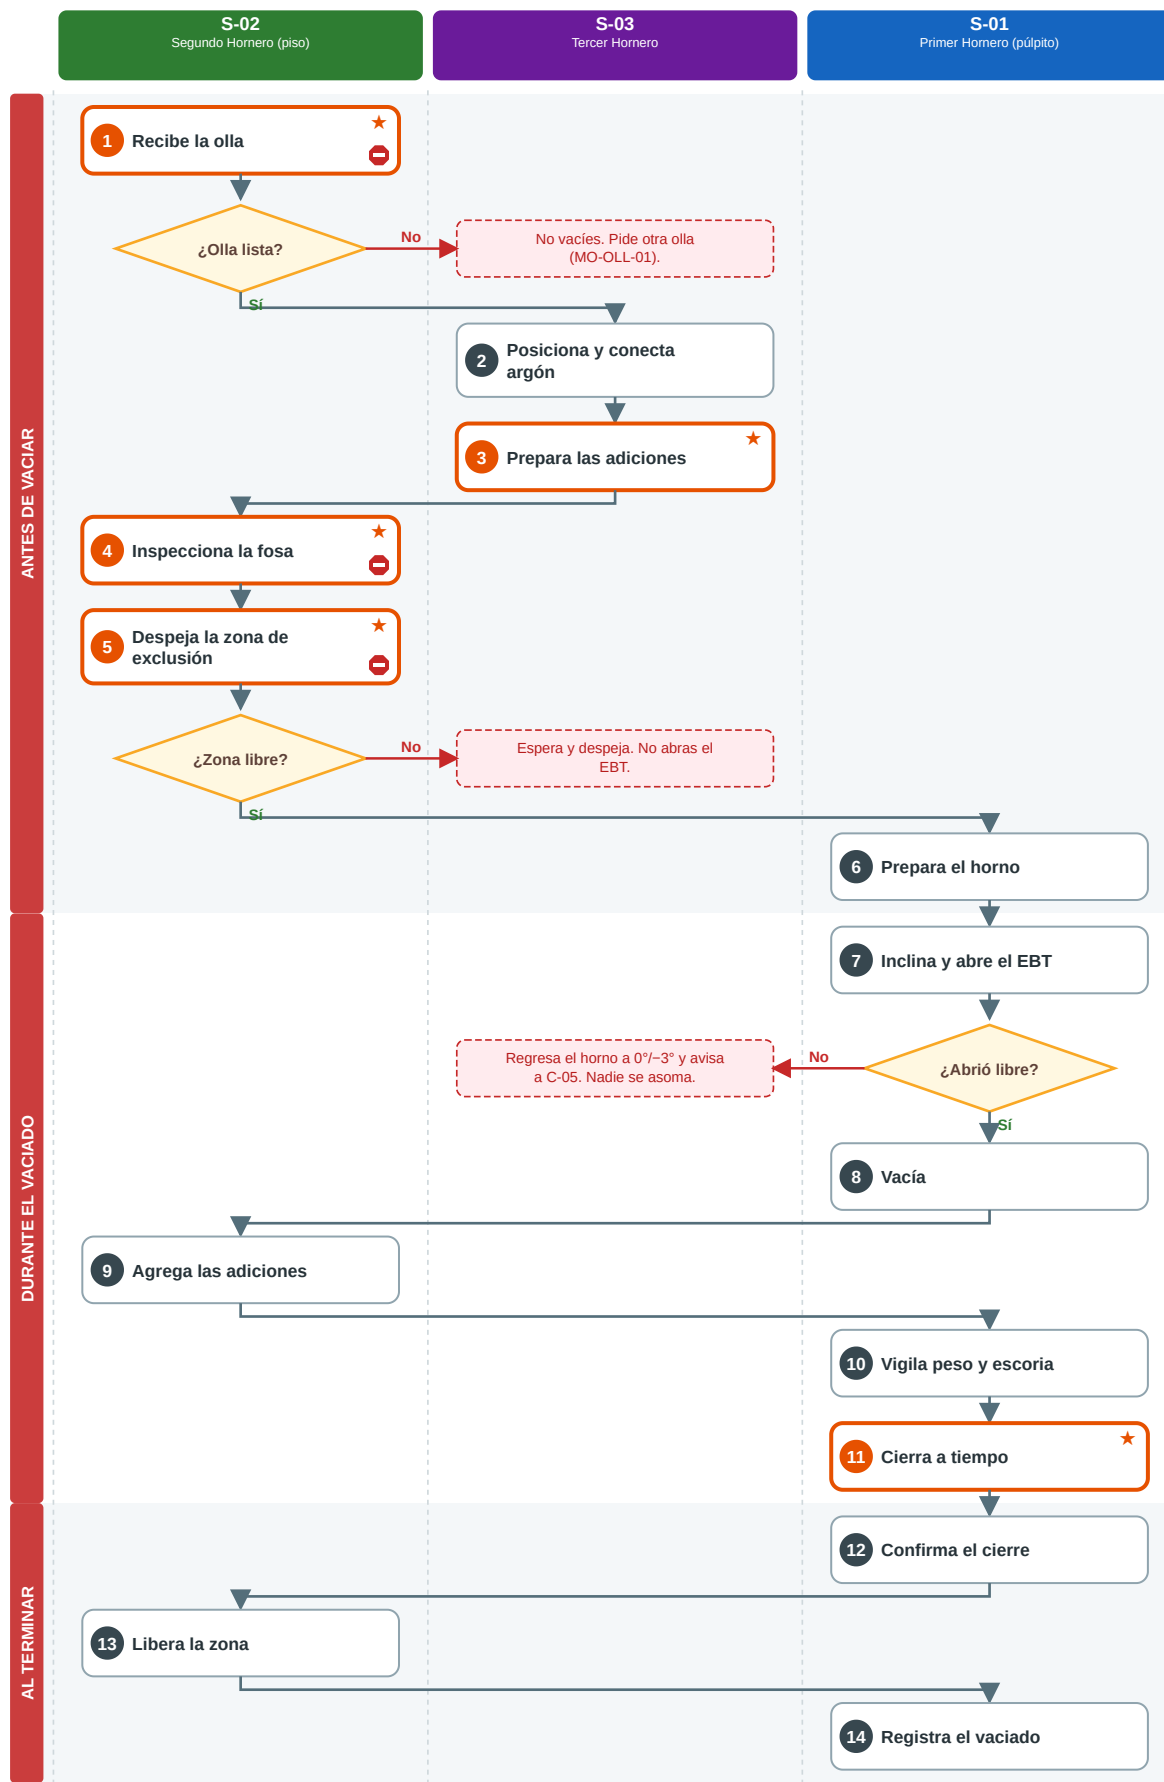

4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Antes de vaciar

1  Recibe la olla ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Revisa la lista de MO-OLL-01: cara caliente $\geq 1,000$ °C, válvula cerrada, arena de sello, tapón probado, número de olla. ✓ Está bien si: Lista completa y firmada. ✋ ALTO si: La olla está fría, húmeda o sin lista firmada. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.	2  Posiciona y conecta argón S-03 · Tercer Hornero Qué haces: Deja el carro en posición de vaciado, conecta el argón y pon la báscula en cero con la olla vacía. ✓ Está bien si: Hay flujo de argón y la báscula marca cero.
3  Prepara las adiciones ★ CRÍTICO S-03 · Tercer Hornero Qué haces: Carga las tolvas con la tabla del grado y el aluminio calculado con el oxígeno medido. Usa solo material seco. ✓ Está bien si: Pesos correctos ± 1 %. Material seco y cubierto.	4  Inspecciona la fosa ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Revisa que la fosa esté seca, sin agua estancada ni metal suelto. ✓ Está bien si: Fosa seca y limpia. ✋ ALTO si: Hay agua en la fosa. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.
5  Despeja la zona de exclusión ★ CRÍTICO S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Coloca barreras, cuenta a las personas y revisa la cámara. Activa sirena y semáforo rojo 30 s antes de abrir. ✓ Está bien si: Confirmas "zona libre" por radio al púlpito. ✋ ALTO si: Alguien está a menos de 10 m de la olla o del EBT. Detén la tarea y avisa a C-05 Supervisor de Hornos.	6  Prepara el horno S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Apaga el arco y abre el interruptor. Detén HRD, oxígeno y carbono. Sube los electrodos. ✓ Está bien si: El HMI muestra arco apagado y alimentaciones detenidas.

2 Durante el vaciado

7  Inclina y abre el EBT S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Inclina el horno de 3 a 5° y abre la compuerta del EBT. ✓ Está bien si: Sale un chorro libre.	8  Vacía S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Aumenta la inclinación poco a poco, hasta 12–15°, para mantener el chorro compacto. ✓ Está bien si: Chorro compacto y sin escoria.
9  Agrega las adiciones CALIDAD S-02 · Segundo Hornero (piso) Qué haces: Empieza las adiciones con ≈ 30 t en la olla y termina antes de 120 t. Argón a 200–400 NL/min. ✓ Está bien si: Adiciones completas dentro de la ventana 30–120 t.	10  Vigila peso y escoria CALIDAD S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Observa la cámara o el detector de escoria y la báscula del carro. ✓ Está bien si: No aparece escoria en el chorro.
11  Cierra a tiempo ★ CRÍTICO S-01 · Primer Hornero (púlpito) Qué haces: Al llegar a 150 t o al primer indicio de escoria, regresa el horno de inmediato a -3°. ✓ Está bien si: Talón de 20–30 t y la escoria quedan en el horno.	

3 Al terminar

12

Confirma el cierre
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Verifica que el chorro se detuvo y el horno está estable.

✓ **Está bien si:** Sin flujo de acero.

14

Registra el vaciado
S-01 · Primer Hornero (púlpito)

Qué haces: Registra peso, tiempo, apertura libre, adiciones reales, argón y escoria estimada. Avisa los datos al horno olla.

✓ **Está bien si:** Registro completo en nivel 2.

13

Libera la zona
S-02 · Segundo Hornero (piso)

Qué haces: El carro sale hacia el horno olla. Retira la exclusión solo cuando el carro está fuera.

✓ **Está bien si:** Carro fuera de la zona y semáforo en verde.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

SI PASA ESTO El EBT no abre (no sale chorro)	HAZ ESTO Regresa el horno a 0°/-3°. Nadie se asoma. Solo con autorización de C-05 se lancea desde la posición protegida (máx. 2 intentos).	AVISA A C-05 Supervisor de Hornos
SI PASA ESTO Aparece escoria antes de 150 t	HAZ ESTO Cierra de inmediato, anota el peso y avisa al horno olla para desescoriar.	AVISA A S-06 y C-05
SI PASA ESTO Perforación de olla (sale metal por la coraza o el fondo)	HAZ ESTO Regresa el horno de inmediato, evacúa a más de 25 m y deja caer el metal a la fosa seca. Nunca uses agua.	AVISA A C-05, C-04 y C-16 (MS-ACE-09)
SI PASA ESTO La olla hierve o se agita con violencia	HAZ ESTO Detén adiciones y, si puedes desde el púlpito, el vaciado. Evacúa a zona verde o refugio en menos de 30 s.	AVISA A C-05 y C-07
SI PASA ESTO Sin argón en la olla	HAZ ESTO Continúa el vaciado y avisa al horno olla.	AVISA A S-06
SI PASA ESTO El horno regresa lento o falla la hidráulica	HAZ ESTO Cierre de emergencia del EBT según el fabricante y evacúa.	AVISA A C-05 y S-22

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de vaciado por colada	Cada colada	Nivel 2
Registro de eventos (EBT que no abre, lanceo, escoria, perforación)	Cuando ocurre	Nivel 2 y bitácora de turno
Lista de verificación de la olla recibida	Cada olla	Formato MO-OLL-01
Verificación de zona de exclusión (VCC)	Mensual	Sistema de SSO

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-01	3	16 h	80 h / 40 vaciados	Pasos 3 y 11; escenarios de escoria y de EBT que no abre	24 meses
S-02	3	16 h	80 h / 40 vaciados	Pasos 1, 4 y 5; lanceo simulado en posición protegida	24 meses
S-03	3	8 h	40 h / 20 vaciados	Paso 3: pesos y materiales secos	24 meses
S-09	3	Según MO-OLL-02	—	Respuesta a emergencia de olla	12 meses (grúas e izaje)

Palabras que vas a escuchar

- EBT**
Piquera excéntrica en el fondo del horno por donde sale el acero.
- Talón (pie líquido)**
Acero y escoria que se quedan en el horno para la siguiente colada (20–30 t).
- Arrastre de escoria**
Escoria del horno que cae a la olla; daña la química del acero.
- Adiciones**
Desoxidantes, ferroaleaciones y cal que se agregan a la olla.
- Zona de exclusión**
Área donde nadie puede estar a pie mientras hay metal líquido en movimiento.
- Nivel 2**
Sistema de cómputo de proceso donde se registran los datos de cada colada.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-EAF-07 — Vaciado por EBT y adiciones en olla
Instrucciones de trabajo	IT-S01, IT-S02, IT-S03, IT-S09, IT-C05, IT-S08, IT-S06
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-EAF-07
Procesos anterior / siguiente	MO-EAF-06, MO-OLL-01, MO-LF-01, MO-EAF-01

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Recibe la olla (S-02) — Lista completa y firmada.
- ☐ Paso 3 · Prepara las adiciones (S-03) — Pesos correctos ± 1 %. Material seco y cubierto.
- ☐ Paso 4 · Inspecciona la fosa (S-02) — Fosa seca y limpia.
- ☐ Paso 5 · Despeja la zona de exclusión (S-02) — Confirmas "zona libre" por radio al púlpito.
- ☐ Paso 11 · Cierra a tiempo (S-01) — Talón de 20–30 t y la escoria quedan en el horno.

1

Nunca vacíes con alguien dentro de la zona roja: 10 m alrededor de la olla y del EBT.

2

Olla fría, húmeda o fosa con agua = no se vacía. El agua bajo el metal líquido explota.

3

Al llegar a 150 t o al ver escoria, regresa el horno de inmediato.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-EAF-07 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.