

COLADA CONTINUA 2 · PALANQUILLA POV-CC2-08 · basado en MO-CC2-08 · v0.1 · Borrador para validación

Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 2 — palanquilla, 6 líneas

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cortar cada palanquilla a 12,000 mm en frío, marcarla con su identidad, enfriarla sin doblarla y despacharla a Laminación o al patio sin mezclar coladas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Una palanquilla corta no entra al horno de Laminación. Una marca ilegible hace perder la trazabilidad y la palanquilla se retiene. Una palanquilla de 2.4 t que cae del electroimán puede aplastar a una persona.

EMPIEZA CUANDO

La palanquilla enderezada (> 800 °C) llega al oxicorte de su línea (MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-07).

TERMINA CUANDO

La palanquilla se entrega a Laminación en carga caliente o queda estibada en el patio por colada; la inspección sigue en MO-CC2-09.

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA


- MO-CC2-04 Colada en estado estable: nivel de molde, aceite, EMS, velocidad, enfriamiento
- + MO-CC2-05 Cambio de olla en secuencia +
- MO-CC2-07 Fin de colada y cierre de secuencia →
- MO-CC2-08 →
- MO-CC2-09 Inspección de calidad de la palanquilla y disposición de defectos

MIS 3 REGLAS DE ORO

1 Nadie en el camino de rodillos ni en el lecho: cruza solo por las pasarelas.

2 Electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, tenaza. Nadie bajo la carga.

3 Sin marca legible o si no coincide con el rastreo, la palanquilla se retiene "R".

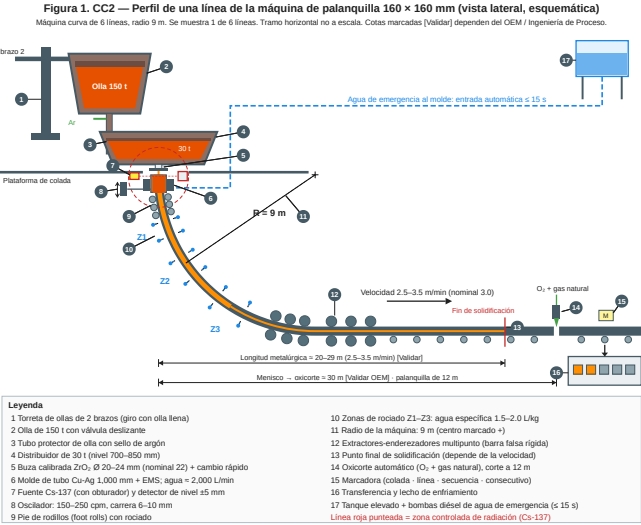

Perfil de la CC2: oxicrote, marcadora y lecho de enfriamiento al final de la línea.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

C-06 Supervisor de Colada Continua A
Dueño del proceso. Autoriza cambios de longitud y la disposición de palanquillas sin marca.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-16 Operador de Corte y Marcado R
Opera los 6 oxicortes, la desbarbadora y la marcadora; verifica longitud y marca.
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho R
Opera la transferencia y el lecho, forma lotes, opera la grúa de producto (hoy sin código propio) y despacha.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

S-12 Operador de Pulpito de Colada C
Vigila el rastreo (colada por línea) y las alarmas de corte.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado C
Toma muestras e inspecciona (MO-CC2-09).
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

C-09 Metalurgista de Producto I
Define la disposición de las palanquillas retenidas.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Zonas de peligro

Zona roja: lecho de enfriamiento, camino de rodillos y proyección de la carga de la grúa ± 5 m en el patio. Nadie a pie.

Área de corte: careta y ropa retardante; chaleco de alta visibilidad en el patio.


LOTO del oxicorte y del camino de rodillos antes de cambiar boquillas o liberar palanquillas atoradas. Permiso de trabajo en caliente para cortes manuales.

Peligros principales

- Oxígeno y gas natural del oxicorte: retroceso de llama, incendio.
- Palanquilla a más de 800 °C en movimiento: golpe, atrapamiento y quemaduras.
- Carga suspendida: 2.4 t por palanquilla, varias por izaje.
- Arriba de 600 °C el electroimán puede soltar la palanquilla.
- Estiba inestable en el patio: caída de palanquillas.

Figura 4. CC2 — Defectos de la palanquilla 160 × 160 mm y límites de aceptación

Límites de referencia para disposición en planta: TODOS (Validar con Ingeniería de Calidad (C-09) y con Laminación de largos). Macro = ataque ácido del corte transversal (ASTM E381) o impresión de azufre (Baumann). Escala interna de grados 0-4.

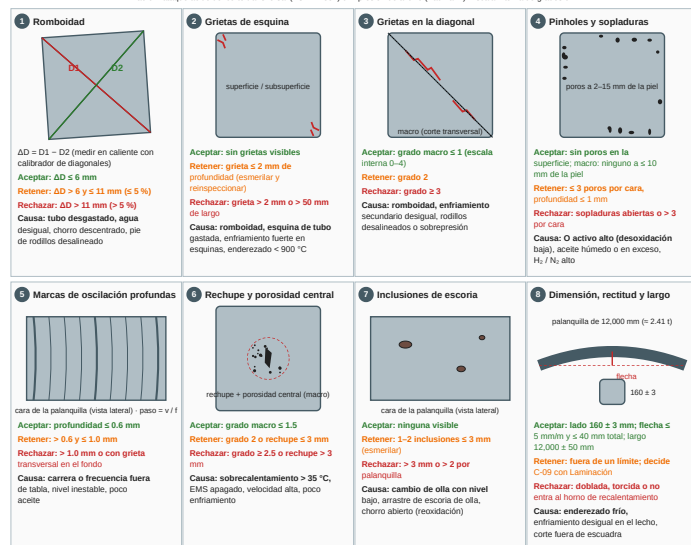


Verde = aceptar / Naranja = retener (decide C-09) / Rojo = rechazar. Nunca liberes una palanquilla con defecto de rechazo sin disposición escrita de C-09.

Palanquilla de 160 × 160 mm: la rectitud y la longitud se revisan en el lecho (MO-CC2-09).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.

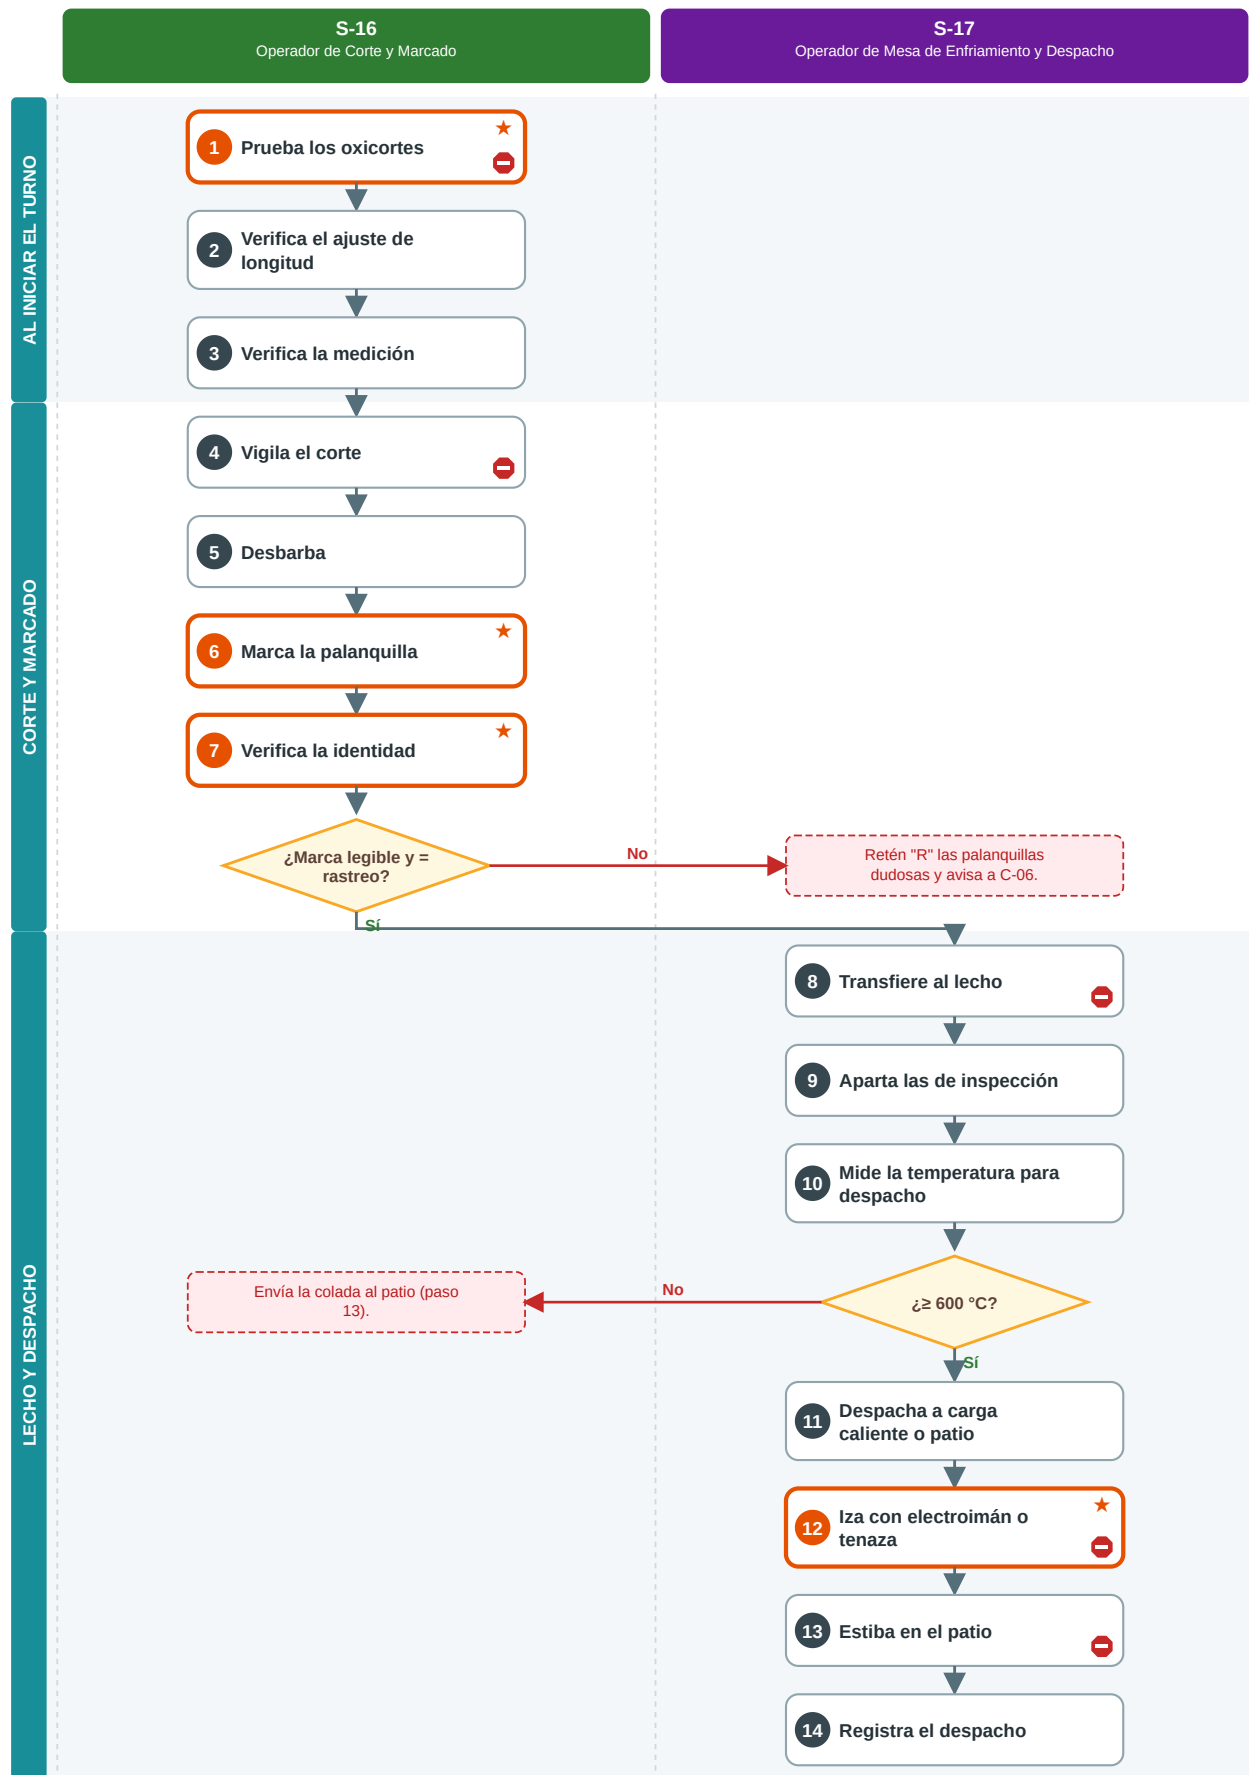

4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Al iniciar el turno

1



Prueba los oxicortes ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Haz la prueba de fugas, revisa los antirretornos de llama y prende la flama de precalentamiento. Sin grasa en las conexiones de O₂.

✓ **Está bien si:** Sin fugas; antirretornos instalados; flama estable.

✋ **ALTO si:** Hay una fuga de gas u oxígeno o falta un antirretorno. Detén y avisa.

2



Verifica el ajuste de longitud

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa que el punto de corte en caliente esté cargado para el grado y la sección.

✓ **Está bien si:** 12,150 mm en caliente [Validar] para 12,000 mm en frío.

3



Verifica la medición CALIDAD

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Mide con cinta una palanquilla fría por línea y compárala con el encoder.

✓ **Está bien si:** ± 10 mm contra el encoder.

2 Corte y marcado

4



Vigila el corte

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Observa que el soplete corte completo y a escuadra, sin arrastrar el carro.

✓ **Está bien si:** Corte completo en 35–55 s; escuadra ≤ 5 mm [Validar].

✋ **ALTO si:** El corte queda incompleto y la palanquilla arrastra el carro. Detén y avisa.

5



Desbarba

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa que la desbarbadora quite la escoria de corte.

✓ **Está bien si:** Rebaba ≤ 3 mm.

6



Marca la palanquilla ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Marca con la marcadora: colada · línea · secuencia · consecutivo (CCCCC-L-SS-NN [Supuesto]) y la letra de condición si aplica (A, T, B, E, C, R).

✓ **Está bien si:** Marca legible que coincide con el rastreo.

7



Verifica la identidad ★ CRÍTICO

S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Compara con el rastreo la primera y la última palanquilla de cada colada por línea y el cambio de colada en la zona de transición.

✓ **Está bien si:** Marca = rastreo.

3 Lecho y despacho

8



Transfiere al lecho

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Pasa la palanquilla al lecho con la mesa de transferencia, con separación uniforme.

✓ **Está bien si:** Sin choques ni doblez.

✋ **ALTO si:** Una palanquilla se dobla o se atora en el camino o el lecho. Detén y avisa.

9



Aparta las de inspección CALIDAD

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Lleva a la zona de inspección las que pida S-18 y las marcadas A, T, B, E, C y R.

✓ **Está bien si:** Palanquillas en la zona de inspección.

10



Mide la temperatura para despacho

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Mide con el pirómetro al final del lecho.

✓ **Está bien si:** ≥ 600 °C [Validar] para carga caliente (objetivo ≥ 650 °C).

11



Despacha a carga caliente o patio

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Despacha por colada completa y avisa a Laminación.

✓ **Está bien si:** Lote de una sola colada.

12

**Iza con electroimán o tenaza ★ CRÍTICO**

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Mide antes del izaje: electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, usa tenaza. Nadie bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Izaje sin personas en la zona.

✋ **ALTO si:** La palanquilla pasa de 600 °C con electroimán, o hay alguien bajo la carga. Detén y avisa.

13

**Estiba en el patio**

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Estiba en capas cruzadas con separadores. Pon la etiqueta de estiba con la colada.

✓ **Está bien si:** Altura ≤ 2.5 m [Validar con C-16]; una colada por estiba.

✋ **ALTO si:** La estiba está inestable o pasa de 2.5 m. Detén y avisa.

14

**Registra el despacho**

S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Anota palanquillas por colada, destino y retenidas.

✓ **Está bien si:** Registro de despacho completo.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

✂ SI PASA ESTO Corte incompleto: la palanquilla arrastra el carro	HAZ ESTO Detén la línea de corte y avisa: C-06 decide bajar la velocidad. Corte manual solo con permiso.	AVISA A C-06 y S-12
🔥 SI PASA ESTO Retroceso de llama o fuga de gas	HAZ ESTO Cierra O ₂ y gas en la válvula general. Evacúa. No reenciendas sin revisión.	AVISA A C-06 y C-16
📏 SI PASA ESTO Longitud fuera de tolerancia	HAZ ESTO Ajusta. Retén las palanquillas desde el último control bueno.	AVISA A C-06 y S-18
🏷 SI PASA ESTO Marca ilegible o marcadora fuera de servicio	HAZ ESTO Marca a mano con crayón térmico y verifica contra el rastreo. Pide reparar la marcadora.	AVISA A C-06
⊗ SI PASA ESTO La marca no coincide con el rastreo	HAZ ESTO Retén "R" todas las palanquillas dudosas. C-09 decide.	AVISA A C-06 y C-09
🔒 SI PASA ESTO Palanquilla doblada o atorada en el camino o el lecho	HAZ ESTO Detén la transferencia. LOTO. Se libera con grúa o corte manual. Nadie entre rodillos.	AVISA A C-06 y C-11
🧲 SI PASA ESTO Una palanquilla cae del electroimán	HAZ ESTO Acordona. No te acerques hasta que esté asentada. Revisa el electroimán.	AVISA A C-06 y C-16

6

Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Registro de corte por línea (longitud, escuadra, rebaba, ajustes)	1 por línea por turno y cada ajuste	Registro de corte
Identidad de cada palanquilla y letras de condición	Cada palanquilla	Sistema de rastreo
Registro de despacho (colada, número de palanquillas, destino, temperatura)	Cada despacho	Registro de despacho
Etiqueta de estiba	Cada estiba	Patio

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-16	3	16 h (oxicorte, gases, rastreo)	80 h / 10 coladas	Pasos 1, 6 y 7	24 meses (TD-P07)
S-17	3	16 h + 40 h de grúa de producto si la opera	80 h / 10 coladas	Paso 12	12 meses (grúas e izaje)

Palabras que vas a escuchar

- Oxicorte**
Soplete de oxígeno y gas natural que viaja con la palanquilla mientras la corta.
- Dilatación**
El acero caliente mide ≈ 1.2 % más: 12 m en frío son ≈ 12.15 m en caliente.
- Encoder**
Rodillo que mide la longitud de la palanquilla para el punto de corte.
- Rebaba**
Escoria de corte pegada al extremo; máximo 3 mm.
- Carga caliente**
Envío directo a Laminación con la palanquilla a ≥ 600 °C.
- Letras de condición**
A arranque, T transición, B cambio de buza, E EMS apagado, C cola, R retenida.
- Lecho de enfriamiento**
Mesa donde la palanquilla se enfría pareja para no doblarse.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC2-08 — Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho
Instrucciones de trabajo	IT-C06, IT-S16, IT-S17, IT-S12, IT-S18
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC2-08
Procesos anterior / siguiente	MO-CC2-04, MO-CC2-05, MO-CC2-07, MO-CC2-09

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 1 · Prueba los oxicortes (S-16) — Sin fugas; antirretornos instalados; flama estable.
- ☐ Paso 6 · Marca la palanquilla (S-16) — Marca legible que coincide con el rastreo.
- ☐ Paso 7 · Verifica la identidad (S-16) — Marca = rastreo.
- ☐ Paso 12 · Iza con electroimán o tenaza (S-17) — Izaje sin personas en la zona.

①

Nadie en el camino de rodillos ni en el lecho: cruza solo por las pasarelas.

②

Electroimán solo hasta 600 °C; más caliente, tenaza. Nadie bajo la carga.

③

Sin marca legible o si no coincide con el rastreo, la palanquilla se retiene "R".

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC2-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.