

Orden de servicio

Equipo
RESONANCIA MAGNETICA

Numero de Serie
157023

Nombre del cliente: : HGR No. 1
Localidad : TIJUANA
Teléfono :

Modelo : MAGNETOM AVANTO DOT No. De Contrato: 050GYR019N09125-020-00
Descripción de Falla / : LAS GRADIENTES NO ENCIENDEN Y NO ENLAZA
Tipo de Servicio : CORRECTIVO
No. de Proveedor : 0000109219

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
17	12	2025		09:30	10:00	0.5		10:00	20:30	7.5	2	10
18	12	2025		17:00	17:30	0.5		17:30	21:30	0	4	4.5
19	12	2025		10:30	11:00	0.5		11:00	20:30	6.5	3	10
TOTALES						1.50				14.00	9.00	24.50

Materiales

Item	Cantidad	Cód.. Material	Descripción	Número de Remisión
1	1	7389613	RCCS D11	
2	1	7579340	Spine Matrix MR Coil	
3	1	10746244	MR-VD MARSOS.5 32RX	

Trabajo Realizado

17-12-2025: Se realiza el reemplazo de las refacciones mencionadas al igual que pruebas de funcionamiento y calibraciones. El error se repitió.
18-12-2025: Se regresa a sitio para realizar pasos adicionales para troubleshooting, se logra establecer conexión con MARS y se muestra estable. Se realizan simulaciones con phantoms.
19-12-2025: Se acude a sitio para supervisión de equipo, el equipo falla nuevamente.
Se reemplaza cable ethernet de MARS-Host. El equipo se muestra estable y no presenta errores

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado.
Queda equipo funcionando correctamente al 100%

Trabajo Terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.
CSE

Jesus Alberto Virgen
Vazquez Santacruz
Jesus Alberto
Nombre/fecha/firma


Área usuaria
Dra. Alejandra Martínez Rivero
Médico Radiólogo
Imagenología HGR
C.P. 11560392
Nombre/fecha/firma

Carlos Oswaldo Ramírez González
Área de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Nombre/fecha/firma

Área Comercial

M-F-SCM-42
(04.14)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

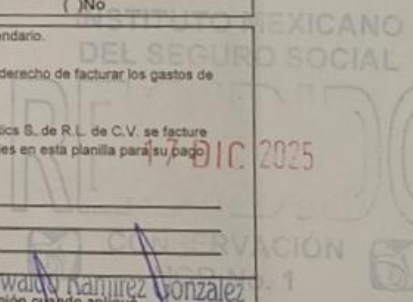

HGR No. 1

RESONANCIA MAGNETICA

SERIE 157023



REPORTE 404100695919

MANTENIMIENTO CORRECTIVO


PREVIO A SERVICIO



DURANTE EL SERVICIO

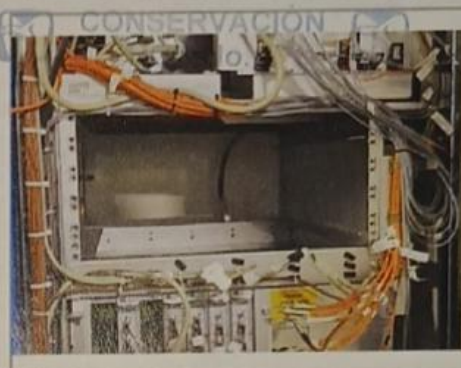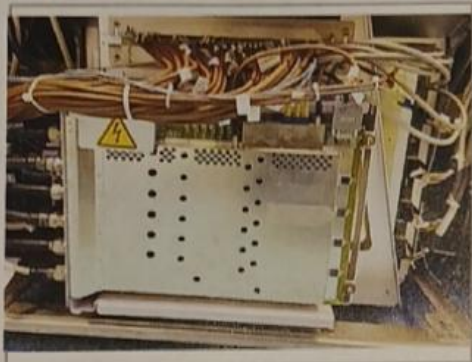

POSTERIOR A SERVICIO

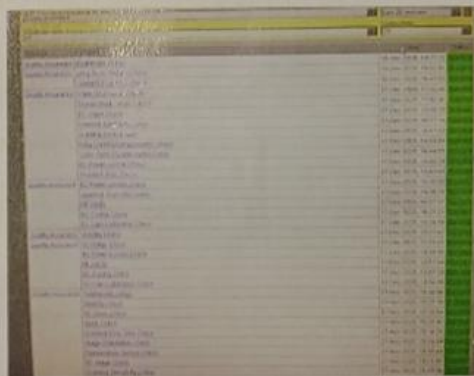

Vazquez Santacruz Jesus Alberto
Vazquez Santacruz Jesus Alberto
CSE

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dra. Alejandra L. Martinez Rivera
Dra. Alejandra L. Martinez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Ingenierología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Orden de servicio

404100695919

Equipo
RESONANCIA MAGNETICA

Numero de Serie
157023

Nombre del cliente : HGR No. 1
Localidad : TIJUANA
Teléfono :

Modelo : MAGNETOM AVANTO DOT No. De Contrato: 050GYR019N09125-020-00
Descripción de Falla / : LOS GRADIENTES NO ENCIENDEN Y NO ENLAZA
Tipo de Servicio : DIAGNOSTICO
No. de Proveedor : 0000109219

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
22	10	2025		04:00	12:30	4	4.5	12:30	14:30	2	1	11.5
TOTALES							4.5				1	

Materiales

Item	Cantidad	Cód. Material	Descripción

Clave Presupuestal
Clave 0205 0214 2902
H.G.R. No. 1
H.G.R. No. 1

Trabajo Realizado

Se revisa el sistema realizando pruebas de funcionamiento y monitoreo de voltajes de alimentación.
Se realiza prueba de comunicación a MARS al igual que pruebas de estabilidad al sistema de MARS.
Las pruebas fueron exitosas. Se tiene la sospecha que el error este en el switch de red o en MARS.
Se pedirán ambas refacciones al igual que antena de columna por pín doblado.

Ubicación del equipo en la unidad: IMAGENOLOGÍA
No. de inventario: 20160053027

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
22 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Trabajo Terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE

Oficina de Biomedica y/o conservación

Vazquez Santacruz
Jesus Alberto
Nombre/fecha/firma

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica HGR1
Ced. Esp. 11950592
Mat. 98024465
Área de Conservación

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 90024980
Nombre/fecha/firma