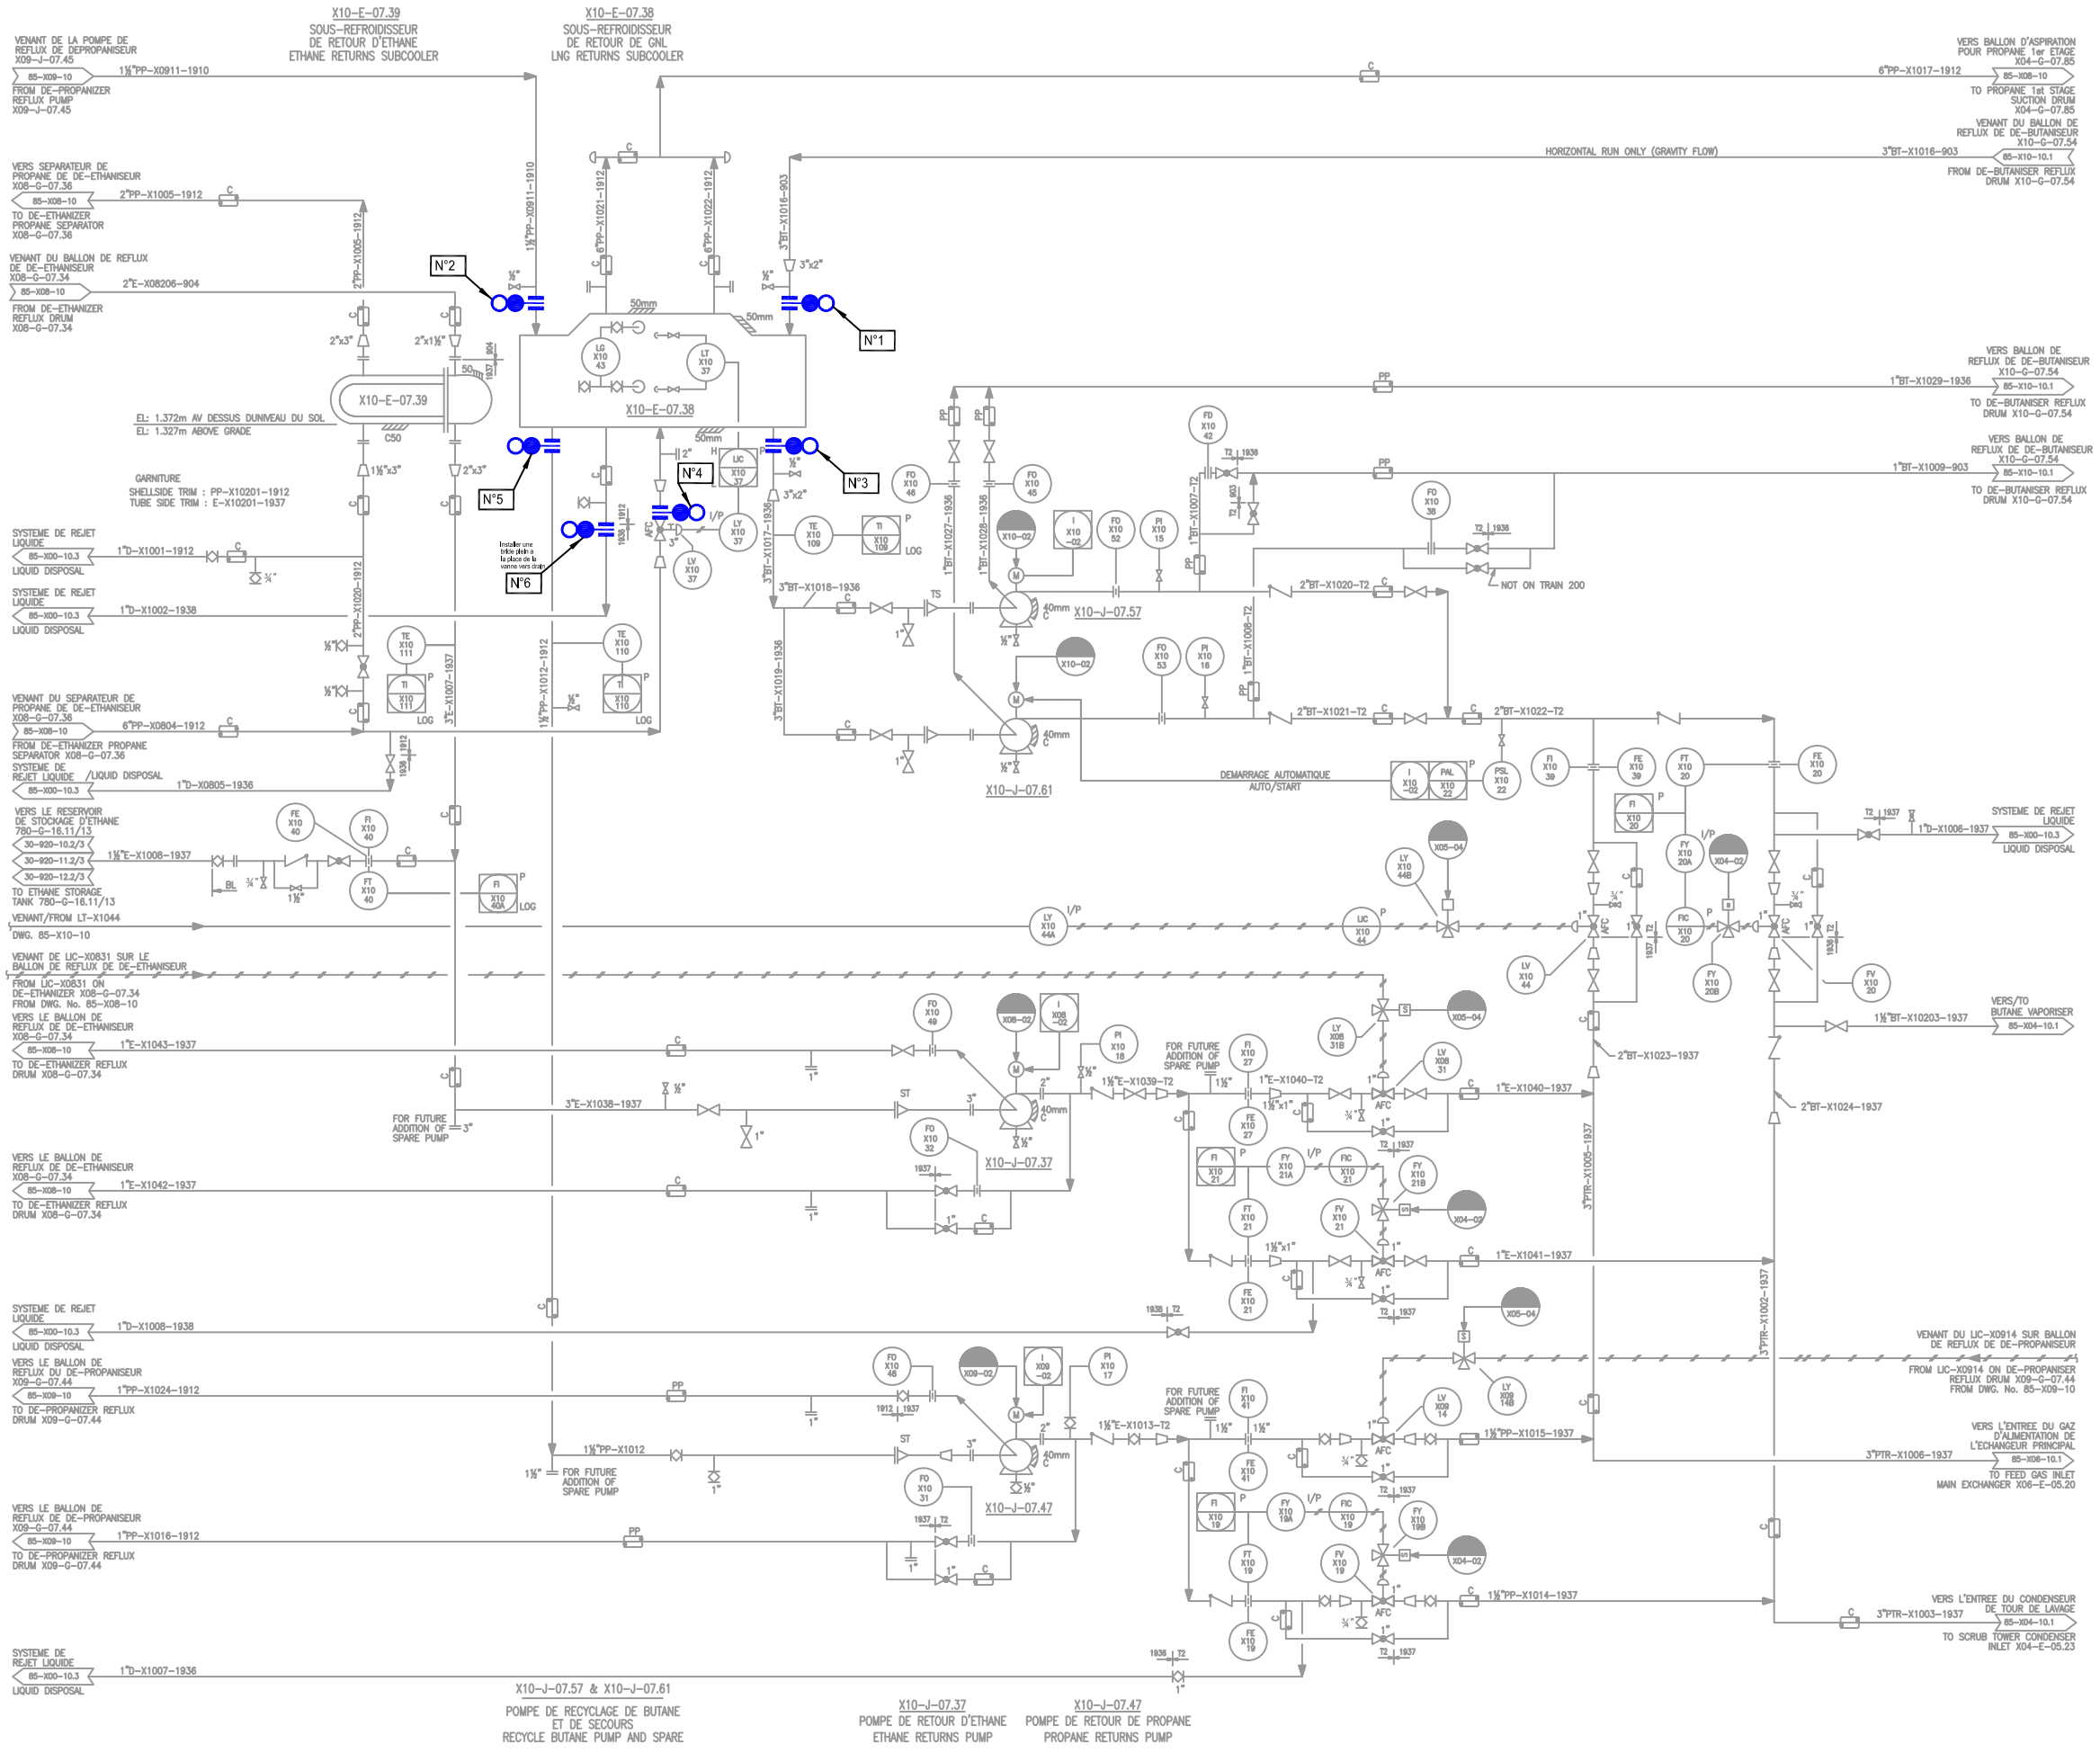


## LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

| Brides N° | Localisation du plan de bride | N° de ligne | Spec. | Diam. de la bride | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entrée BT vers E-07.38 | 3"BT-X01016 | 903 | 2" | |
| 2 | Entrée PP vers E-07.38 | 1 1/2"PP-X0911 | 1910 | 1 1/2" | |
| 3 | Sortie BT vers J-07.37 | 3"BT-X1017 | 1936 | 2" | |
| 4 | Ligne PP venant du G-07.36 | 6"PP-X0804 | 1912 | 6" | |
| 5 | Sortie PP vers J-05.47 | 1 1/2"PP-X1012 | 1912 | 1 1/2" | |
| 6 | Drain propane du E-738 | 1"D-X1002 | 1938 | 1" | |

## PLAN DE REFERENCE

**P&ID 85-X10-10.2**

| REV. | DATE | REVISION | BY | CHK | OPTG SUPV | DESIN ENGR | PROJ ENGR | CLIENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23-05-2005 | EMIS POUR INSTALLATION | BB | | | | | |

ECHELLE / SCALE: NONE — D'ABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

**S O N A T R A C H**
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

**PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR X10-E-07.38**

| JOB N° | DRAWING N° | REV. |
|---|---|---|
| T-1087 | DS X10-E-07.38 | 0 |




X08-J-07.35 & 40
POMPES DE REFLUX DE DE-ETHANISEUR
DE-ETHANISER REFLUX PUMPS

## LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

| Brides N° | Localisation du plan de bride | N° de ligne | Spec. | Diam. de la bride | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sortie tete X08-G-07.36 | 16"PP-X0824 | 1912 | 16" | |

## PLAN DE REFERENCE

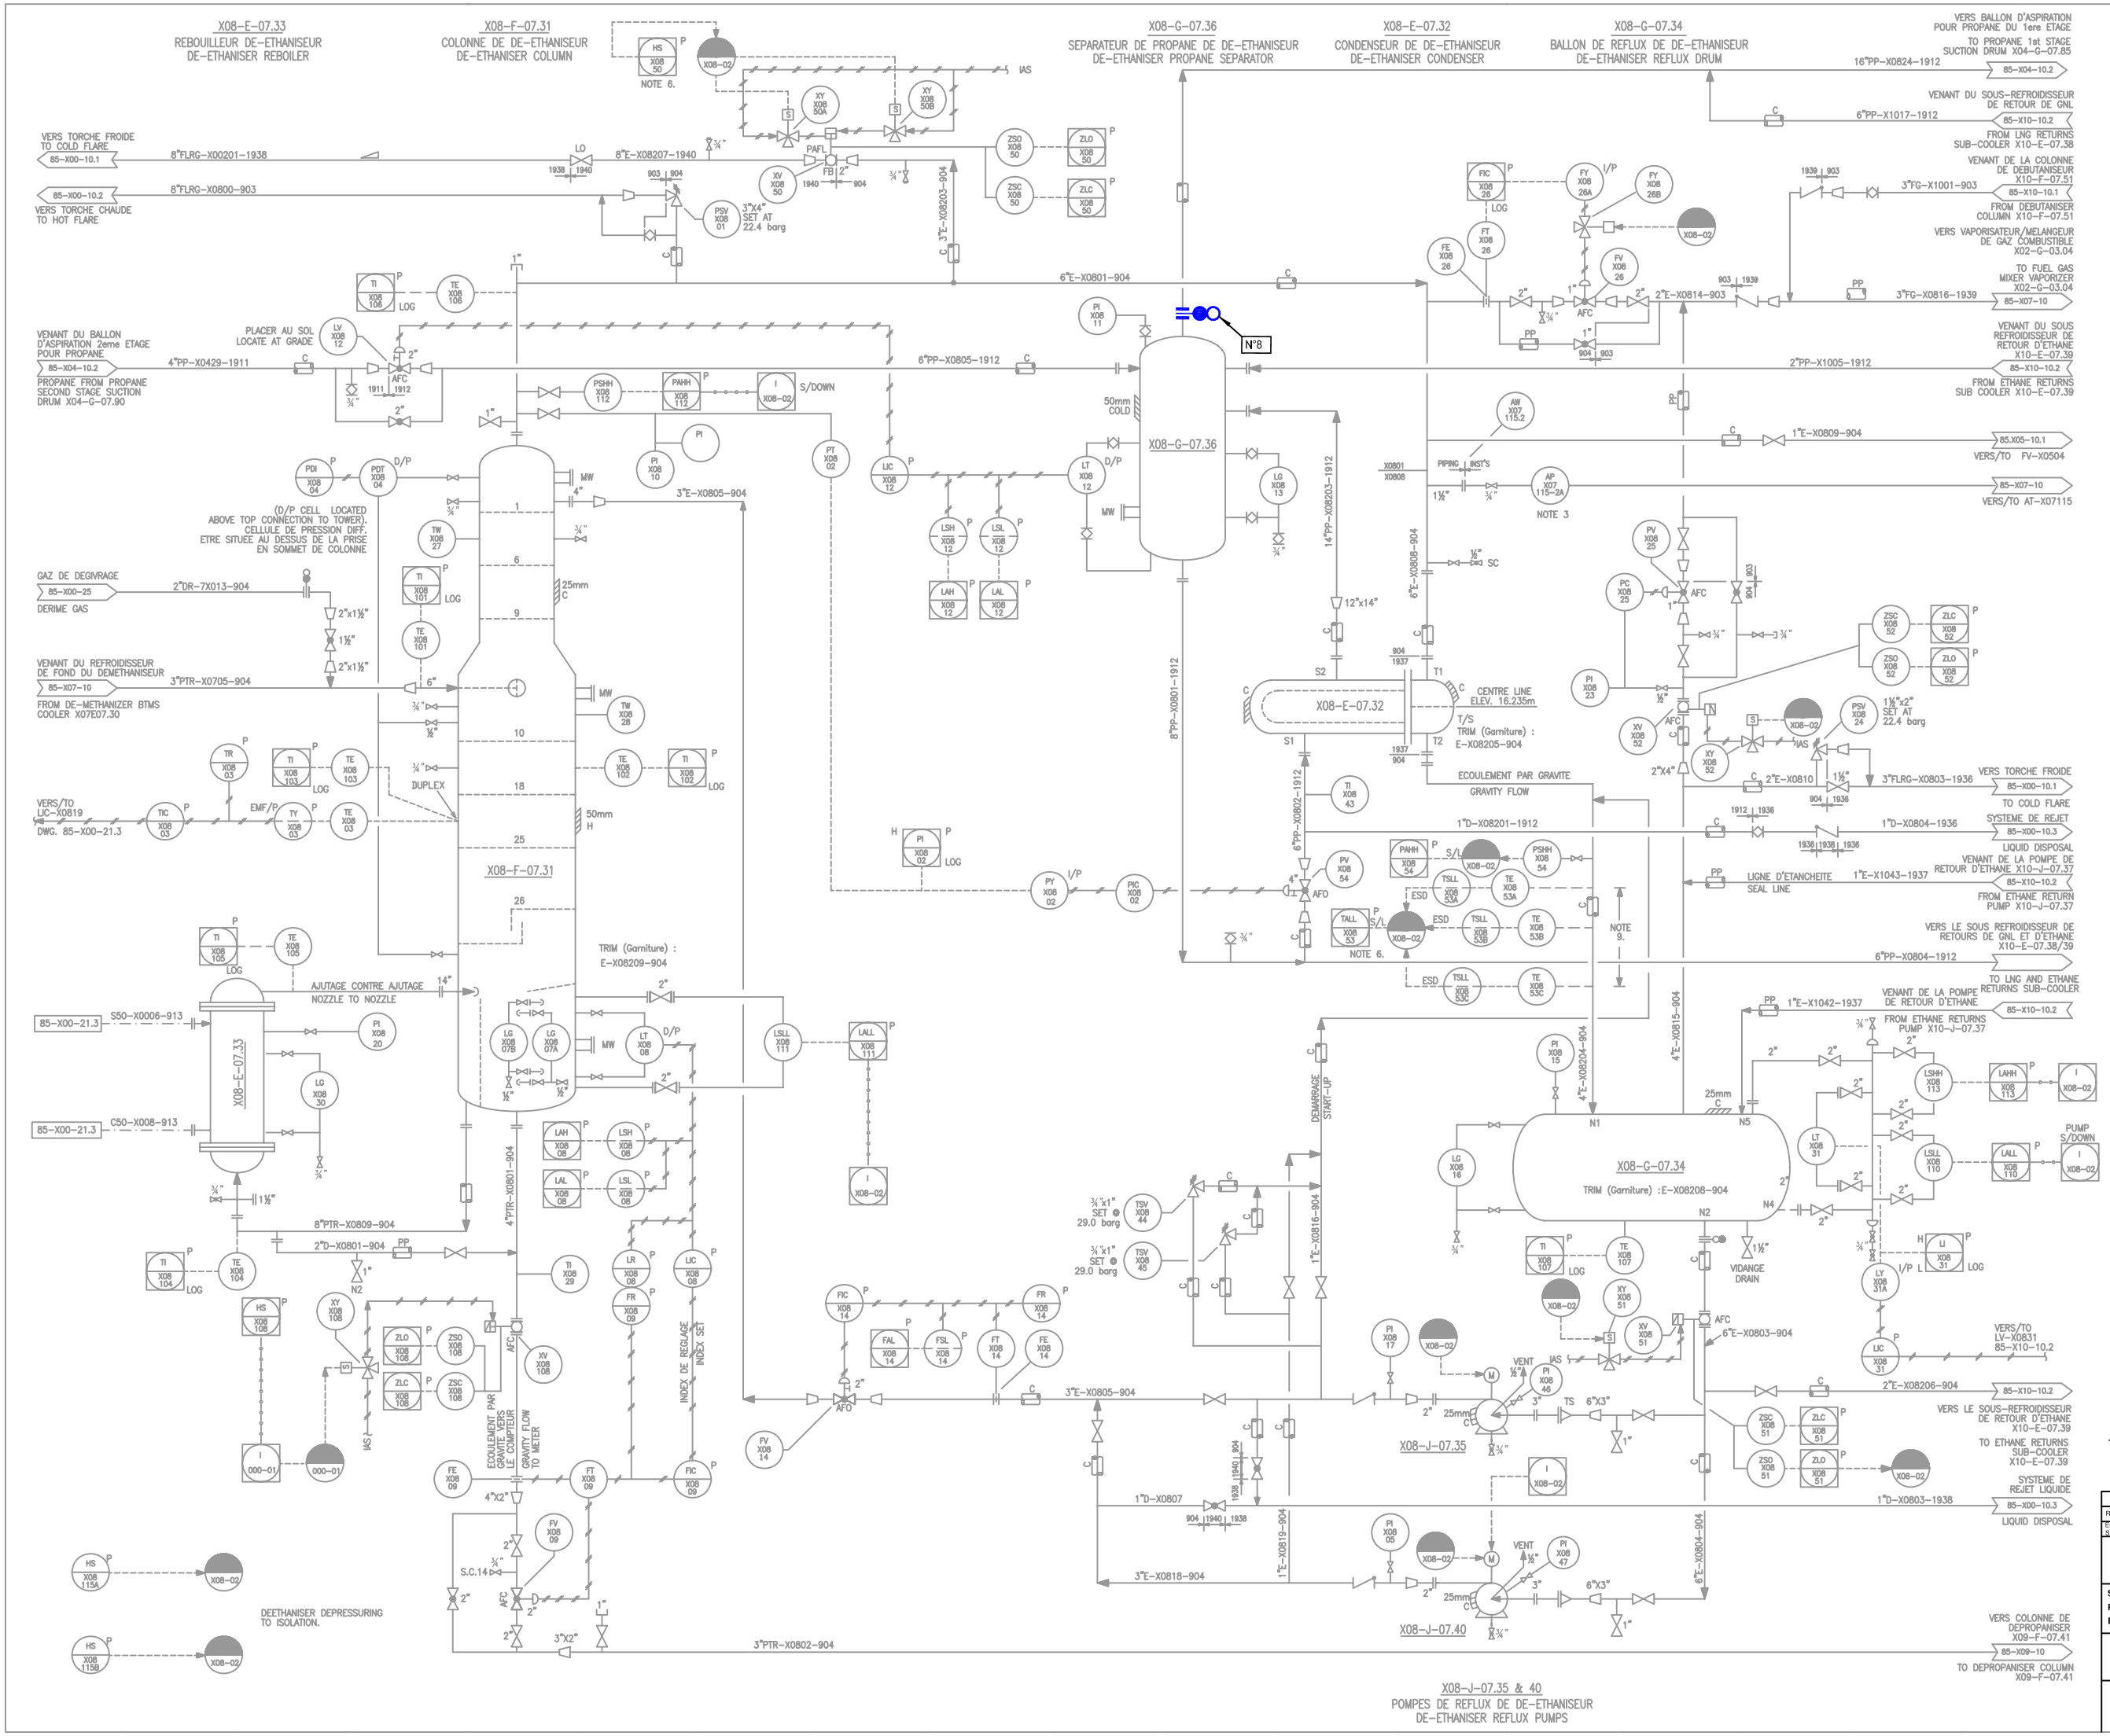P&ID 85-X08-10

| REV. | DATE | REVISION | BY | CHK | DPTG SUPV | DESN ENGR | PROJ ENGR | CLIENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23-01-2014 | EMIS POUR INSTALLATION | B.Y | | | | | |

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.YETTOU — VERIFIE / CHECKED:

**S O N A T R A C H**
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

**PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR X10-E-07.38**

| JOB N° | DRAWING N° | REV. |
|---|---|---|
| T-1087 | DS X10-E-07.38-2 | 0 |

# PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X10-E-07.38) POUR TRAVAUX & INSPECTION

| Bride N° | Localisation du plan de bride | N° de Ligne | Spécification des brides | Dimensions des brides | Observations | P&ID N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venant du ballon G-754 vers E-07.38 | 3"BT-X1016 | 903 | 2" | | 85-X10-10.2 |
| 2 | Venant de la pompe de reflux J-745 | 1 ½"PP-X0911 | 1910 | 1 1/2" | | 85-X10-10.2 |
| 3 | Sortie E-07.38 vers J-07.57 | 3"BT-X1017 | 1936 | 2" | | 85-X10-10.2 |
| 4 | Venant du ballon G-07.36 | 6"PP-X0804 | 1938 | 8" | | 85-X10-10.2 |
| 5 | Sortie E-07.38 vers J-07.47 | 1 ½"PP-X1012 | 1912 | 1 1/2" | | 85-X10-10.2 |
| 6 | Drain propane de l'E-738 | 1"D-X10002 | 1912 | 1" | | 85-X10-10.2 |
| 7 | Tête G-736 | 16"PP-X0824 | 1912 | 16" | | 85-X08-10 |
| 8(*) | Bridage du ballon X04-G-07.85 | | | | Voir le plan de bridage G-785 | DS X04-G-07.85/1-7 |

NB (*) : suite aux difficultés d'isolement du sous refroidisseur E-738, la modification T-1139 « **Installation de deux vannes d'isolement sur les lignes d'alimentation butane et de retour vapeurs propane** » doit être réalisé sur l'ensemble des trains

| | DATE | SIGNATURE |
|---|---|---|
| **DEPARTEMENT TECHNIQUE** | 11/05/2014 | |
| **DEPARTEMENT PRODUCTION** | 11/05/14 | |