

MC2-BE – 주요 FAULT CODES 원인 처리

MC2-BE 주요 Error code 발생원인 및 그에 따른 해결 방법은 다음과 같다.

ID	내용	원인 또는 처리	비고
1007	Safety String opened during run - 주행 중 안전라인 개방 시 발생 - 다음의 4 가지 메시지가 발생 1) EK opened during run : EK 오픈 시 2) HK opened during run : HK 오픈 시 3) No I/O opened during run : TK 오픈 시 4) KT opened during run : KT 오픈 시	- 주행 중 안전라인 개방 시 발생 - 메시지를 확인하고 해당 안전라인(EK/HK/TK/KT)을 check	영구고장 TFR 리셋
1620	Pos Enc loss. TFR to Reset - 포지션 엔코더 손실 에러로 TFR 로 복귀. - 주행 중에 안전라인이 끊어진 경우 Demand 속도는 나가나 실질적으로 APD 에서 실제 속도를 검출하지 못해 발생.	- 모터 슬립 check - APD sensor 속도 검출 check	영구고장 TFR 리셋
1674	PTQ 에러. 프리토크 값이 해당 위치에서 계산식에 의해 발생해야 하는 값의 범위를 벗어났을 경우 발생하며 지속적 발생 시 M98(Pre-torque Enable) 파라미터가 강제로 0 으로 변경되어 Roll-back 현상 및 갇힘 고장이 원인이 되어짐.	- Load-weighter 재 설정 - 인버터 p-gain/l-gain 설정 불량	경고 에러.
3254	RTP Failed to Receive Init Data in Time 날짜 초기화 데이터 수신 실패	제어전원 off 시	-
3255	UBAT: Undervoltage (Battery) 전압 부족(배터리)	- 전원 Off 시 - 배터리 전압 체크.	-
3256	U_24V: Undervoltage (Controller) 전압 부족(제어반)	- 전원 Off - 제어반 24Vdc 라인 전압 체크.	-
3257	UP_24VS: under-voltage(Shaft) 전압 부족(승강로)	- 전원 Off - 승강로 24Vdc 라인 전압 체크.	-
3270	SRC::EDZ unaligned with APS. - 레일에 설치된 도어존 인식 오류 - 마그네틱스트립(DZS)과 승강로 스캔 시 계산되는 APD 측의 도어존	- 레벨에서 DZS 인식 불가 - 마그네틱 스트립 설치 위치 체크	

	센서 (LVU, LVD, DZ1, DZ2)의 범위가 벗어났을 경우 발생.		
3280	Ecor detects magnetic tape APD 에서 에러 발생하여 제어반으로 전송	- APD 와 마그네틱 테이프 설치 불량 - V7R6L3-11 에서 삭제 ➔ EAPD 명령어로 에러위치 확인 가능	경고 에러
3251	TIS_DRIVE CAN MESSAGE MASQUERADE - 인버터 CAN 메시지 오류 - BSLE 와 BSLM, BSLM2 각각의 모니터링 신호가 동시에 동작되지 않을 때 발생됨	각 스위치 접점 간격 체크.	
3321	Can't start to run due to the door interlock 도어 Interlock때문에 주행 불가	Hall door 접점 check	
4600	CPI 인버터 에러 코드	46xx 에러는 인버터에서 제어반으로 보내는 에러. - xx 는 인버터측에서 발생시키는 에러번호와 동일. 따라서 인버터 에러를 반드시 확인. 예제) 4604 ➔ 인버터 04 번 에러 4674 ➔ 인버터 74 번 에러 4704 ➔ 인버터 104 번 에러	

MC2-BE –대응 방안 [추가분]

MC2-BE 의 자주 Error code 발생원인 및 그에 따른 해결 방법은 다음과 같다.

1. 3287 에러 발생 시

ID	내용	원인 또는 처리	비고
3287	Landing door lock is bridge	- Landing door(KT)신호가 Off 되어야 할 때 On 되어있으며 해당 에러 발생 - 회로 문제가 아니라면 v7r6L3 이상 제네릭으로 업데이트	영구고장 INS+TFR 리셋

➔ 문을 연 상태이고 DCTR 릴레이가 동작했을 때 KT 신호가 살아있으면 발생. B44 Canadian 에러를 출력하며 Inspection to Automatic 으로 변경해야 살아남. (영구고장)


1) 회로설명


- ① 노란색 라인: 층에 도착하면 SRC 가 동작해서 Car(TK) 또는 Hall(KT) 도어가 bypass 되어져 S2 로 안 전라인이 On 되어져 문이 열리고도 Car 가 움직일 수 있는 조건이 성립합니다.
- ② 녹색라인: Bypass 상태일때는 실제로 Hall 도어가 열린 상태라도 KT 신호가 켜진 것처럼 보입니다.
➔ DCTR(K39)릴레이는 층에 도착하고 문이 다 열린 상태에서 1 회 동작합니다.

이때, K39 의 11,12/21,22 번 접점이 끊어지면서 Hall(KT)접점 신호가 Off 되어져야합니다. Off 되지 않으면 "Landing door lock is bridged" hall door Bridge(쇼트)된 상태라고 표시합니다.

```
Flt 0 - 1110,1 : A17/B44 Shutdown Error - Inspection to Reset
Flt 1 - 3287,1 : Landing door lock is bridged
No more err
```

<도어를 열고(DOL) KT 신호를 High injection 후 DCTR 을 1 회 동작시키면 에러 발생확인>

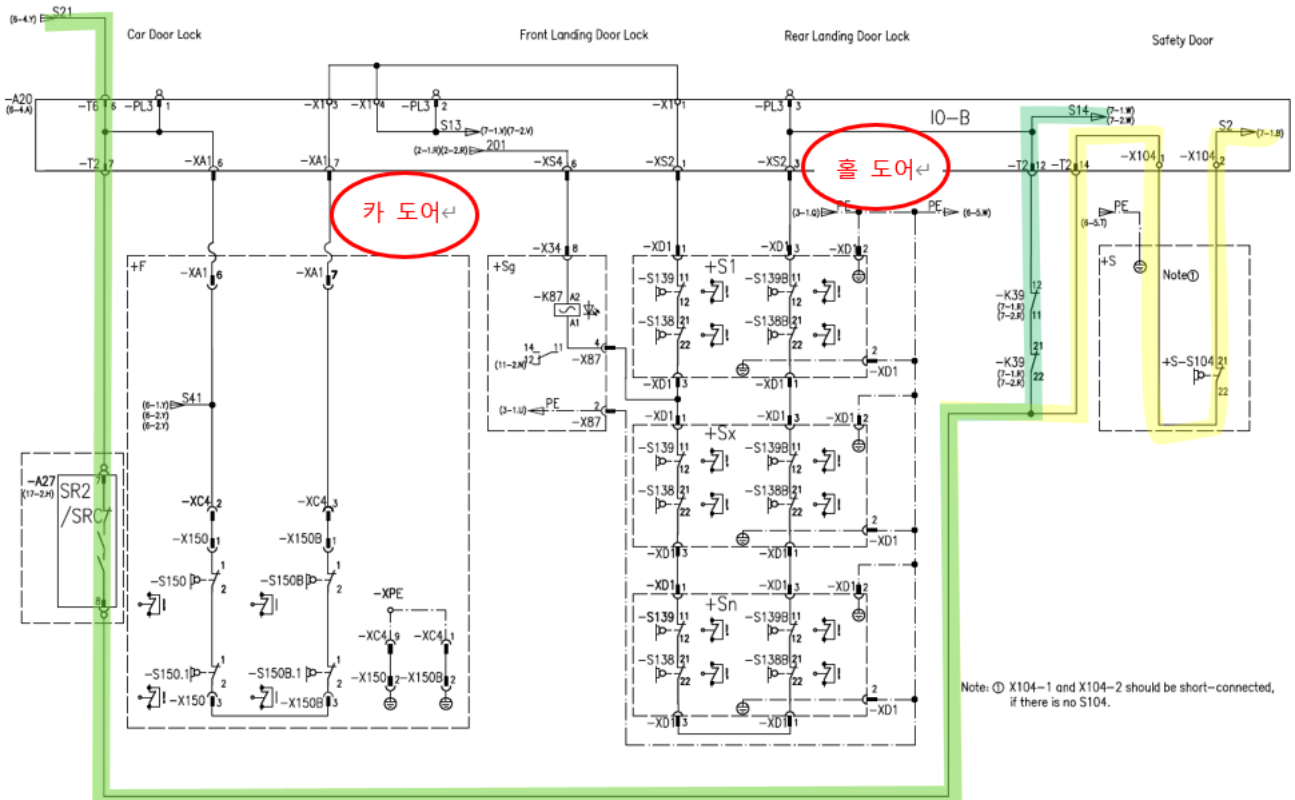

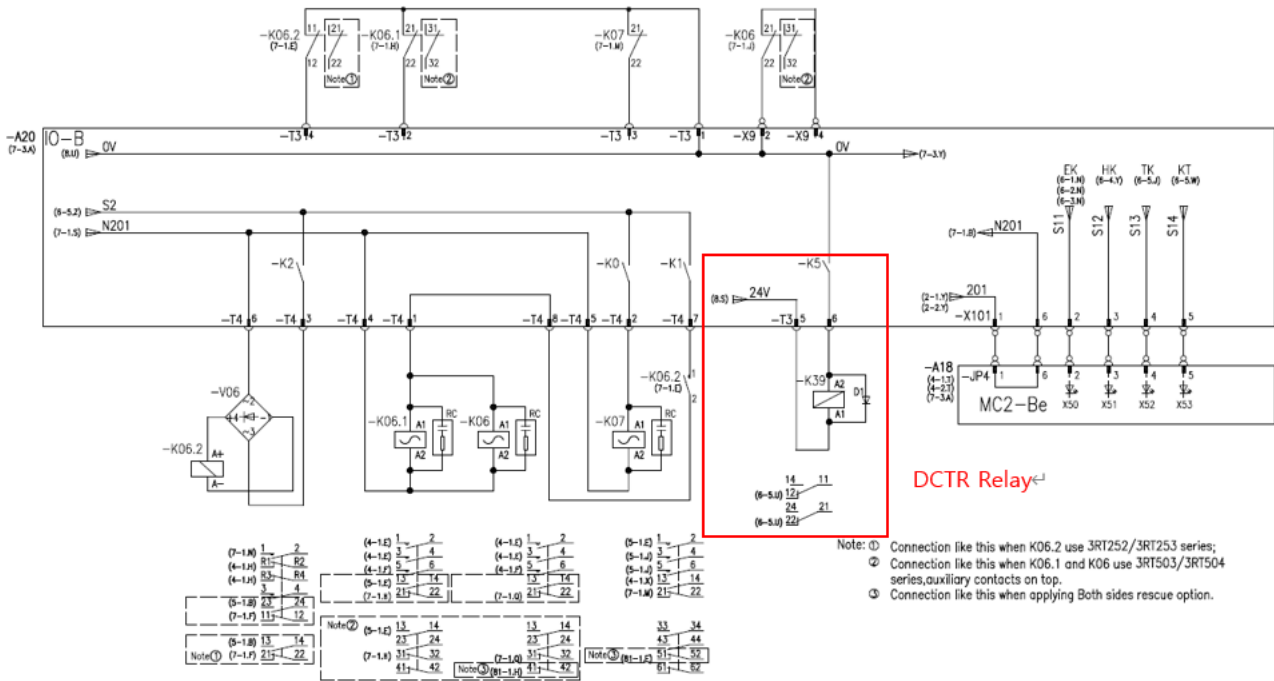

2) 고장 예상부위

- ✓ 실제로 KT 신호라인이 bridge 되있는 상황: KT 라인 결선 체크
- ✓ DCTR Relay 오동작: K39 relay 결선 체크 및 K39 relay 자체 오동작일 경우 Relay 교체

2. 층고 상실과 함께 비상정지 했을 경우

ID	내용	원인 또는 처리	비고
1613 1693 1609	층고 상실(DPP 값=99999999)되면서 Car 가 비상 정지했을 경우	APD 가 층 정보를 인식하지 못했을 경우	영구고장 TFR 리셋

층고를 상실하는 것은 3 가지 가능성 존재.

- 1) APD Sensor 자체 전원 OFF
 - ➔ 4648 에러가 없다면 순간정전은 아니므로 Car 상부 측 전원 관계 체크
- 2) Magnetic tape 손상
 - ➔ Tape 손상에 의해 속도 및 층 정보 획득 실패, 층 복귀된 후 DPP값 근처를 확인
- 3) APD Sensor 자체 불량
 - ➔ APD sensor를 교체

3. 3282 에러 발생 시

ID	내용	원인 또는 처리	비고
3282	Drive is unable to run	- 인버터와 제어반 사이에 통신 중 발생하는 현상 - V7R6L2 이상 버전으로 업그레이드하여 해결	층에 도착 후에 Run monitor 발생

➔ 인버터와 제어반 통신 중 CAN 정보가 제대로 갱신되지 않으면 발생하며 3282 Drive is unable to run 발생되고, 근접층에 멈춘 후 Run monitor 로 진입. RRF 명령어로 해제해야 살아남.

- 1) 해당 에러가 발생했을 경우 인버터가 정상적으로 살아난다면 자동 복귀하도록 V7R6L2 제네릭에서 수정
- 2) 자동 복귀를 위해 V7R6L2 이상의 제네릭으로 변경해야함.

4. 통신 불안정 및 전원 불량에 따른 Pit inspection 진입

ID	내용	원인 또는 처리	비고
-	Pit inspection Latch 되는 현상	- 통신 불량, 전원 불량 시 발생 - V7R6L2 이상 버전으로 업그레이드하여 해결	Pit reset 진행(PADK)

→ 통신 불량 및 전원 불량 시에 Pit inspection 으로 진입 후 원인이 해결되었음에도 불구하고 자동복귀되지 않던 문제점이 존재.

- 1) 해당 에러가 발생했을 경우 통신 및 전원이 다시 살아나면 Pit inspection 으로 진입되지 않도록 V7R6L2 제네릭에서 수정
- 2) 자동 복귀를 위해 V7R6L2 이상의 제네릭으로 변경해야함.

5. 3280 에러 표시 제거

APD sensor로부터 출력되는 3280 에러로 인해 Error list 문제 및 Aging test 불가 현상을 제거하기 위해 3280 에러를 삭제하고 EAPD 명령어로 대체하였다.

EAPD 는 기존에도 존재하던 명령어이며, 아래와 같이 3280 에러가 발생했던 위치를 알 수 있도록 제네릭을 수정하였다. 최대 5 개까지 확인되며 추가로 발생하면 기존 내역이 삭제되면서 업데이트 된다.

```

SW Ver: x0106 HW Ver:x0002 Type:x0f
Err Info{00:00}
Canbus Heavy( 0) Light( 0) Off( 2) BufOvrRun( 0) NoTape(0-0)
2-Pos: 67680
1-Pos: 100888
G1C2>

```

다음페이지로.

GC – FAULT CODES

Global Controller 의 Fault code 의 내용은 아래와 같다.

ID	내용	원인 또는 처리	비고
679	Brake Drop IGBTs Test 브레이크 드롭 IGBTs 테스트; 비상 브레이크(DCA_EBRK 또는 EBC1) 실행 종료 또는 실행 시작 비상 브레이크 테스트. 비상 브레이크 전류 = 0이 예상됩니다. 비상 브레이크 전류 > 0이 측정됩니다. 테스트 기간 = 100msec.	결함이 있는 BCA	
681	ENC_RESP_FLT(엔코더 응답 장애) 엔코더가 요구된 위치로 돌아오지 못함. 만약에 엔코더가 초기화하는 동안이나 운행이 시작되는 구간부터 10 개의 연속적으로 요구된 위치의 응답을 실패 한다면 이 오류가 발생.	- 엔코더 인터페이스 보드(6300RCx), 또는 엔코더 - 엔코더 케이블의 노이즈: 다른 배선이 없는 전선관에 포설되어 있는 케이블 확인. 컨트롤 캐비닛의 모든 전원 배선을 포설되어있는 케이블에서 분리.	
693	VEL_ERR_FLT(속도 편차 오류) - 드라이브는 지령값과 VEL 에 의하여 설정된 피드백 속도 신호 사이에서의 과도한 에러를 검출.	- VEP,VEI 또는 RPM 의 부적절한 조정 - AC 드라이브에서 부적절한 모터 조정 세팅 - 부적절한 모터 필드 조정 또는 DC 드라이브에서 동작 - 속도 엔코더에서의 느슨한 와이어링 연결 또는 2407MC 모션 컨트롤 카드 - 속도 엔코더의 부적절한 설치 또는 모터 축 연결 - 카의 부적절한 카운터 웨이트 - 속도 엔코더 불량 2407MC 모션 컨트롤 카드 불량 & 와이어링 관련 - 전류 레귤레이터 카드 불량 & 와이어링 하네스	
981	Drive NTSD clamping warning. NTSD clamp occurred in the terminal	가능한 원인:	

	zone. 드라이브 NTSD 클램핑 경고. NTSD 클램프가 터미널 영역에서 발생했습니다. F NTSD_CLAMPING_BIT 는 드라이브에서 설정됩니다. 오류 981 참고: 컨트롤러는 차량이 완전히 주행하고 방향 제한에 도달할 때까지 이 결함을 모니터링하지 않습니다. 참고: 컨트롤러는 오류 메시지를 기록하는 것 외에 다른 조치를 취하지 않습니다.	- 터미널 설정 후 FAST s-커브 조정 변경 - 백업 시스템. 아래 참고를 참조하십시오. - 터미널 베인이 잘못 배치되었거나 베인이 이동되었습니다. - NTSD 드라이브 매개변수 NTM, NTO 또는 NTS5 의 부적절한 조정. - 잘못된 MXV 조정. 조치 방법: - 참고: NTSD 오류를 유발하도록 S-Curve 조정을 조정하려면 - M40 으로 바닥으로의 감속 프로파일 증가 - 조정을 위해서는 터미널 백업을 다시 학습해야 합니다. - 더 가파른 프로파일.	
981	NTSD Clamping Warning - NTSD clamp occurred in the terminal zone.	가능한 원인: - 일반 터미널 리미트 스위치 DLB 또는 DLT 가 터미널 랜딩부에 너무 가깝게 장착되어 스위치를 활성화하지 않으면 차량이 랜딩부로 수평을 맞출 수 없습니다. DLB 및 DLT 는 터미널 랜딩에서 최소 1 인치 이상 떨어져 장착해야 합니다. - 부적절한 터미널 베인 배치. - NTSD 드라이브 매개변수 NTM, NTO 또는 NTS5 의 부적절한 조정. - 잘못된 MXV 조정. - 터미널 백업 시스템을 설정한 후 FAST s-커브 조정 변경.	
1002	DMSNtrf Memory Allocation Error - OS could not allocate memory: DMSNtrf 메모리 할당 오류 - OS 에서 메모리를 할당할	가능한 원인: CPU 작동에 영향을	

	수 없습니다. 이 결함은 주로 소프트웨어 개발 중에 사용되지만 설치된 장치의 작동 문제를 감지하는 데 유용합니다. 내부 메모리 할당이 실패하면 1002	미치는 노이즈 수준. - 결함이 있는 CPU 소프트웨어는 너무 많은 메모리를 할당합니다(새 소프트웨어 버전을 설치할 때만 해당). 조치 방법: - 다른 문제가 발생하면 공장에 문의하십시오.	
1003	FSched Overrun - Car software failed to run within 15.6 msec for 2 or more cycles. FSched 오버런 - 카 소프트웨어가 2 회 이상의 주기 동안 15.6 밀리초 이내에 실행되지 않았습니다. 메인 자동차 소프트웨어 루프는 항상 15.6 밀리초 이내에 완료되어야 합니다. CPU 는 실행 시간을 모니터링하고 15.6 밀리초를 두 번 초과하면 1003 을 기록합니다.	가능한 원인: - 대부분 소프트웨어 프로그래밍 오류일 가능성이 높습니다. - 공장에 연락하고 새 소프트웨어를 얻습니다. - 이상한 구성(많은 수의 랜딩 또는 I/O 포트 - 16 비트) - CPU 가 과도한 인터럽트를 수신하고 있습니다. - 이더넷 네트워크에서 루프 - LVU/LVD 의 노이즈(TAC 50-04 만 해당) - 직렬 포트의 소음(TAC 만 해당) - 잘못된 IOx 또는 CPUA 카드. - 전원 공급 장치 또는 접지 불량. 조치 방법: - 소프트웨어 업데이트를 확인합니다. 해당하는 경우 적용합니다. - 이더넷 작업의 경우 - V6R6A 이상에는 이 문제를 해결하는 수정 사항이 있습니다. - LU/LD 에서 노이즈를 확인합니다(50-04 만 해당). - 이더넷 네트워크에서 루프를 확인합니다. - 공급 및 접지를 확인하십시오. - CPUA 를 교체합니다. - IOx 를 해제합니다.	

1004	Gate and Lock opened during a run 주행 중 도어 스위치 개방	• 카 혹은 승강로 인터록이 카 운행 중에 개방 • 카 도어 인터록 파손. • I/O 불량 • 게이트 접촉 불량 • 결선 불량	
1005	DOL detect, HW active - DOL is active and interlock are both active which is an invalid condition. DOL 감지, HW 활성화 - DOL 이 활성화고 인터록이 모두 활성화 상태인 유효하지 않은 조건입니다.	• DOL 입력 불량 • HDIF 입력 불량 • 도어 잠금 장치가 만들어지지 않은 상태에서 차량 도어가 닫힘	
1006	Hoist interlock fail to close 승강로 인터록 닫힘 실패	• I/O 불량. • 승강로 도어 접촉 불량. • 승강로 도어가 막힘. • 배선 결함 • 인터록 후크가 접점 블록에서 튀어오름	
1007	Safety String opened during run - 주행 중 안전라인 개방 시 발생 - 다음의 4 가지 메시지가 발생 5) EK opened during run : EK 오픈 시 6) HK opened during run : HK 오픈 시 7) No I/O opened during run : TK 오픈 시 8) KT opened during run : KT 오픈 시	• 주행 중 안전라인 개방 시 발생 • I/O 불량 • 메시지를 확인하고 해당 안전라인(EK/HK/TK/KT)을 check • 안전라인이 CPU 에 의해 열림	영구고장 TFR 리셋
1008	DSP Flt or Comm Loss - Init SD DSP 오류 또는 통신 장애 - Init SD	• 결함 있는 I/O • 소프트웨어 활성화 오류 • 시동을 위해 접촉기를 사용하는 경우 MCD/MCE 또는 모터 • 접촉기가 불량입니다. • 전자식 시동을 사용하는 경우 시동기에서 MUTS 입력 • (MCE=MUTS 내부)가	

		활성화되어 있습니다. "GET"을 수행하여 정량화합니다(일반적으로 소프트웨어가 업데이트됨)	
1008	Contactor Already Energized (MCD/MCE)- Init SD 접촉기 이미 활성화됨(MCD/MCE) - Init SD	- 결함 있는 I/O - 소프트웨어 활성화 오류 - 시동을 위해 접촉기를 사용하는 경우 MCD/MCE 또는 모터 - 접촉기가 불량입니다. - 전자식 시동을 사용하는 경우 시동기에서 MUTS 입력 (MCE=MUTS 내부)가 활성화되어 있습니다. "GET"을 수행하여 정량화합니다(일반적으로 소프트웨어가 업데이트됨)	
1009	1. Down Fast: MCE==MCD Mismatch. Warning 2. UP Run Fail: MUTS/MCE failed when running- Warning 3. Down Run Fail- Valves or MC not ready - Init SD 4. Down Run Fail- MUTS/MCE/MCD not ready. Init SD 1. 빠른 다운: MCE==MCD 불일치. 경고 2. UP 실행 실패: 실행 시 MUTS/MCE 실패 - 경고 3. 다운런 실패 - 밸브 또는 MC 가 준비되지 않음 - SD 초기화 4. 다운런 실패 - MUTS/MCE/MCD 가 준비되지 않았습니니다. 초기화 SD	- MCD 입력 장애 - MCE 입력 장애 - 릴레이 불량	
1010	Contactor Fail To DeEnergize(MCD/MCE)- Init SD 컨택터 비활성화 실패(MCD/MCE) - Init SD 접촉기 피드백 신호(MCD/MCE)에 실패한 모터가 표시됨 모터 비활성화 명령이 발행된 후 전원이 차단됨(즉, MCC1=거짓).	- MCD 입력 불량 - MCE 입력 불량 - MC 접촉 불량 - 릴레이 불량 / SS 스타터 출력 불량	
1010	Incomplete Y-Delta Seq(MCD/MCE)- Init SD 불완전 Y 델타 시퀀스(MCD/MCE) - SD 초기화 접촉기 피드백 신호(MCD/MCE)에 실패한 모터가 표시됨 모터 비활성화 명령이 발행된 후 전원이 차단됨(즉, MCC1=거짓).	- MCD 입력 불량 - MCE 입력 불량 - MC 접촉 불량 - 릴레이 불량 / SS 스타터 출력 불량	
1010	DRVEN vs BK1M/BK2M Fail DRVEN 대 BK1M/BK2M 실패	- MCD 입력 불량 - MCE 입력 불량 - MC 접촉 불량 - 릴레이 불량 / SS	

		스타터 출력 불량	
1011	1. Contactor Fail To Energize (MCD/MCE)- Init SD 2. Contactor Fail Energize (MCE)- Init SD 3. Electronic Contactor Fault (MCF)- Init SD 1. 접촉기 전원 공급 실패(MCD/MCE) - SD 초기화 2. 접촉기 Fail Energize(MCE) - 초기화 SD 3. 전자 접촉기 결함(MCF) - 초기화 SD	• 운행 후 MCD 가 작동되거나 MCE 가 비작동 • MCD 입력 불량 • MCE 입력 불량 • MC 접촉 불량 • 릴레이 불량	
1012	Job image contains invalid number of floors Job 이미지에 잘못된 층 수 포함 카가 섯다운되고 자동 작동으로 실행되지 않습니다.	• Job file 오류	
1013	NV Mem Fail NV 하드웨어 장애 카는 INIT SHUTDOWN 으로 종료됩니다. 수동 리셋이 필요합니다.	• 비휘발성 메모리를 수정하기 위해 소프트웨어가 실행한 명령이 완료되지 않았거나 비정상적으로 완료됨. • 메인 PCB 불량	
1014	Bad NV Cksum NV 체크섬 에러	• 메인 PCB 불량 • s/w 또는 s/w 오류의 개발 빌드로 인해 발생할 수 있습니다.	
1015	Invalid NV Req NV 잘못된 요청 카는 INIT SHUTDOWN 으로 종료됩니다.	• 내부 소프트웨어 오류 • 손상된 잡파일 • CPU 결함	
1016	Out of NV Mem 범위 밖 NV 메모리	• NV 포화상태. 다른 Client Structure 를 유지할 수 없음. • 비활성 메모리 내에 여유 공간이 없음.	
1017	Run Type Err 운행 중 운행 타입 변경	• 내부 소프트웨어 오류	-
1018	Normal Limit Err- Top & Bot active 최상층/최하층 리미트 신호가 동시 작동	• 최상부(DLT)와 최하부(DLB)의 리미트 신호가 동시에 작동 • 오결선 • I/O 불량	
1019	DLT/DLB activated before car reached floor Car 가 층에 도착하기 전 DLT/DLB 가 동작	• APD 와 마그네틱 테이프 설치 불량	경고 에러.
1020	IO db corrupt I/O 데이터베이스가 손상됨	• 각 스위치 접점 간격 체크.	

1021	Invalid Insp I/O Inspection I/O 가 잘못됨 Inspection 에서 잘못된 I/O 조건을 나타냅니다. I/O 의 상태는 허용되지 않는 활성 및 비활성 입력의 조합을 나타냅니다.	- I/O 상태가 허용치를 벗어난 작동/비작동 입력의 조합을 나타냄. - 오결선 - I/O 불량 (INCN, INCT)	
1021	Safety Node is offline 안전 노드가 오프라인 상태입니다.	- I/O 상태가 허용치를 벗어난 작동/비작동 입력의 조합을 나타냄. - 오결선 - I/O 불량 (INCN, INCT)	
1022	1. Car motion- Travel fault 2. Car motion fail 3. Car motion fail- Drive Over-Temp 1. 카 움직임 - 여행 결함 2. 카 모션 실패 3. 카 모션 실패 - 드라이브 과열	- 주행방지 타이머가 정해진 값을 초과함. - 엘리베이터가 레벨링 속도로 너무 오래 주행함.	
1023	Wrong dir run 잘못된 주행 방향	- 카가 반대 방향으로 주행 - 소프트웨어가 지시한 운행 방향과 달리 실제 카는 다른 방향으로 운행됨 - 오결선 - I/O 불량.	
1024	Excess releveles 리레벨링 횟수 초과	- 엘리베이터가 5 분에 25 회 이상 리레벨링을 할 경우 장애 발생 - DZS 센서 불량 - 랜딩 magnetic strip 설치 불량	
1025	BP Par Err VP 패리티 에러	- 유효하지 않은 층 넘버 코드 - 층 번호 자석이 테이프에서 떨어졌습니다.	
1027	DZ Mon Error 도어존 모니터링 에러	도어 존 감시 입력이 예상 시점에 작동하지 않음	
1028	Selector level outside DZ LVU/LVD 가 도어존을 벗어나서 착상	APD 센서 또는 Tape 점검	
1029	LVU & LVD active LVU 와 LVD 과 동시 동작	APD 센서 또는 Tape 점검	
1030	Level Seq Error	APD 센서 또는 Tape	

	레벨링 시퀀스 에러	점검	
1031	Wrong num of level vane 레벨링 밴의 잘못된 수량 인식	• 레벨링 베인의 수량 오류 • 층 위치 셋업이 잘못됨. • 셀렉터 셋업이 완료되지 않음. • 스캐닝 속도가 빠름.	
1032	False Slowdown Interrupt 감속 인터럽터 실패	• 감속 신호 입력이 활성화되지 않은 상태에서 감속 인터럽터가 발생	
1033	Selector pos err 셀렉터 위치 에러	• 잘못된 승강로 스캔 값 인식 • FCP 명령어 이용 시 잘못된 값 입력	
1034	Expan Brd Err- Init SD 확장 기판 에러	• 잘못된 확장 기판 타입 설치 • 확장기판이나 케이블의 불량 • 확장기판의 케이블이 반전됨 • 확장기판 타입의 부정확한 조정	
1040	Door WatchDog Close 도어 닫힘 에러	• DCL 입력이 예정 시간 내에 작동하지 않음. • 에러 코드 확인하여 층 Hall 도어 점검 • 잘못된 D21 및/또는 D22 조정.	
1041	Door WatchDog Open 도어 열림 에러	• DOL 입력이 예정 시간 내에 작동하지 않음 • 에러 코드 확인하여 층 Hall 도어 점검 • D21 및/또는 D22 조정 확인	
1042	Viscos Shutdown OverTemp. Up motion disable-120sec)) 온도 과열로 인한 정지 과열로 인한 점도 셧다운: OLTO 입력이 활성화되었습니다. 참고: OLTO 센서가 제공된 경우 - 작업에 점도 컨트롤러가 제공되지 않은 경우에도 활성화됩니다. 카가 종료되어 수동 재설정 또는 전원 주기가	• 기름이 너무 뜨거움 • OLTO 센서 결함	

	필요합니다.		
1043	Low Oil Shutdown. 오일 부족 섯다운 카가 낮은 오일 타이머 간격 내에 층간 주행을 완료하지 못했습니다.		
1044	Ph1 Activate/De err 화재관제 1 단계 활성화/비활성화 에러 소방 서비스 1 단계에 대한 활성 및 비활성 입력은 모두 동시에 활성입니다. I/O 는 1 단계를 비활성화하는 데 필요한 상태인 동시에 I/O 는 1 단계를 활성화하는 데 필요한 상태입니다.	화재관제 신호 에러.	
1045	Ph2 Activate/De err 화재관제 2 단계 활성화/비활성화 에러 소방 서비스 2 단계에 대한 활성 및 비활성 입력은 모두 동시에 활성입니다. I/O 는 2 단계를 비활성화하는 데 필요한 상태인 동시에 I/O 는 2 단계를 활성화하는 데 필요한 상태입니다.	1,2 차 소방 서비스 신호 에러.	
1046	I/O not changed. Invalid Char or Fixed IO blocked 잘못된 문자 또는 확정된 I/O 로 인해 I/O 가 변경되지 않음 하드웨어 할당 목록에 I/O 를 추가하지 못했습니다.	잘못된 I/O 이름이 발견됨.	
1047	Calls Canceled Due to Service Interruption 서비스 방해로 인해 호출이 취소	Destination Dispatch 가 활성화된 상태에서 서비스 중단으로 인해 카 호출이 취소된 경우 발행됩니다.	
1049	Door Open Timeout 도어 열림 시간 초과	- 도어가 주어진 시간에 열리지 않음. - I/O 불량. - 도어 동작 불량.	
1050	Door Close Timeout 도어 닫힘 시간 초과	- 도어가 주어진 시간에 닫히지 않음. - I/O 불량 - 도어 동작 불량	
1051	SE, EE, DOB, or DHB stuck SE, EE, DOB 또는 DHB 가 용착 도어 열림 장치 고착 오류.	- I/O 불량. - 해당 장치 불량.	
1052	DCB stuck DCB 용착	- DCB I/O 가 작동 상태에서 용착. - I/O 불량. - 장치 불량.	
1053	Ph1 Second Sw I/O err - Fire Service Phase 1 Secondary Switch I/O does not match adjustment.	소방 서비스 유형에 대한 잘못된 조정 F16	

	Ph1 Second Sw I/O err - 소방 서비스 1 단계 보조 스위치 I/O 조정과 일치하지 않습니다.	2 차 소방 서비스 스위치 유형에 대한 잘못된 조정 F15 - 제공된 I/O 가 요구 사항과 일치하지 않습니다.	
1054	Down run time > 5 mins. 하향 주행 시간이 5 분 초과	- 하향 방향에서 하향 운행이 전체 운행 층의 운행 시간보다 더 오래 걸림. - I/O 불량	
1055	Selector pos not match BP 셀렉터 카 포지션이 플로어 레벨의 BP 센서와 일치하지 않음	- 셀렉터 불량 - 고장 또는 BP 마그넷이 발생이 안됨.	
1056	Auto attempt w/o Flr Table 승강로 스캔 불량 자동 실행을 시도할 때 인코더 카운트의 플로어 테이블이 설정되지 않았습니. 검사 중이 아니며 모든 층에 대한 비휘발성 메모리의 레벨 참조가 유효하지 않습니다.	- INS 가 아닌 상태에서 층에 대한 펄스 기준 값이 잘못됨. - 승강로 스캔 불량. - CPU 장애. - CPU 배터리 불량. - 배터리 접속 부 불량 - 부적절한 전원 장치 설정 - 부적절한 셀렉터 신호 - Pnn 및/또는 Mnn 조정 확인	
1057	Bad Enc Cnt at Flr Lev 층 레벨에서 인코더가 허용오차를 벗어남	카가 층 레벨에 있고, 인코더 위치 카운터 값과 해당 층의 위치 카운트 값의 차이가 P20 값보다 큰 경우에 발생.	
1058	Bad Sel Pos at DLB/DLT 최 상/하층에서 셀렉터의 위치가 잘못됨 이동 한계에서 셀렉터 위치가 잘못됨 차량이 이동 제한의 맨 아래 또는 맨 위에 있으며 셀렉터가 가장 가까운 층이 해당 맨 아래 또는 맨 위 층이 아니라고 판단했습니다.	- 승강로 스캔 불량. - CPU 장애.	
1059	Bad Enc Recal 인코더 불량 잘못된 인코더 재보정입니다. 연속된 두 개의 인코더 재보정이 범위를 벗어났습니다. 인코더는 각 층 위치 카운트와 조정 P20 이상 차이가 나는 두 층 연속된 동안 카운트를 보고했습니다.	- 승강로 스캔 불량. - CPU 장애.	

1060	Setup incomplete 셀렉터 스캔이 비정상적으로 설정	• 셀렉터 셋업이 실패했거나 완료 전에 취소됨. • 셋업 절차 오류 • CPUA 불량 • APD 불량	
1061	Bad flr pos setup 잘못된 층 포지션이 설정 셀렉터 설정 위치 카운트 테이블 오류입니다. 설치 프로그램에서 층 값이 잘못되었다고 확인했습니다. 설치가 잘못되었습니다.	가능한 원인: • 바닥 테이블 또는 잡 파일 손상 • CPU 카드가 불량입니다. • 불량 셀렉터 조치 방법: • 호이스트웨이 스캔 반복 • 백업 잡 파일을 다시 로드합니다. • CPU 카드를 교체합니다.	
1062	Passed slowdown, no interrupt 엔코더에서 확인 신호를 받지 못한 상태에서, 카가 감속시점을 통과	• APD 불량 • 감속 자석의 간극 점검 • P17 과 P18 을 점검한다.	
1065	HN board CAN SPI loop error. HN 보드 CAN SPI 루프 오류. 경고만 - 컨트롤러를 종료하지 않음	• HN 보드에 할당된 포트 수가 실제 보드에 연결된 포트 수와 일치하지 않습니다. • HN 보드 구성이 잘못되었습니다. IMS DCN 을 확인하십시오.	
1066	LON Resync Fail Channel B Error – LON B 와 통신불가	•	TAC50-04 전용
1067	High & Low temp input on 고온 및 저온 입력 커짐 - 점도 작동이 저온 및 고온 센서의 활성화를 동시에 감지했습니다.	• 하나 또는 두 개의 센서가 조정 범위를 벗어났습니다. • 센서 중 하나 또는 둘 모두에 결함이 있습니다. • 입력 배선 오류 • CPU 카드 결함	
1068	JRS SHUTDOWN JRS 종료 - 듀얼 포스트 랙 오류 - 듀얼 포스트 잭 재동기화. 랙 오류. 듀얼 포스트 잭을 다시 동기화하려는 시도가 실패했습니다. 잭 실린더가 동기화되지 않아 작동이 불가능합니다. 이 결함이 발생하면 엘리베이터가 멈춥니다.	• 오일이 스며들어 잭 오정렬로 이어지는 결함이 있는 유압 시스템 구성 요소 • 잘못된 배선 • 잭 위치 센서 결함	

		CPU 카드 결함	
1069	Brownout 거짓 전원 공급 에러	- 전원 공급장치 불량. - CPU 기판 불량. - 전원공급실패를 감지하는 신호 혹은 전원공급장치에 영향을 미치는 전기적인 노이즈 (그라운드와 노이즈 감쇄 점검)	
1070	No Level Sensor while in DZ 도어존에서 LVU 또는 LUD 가 꺼짐	DZS 신호 확인(V12 투입 확인)	
1071	Limit Bypass BLOM Fail, Init SD 하부 리미트 스위치 오버라이드 에러	- BLO 릴레이 그리고 / 또는 출력 불량 - BLOM 입력 불량 - 배선 이상 - CPU 카드 결함	
1072	HW Ckt GLM Fail 도어 접점 에러. 감시입력	- 게이트 접점이나 승강로 인터록 불량 - 결선 불량 - CPU 기판 불량	
1073	DOL detect, DR active DOL 검출 동시에 DR 활성화	- CAR DOOR 스위치와 DOL 이 동시에 동작 - 게이트 접점과 도어 오픈 리미트 중 일부 혹은 모두 불량 - 결선 불량 - CPUA 와 도어 오퍼레이터 사이의 통신장애 - CPUA 와 도어 오퍼레이터 중 일부 혹은 모두 불량	전면도어
1073	Rear DOL detect, DR active DOL 검출 동시에 DR 활성화		후면도어
1074	Jack Low Pres Shutdown 잭 로우 프레스 셧다운		
1075	Stop Switch Override Fail 카 정지 스위치 오버라이드 실패	- 카 정지 스위치 오버라이드 회로, CSTO 출력에 의한 제어가 CSTOM 입력 감시에 의해 장애가 있음이 감지됨. 이와 같은 오류가 발생할 때 엘리베이터가 정지 - CSTO 릴레이 불량	

		• 비 규격 신호선 • CPU 불량	
1076	Freight Interlock Fail 화물도어 인터락 실패	• 화물도어가 운동을 시작할 때 닫지 못하거나 운행 종료 후 열지 못 함 • 인터록 불량. • 캠 노후로 인한 장애. • 비규격 신호선 • CPU 불량	
1077	Loss of Hardware Enc 카가 운행되는 동안 엔코더 펄스 입력 장애	• 에러가 발생할 때 엘리베이터가 최기 층에서 정지 • 로터리 엔코더 불량 • 비 규격 신호선 • CPUA 불량	
1078	RAM battery bad RAM 배터리 부족	• 이 전압이 부족할 시 현장 설정 값을 유지할 수 없음 • 만약 Job configuration 파일이나 조정 값이 손실된 경우, Job configuration 파일은 IMS 를 통해 반드시 업로드 되어야 한다. 이때 층의 위치를 학습하기 위한 승강로 스캔을 비롯한 각 파라미터 값들은 재입력되어야 함. 배터리 교체가 필요함. (배터리 전압 확인할 것) • 배터리가 빠졌거나 거꾸로 설치됨. • CPU 불량.	
1079	Car fail to move down 하향운전 실패	• 언급된 위치 감지장치가 카의 속도를 결정하고 하향운전이 시도되었으나, 위치감지	

		• 장치에서 입력된 속도가 0 이고, 카가 고장이 난 것으로 간주함. • 포지션 시스템(엔코더) 장애. • 카 정지, 운행이 안됨. • 포지션 시스템 조정이 제공된 하드웨어와 호환되지 않음.	
1080	Group cannot run, bad job data 그룹 job data 불량 – 그룹 소프트웨어 미 동작	• 이 에러는 보통 그룹 메모리에서 아래와 같은 정보에 의해 발생함: • 층 개수 = 0 이거나 최대 층수보다 많음. • 그룹에서의 승강기 수 = 0 이거나 최대 승강기 수 보다 많음. • I/O 수 = 0 이거나 최대 I/O 수 보다 많음. • Rear Operation 은 설정 되지만 Rear Opening 설정은 없음. • 잘못된 설정 혹은 조정 • 메모리 손상. 이전에 다운로드 된 비휘발성 메모리의 백업 복사본을 설치하십시오. • 이 파일은 IMS 에서 Service, Transfer, Download 를 하면서 이미 생성되었음. • CPU 불량	
1081	Object Initialization Error 비휘발성 메모리 초기화 실패	• Remote Fast 는 비휘발성 메모리 실패가 어떤 부분에서 발생했는지 알려줌. • 일시적으로 메모리 사용불가. CPU 를 리셋 하시오. • 소프트웨어 에러. • 메모리 손상. 이전에 다운로드 된 비휘발성 메모리의 백업 복사본을 설치하십시오.	

		- 이 파일은 IMS 에서 Service, Transfer, Download 를 하면서 이미 생성되었음. - CPU 불량.	
1082	Object Save Error 비휘발성 메모리 저장 실패	- Remote Fast(만약 열려있을 경우)는 비휘발성 메모리 실패가 어떤 부분에서 나타났는지 알려줌. - 일시적으로 메모리 사용불가. CUPA 리셋 필요. - 소프트웨어 에러. - 메모리 손상. 이전에 다운로드한 비휘발성 메모리의 백업 복사본을 설치하시오. - 이 파일은 IMS 에서 Service, Transfer, Download 를 하면서 이미 생성되었음. - CPU 불량.	
1083	Object Recall Error 비휘발성 메모리 호출 실패	- 일시적으로 메모리 사용불가. CUPA 리셋 필요 - 소프트웨어 에러. - 메모리 손상. 이전에 다운로드 한 비휘발성 메모리의 백업 복사본을 설치한다. - 이 파일은 IMS 에서 Service, Transfer, Download 를 하면서 이미 생성되었음. - CPU 불량.	
1084	Relevel attemp outside BP Zone 리레벨을 시도하기에는 레벨에서 많이 벗어남	- 잘못된 설정(JOB Configurator) 혹은 조정. - 메모리 손상. 이전에 다운로드 한 비휘발성 메모리의 백업 복사본을 설치 한다. - 이 파일은 IMS 에서	

		Service, Transfer, Download 를 하면서 이미 생성 되었음. • CPU 불량.	
1085	CAN SPI loop error HN 또는 CN 노드에서 SPI 에러가 감지		
1086	Normal Terminal Slowdown limit failures. 폴트는 일반적으로 NTST, NTSB 의 센서고장으로 인하여 발생함. 만약에 카가 터미널 랜딩에 있고 카가 감속하는 것을 백업 하기 위하여 요구되는 대로 센서가 동작하지 않을 때 카는 섯다운이 됨. 만약 카가 터미널 랜딩에 있고, 부적절한 상태의 다른 터미널의 센서들이 LOG 되더라도 엘리베이터는 섯다운이 안됨.	• 유효하지 않은 Configuration(배열) 또는 조정 • 메모리가 없어짐. 이전에 다운로드 된 비휘발성 메모리의 백업 본을 설치. 이 파일은 service, • 변환하거나 IMS 로부터 다운을 받을 수 있음 • 186C 카드 불량 • 홀 노드를 위하여 DNH(F/R)명령을 사용함으로써 HN ID 를 결정가능 - 최초 불이행된 노드는 • 디스플레이 됨. • 카 노드를 위하여 DCN 명령을 이용하여 CN ID 를 결정 가능 – 최초 불이행된 노드는 디스플레이 됨. • 와이어링과 불이행된 노드 확인 • 유효하지 않은 Configuration(배열)(DC N 과 DHN 명령을 보고, 포트 넘버가 올바른지 확인) • 모든 노드를 형성하는 TECC 명령 발생 • CN, HN, 또는 L24 보드 불량	
1087	MCD Contact Fail- Not Running MCD 컨택터 실패 – 주행하지 않음	• 모터접점 보조접촉 장애(MC1). • CPU 불량.	
1088	MCE Contact Fail- Not Running MCE 컨택터 실패 – 주행하지 않음	• 모터접점 보조접촉 장애(MC1).	

		CPU 불량.	
1089	GATES/LOCKS detect, no DCL 카 게이트와 (도어 Lock) 동작상태에서 DCL 이 동작하지 않음	- 게이트나 Lock 결함. - 게이트 혹은 Lock 에 점퍼 됨. - DCL 불량 혹은 조정 불량.	
1090	Host A is not receiving data Host A 가 데이터 미 수신	LON 채널 A 가 네트워크상의 다른 LON 디바이스로부터 메시지를 수신하지 않음.	
1091	Host B is not receiving data Host B 가 데이터 미 수신	LON 채널 B 가 네트워크상의 다른 LON 디바이스로부터 메시지를 수신하지 않음.	
1092	Host-A Par-Bus failure Host A Par-Bus 실패	LON 호스트 A 가 CPU 보드에서 병렬 포트를 통해 CPU 프로세서와 통신 못함.	
1093	Host-B Par-Bus failure Host B Par-Bus 실패	LON 호스트 B 가 CPU 보드에서 병렬 포트를 통해 CPU 프로세서와 통신하지 못함.	
1095	Dual-post rack err Dual-post rack 에러		
1096	CDCF Fail 전면 카 도어 실패	CDCF 과 CDCFM 가 동일 상태임	전면도어
1097	CDCR Fail 후면 카 도어 실패	CDCR 과 CDCRM 가 동일 상태임	후면도어
1098	HDIF Fail 전면 홀 도어 실패	HDIF 과 HDIFM 가 동일 상태임	전면도어
1099	HDIR Fail 후면 홀 도어 실패	HDIR 과 HDIRM 가 동일 상태임	후면도어
1100	BYPASS Fail 도어 바이패스 실패	SRC 점검	
1101	Front Gate Fail 전면 게이트 스위치 실패	- 전면 게이트 S/W 가 동작상태에서 DCL 이 동작하지 않음.	전면도어
1102	Rear Gate Fail 후면 게이트 스위치 실패	후면 게이트 S/W 가 동작상태에서 DCL 이 동작하지 않음.	후면도어
1103	Door Comm Loss	결선 불량	

	도어 통신 장애	• CPUA 와 도어 오퍼레이터 사이의 통신장애 • CPUA 와 도어 오퍼레이터 중 일부 혹은 모두 불량	
1104	HDIF/HDIR open 주행 중 HDIF/HDIR 개방		
1105	Car Door Lock Opened 주행 중 CAR Door 개방(TK)	• 해당 층의 CAR door 점검(층 표시됨)	
1106	Run Aborted 주행 정지. 일반적으로 다른 에러와 관련		
1107	Leveling more than 20sec 레벨링 시간이 20 초를 초과		
1108	MCE, BRKE or MCD inputs failed MCE, BRKE 또는 MCD 입력 실패		
1109	Fire Korea Door BYPASS Fail 화재관제 도어 바이패스 실패 (2 차 소방 릴레이제어 실패 FSCDB)		
1110	A17/B44 Shutdown Error - Inspection to Reset A17/B44 섯다운 에러로 점검이 필요한 고장 발생- Inspect 후 TFR 로 복귀	• B44 관련 Error Code 발생. - LVU/LVD/DZ1/DZ2 신호 이상 동작. - 1110 발생(B44) 원인들. 1) 1072 : Hall/Car door interlock switch 합리성. 2) 1075 : COP CSTO relay 합리성. 3) 1101 : Front car door 닫힌 상태에서 DCL 입력 불량. 4) 1098 : Front hall door 닫힌 상태에서 DCL 입력 불량. 5) 1100 : Bypass switch. 6) 1657 : BRK contactor A 접점/ B 접점 합리성. 7) 1109 : FSCDB Relay 합리성. 8) 1669 : EOBP 사용하지 않음. 9) 1005 : Hall door close 상태에서 DOL	INS + TRF 리셋

		검출. 10) 1073 : DOL detected while HW closed 11) 1005 : DOL detected while HW closed. 12) 1089 : No DCL with hw and dr mismatch. 13) 1027 : Door Zone monitor Error(Door zone relay). 14) 1070 : Both LVU and LVD off in door zone (레벨 신호 합리성). 15) 1028 : Encoder data 는 door zone 내임을 가리키는데 실제 door zone 센서(DZS)는 동작하지 않고있음.	
1111	Seismic sensor has activated 지진 센서가 활성화 됨		
1112	CWD sensor has activated 카운터웨이트 센서가 활성화 됨		
1113	SERVICE_PROTECT 카 Service Protect 가 활성화 됨	- Doors are being held by a passenger - Software error that prevent car from moving but is not detected - Some other failure that resets but prevents car from running	
1114	Selector OUT of Service DZ Fault 셀렉터가 동작하지 않고 Car 가 섰다운 상태 – DZ1 또는 DZ2 이 올바른 상태가 아님	- Leveling speed is too fast - A defective magnet - A defective selector	
1115	Car failed to run becuase door held 문 열림에 따라 카 주행 실패		
1116	Ambient Temp out of range -10C to 70C use cmd TMP 주변 온도가 -10C ~ 70C 를 벗어남		
1117	Car call failed to latch 카 콜 상태 유지 실패		

1118	Position changed without moving car 카 의 이동 없이 위치 정보가 변경		
1120	The left dynamic jack sensor did not activate when it should have 왼쪽 다이나믹 잭 센서가 활성화되어야 할 때 활성화되지 않았습니다.	• 부적절한 왼쪽 동적 센서 설치 • 결함이 있는 왼쪽 동적 센서	
1121	The right dynamic jack sensor did not activate when it should have 오른쪽 다이나믹 잭 센서가 활성화되어야 할 때 활성화되지 않았습니다.	• 부적절한 오른쪽 동적 센서 설치 • 결함이 있는 오른쪽 동적 센서	
1122	The car was already in slowdown when the dynamic jack resynch sensors were activated. Note: Dynamic sensors should activate 12 inches before the slowdown point 다이나믹 잭 재동기화 센서가 활성화되었을 때 차는 이미 감속 중이었습니다. 참고: 동적 센서는 감속 지점 12 인치 전에 활성화되어야 합니다.	• 부적절한 동적 센서 설치 • 결함 있는 동적 센서 • 감속 거리가 너무 깁니다.	
1123	Up Run Stalled Due to a Command to Run Up, but no encoder pulses were detected with Z44 가동 명령으로 인해 가동 중단되었지만 Z44 에서 인코더 펄스가 감지되지 않았습니다.		
1124	CarTop Insp Node B CAN comm is offline 카 상부 점검 노드 B CAN 통신이 오프라인 상태		
1125	HNA TOP CAN comm is offline HNA 상부 CAN 통신이 오프라인 상태		
1126	HNA BOT CAN comm is offline HNA 하부 CAN 통신이 오프라인 상태		
1127	HNB TOP CAN comm is offline HNB 상부 CAN 통신이 오프라인 상태		
1128	HNB BOT CAN comm is offline HNB 하부 CAN 통신이 오프라인 상태		
1129	SELA & SELB Data Mismatch 셀렉터 노드 A/B 데이터가 불일치		
1130	CarTop Insp Node A/B Data Mismatch 카 상부 점검 노드 A/B 데이터가 불일치		
1131	HNA_TOP & HNB_TOP Data Mismatch 상부 HNA 와 HNB 데이터가 불일치		
1132	HNA_BOT & HNB_BOT Data Mismatch 하부 HNA 와 HNB 데이터가 불일치		
1133	SELA reported a duplicate node 셀렉터 A 가 duplicate node 로 보고됨		
1134	SELB reported a duplicate node 셀렉터 B 가 duplicate node 로 보고됨		
1135	CarTop Insp Node A reported a duplicate node 카 상부 점검 노드 A 가 duplicate node 로 보고됨		

1136	CarTop Insp Node B reported a duplicate node 카 상부 점검 노드 B 가 duplicate node 로 보고됨		
1137	HNA_TOP reported a duplicate node 상부 HNA 가 duplicate node 로 보고됨		
1138	HNA_BOT reported a duplicate node 하부 HNA 가 duplicate node 로 보고됨		
1139	HNB_TOP reported a duplicate node 상부 HNB 가 duplicate node 로 보고됨		
1140	HNB_BOT reported a duplicate node 하부 HNB 가 duplicate node 로 보고됨		
1141	SELA Data Error 셀렉터 A 데이터 에러		
1142	SELB Data Error 셀렉터 B 데이터 에러		
1143	CarTop Insp Node A Data Error Car 상부 점검 노드 A 데이터 에러		
1144	CarTop Insp Node B Data Error Car 상부 점검 노드 B 데이터 에러		
1145	HNA_TOP Data Error 상부 HNA 데이터 에러		
1146	HNA_BOT Data Error 하부 HNA 데이터 에러		
1147	HNB_TOP Data Error 상부 HNB 데이터 에러		
1148	HNB_BOT Data Error 하부 HNB 데이터 에러		
1149	CWIL Blown Fuse CWIL(Car Wiring Interface Distributed)기판 퓨즈 단절		
1150	Up Run Stalled see Z44 time Up Run Stalled Z44 시간 참조 - UP Run 명령으로 인해 UP Run Stalled 그러나 ADJ-Z44 에서 인코더 펄스가 감지되지 않았습니다. HYDRO 에서 10 초로 기본 설정됨 견인 시 45 초	• Z44 를 낮게 설정 • 최상층에 이상이 발생한 경우 - 오일 부족 • Z44 조정 증가 • 탱크에 오일 추가	
1151	Selector Node A SPI Loop Error 셀렉터 노드 A SPI 루프 오류		
1152	SELA CAN comm is offline 셀렉터 A CAN 통신이 오프라인 상태		
1153	SELB CAN comm is offline 셀렉터 B CAN 통신이 오프라인 상태		
1154	CarTop Insp Node A CAN comm is offline 카 상부 점검 노드 A CAN 통신이 오프라인 상태		
1155	PIB comm is offline PIB 통신이 오프라인 상태입니다.		
1166	PU #2 - Electronic MCFB fault PU #2 – 전자 MCFB 오류		
1167	PU #3 - Electronic MCFC fault PU #3 – 전자 MCFC 오류		

1168	PU #4 - Electronic MCFD fault PU #4 – 전자 MCFD 오류		
1169	Aux PU relay Monitor Fault 보조 전원장치 릴레이 모니터 오류		
1170	Jack Low Pres on Insp - Inhibit Down Motion 점검 시 Jack 저 압력 동작 – 하강 움직임 금지		
1172	EN81 Run Limiter Expired EN81 주행 제한기 만료	• Demand 속도 대비 Car 실제 속도 편차가 나는 경우(리레벨링 시 에러가 발생했다면 리레벨링 속도를 높일 것) • 로프가 미끄러지는 경우 • V7R6L3 버전이상으로 업데이트 할 것	
1173	Floor hunt exceeds timeout (5min). 플로어 헌트가 시간 초과(5분)를 초과했습니다. TFR to reset - 플로어 헌트가 5분 이상 걸립니다. OOSI 및 FALI가 트리거됩니다.		
1174	Shut down by elevator attendant 엘리베이터 승무원에 의한 셧다운		
1200	Invalid FWIA Message 유효하지 않은 FWIA 메시지		
1201	FWIA offline FWIA 가 오프라인 상태		
1202	BRKM / BRKC failure BRKM 의 TRIAC 모니터 에러 - BRKM / BRKC 오류		
1251	APS error code - read tape error APS 에러코드 – 테이프 읽기 에러		
1252	APS error code - tape too close APS 에러코드 – 테이프의 위치가 너무 가까운 경우		
1253	APS error code - tape too far APS 에러코드 – 테이프의 위치가 너무 먼 경우		
1254	APS error code - tape too left APS 에러코드 – 테이프의 위치가 왼쪽으로 치우친 경우		
1255	APS error code - tape too right APS 에러코드 – 테이프의 위치가 오른쪽으로 치우친 경우		
1256	APS error code - internal fault APS 에러코드 – 내부 오류		
1257	APS error code - communication fault APS 에러코드 – 통신 오류		
1258	APS1 position and velocity error APS1 위치와 속도 에러		
1259	S3I Internal Fault		

	S3I 직렬변환기 내부 오류		
1260	S3I Switch Fault S3I 직렬변환기 스위치 오류 – CWIP 에서 2 또는 그 이상의 입력들이 쇼트		
1261	APS2 position and velocity error APS2 위치와 속도 에러		
1264	APS contrast poor - clean tape APS 명암 문제 – 테이프 청소		
1265	APS contrast warning - car parked APS 명암 경고 – 카가 고정		
1266	APS contrast stopped - car stopped APS 명암 경고- 카가 멈춤		
1267	APS status - tape too close APS 상태 – 테이프가 너무 가까운 경우		
1268	APS status - tape too far APS 상태 – 테이프가 너무 먼 경우		
1269	APS status - tape too far left APS 상태 - 테이프의 위치가 왼쪽으로 치우친 경우		
1270	APS status - tape too far right APS 상태 - 테이프의 위치가 오른쪽으로 치우친 경우		
1271	APS1 invalid position value APS1 유효하지 않은 위치 값		
1272	APS1 invalid velocity value APS1 유효하지 않은 속도 값		
1273	APS2 invalid position value APS2 유효하지 않은 위치 값		
1274	APS2 invalid velocity value APS2 유효하지 않은 속도 값		
1275	S3O SPI SeqNum Warning S3O SPI 시퀀스 경고		
1276	S3O SPI SeqNum Error – Fatal S3O SPI Sequence Number Error		
1277	S3O SPI CRC Warning S3O SPI CRC 경고		
1278	S3O SPI CRC Error – Fatal S3O SPI CRC 에러 – 치명적		
1279	PLD to CPUA spi SeqNum Warning PLD 에서 CPU SPI 시퀀스 번호 경고		
1280	PLD to CPUA spi SeqNum Error – Fatal PLD 에서 CPU SPI 시퀀스 번호 에러 – 치명적		
1281	PLD to CPUA spi CRC warning PLD 에서 CPU SPI CRC 경고		
1282	PLD to CPUA spi CRC error – Fatal PLD 에서 CPU SPI CRC 에러 – 치명적		
1283	HSU Aborted: Floor 1 Ref out of range HSU 오류: 1 층의 표준 값 범위를 벗어남		
1284	Detected new board. Sync with SPTCONFIG. CWIP 새로운 기판 감지. SPTCONFIG 와 동기화		

1285	Detected replaced board. Floor tables cleared. CWIP 교체된 기판 감지. 층 정보 테이블이 사라짐		
1286	Detected missing board. Check CAN comm SPTCONFIG. CWIP 누락된 기판 감지. SPTCONFIG CAN 통신을 확인.		
1287	Car has broken traction - Machine room INSP + TFR Traction 상실함을 감지 - 기계실 INS + TFR		INS + TFR 리셋
1288	PLD data transfer error PLD 데이터 전송 에러		
1289	BYCD ON BUT DCL OFF, car cannot run (by EN81-20)) BYCD 켜졌으나 DCL 이 꺼짐. 카 주행 불가(EN81-20 에 의해)		
1500	Drive Failed to energize 인버터 활성화 실패	• 운행 시퀀스는 시작되고 MCE 를 기다리나, MCE 입력이 운행 시작시점에 작동하지 않음.	
1501	MCD Fail to Open- Init SD\nMCD 개방 실패 - Init SD	• MCD 점접 입력 불량. • 영구 정지 발생 (Init Shutdown).	
1502	MCE dropp during run- Init SD\n주행 중 MCE 가 떨어짐 - Init SD	• 운행 시작 시 MCE 가 작동했으나 운행 중에 MCE 의 장애가 감지됨. • 영구 정지 발생 (Init Shutdown).	
1503	Brake Contactor fail to pick- Init SD\n브레이크 컨택터 동작 실패 - Init SD	• 브레이크 결선 점검	
1504	Brake drop during Run- Init SD\n주행 중 브레이크가 떨어짐 - Init SD	• 브레이크 결선 점검 • 브레이크 컨택터 점검 • 영구정지 (Init Shutdown)	
1505	NTSDERROR NTSD 에러	• 드라이브의 NTSD 로직이 터미널 설정(TBS)하는 동안 규정되어있는 속도 보다 더 빠른 속도가 검출되어 속도로 클램핑 됨.	
1506	Drive Flt:(SAFDRV) 인버터에 의한 안전라인 끊어짐	• 인버터 고장 발생.	
1507	Brake Regulator- TFR 브레이크 레귤레이터 오류 - TFR	• 브레이크 결선 확인 • 브레이크 동작 스텝시간과 각각의 스텝에서 명령 된 전류의 설정을 확인한다. 만일 전류	TFR 리셋

		설정이 레귤레이터의 전류 용량보다 크게 설정되면 레귤레이터에 브레이크 오류가 발생한다. • 드라이브가 모든 브레이크 동작을 하지 못할 때 초기 운행하는 단계에서 모터 회로 전류 컨트롤 문제가 검출.	
1508	Brake Comm Lost- TFR 브레이크 레귤레이터 통신 실패 – TFR	• CPUA 는 CAN BUS 를 넘어 전기적인 브레이크 레귤레이터로 링크가 됨. 이 링크의 통신불량	TFR 리셋
1509	DRVE=0 드라이브 인에이블 신호 비정상	• 인버터 고장 발생.	
1510	Loadweigher Comm Loss 하중감지기 통신 장애	• 하중 감지 장치의 캔 통신이 동작 안 함.	
1511	Loadweigh load line slope neg 하중감지기의 하중기울기가 마이너스		
1512	Pre-torque Error PTQ 의 Current line 의 기울기가 마이너스		
1513	Pre-torque Error PTQ 의 값이 너무 커서 브레이크를 잡은 후에도 카가 움직임		
1514	Loadweigh Sat 하중감지 장치에 읽힌 값이 정격하중 값을 벗어남		
1515	ETSD Can Echo fail ETSD CAN Echo 실패		
1516	ETSD Error - Use ETSF. Reset via ETSC. ETSD 에러 – ETSF 를 사용. ETSC 로 리셋	• ESTD 테이블이 셋업 되지 않음. • TBS 셋업 명령이 실행이 되기 위한 DSP 의 프로그램 점퍼가 잘못됨.	
1517	DTOK input inactive DTOK 입력이 비활성화	• Motor, Brake, Choke, Heatsink. OR Check CPI ROM ver	
1518	Digitizer Reset Digitizer 리셋		
1519	BSLM Bad BSLM 불량	• Brake Lift Switch 불량.	
1520	CANBUSOFF CAN 버스 채널이 꺼짐		

1521	CAN Channel 1 (local) didn't open CAN 의 1 번 채널 통신 개방 실패		
1522	CAN Channel 2 (car) didn't open CAN 의 2 번 채널 통신 개방 실패		
1523	CAN Channel 3 (hall) didn't open CAN 의 3 번 채널 통신 개방 실패		
1524	CAN 컨트롤러 불량.		
1525	Blown Fuse found on HN HN 기판의 퓨즈 단락	Remote Fast 화면에서 DHNF(전면도어) 또는 DHNR(후면도어) 명령어를 입력하여, 어떤 HN 기판이 문제를 발생시키는지 식별한다.	
1526	CAN Channel 1 didn't receive a msg for 60 secs CAN 1 번 채널이 60 초 동안 메시지를 못받음		
1527	CAN Channel 2 didn't receive a msg for 60 secs CAN 2 번 채널이 60 초 동안 메시지를 못받음		
1528	CAN Channel 3 didn't receive a msg for 60 secs CAN 3 번 채널이 60 초 동안 메시지를 못받음		
1529	Drive Comm loss – offline 드라이브 통신 손실 – 오프라인	- CAN 에서 요청한 시간 내에 Data 를 전송하지 못 함. - 통신확인	
1530	UFSM detected when on TSR1/TSR2 - TFR Insp TSR1/TSR2 에서 UFSM 이 감지됨 - TFR Insp		
1531	Valve Monitor Fault. 밸브 모니터 오류. Init Shutdown 이 호출됩니다. 엘리베이터를 다시 서비스하려면 TFR 이 필요합니다.		
1532	TSR Monitor Fault. Init Shutdown - TFR Insp TSR 모니터 장애 초기화 섣다운 - TFR Insp		
1533	FLTB: Door open outside DZ. Not Latched FLTB: DZ 외부에서 문이 열립니다. 래치되지 않음		
1534	FLTC: UFS DFS and Insp Leveling Latched-CLR_FLT button FLTC: > 75fpm and Insp Leveling Latched-CLR_FLT button FLTC: UFS DFS 및 Insp Leveling Latched-CLR_FLT 버튼 FLTC: > 75fpm 및 Insp Leveling Latched-CLR_FLT 버튼		
1535	FLTD: Insp and no Up/Dn and Valve On Latched-CLR_FLT button FLTD: Insp and no Up/Dn and Car Moving On Latched-CLR_FLT button FLTD: Insp and No Up/Dn 및 밸브 ON Latched-CLR_FLT 버튼 FLTD: Insp 와 No Up/Dn 및 차량이 Latched-CLR_FLT 버튼으로 이동		
1536	FLTE: Door or HWAC Bypass and no Run input. Not		

	Latched FLTE: 도어 또는 HWAC 바이패스로 실행 입력이 없습니다. 래치되지 않음		
1537	FLTf: BYDZ && not(DZ1 or DZ2). Not Latched FLTg: PLD spi Data Integrity fault FPGA Detected an invalid door Zone bypass - Internal door zone bypass terms have been detected as active when the car is not in the door zone - The safety string opens, stopping all car motion FLTf: BYDZ & not (DZ1 또는 DZ2) 래치되지 않음 FLTg: PLD spi 데이터 무결성 장애 FPGA 가 잘못된 도어 영역 바이패스를 감지함 - 차량이 도어 영역에 없을 때 내부 도어 영역 바이패스 용어가 활성 상태로 감지됨 - 안전 스트링이 열리고 모든 차량 동작이 중지됨	- 리셋하려면 TFR 명령을 사용합니다. - 작동 사이클에서 검사 및 자동 복귀	
1538	PLDPRG: IOD JP2 or JP3 opens SS PLDPRG: IOD JP2 또는 JP3 가 SS 를 엽니다.		
1539	TEMPOK: IOD hardware ambient limit opens SS TEMPOK: IOD 하드웨어 환경 제한으로 SS 가 열립니다.		
1540	PLD SFCPU=0		
1541	MCC1 !=MCC1M or MCC2 !=MCC2M. Fuse F-AC1SC on IOD-TFR,Insp)) MCC1 과 MCC1M 이 같지 않거나 MCC2 와 MCC2M 이 같지 않음		INS + TFR 리셋
1542	Active Roller Guide Control Fault Active Roller Guide 조작 실패		
1543	BSLM Showed Brake Picked when Brake Dropped 브레이크가 떨어졌을 때 BSLM 은 브레이크를 잡은 걸로 표시	브레이크 닫힘시 브레이크 개방 스위치 (BSLM) 열림 상태에 있음.	
1544	BSLM Showed Brake Dropped when Brake Picked 브레이크를 잡았을 때 BSLM 은 브레이크가 떨어진 걸로 표시	브레이크 개방시 브레이크 개방 스위치 (BSLM)은 닫힘 상태에 있음.	
1545	BSLE Showed Brake Picked when Brake Dropped 브레이크가 떨어졌을 때 BSLE 는 브레이크를 잡은 걸로 표시	- 브레이크 닫힘시 비상 브레이크 개방 스위치(BSLE)는 열림 상태 - DCTR 이 정상적으로 동작하는지 확인	
1546	BSLE Showed Brake Dropped when Brake Picked 브레이크를 잡았을 때 BSLE 는 브레이크가 떨어진 걸로 표시	- 브레이크 개방시 비상 브레이크 개방 스위치(BSLE)는 닫힘 표시 - DCTR 이 정상적으로	

		동작하는지 확인	
1547	BSLM2 Showed Brake Picked when Brake Dropped 브레이크가 떨어졌을 때 BSLM2 는 브레이크를 잡은 걸로 표시	• 브레이크 닫힘시 메인 브레이크 개방스위치 2(BSLM2)는 개방 표시	
1548	BSLM2 Showed Brake Dropped when Brake Picked 브레이크를 잡았을 때 BSLM2 는 브레이크가 떨어진 걸로 표시	• 브레이크 닫힘시 비상 브레이크 개방 스위치 2(BSLE2)는 개방 표시.	
1549	BSLE2 Showed Brake Picked when Brake Should be Dropped 브레이크가 떨어졌을 때 BSLE2 는 브레이크를 잡은 걸로 표시		
1550	BSLE2 Showed Brake Picked when Brake Dropped 브레이크가 떨어졌을 때 BSLE2 는 브레이크를 잡은 걸로 표시	• 브레이크 개방시 비상 브레이크 개방스위치 2(BSLE2)는 닫힘 표시.	
1551	Governor slack rope switch activated 조속기 슬랙 로프 스위치가 작동됨		
1552	PLD XC1 Error - SPT failed to control the motor/brake PLD XC1 오류 - SPT 가 모터/브레이크를 제어하지 못함	• 브레이크 레귤레이터가 예상 브레이크 상태를 반영하지 못했습니다. • 드라이브가 예상된 DRVE 상태를 반영하지 못했습니다. • SPT 가 치명적인 하드웨어 오류를 감지했습니다.	
1553	PLD XC2 Error - SPT failed to control the emergency brake PLD XC2 오류 - SPT 가 비상 브레이크를 제어하지 못했습니다.	• 브레이크 레귤레이터가 예상 브레이크 상태를 반영하지 못했습니다. • 드라이브가 예상 DRVE 상태를 반영하지 못했습니다. • SPT 가 치명적인 하드웨어 오류를 감지했습니다.	
1554	PLD XC3 Error - PLD failed to control the motor/brake PLD XC3 오류 - PLD 가 모터/브레이크를 제어하지 못했습니다.	• 500ms 동안 (MCC1=0 및 MCD = 0) 또는 (BRKC=0 및 BRKD=0)이면 오류가 기록됩니다. • 결함이 래칭되지 않습니다.	

		오류 조건이 제거되면 자체 삭제	
1555	PLD XC4 Error - PLD failed to control the emergency brake PLD XC4 오류 - PLD 가 비상 브레이크를 제어하지 못했습니다.	500ms 동안 (EBC1=0 및 EBC1M = 0) 또는 (EBC2=0 및 EBC1M=0)이면 오류가 기록됩니다. - 결함이 래칭되지 않습니다. - 오류 조건이 제거되면 자체 삭제	
1556	LC1 output or LC1M input failed LC1 출력 또는 LC1M 입력 실패		
1557	STBY output or PC2M input failed STBY 출력 또는 PC2M 입력 실패		
1558	HN TEACH line stuck Active HN TEACH 라인 고착 활성화		
1560	DNES active (Green Drive Over Temperature) DNES 활성(녹색 드라이브 과열) - 드라이브의 과열 상태로 인해 드라이브 비긴급 종료(DNES 입력)가 시작되었습니다.		
1561	Internal Drive Fault (included reverse phase) 내부 드라이브 오류(역상 포함)	문제 해결을 위해 모터 드라이브 설명서를 참조하십시오.	
1562	EBSI1 Showed Brake Picked when Brake Should be Dropped EBSI1 은 브레이크가 떨어져야 할 때 잡힌 브레이크를 보여줍니다.		
1563	EBSI1 Showed Brake Dropped when Brake Should be Picked. EBSI1 은 브레이크가 잡혀야 할 때 떨어진 브레이크를 보여줍니다.		
1564	EBSI2 Showed Brake Picked when Brake Should be Dropped EBSI2 은 브레이크가 떨어져야 할 때 잡힌 브레이크를 보여줍니다.		
1565	EBSI2 Showed Brake Dropped when Brake Should be Picked. EBSI2 은 브레이크가 잡혀야 할 때 떨어진 브레이크를 보여줍니다.		
1566	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Serial Number mismatch with JobNumber RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD 일련 번호가 JobNumber 와 일치하지 않습니다.	- RSDD 또는 작업 이미지 교체 - RFast 명령 RSDDCONFIG 실행	

1567	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Job Params not set RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD 작업 매개변수가 설정되지 않음	RFast 명령 RSDDCONFIG 실행	
1568	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Fault message Shows specific fault per Belt in CAN Status CANID: 0x755 1 Warning 2 Fault 3 Not Setup 4 Learning RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD 오류 메시지 CAN 상태 CANID: 0x755 에서 벨트당 특정 오류 표시 1 경고 2 결함 3 설정하지 않음 4 학습	필요에 따라 하드웨어 교체	
1569	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Critical Fault Override timer has 15 days remaining RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD Critical Fault Override 타이머가 15 일 남았습니다.	가능한 원인들: - M131=2 조치 방법: - 모든 RSDD 중대 결함 수정 - Set M131=1 - RSDD 가 온라인 상태인지 확인 - TFR 발행	
1570	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Critical Fault Override timer has expired RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD 중대 오류 무시 타이머가 만료되었습니다.	가능한 원인들: - M131=2 조치 방법: - 모든 RSDD 중대 결함 수정 - M131=1 로 설정 - RSDD 가 온라인 상태인지 확인 - TFR 발행	

1571	RSDD - Belt Residual Strength Detection Device RSDD Critical Fault Override timer is active RSDD - 벨트 잔류 강도 감지 장치 RSDD 중대 오류 무시 타이머가 활성화 상태입니다.	- 가능한 원인들: - M131=2 - 조치 방법: - 모든 RSDD 중대 결함 수정 - M131=1 로 설정 - RSDD 가 온라인 상태인지 확인 - TFR 발행	
1572	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1573	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1574	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1575	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1576	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1577	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1578	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1579	Reserved for RSDD RSDD 용으로 할당됨		
1580	CPI Drive failed to energize MCE energized CAN bit OK Lift Brake failed after timeout CPI 드라이브에 전원을 공급하지 못했습니다. MCE 활력 CAN 비트 OK 타임아웃 후 리프트 브레이크 실패		
1608	Motor<Demand by 125 fpm 모터 엔코더가 125fpm 이상의 속도 편차 발생	이 에러는 모터 엔코더가(속도 엔코더) 125fpm (38m/min)이상의 속도편차가 발생됨.	
1609	엔코더 확인 속도가 M61 조정치 보다 편차가 큼. 모터와 위치 엔코더 신호가 TRK 조정값과 비교하여 편차가 발생 하며 안전라인 개방됨	M61 설정 값 낮음	
1610	Motor > Vel Window: TFR to Reset 모터 엔코더의 속도가 규정 값(M63) 보다 초과: TFR 로 복귀	속도편차 (M63) 파라미터를 사용하여 속도 커브의 허용 편차	TFR 리셋

		값을 조정한다. 이 에러는 M64 파라미터에 설정된 횟수를 초과 할 경우 발생된다. 이 에러는 SAFC 출력을 제어함으로써 안전 라인을 개방하며 TFR 명령으로 리셋 해야 한다.	
1611	Motor encoder wired backwards 모터 엔코더 결선이 반대	모터 엔코더의 결선을 확인한.	
1612	ENCDISTCHECKFAULT 모터는 6 인치 이상 움직였으나 카는 1 인치 이하만 움직였을 때 발생	IMS 의 리모트 패스트 화면에서 DCD 명령으로 확인	
1613	Encoder Cross Check Warning 엔코더 크로스 체크 주의	- 속도편차 발생 시 경고문구 - 인버터 P16 (m/s)값과 제어반 M52(fpm)값을 동일하게 설정. - 시브 직경 확인 - APD 설치 상태 확인	
1614	Motor encoder wrong direction – TFR 모터 엔코더가 잘못된 방향 – TFR		TFR 리셋
1615	Pos encoder wrong direction – TFR 포지션 엔코더가 잘못된 방향 – TFR		TFR 리셋
1620	Pos Enc loss. TFR to Reset - 포지션 엔코더 손실 에러로 TFR 로 복귀. - 주행 중에 안전라인이 끊어진 경우 Demand 속도는 나가나 실질적으로 APD 에서 실제 속도를 검출하지 못해 발생.	- 모터 슬립 check - APD sensor 속도 검출 check	영구고장 TFR 리셋
1652	Car speed within 10 fpm of Vel Win Car 속도가 설정된 규정 값을 10fpm 이상 초과.	1610 에러 발생 전 경고	
1653	릴레이 접점 이상. (SAFCD, MCCD, BRKCD, MCPD)		
1654	Unintended Motion - Init Sdn – TFR 의도치 않은 카의 움직임 검출 – Init Shutdown -TFR	브레이크 컨택터 확인	TFR 리셋
1655	RGOK is open RGOK 입력이 미 동작		
1656	rope gripper or sheave grabber 로프그리퍼 이상 또는 시브 잠김		
1657	BRKC failed BRKC 장애		
1659	모터 엔코더가 6 인치이상의 움직임을 감지 하였으나 위치 엔코더는 1 인치이하의 움직임을 감지함.	DEM 이 에러를 발생한다. DEM 명령을 Remote Fast 에서 입력하여 매 에러	

		발생시의 실제 엔코더 값을 확인한다.	
1660	DEM Comm failed DEM 이 CAN 통신 실패		
1661	DEM Comm Timeout DEM CAN 통신 시간초과	- 결선불량. - DEM 의 전원공급 불량.	
1662	DEM Both Encoders failed - Init Sdn.-TFR DEM 양쪽 엔코더 실패 – Init Shutdown – TFR	엔코더에서 DEM 기판으로의 결선 불량	TFR 리셋
1663	DEM SPI h/w failed Init Sdn -TFR DEM SPI 하드웨어 실패되어 Init Shutdown - TFR	DEM 기판 불량.	TFR 리셋
1664	위치 엔코더가 12 인치 이상의 움직임을 감지 하였으나 모터 엔코더는 3 인치 이하의 움직임만을 감지함. 이때에는 DEM 이 에러를 발생한다.	DEM 명령을 Remote Fast 에서 입력하여 매 에러 발생시의 실제 엔코더 값을 확인한다.	
1665	DEM Encoder Speed > 5%- Init Sdn -TFR DEM 인코더 속도의 편차가 5%이상 – Init Shutdown – TFR	- 모터엔코더와 위치엔코더의 레졸루션이 각각의 명판값과 일치 하는지 확인한다. - 모터엔코더의 분당 회전수가 스펙에 맞게 설정되었는지 확인한다.	TFR 리셋
1666	DEM SPI warning DEM SPI 경고	SPI 루프에 장애가 발생 수 있는 문제가 있음을 나타냄.	
1667	DEM RO1 relay DEM 기판의 RO1 릴레이 불량	RO1 릴레이 교체.	
1668	DEM RO2 relay DEM 기판의 RO2 릴레이 불량	RO2 릴레이 교체.	
1669	EOBPM Failed 구출운전 EOBPM 실패	EOBP 가 활성화되었을 때 EOBPM 이 비활성화 되지 못함.	
1670	INEOM Failed 구출운전 INEOM 실패	INEO 가 활성화되었을 때 INEOM 이 비활성화 되지 못함.	
1671	UPS Battery Bad 구출운전 UPS 배터리 불량	UPS 배터리 불량.	
1672	Brake Picking, Car Not Moving 브레이크 개방 하였으나 카가 움직이지 않음	- 구출운전 시 브레이크가 개방되었으나 카가 움직이지 않음. - 엘리베이터 상태	

		확인(점검운전/자동운전))	
1673	UPS Problem caused NonEmergStop UPS 문제로 인해 제어 시스템이 비상 정지를 수행		
1674	PTQ 에러. 프리토크 값이 해당 위치에서 계산식에 의해 발생해야 하는 값의 범위를 벗어났을 경우 발생하며 지속적 발생 시 M98(Pre-torque Enable) 파라미터가 강제로 0 으로 변경되어 Roll-back 현상 및 간헐 고장이 원인이 되어짐.	- Load-weighter 재 설정 - 인버터 p-gain/l-gain 설정 불량	경고 에러.
1675	MCE, BRKE or MCD inputs failed MCE, BRKE 또는 MCE 입력 실패	주행중에 MCE 컨택터가 개방됨.	
1676	MCE dropped out during run MCE 가 주행 중 떨어짐	주행중에 MCE 컨택터가 개방됨.	출발 전
1677	MCE dropped out during run MCE 가 주행 중 떨어짐	주행중에 MCE 컨택터가 개방됨.	주행 중
1678	MCE dropped out during run MCE 가 주행 중 떨어짐	주행중에 MCE 컨택터가 개방됨.	목적 층에 도착 시
1679	MCE dropped out during run MCE 가 주행 중 떨어짐	운행중 MCE 가 트립됨.	주행 후
1681	Run Aborted MCD Active 주행 보류 – MCD 활성화	주행 도중에 “fMoving” 신호를 손실함.	
1682	Run Aborted RGOK Inactive 주행 보류 – RGOK 비활성	출발지연 후에 유효하지 않은 주행 타입 실행.	
1683	Run Aborted 주행 보류 – DRVE 또는 KT/TK 실패	- 출발시 인버터 enable 신호 입력 장애. - 또는 주행중 KT 안전라인 끊어짐 - No I/O Open 이라 뜨면 TK((카도어)확인	
1684	Run Aborted 주행 보류 – 인버터 주행 신호 획득 실패	출발시 인버터 RUN 신호 입력 장애.	
1685	Upgrade CN 유효하지 않은 CN 버전 – Upgrade 필요	CN 소프트웨어를 업그레이드 실시.	
1686	Upgrade HN 유효하지 않은 HN 버전 – Upgrade 필요	HN 소프트웨어를 업그레이드 한다. CN/HN 의 소프트웨어가 해당 카의 지네릭 소프트웨어와 호환되지 않는다. CN/HN 의 소프트웨어를 최신버전으로	

		업그레이드 한다.	
1687	CN Poll Err CN 송신 데이터 조회 에러	입력이 삭제됨	
1688	HN Poll Err HN 송신 데이터 조회 에러	입력이 삭제 됨. CN/HN 이 안전에 관련된 중요한 입출력을 가지고 있으나, 제어반에서 이들 신호의 요청 시 응답이 없음. 해당노드의 모든 입출력이 클리어 됨.	
1689	Exceeded Safety nodes 최대 안전 노드 초과	카는 동작 금지됨. 잡화일에 안전라인의 입출력신호가 너무 많은 CN/HN 을 구성함.	
1690	Invalid CN Config 유효하지 않은 CN 구성	Job file 수정 요청	
1691	Inv MessID Ch1 유효하지 않은 채널 1 의 메시지 ID		
1692	Inv MessID Ch2 유효하지 않은 채널 2 의 메시지 ID		
1693	Inv MessID Ch3 유효하지 않은 채널 3 의 메시지 ID		
1694	Inv CAN Msg Lgth 유효하지 않은 CAN 메시지 길이	CAN 버스 체크.	
1695	No UCA Board COMM UCA 기판 통신 없음		
1696	No COMM to the UCA Board (INEOM Present) UCA 기판에 대한 통신이 없음		
1696	Group NV Bad NV allocation 그룹 NV 메모리 불량 NV 메모리 할당		
1697	Group GC Bad JEPROM Write Request 그룹 GC 잘못된 JEPROM 쓰기 요청		
1698	UIM Detect:Rvl 의도하지 않은 카의 움직임: 리레벨링	Normal 상태의 브레이크 동작으로 카를 정지 시키지 못함을 말함. 드라이브는 동작이 되고 카를 리레벨 시킴. 만약에 Normal(자동, 비상 파워 리콜과 같은)에서 의도 되지 않은 카의 이동이 있다면 드라이브는 동작을 허용하고 카는 리레벨이 될 것임.	

		만약에 리레벨 동작이 같은 층에서 3 번이 발생된다면 카 폴트: 1654 또는 카 폴트: 1700 이 발생.	
1699	UMD Device Failed UMD 기판 실패	- A17. /B44 에만 해당. Unintended Motion Device 실패 폴트. 의도 되지 않은 동작이 발생 되고. (폴트 1698 과 카 폴트: 1654 를 보시오.) Unintended Motion Device(UMD)가 층에서 정지시키려는 시도를 실패하였을 때 발생.그러나 카는 계속해서 움직임. UMD 는 동작이 되고 카는 움직이지 않음. 이 폴트는 두 가지의 문제 발생. 일반적인 브레이크와 UMD 는 의도되지 않은 동작 야기하는 것을 실패 함. Normal 브레이크의 점검과 UMD 는 필요함. 카는 상태가 클리어되고 TFR 명령이 입력이 될 때까지 섯다운 됨. - 비상 브레이크의 부적절한 조정 - 로프 그리퍼의 부적절한 조정	TFR 리셋
1700	UMD Device Dropped UMD 기판 떨어짐	A17/B44 에만 해당. 드롭 된 UMD 폴트. 의도되지 않은 동작이 검출(카 폴트: 1698, 카 폴트: 1654 를 보시오.)되고 UMD 가 층에서 카를 정지시키려는 시도로 드롭이 됨. 카는 섯다운 할 것임. 그러나 도어는 도어 버튼에 의해서	

		개방 할 수 있음. Normal 상태의 브레이크의 점검이 필요함. 카는 상태가 클리어 되고 TFR 명령이 입력이 될 때까지 셧다운 됨. Normal 상태인 브레이크의 부적절한 조정	
1701	Ascending Overspeed 상승 과속 검출		
1702	SDT, high speed at Top 최 상층에서 카의 감속도 이상으로 강제 정지(SDT)		
1703	SDB, high speed at Bottom 최 하층에서 카의 감속도 이상으로 강제 정지(SDB)		
1704	DEM UnIntended Motion- Init Sdn -TFR DEM 의도하지 않은 동작 - Init Sdn -TFR		
1705	EPD End of Run Test failed- Safeties: TFR EPD End of Run 테스트 실패 - 안전: TFR		
1705	NP End-Of-Run Test failed- Safeties: TFR NP 실행 종료 테스트 실패 - 안전: TFR		
1705	SPH End-Of-Run Test failed- Safeties: TFR SPH 실행 종료 테스트 실패 - 안전: TFR		
1705	SPT End-Of-No Response- Safeties: TFR SPT 응답 없음 종료 - 안전: TFR		
1706	BSLE Req. for Sheave or Gearless EBrake 시브 또는 기어리스 비상 브레이크에 BSLE 필요		
1707	P12>0 but missing rear selector input 후면 셀렉터의 입력은 있지만 I/O 가 없음 - P12>0		
1708	Overspeed detected during releve - TFR 재 착상 중에 과속이 감지됨 - TFR		TFR 리셋
1709	Overspeed detected while stopped - TFR 정지 중에 과속이 감지됨 - TFR		TFR 리셋
1710	Overspeed detected during INSP - TFR 점검 운전 중에 과속이 감지됨 - TFR		TFR 리셋
1711	UPS Battery - Low Charge UPS 배터리 - 충전 불량		
1712	RGOK deactivated during contractor test Contractor 시험 중 RGOK 가 미 활성화		
1713	Car run time exceed Landing Timer 카의 주행시간 랜딩 타이머를 초과됨		
1714	Hydraulic Normal Brake Filter Contaminated - BKFC - TFR 유압식 일반 브레이크 필터 오염 - BKFC - TFR		
1715	Hydraulic Emergency Brake Filter Contaminated EBKFC- TFR 유압 비상 브레이크 필터 오염 EBKFC- TFR		

1716	Hydraulic Normal Brake Return Pressure High BKRP – TFR 유압 정상 브레이크 리턴 압력 높음 BKRP - TFR		
1717	Hydraulic Emergency Brake Return Pressure High EBKRP – TFR 유압 비상 브레이크 리턴 압력 높음 EBKRP - TFR		
1718	Hydraulic Brake Oil Temperature Too High BKOTH – TFR 유압 브레이크 오일 온도가 너무 높음 BKOTH - TFR		
1719	Hydraulic Brake Oil Level too Low BKOLL – TFR 유압 브레이크 오일 레벨이 너무 낮음 BKOLL - TFR		
1720	Hydraulic Normal Brake Spring Sequence Error BKSQ – TFR 유압 정상 브레이크 스프링 시퀀스 오류 BKSQ - TFR		
1721	Hydraulic Emergency Brake Spring Sequence Error EBKSQ – TFR 유압 비상 브레이크 스프링 시퀀스 오류 EBKSQ - TFR		
1722	Hydraulic Normal Brake Lining Wear BRKLW – TFR 유압식 일반 브레이크 라이닝 마모 BRKLW - TFR		
1723	Hydraulic Emergency Brake Lining Wear EBRKLW – TFR 유압식 비상 브레이크 라이닝 마모 EBRKLW - TFR		
1724	Hydraulic Brake Pump Runtime 5 sec Expired BRKTM – TFR 유압 브레이크 펌프 런타임 5 초 만료 BRKTM - TFR		
1725	Hydraulic Brake Filter Contaminated BKFC – TFR 유압 브레이크 필터 오염 BKFC - TFR		
1726	Thread non-responsive 스레드가 응답하지 않음		
1727	Position Encoder Error 포지션 엔코더 에러		
1728	Hydraulic Brake BK1SE or BK2SE out of sequence S1 != S2 유압 브레이크 BK1SE 또는 BK2SE 가 순서 S1 != S2 에서 벗어남		
1729	Hydraulic Brake lining worn 유압 브레이크 라이닝 마모		
1730	UPS Overload UPS 과하중		
1731	Internal UPS Fault Detected 내부적인 UPS 오류 검출됨		
1732	Controller lost comm with UCA 컨트롤러와 UCA 간 통신 실패		
1733	UPS Battery is Disconnected UPS 배터리가 연결 해제됨		
1734	UCA Has Lost Comm with UPS UCA 와 UPS 간 통신 실패		
1735	NPT Configuration is out of date. SAFC opened. NPTCONFIG NPT 구성이 오래 됨. SAFC 개방됨. NPTCONFIG		
1736	SPT Configuration is out of date. SAFC opened. SPTCONFIG SPT 구성이 오래 됨. SAFC 개방됨. NPTCONFIG		

1737	PLD Configuration is out of date. SAFC opened. NPTCONFIG PLD 구성이 오래 됨. SAFC 개방됨. NPTCONFIG		
1738	NTSD offline. Inhibit Start High Speed Run SAFC NTSD 오프라인. 고속 주행이 SAFC 에 의해 금지		
1739	APS offline. Open SAFC APS 오프라인. SAFC 개방		
1740	UPDN Power Relay Fault MRLH UPDN 전원 릴레이 오류 MRLH		
1741	Speed monitoring Relay Fault MRLH 속도 감시기 릴레이 오류 MRLH		
1742	APS loss, so DoorZone invlaid and Door is Open APS 손실 – 도어 영역이 유효하지 않고 도어가 열려있음		
1743	Pressure Sensor disconnected or stop working 압력 센서가 연결되지 않거나 고장남		
1744	Car not moving during rescue 구출 중 Car 가 움직이지 않음		
1744	Hydraulic Normal Brake Caliper Pressure. BKCP – TFR 유압식 일반 브레이크 캘리퍼 압력. BKCP - TFR		
1745	Power Glitch detected on 24V supply 24V 공급 장치에서 감지된 전원 글리치		
1746	Hydraulic Brake Pump Over Current. BKPOC – TFR 유압 브레이크 펌프 과전류. BKPOC - TFR		
1747	Input NESD is active - NonEmergency Slowdown 입력 NESD 가 활성화됨 - 비긴급 감속		
1752	NPT - NTSD is offline NPT - NTSD 가 오프라인 상태입니다.		
1850	Power Glitch detected on 24V supply P24V 전원 공급 장치에서 감지된 전원 장애	- 적절한 정격전류를 위한 전원장치 확인 - 접지 확인	
1851	Hardware Watchdog (unknown thread) 하드웨어 Watchdog 발생 (알려지지 않은 스레드)	- 노이즈 발생 확인 - 모든 suppressions 가 적당하게 설치가 되어있는지 확인.	
1852	Power Loss Interrupt failed 전원 손실 인터럽트 실패	결코 발생해서는 안됨. 하드웨어 또는 소프트웨어 문제	
1853	Invalid MAC Address - ethernet disabled 유효하지 않은 MAC 주소 – 이더넷 사용 불가	MAC 어드레스를 잘못 설정 함.	
1854	LU/LD stuck active during run 주행 중 LU/LD 용착되어 활성화		1110
1855	Primary Brake failed to slow down car – TFR 주 브레이크가 차의 감속 실패 – TFR	브레이크의 적절한 조정이 필요함.	TFR 리셋

1856	SCWD active - only car top insp. Allowed SCWD 활성 – Car 상부 점검운전만 허용됨	카운터웨이터가 Derailment(탈선)되었을 때 INS 로 카를 운행 시도. (오로지 카상부 INS 로만 허용됨)	
1857	Software Error: I/O DB not initialized 소프트웨어 에러: I/O DB 가 초기화 되지 않음	WD 에러 – I/O 데이터베이스가 초기화 되기 이전에 I/O 를 확인 하기 위한 시도	
1858	Gate Contact failed to close Gate 컨택터 닫기를 실패		
1859	Discrete SPI hardware failure 이산 SPI 하드웨어 오류	CPUA 또는 IOC 하드웨어 장애.	
1860	Inspection Node Offline 점검 노드 오프라인		
1861	Power On Self Test Fail 전원 자가 진단 실패		
1862	Invalid Generic Version 제네릭 버전이 유효하지 않음		
1863	DRVE active but drive failed to active CanDRVE DRVE 활성화 되었지만 인버터 CanDRVE 활성화 실패됨	CAN DRVE 는 DRVE 가 활성화 되고 3 초후에 비활성화되어야 한다. RRF 혹은 Inspection 으로 Reset 한다.	RRF 혹은 INS + TFR 리셋
1864	Car Possibly Broke Traction (Pos Enc > Motor Enc) 브레이크 설정을 확인	카 비상정지동안 카가 제동을 하지 못함	
1865	JobFile Images Missing Job 파일 이미지 손실		
1866	Flash JobFile Image Corrupted 플래시의 Job 파일 이미지가 손상		
1867	BBRAM JobFile Image Corrupted, Upload Required 배터리 지원 RAM Job 파일 이미지가 손상		
1868	DZ1 stuck active during run 주행 중 DZ1 이 활성상태로 용착됨		
1869	DZ2 stuck active during run 주행 중 DZ2 가 활성상태로 용착됨		
1870	Stuck car call at floor 층에서 카 콜이 용착됨		
1871	"Rope Tension Error (see Rope Tension Warning)" 로프 텐션 에러(로프 텐션 경고 확인)		
1872	SAF5 dropped out during run 주행 중에 SAF5 이 떨어짐		
1873	Rope Tension Monitor Shutdown - see M81 로프 텐션 모니터가 정지됨 – M81 확인		
1874	Pre-Opening Velocity Window Error		

	Pre-Opening 속도 창 에러		
1875	FDoor close time > mean value - pre-pick disabled 전면 도어 시간이 평균 닫힘 시간을 초과		
1876	RDoor close time > mean value - pre-pick disabled 후면 도어 시간이 평균 닫힘 시간을 초과		
1877	Car moved outside of level zone during pre-pick Pre-pick 중 카가 레벨 존을 벗어남		
1878	Stuck hall call at floor 층에서 홀 콜이 응착됨		
1881	Tension Sensor 1 offline 텐션 센서 1 오프라인		
1882	Tension Sensor 2 offline 텐션 센서 2 오프라인		
1883	Tension Sensor 3 offline 텐션 센서 3 오프라인		
1884	Tension Sensor 4 offline 텐션 센서 4 오프라인		
1885	Tension Sensor 5 offline 텐션 센서 5 오프라인		
1886	Tension Sensor 6 offline 텐션 센서 6 오프라인		
1887	Tension Sensor 7 offline 텐션 센서 7 오프라인		
1888	Tension Sensor 8 offline 텐션 센서 8 오프라인		
1889	Tension Sensor 9 offline 텐션 센서 9 오프라인		
1890	Tension Sensor 10 offline 텐션 센서 10 오프라인		
1891	Insufficient Blower Air Flow 불완전한 송풍기 공기 흐름		
1892	Blower Air Flow Sensor Stuck Active 송풍기 공기 흐름 센서 활성화되어 응착됨		
1893	Motor Overheated 모터 과열됨		
1894	Accel Discontinuity 가속 불연속		
1895	S/W version will not work on this type of controller 이 유형의 컨트롤러에서는 소프트웨어 버전이 작동하지 않음		
1896	Invalid Adjustment: J16 = 0 유효하지 않은 조정값: J16=0		
1900	A17Safety SAFE IO not present A17 안전 SAFE IO 가 설정되어 있지 않음		
1901	A17SAFETY_OUTPUT_CONTROL_FAILURE A17 안전 스레드가 출력을 제어 할 수 없음		
1902	A17Safety Ascending Car Overspeed - SFR to reset		SFR 리셋

	A17 안전 스톱드가 상승과속 감지 – SFR 로 리셋		
1903	A17Safety Door Zone I/O Invalid - SFR to reset A17 안전 스톱드가 도어존 I/O 가 유효하지 않음을 감지 – SFR 로 리셋		SFR 리셋
1904	A17Safety Unintended Car Movement - SFR to reset A17 안전 스톱드가 UCM 감지 – SFR 로 리셋		SFR 리셋
1905	A17Safety Car Stopswitch Override Failure – SFR A17 안전 스톱드가 카 정지 오버라이드 실패 감지 – SFR 로 리셋		SFR 리셋
1906	A17Safety Revert From Insp to Auto - SFR to reset A17 안전 스톱드가 점검에서 자동 모드로 복귀 시 오류 감지 – SFR 로 리셋		SFR 리셋
1907	A17Safety HWAC Door Bypass - SFR to reset A17 안전 스톱드가 승강로 접근 I/O 오류를 감지 – SFR 로 리셋		SFR 리셋
1908	A17SAFETY_END_OF_RUN_TEST_FAILURE A17 안전 스톱드가 실행 종료 테스트 실패를 감지		
1920	SP_CONFIGURATION_INVALID 안전 프로세서 구성이 유효하지 않음		
1921	SP_NOT_ONLINE 안전 프로세서가 오프라인		
1922	NP_NOT_ONLINE NTSD 프로세서가 오프라인		
1923	NECA_EP_NOT_ONLINE		
1924	NECA_NP_NOT_ONLINE		
1925	SP I/O Mismatch with CPUA CPUA 와 SP I/O 불일치	- SPC(트랙션) 명령을 사용합니다. - SPC(유압) 명령 사용	
1926	NP I/O Mismatch with CPUA CPUA 와 NP I/O 불일치	제조처 문의	
1927	NP VERTEX OFFLINE NP 버텍스 오프라인		
1951	CDI Fault 카 지연 지시기(Car Delay Indicator) 오류		
1952	Close time too high - (M54) disabled DCL, DCL6 타임 아웃	DCL, DCL6 시간초과 - 닫힘시간 초과	
1953	Group Service Protect Error 그룹 서비스 보호 오류		
1954	HATU or HABU invalid IO map layout HWAC 주행 입력에 대해 호환되지 않는 I/O 레이아웃을 감지	CPU 에서 호환되지 않는 I/O 를 감지	
1955	Fixed CAM LULDM Relay Monitor - Inspection to Reset 고정된 CAM LULDM 릴레이 모니터 – Inspect 후 TFR 로 복귀		INS+TFR 리셋
1956	Legacy Car Offline 기존 카 오프라인		

1957	Overshot floor dpp 목적 층보다 오버 슛됨		
1958	Critical Drive faults exceeded 10/hr: Reset via Insp Magnetek 인버터는 매 시간 치명적인 오류를 리셋 하려고 함		INS 리셋
1959	Critical Drive fault: Reset via Insp 치명적인 인버터 오류: 점검 운전으로 초기화		INS 리셋
1960	Monitor failed (SAFCD,MCCD,BRKCD,MCPD) 모니터 실패 (SAFCD, MCCD, BRKCD, MCPD)	• 컨택터 점검시 고장 감지됨. (SAFCD, MCCD, BRKCD, MCPD) 컨택터 확인	
1963	Wait for End of Run Test failed 주행 시험의 종료 대기 실패	• 릴레이/컨택터 테스트시 고장감지	
1964	SAFCD failed SAFCD 실패	• SAFCD 컨택터 이상	
1965	SAFSPM failed SAFSPM 실패	• SAFSPM 컨택터 이상	
1966	MCCD failed MCCD 실패	• MCCD 컨택터 이상	
1967	MCD failed MCD 실패	• MCD 컨택터 이상	
1968	MCE failed MCE 실패	• MCE 컨택터 이상	
1969	BRKCD failed BRKCD 실패	• BRKCD 컨택터 이상	
1970	MCPD failed MCPD 실패	• MCPD 컨택터 이상	
1971	CSTOM failed CSTOM 실패	• CSTOM 컨택터 이상	
1972	HA failed HA 실패	• HA 컨택터 이상	
1973	HAR failed HAR 실패	• HAR 컨택터 이상	
1974	HAT failed HAT 실패	• HAT 컨택터 이상	
1975	HAB failed HAB 실패	• HAB 컨택터 이상	
1978	Low Batt Charge 배터리 충전량이 적음	• 배터리 충전 전압 체크	
1979	Controller Lost Comm with IGEP 컨트롤러와 IGEP와의 통신 끊어짐		
1980	Controller Lost Comm with Lobby Panel 컨트롤러와 로비 패널과의 통신 끊어짐		
1981	Controller Lost Comm with OEO 컨트롤러와 OEO와의 통신 끊어짐		
1982	MLD input stuck ON MLD 입력이 용착됨		

1983	ARO car failed to move ARO 카 주행 실패		
1984	MCM mismatch MCC1 MCC1 과 MCM 불 일치		
1985	EBM1 mismatch EBC1 EBC1 과 EBM1 불 일치		
1986	BRKM mismatch BRKC BRKC 와 BRKM 불 일치		
1987	Parameter out of Range 범위 밖 파라미터		
1988	Motor Mismatch M109 vs Drive 모터 불 일치 M109 Vs. 인버터		
1989	EOL_TIME_FLT - Maximum rope installation time exceeded. See EOL=R EOL_TIME_FLT - 최대 로프 설치 시간을 초과했습니다. EOL=R 참조		
1990	Belt EOL persistent ram flt - check battery. 벨트 EOL 영구 램 flt - 배터리를 확인하십시오.		
1991	Belt EOL system timer fault. EOL_BAD_TIMER_READ_FLT - System hardware fault. The car is taken "Out-Of-Service". Manual reset required. 벨트 EOL 시스템 타이머 오류. EOL_BAD_TIMER_READ_FLT - 시스템 하드웨어 오류입니다. 차는 "서비스 불가" 상태가 됩니다. 수동 재설정이 필요합니다.		
1992	Belt EOL flash flt see EOL=L. EOL_FLASH_WRITE_FLT - System hardware fault. 벨트 EOL 플래시 flt EOL=L 참조. EOL_FLASH_WRITE_FLT - 시스템 하드웨어 오류입니다.		
1993	Belt EOL SSUnit write flt see EOL=L. EOL_SSUNIT_WRITE_FLT - The Secondary EOL storage unit failed to write to flash. 벨트 EOL SSUnit write flt EOL=L 참조. EOL_SSUNIT_WRITE_FLT - 보조 EOL 저장 장치가 플래시에 쓰지 못했습니다.		
1994	Belt EOL PSUnit mismatch SSUnit see EOL=L EOL_SSUNIT_STATS_MISMATCH_FLT - The CPUA and SSUnit are mismatched. 벨트 EOL PSUnit 불일치 SSUnit EOL=L 참조		

	EOL_SSUNIT_STATS_MISMATCH_FLT - CPUA 와 SSUnit 이 일치하지 않습니다.		
1995	Belt EOL Time Warning Level-1 see EOLP. EOL_TIME_WARNING_L1 - Belt EOL Time Warning Level-1. 벨트 EOL 시간 경고 레벨-1 은 EOLP 를 참조하십시오. EOL_TIME_WARNING_L1 - 벨트 EOL 시간 경고 레벨-1		
1996	Belt EOL Time Warning Level-2 see EOLP. EOL_TIME_WARNING_L2 - Belt EOL Time Warning Level-2. 벨트 EOL 시간 경고 레벨-1 은 EOLP 를 참조하십시오. EOL_TIME_WARNING_L1 - 벨트 EOL 시간 경고 레벨-1. 벨트 EOL 시간 경고 레벨-2 는 EOLP 를 참조하십시오. EOL_TIME_WARNING_L2 - 벨트 EOL 시간 경고 레벨-2.		
1997	Belt EOL Time Warning Level-3 see EOLP. EOL_TIME_WARNING_L3 - Belt EOL Time Warning Level-3. 벨트 EOL 시간 경고 레벨-3 은 EOLP 를 참조하십시오. EOL_TIME_WARNING_L3 - 벨트 EOL 시간 경고 레벨-3.		
1998	Belt EOL Trips Warning Level-1 see EOLP. EOL_TRIPS_WARNING_L1 - Belt EOL Trips Warning Level-1. 벨트 EOL 트립 경고 레벨-1 은 EOLP 를 참조하십시오. EOL_TRIPS_WARNING_L1 - 벨트 EOL 트립 경고 레벨-1.		
1999	Belt EOL Trips Warning Level-2 see EOLP. EOL_TRIPS_WARNING_L2 - Belt EOL Trips Warning Level-2. 벨트 EOL 트립 경고 레벨-2 는 EOLP 를 참조하십시오.		

	EOL_TRIPS_WARNING_L2 - 벨트 EOL 트립 경고 레벨-2.		
2000	Trapped in Car 승객 갇힘		
2001	SDBSWERR SDB 미 검출 또는 SDT 용착됨		
2002	SDTWERR SDT 미 검출 또는 SDB 용착됨		
2003	No moving, bad Encoder 주행 개시 하였으나 이동이 없음,	기계적 결함 또는 엔코더 불량	
2005	ARD fault detection ARD 오류 검출		
2006	ARD run timeover ARD 주행 시간 타임아웃		영구고장
2007	ARD power off fault ARD 종료 후 배터리 전원을 4 초 이내에 끄지 못함		영구고장
2009	Car door lock I/O fault Car door lock 의 I/O 오류	Car door Lock(CDL)의 i/o 합리성 점검	
2010	DZP relay i/o check fault – Front DZP 릴레이의 I/O 오류 – 전면	DZP contactor 의 i/o 합리성 점검	전면도어
2010	DZP relay i/o check fault – Rear DZP 릴레이의 I/O 오류 – 후면	DZP contactor 의 i/o 합리성 점검	후면도어
2011	CDXF relay i/o check fault CDXF 릴레이의 I/O 오류	CDXF/CDXR contactor i/o 합리성 점검	
2012	Hoistway interlock fault door 승강로 인터락 오류	Hoistway Interlock 에 의해 감지되는 이상 문 열림 고장	영구고장
2013	Drive fault via CAN CAN 을 통한 인버터 오류	인버터 오류 체크	
2014	DZ1 failue DZ1 실패	Door zone bypass 제어 불량	
2015	DZEC failue DZEC 실패	DZC contactor(또는 relay) 접점 이상 발생 – Run monitor	RRF 리셋
2020	Retiring CAM I/O failure Retire CAM I/O 실패	Retire cam i/o RC 와 RCM 의 합리성 점검	
2023	UCMP board Latched - Release & TFR UCMP 기판 래치됨 – Release & TFR		TFR 리셋
2025	Set MM/DD/YY 시간 설정 – 월/일/년	시간 미설정 또는 재부팅 시 출력	
2026	Run remote reset by SMART SMART 에 의한 주행 원격 리셋		
2027	EST, Higher speed at Top EST, Top 층에서 최고 속도		
2028	ESB, Higher speed at Bottom		

	ESB, 최하층에서 최고 속도		
2029	EST, no detection or stuck EST, 검출 안되거나 용착됨		
2030	ESB, no detection or stuck ESB, 검출 안되거나 용착됨		
2032	Out going call enable relay stuck 발신 통화 활성화 릴레이 멈춤		
2040	Belt EOL Trips Warning Level-3 see EOLP. 벨트 EOL 트립 경고 레벨-3 은 EOLP 를 참조하십시오.		
2041	Belt at EOL. SS open. see EOL=L,EOLTST,EOL=R. EOL_OUTOFSERVICE_FLT - Belt EOL Out of Service fault Safety String open. EOL 시 벨트. SS 오픈. EOL=L,EOLTST,EOL=R 을 참조하십시오. EOL_OUTOFSERVICE_FLT - 벨트 EOL 서비스 중단 오류 안전 스트링이 열렸습니다.		
2042	SSUnit SerialNumber is invalid. EOL_SSUNIT_SERIALNUMBER_FLT - SSUnit SerialNumber is invalid. SSUnit 일련 번호가 잘못되었습니다. EOL_SSUNIT_SERIALNUMBER_FLT - SSUnit 일련 번호가 잘못되었습니다.		
2043	RUN_AT_REDUCED_PREF_ALERT - Alert: Reduced Perf Accel, Decel rates (M108) RUN_AT_REDUCED_PREF_ALERT - 경고: Perf Accel, Decel rate 감소(M108)		
2044	EOL_RESETS_ALERT - Alert: more than 2 EOL=R reset command have been executed. Probable tampering. EOL_RESETS_ALERT - 경고: 2 개 이상의 EOL=R 재설정 명령이 실행되었습니다. 변조 가능성이 있습니다.		
2045	EOL_AVG_TRIP_PER_WEEK_EXCESSIVE_ALERT, Alert: Belt EOL Trips per week excessive. EOL_AVG_TRIP_PER_WEEK_EXCESSIVE_ALERT, 경고: 벨트 EOL 주당 이동이 과도합니다.		
2046	EOL_NV_CHECKSUM_FLT, Belt EOL NV Checksum fault see EOL=A EOL_NV_CHECKSUM_FLT, 벨트 EOL NV 체크섬 오류 EOL=A 참조		
2047	RED_PERF_GREEN_DRIVE - Reduced Perf requires Green Drive ADJ-M107 RED_PERF_GREEN_DRIVE - 감소된 성능에는 Green Drive ADJ-M107 이 필요합니다.		

2048	EOL_SSUNIT_OFFLINE - EOL SSUnit is Offline. Out of Group Service EOL_SSUNIT_OFFLINE - EOL SSUnit 이 오프라인입니다. 그룹 외 서비스	- 차량에 대한 잘못된 CAN 통신. - 부하 장치 결함 - CAR BUS 에서 CAN 종단 확인 - 로드 장치 교체	
2049	Toe Guard Switch - RRF to reset 토 가드 스위치 - 재설정할 RRF		
2050	TGRDE inactive while away from 1'st floor - RRF to reset 1 층에서 떨어져 있는 동안 TGRDE 비활성화 - 재설정할 RRF		
2051	TGRDC and TGRDE in same state - RRF to reset 동일한 상태의 TGRDC 및 TGRDE - 재설정할 RRF		
2052	Belt Mfg Date is now locked out from edits see EOLMFG=		
2053	Belt EOL trips exceeded see EOL=R Belt Mfg Date 는 이제 편집할 수 없도록 잠겨 있습니다. EOLMFG= 참조 벨트 EOL 트립 초과 EOL=R 참조		
2054	Insp/Recall car Overspeed Insp/Recall 카 과속	- 엔코더 배선이 올바른지 확인하십시오(예: 위상 A 와 위상 B 가 바뀌지 않음). - 엔코더가 제대로 작동하는지 확인하십시오. - 새 도어 스캔을 수행합니다. - 결함이 남아 있으면 도어 카를 교체하십시오.	
2055	Safety Light Curtain Test failed 안전 라이트 커튼 테스트 실패		
2061	Run Aborted – Brake switch error 브레이크 스위치 BSLM	BSLM 스위치 점검	신규 추가
2062	Run Aborted – Brake switch error 브레이크 스위치 BSLE	BSLE 스위치 점검	신규 추가
2063	CV: 0, DV: 0(T65) 1.1	- 일시적 출발 못함 현상에 대한 정보 추가 - CV: Car 속도 - DV: Demand 속도 - 1.1 (브레이크 접점 왼쪽/오른쪽 개방여부로 1 이면 개방, 0 은 미개방)	신규 추가

2100	TWIN CPD Fault Signal. TWIN CPD 오류 신호.		
2101	TWIN CPD UPS Fault TWIN CPD UPS 오류		
2102	TWIN CPD Position Sensor Fault TWIN CPD 위치 센서 오류		
2103	TWIN CPD Emergency Stop KVE TWIN CPD 비상 정지 KVE		
2104	TWIN Level 2 Activated TWIN 레벨 2 활성화		
2105	TWIN CPD Brake contactor failure TWIN CPD 브레이크 접촉기 고장		
2106	TWIN CPD-APD vs APS Tracking Error TWIN CPD-APD 대 APS 추적 오류		
2107	TWIN Adjustment or I/O not valid TWIN 조정 또는 I/O 가 유효하지 않음		
2108	TWIN COMM LOSS RC link TWIN COMM LOSS RC 링크		
2109	TWIN CPD-APD COMM LOSS CC link TWIN CPD-APD COMM LOSS CC 링크		
2110	TWIN CPD Brake contactor I/O failure TWIN CPD 브레이크 접촉기 I/O 오류		
2111	TWIN Lower car was running up and triggered a level 2 violation when advancing the target to the next floor. TWIN Lower 카가 돌진하여 목표물을 다음 층으로 이동시킬 때 레벨 2 위반을 유발했습니다.		
2112	TWIN Upper car was running down and triggered a level 2 violation when advancing the target to the next floor. TWIN Upper 카가 돌진하여 목표물을 다음 층으로 이동시킬 때 레벨 2 위반을 유발했습니다.		
2113	LEVEL 3 cars inverted LEVEL 3 카 반전		
2114	LEVEL 3 Warning 레벨 3 경고		
2115	LEVEL 3 Violation 레벨 3 위반		
2300	Front CDI Fault 전면 CDI 결함		
2301	Front CDI – Powerup 전면 CDI - 전원 켜기		
2302	Front CDI - CDI on Battery Power 전면 CDI - 배터리 전원의 CDI		
2303	Front CDI - Comm. Loss 전면 CDI - 통신 손실		
2304	Front CDI - Low Battery Charge 전면 CDI - 배터리 부족		
2305	Front CDI - Bad Battery Fuse 전면 CDI - 배터리 퓨즈 불량		

2306	Front CDI - CDI Detects Car on Inspection 전면 CDI - CDI 가 검사 시 카를 감지합니다.		
2307	Front CDI - Battery is Disconnected or Bad 전면 CDI - 배터리 연결이 끊어졌거나 불량		
2310	Front CDI - CDI locked but S4 inactive 전면 CDI - CDI 는 잠겨 있지만 S4 는 비활성화되어 있습니다.		
2311	Front CDI - CDI Unlocked but S3 inactive 전면 CDI - CDI 잠금 해제되었지만 S3 비활성화		
2312	Front CDI - S3 and S4 Both Active at Same Time 전면 CDI - S3 및 S4 가 동시에 활성화됨		
2313	Front CDI - S1 and S2 Both Active at Same Time 전면 CDI - S1 및 S2 가 동시에 활성화됨		
2314	Front CDI - UZ1 and UZ2 were in opposite states 전면 CDI - UZ1 및 UZ2 가 반대 상태에 있음		
2316	Front CDI - Test and Unlock active longer than 15s 전면 CDI - 15 초 이상 활성 테스트 및 잠금 해제		
2317	Front CDI - CAN Error - PIC1 didn't Rx PIC2 data 전면 CDI - CAN 오류 - PIC1 이 PIC2 데이터를 수신하지 않음		
2318	Front CDI - CAN Error - PIC2 didn't Rx PIC1 data 전면 CDI - CAN 오류 - PIC2 가 PIC1 데이터를 수신하지 않음		
2319	Front CDI - SOFB1 Timeout 전면 CDI - SOFB1 시간 초과		
2321	Front CDI - SOFB2 Timeout 전면 CDI - SOFB2 시간 초과		
2323	Front CDI - S3 failed to activate while unlocking 전면 CDI - 잠금을 해제하는 동안 S3 를 활성화하지 못했습니다.		
2325	Front CDI - Controller confirms CDI WD error 전면 CDI - 컨트롤러에서 CDI WD 오류 확인		
2330	Front CDI - Command to Lock / Unlock at same time 전면 CDI - 동시에 잠금/잠금 해제 명령		
2350	Front CDI - Invalid CAN Packet 전면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2351	Front CDI - Invalid CAN Packet 전면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2352	Front CDI - Invalid CAN Packet 전면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2398	Front CDI - Invalid S/ 전면 CDI - 잘못된 S/W		
2399	Front CDI - Invalid S/W 전면 CDI - 잘못된 S/W		
2400	Rear CDI Fault 후면 CDI 결함		
2401	Rear CDI - Powerup		

	후면 CDI - 전원 켜기		
2402	Rear CDI - CDI on Battery Power 후면 CDI - 배터리 전원의 CDI		
2403	Rear CDI - Comm. Loss 후면 CDI - 통신 손실		
2404	Rear CDI - Low Battery Charge 후면 CDI - 배터리 부족		
2405	Rear CDI - Bad Battery Fuse 후면 CDI - 배터리 퓨즈 불량		
2406	Rear CDI - CDI Detects Car on Inspection 후방 CDI - CDI 가 검사에서 차량을 감지합니다.		
2407	Rear CDI - Battery is Disconnected or Bad 후면 CDI - 배터리 연결이 끊어졌거나 불량		
2410	Rear CDI - CDI locked but S4 inactive 후면 CDI - CDI 는 잠겨 있지만 S4 는 비활성화되어 있습니다.		
2411	Rear CDI - CDI Unlocked but S3 inactive 후면 CDI - CDI 잠금 해제되었지만 S3 비활성화		
2412	Rear CDI - S3 and S4 Both Active at Same Time 후면 CDI - S3 및 S4 모두 동시에 활성화됨		
2413	Rear CDI - S1 and S2 Both Active at Same Time 후면 CDI - S1 및 S2 모두 동시에 활성화됨		
2414	Rear CDI - UZ1 and UZ2 were in opposite states 후면 CDI - UZ1 및 UZ2 가 반대 상태에 있음		
2416	Rear CDI - Test and Unlock active longer than 15s 후면 CDI - 15 초 이상 활성 테스트 및 잠금 해제		
2417	Rear CDI - CAN Error - PIC1 didn't Rx PIC2 data 후면 CDI - CAN 오류 - PIC1 이 PIC2 데이터를 수신하지 않음		
2418	Rear CDI - CAN Error - PIC2 didn't Rx PIC1 data 후면 CDI - CAN 오류 - PIC2 가 PIC1 데이터를 수신하지 않음		
2419	Rear CDI - SOFB1 Timeout 후면 CDI - SOFB1 시간 초과		
2421	Rear CDI - SOFB2 Timeout 후면 CDI - SOFB2 시간 초과		
2423	Rear CDI - S3 failed to activate while unlocking 후면 CDI - 잠금 해제 중 S3 활성화 실패		
2425	Rear CDI - Controller confirms CDI WD error 후면 CDI - 컨트롤러에서 CDI WD 오류 확인		
2430	Rear CDI - Command to Lock / Unlock at same time 후면 CDI - 동시에 잠금/잠금 해제 명령		
2450	Rear CDI - Invalid CAN Packet 후면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2451	Rear CDI - Invalid CAN Packet 후면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2452	Rear CDI - Invalid CAN Packet		

	후면 CDI - 잘못된 CAN 패킷		
2498	Rear CDI - Invalid S/W 후면 CDI - 잘못된 S/W		
2499	Rear CDI - Invalid S/W 후면 CDI - 잘못된 S/W		
2500	SP ERROR SP 오류		
2501	Unintended Car Movement Detected 의도하지 않은 차량 움직임 감지됨 - 안전 프로세서가 차량과 승강로 도어가 열린 상태에서 차량이 도어 영역 밖에 있음을 감지했습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 출력 EBSP1 및 EBSP2 를 통해 비상 브레이크를 해제합니다. 이 상태는 전원 주기를 통해 래치되며 SFR 명령을 통해서만 재설정됩니다.	차량이 도어가 열린 상태에서 도어 영역 밖에 있습니다.	
2502	Main Brake Failure after a Stop is Detected 정지가 감지된 후 메인 브레이크 고장 - 주 모터 접촉기와 브레이크 접촉기가 주행 종료 시 떨어지도록 명령을 받은 후(카 속도가 10fpm 또는 0.05m/0.05m 미만인 경우) 안전 프로세서가 6 인치 이상의 카 움직임을 감지했습니다. 에스). 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 출력 EBSP1 및 EBSP2 를 통해 비상 브레이크를 해제합니다. 이 상태는 전원 주기를 통해 래치되며 SFR 명령을 통해서만 재설정됩니다.	- 품질이 좋지 않은 인코더 신호(인코더 피드백 신호 노이즈) - 잘못된 엔코더 스케일링 - 잘못된 접촉기 모니터 입력	
2503	Ascending Car Overspeed Detected 카 상승 과속 감지됨 - 안전 프로세서가 자동차 속도가 (어느 쪽이든) 과도함을 감지했습니다. 참고: 과도한 자동차 속도는 다음과 같이 정의됩니다. 계약 속도가 349fpm(1.773m/s) 이하인 작업에서 계약 속도의 127% 이상 계약 속도가 350fpm(1.778m/s) 이상인 작업에서 계약 속도의 117% 이상 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을	- 잘못된 인코더 스케일링 - 품질이 좋지 않은 인코더 신호(인코더 피드백 신호 노이즈) - 자동차가 실제로 계약 속도를 초과했습니다. - 엔코더 시스템 결함(위치 또는 속도)	

	열고 출력 E BSP1 및 E BSP2 를 통해 비상 브레이크를 해제합니다. 이 상태는 전원 주기를 통해 래치되며 SFR 명령을 통해서만 재설정됩니다.		
2504	Encoder Cross-Check Failure Detected 엔코더 교차 점검 오류 감지됨 - 안전 프로세서가 1/3 초 동안 75fpm(0.381m/s)보다 큰 위치 및 속도 인코더 속도의 차이를 감지했습니다. 안전 프로세서는 제로 속도(실행 종료)를 보고하는 시스템 인코더를 감지한 후 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 품질이 좋지 않은 엔코더 신호(엔코더 피드백 신호 노이즈) • 엔코더 시스템 결함(위치 또는 속도) • 조속기 로프가 미끄러지고 있습니다. • 기계 로프가 미끄러지고 있습니다.	
2505	Door Zone I/O Cross-Check Failure 도어 구역 I/O 교차 점검 오류 감지됨 - 안전 프로세서가 실패한 도어 구역 입력 조건을 감지했습니다(1/3 초 동안 모니터 입력도 비활성화되는 동안 도어 구역 입력은 비활성화됨). 안전 프로세서는 제로 속도(실행 종료)를 보고하는 시스템 인코더를 감지한 후 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 도어 영역 릴레이 결함(DZ1, DZ2, DZ1R 또는 DZ2R) • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(DZ1M, DZ2M, DZ1RM 또는 DZ2RM)	
2506	Hoistway Access/Inspection Excessive Speed Detected 승강로 접근/Inspection 과속 감지됨 - 안전 프로세서가 검사 또는 승강로 접근 작업에서 작동하는 동안 차량 속도가 125fpm(0.635m/s)보다 큰 것을 감지했습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 잘못된 엔코더 스케일링 • 품질이 좋지 않은 엔코더 신호(인코더 피드백 신호 노이즈) • 차량이 검사 또는 승강로 접근 작업 중에 실제로 125fpm(0.635m/s)을 초과했습니다. • 엔코더 시스템 결함(위치 또는 속도)	
2507	Revert from RunBug to Automatic Detected RunBug 에서 자동으로 복귀 감지 - 안전 프로세서가 runbug 실행 명령 없이 활성화된 모터 또는 브레이크 회로를 감지했습니다.	• 브레이크 접촉기 또는 모터 접촉기 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(INRB,	

	runbug 작동 시 runbug 방향 실행 명령이 활성화되고 실행이 끝나면 꺼지면 MCE 또는 BRKE 입력이 0.5 초 이상 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	INRBU, INRBD, MCE, BRKE)	
2508	Revert from Car Top Inspection to Automatic Detected Car Top Inspection 에서 자동으로 복귀 감지 - 안전 프로세서가 자동차 상단 검사 실행 명령 없이 모터 또는 브레이크 회로가 활성 상태임을 감지했습니다. 카 탑 검사 작동 중이고 카 탑 검사 방향 실행 명령이 활성화된 다음 실행이 끝나면 꺼지면 MCE 또는 BRKE 입력이 0.5 초 이상 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 브레이크 접촉기 또는 모터 접촉기 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(INCT, INCTU, INCTD, MCE, BRKE)	
2509	Revert from Door Bypass to Automatic Detected 도어 바이패스에서 자동으로 복귀 감지 - 도어가 바이패스되는 동안 안전 프로세서가 모터 또는 브레이크 회로가 활성 상태임을 감지했습니다. 도어 바이패스 작동 시(런버그 또는 카탑 검사가 아님) MCE 또는 BRKE 입력은 0.5 초 이상 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 브레이크 접촉기 또는 모터 접촉기 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(HDBM, CDBM, MCE, BRKE) • 도어 바이패스 스위치 결함	
2510	Revert from Hoistway Access to Automatic Detected 승강로 접근에서 자동으로 복귀 감지 - 안전 프로세서가 승강로 접근 실행 명령 없이 모터 또는 브레이크 회로가 활성 상태임을 감지했습니다. 승강로 액세스 작동 중이고 승강로 액세스 방향 실행 명령이 활성화된 다음 실행이 끝날 때 꺼지면 MCE	• 브레이크 접촉기 또는 모터 접촉기 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(INHA, HATU, HARD, HABU, HAND, MCE, BIKE)	

	또는 BRKE 입력이 0.5 초 이상 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.		
2511	Revert from Machine Room Inspection to Automatic Detected 기계실 검사에서 자동으로 복귀 감지 - 안전 프로세서가 기계실 검사 실행 명령 없이 모터 또는 브레이크 회로가 활성 상태임을 감지했습니다. 기계실 검사 작업 중이고 기계실 검사 방향 실행 명령이 활성화된 다음 실행이 끝나면 꺼지면 MCE 또는 BRKE 입력이 0.5 초 이상 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 브레이크 접촉기 또는 모터 접촉기 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(INCN, INCNU, INCND, MCE, BRKE)	
2512	RunBug Invalid I/O Condition Detected RunBug 잘못된 I/O 조건 감지됨 - 안전 프로세서가 0.5 초 동안 잘못된 runbug I/O 조건을 감지했습니다. 안전 프로세서는 동일한 조건의 INRB 및 INRBM 입력 또는 INRBU 및 INRBD runbug 방향 실행 명령 입력이 모두 0.5 초 동안 활성 상태임을 식별했습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다.	• 잘못된 런버그 작업 • 런버그 장치 또는 배선 결함 • 결함이 있는 INRB 릴레이 • 결함 있는 IOC 입력(INRB, INRBM, INRBU, INRBD)	
2513	Car Top Inspection Invalid I/O Condition Detected 카 상부 Inspection 의 잘못된 I/O 상태 감지됨 - 안전 프로세서가 잘못된 차량 상단 검사 I/O 조건을 감지했습니다. 다음 중 하나가 발생했습니다. INCT 및 INCTM 입력이 동일한 조건에 있음(둘 다 켜짐 또는 둘 다 꺼짐) INCTU 및 INCTD 자동차 상단 검사 방향 실행 명령	• 유효하지 않은 카 상부 Inspection 작업 • 차량 상부 검사 장치 또는 배선 결함 • 결함 있는 IOC 입력(INCT, INCTM, INCTU, INCTU2, INCTD, INCTD2)	

	입력 모두 활성화 INCTU와 INCTU2는 0.5 초 동안 다른 상태에 있습니다. INCTD와 INCTD2는 0.5 초 동안 서로 다른 상태에 있습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다.		
2514	Door Bypass Invalid I/O Condition Detected 도어 바이패스 잘못된 I/O 조건 감지됨 - 안전 프로세서가 잘못된 도어 바이패스 I/O 조건을 감지했습니다. CDBM 및 CDBM2 입력이 0.5 초 동안 동일한 조건(둘 다 켜짐 또는 둘 다 꺼짐)에 있거나 HDBM 및 HDBM2 입력이 동일한 조건(둘 다 켜짐 또는 꺼짐)에 있습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다..	• 도어 바이패스 스위치 장치 또는 배선 결함 • 결함 있는 IOC 입력(CDBM, CDBM2, HDBM, HDBM2)	
2515	Hoistway Access Invalid I/O Condition Detected 승강로 접근의 유효하지 않은 I/O 조건 감지 - 안전 프로세서가 유효하지 않은 승강로 접근 I/O 조건을 감지했습니다. 0.5 초 이상 동안 다음 중 하나가 발생했습니다. INHA 및 INHAM 입력이 동일한 조건에 있음(둘 다 켜짐 또는 둘 다 꺼짐) 승강로 접근 작업이 활성화되어 있고: INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HATU와 HATUM은 같은 상태입니다. INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HATD와 HATDM은 같은 상태입니다. INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HATU와 HATDM은 동일한 조건에 있습니다.	• 유효하지 않은 승강로 접근 작업 • 승강로 접근 장치 또는 배선 결함 • 결함 있는 IOC 입력(INHA, INHAM, HATU, HATUM, HATD, HATDM, HABU, HABUM, HABD, HABDM)	

	INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HABU 와 HABUM 은 같은 상태 INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HABD 와 HABDM 은 같은 상태입니다. INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HATU 및 HATD 가 모두 활성 상태입니다. INHA 켜짐 및 INHAM 꺼짐; HABU 와 HABD 가 모두 활성 상태입니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다.		
2516	Machine Room Inspection Invalid I/O Condition Detected 기계실 Inspection 잘못된 I/O 조건 감지됨 - 안전 프로세서가 잘못된 기계실 검사 I/O 조건을 감지했습니다. 0.5 초 이상 동안 다음 중 하나가 발생했습니다. INCEN 및 INCNM 입력이 동일한 조건에 있음(둘 다 켜짐 또는 둘 다 꺼짐) INCNU 및 INCND 기계실 검사 방향 실행 명령 입력이 모두 활성화됩니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다.	• 잘못된 기계실 검사 작업 • 기계실 검사 장치 또는 배선 불량 • 결함 있는 IOC 입력(INCN, INCNM, INCNU, INCND)	
2517	Hoistway Access Door Bypass Test Failed 승강로 Door Bypass 테스트 실패 - 승강로 Door Bypass 기능의 무결성에 대한 안전 프로세서 테스트가 실패했습니다. 0.5 초 동안 다음 I/O 조건 중 하나가 발생했습니다. HAM 이 꺼져 있습니다. INHA 가 꺼짐 HAM 이 꺼져 있습니다. HATU, HATD, HABU 및 HABD 가 꺼져 있습니다. HARM 이 꺼져 있습니다. INHA 꺼짐(후문 작업)	• 승강로 접근 릴레이 결함(HA, HAR, HAB, HAT) • 승강로 접근 장치 또는 배선 결함 • 결함이 있는 IOC I/O(CHKHA, HAM, HARM, HABM, HATM, HATU, HATD, HABU, HABD, INHA)	

	HARM 이 꺼져 있습니다. HATU, HATD, HABU 및 HABD 가 꺼져 있습니다. HATM 이 켜져 있습니다. INHA 가 꺼짐 HATM 이 꺼져 있습니다. HATU 및 HATD 가 꺼져 있습니다. HABM 이 꺼져 있습니다. INHA 가 꺼짐 HABM 이 꺼져 있습니다. HABU 및 HABD 가 꺼져 있습니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열고 이 조건이 해결되면 안전 스트링을 다시 활성화합니다.		
2518	Brake I/O Cross-Check Failed 브레이크 I/O 교차 점검 실패 - 안전 프로세서가 실패한 브레이크 입력 교차 점검 테스트를 감지했습니다. 입력 BRKE 및 BRKD 는 동일한 상태에 있습니다(0.5 초 동안 둘 다 켜짐 또는 둘 다 꺼짐). 두 시스템 인코더가 모두 0 속도를 보고한 후 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 브레이크 릴레이 결함(BRK, BRK1 또는 BRK2) • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(BRKE, BRKD)	
2519	Car Door Input Cross-Check Failed 카 도어 입력 교차 확인 실패 - 안전 프로세서가 카 도어 입력 교차 확인 테스트에 실패한 것을 감지했습니다. 0.5 초 동안 다음 I/O 조건 중 하나가 발생했습니다. CDCF 및 CDCFM 이 동일한 상태에 있으며 둘 다 켜짐 또는 꺼짐 CDCR 및 CDCRM 이 동일한 상태에 있으며 둘 다 켜짐 또는 꺼짐 두 시스템 인코더가 모두 0 속도를 보고한 후 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을	• 카 도어 릴레이 결함(CDCF, CDCR) • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(CDCF, CDCFM, CDCR, CDCRM) • IOC 의 결함 있는 도어 접점 릴레이 정류기	

	입니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.		
2520	Hoistway Door Input Cross-Check Failed 승강로 도어 입력 교차 확인 실패 - 안전 프로세서가 승강로 도어 입력 교차 확인 테스트 실패를 감지했습니다. 다음 I/O 조건 중 하나가 발생했습니다. HDIF 와 HDIFM 은 0.5 초 동안 켜짐 또는 꺼짐 모두 동일한 상태에 있습니다. HDIR 및 HDIRM 은 1/3 초 동안 켜짐 또는 꺼짐 모두 동일한 상태에 있습니다. 두 시스템 인코더가 모두 0 속도를 보고한 후 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 승강로 도어 릴레이 결함(HDIF, HDIR) • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(HDIF, HDIFM, HDIR, HDIRM) • IOC/IOD/IOE 의 승강로 도어 접점 릴레이 정류기 결함	
2521	Motor Contactor Input Cross-Check Failed 모터 접촉기 입력 교차 점검 실패 - 안전 프로세서가 모터 접촉기 입력 교차 점검 테스트 실패를 감지했습니다. MCE 와 MCD 는 0.5 초 동안 켜짐 또는 꺼짐의 동일한 상태에 있습니다. 두 시스템 인코더가 모두 0 속도를 보고한 후 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	• 모터 접촉기(MC1) 결함 • 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC 입력(MCE, MCD)	
2523	SPT Internal System Failure - Defective SPT Micro SPT 내부 시스템 오류 - SPT Micro 결함	•	
2524	Output Test Message Reception Detection Failed 출력 테스트 메시지 수신 감지 실패 - CPUA 카드에서 CAN 메시지를 수신하지 않고 4 개의 연속 실행이 이루어진 것을 안전 프로세서가 감지했습니다.	• 결함이 있는 카 CAN 채널 • 결함이 있는 IOC/IOD/IOE 카드 • 결함이 있는 CPUA 카드	

	두 시스템 인코더가 모두 0 속도를 보고한 후 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 엽니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다		
2525	Safety String Output Test Failed 안전 스트링 출력 테스트 실패 - 안전 프로세서가 안전 스트링 출력 테스트 실패를 감지했습니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 결함이 있는 안전 스트링 출력 릴레이(SAFSP) - 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC/IOD/IOE I/O(SAFSP, SAFSPM)	
2526	Emergency Brake Output 1 Test Failed 비상 브레이크 출력 1 테스트 실패 - 안전 프로세서가 비상 브레이크 출력 1 테스트 실패를 감지했습니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 비상 브레이크 출력 릴레이 #1(RGC2) 결함 - 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC/IOD/IOE I/O(EBSP1, EBSPM1)	
2527	Emergency Brake Output 2 Test Failed 비상 브레이크 출력 2 테스트 실패 - 안전 프로세서가 비상 브레이크 출력 2 테스트 실패를 감지했습니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 비상 브레이크 출력 릴레이 #1(RGC4) 결함 - 유효하지 않거나 결함이 있는 IOC I/O(EBSP2, EBSPM2)	
2528	SPI Input Failure Condition Detected 안전 프로세서는 가능한 SPI 입력 고장 조건을 감지하고 SAFSP 출력을 통해 1 초 이내에 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 10 개의 순차적인 SPI 데이터 전송에 대한 적절한 테스트 비트 조건을 감지하면 자체적으로 지웁니다.	결함이 있는 IOC 카드(I/O 칩 또는 안전 프로세서 마이크로프로세서)	
2529	Car Top Inspection/Hoistway Enable Data Message Not Received Car Top Inspection/승강로 활성화 데이터 메시지 미수신 안전 프로세서가 3 초 동안 Car Top Inspection 및 hoistway enable CAN 메시지를 수신하지 못하고 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 노드에서 두 개의 연속적인 올바른 CAN 메시지를 수신할 때까지 유지됩니다.	- 노드가 없거나 제대로 구성되어 있지 않습니다(CN 또는 CNA). - CAN 버스 배선 결함(CN, CNA) - 결함이 있는 노드(CN 또는 CNA)	

2530	Top Hoistway Access Data Message Not Received 승강로 상단 접근 데이터 미수신- 안전 프로세서는 상단 승강로 접근 작업이 시작된 후 3 초 동안 상단 승강로 접근 CAN 메시지를 수신하지 않고 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 노드에서 두 개의 연속적인 올바른 CAN 메시지를 수신할 때까지 유지됩니다.	• 노드가 없거나 제대로 구성되어 있지 않습니다(상위 HN 또는 CNA). • CAN 버스 배선 결함(HN, CNA) • 결함이 있는 노드(상위 HN 또는 CNA)	
2531	Bottom Hoistway Access Data Message Not Received 하단 승강로 접근 데이터 메시지 수신 안 됨 - 안전 프로세서는 하단 승강로 접근 작업이 시작된 후 3 초 동안 하단 승강로 접근 CAN 메시지를 수신하지 않고 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 노드에서 두 개의 연속적인 올바른 CAN 메시지를 수신할 때까지 유지됩니다.	• 노드가 없거나 제대로 구성되지 않았습니다(하단 HN 또는 CNA). • CAN 버스 배선 결함(HN, CNA) • 결함이 있는 노드(하단 HN 또는 CNA)	
2532	Car CANbus Channel Offline 카 CANbus 채널 오프라인 - 안전 프로세서는 자동차와 승강로에 대한 CANbus 채널을 지속적으로 모니터링합니다. 자동차 CAN 채널이 오프라인임을 감지하면 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 자동차 CAN 채널이 0 CAN 컨트롤러 오류와 함께 정상 상태로 돌아간 것을 감지할 때까지 유지됩니다.	• 카 CANbus 배선 및/또는 장치 결함 또는 누락 • 잘못된 작업 구성 • 결함이 있는 CPUA 카드 • 결함이 있는 IOC 카드.	
2533	Hall CANbus Channel Offline 홀 CANbus 채널 오프라인 - 안전 프로세서는 차량 및 승강로에 대한 CANbus 채널을 지속적으로 모니터링합니다. 홀 CAN 채널이 오프라인임을 감지하면 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 홀 CAN 채널이 0 CAN 컨트롤러 오류와 함께 정상 상태로 돌아간 것을 감지할 때까지 유지됩니다.	• 승강로 CANbus 배선 및/또는 장치의 결함 또는 누락 • 잘못된 작업 구성 • 결함이 있는 CPUA 카드 • 결함이 있는 IOC 카드	
2534	Corrupted CANbus Messages Detected 손상된 CANbus 메시지 감지 - 안전 프로세서는 다음 작업을 수행합니다.	• CANbus 배선 결함(자동차 또는 홀) • CANbus 의 전기적 노이즈	

	수신된 CAN 메시지를 분석하고, 이들의 보수 체크섬(모든 비트 플립 체크섬)을 공식화하고, 이것을 보수 체크섬 데이터 바이트와 비교합니다. 수신된 CAN 메시지 CANID 비트를 CANID 데이터 바이트와 비교합니다. 위의 값 중 하나가 올바르지 않으면 안전 프로세서는 손상된 CAN 메시지를 버립니다. 두 개의 연속적인 손상된 CAN 메시지가 수신되면 안전 프로세서는 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 5 개의 연속적인 유효한 CAN 메시지가 수신될 때까지 유지됩니다.	결함이 있는 CANbus 장치	
2535	FPGA-to-SP SPI Interface Failure Detected FPGA-SP SPI 인터페이스 오류 감지 - 마이크로프로세서-FPGA 인터페이스 데이터 스트림 테스트 비트가 10 개의 연속 데이터 전송에 대해 잘못된 상태에서 감지되면 데이터가 손상될 수 있습니다. 위치 인코더와 속도 엔코더가 모두 카 속도를 0 으로 보고하면 안전 프로세서가 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 안전 프로세서가 10 회의 연속 데이터 전송에 대한 적절한 테스트 비트 조건을 감지하면 저절로 사라집니다.	결함이 있는 IOC 카드	
2536	FPGA Configuration Failed FPGA 구성 실패 - 안전 프로세서가 FPGA 구성이 10 회 연속 시도에서 작동하지 않았음을 감지합니다. 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 드롭하고 출력 EBSP1 및 EBSP2 를 통해 비상 브레이크를 중단합니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 안전 프로세서에 잘못된 소프트웨어 업로드 - 결함이 있는 IOC 카드	
2537	Duplicate Car Top Inspection/Hoistway Enable Node Detected 중복 카 상단 검사/승강로 활성화 노드 감지 - 안전 프로세서가 카 CAN 채널에서 중복 카 상단 검사 및 승강로 활성화 노드를 감지합니다.	- 중복된 CN 또는 CNA 카드가 있습니다. - 잘못된 CN 또는 CNA 구성	

	모터 속도 인코더와 위치 인코더가 모두 자동차 속도를 0 으로 보고하면 안전 프로세서가 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.		
2538	Duplicate Top Hoistway Access Node Detected 중복 상단 승강로 액세스 노드 감지 - 안전 프로세서가 승강로 CAN 채널에서 중복 상단 승강로 액세스 노드를 감지합니다. 모터 속도 인코더와 위치 인코더가 모두 카 속도를 0 으로 보고하면 안전 프로세서가 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 중복된 상위 HN 또는 CNA 카드가 있습니다. - 잘못된 상위 HN 또는 CNA 구성	
2539	Duplicate Bottom Hoistway Access Node Detected 중복 하단 승강로 액세스 노드 감지 - 안전 프로세서가 승강로 CAN 채널에서 중복 하단 승강로 액세스 노드를 감지합니다. 모터 속도 인코더와 위치 인코더가 모두 카 속도를 0 으로 보고하면 안전 프로세서가 SAFSP 출력을 통해 안전 스트링을 드롭합니다. 이 조건은 SFR 명령 또는 전원 주기를 통해 재설정할 수 있습니다.	- 중복된 하단 HN 또는 CNA 카드가 있습니다. - 잘못된 하단 HN 또는 CNA 구성	
2540	Safety Processor Programming Jumper Enabled 안전 프로세서 프로그래밍 점퍼 활성화됨 - 안전 프로세서 프로그래밍 점퍼가 설치된 경우(1-2 위치의 IOC 점퍼 JP7), 안전 프로세서는 출력 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 드롭하고 출력 EBSP1 및 EBSP2 를 통해 비상 브레이크를 떨어뜨립니다. 점퍼를 제거하면 안전끈과 비상 브레이크 출력이 복원됩니다.	안전 프로세서 프로그래밍 점퍼 JP7 은 1-2 위치에 설치됩니다. 2-3 위치는 기본 위치입니다	
2542	SPT detected a corrupt CAN message from top HNB. SPT 는 상위 HNB 에서 손상된 CAN 메시지를 감지했습니다.		
2543	SPT detected a corrupt CAN message from Bottom HNB SPT 가 하단 HNB 에서 손상된 CAN 메시지를		

	감지했습니다.		
2545	SPT detected a corrupt CAN message from top HNB SPT 는 상위 HNB 에서 손상된 CAN 메시지를 감지했습니다.		
2546	SPT detected a corrupt CAN message from Bottom HNB SPT 가 하단 HNB 에서 손상된 CAN 메시지를 감지했습니다.		
2547	SPT Watchdog Occurred - Internal hardware fault. SPT Watchdog 발생 - 내부 하드웨어 오류입니다.		
2550	SPT detected CAN message timeout on HNB top HWAC SPT 가 HNB 상단 HWAC 에서 CAN 메시지 시간 초과를 감지했습니다.		
2553	SPT detected a duplicate HNB top node B CANID. SPT 가 중복된 HNB 최상위 노드 B CANID 를 감지했습니다.		
2554	SPT detected a duplicate HNB Bottom node B CANID. SPT 가 중복 HNB 하단 노드 B CANID 를 감지했습니다.		
2556	SPT detected a corrupt CAN message from top HNB node B. SPT 는 상위 HNB 노드 B 에서 손상된 CAN 메시지를 감지했습니다.		
2557	SPT detected a corrupt CAN message from Bottom HNB node B. SPT 는 하단 HNB 노드 B 에서 손상된 CAN 메시지를 감지했습니다.		
2558	SPI Input Failure at Power on. 전원을 켤 때 SPI 입력 오류.		
2559	SPT detected internal RAM safe data corrupted. SPT 는 내부 RAM 안전 데이터가 손상되었음을 감지했습니다.		
2562	SPT detected CAN communication timeout on local CAN bus. SPT 가 로컬 CAN 버스에서 CAN 통신 시간 초과를 감지했습니다.		
2564	SPT detected an internal hardware failure of NV flash memory. SPT 가 NV 플래시 메모리의 내부 하드웨어 오류를 감지했습니다.		
2566	SPT detected an APS fault and has taken APS offline SPT 가 APS 오류를 감지하고 APS 를 오프라인으로 전환했습니다.		
2567	SPT detected a lost packet from S3O.		

	SPT 가 S3O 에서 손실된 패킷을 감지했습니다.		
2568	SPT detected a chronic loss of packets from S3O.. SPT 는 S3O 에서 패킷의 만성적인 손실을 감지했습니다. 5msec 마다 S3O 보드는 SPI 를 통해 SPT 프로세서로 패킷을 보냅니다. 이러한 패킷에는 전송할 때마다 증가하는 시퀀스 번호가 포함됩니다. SPT 가 순서를 벗어난 패킷 100 개를 수신하는 경우. A 2568 이 기록되고 S3O 데이터가 SPT 에서 지워집니다.	• 소프트웨어 오류 • 노이즈 • 나쁜 IOE	
2569	SPT timed out AC Peak Ref. and cannot read AC inputs. SPT 시간 초과 AC Peak Ref. AC 입력을 읽을 수 없습니다.		
2570	SPT detected loss of CHKDS input, but sees inputs active on CHKDS circuit SPT 는 CHKDS 입력의 손실을 감지했지만 CHKDS 회로에서 활성 입력을 봅니다.		
2571	SPT detected PLD dropped its PWM output to SPT. SPT 가 PLD 를 감지하여 PWM 출력을 SPT 로 떨어뜨렸습니다.		
2572	SPT detected no HWAC CAN packets from HNB SPT 는 HNB 에서 HWAC CAN 패킷을 감지하지 못했습니다.		
2573	SPT ETSX has detected on overspeed into the terminal and opened the safety string via SAFSP. SPT ETSX 가 터미널로의 과속을 감지하고 SAFSP 를 통해 안전 스트링을 열었습니다.		
2574	SPT detected that the electronic brake regulator failed to send brake enable feedback over CAN. SPT 는 전자 브레이크 레귤레이터가 CAN 을 통해 브레이크 활성화 피드백을 보내지 못한 것을 감지했습니다.		
2575	SPT detected IO-DRVE feedback does not match oDRVE (CAN or Discrete). SPT 감지 IO-DRVE 피드백이 oDRVE(CAN 또는 이산)와 일치하지 않습니다.		
2576	SPT detected an abnormally high acceleration. SPT 가 비정상적으로 높은 가속을 감지했습니다.		
2577	SPT detected S3O-SPI failed on power-up. SPT 는 전원을 켤 때 S3O-SPI 가 실패했음을 감지했습니다.		
2578	SPT detected car speed > 125 fpm with the doors open. SPT 는 도어가 열린 상태에서 > 125fpm 의 차량 속도를 감지했습니다.		

	125fpm = 초당 0.635 미터.		
2579	SPT detected a crosscheck error between APS1 and APS2. Distance measured > the fixed mechanical separation. SPT 는 APS1 과 APS2 사이의 교차 검사 오류를 감지했습니다. 측정된 거리 > 고정된 기계적 분리.		
2580	SPT has dropped the modulated service indication to PLD (XC1,XC2) due to feedback fault brake or drive. 피드백 오류 브레이크 또는 드라이브로 인해 SPT 가 변조된 서비스 표시를 PLD(XC1,XC2)로 떨어뜨렸습니다.		
2581	SPT has Detected a Loss of SPI Communication to S3O. SPT 가 S3O 에 대한 SPI 통신 손실을 감지했습니다.		
2582	SPT has Detected a False (noise) Indication of AC Peak Ref. SPT 가 AC Peak Ref.의 잘못된(노이즈) 표시를 감지했습니다.		
2583	SPT has detected a bypass jumper (FTSD, SG, SAFCAR, APS) while on Automatic Operation. SPT 는 자동 작동 중에 바이패스 점퍼(FTSD, SG, SAFCAR, APS)를 감지했습니다.		
2584	S3O CRC error detected S3O CRC 오류 감지됨		
2585	CPUA CAN msg has a bad checksum CPUA CAN 메시지에 잘못된 체크섬이 있습니다.		
2586	SPTConfig error CPUA CAN 메시지에 체크하세요.		
2587	APS1 pos=0		
2588	APS1 pos=0		
2589	Distance between APS1 position and APS2 (TAC32T used a dual head APS system) is larger than 60mm. APS1 위치와 APS2(TAC32T 는 듀얼 헤드 APS 시스템을 사용) 사이의 거리가 60mm 보다 큼니다.	• 승강로 내 테이프 불량 • 불량 APS 또는 ELGO 테이프 • 검사 탭 • APS 교체	
2599	SP Error - Error Number End SP 오류 - 오류 번호 끝		
2600	SP FPGA Error - Error Number Base SP FPGA 오류 - 오류 번호 기준		
2624	SP FPGA Error - Error Number End SP FPGA 오류 - 오류 번호 끝		
2700	SPH_ERROR Base SPH_ERROR 베이스		
2714	CHKDS was inactive but one or more hoistway door inputs indicated doors were closed. CHKDS 가 비활성화되었지만 하나 이상의 승강로	• 잘못된 IOD	

	도어 입력이 닫힌 도어를 나타냅니다.		
2745	SP Fault: 2745 Safety Processor. SP 오류: 2745 안전 프로세서. 내부 마이크로 프로세서 오류 - 시스템이 열린 안전 문자열로 응답하고 마이크로 프로세서를 재설정합니다.	불량 IOD 카드.	
2751	Selector B to SPH CAN messages detected by Selector B process. This should never happen. Selector B 프로세스에서 감지된 SPH CAN 메시지에 대한 Selector B. 이런 일이 일어나서는 안 됩니다.	- CAN 통신 라인에서 TSMC 를 복제합니다. - CAN 조작. - 소프트웨어 버그 - CAN 구성 확인 - CAN 종단 및 배선 확인	
2755	SPH processor detected a false AC interrupt. SPH 프로세서가 잘못된 AC 인터럽트를 감지했습니다.	- 컨트롤러로 들어오는 3 상 AC 전원 불량. - 나쁜 근거.	
2764	Velocity violated first TSR checkpoint using TSR position algorithm. 속도가 TSR 위치 알고리즘을 사용하여 첫 번째 TSR 체크포인트를 위반했습니다.	- 오래된 컨트롤러 일반, 선택기 및/또는 안전 프로세서 소프트웨어 - P17 및/또는 P35 의 잘못된 조정 - 잘못된 TSR 자석 배치	
2765	Velocity violated second TSR checkpoint using TSR position algorithm. 속도가 TSR 위치 알고리즘을 사용하여 두 번째 TSR 체크포인트를 위반했습니다.	- 오래된 컨트롤러 일반, 선택기 및/또는 안전 프로세서 소프트웨어 - P17 및/또는 P35 의 잘못된 조정 - 잘못된 TSR 자석 배치	
2766	Velocity violated third TSR checkpoint using TSR position algorithm. 속도가 TSR 위치 알고리즘을 사용하여 세 번째 TSR 체크포인트를 위반했습니다.	- 오래된 컨트롤러 일반, 선택기 및/또는 안전 프로세서 소프트웨어 - P17 및/또는 P35 의 잘못된 조정 - 잘못된 TSR 자석 배치	
2767	SPH detects invalid configuration. Issue SPC command. SPH 가 잘못된 구성을 감지했습니다. SPC 명령을 실행합니다.		
2799	SPH_ERROR End Range SPH_ERROR 종료 범위		
2800	NPH Error Base NPH 오류 베이스		
2808	NPH SELA message not received. (are both processes on the same board) NPH SELA 메시지가 수신되지 않았습니다. (둘 다 같은 보드에 있는 프로세스임)		

2822	TSRCPM went False during Safety String Output Test. 안전 스트링 출력 테스트 중 TSRCPM 이 False 가 되었습니다.		
2824	NTSD processor reset. An Internal Micro Processor Fault NTSD 프로세서 재설정. 내부 마이크로 프로세서 오류 - 감시 장치를 트리거하지 못했습니다. 시스템은 열린 안전 스트링으로 응답합니다.		
2848	Vertex NP processor failed to receive "Vertex send status" message from the main CPU. Vertex NP 프로세서가 메인 CPU로부터 "Vertex send status" 메시지를 수신하지 못했습니다.		
2899	NP Error - Error Number End NP 오류 - 오류 번호 끝		
2900	NECA EP BASE 네카 EP 베이스		
2901	NECA EP - Invalid Input Command NECA EP - 잘못된 입력 명령 NECA EP 보드 - 인식할 수 없는 CAN 메시지가 ETSL 에서 수신되었습니다.		
2902	NECA EP - Overspeed Condition Detected NECA EP - 과속 상태 감지됨 NECA EP 보드 - ETSL 에 의해 과속 상태가 감지되었습니다. 재설정하려면 remote fast 에서 "ETSC"를 빠르게 발행하십시오.		
2903	NECA EP - Invalid Parameters NECA EP - 잘못된 매개변수 NECA EP 보드 - ETSL 프로세서가 NV 조정에서 잘못된 값을 감지했습니다.		
2904	NECA EP - Invalid CheckPoint Fault NECA EP - 잘못된 체크포인트 오류 NECA EP 보드 - ETSL 프로세서(EP)에는 속도 패턴에 대한 유효한 ETSL 설정이 없습니다. 설정 시도가 실패하면 설정이 끝날 때 발생합니다.		
2905	NECA EP - Captured Points Overflow NECA EP - 캡처된 포인트 오버플로 NECA EP 보드 - 캡처된 속도 패턴의 크기가 너무 커서 설정 후 ETSL 프로세서(EP)에 할당된 메모리에 맞지 않습니다. 캡처된 속도 패턴의 크기는 "SKP"		

	조정으로 조정할 수 있습니다.		
2906	NECA EP Board NECA EP 보드 - 비휘발성 메모리 오류 - 비휘발성 메모리에 데이터 쓰기 실패		
2907	NECA EP Board NECA EP 보드 - 비휘발성 메모리의 데이터 손상 - ETSL 프로세서(EP)는 체크섬을 사용하여 비휘발성 메모리의 데이터 손상을 감지합니다. 발생하면 EP 는 기본 매개변수로 비휘발성 메모리를 재설정합니다.		
2908	NECA EP - Invalid Velocity Reference NECA EP - 잘못된 속도 참조 NECA EP 보드 - 잘못된 설정 - 시스템 전원을 켤 때 유효한 속도 패턴이 없으면 ETSL 프로세서(EP)가 출력 ETS 를 통해 안전 문자열을 엽니다. 이 조건은 자동차 도어 분리로 무시할 수 있습니다.		
2909	NECA EP - Self-Test Fault NECA EP - 자체 테스트 오류 NECA EP 보드 - 자체 테스트 실패 - ETSL 프로세서(EP)가 실패한 ETS 출력 주기 테스트를 감지했습니다. 이 테스트가 시작되면 EP 는 올바른 작동을 위해 모니터링 입력 ETSM 과 함께 SAFDRV 출력을 순환합니다.	- 결함 ETS 릴레이 - 유효하지 않거나 결함이 있는 ETSM	
2910	NECA EP - CPUA quits before the setup ends NECA EP - 설정이 끝나기 전에 CPUA 가 종료됨 NECA EP 보드 - ETSL 설정이 제대로 완료되지 않았습니다.		
2911	NECA EP - NO AC Input Detected NECA EP - AC 입력이 감지되지 않음 NECA EP 보드 - AC 피크 시간 초과 - ETSL 프로세서(EP)가 AC1 입력에서 AC 전원 부재를 감지했습니다.		
2912	NECA EP - No APS Data NECA EP - APS 데이터 없음 NECA EP 보드 - PDS 데이터 오류입니다. 이 오류는 CAN 버스 시간 초과 또는 두 PDS 센서 간의 데이터 오류 비교의 결과로 발생할 수 있습니다.		
2913	NECA EP - APS De-selected NECA EP - APS 선택 취소		

	NECA EP 보드 - ETSL 프로세서는 APS 센서 없이 작동합니다.		
2914	NECA EP - APS Detected Emergency Conditions NECA EP - APS 감지 비상 상황 NECA EP 보드 - ETSL 프로세서가 APS 센서 비상 상황을 감지했습니다.		
2918	NECA EP - Local CAN Timeout NECA EP - 로컬 CAN 시간 초과 로컬 CAN 배선/장치 결함/누락 CPUA 카드 결함 IOC 카드 결함	- 로컬 CAN 배선/장치 결함/누락 - CPUA 카드 결함 - IOC 카드 결함	
2919	NECA EP Board - EBK Relay check failed NECA EP 보드 - EBK 릴레이 검사 실패 - ETSL 프로세서(EP)가 실패한 EBK1 또는 EBK2 출력 테스트를 감지했습니다. 이 오류는 EBK1 또는 EBK2 출력과 EBK1M 또는 EBK2M 이 일치하지 않을 때 발생합니다.	- 결함 EBK1 또는 EBK2 릴레이 - 유효하지 않거나 결함이 있는 EBK1M 또는 EBK2M 입력	
2920	NECA EP Board - ETS Relay check failed NECA EP 보드 - ETS 릴레이 검사 실패 - ETSL 프로세서(EP)가 실패한 ETS 출력 테스트를 감지했습니다. 이 결함은 ETS 출력과 ETSM 이 일치하지 않을 때 발생합니다.	- 결함 ETS 릴레이 - 유효하지 않거나 결함이 있는 ETSM	
2921	NECA EP Board - The ETSL Processor has reported a corrupted CAN message NECA EP 보드 - ETSL 프로세서가 손상된 CAN 메시지를 보고했습니다.		
2922	NECA EP Board - ETSL Processor Programming Jumper Enabled NECA EP 보드 - ETSL 프로세서 프로그래밍 점퍼 활성화		
2923	NECA EP Board - The ETSL processor has detected an invalid CAN Message ID NECA EP 보드 - ETSL 프로세서가 잘못된 CAN 메시지 ID 를 감지했습니다.		
2924	NECA EP Board - An ETSL processor watchdog fault has occurred NECA EP 보드 - ETSL 프로세서 워치독 오류가 발생했습니다.		
2999	NECA EP END		
3000	Group Service protect 그룹 레벨 서비스 오류 방지		
3001	Group Dispatcher Error - orphaned call		

	카가 고장나서 목적층 콜을 잃어버림		
3002	Invalid Floor Position 유효하지 않은 층 위치		
3003	Emergency Phone Detects Loss Of Phone Service 비상 통화가 전화 선의 고장을 감지		
3004	Incorrect floor positions or number of floors 층 위치 또는 층 수가 정확하지 않음		
3005	Car stuck in resident mode - Clearing Calls Resident 모드에서 카가 용착 – 콜을 지움		
3006	Group Dispatcher Error - orphaned Hall Call 그룹 디스패치 에러 – 홀 콜 고립됨		
3007	Call Pool Full - Cannot Allocate new Calls 새로운 콜을 할당하지 못함		
3030	UDA permission error UDA 권한 에러		
3031	UDA stuck error UDA 용착 에러		
3032	UDA permission timeout UDA 권한 시간 초과		
3100	NECA NP - ERROR BASE NECA NP - 오류 기반		
3101	NECA NP - LOCAL CAN TIMEOUT FAULT NECA NP - 로컬 캔 시간 초과 오류		
3102	NECA EP Board - The NTSD processor has detected a CAN channel timeout NECA EP 보드 - NTSD 프로세서가 CAN 채널 시간 초과를 감지했습니다.		
3103	NECA NP - BAD NTSD SETUP FAULT NECA NP - 잘못된 NTSD 설정 오류		
3104	NECA NP - APS INVALID DATA DETECTED NECA NP - APS 잘못된 데이터 감지됨		
3105	NECA NP - APS detected emergency conditions NECA NP - APS 가 긴급 상황을 감지했습니다.		
3106	NECA NP - Bad Flash Memory NECA NP - 플래시 메모리 불량		
3107	NECA NP - FPGA Configuration Fault NECA NP - FPGA 구성 오류		
3108	NECA NP - Top&Bottom Direction Limits Active NECA NP - 위쪽 및 아래쪽 방향 제한 활성화		
3109	NECA NP - Captured Points Overflow During Setup NECA NP - 설정 중 캡처된 포인트 오버플로		
3110	NECA NP - SAFDRV Monitor Fault NECA NP - SAFDRV 모니터 오류		
3111	NECA NP - BRKDRV Monitor Fault NECA NP - BRKDRV 모니터 오류		
3112	NECA NP - MCPDRV Monitor Fault NECA NP - MCPDRV 모니터 오류		

3113	NECA NP - CPI Drive Fault NECA NP - CPI 드라이브 결함		
3114	NECA NP - In Programming Mode NECA NP - 프로그래밍 모드에서		
3115	NECA NP - NO AC Input Detected NECA NP - AC 입력이 감지되지 않음		
3116	NECA NP - Invalid CAN CheckSum NECA NP - 잘못된 CAN 체크섬		
3117	NECA NP - APS de-selected NECA NP - APS 선택 취소		
3118	NECA NP - Buffer overflow Fault NECA NP - 버퍼 오버플로 오류		
3119	NECA NP - CAN Masquerade Fault NECA NP - CAN 가장 무도회 오류		
3120	NECA NP - NO VANE Detected NECA NP - VANE 이 감지되지 않음		
3197	NECA NP - Watchdog Fault NECA NP - 워치독 오류		
3250	NECA_NP_ERROR		
3251	TIS_DRIVE CAN MESSAGE MASQUERADE - 인버터 CAN 메시지 오류 - BSLE 와 BSLM, BSLM2 각각의 모니터링 신호가 동시에 동작되지 않을 때 발생됨	• 각 스위치 접점 간격 체크.	
3252	MC3 CAN Message Masquerade MC3 CAN 메시지 위장		
3253	RTP HEART Beat Timeout RTP 하트 비트 시간 초과		
3254	RTP Failed to Receive Init Data in Time 날짜 초기화 데이터 수신 실패	• 제어전원 off 시	-
3255	UBAT: Undervoltage (Battery) 전압 부족(배터리)	• 전원 Off 시 • 배터리 전압 체크.	
3256	U_24V: Undervoltage (Controller) 전압 부족(제어반)	• 전원 Off • 제어반 24Vdc 라인 전압 체크.	
3257	UP_24VS: under-voltage(Shaft) 전압 부족(승강로)	• 전원 Off • 승강로 24Vdc 라인 전압 체크.	
3258	The size of EDZ is out of the tolerance EDZ 의 크기가 오차 범위 밖		
3259	No CAN messages detected from APS APS 로부터 CAN 메시지를 검출하지 못함		
3260	ECor detects the bad position 잘못된 위치 검출		
3261	ECor APS speed more than the max APS 속도가 최대값 이상		
3262	APS position out of the range detected APS 위치가 범위 밖 검출		

3263	Detected missing CAN messages from APS APS로부터 CAN 메시지 빠짐 검출		
3264	Detected masqueraded CAN messages from APS APS로부터 위장된 CAN 메시지 검출		
3265	Detected the powerloss upon Q00 on Q00 커짐 시 정전 감지		
3266	SRC::Hardware zone(Channel2) failure SRC::하드웨어 존(채널 2) 실패		
3267	SRC::Software zone(Channel1) failure SRC::소프트웨어 존(채널 1) 실패		
3268	SRC::Feedback signal failure upon DZE or EDZ inactive SRC::DZE 또는 EDZ 가 비활성일 때 피드백 신호 실패		
3269	SRC::Feedback signal failure SRC::피드백 신호 실패		
3270	SRC::EDZ unaligned with APS. - 레일에 설치된 도어존 인식 오류 - 마그네틱스트립(DZS)과 승강로 스캔 시 계산되는 APD 측의 도어존 센서 (LVU, LVD, DZ1, DZ2)의 범위가 벗어났을 경우 발생.	- 레벨에서 DZS 인식 불가 - 마그네틱 스트립 설치 위치 체크	
3271	SRC::SRC bridging fault SRC::SRC 브릿징 오류		
3272	Car Door ByPass signal detected in automatic 자동으로 카도어 바이패스 신호 감지		
3273	Hall Door ByPass signal detected in automatic 자동으로 Hall Door ByPass 신호 감지		
3274	No comm for MC3 MC3와 통신 불가		
3275	Bypass key condition invalid Bypass 키 조건이 잘못되었습니다.		
3276	Bypass activate in automatic 자동상태에서 Bypass 활성화됨		
3277	Bad safety string detected upon machine room insp 머신 룸 점검 시 안전라인 잘못됨을 검출		
3278	Bad Safety string detected upon doors open 문이 열렸을 때 안전라인 잘못됨을 검출		
3279	No communication for RTP RTP 와 통신 불가		
3280	Ecor detects magnetic tape APD에서 에러 발생하여 제어반으로 전송	- APD 와 마그네틱 테이프 설치 불량 - V7R6L3-11 에서 삭제 → EAPD 명령어로 에러위치 확인 가능	경고 에러
3281	ECor APS Detects Busoff state APS 가 Busoff 상태 검출		
3282	Drive is unable to run 인버터 주행 불능	인버터와 제어반 사이에 통신 중	층에 도착 후에 Run

		발생하는 현상 ➔ V7R6L2 이상 버전으로 업그레이드하여 해결	monitor 발생
3283	Car or landing door lock fault 카 또는 랜딩 도어 잠금 오류		
3284	ECor I2C EEPROM write count reaching EOL ECOR I2C EEPROM 쓰기 카운트가 EOL 에 도달		
3285	No comm for xMP xMP 와 통신이 끊어짐		
3286	Emergency Call System Failure 비상 통화 시스템 오류		
3287	Landing door lock is bypassed 랜딩 도어 잠금이 바이패스됨		
3287	Car door lock is bridged 카 도어 잠금이 점퍼되어 있음		
3287	Landing door lock is bridged 랜딩 도어의 잠금이 점퍼되어 있음		
3288	EBT active during the normal operation 평소 동작 중에 EBT 활성화		
3289	Timeout on the enable brake test(EBT) 브레이크 활성화 테스트(EBT)의 타임아웃		
3290	Timeout on the brake button status(BBS) 브레이크 버튼 상태 타임아웃(BBS)		
3291	Any brakes did not pick during the test 테스트 중 어느 브레이크도 동작 않음		
3292	Car moved during the brake test 브레이크 점검 중 카가 움직임		
3293	Battery disconnected / BCM output fuse open 배터리 연결이 끊어짐/BCM 출력 fuse 오픈됨		
3294	Battery not retaining charge 배터리 충전이 유지되지 않음		
3295	BCM temperature out of limits BCM 온도가 한계를 벗어남		
3296	BCM power supply out of limits BCM 전원 공급 장치가 한계를 벗어남		
3297	BCM Input fuse open BCM 입력 퓨즈 열림		
3298	BCM ADC hardware fault BCM ADC 하드웨어 오류		
3299	BCM I2C hardware fault BCM I2C 하드웨어 오류		
3300	BCM output over current BCM 출력 과전류		
3301	Maximum time to charge battery exceeded 배터리를 충전할 수 있는 최대 시간을 초과했습니다.		
3302	Battery voltage above limit 한계 이상의 배터리 전압		

3303	Invalid sub ID received by BCM BCM 에서 잘못된 하위 ID 를 받았습니다.		
3304	BCM indicated invalid battery type installed BCM 에서 잘못된 배터리 유형이 설치되었음을 나타냅니다.		
3305	BCM CAN TX communication timeout BCM CAN TX 통신 시간 초과		
3306	BCM CAN RX communication timeout BCM CAN RX 통신 시간 초과		
3307	BCM Over-Temperature BCM 과열		
3308	Front Door Exceeded Temperature Threshold 전면 도어의 온도가 임계치를 초과		
3309	Rear Door Exceeded Temperature Threshold 후면 도어의 온도가 임계치를 초과		
3310	SafeAPD(Bottom) not in the teach mode SafeAPD(하부) teach 모드가 아님		
3311	SafeAPD(Bottom) the top is lower than the bottom SafeAPD(하부) 상부가 하부보다 낮음		
3312	SafeAPD(Bottom) the bottom is higher than the top SafeAPD(하부) 하부가 상부보다 높음		
3313	SafeAPD(Bottom) - Not stationary SafeAPD(하부) – 고정되지 않음		
3314	SafeAPD(Bottom) – Error SafeAPD(하부) – 에러		
3315	SafeAPD(Top) not in the teach mode SafeAPD(상부) teach 모드가 아님		
3316	SafeAPD(Top) the top is lower than the bottom SafeAPD(상부) 상부가 하부보다 낮음		
3317	SafeAPD(Top) the bottom is higher than the top SafeAPD(상부) 하부가 상부보다 높음		
3318	SafeAPD(Top) - Not stationary SafeAPD(상부) – 고정되지 않음		
3319	SafeAPD(Top) – Error SafeAPD(상부) – 에러		
3320	SafeAPD - ETSL Tripped SafeAPD – ETSL 트립됨		
3321	Car Light Failed Car 조명 실패		
3322	No comm for nMP (seismic)		
3323	Landing door lock stuck open 홀 도어 잠금이 열린 채로 용착됨		
3324	Can't start to run due to the door interlock 도어 Interlock때문에 주행 불가	Hall door 접점 점검	
3325	Shaft fume sensor on 샤프트 흠 센서 커짐		
3326	Seismic Primary Wave Detected		

	지진 1 차파 감지		
3327	Seismic 24h Test Failed or Possible seismic self-test failure, check Gervall sensor 지진 24 시간 테스트 실패 또는 지진 자체 테스트 실패 가능성, Gervall 센서 확인		
3328	Safety gear contact open in the down direction 아래 방향으로 열린 안전 장치 접점		
3329	MPSP: BUS-OFF in the pitbus MPSP: 핏버스에서 BUS-OFF		
3330	MPSP: BUS ERROR in the bay bus MPSP: 베이 버스의 버스 오류		
3331	MPSP: OVERRUN-ERR in the pitbus MPSP: pitbus 의 OVERRUN-ERR		
3332	MPSP: Receive FIFO overflows MPSP: FIFO 오버플로 수신		
3333	MPSP: RESET MPSP: 재설정		
3334	MPSP: no handshake message MPSP: 핸드셰이크 메시지 없음		
3335	Insp Inputs stuck Insp 입력이 고착됨		
3336	Invalid car service activated in TUV test TUV 테스트에서 활성화된 잘못된 카 서비스		
3337	The KT input is stuck active. KT 입력이 활성 상태로 고착되어 있습니다.		
3338	SRFB failed to drop at the start of a run. INSP to Reset. 실행 시작 시 SRFB 가 드랍하지 못했습니다. INSP 를 리셋합니다.	SRFB 장애의 원인으로 생각할 수 있는 것은, DZE 가 0 V(항상 온)로 고정되어 있는 것입니다. 자동으로 돌아가려면 inspection 호출	
3339	Pit Box went offline Pit Box 가 오프라인 상태가 됨		
3340	Both DOL and DCL active at the same time. DOL 과 DCL 이 동시에 활성화됩니다.		
3341	DOL stuck active DOL 이 활성 상태로 고착됨		
3342	DCL stuck active DCL 이 활성 상태로 고착됨		
3343	KT Input failed to go active KT 입력이 활성화되지 않았습니다.		
3344	TK Input failed to go active TK 입력이 활성화되지 않았습니다.		
3345	DOL input failed to go active DOL 입력 활성화 실패		
3346	K39 or SRC with problems 문제가 있는 K39 또는 SRC	K39, K39.1 또는 SR 모듈이 올바르게	

		작동하지 않음 K39, K39.1 및 SR 모듈의 기능 확인	
3347	Bypass switch activated but door safeties didn't drop. 바이패스 스위치가 활성화되었지만 도어 세이프티가 떨어지지 않았습니다.		
3348	Apron unfolded manually. Apron 를 수동으로 펼쳤습니다.	- 걸쇠 및/또는 Apron 피드백 신호가 잘못 연결되었습니다. - MHC2 의 FLD API 신호와 MC3 의 FKS 신호 양쪽 끝의 연결과 IMS 로 해당 값을 확인합니다. 두 신호가 모두 OFF(0)이면 CMD-TFR 로 오류를 재설정합니다.	
3349	Error on unfolding the apron. Apron 를 펼치는 중 오류가 발생했습니다.	- Apron 의 기계적 고장으로 인해 전개 시간이 5 초 이상 길어졌습니다. Apron 피드백 신호가 올바르게 연결되지 않았습니다. - 신호 FLD API 및 FKS 의 양쪽 끝에서 연결과 IMS 를 사용하여 해당 값을 확인합니다. Apron 를 펼쳤을 때 두 신호 모두 ON(1)이어야 합니다	
3350	It exceeded 400mm/s at the target doorzone. 목표 도어존에서 400mm/s 를 초과했습니다.		
3351	Invalid element found in group's car data list. 그룹의 카 데이터 목록에 잘못된 요소가 있습니다.	- 서비스 중단 또는 폐쇄로 인해 카 그룹에서 제외되었습니다. - 오류 목록을 지웁니다. 이것은 일시적인 오류 상태여야 합니다.	
3352	MM_ME board heartbeat timeout. MM_ME 보드 하트비트 시간이 초과되었습니다	- 결함이 있는 MM_ME 보드 또는 결함이 있는 CAN. - MM_ME 보드와 모든 연결을 검토하거나 교체합니다.	

3353	safety input not closed (SC5, SC6), extended safety circuit test 안전 입력이 닫히지 않음(SC5, SC6), 확장된 안전 회로 테스트	- 안전 회로가 닫히지 않음 - 안전 회로 입력 확인	
3354	nMP failed. Fire sensors activated. nMP 가 실패했습니다. 화재 감지기가 활성화되었습니다.		
3356	Deceleration detected at Limit Switch TUV test 리미트 스위치 TUV 테스트에서 감속 감지	- EK 가 브리지됨, 파이널 리미트 스위치가 열리지 않음 - EK 와 리미트 스위치 확인	
3357	Retiring cam timeout, no travel, door blocked 리타이어링 캠 시간 초과 종료, 이동 없음, 문이 차단됨	- 결합된 문을 위한 특이사항: - 리타이어 캠이 활성화되어 있고 어떤 이유로든 이동이 불가능한 경우 손상 및 과열을 방지하기 위해 조정 가능한 시간 후에 리타이어 캠을 비활성화해야 합니다. 2 개 이상의 도어 쪽을 사용하고, 카 도어가 닫혀 있고, 이 도어의 리타이어 캠이 활성화되어 있고, 호출이 있고 다른 도어가 열린 위치에서 차단된 경우 발생할 수 있습니다. - 이 경우 조정 가능한 시간 초과(D28) 후에 카 문이 열리고 조정 가능한 시간(D28) 동안 리타이어링 캠이 비활성화되거나 모든 문이 닫히기 시작합니다.	
3358	Invalid Apron Input - FKS / FLDAPI 잘못된 Apron 입력 - FKS/FLDAPI		
3359	Apron unfolded Apron 이 펼쳐짐		
3400	WITTUR DOOR FRONT BASE WITTUR 도어 전면 시작		
3699	WITTUR DOOR FRONT END WITTUR 도어 전면 끝		

3700	WITTUR DOOR REAR BASE WITTUR 도어 후면 시작		
3999	WITTUR DOOR REAR END WITTUR 도어 후면 끝		
4000	Low Heap level detected 컨트롤러의 동적 메모리가 부족		
4001	Car ran 10 times without back contact test Back contrast test 없이 Car 가 10 번 주행함		
4002	Option adjusted with no Activation Key 활성화 키 없이 옵션 조정됨		
4100	NPT_ERROR start error code range NPT_ERROR 시작 에러 코드 범위		
4199	NPT_ERROR end code range NPT_ERROR 종료 에러 코드 범위		
4300	Quatro start error code range Quatro 시작 에러 코드 범위		
4499	Quatro end error code range Quatro 종료 에러 코드 범위		
4500	DSD412 start error code range DSD412 시작 에러 코드 범위		
4599	DSD412 end error code range DSD412 종료 에러 코드 범위		
4600	CPI Drive start error code range CPI 인버터 에러 코드 시작 범위	46xx 에러는 인버터에서 제어반으로 보내는 에러. - xx 는 인버터측에서 발생시키는 에러번호와 동일. 따라서 인버터 에러를 반드시 확인. 예제) - 4604 → 인버터 04 번 에러 - 4674 → 인버터 74 번 에러 - 4704 → 인버터 104 번 에러	
4799	CPI Drive end error code range CPI 인버터 종료 에러 코드 범위		
5000	MAC Address is set to default. Contact Support MAC 주소가 기본 값으로 설정 됨		
5001	CAN Loss Comm. Check CAN Connection CAN 통신 장애. CAN 연결 확인		
5002	CPI/RPI database is not supported CPI/RPI 데이터베이스는 지원되지 않습니다.		
5003	CPI/RPI database has too many parameters, contact manufacturing. CPI/RPI 데이터베이스에 너무 많은 매개변수가 있습니다. 제조에 문의하세요.		

5004	CPI TIS3 Drive handshake timeout. CPI TIS3 드라이브 핸드셰이크 시간 초과.		
5100	EK opened when elevator was stopped Car 가 정지되었다고 판단했을 때, EK 안전라인이 끊어졌다고 판단.	정지했을 때 EK(승강로)가 끊어졌을 때 발생하므로 승강로 쪽 안전라인을 확인	Safety String 상태이나 해당 문제가 해결될 경우 Automatic 으로 복귀
5101	HK opened when elevator was stopped Car 가 정지되었다고 판단했을 때, HK 안전라인이 끊어졌다고 판단.	- 정지했을 때 HK(케이지)가 끊어졌을 때 발생하므로 케이지 측 안전라인을 확인 - 주로 Automatic 상태에서 작업자가 Car 상부에 진입하기 위해 Hall door 를 열었을 때 발생	
5102	Limit switch opened during run. TFR to reset. 운행 중 리미트 스위치가 열렸습니다. Reset 을 위해 TFR 을 하십시오..		
5200	Fire service error.F10 and F11 cannot be identical 소방 서비스 오류입니다.F10 과 F11 은 동일할 수 없습니다.		
5201	MS Board at F10 floor is not online F10 에 설정된 층의 MS 보드가 온라인 상태가 아닙니다.	- F47 또는 IO 맵의 잘못된 설정 - 카 내부에 소방 키스위치가 있으면, 신호를 올바른 보드에 매핑합니다. - 카 내부에 소방 키스위치가 없으면 F47=0.	
5202	EN81-72 error.F47=1 but FSC1 does not exist EN81-72 error.F47=1 이지만 FSC1 이 존재하지 않습니다.		
5203	EN81-72 error. Fire Door Open Button does not exist EN81-72 오류. 방화문 열림 버튼이 존재하지 않습니다		
5204	EN81-72 error. Fire Door Close Button Front and Rear does not exist EN81-72 오류. 방화문 닫기 버튼 전면 및 후면이 존재하지 않습니다		
5205	EN81-72 error. Fire Door Open Button Rear does not exist EN81-72 오류. 방화문 열림 버튼 후면이 존재하지 않습니다		
5206	EN81-72 error. FS2I does not exist EN81-72 오류. FS2I 가 존재하지 않습니다		
5207	Fireservice error. FSBZ does not exist		

	소방 서비스 오류입니다. FSBZ 가 존재하지 않습니다		
5208	EN81-72 error. Fire Door Open Button Indicator does not exist EN81-72 오류. 방화문 열림 버튼 표시기가 존재하지 않습니다		
5209	EN81-72 error. Fire Door Open Button Indicator Rear does not exist EN81-72 오류. 방화문 열림 버튼 표시등 후면이 존재하지 않음		
5210	EN81-72 unknown error EN81-72 알 수 없는 오류		
5211	EN81-72 error. No safe area at fire service access level (F10, F12) EN81-72 오류. 소방 서비스 접근 수준(F10, F12)에 안전 구역 없음	- F12 또는 FF0/FR0 의 잘못된 구성 - Recall landing 시 문이 열리는 안전 구역 정의	
5212	EN81-72 error. No safe areas outside fire service access level (F10) EN81-72 오류. 소방 서비스 접근 수준(F10) 이외의 안전한 구역 없음		
5213	Fireservice error. Front Door drive SW version not ready for FS 소방 서비스 오류입니다. FS 용 전면 도어 드라이브 SW 버전이 준비되지 않음		
5214	Fireservice error. Rear Door drive SW version not ready for FS 소방 서비스 오류입니다. 후방 도어 드라이브 SW 버전이 FS 용으로 준비되지 않음		
5215	EN81-72 error. FSH1 (FireFighters Lift Switch) does not exist EN81-72 오류. FSH1(FireFighters 리프트 스위치)이 존재하지 않습니다.		
5216	MS Board with FH(FIR)xn is not on line at floor %d FH(FIR)xn 이 있는 MS 보드가 %d 층에서 온라인 상태가 아닙니다.		
5217	EN81-72 error. More than one fire service level mapped EN81-72 오류. 매핑된 둘 이상의 소방 서비스 수준		
5218	EN81-72 error. Firefighter COP is not mapped. EN81-72 오류. 소방관 COP 는 매핑되지 않습니다.	- 소방서 계시판은 COP 에 매핑되지 않습니다. - 지도 소방 계시판	
5219	EN81-72 error. Connection to firefighter car key switch interrupted. EN81-72 오류. 소방차 키 스위치에 대한 연결이 중단되었습니다.	- 배선 문제, 보드 손상 - 배선을 확인하고 보드를 교체하십시오.	
5220	EN81-72 error.No safe area at recall landing EN81-72 오류. Recall landing 시 안전 구역 없음	- F12 또는 FF0/FR0 의 잘못된 설정 - Recall landing 시 문이	

		열리는 안전 구역 정의	
5221	EN81-72 error. Front and rear safe areas at fire service access level (F10) EN81-72 오류. 소방 서비스 접근 수준(F10)의 전면 및 후면 안전 구역	- Recall landing 시 두 개의 안전 구역 정의(허용되지 않음) - 호출 착륙 시 안전 구역만 정의합니다(화재 착륙 스위치 FSH1 이 연결된 동일한 위치).	
5222	EN81-72 error. Connection to firefighter car key switch restored. EN81-72 오류. 소방차 키 스위치에 대한 연결이 복원되었습니다.		
5223	FRANCE Level on Fire sensor(s) activated. (NDNF) 화재 센서의 FRANCE 레벨이 활성화되었습니다. (NDNF)	화재 감지기가 한 층에서 활성화되었습니다.	
5280	Car Overspeed on Inspection. Inspection 시 카 과속.		
5281	Excessive Selector counts detected by unintended motion. This check is made during INSP stop and a rescue stop operation. 의도하지 않은 동작으로 인해 과도한 Selector 수가 감지되었습니다. 이 점검은 INSP 정지 및 구조 정지 동작 중에 수행됩니다.	- 불량 메인 브레이크 - 리빌드 메인 브레이크 조정	
5282	Excessive motor rotation during final stop or re-level operation. 최종 정지 또는 리레벨 작동 중 모터가 과도하게 회전합니다.	- 불량하거나 불규칙한 모터 제어 - 주행 중 메인 브레이크 고장 - 리레벨 중 메인 브레이크 고장 - 드라이브가 카를 잘 제어하는지 확인합니다. - 메인 브레이크 작동을 확인하고 필요에 따라 수정하십시오.	
5283	Unsafe motor rotation after the car is stopped. Amount set by ADJ-M53 카가 정지한 후 안전하지 않은 모터 회전. ADJ-M53 에서 설정한 양	- 메인 브레이크가 코드 범위를 통해 차량을 유지할 수 없습니다. - 올바른 메인 브레이크 조정	
5284	Door open when car exited door zone. This is considered unintended car movement. 카가 도어 존을 빠져나왔을 때 문이 열립니다. 이는 의도하지 않은 카 움직임으로 간주됩니다.	- 불량한 re-leveling 제어 - 메인 브레이크 고장 - 더 나은 re-leveling 작동을 위해 드라이브/브레이크 재조정	

		부하 범위에서 카를 유지하기 위해 필요에 따라 메인 브레이크를 조정합니다.	
5285	Unintended car movement when car was in INSPECTION operation. 카가 INSPECTION 작동 중일 때 의도하지 않은 카 움직임.	- 메인 브레이크가 카를 붙잡지 못하거나 움직임을 늦춤 - 부하 범위에서 카를 유지하기 위해 필요에 따라 메인 브레이크를 조정합니다.	
5286	Overspeed while car stopping on rescue operation. Brake is dropped and the car failed to slowdown. TFR is required to put car back in operation. rescue 동작에서 차가 멈추는 동안 과속. 브레이크가 떨어졌고 카가 속도를 줄이지 못했습니다. TFR 은 자동차를 다시 작동시키는 데 필요합니다.	- 메인 브레이크 불량 또는 마모 - 구조 브레이크 선택 시간 조정이 너무 높습니다. - 잘못된 모터 엔코더 보정(ADJ-M50, ADJ-M51) - 모터 엔코더 불량. - 메인 브레이크 검사/조정 - rescue 조정을 조정합니다. - 모터 엔코더 스케일링 조정 확인 - 모터 엔코더 교체	
5287	Encoder cross check violation. The position and motor encoders where different by more than 30fpm for 1.5 seconds. 인코더 교차 검사 위반. 위치 및 모터 인코더가 1.5 초 동안 30fpm 이상 차이남.	- 모터 엔코더가 올바르게 보정되지 않았습니다. - 모터 엔코더 불량. - 위치 엔코더가 올바르게 보정되지 않았습니(50-04 만 해당). - 잘못된 위치 엔코더. - CMD-SSE 를 사용하여 보고되는 속도와 수요 속도를 비교하여 허용 오차를 벗어난 엔코더를 확인합니다. 참고: 이것은 수동 TACH 로 확인할 필요가 없는 경우 카가 올바른 속도로 달리고 있다고 가정합니다. - 모터 엔코더가 올바르게	

		보정되었는지 확인하십시오. ADJ-M51 및 ADJ-M50 을 확인하십시오. • (50.04)거버너 엔코더만 해당. ADJ-P16 확인 • 모터 인코더를 교체하십시오. • APS 시스템을 교체하십시오.	
5288	Car exceeded maximum re-level count and main brake is considered failed. 카가 최대 re-level 횟수를 초과했으며 메인 브레이크가 고장난 것으로 간주됩니다.	• 메인 브레이크가 카를 잡을 수 없음 • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오.	
5289	Main brake failed to stop car during the final stopping operation. 최종 정지 작업 중 메인 브레이크가 차량을 정지시키지 못했습니다.	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량 • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. • 드라이브 재조정	
5290	Unintended car movement detected during re-leveling Re-leveling 중 의도하지 않은 카 움직임 감지	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량 • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. • 드라이브 재조정	
5291	Unintended car motion detected during re-level or start of a run 수평 조정 또는 실행 시작 중 의도하지 않은 자동차 움직임 감지	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량 • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. • 드라이브 재조정	
5292	UIM: Main Brake failed to hold car after stop – TFR UIM: 정차 후 메인 브레이크가 차를 유지하지 못함 - TFR	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량 • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. • 드라이브 재조정	
5293	Car run to top floor after unintended car movement was detected 의도하지 않은 차량 이동이 감지된 후 차량이 꼭대기 층까지 주행함	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량 • 다른 시정 조치에 대해서는 다른 오류 코드를 참조하십시오. • 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. • 드라이브 재조정	
5294	Controller powered up with UIM movement latched in non- volatile memory on cars with no Emergency brake. Car will be run to top floor if possible.	• 메인 브레이크 고장 • 엘리베이터 제어 불량	

	비상 브레이크가 없는 자동차의 비휘발성 메모리에 래치된 UIM 움직임으로 컨트롤러 전원이 켜집니다. 차는 가능한 한 최상층으로 달릴 것입니다.	- 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. - 드라이브 재조정	
5295	Unintended motion detected after car should have stopped during rescue operation. rescue 동작 중 카를 정지시킨 후 의도하지 않은 움직임이 감지되었습니다.	- 메인 브레이크 고장 - 엘리베이터 제어 불량 - 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. - 드라이브 재조정	
5296	Car reached door zone on Rescue dropped Emergency Brake in Door Zone. Rescue 에서 도어 구역에 차가 도어 구역에 비상 브레이크를 떨어뜨렸습니다.	- 메인 브레이크 고장 - 엘리베이터 제어 불량 - 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. - 드라이브 재조정	
5297	Main brake failed to slow down the car during rescue, inspection, or automatic operation. Anytime the main brake is dropped car should be slowing down. 구조, 점검 또는 자동 작동 중에 메인 브레이크가 차를 감속하지 못했습니다. 메인 브레이크가 떨어질 때마다 카는 속도를 줄여야 합니다.	- 메인 브레이크 고장 - 엘리베이터 제어 불량 - 메인 브레이크를 조정/재조립하십시오. - 드라이브 재조정	
5298	Car Overspeed during rescue operation. TFR to reset. Rescue 동작 중 자동차 과속. 재설정할 TFR.	- 메인 브레이크 고장 - 모터 엔코더 고장(녹색 드라이브만 해당) - 고장난 드라이브 시스템(그린 드라이브만 해당) - 메인 브레이크에서 모션을 지연시키는 기능을 확인하십시오. - 모터 엔코더 배선 및 동작을 확인하십시오. - 전기 구조가 가능한지 드라이브를 점검하십시오.	
5299	Bucher Relay Test Failed (output BVSM or input BVSM) at the start of a run from floor level. The test is executed at the start of a run from floor level and inhibits the run when the BVSM test fails. 층 level 에서 출발 시 Bucher 릴레이 테스트 실패(출력 BVSM or input BVSM). 테스트는 층 level 에서 출발할 때 실행되며 BVSM 테스트가 실패하면 출발을 금지합니다.	- Bucher 펌웨어 버전이 올바르지 않습니다. - Generic 을 V6R4P 이상으로 업그레이드했지만 Bucher 펌웨어를 업데이트하지 못했습니다. - 컨트롤러와 Bucher 값 사이의 배선 문제(BVSM, BVSM)	

		참조). - 결함이 있는 IOD 카드. - 결함 있는 Bucher 밸브 인터페이스 하드웨어 DELCON pcb. - Bucher 펌웨어를 업데이트합니다. - Bucher Safety 소프트웨어 업데이트에 대한 현장 게시판 수행 - 컨트롤러와 Bucher 인터페이스 DELCON 간의 배선을 확인하십시오. - IOD 를 교체합니다. - Bucher Value DELCON 인터페이스 PCB 를 교체합니다.	
5300	Unknown RPI fault 알 수 없는 RPI 오류		
5301	Control voltage was switched on 제어 전압이 켜짐		
5302	Watchdog has deployed Watchdog 이 배포되었습니다		
5303	No more SMR 더 이상 SMR 은 없습니다		
5304	Collective fault signal Collective 오류 신호		
5305	EEPROM error EEPROM 에러		
5306	Overtemperature, power module 과열, 전원 모듈		
5307	Overtemperature, motor 과열, 모터		
5308	Earth fault, i.e. sum of 3 phase currents on motor side is not equal to zero 지락, 즉 모터 측 3 상 전류의 합이 0 이 아님		
5309	DC link voltage too low DC 링크 전압이 너무 낮음		
5310	DC link voltage too high DC 링크 전압이 너무 높음		
5311	Fault stack deleted 고장 누적 삭제됨		
5312	Excess current 과전류		
5313	Alignment of the encoder has failed 엔코더 정렬에 실패했습니다.		
5314	CAN fault		

	CAN 오류		
5315	Parameters were saved 매개변수가 저장되었습니다.		
5316	Encoder was aligned 엔코더가 정렬되었습니다.		
5317	Encoder failure 엔코더 오류		
5318	Uce monitoring of IGBTs has deployed due to excess current 과전류로 인해 IGBT 의 Uce 모니터링이 배포되었습니다.		
5319	Energy recovery not ready 에너지 복구가 준비되지 않음		
5320	Fault telegram from processor VQC-PIC 프로세서 VQC-PIC 의 오류 텔레그램		
5321	Contact test (of K1) was successful 접촉기 테스트(K1) 성공		
5322	RPI has shut down, switching off/on by personnel required RPI 가 종료되었습니다. 필요한 인력에 의해 켜짐/꺼짐		
5323	Maximum switching time K1 exceeded 최대 스위칭 시간 K1 초과		
5324	K2 has exceeded its maximum switching time K2 가 최대 스위칭 시간을 초과했습니다.		
5325	Brake circuit 1 has exceeded maximum switching time 브레이크 회로 1 이 최대 스위칭 시간을 초과했습니다		
5326	Brake circuit 2 has exceeded maximum switching time 브레이크 회로 2 가 최대 스위칭 시간을 초과했습니다		
5327	Enter parameters and save 매개변수를 입력하고 저장		
5328	Speed monitor 속도 모니터		
5329	Current regulation was blocked (e.g. due to excess current) 전류 조절이 차단됨(예: 과전류로 인해)		
5330	Overrun of speed recording 속도 기록의 오버런		
5331	Energy recovery not ready during travel 운행 중 에너지 복구가 준비되지 않음		
5332	Fault SSI communication VQC<->VPR2, fault detected by VQC 결함 SSI 통신 VQC<->VPR2, VQC 에 의해 감지된 결함		
5333	Fault SSI communication VQC<->VPR2, fault detected by VPR2 결함 SSI 통신 VQC<->VPR2, VPR2 에 의해 감지된 결함		
5334	Communication to encoder failed 엔코더와의 통신 실패		
5335	The motor set point current could not be set by the current		

	regulator 전류 레귤레이터로 모터 설정값 전류를 설정할 수 없습니다.		
5336	CAN communication to the VQC-PIC has failed VQC-PIC 에 대한 CAN 통신이 실패했습니다.		
5337	Feedback signals from K2 to VQC-DSP and VQC-PIC do not match K2 에서 VQC-DSP 및 VQC-PIC 로의 피드백 신호가 일치하지 않습니다.		
5338	Feedback signals from K1 to VQC-DSP and VQC-PIC do not match K1 에서 VQC-DSP 및 VQC-PIC 로의 피드백 신호가 일치하지 않습니다.		
5339	Contactor test failed 콘택터 테스트 실패		
5340	The safety circuit is open while a run enable is applied from the controller 컨트롤러에서 주행 활성화가 적용되는 동안 안전 회로가 열려 있습니다.		
5341	Emergency evacuation active 비상 구출 활성화		
5342	The bootloader of the VQC-DSP was activated VQC-DSP 의 부트로더가 활성화되었습니다.		
5343	Energy recovery has signaled a fault 에너지 복구가 오류를 표시했습니다.		
5344	The inverter-internal CAN connection to energy recovery is broken 에너지 복구에 대한 인버터 내부 CAN 연결이 끊어졌습니다.		
5345	24V supply voltage is too low 24V 공급 전압이 너무 낮습니다.		
5346	A processor was successfully updated 프로세서가 성공적으로 업데이트되었습니다.		
5347	The update of a processor has failed 프로세서 업데이트에 실패했습니다.		
5348	The speed was greater than 0.2 m/s inside the door zone (monitoring for EN81/A3) 도어 존 내에서 속도가 0.2m/s 이상이었습니다(EN81/A3 에 대한 모니터링).		
5349	Rope slip too high. Serves primarily to monitor Becorit traction sheaves, as these overheat rapidly when they 'spin' 로프 슬립이 너무 높습니다. Becorit 트랙션 시브가 '회전'할 때 빠르게 과열되기 때문에 주로 Becorit 트랙션 시브를 모니터링하는 역할을 합니다.		
5350	Fault, speed recording (PLL not locked) 오류, 속도 기록(PLL 이 잠기지 않음)		
5351	Excessive energy recovery power in UPS mode		

	UPS 모드에서 과도한 에너지 복구 전력		
5352	Problem with K1, K2 or brake K1, K2 또는 브레이크 문제		
5353	Travel was aborted 운행이 중단되었습니다		
5354	CAN error, control system CAN 오류, 제어 시스템		
5355	CAN error, internal CAN CAN 오류, 내부 CAN		
5356	General inverter fault 일반 인버터 오류		
5357	Warning active 경고 활성화		
5358	Error DCP 오류 DCP		
5359	Fault CANopen 오류 CANopen		
5360	Fault in running characteristic computer 특성 컴퓨터 실행 오류		
5361	Watchdog fault 워치독 오류		
5362	Update error 업데이트 오류		
5363	Connection error bus coupler 연결 오류 버스 커플러		
5364	DTOK input inactive during Ph2 Ph2 동안 DTOK 입력 비활성화		
5365	Front Door Overtemperature during Ph2 Ph2 중 Front 도어 과열		
5366	Rear Door Overtemperature during Ph2 Ph2 중 Rear 도어 과열		
5367	Front Door Drive is reporting Error - Manual Reset Required Front 도어 드라이브가 오류를 보고함 - 수동 재설정 필요		
5368	Rear Door Drive is reporting Error - Manual Reset Required Rear 도어 드라이브가 오류를 보고함 - 수동 재설정 필요		
5369	Front door is open longer than expected Front 도어가 예상보다 오래 열림		
5370	Rear door is open longer than expected Rear 도어가 예상보다 오래 열림		
5500	Load weigher is online but raw reading from sensor is out of tolerance (i.e. less than 40 or greater than 984). Load weigher 가 온라인이지만 센서의 raw 판독값이 허용 오차를 벗어났습니다(예: 40 미만 또는 984 초과).		
5501	Brake 1 Wornout		

	브레이크 1 마모		
5502	Brake 2 Wornout 브레이크 2 마모		
5503	Brake 3 Wornout 브레이크 3 마모		
5504	BRKCDM failed BRKCDM 실패		
5505	MCEOM failed MCEOM 실패		
5506	SCEM failed SCEM 실패		
5507	CAN Channel 5 (drive) didn't open CAN 채널 5(드라이브)가 열리지 않음		
5508	CAN Channel 5 didn't receive a msg for 60 secs CAN 채널 5 는 60 초 동안 메시지를 받지 못했습니다.		
5509	Detected Bridged DoorLock(1) 감지된 브리지 도어록(1)		
5510	Detected Bridged DoorLock(2) 감지된 브리지 도어록(2)		
5511	Detected Bridged DoorLock(3) 감지된 브리지 도어록(3)		
5512	Detected Bridged DoorLock(4) 감지된 브리지 도어록(4)		
5513	Detected Bridged DoorLock(5) 감지된 브리지 도어록(5)		
5514	Detected Bridged DoorLock(6) 감지된 브리지 도어록(6)		
5515	Detected Bridged DoorLock(7) 감지된 브리지 도어록(7)		
5516	Detected Bridged DoorLock(8) 감지된 브리지 도어록(8)		
5517	Detected Bridged DoorLock(9) 감지된 브리지 도어록(9)		
5518	Detected Bridged DoorLock(10) 감지된 브리지 도어록(10)		
5519	TIS2 Unknown error code TIS2 알 수 없는 오류 코드		
5520	TIS2 CAN MESSSAGE MASQUERADE TIS2 CAN 메시지 가장		
5523	Invalid slowdown switch setup [U%d%d%d,D%d%d%d] 잘못된 감속 스위치 설정 [U%d%d%d,D%d%d%d]		
5524	Top slowdown switch activated to decelerate 감속을 위해 활성화된 Top 감속 스위치		
5525	Bottom slowdown switch activated to decelerate 감속을 위해 활성화된 Bottom 감속 스위치		
5526	MF3 board has been disconnected MF3 보드가 분리되었습니다		

5527	Overspeed detected at slowdown switch 감속 스위치에서 과속 감지됨		
5528	Invalid slowdown switch activated 잘못된 감속 스위치가 활성화됨		
5529	DCL signal falls to many time in the same floor. DCL 신호는 같은 층에서 여러 번 떨어집니다.		
5530	Main power loss 주전원 손실		
5531	Brake torque Test failed 브레이크 토크 테스트 실패		
5532	F9: Door Overload detected. F9: 도어 과부하가 감지되었습니다.		
5533	Aux. main contactor(K06) check fails 보조 주 접촉기(K06) 점검 실패		
5533	No DCL signal while the car was moving. 카가 움직이는 동안 DCL 신호가 없습니다.		
5534	Door Comm lost while the car was moving. 카가 이동하는 동안 도어 통신이 끊어졌습니다.		
5535	BYCD ON but DOOR COMM LOST, car cannot run. BYCD 가 켜져 있지만 DOOR COMM LOST, 카가 달릴 수 없습니다.		
5536	Floor skipped more than one at a time. 한 번에 하나 이상의 층을 건너뜁니다.	- 부적절한 포지셔닝 하드웨어. - 포지셔닝 하드웨어를 검토합니다.	
5537	Floor advanced in the direction opposite to movement. 층 움직임과 반대 방향으로 전진했습니다.	- 부적절한 포지셔닝 하드웨어. - 포지셔닝 하드웨어를 검토합니다.	
5538	LowPit: missing Stopping Device in active position signal. LowPit: 활성 위치 신호에 정지 장치가 없습니다.	- 부적절한 정지 장치 하드웨어. - 정지 장치 하드웨어를 검토합니다.	
5539	LowPit: Stopping Device stuck in inactive position. LowPit: 정지 장치가 비활성 위치에 멈췄습니다.	- 부적절한 정지 장치 하드웨어. - 정지 장치 하드웨어를 검토합니다.	
5540	LowPit: Stopping Device stuck in active position. LowPit: 정지 장치가 활성 위치에 멈췄습니다.	- 부적절한 정지 장치 하드웨어. - 정지 장치 하드웨어를 검토합니다.	
5541	LowPit: Stopping Device active without pit access. LowPit: Pit 접근 없이 중지 장치 작동.	- 부적절한 정지 장치 하드웨어. - 정지 장치 하드웨어를 검토합니다.	

5542	LowPit: reset input activated. LowPit: 재설정 입력이 활성화되었습니다.	- 리셋 입력이 의도하지 않게 활성화되었거나 입력 하드웨어 문제입니다. - 로우 피트 리셋 입력을 확인하십시오.	
5543	MP-B1 missed heartbeat from controller. MP-B1 이 컨트롤러에서 하트비트를 놓쳤습니다.	- CAN 버스 문제. - CAN 버스를 확인하십시오.	
5544	Auto Brake Test Failure, ABTSTS for details. 자동 브레이크 테스트 실패, 자세한 내용은 ABTST.		
5545	Leveling sensor UPLS and/or DNLS stuck. 레벨링 센서 UPLS 및/또는 DNLS 가 멈췄습니다.		
5546	Missing leveling sensor UPLS. 레벨링 센서 UPLS 가 없습니다.		
5547	Missing leveling sensor DNLS. 레벨링 센서 DNLS 가 없습니다.		
5548	Leveling sensors UPLS and DNLS are inverted. 레벨링 센서 UPLS 및 DNLS 가 반전됩니다.		
5549	Binary vane's leveling sensors swapped 바이너리 베인의 레벨링 센서 교체		
5550	Leveling sensors detected different floors 레벨링 센서가 다른 층을 감지했습니다.		
5551	Invalid position type during the operation 작업 중 잘못된 위치 유형		
5552	No doorzone detected 감지된 도어존 없음		
5553	Invalid floor detected 유효하지 않은 층 감지됨		
5554	Invalid floor sequence during the hoistway scan 승강로 스캔 중 유효하지 않은 층 시퀀스		
5555	Invalid floor signature 유효하지 않은 층 서명		
5556	DNLS Sensor is missing DNLS 센서가 없습니다.		
5557	UPLS Sensor is missing UPLS 센서가 없습니다		
5558	Unable to detect a vane by UPLS (%d) UPLS(%d)로 베인을 감지할 수 없습니다.		
5559	Unable to detect a vane by DNLS (%d) DNLS(%d)로 베인을 감지할 수 없습니다.		
5560	MF4 board has been disconnected MF4 보드가 분리되었습니다.		
5561	BCM External FLASH fault BCM 외부 플래시 오류		
5562	BCM Not tested BCM 테스트되지 않음		

5563	BCM2 Battery disconnected / Output fuse open BCM2 배터리 분리 / 출력 퓨즈 열림		
5564	BCM2 Battery not retaining charge BCM2 배터리가 충전되지 않음		
5565	BCM2 Temperature out of limits BCM2 온도가 한계를 벗어남		
5566	BCM2 Power supply out of limits BCM2 전원 공급이 한계를 벗어남		
5567	BCM2 Input fuse open BCM2 입력 퓨즈 열림		
5568	BCM2 ADC hardware fault BCM2 ADC 하드웨어 오류		
5569	BCM2 I2C hardware fault BCM2 I2C 하드웨어 오류		
5570	BCM2 Output overcurrent BCM2 출력 과전류		
5571	BCM2 Maximum time to charge battery exceeded BCM2 배터리 최대 충전 시간 초과		
5572	BCM2 Battery voltage above limit BCM2 배터리 전압이 한계를 초과함		
5573	BCM2 Invalid sub ID received by BCM BCM2 BCM 에서 잘못된 하위 ID 를 받았습니다.		
5574	BCM2 Invalid battery type installed BCM2 잘못된 배터리 유형이 설치됨		
5575	BCM2 CAN TX communication timeout BCM2 CAN TX 통신 시간 초과		
5576	BCM2 CAN RX communication timeout BCM2 CAN RX 통신 시간 초과		
5577	BCM2 External flash fault BCM2 외부 플래시 오류		
5578	BCM2 Not tested BCM2 테스트되지 않음		
5579	BCM2 CAN initialization fault BCM2 CAN 초기화 오류		
5580	BCM2 Internal FLASH fault BCM2 내부 플래시 오류		
5581	BCM2 Firmware download started BCM2 펌웨어 다운로드 시작됨		
5582	PWB Battery disconnected PWB 배터리 분리됨		
5583	PWB Failed to charge battery PWB 배터리 충전 실패		
5584	PWB Temperature out of limits PWB 온도가 한계를 벗어남		
5585	PWB Power supply out of limits PWB 전원 공급이 한계를 벗어남		
5586	PWB Short circuit detected		

	PWB 단락 감지됨		
5587	PWB Output overcurrent PWB 출력 과전류		
5588	PWB CAN communication timeout PWB CAN 통신 시간 초과		
5589	PWB Failed to test battery PWB 배터리 테스트 실패		
5590	PWB CAN initialization fault PWB CAN 초기화 오류		
5591	PWB Firmware download initiated PWB 펌웨어 다운로드 시작됨		
5592	PWB CAN communication timeout Tx PWB CAN 통신 타임아웃 Tx		
5700	Missing loadweigher calibration. Loadweigher 보정이 누락되었습니다.	- 설치 중 아직 수행되지 않은 하중 측정기 보정; 손상된 작업 데이터. - Loadweigher 교정을 수행합니다.	
5701	Bad LW calibration, impossible to detect overload. LW 보정이 잘못되어 과부하를 감지할 수 없습니다.	- 부적절한 보정 절차; weigher 의 잘못된 설치. - 중량측정기 설치를 확인하고 새로운 Loadweigher 교정을 수행하십시오.	
5702	Positioning sensor CAN message timeout. Out of service. 포지셔닝 센서 CAN 메시지 시간 초과. 서비스가 중단되었습니다.	- CAN 로컬 채널 오류. - CPB 보드에 문제가 있습니다. - CAN 배선 오류. - CAN 로컬 채널이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 다른 오류도 기록되어야 합니다. CPB(차량에 장착)가 제대로 작동하는지 확인하십시오.	
5703	No leveling input signal detected. Position lost. 레벨링 입력 신호가 감지되지 않았습니다. 위치를 잃었습니다.	- 대상 층에 베인이 없습니다. - 상단, 하단 및 도어 영역 신호 오류. - S-커브가 손실됩니다. - 모든 베인이 샤프트에 올바르게 배치되었는지 확인하십시오. 레벨링 센서가 올바르게	

		작동하는지 확인하십시오. 인코더 오류 또는 드라이브 오류를 확인하십시오.	
6000	Contactors Already Energized (MCD/MCE)- Init SD 접촉기 이미 활성화됨(MCD/MCE) - SD 초기화		
6001	Fail to start motor 모터 시동 실패		
6002	Down Run Fail- Valves or MC not ready - Init SD 다운런 페일 밸브 또는 MC 가 준비되지 않음 - SD 초기화		
6003	Down Run Fail- MUTS/MCE/MCD not ready. Init SD 다운런 실패 - MUTS/MCE/MCD 가 준비되지 않았습니다. SD 초기화		
6004	Incomplete Y-Delta Seq(MCD/MCE)- Init SD 불완전 Y 델타 시퀀스(MCD/MCE) - SD 초기화		
6005	DRVEN vs BK1M/BK2M Fail DRVEN 대 BK1M/BK2M 실패		
6006	UP Run Fail: MUTS/MCE failed when running- Viscos Insp,TFR UP 실행 실패: 실행 중 MUTS/MCE 실패 - Viscos Insp,TFR		
6007	Contactors Fail Energize (MCE)- Viscos Insp,TFR 접촉기 Fail Energize(MCE) - Viscos Insp,TFR		
6008	Electronic Contactors Fault (MCF)- Viscos Insp,TFR 전자 접촉기 결함(MCF) - Viscos Insp,TFR		
6009	Safety Node is offline 안전 노드가 오프라인 상태입니다.		
6010	Car motion fail 카 모션 실패		
6011	Car motion fail- Drive Over-Temp 카 모션 실패 - 드라이브 과열		
6012	DZ Mon Error 2 DZ 모니터링 오류 2		
6013	DZ Mon Error 3 DZ 모니터링 오류 3		
6014	DZ Mon Error 4 DZ 모니터링 오류 4		
6015	DZ Mon Error 5 DZ 모니터링 오류 5		
6016	Level Seq Error 2 레벨 시퀀스 오류 2		
6017	Level Seq Error 3 레벨 시퀀스 오류 3		
6018	Level Seq Error 4 레벨 시퀀스 오류 4		
6019	Level Seq Error 5		

	레벨 시퀀스 오류 5		
6020	Selector pos err. Top Term Magnet & not at Top Flr Selector 위치가 잘못되었습니다. 상단 텀 자석 및 Flr 1 에 없음		
6021	Selector pos err, Bottom Term Magnet & not at Flr 1 Selector 위치 오류, 하단 텀 자석 및 Flr 1 에 없음		
6022	Selector pos err. At Terminal but no Term Magnet Selector 위치가 잘못되었습니다. 터미널에 있지만 텀 자석 없음		
6023	Bad Sel Pos at DLT DLT 에서 잘못된 Selector		
6024	HW Ckt - GL1M, GL2M Fail 하드웨어 점검 - GL1M, GL2M 실패		
6025	CDCF Fail CDCF 실패		
6026	HDIF Fail HDIF 실패		
6027	CDCR Fail CDCR 실패		
6028	HDIR Fail HDIR 실패		
6029	BYPASS Fail BYPASS 실패		
6030	Rear DOL detect, DR active Rear DOL 감지, DR 활성화		
6031	NTSD: !NTSB at Bottom Ldg NTSD: 하단 Ldg 의 !NTSB		
6032	NTSD: NTSB at Top Ldg NTSD: 상단 Ldg 의 NTSB		
6033	NTSD: !(TSR1 & TSR2 & NTST) at Top Ldg NTSD: !(TSR1 & TSR2 & NTST) 상단 Ldg		
6034	NTSD: DL & !(NTST NTSB) NTSD: DL 및 !(NTST NTSB)		
6035	Door Opening - Front GATES/LOCKS Remain Active 도어 열림 - 전면 GATES/LOCKS 가 활성화 상태로 유지됨		
6036	GATES/LOCKS detect, no DCLR 게이트/잠금 감지, DCLR 없음		
6037	Door Opening - Rear GATES/LOCKS Remain Active 도어 열림 - Rear 게이트/잠금 장치가 활성화 상태로 유지됨		
6038	CDCF/CDCR opened causing the safety string to open. NOTE: This may not be the only cause for the string to open. But the safety string did open and either CDCF or CDCR is open. CDCF/CDCR 이 열려 안전 회로가 열립니다. 참고: 문자열이 열리는 유일한 원인은 아닐 수 있습니다.	• 잘못된 CDCF/CDCR 접촉 • 더러운 CDCF/CDCR 접촉 • 운행 중 문 열림	

	그러나 안전 끈이 열렸고 CDCF 또는 CDCR 이 열려 있습니다.	- OE 에서 간헐적인 CDCF/CDCR 입력 - 깨끗한 CDCF/CDCR 접점	
6040	DRVE SAFE		
6041	DRVE SAF2		
6042	DRVE SAF3		
6043	DRVE SAF4		
6044	DRVE SAF5		
6045	FLTC: > 75fpm and Insp Leveling Latched-CLR_FLT button FLTC: > 75fpm 및 Insp 레벨링 래치-CLR_FLT 버튼		
6046	FLTD: Insp and no Up/Dn and Car Moving On Latched-CLR_FLT button FLTD: Insp 및 Up/Dn 없음 및 Latched-CLR_FLT 버튼에서 차량 이동		
6047	FLTG: PLD spi Data Integrity fault FLTG: PLD spi 데이터 무결성 오류		
6048	FLTI: PLD spi Data Integrity fault FLTI: PLD spi 데이터 무결성 오류		
6049	FLTI: PLD spi Data Integrity fault FLTI: PLD spi 데이터 무결성 오류		
6050	Run Aborted SAFE Inactive 실행 중단 SAFE 비활성화		
6051	Run Aborted SAF3 Inactive 실행 중단 SAF3 비활성화		
6052	Run Aborted SAF4 Inactive 실행 중단 SAF4 비활성화		
6053	Run Aborted SAF5 Inactive 실행 중단 SAF5 비활성화		
6054	Run Aborted DRVE Inactive 실행 중단 DRVE 비활성화		
6055	Run Aborted 실행 중단		
6056	Run Aborted UP/DN Inactive 실행 중단 UP/DN 비활성화		
6057	Run Aborted other 실행 중단 기타		
6058	Run Aborted Inspection Activated 실행 중단 Inspection 활성화		
6059	Group NV Bad NV allocation 그룹 NV 잘못된 NV 할당		
6060	NP End-Of-Run Test failed- Safeties: TFR NP 실행 종료 테스트 실패 - 안전: TFR		
6061	SPH End-Of-Run Test failed- Safeties: TFR SPH 실행 종료 테스트 실패 - 안전: TFR		
6062	SPT End-Of-No Response- Safeties: TFR		

	SPT 응답 없음 종료 - 안전: TFR		
6063	TGRD or TGRDC active while car away from 1'st floor - RRF to rese 카가 1 층에서 떨어져 있는 동안 TGRD 또는 TGRDC 활성화 - RRF 를 재설정합니다.		
6064	NTST clamp by CPUA CPUA 에 의한 NTST 클램프		
6065	NTST Speed clamp by CPUA CPUA 에 의한 NTST 속도 클램프		
6066	Rear DOL detect, HW active Rear DOL 감지, HW 활성		
6067	Run Aborted Emergency Stop Commanded due to internal software emergency stop during a target run to another floor. Run Aborted Emergency Stop 다른 층으로 목표물을 실행하는 동안 내부 소프트웨어 비상 정지로 인해 명령을 받았습니다.	- 가능한 소프트웨어 또는 하드웨어 버그 - Job 이미지 및 로그 파일로 공장에 문의	
6068	Run Aborted Controlled Run Commanded. 실행 중단 제어 실행 명령이 실행되었습니다.		
6069	Run Aborted Brake Failed to Lift 실행 중단 브레이크를 올리지 못함		
6070	Safety String Opened during run. See CMD-FLT to get specific safety string input that opened during the run. 안전 회로 주행 중 열림. 실행 중에 열린 특정 안전 회로 입력을 얻으려면 CMD-FLT 를 참조하십시오.	가능한 드라이브 오류	
6071	Run Aborted Lost Permission to Run at Floor 실행 중단 층에서 실행 권한 상실		
6072	OVR_POSITION_ERR		
6073	OVR_REVERSAL_CALL_UP		
6074	OVL_REVERSAL_CALL_DN		
6075	OVL_INVALID_FL		
6076	OVR_INV_TARG_POS		
6077	OVL_INV_DEMAND_VELOCITY		
6078	OVL_INVALID_CAR_VELOCITY		
6079	OVL_INVALID_MODE		
6080	OVL_INV_RUNTIME		
6081	OVL_INV_DPP_1		
6082	OVL_INV_DPP_2		
6083	OVL_INV_SLOWDOWN		
6084	TAC5004_SELECTOR_RESET		
6085	A17 Unintended Car Movement INSP- SFR reset A17 의도하지 않은 자동차 움직임 INSP- SFR 재설정		
6086	Invalid floor position at floor 1 1 층의 유효하지 않은 층 위치		
6089	Ropes have been used for 250,000 cycles or one year since last inspection so a new rope inspection is required.	- 엘리베이터 사용. - 로프 검사	

	로프는 마지막 검사 이후 1 년 또는 250,000 사이클 동안 사용되었으므로 새로운 로프 검사가 필요합니다.	수행하십시오.	
6090	Ropes have not been inspected and another 10000 runs have been completed. 로프는 검사되지 않았고 또 다른 10000 번의 실행이 완료되었습니다.	- RPLI 발급을 잊어버려 로프 검사를 하지 않음 - 로프 검사를 수행하고 CMD-RPLI 를 입력합니다.	
6091	Rope inspection has been performed. 로프 검사가 수행되었습니다.		
6092	Ropes have been replaced. 로프가 교체되었습니다.		
6093	Drive sheave runout sensor (warning) is active. 구동 도르래 런아웃 센서(경고)가 활성화되었습니다.	- TGLDS 센서가 잘못 조정됨 - 기계 런아웃이 변경되었으며 서비스가 필요할 수 있습니다. - TGLDS 센서 재조정 - 기계 서비스 절차 적용	
6094	Drive sheave runout sensor (warning) is inactive. 구동 도르래 런아웃 센서(경고)가 비활성화되었습니다.	- TGLDS 센서가 잘못 조정됨 - 기계 런아웃이 변경되었으며 서비스가 필요할 수 있습니다. - TGLDS 센서 재조정 - 기계 서비스 절차 적용	
6095	Drive sheave runout sensor (shutdown) is has activated. 구동 시브 런아웃 센서(셧다운)가 활성화되었습니다.	- TGLDS2 센서가 잘못 조정됨 - 기계 런아웃이 변경되었으며 서비스가 필요할 수 있습니다. - TGLDS2 센서 재조정 - 기계 서비스 절차 적용	
6096	Two Way Comm has lost communication with the emergency phone Two Way Comm 이 비상 전화와 통신이 두절되었습니다.	- 긴급 전화로의 이더넷 손실 - UPS 또는 배터리 손실 - 이더넷 연결이 양방향 통신 상자인지 확인하십시오. - UPS 또는 배터리가 양호한 상태이고 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.	
6097	Belt bounce friction device failed to disengage - Engaged Sensor Inactive	벨트 바운스 마찰 장치가 첫 번째	

	벨트 바운스 마찰 장치 해제 실패 - 센서 비활성화	시도에서 완전히 해제되지 않았습니다. • 근접 스위치가 조정되지 않았거나 파손됨 • 장치가 제대로 움직이는지 확인 • 분리된 근접 스위치가 활성화되었는지 확인	
6098	FLT-6097 recovery failed FLT-6097 복구 실패	• 벨트 바운스 마찰 장치를 풀기 위해 3 번 시도했지만 실패했습니다. • 장치가 제대로 움직이는지 확인 • 분리된 리미트 스위치가 활성화되었는지 확인	
6099	Belt bounce friction device failed to engage - Disengaged Sensor Inactive 벨트 바운스 마찰 장치가 맞물리지 않음 - 센서 비활성 해제됨	• 벨트 바운스 마찰 장치가 완전히 맞물리지 않음 • 근접 스위치가 조정되지 않았거나 파손됨 • 장치가 제대로 움직이는지 확인 • 분리된 근접 스위치가 활성화되었는지 확인	
6100	Belt bounce friction device invalid IO 벨트 바운스 마찰 장치 유효하지 않은 IO	• 파손된 근접 센서 • 센서 확인	
6101	Belt bounce friction device failed to disengage - Engaged Sensor Active 벨트 바운스 마찰 장치 해제 실패 - 센서 활성화	• 벨트 바운스 마찰 장치가 첫 번째 시도에서 해제되지 않음 • 모터가 작동하지 않음 • 장치가 제대로 움직이는지 확인 • 모든 배선 확인	
6102	Belt bounce friction device failed to engage - Disengaged Sensor Active 벨트 바운스 마찰 장치가 맞물리지 않음 - 센서 작동 해제됨	• 벨트 바운스 마찰 장치가 맞물리지 않음 • 모터가 작동하지 않음 • 장치가 제대로 움직이는지 확인 • 모든 배선 확인	
6103	Belt bounce friction device CWIP version insufficient 벨트 바운스 마찰 장치 CWIP 버전 부족	• CWIP 는 V39 이상입니다. • V40 이상으로 업데이트	
6104	Rope Elongation and Tension Equalization WARNING		

	로프 연신 및 장력 균등화 경고		
6105	Rope Elongation and Tension Equalization SHUTDOWN 로프 연신 및 장력 균등화 SHUTDOWN		

GC – PARAMETER ADJUSTMENT

Global Controller 의 새로 추가된 Parameter 의 내용 및 Commands 는 아래와 같다.

• Job Adjustments - "J" Adjustments

Adjustments	단위	범위	기본값	설명
J26	0	0 ~ 1	0	1 로 설정 시 단위를 미터법 적용 (F/M → M/S, dpp → Meter 로 변경)
J38	-	0 ~ 99	7	Market type 설정으로 한국은 7. 0: U.S, 1: Brazil, 2: China, 3: France, 4: Germany 5: India, 6: Israel, 8: Panama, 9: Pubel 10: Russia, 11: Spain, 99: ALL_EA J38 과 함께 사용하는 파라미터 D34 로 양방도어 설정 - 기본 값은 0 으로 양방도어 불가능, 1 은 가능.

• Motion Adjustments - "M" Adjustments

Adjustments	단위	범위	기본값	설명
M110	fpm	10 ~ 59	59	종단 층의 2M 이내이면 적용되는 점검 운전 속도 1. 점검 운전 방향이 근접 종단 층으로 향하는 경우 ① M16 값*1/3 보다 M110 값이 클 경우: M16 값*1/3 적용 예제) M16=59, M110=30 이면 약 20fpm 으로 이동 ② M16 값*1/3 보다 M110 값이 적은 경우: M110 값 적용 예제) M16=59, M110=10 이면 10fpm 으로 이동 2. 점검 운전 방향이 근접 종단 층의 반대로 향하는 경우 ① M16 값 보다 M110 값이 적을 경우: M110 값 적용 ② M16 값보다 M110 값이 큰 경우: M16 값 적용
M112	-	0 ~ 2	2	0: 재-착상 가능 1: 재-착상 금지 2: 재-착상 가능하나 오버로드 일 경우에는 재 착상 금지
M113	fpm	0 ~ 70	40	카 상부 및 PIT 점검 운전 속도
M115	dpp	0 ~ 10000	2519	TOP 층의 카 상부 점검 운전 이동거리 제한 ※ 2519 dpp= 1.5 Meter
M119	dpp	0 ~ 10000	2519	BOTTOM 층의 카 상부 점검 운전 이동거리 제한

• Options #1 Adjustments - "O" Adjustments

Adjustments	단위	범위	기본값	설명
012	층 번호	최상 층	0	카 반복 운전 층 1
013	층 번호	최상 층	0	카 반복 운전 층 2
061	-	0 ~ 1	0	값을 1 로 설정하면 무작위로 층을 이동하며 반복 운전 모드 진입
062	층 번호	최상 층	0	카 반복 운전 층 3 (TAC50K 의 CYC3 대체)
063	층 번호	최상 층	0	카 반복 운전 층 4 (TAC50K 의 CYC4 대체)
066	sec	0 ~ 28800	0	Car Standby Mode Delay (미사용 시 0 으로 설정)
081	sec	0 ~ 3600	0	Sleep Car Delay Sec (미사용 시 0 으로 설정)

082	%	30 ~ 100	50	LCD Display 의 Contrast 값
083	%	30 ~ 100	50	LCD Display 의 Brightness 값

• **Commands**

Adjustments	단위	범위	기본값	설명
FCPC	-	-	-	승강로 리셋
FCP	-	-	-	Floor Ref. 값 확인
FCPM	-	-	-	승강로 착상 정밀도 수정

TAC50K 와 MHC2, MC2-BE 그룹 옵션 설정방법

분산대기제어(Zoning) 기능 적용시 IMS 에는 Parking 이라고 표시

기능 설정	TAC50K 파라미터	MHC2, MC2-Be 파라미터	
Group zone floor	Zn1, Zn2 ... Zn6	Zn1, Zn2 ... Zn6	L14, L15 ... L19
Number of Group zone	NZN	NZN	L20
Zoning Timer	PFT	PFT	L25
Main Lobby floor	LBY	LBY	L12
Lobby Elevator Requests	LER	LER	L10

표와 같이 MHC2, MC2-Be 시스템의 파라미터는 TAC50K 기존 명령어를 그대로 사용할 수도 있고, 'L' parameter 로도 설정 가능.

ANNEX-I

• 단위변환

MC2-BE System의 사용 단위는 미국 기준으로 작성되었으므로 미터법으로 단위를 환산하면 다음과 같다.

$1\text{ ft} = 12\text{ inches} = 0.3048\text{ m} = 304.8\text{ mm} \approx 0.3\text{m}$
 $1\text{m/s} = 60\text{m/min} = 196.8504\text{fpm} \approx 197\text{fpm}$
 $1\text{m/s}^2 \approx 200\text{fpm/s}$
 $1\text{m/s}^3 \approx 200\text{fpm/s}^2$
 $1\text{dpp} = 1512\text{ ft}(0.001969\text{ft}) = 0.5953125\text{ mm} \approx 0.6\text{ mm}$
 $1\text{ lb} = 0.453592\text{ kg} \approx 450\text{ g}$

• 엘리베이터 고장 상태의 원인

아래 표는 주요 고장 관련 상태와 이러한 상태에 대한 주요 원인을 보여준다.

표시	의미	주요 원인
SAFETIES	Safety devices 안전라인	Landing door contact fault
		Fault on pit devices (tension pulley, cabin buffer, or counterweight...)
		Activation of the governor, end limit switch, or safety equipment.
RUN MONTR	Run Monitor 모니터링 오류	Loss of communication. 통신 불량
		Brake contacts fault. 브레이크 컨택터 오류
		모터 과열감지 시
		Under speed or overspeed. 과속 또는 저속
SELECTOR	Selector	Magnet not detected. APD 인식오류
		Levelled sensor fault. 레벨 센서 오류
		Positioning fault. 위치값 오류
INIT SHDN	Init Shutdown	(Brake and motor) inverter contactor faults.
CKR SHUTD	Check Redundancy Shutdown (Redundancy check)	Improper bridge detected on the doors. 부적절한 bridge가 도어에서 검출
DR WDOG-F	Door Watchdog - Front (Door timeout)	도어가 제대로 닫히지 않거나 열리지 않을 경우
INV INSP	Invalid Inspection I/O (Invalid inspection/emergency input)	No power supply to CNIO PCB (Pit inspection board) 등 CN측 통신이 불안한 경우
LW SHUTDOWN	Loadweigher Shutdown	하중 감지기 고장 및 정격 하중초과 시
UNINT MOT	Unintended Motion (UCM)	의도치 않은 CAR의 움직임이 검출되었을 경우(움직임 지령 없이 APD 정보가 변경)

ANNEX-II

- 인버터 에러 설명 : 매뉴얼 캡처

<END LINE>