

DIY Head Tracking

Настройка Bluetooth модуля HC-05

Я настраивал модуль **HC-05** так:

Подключил модуль **HC-05** к переходнику **USB-UART(TTL)** четырьмя проводками мама-мама:



DIY Head Tracking

+5V	5V
GND	GND
TX	RXD
RX	TXD

Затем я зажал кнопку на **HC-05** и подключил **USB-UART** к компьютеру. В Диспетчере Устройств появился порт **COM5**. А на **HC-05** стал медленно моргать светодиод: секунду горит, другую секунду не горит. Это режим ввода **AT** команд. Если светодиод быстро моргает - это рабочий режим, значит, я плохо держал кнопку, и тогда начинаем всё сначала.


Теперь отпускаю кнопку.

В **Arduino IDE** я выбрал **COM5**, тип платы неважен, и запустил монитор порта. В нижней строке для **HC-05** нужно выбрать "**NL & CR**" и "**38400 бод**":



DIY Head Tracking

AT команды нужно вводить в верхней строке заглавными английскими буквами. И не забываем нажать кнопку **[Отправить]**:

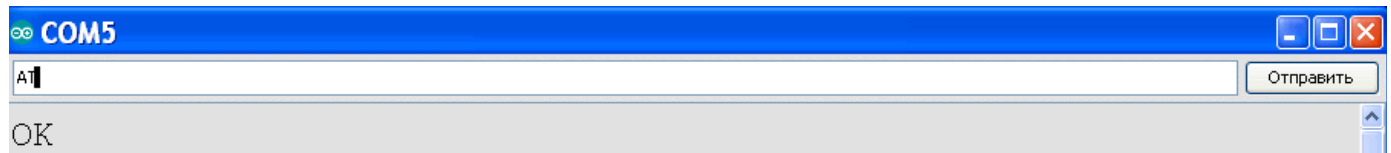

DIY Head Tracking

AT [Отправить] OK - значит, попали успешно в режим **AT** команд

Проверяем режимы:

AT+NAME? [Отправить] +NAME:HC-05 - имя модуля "HC-05". Я его изменю на "HC-05 AHRS".

AT+ROLE? [Отправить] +ROLE:0-0 - это **Slave**. То, что нужно.

AT+PSWD? [Отправить] +PIN:"1234" - код доступа. Запомним.

AT+UART? [Отправить] +UART:9600,0,0 - скорость обязательно нужно изменить на **115200** (для прошивки Ардуино «по воздуху» скорость нужно изменить на **57600**).
[Устройства обзора для авиасимуляторов](#)

Итак, я собираюсь изменить имя модуля и скорость обмена.

GO63 Samara: go1@list.ru

Изменяю имя модуля:

AT+NAME=HC-05 AHRS [Отправить] OK

Изменяю скорость обмена:

AT+UART=115200,0,0 [Отправить] OK

или для прошивки «по воздуху»:

AT+UART=57600,0,0 [Отправить] OK

Проверяю:

AT+NAME? [Отправить] +NAME:HC-05 AHRS

AT+UART? [Отправить] +UART:115200,0,0

для прошивки «по воздуху»:

AT+UART? [Отправить] +UART:57600,0,0



DIY Head Tracking

```
+NAME:HC-05
OK
+ROLE:0
OK
+PIN:"1234"
OK
+UART:9600,0,0
OK
OK
OK
+NAME:HC-05 AHR5
OK
+UART:57600,0,0
OK
```

☒ Автопрокрутка ☐ Показать отметки времени NL & CR 38400 бод Очистить вывод

Всё, как задумано. Делаем программный сброс:

AT+RESET [Отправить]

Светодиод часто заморгал, **3** раза в секунду. Это рабочий режим без подключения по Bluetooth.

Модуль **HC-05** настроен для работы в трекере. Пока закроем монитор порта и **Arduino IDE**. Теперь нужно проверить работу модуля **HC-05**.

Настройка Bluetooth модуля

