附件 2

南沙区“8·3”燃气管道泄漏起火一般事故调查报告

2021 年 8 月 3 日 3 时左右,位于广州市南沙区万环西路与番中公路交界处的广州华润珠江热电有限公司热网一期续建工程项目发生一起燃气泄漏火灾事故，事故中未造成人员伤亡。直接经济损失 48.18 万元。

事故发生后，南沙区委、区政府和横沥镇委、镇政府高度重视,立即派员赶赴事故现场,组织协调事故救援和善后处理工作,并迅速依法成立了南沙区“8·3”燃气管道泄漏起火一般事故调查组，由南沙区应急管理局牵头、区总工会、区公安局、区人社局、区城管局，横沥镇政府派员组成，并邀请区纪委监委派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》[①]、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定以及事故调查工作“四不放过”、“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的等原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、专家论证，对事故当事人的问询取证和有关原始资料的调查分析,已基本查明事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任者的处理建议，提出事故防范和整改措施。

调查认定，南沙区“8·3”燃气管道泄漏起火一般事故是一

① 《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）实施日期：2014 年 12 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

起生产安全责任事故。

一、事故发生经过

2019 年 6 月 27 日，广州华润珠江热电有限公司聘请广州市城市规划勘测设计研究院对施工区域的管道开展了物探，并出具了《综合地下管线探测成果报告》。2021 年 7 月 21 日，针对顶管作业，施工总承包单位浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司，对顶管专业承包施工单位山东省显通安装有限公司人员进行顶管施工安全技术交底。2021 年 8 月 1 日，浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司的现场管理负责人唐登胤，在顶管作业前电话通知广州华润珠江热电有限公司项目负责人，及通知监理到场，但未按要求提前 24 小时书面函告南沙燃气公司人员到场。2021 年 8 月 2 日 9 时山东省显通安装有限公司两名施工人员开始在工作井内操作顶管，浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司的安全员李运高在现场井外，监理单位安排人员在场，南沙燃气公司人员并未在场。10 时 50 分许，南沙燃气公司巡线员巡查工地时发现工人正在做准备工作，南沙燃气公司提供了巡查记录。顶管过程正常。顶管作业一直持续至 8 月 3 日 3 时，此时第 18 节套管至距离工作井约 48 米，突然发生异响。两名顶管施工作业人员听到异响后，立即通过直爬梯到达路面撤离，达到路面后 45 秒后，发生了着火燃烧，在场施作业人员立即疏散。此时顶管机头顶穿燃气管道并随即起火，大量的天然气迅速充满套管并沿套管冲到 DG01 工作井，在工作井内继续燃烧，火焰高度冲出地面数米高，烧毁工作井旁的作业用集装箱和少量树木。

事发时浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司土建班长张东林和监理单位韩玉杰在现场。2021 年 8 月 3 日 3 时 01 分施工作业人员报警并通知山东省显通安装有限公司安全员、浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司唐登胤。唐登胤安排人员撤离并封锁路口拦车，防止车辆经过造成事故。

二、调查基本情况

（一）广州华润珠江热电有限公司热网一期续建工程项目概况

广州华润珠江热电有限公司热力管网一期续建工程穿越番中公路的顶管工程，根据设计，顶管段总长度 124 米，所用的套管最小覆土厚度 5.6 米，套管材质为III级钢筋混凝土，采用泥水平衡法工艺，工作井和接收井采用沉井作业。工程主要参数见表 1.1。

表 1.1 番中公路顶管工程主要参数

序号	井编号	道路名称	类型	井直径（m）	井深度（m）	管径	地面标高（m）	管内底标高（m）	顶管长度（m）
1	DG01	番中公路与万环西路交叉口	圆形	8.0	8.24	DN1800	11.37	3.25	124
2	DG02			5.0	9.7		10.93	3.35	

广州南沙发展燃气有限公司在番中公路与万环西路交叉口处的燃气管道主要参数见表 1.2，顶管作业（热力管道）在此与燃气管道平面垂直交叉。

表 1.2 燃气管道主要参数

序号	燃气管道规格	敷设方式	材质	设计压力（MPa）	运行压力（MPa）
1	De400	定向穿越	聚乙烯 PE80	0.4	0.3-0.35
2	De200	开挖直埋			

（二）事发项目参建单位情况

据查，事发项目建设单位为广州华润珠江热电有限公司[①]；施工总承包单位为浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司[②]；专业施工承包单位为山东省显通安装有限公司[③]；监理单位为北京国电德胜工程项目管理有限公司[④]；燃气管道权属单位为广州南沙发展燃气有限公司[⑤]。

1.建设单位：广州华润珠江热电有限公司（以下简称华润公司）是事发项目建设单位，法定代表人后永杰，事发标段负责人苏章四。

2.施工总承包单位：浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司（以下简称浙江安装第四分公司）是事发项目施工总承包

---

① 广州华润珠江热电有限公司，统一社会信用代码：91440115MA59CEH145；类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）；法定代表人：后永杰；注册资本：人民币叁仟捌佰万元；成立日期：2016年04月11日；营业期限：2016年04月11日至2041年04月11日；住所：广州市南沙区海滨路171号17楼X1708室（仅限办公用途）；经营范围：电力、热力生产和供应业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

②浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司成立于1958年9月，隶属于浙江省工业设备安装集团有限公司，在浙江省工商行政部门依法注册登记，孙永杰为负责人。使用浙江省工业设备安装集团有限公司的资质，在经营范围内依法独立开展生产经营活动，实行财务独立核算、自负盈亏；在运行过程中独立履行生产经营组织、工程项目实施及安全管理等职责并承担全部责任。

③ 山东省显通安装有限公司，统一社会信用代码：913709831666007 43U；类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：雷明涛；注册资本：人民币陆仟壹佰万元整；成立日期：1984年09月18日；营业期限：1984年09月18日至2044年09月18日；住所：山东省肥城市泰东路008号；经营范围：机电工程，钢结构工程，房屋建筑工程，石油化工工程，市政公用工程，消防设施工程，防水防腐保温工程，室内外装饰装修工程，园林绿化工程，电力工程，冶金工程，环保工程，电子与智能化工程，管道穿越、定向钻孔工程，压力管道、锅炉安装、改造、维修，拆除工程施工（爆破作业除外），化工设备拆除（爆破作业除外）和化工产品处置，废旧设备、废旧金属、有色金属、其他再生物资回收与批发服务（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），承包境外工程所需的设备、材料出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），金属构件制作、销售，压力容器、管道维修，无压力金属包装容器制作、销售、安装与清洗，电力设施承装（修试），施工劳务分包，输气管道与城市管网工程，物业管理，环境污染治理设施运营维护，污水处理及其再生利用（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目），烟气废气处理，房屋租赁，建筑机械设备租赁、销售，空调、机电设备销售、安装、维修，设备安装工程技术信息咨询，钢材、建筑材料销售，货物装卸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

④ 北京国电德胜工程项目管理有限公司，统一社会信用代码：91110102011481 94Q；类型：其他有限责任公司；法定代表人：杨连存；注册资本：人民币壹仟万元整；成立日期：1994年12月20日；营业期限：1994年12月20日至2024年12月19日；住所：北京市西城区六铺炕北小街5号6号楼901室（德胜园区）；经营范围：工程项目管理；工程监理;工程造价咨询;技术咨询；经济信息咨询;专业承包:施工总承包;企业管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

⑤ 广州南沙发展燃气有限公司，统一社会信用代码：91440115761912864B；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：卢向阳；注册资本：人民币捌仟伍佰万元；成立日期：2004年04月22日；营业期限：2004年04月22日至2034年12月31日；住所：广州市南沙区珠电路165号四楼401室（仅限办公用途）；经营范围：燃气生产和供应业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

单位，法定代表人孙永杰，项目经理张亚祥[①]，事发现场负责人唐登胤[②]。

3.专业施工承包单位：山东省显通安装有限公司（以下简称山东显通公司）与浙江安装第四分公司签订《广州华润珠江热电有限公司热网一期续建工程项目顶管施工专业分包合同》，是专业分包单位，负责顶管施工作业，法定代表人雷明涛，项目夜间作业负责人谢学传[③]，施工队伍负责人为杜海任（日间）和谢学传（夜间）。

4.监理单位：北京国电德胜工程项目管理有限公司（以下简称北京德胜监理）是事发项目监理单位，公司总经理敦汝攀，总监张秋成[④]，监理员为景士群（土建监理）、韩玉杰（安装焊接施工监理）。

5.燃气管道权属单位：广州南沙发展燃气有限公司（以下简称南沙燃气公司）是事故发生地的燃气管线权属单位，法定代表人卢向阳。

（三）燃气管线保护协议及管道保护方案制定和执行情况

浙江安装第四分公司于2021年6月27日制定了《广州华润珠江热电有限公司热网一期续建工程项目燃气管道保护专项方案》经监理单位北京德胜监理审批实施，并报送至建设单位华润公司和管线权属单位南沙燃气公司，最终上述四方单位于2021年7月8日签订《施工现场燃气管线设施安全保护协议》。

---

① 男，汉族，1973年10月出生，浙江省杭州市人
② 男，汉族，1978年1月出生，江苏省射阳县人
③ 男，汉族，1979年11月出生，广东省阳西县人
④ 男，汉族，1957年10月出生，辽宁省大连市人

《施工现场燃气管线设施安全保护协议》第三条“燃气管道及设施的具体位置必需通过现场探查核实确认。甲方(华润公司)依据施工影响范围内燃气管线、设施情况，组织乙方（浙江安装第四分公司）、丙方（北京德胜监理）、丁方（南沙燃气公司）共同进行探查，确定施工现场燃气管线实际具体位置，明确燃气管线、设施的安全保护范围及安全控制范围。”、第九条“对进入控制范围和保护范围内的施工作业，施工单位应提前24小时以书面或电话形式告知丁方，施工作业需要超出正常施工作业时间之外，以及施工工期发生变更时，乙方联系人应提前24小时以书面形式将变更事项告知联系人并签收确认。”和第十二条“在燃气管道设施的安全保护范围内施工作业，乙方应待丁方监控人员到场后组织施工人员进行人工开挖，直到确定燃气管道设施具体位置，并应现场做好保护措施。”对施工进行了规定。但在实际操作中，南沙燃气公司表示没有收到其它三方的顶管作业通知，浙江安装第四分公司和山东显通公司称是按照华润公司的物探结果，认为燃气管道的埋深约为-4米，施工点在-6.2米，有2米的空余，不需要开挖，没有等待南沙燃气公司人员到场，也没有按要求进行人工开挖探明管线。

山东显通公司在施工作业前，未根据《广州华润珠江热电有限公司热网一期续建工程项目燃气管道保护专项方案》中2.1“根据图纸信息和实地勘探资料，确定管线大概位置。然后通过开挖探沟，找出浅埋地下管线，在管线位置两测0.7米范围内，禁止用机械挖土机进行开挖，只能用手动工具进行开挖”，和2.6“对

于顶管交叉点的施工，施工前必须对地下已建燃气管道进行位置探明，在管线交叉处，根据燃气公司提供燃气管线埋深的资料，现场再次确认燃气管线的位置和埋深，避开燃气管道以确定施工顶管的出入点，由人工挖好顶管施工的出入工作坑，顶管施工避让燃气管线进行穿越。”的规定，未采用人工挖孔探明地下燃气管线位置。

（四）施工技术交底制定和实施情况

7 月 21 日，浙江安装第四分公司制定了《顶管施工安全技术交底》，其中第 11 条要求：顶管人工开挖土方时，必须设置通风设备向管道内通风，安质部进行一次管内有害气体监测;在管线交叉附近，根据燃气公司提供燃气管道埋深进一步确定顶管的出入标高，避免交叉顶到燃气管道，采用人工开挖方式进行确认，并提前通知燃气公司进行旁站。施工过程中未查明燃气管道位置时，避免盲目施工，应停止作业，报告项目部及相关单位进一步确认燃气管道的确切位置，方可进行下一步工作，避免损坏燃气管道，造成燃气管道的泄漏。但该公司未对专业承包单位山东显通公司实施有效管理，也未提前书面通知南沙燃气公司进行旁站。

（五）监理规范制定和执行情况

监理单位未按照《施工现场燃气管线设施安全保护协议》监督施工单位进行开工，未根据《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）第 5.2.11 项“项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。”的要

求，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

（六）事发现场勘查情况

根据技术勘查，事发现场位于广州市南沙区万环西路与番中公路交界处，事发点位于该交界处地下约 6 米处，地上为人行通道和路边树木，事故后，树木被火焰闪燃至枯萎、路旁箱式板房及工作井熏黑。施工点位于事发点的西北方 40 米外的工作井，工作井内径 8 米，深度 6.54 米，工作井出入爬梯为钢管焊接，位于工作井靠近万环西路人行道这一侧。

事发时施工单位有两位工人在工作井井底操作，分别为何文杰和代小红。

三、事故应急救援情况

（一）事故响应和救援情况


2021 年 8 月 3 日 3 时 33 分，区应急管理局值班室接报后，立即启动应急预案，组织消防、城管、公安、发改、环保、横沥镇、危化队、南沙燃气等单位及应急专家赶赴现场应急处置。

2021 年 8 月 3 日 4 时 30 分,着火点两侧外围燃气阀门关闭，消防等救援力量通过喷淋作业进行降温。

2021 年 8 月 3 日 5 时 10 分，现场明火已扑灭，并以泄漏点为中心设置一个直径 30 米的安全警戒区，交警部门逐步恢复周边道路交通。

2021 年 8 月 3 日 6 时，经现场指挥和专家组会商研判，险情基本解除，消防大队 2 个消防车和 2 个战斗班组在场安全监护，危化队 1 个战斗班组在场监测监护，交通已恢复正常。

2021 年 8 月 3 日 6 时 30 分，现场交由区城管局组织南沙燃气公司、施工单位浙江安装第四分公司进行围闭抢修。

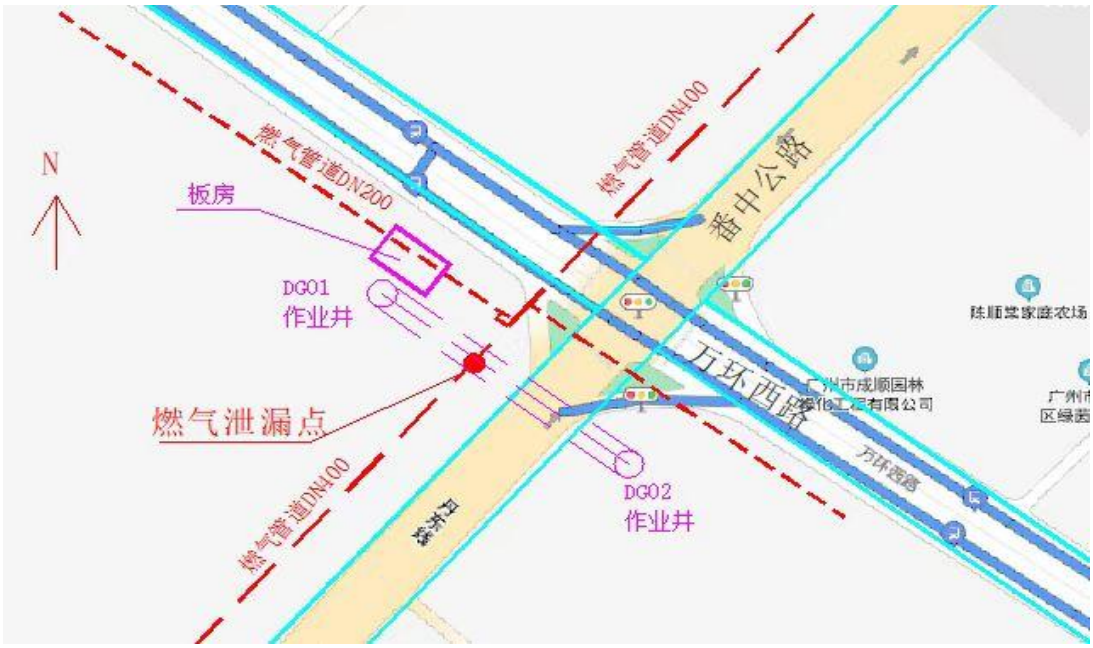

现场示意图



作业井旁占压燃气管道的箱式板房



发生泄漏燃烧后的箱式板房



泄漏燃烧时的俯瞰图



一号工作井（事故发生前）

（二）事故损失情况

1.伤亡人员情况。本次事故未造成人员伤亡。

2.事故直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），该起事故直接经济损失48.18万元。

（三）应急处置评估结论

本次事故未造成人员伤亡，南沙区各单位响应及时，决策合理，处置得当，信息报送准确，未造成次生事故，但造成了一定的社会影响。事故应急救援处置效果总体评价为良好。

四、事故直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：顶

管作业前未严格执行《顶管施工安全技术交底》和《广州华润珠江热电有限公司热网一期续建项目燃气管道保护专项方案》，未采用人工挖孔探明地下燃气管线位置，施工现场管理混乱，盲目施工。导致在顶管施工过程中破坏地下燃气管道，造成燃气泄漏火灾事故。

五、事故相关单位的主要问题

（一）浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司作为事发项目施工总承包单位，虽然签订了保护协议，制定了管道保护方案，但是将协议和方案中的工作措施交由分包单位实施，未组织落实施工过程中的燃气设施安全保护措施，未组织查明施工区域燃气管道情况，未及时发现并组织消除分包单位的隐患问题，未对专业承包单位山东省显通安装有限公司实施有效施工安全管理，未提前通知广州南沙发展燃气有限公司进行旁站。

（二）山东省显通安装有限公司作为事发项目的实际上的实施单位，安全生产责任制落实不到位，未组织落实施工过程中的燃气设施安全保护措施，未对项目现场施工进行安全把控，现场各级负有安全管理职责的工作人员未有效履行安全管理职责，未及时发现并制止项目违规施工。

（三）北京国电德胜工程项目管理有限公司作为事发项目监理单位，未根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013“5.2.11 项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。”的规定，未梳理明确工程项目的关键部位，

未对顶管作业关键部位实施有效监理旁站，对于施工作业未按照协议和保护方案工作措施要求通知燃气权属单位到场和实施人工挖孔探明地下燃气管线位置的行为，未能监督和纠正。

六、事故有关责任单位及责任人员处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司，将承揽的工程主体任务转包其他单位实施，未落实专项施工方案、施工安全措施、燃气保护方案的工作要求，未协调解决分包单位的问题，未排查和消除施工项目的隐患问题，未对分包单位实施统一协调管理，未督促施工单位按照《燃气管道保护专项方案》进行施工，未提前通知广州南沙发展燃气有限公司进行旁站。其行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十四条[①]和第三十七条[②]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[③]、《中华人民共和国安全生产法》第三十八条[④]的相关规定，对事故发生负有责任，建

---

① **《城镇燃气管理条例》**第三十四条 在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

② **《城镇燃气管理条例》**第三十七条 新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况;燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全;管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

③ **《建设工程安全生产管理条例》**第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

④ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

议由南沙区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[①]有关规定，予以行政处罚。

（二）山东省显通安装有限公司，施工现场管理混乱，未严格按照交底要求进行操作，未采用人工挖孔探明地下燃气管线位置，盲目施工，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，导致在顶管施工过程中破坏地下燃气管道，造成燃气泄漏火灾事故。其行为违反了《城镇燃气管理条例》第三十四条[②]和第三十七条[③]、《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[④]、《中华人民共和国安全生产法》第四条[⑤]、第三十八条[⑥]、第四十一条[⑦]，对事故的发生负有直接责任，建议由南沙区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)

① 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；。

② **《城镇燃气管理条例》**第三十四条 在燃气设施保护范围内，有关单位从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，应当与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

③ **《城镇燃气管理条例》**第三十七条 新建、扩建、改建建设工程，不得影响燃气设施安全。

建设单位在开工前，应当查明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况;燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施，确保燃气设施运行安全;管道燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。法律、法规另有规定的，依照有关法律、法规的规定执行。

④ **《建设工程安全生产管理条例》**第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

⑤ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑥ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑦ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

项[①]规定，予以行政处罚。

（三）北京国电德胜工程项目管理有限公司，未梳理明确工程项目的关键部位、未对顶管作业关键部位实施有效监理旁站，对于施工作业未按照协议和保护方案工作措施要求通知燃气权属单位到场和实施人工挖孔探明地下燃气管线位置的行为，未能监督和纠正，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条[②]的有关规定，对事故发生负有责任，建议由南沙区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[③]规定予以行政处罚，由南沙区住房和城乡建设局会区综合执法局、区城市管理局、区市场监管局、横沥镇对监理单位进行约谈。

（四）孙永杰，浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司法人代表，未履行企业第一责任人的安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未督促现场管理负责人落实专项施工方案、施工安全措施、燃气保护方案的工作要求，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[④]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）

---

① **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

② **《建设工程安全生产管理条例》**第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

③ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

④ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

项[①]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（五）雷明涛，山东省显通安装有限公司法人代表，未履行企业第一责任人的安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[②]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[③]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（六）郭汝攀，北京国电德胜工程项目管理有限公司总经理，未履行企业主要责任人的安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除工作人员无效的监督行为，未督促施工单位按照对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项[④]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项[⑤]，建议由南沙区应急管理局依法给予其行政处罚。

（七）张亚祥，为施工总承包单位项目经理，负责主持项目部全面工作，未对专业承包单位山东省显通安装有限公司实施有效施工安全管理，未提前书面通知广州南沙发展燃气有限公司进

---

① **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

② **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

③ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

④ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑤ **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

行旁站，违反了《广东省燃气管理条例》第六十二条[①]和《广州市燃气管理办法》第七十二条[②]，建议由南沙区综合行政执法局依法给予其行政处罚。

（八）谢学传，山东省显通安装有限公司负责该项目主要负责人，负责该项目的工地质量、安全、进度等，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）项[③]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第二款[④]，建议按企业内部规定处置。

（九）唐登胤，施工总承包单位浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司的现场管理负责人，负责该项目的工地质量、安全、进度等，未能检查施工现场的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患；未能制止和纠正违章作业、违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（五）（六）项[⑤]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十一条第二款[⑥]，建议按企业内部规定处置。

（十）张秋成，是北京国电德胜工程项目管理有限公司在该

---

① **《广东省燃气管理条例》**第六十二条 依照本条例规定给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其它直接责任人员，可处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

② **《广州市燃气管理办法》**第七十二条 依照本办法规定给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。

③ **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

④ **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第九十一条 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职**（2014年修订）**处分；构成犯罪的依照刑法有关规定追究刑事责任；

⑤ **《中华人民共和国安全生产法》**第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

⑥ **《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）**第九十一条 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的依照刑法有关规定追究刑事责任；

项目的工程总监代表，负责对事发工程施工安全、质量、进度等监理的全面负责工作，未能督促现场监理人员监管到位；未能及时排查生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[①]的规定，对本起事故的发生负有监督责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条[②]规定，建议由北京国电德胜工程项目管理有限公司对其进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）山东省显通安装有限公司认真吸取事故教训，遵守有关安全生产的法律法规，应当服从总承包单位的安全生产管理，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，要按照“四不放过”原则落实事故处理各项工作，落实责任人，在限定时间内完成整改并进行全面复查，并把处理情况和整改措施及时上报给相关建设主管部门。同时，要及时组织部门人员开展安全教育培训活动和落实现场安全技术交底工作，并对建设项目进行彻底有效全面的安全生产大检查和隐患治理活动，及时排查和消除存在的隐患。

（二）浙江省工业设备安装集团有限公司第四分公司，认真吸取事故教训，严格落实生产经营单位安全生产主体责任，对施工现场的安全生产负总责。对分包单位明确各自的安全生产方面的权利、义务。并严格按照《燃气管道专项保护方案》要求开展工作，严格落实安全责任制度，必须对作业人员进行安全技术交

---

① **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

② **《中华人民共和国安全生产法》（2014 年修订）**一百零四 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

底；要求所有作业班组每天必须按规程要求进行班前安全教育，形成工作台账。负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。根据不同施工阶段和周围环境的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

（三）广州华润珠江热电有限公司，督促项目参建各方加强安全技术管理工作，全面排查施工过程中的隐患，做到安全第一，预防为主，杜绝类似事故再次发生。对各类地下管线权属单位加强沟通协调，加大在地下管线保护范围内作业的巡查监管力度，及时发现和制止危害安全的作业和行为。应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

（四）北京国电德胜工程项目管理有限公司，应加强对施工现场监理工作，对于危险时点、关键节点、重点工序的施工作业，必须安排专人进行旁站监督和技术指导，并做足安全措施。审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，应当及时向有关主管部门报告。

（五）广州南沙发展燃气有限公司，迅速开展辖区内燃气管线安全隐患大排查，认真核查管线信息及警示标志设置情况，对

发现在燃气设施保护范围内，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，督促施工单位共同制定燃气设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。尽快制订受损燃气管道修复的施工方案，并提交相关部门审核批准后实施，本项目施工单位应全力配合完成相关工作。应加强安全监控、采取相应安全措施，确保在施工前、施工中、接驳和恢复供气等环节不出现管道泄漏或其它安全事故。

（六）各专业建设工程管理行业主管部门要继续加强建设领域违规违法行为的监管，进一步强化打击各类安全生产违法违规行为的力度。继续加强对建设项目责任单位的安全知识宣传及教育培训，加大项目现场从业人员安全教育和技术交底落实情况的检查及执法，促使施工企业加强安全管理，提高安全生产意识，有效预防和遏制事故的发生。

南沙区“8·3”燃气管道泄漏起火

一般事故调查组

2021年9月6日