全国燃气事故分析报告

（2023 年 · 第三季度报告）

中国城市燃气协会安全管理工作委员会

中国燃气安全杂志社

燃气安全与服务微信公众号

2023 年 10 月

目 录

前 言 i
一、总体情况 1
1.1 全国燃气事故情况总体概述 1
1.2 天然气事故情况概述 1
1.3 液化石油气事故情况概述 2
1.4 气源待核实事故情况概述 3
二、事故数据分析 4
2.1 总体事故对比分析 4
2.2 天然气事故对比分析 5
2.3 液化石油气事故对比分析 6
2.4 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况 8
三、事故原因分析 12
3.1 天然气用户事故原因 12
3.2 液化石油气用户事故原因 12
3.3 燃气管网事故原因 13
四、综合分析结论及建议 14
五、案例分享 15
一起事故引发的思考——规范使用 50kg 液化石油气钢瓶 15
六、燃气行业产品质量认证企业 18

前 言

《全国燃气事故分析报告·2023年第三季度》（以下简称“报告”）是中国城市燃气协会安全管理工作委员会委托《中国燃气安全》杂志社、“燃气安全与服务”微信公众号收集燃气事故社会信息，由报告编制专家组合力编写完成，并由中国城市燃气协会安全管理工作委员会发布。

宁夏银川富洋烧烤店“6·21”特别重大燃气爆炸事故发生后，党中央、国务院高度重视，根据习近平总书记、李强总理重要指示和批示精神要求，2023年三季度国家有关部门密集出台了一系列关于燃气安全的安排部署与政策举措。2023年8月，国务院安委会发布《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》（安委〔2023〕3号），全面加强城镇燃气安全风险隐患排查治理。同月，住房和城乡建设部、国家发改委印发了《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》（建办城函〔2023〕245号），扎实推进2023年城市燃气管道等老化更新改造工作，靠前谋划2024年改造计划。各有关部门、各地区闻令而动，认真贯彻落实部署要求，全面启动并积极推进城镇燃气安全专项整治和城市燃气管道等老化更新改造工作，态度坚决、行动迅速、措施有力，取得了阶段性积极成效。与此同时，中国城市燃气协会积极响应国家号召，充分发挥协会优势，在行业安全管理工作中积极探索、持续发力，在原有安全委专家库的基础上，进一步扩充专家专业结构，优化重建、提级管理，于9月份发布《中国城市燃气协会专家库暂行管理办法》并公布中燃协专家库第一批共计306位专家名单，专家库建立后，将充分发挥各领域优秀专家的专业优势，为燃气本质安全提升、助力燃气行业高质量发展贡献智慧力量。

在此背景下，报告编写组专家深入宣传学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和对燃气安全的重要指示批示精神，及时吸收国家近期发布的政策文件要求，并借鉴往期报告的成功经验，如约推出了2023年第三季度全国燃气事故分析报告。报告通过对国内燃气行业2023年第三季度发生的事故数据进行梳理、对国内事故数据、典型案例和相关政策进行深入剖析，汇集有效管理经验并推广本质安全产品。以期为国家及地方行业管理部门提供当前阶段全面、权威、客观、详实的行业数据支持，并为国内各燃气企业、行业制造商、大专院校、科研院所等单位研究行业安全管理、风险管控、隐患排查等提供目

标导向。

报告在编写过程中得到了国家相关部委、各省、市燃气协会和会员单位、协办单位的鼎力支持和帮助，并提供了大量的信息，提出了许多卓有成效的意见和建议，在此我们向所有关心和支持报告编制工作的人士表示衷心的感谢！同时，我们也诚挚期待广大读者提出宝贵意见与建议，不断完善报告内容，促进燃气行业的健康安全稳定发展，早日实现燃气行业“事故零死亡目标”！

一、总体情况

1.1 全国燃气事故情况总体概述

2023 年第三季度，收集到的全国（不含港澳台）燃气事故数量共计 173 起，共造成 7 人死亡、86 人受伤。

按照事故类型划分：居民用户事故 78 起，工商用户事故 28 起（其中餐饮用户事故 24 起），管网事故 66 起，厂站事故 1 起。

按照气源种类划分：天然气事故 79 起（其中：用户事故 13 起，管网事故 66 起），液化石油气事故 92 起（其中：用户事故 91 起，厂站事故 1 起），气源待核实事故 2 起。

三季度还发生了与燃气相关的燃气运输车辆、燃气动力车辆的交通运输事故 11 起，共造成 1 人死亡、2 人受伤。

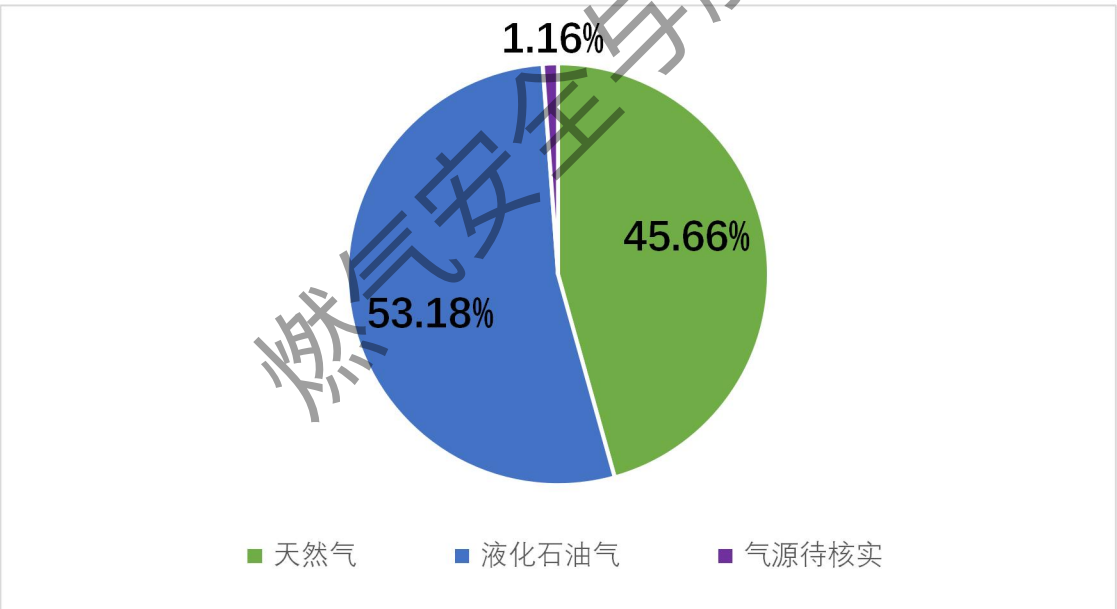


图 1. 2023 年三季度各气源事故数量占比

燃气安全与服务

1.2 天然气事故情况概述

三季度中，天然气事故 79 起，共造成 5 人死亡，33 人受伤。其中，居民用户事故 12 起，造成 1 人死亡、17 人受伤；工商用户事故 1 起，未造成人员伤亡；管网事故 66 起，造成 4 人死亡、16 人受伤。

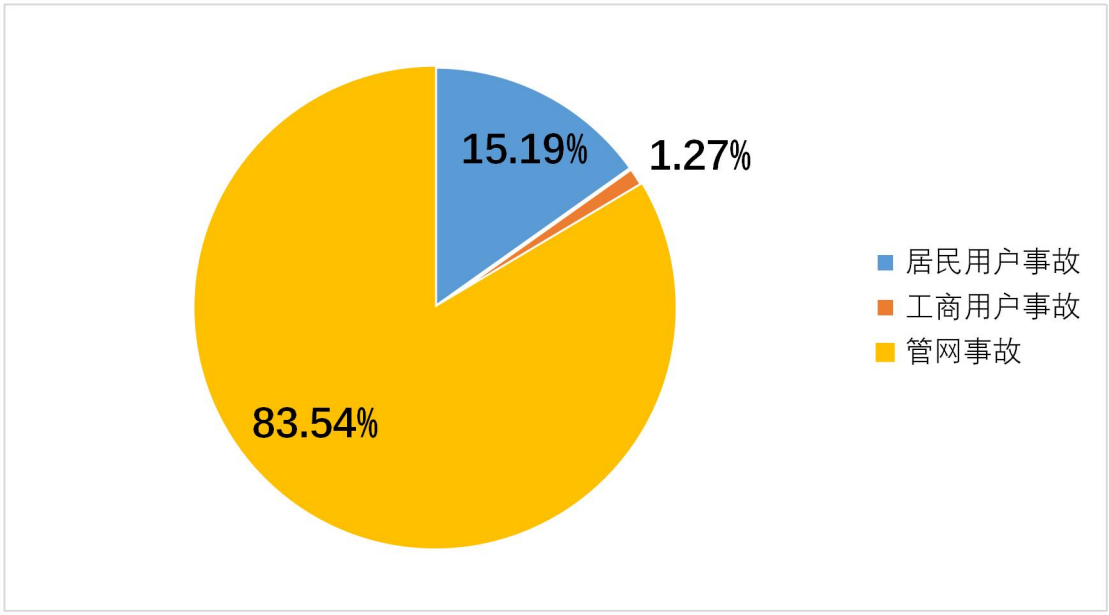


图 2. 2023 年三季度天然气事故类型占比

1.3 液化石油气事故情况概述

三季度中，液化石油气事故 92 起，共造成 2 人死亡、49 人受伤。其中，居民用户事故 65 起，造成 24 人受伤；工商用户事故 26 起，造成 2 人死亡、23 人受伤（其中：餐饮用户事故 22 起，造成 2 人死亡、23 人受伤）；厂站事故 1 起，造成 2 人受伤。

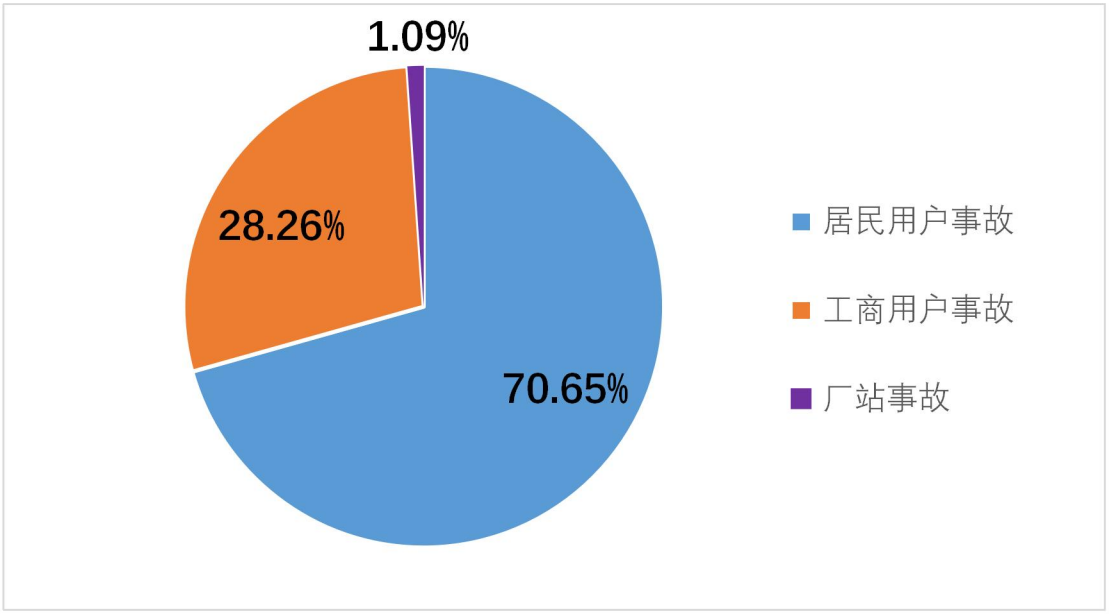


图 3. 2023 年三季度液化石油气各事故类型占比

1.4 气源待核实事故情况概述

气源待核实事故 2 起，造成 4 人受伤。其中，居民用户事故 1 起，造成 1 人受伤；餐饮用户事故 1 起，造成 3 人受伤。

二、事故数据分析

2.1 总体事故对比分析

表 1. 总体事故对比分析

	2023 年三季度	2022 年三季度	
事故总数	173	216	同比下降 19.9%
死亡人数	7	17	同比下降 58.8%
受伤人数	86	136	同比下降 36.8%

2023 年三季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数同比 2022 年三季度情况如下：


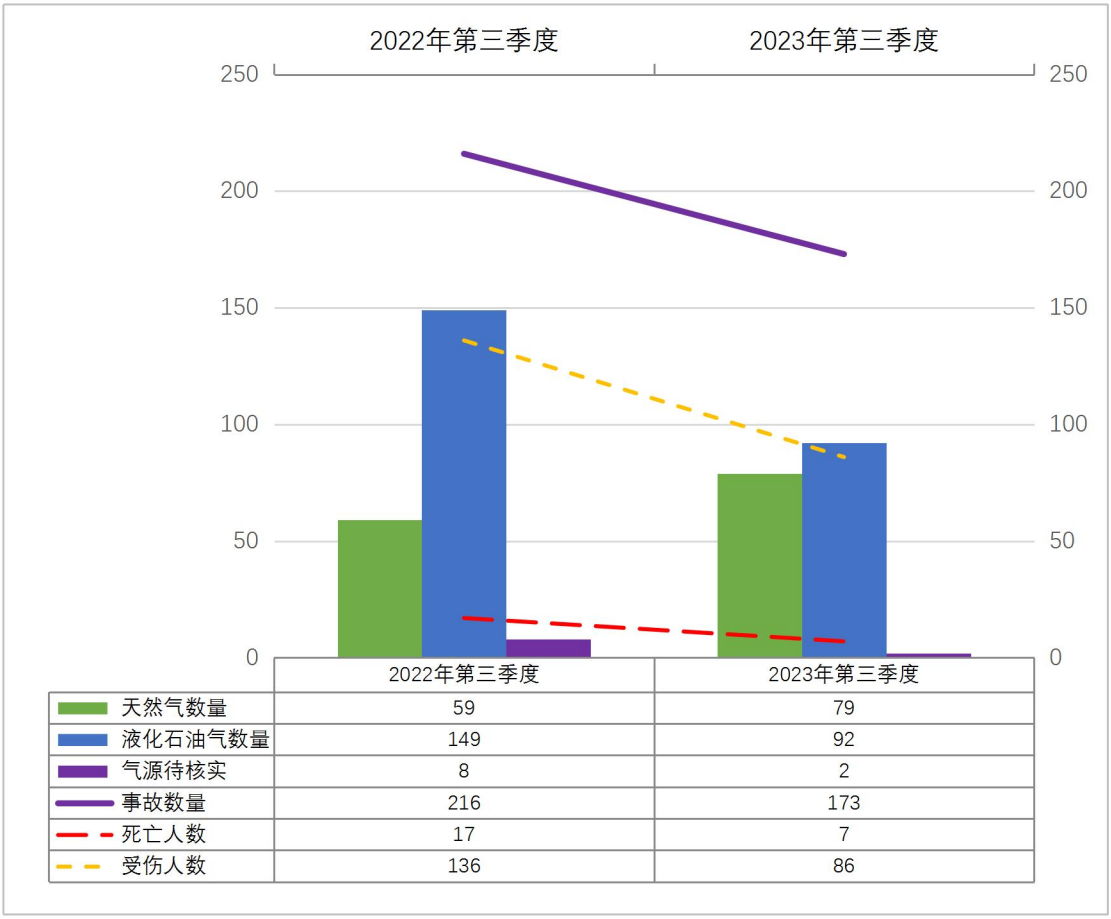


图 4. 2023 年三季度事故及伤亡数量同比图

2023 年三季度燃气事故数量、死亡人数、受伤人数环比 2023 年一、二季度情况如下：

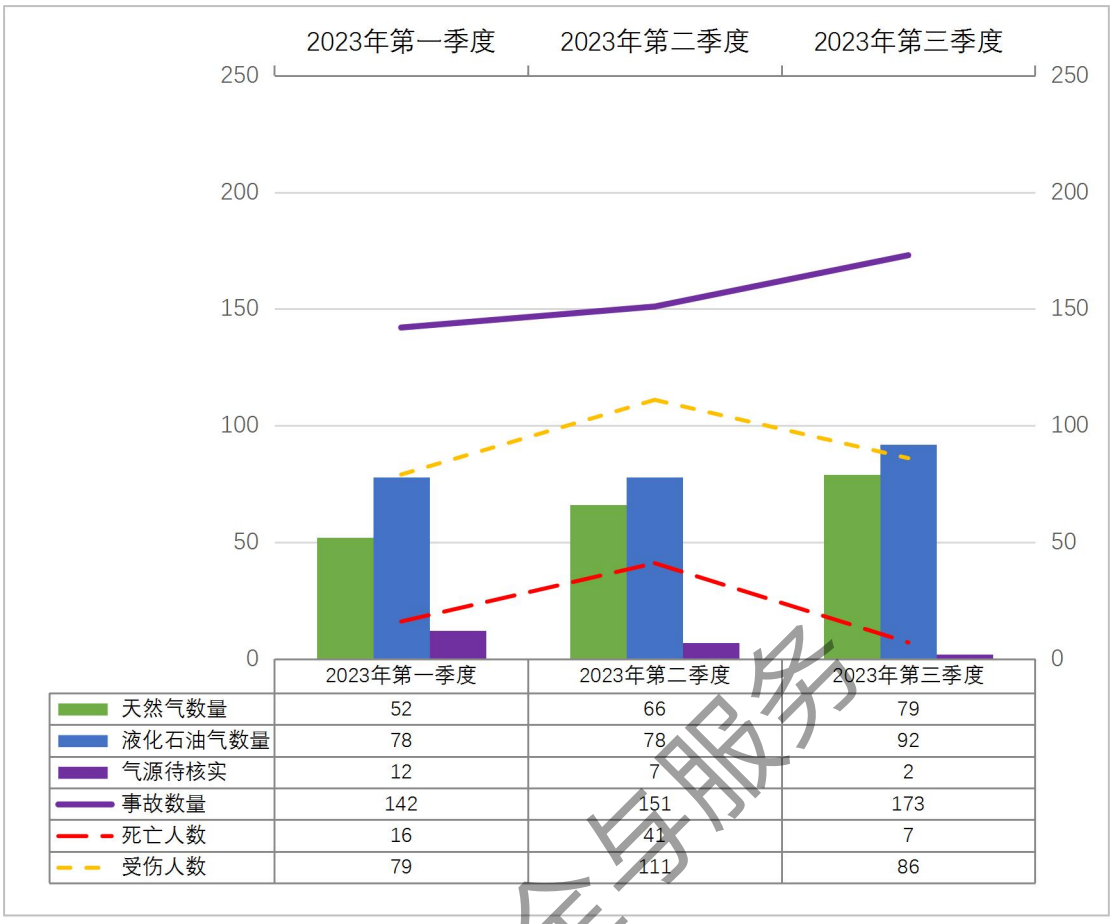

	2023年第一季度	2023年第二季度	2023年第三季度
天然气数量	52	66	79
液化石油气数量	78	78	92
气源待核实	12	7	2
事故数量	142	151	173
死亡人数	16	41	7
受伤人数	79	111	86

图 5. 2023 年三季度事故及伤亡数量环比图

2.2 天然气事故对比分析

表 2. 天然气事故对比分析

	2023 年三季度	2022 年三季度		2023 年二季度	
天然气事故总数	79	59	同比增长 33.9%	66	环比增长 19.7%
居民用户事故数	12	10	同比增长 20%	20	环比下降 40%
工商用户事故数	1	/	/	/	/
管网事故数	66	47	同比增长 40.4%	46	环比增长 43.5%
厂站事故数	/	2	/	/	/

燃气安全与服务

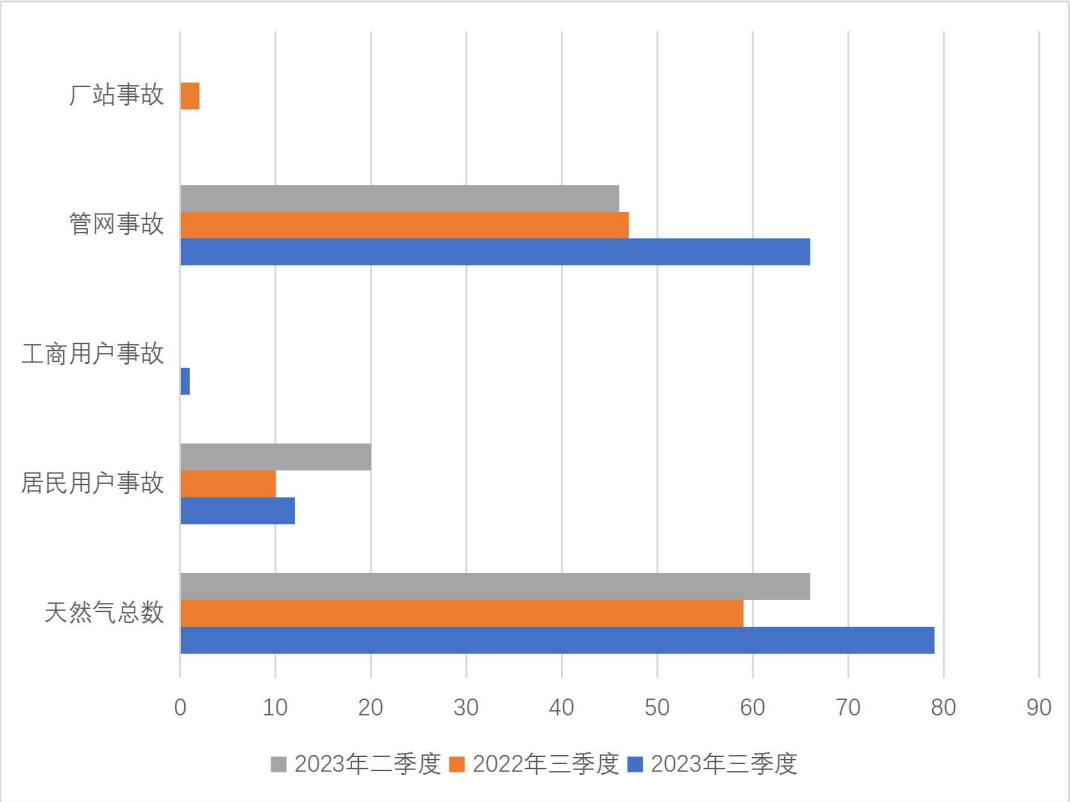


图 6. 2023 年三季度天然气事故环比、同比图

2.3 液化石油气事故对比分析

表 3. 液化石油气事故对比分析

	2023 年三季度	2022 年三季度		2023 年二季度	
液化气事故总数	92	149	同比下降 38.3%	78	环比增长 18.0%
居民用户事故数	65	104	同比下降 37.5%	46	环比增长 41.3%
工商用户事故数	26	44	同比下降 40.9%	30	环比下降 13.3%
餐饮用户事故	22	41	同比下降 46.4%	25	环比下降 12%
厂站事故数	1	1	持平	2	环比下降 50%

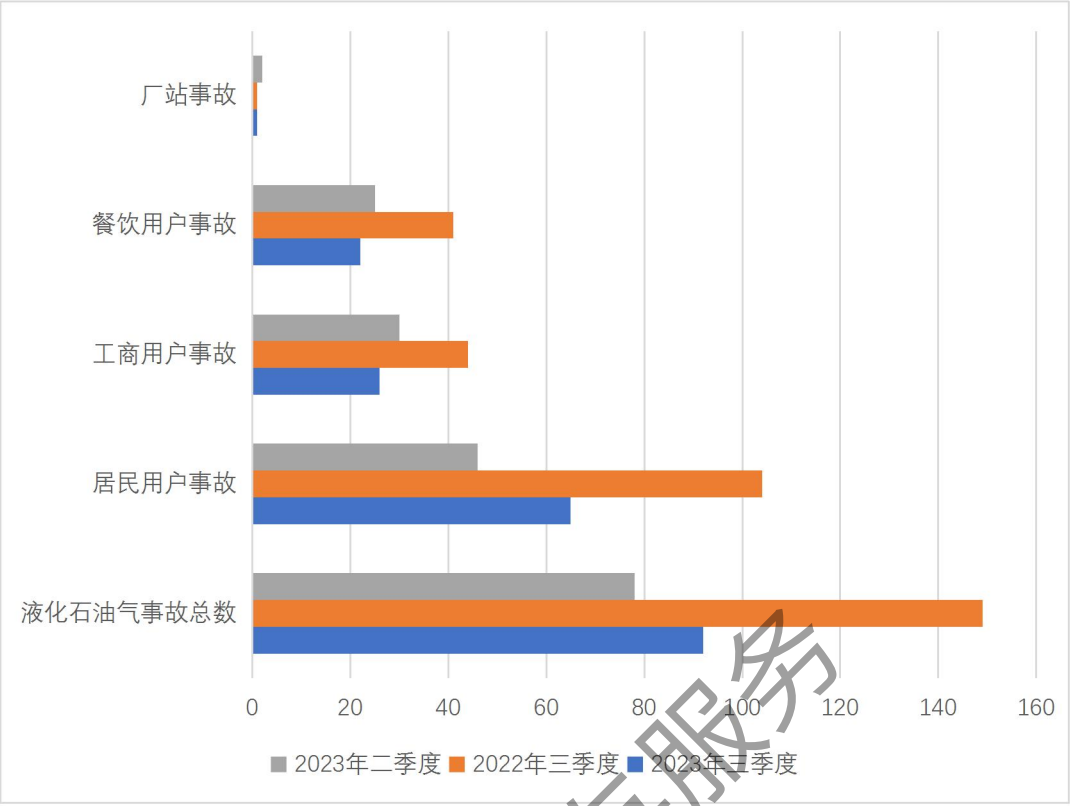


图 7. 2023 年三季度液化石油气事故环比、同比图

数据分析：

1. 2023 年第三季度燃气事故总数、死亡、受伤人数同比 2022 年第三季度有较大幅度下降。

2. 2023 年第三季度天然气事故总数同比 2022 年第三季度和环比第二季度均有所增长，与往年第三季度事故多发的规律一致；管网事故总数同比、环比增长增长均超过 40%以上，是天然气事故增长的主要因素。

3. 2023 年第三季度液化石油气事故总数、居民用户事故数量和工商用户事故数量同比 2022 年第三季度均有较大幅度的下降；工商用户事故数量（包含餐饮用户事故）环比第二季度有一定幅度的下降。事故总数和居民用户事故数量有所上升，与近年季度事故数量发生规律相符。

燃气安全与服务

2.4 按照地区统计的事故及伤亡数量分布情况

三季度收集到全国 30 个省、116 个城市发生的燃气事故：

表 4. 2023 年三季度全国各省（直辖市、自治区）城镇燃气事故及伤亡人员数量数据表

序号	省（直辖市、自治区）	总数	事故数量（起）			死亡人数	受伤人数
			天然气	液化石油气	待核实		
1	广东	18	5	13	0	0	10
2	湖北	16	7	9	0	0	8
3	山东	13	7	6	0	2	9
4	河北	12	7	4	1	2	18
5	四川	12	11	1	0	0	0
6	江西	12	2	10	0	0	0
7	江苏	9	2	7	0	1	3
8	安徽	8	2	6	0	1	4
9	湖南	8	3	5	0	0	3
10	辽宁	7	1	6	0	0	7
11	河南	7	3	4	0	0	5
12	陕西	7	6	1	0	0	0
13	浙江	6	3	3	0	0	11
14	吉林	6	4	2	0	0	3
15	山西	4	2	2	0	0	0
16	重庆	3	2	1	0	0	0
17	天津	3	1	2	0	0	0
18	黑龙江	2	0	2	0	1	2
19	福建	2	1	0	1	0	3
20	上海	2	2	0	0	0	0
21	海南	2	0	2	0	0	0
22	甘肃	2	2	0	0	0	0
23	云南	2	1	1	0	0	0
24	新疆	2	0	2	0	0	0
25	北京	2	2	0	0	0	0
26	贵州	2	0	2	0	0	0
27	广西	1	1	0	0	0	0
28	宁夏	1	1	0	0	0	0
29	青海	1	1	0	0	0	0
30	西藏	1	0	1	0	0	0
合计		173	79	92	2	7	86

表 5. 2023 年三季度全国各地市燃气事故及伤亡人员数量数据表

序号	城市名称	事故起数	死亡人数	受伤人数
1	武汉	6	0	8
2	西安	6	0	0
3	长春	5	0	3
4	广州	5	0	0
5	资阳	4	0	0
6	合肥	3	1	3
7	南阳	3	0	3
8	长沙	3	0	3
9	石家庄	3	0	2
10	泰州	3	0	1
11	宜春	3	0	0
12	梅州	3	0	0
13	重庆	3	0	0
14	天津	3	0	0
15	宁波	2	0	11
16	青岛	2	0	4
17	沈阳	2	0	3
18	东莞	2	0	3
19	张家口	2	0	2
20	威海	2	0	2
21	宜昌	2	0	0
22	赣州	2	0	0
23	北京	2	0	0
24	淮安	2	0	0
25	上海	2	0	0
26	景德镇	2	0	0
27	济宁	2	0	0
28	成都	2	0	0
29	南充	2	0	0
30	随州	2	0	0
31	黄冈	2	0	0
32	常德	2	0	0
33	衡水	1	2	14
34	潍坊	1	2	2
35	双鸭山	1	1	2
36	盐城	1	1	1
37	中山	1	0	3
38	福州	1	0	3
39	深圳	1	0	2
40	丹东	1	0	2
41	六安	1	0	1
42	鞍山	1	0	1
43	汕头	1	0	1

44	常州	1	0	1
45	周口	1	0	1
46	信阳	1	0	1
47	东营	1	0	1
48	营口	1	0	1
49	湛江	1	0	1
50	利川	1	0	0
51	廊坊	1	0	0
52	佛山	1	0	0
53	枣庄	1	0	0
54	杭州	1	0	0
55	临沂	1	0	0
56	衢州	1	0	0
57	惠州	1	0	0
58	池州	1	0	0
59	唐山	1	0	0
60	南昌	1	0	0
61	自贡	1	0	0
62	晋中	1	0	0
63	铜仁	1	0	0
64	萍乡	1	0	0
65	承德	1	0	0
66	临沧	1	0	0
67	平顶山	1	0	0
68	嘉兴	1	0	0
69	十堰	1	0	0
70	西宁	1	0	0
71	陇南	1	0	0
72	永州	1	0	0
73	揭阳	1	0	0
74	阿勒泰	1	0	0
75	镇江	1	0	0
76	井冈山	1	0	0
77	临汾	1	0	0
78	济南	1	0	0
79	哈尔滨	1	0	0
80	宜宾	1	0	0
81	衡阳	1	0	0
82	邯郸	1	0	0
83	宿州	1	0	0
84	抚州	1	0	0
85	保定	1	0	0
86	苏州	1	0	0
87	长治	1	0	0
88	温州	1	0	0
89	襄阳	1	0	0

燃气安全与服务

90	铁岭	1	0	0
91	白沙黎族自治县	1	0	0
92	临清	1	0	0
93	四平	1	0	0
94	固原	1	0	0
95	泉州	1	0	0
96	太原	1	0	0
97	山南	1	0	0
98	滨州	1	0	0
99	黔南布依族苗族自治州	1	0	0
100	沧州	1	0	0
101	荆州	1	0	0
102	兰州	1	0	0
103	阜阳	1	0	0
104	新余	1	0	0
105	江门	1	0	0
106	澄迈	1	0	0
107	昆明	1	0	0
108	葫芦岛	1	0	0
109	铁门关	1	0	0
110	柳州	1	0	0
111	商丘	1	0	0
112	达州	1	0	0
113	汉中	1	0	0
114	巴中	1	0	0
115	邵阳	1	0	0
116	安庆	1	0	0
合计		173	7	86

注：本表依次按照事故数量、死亡人员数量及人员受伤数量的优先级顺序降序排列。

三、事故原因分析

3.1 天然气用户事故原因

表 6. 2023 年三季度天然气用户事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数	受伤人数
1	软管脱落	1		
2	软管动物咬噬			
3	软管老化破损			
4	燃气具蚀损泄漏			
5	燃气具不合格			
6	灶具熄火保护失效			
7	燃气表漏气			
8	阀门泄漏			
9	户内管道泄漏			
10	金属管道腐蚀泄漏	1		
11	人员违规操作			
12	私自接改燃气管道	1		
13	外力因素致燃气泄漏	2		1
14	室外燃气泄漏窜入室内			
15	干烧引发火灾			
16	热水器一氧化碳中毒			
17	室内通风不畅致一氧化碳中毒	1		9
18	超压送气			
19	燃气用户停气			
20	其他			
21	待核实	7	1	7
合计		13	1	17

天然气用户事故数量较少。在已知原因中，因室内通风不畅引发的 1 起一氧化碳中毒事故导致 9 人受伤。

3.2 液化石油气用户事故原因

表 7. 2023 年三季度液化石油气用户事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数	受伤人数
1	软管老化破损	6		1
2	软管脱落			
3	软管动物咬噬			
4	瓶阀未关闭	1		3
5	阀门泄漏			

6	调压器连接不当	1		
7	调压器泄漏			
8	热水器一氧化碳中毒			
9	室内通风不畅致中毒			
10	外力因素致燃气泄漏			
11	火灾引燃软管			
12	燃气具不合格			
13	燃气具蚀损泄漏			
14	干烧引发火灾	2		
15	管道腐蚀泄漏			
16	瓶体腐蚀泄漏			
17	违规操作	2		
18	液化石油气中毒			
19	私自接改燃气管道			
20	违规处理残液			
21	其他	2		
22	待核实	77	2	43
合计		91	2	47

在液化石油气用户事故已知原因中，因软管老化破损导致事故占比仍然最高，应继续贯彻落实国家住房和城乡建设部于2023年5月18日发布的《关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》（建办城函〔2023〕132号），并加大工作力度，尽快消除安全隐患。

3.3 燃气管网事故原因

表8. 2023年三季度管网事故原因统计表

序号	事故原因	数量（起）	死亡人数	受伤人数
1	第三方施工破坏	39	2	14
2	管道腐蚀泄漏	3		
3	地面沉降			
4	地质灾害	4		
5	管道焊缝开裂			
6	铸铁管断裂			
7	PE管焊口泄漏			
8	PE管白蚁蛀蚀泄漏			
9	车辆撞击致燃气管道泄漏	1		
10	管道阀门泄漏			
11	燃气泄漏窒息			
12	偷盗气			
13	外力因素致燃气泄漏	1		
14	其他(树根挤压致电熔套筒破裂)	1	2	2
15	待核实	17		
合计		66	4	16

在管网事故已知原因中，第三方施工破坏占比59%。近年来，一直高居天

燃气安全与服务

然气事故原因的首位，已经成为困扰燃气行业的难题，为此中国城市燃气协会安全管理工作委员会已发出《关于征集“燃气管网安全运行暨防第三方破坏”技术交流研讨会论文和成果的通知》，推动有效防止第三方施工破坏事故的工作。

四、综合分析结论及建议

1. 2023 年第三季度全国燃气事故总体较为平稳，特别是在遏制重、特大事故、减少死亡和受伤人数方面取得一定的成效。特别是在湖北十堰“6.13”事故、宁夏银川“6.21”事故后，国务院安委会、住房和城乡建设部等部门发布了《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》《全国城镇燃气安全排查整治工作方案》《关于加快排查整改燃气橡胶软管安全隐患的通知》《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》，各级政府和燃气企业立即贯彻落实，取得了一定的成效，发挥了重要作用。

2. 2023 年第三季度液化石油气餐饮用户事故数量同比 2022 年第三季度下降 46.4%，环比 2023 年第二季度下降 12%。在开展燃气餐饮用户隐患排查整治、安装燃气报警切断装置、使用具有自动熄火保护装置的灶具、应用智能燃气安全联网系统等措施已经发挥重要作用。

3. 冬季是燃气使用中因室内通风不畅、燃气热水器安装不规范等引起的一氧化碳中毒事故多发高发季节，特别南方省份遇到低温、极寒天气时门窗紧闭极易引发群死群伤事故。建议加强对燃气用户安全防范意识的宣传教育工作，正确安装使用燃气燃烧器具。

五、案例分享

一起事故引发的思考——规范使用 50kg 液化石油气钢瓶

事故报道：长春宽城区一小区饭店发生液化石油气罐爆炸

2023 年 7 月 19 日凌晨三点四十五分左右，长春宽城区龙源公园一号的居民被一声巨响震醒，该小区南侧的一家饭店发生液化石油气罐爆炸。

发生事故的饭店位于长春市宽城区北凯旋路附近的龙源公园一号小区三期楼房的一层裙房，一位居民说，这是一家做熏酱的饭店，门市房没有安装天然气，导致爆炸的是饭店内的液化气罐，饭店内冲出的气浪直接将前后门窗炸飞，屋顶被炸坏，相邻两家店面也遭到了不同程度的毁坏。报道所附图片中可看到空地上放着两个 50kg 和数只 15kg 液化气罐，据了解，这几个液化气罐正是从出事饭店里拖出来的，涉事饭店的老板已经到派出所接受调查。

专家建议：有关规范条文梳理和建议

该涉事饭店使用了 50kg 液化气钢瓶，虽然报道中未叙述其厨房内具体用气情形，但是在实践中，仍有不少餐饮饭店将 50kg 液化气钢瓶置于厨房内直接使用，对此国家相应规范有新的强制性要求。

自 2023 年 6 月 1 日起实施的《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 12.0.4 条：瓶装液化石油气的使用应符合下列规定：

其中第 4 款为“充装量不小于 50kg 的液化石油气容器应设置在所服务建筑外的单层专用房间内，并应采取防火措施”。

该条第 4 款明确表明，当使用 50kg 液化石油气钢瓶做餐饮店厨房灶具气源时，即便是单只也是符合“充装量不小于 50kg”的条件，不能直接设置在本厨房内，应设置在所服务建筑外的单层专用房间内，并应采取防火措施。

对设置液化石油气钢瓶的单层专用房间，《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 4.3.11 有规定：“燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造，不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻；贴邻

其他民用建筑的，应采用防火墙分隔，门、窗应向室外开启。瓶装液化石油气瓶组用房应符合下列规定：

1 当与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不应大于 1m³，并应采用自然气化方式供气；

2 瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀；

3 瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。”

即设置 50kg 液化气钢瓶的单层专用房间应独立建造，不应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻；当与餐饮店厨房贴邻布置时，要点是：应采用防火墙分隔、门、窗应向室外开启、配置的液化石油气钢瓶总容积不应大于 1m³、应采用自然气化方式供气、应设置可燃气体探测报警装置和最好是与其联动的紧急事故自动切断阀。

设置液化气钢瓶的单层专用房间，专业规范规定更为详细些，《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）第 7.0.3 条：“当采用自然气化方式供气，且瓶组气化站配置钢瓶的总容积小于 1m³时，瓶组间可设置在除住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房外与用气建筑物外墙毗连的单层专用房间内，并应符合下列规定：

1 耐火等级不应低于二级；

2 应通风良好，并应设置直通室外的门；

3 与其他房间相邻的墙应采用无门窗洞口的防火墙；

4 应配置可燃气体泄漏报警装置；

5 室温不应高于 45℃，且不应低于 0℃；

6 当瓶组间独立设置，且邻向建筑的外墙为无门窗洞口的防火墙时，间距可不限；

7 与其他建筑的防火间距应符合本规范表 7.0.4 的规定。”

故贴临用气厨房设置液化气钢瓶的单层专用房间时，《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）与《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）规定的限制性条件，是有一些异同点的，除“住宅（居住建筑）、高层民用建筑”基本相同，“重要公共建筑”与“人员密集的场所”含义相近，《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015）还要求“高层民用建筑及裙房”，

燃气安全与服务

即不能贴临高层民用建筑裙房设置液化气钢瓶的单层专用房间，这是不能突破的。

设置液化气钢瓶的单层专用房间与其他建筑的防火间距按《液化石油气供应工程设计规范》（GB 51142-2015），具体为：

项　目		钢瓶总容积（V,m^3）	
		V≤2	2＜V≤4
明火、散发火花地点		25	30
重要公共建筑、一类高层民用建筑		15	20
其他民用建筑		10	12
道路（路边）	主要	10	10
	次要	5	5

注：钢瓶总容积应按配置钢瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。

50kg 液化气（即 SYP118 型）钢瓶不能直接设置在厨房灶具旁使用，以及瓶组间设置的各项规定在规范中已说得明明白白，应引起餐饮企业、液化石油气供应企业、城镇燃气行业和市场监管相关部门重视，及时纠正在厨房直接设置 50kg 液化气钢瓶的隐患，降低引发事故的风险。

六、燃气行业产品质量认证企业

推动本质安全产品的应用是降低燃气事故率的有效措施，产品质量又是安全的保障。而目前进入市场产品的质量参差不齐，低价中标现象突出，出现了劣币驱逐良币的情况，产品的采购方（各级燃气经营单位）为确保质量，主要采用第二方评价的方式，不仅成本高，且由于信息不对称，最终获得的评价结果也有所局限；至于终端用户，更多的只能依靠产品生产企业的广告宣传，对产品的内在品质几乎无从了解。为此，在住房和城乡建设部指导下，中国城市燃气协会、中塑协塑料管道专业委员会同中国建筑科学研究院认证中心协作开展了燃气行业相关产品的自愿性质量认证。

目前获得产品质量认证并在有效期内的企业名单如下：

（一）燃气金属波纹管获证企业信息

序号	获证方	获证产品及规格型号		获证时间
1	杭州万全金属软管有限公司	灶具管	RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10，长度≤2000mm	2014.4.15
		输送管	RSB-ⅡF-10-GB/T 26002(波纹管) RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002(波纹管) RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002(波纹管) RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-20-GB/T 26002(波纹管) RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	
2	杭州联发管业科技有限公司	灶具管	RLB-Z(R)H-CS-10、RLB-Z(R)H-C-10、RLB-Z(R)H-S-10，长度≤2000mm	2014.5.20
		输送管	RSB-IF-13-GB/T26002(波纹管) RBG-IX-S13×15-GB/T26002（管件）	
3	宁波天鑫金属软管有限公司	灶具管	CRLB-ZH-10、RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、RLB-ZH-20、RLB-ZL-10、RLB-ZL-15，长度≤2000mm	2016.8.19
			RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15、RLB-ZH-C-20、RLB-ZH-CS-20、RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-CS-10、RLB-ZL-C-15、RLB-ZL-CS-15，长度≤2000mm	

		输送管	RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-32-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S32×32-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅡX-S10×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S15×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10、RJB-TY-A-15， 长度≤2000mm	
4	杭州恒通金属软管有限公司	灶具管	RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-S-10、 RLB-ZH-CS-10、RLB-ZL-C-10、 RLB-ZL-S-10、RLB-ZL-CS-10、 长度≤2000mm	2016.9.14
		输送管	RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S15×15-GB/T 26002（管件）	
5	宁波市安邦管业有限公司	灶具管	RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10, 长度≤2000mm	2016.9.27
		输送管	RSB-IF-15-GB/T26002(波纹管) RBG-IX-S15×15-GB/T26002（管件）	
6	南京知行管业有限公司	灶具管	RLB-ZH-S-10、RLB-RH-S-10、 RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-S-15，长度≤2000mm	2018.5.28
		输送管	RSB-ⅠF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件）	
7	浙江臻龙能源设备科技有限公司	灶具管	RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、 RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-C-10、 RLB-ZH-S-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-S-15、RLB-ZH-S-20、 RLB-RL-S-15，长度≤2000mm； RLB-BL-S-15，长度≤800mm。	2018.10.19

		输送管	RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-IIF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S13×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	
8	无锡市钱氏功能塑胶有限公司	金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、 RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	2020.4.30
9	芜湖泰和管业股份有限公司	灶具管	RLB-ZH-10、RLB-ZH-15， 长度≤2000mm	2020.11.19
			RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10、 RLB-ZH-C-15、RLB-ZH-CS-15， 长度≤2000mm	
		输送管	RSB-IF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-I-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15- GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-IF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S25×25-GB/T 26002（管件）	
10	宁波市狮山管业有限公司	灶具管	RLB-ZL-C-10、RLB-ZL-S-10、 RLB-ZL-CS-10、RLB-ZH-S-15、 RLB-ZH-S-20、RLB-RL-S-25， 长度≤2000mm	2021.11.17
		输送管	RSB-IIF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-II-S10×15-GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15- GB/T 26002（管件） RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×20-GB/T 26002（管件） RSB-IF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-IX-S20×20-GB/T 26002（管件） RSB-ⅡF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅡX-S25×20-GB/T 26002（管件）	

11	南京民族塑胶（集团）有限公司	金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	2022.4.1
12	浙江盾运实业有限公司	灶具管	RLB-ZH-10、RLB-ZH-15、RLB-RH-20、RLB-RH-25，长度≤2000mm RLB-BH-15，长度≤800mm RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10，长度≤2000mm	2023．7．3
		输送管	RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S15×15- GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S20×20-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-25-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅰ-S25×25-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅡX-S10×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅡF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-Ⅱ-S10×15-GB/T 26002（管件）	
		金属包覆管	RJB-TY-A-10、RJB-TY-B-10、RJB-TY-C-10，长度≤2000mm	
13	玫德集团有限公司	灶具管	CRLB-ZH-10，长度≤2000mm RLB-ZH-10，长度≤2000mm RLB-ZH-C-10、RLB-ZH-CS-10,长度≤2000mm	2023.08.17
		输送管	RSB-ⅠF-10-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S10×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-13-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S13×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-15-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S15×15-GB/T 26002（管件）、 RSB-ⅠF-20-GB/T 26002（波纹管） RBG-ⅠX-S20×20-GB/T 26002（管件）	

（二）燃气自闭阀、调压器获证企业信息

序号	获证方	获证产品及规格型号		获证时间
1	陕西大唐燃气安全科技股份有限公司	自闭阀	Z0.6TZ-15/9.5B-411 Z0.6TZ-15/15N-415 Z0.6TZ-15/15C-416 Z0.6TZ-15/15C-455 Z0.9TZ-15/9.5B-411	2019.11.29

			Z0.9TZ-15/15N-415 Z0.9TZ-15/15C-416 Z0.9TZ-15/15C-455	
		城镇燃气调压器	RTZB-15/0.01L	
		瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L JYT0.6L-K SYT1.2L-1/2 SYT1.2L-K/1/2	
2	浙江盾运实业有限公司	自闭阀	Z0.9TZ-15/9.5 Z0.9TZ-15/15 Z2.0TZ-15/15 Z2.0TZ-20/20 Z2.5TZ-15/15 Z2.5TZ-20/20	2023.7.3
3	长青热能科技（中山）有限公司	自闭阀	Z0.9TZ-15/15C Z0.9TZ-15/15E	2023.8.4

（三）燃气用埋地聚乙烯管材获证企业信息

序号	获证方/申请方名称	获证产品及规格型号	获证时间
1	浙江伟星新型建材股份有限公司	燃气 PE 管材、管件	2016.5.16
2	浙江高峰控股集团有限公司	燃气 PE 管	2016.10.19