


Das E39-Forum und der Autor übernehmen für diese Anleitung keine Haftung! Die Arbeiten am - und im Wagen erfolgen ausschließlich auf eigene Gefahr.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten können sich an sicherheitsrelevanten Baugruppen negativ auf die Sicherheit des PKW und damit für die Sicherheit der Insassen auswirken.

Unsachgemäß ausgeführte Arbeiten an der Elektrik/Elektronik können zu weiterführenden Problemen und daraus resultierenden Fehlfunktionen führen.

<u>Anleitung zur Erweiterung der OBD2 Diagnose Buchse, wenn OBD1 und OBD2 Buchse</u> ab Werk vorhanden sind.

PIN-Belegung der OBD1-Buchse im Motorraum

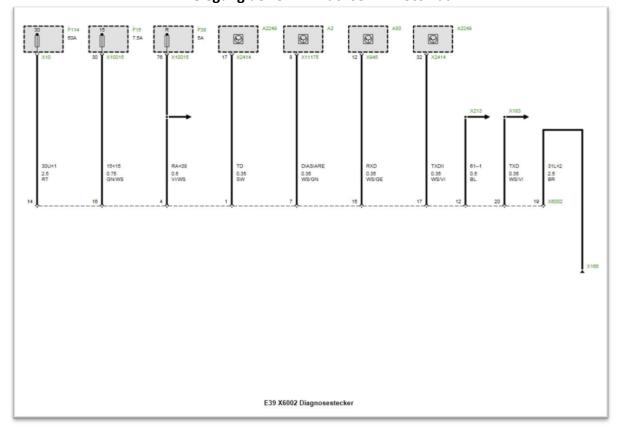

A7000 AGS--Getriebesteuergerät TXD2 0.35 WS/VI X2412 7.5A 9 Steuergerät Digitale Dieselelektronik X10015 X10015 X2414 X183 TD 0.35 SW 30<25 15<15 TXD1 TXD2 0.75 GN/WS 0.35 WS/VI 0.35 WS/VI/GE 0.5 RT/SW X19527 31E<3 31L<3 0.5 BR 0.5 BR/SW X173 E39 X19527 OBDII Steckdose

PIN-Belegung der (vollständigen) OBD2-Buchse im Brillenfach

PIN 8 ist nicht belegt, wenn ab Werk beide OBD-Buchsen vorhanden sind

Vergleich PIN-Belegung


Anschluss	Stecker/PIN	Bezeichnung	C	OBD1		OBD2	
F114	X10	Kl. 30	RT	PIN 14			
F15	X10015/30	Kl. 15	GN/WS	PIN 16			
F38	X10015/76	Kl. R	VI/WS	PIN 4			
A2249	X2414/17	TD	SW	PIN 1	SW	PIN 9	
A2	X11175/17	DIASIARE	WS/GN	PIN 7			
A80	X945/12	RXD	WS/GE	PIN 15			
A2249	X2414/32	TXDII	WS/VI	PIN 17	WS/VI/GE	PIN 7	
	X213	611	BL	PIN 12			
	X183	TXD	WS/VI	PIN 20	WS/VI	PIN 8	
	X166	Masse	BR	PIN 19			
F25	X10015/50	Kl.30			RT/SW	PIN 16	
F15	X10015/30	Kl. 15			GN/WS	PIN 1	
	X173	Masse			BR	PIN 4	
	X1108	Masse			BR/SW	PIN 5	


Fehlt in OBD2 Buchse, wenn OBD1 und OBD2 vorhanden sind.


Woher nun das fehlende Signal "TXD" nehmen?

Option 1: Tacho/IKE


Tacho mit High BC (drei Stecker)

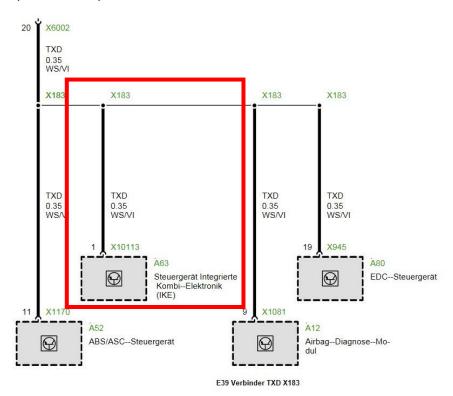

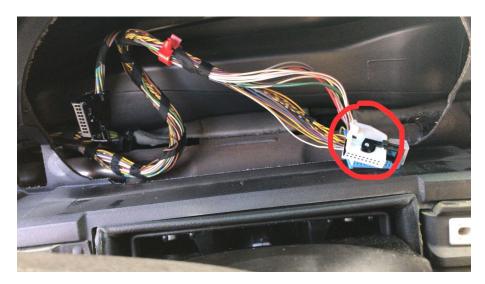

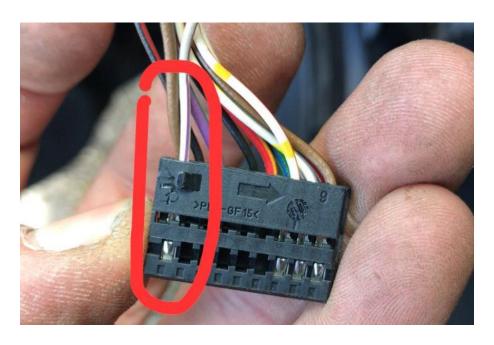


Tacho mit Low BC (zwei Stecker)

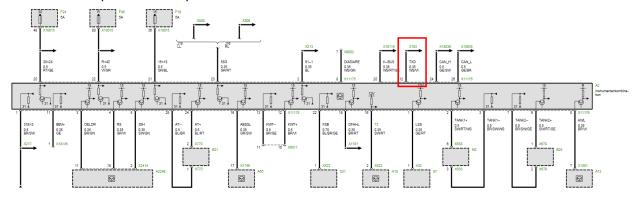


Option 2: Lenkwinkelsensor

R33, X1658

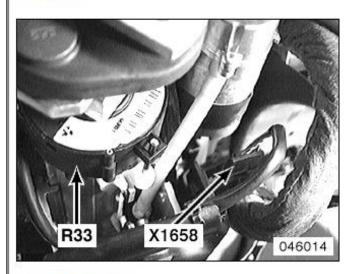


an der Lenksäule

R33	Lenkwinkelsensor	
X1658	Verbindungsstecker (6-polig, schwarz), Lenkwinkelsensor	

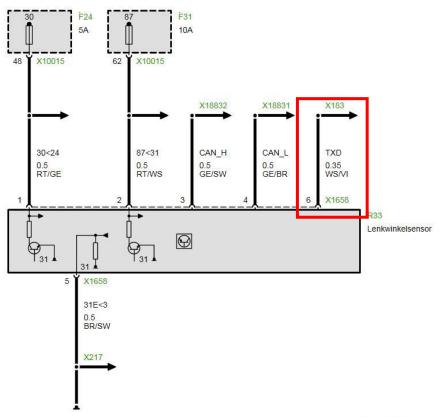

E39 Lenkwinkelsensor

Option 3: Verbinder X183

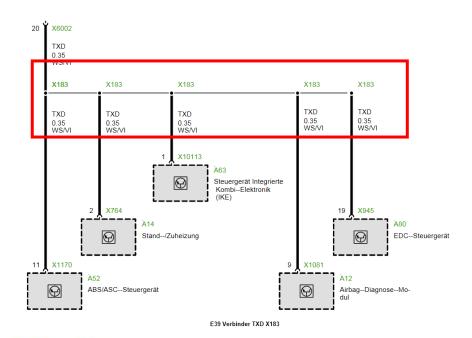

X181, X183



Fußraum Fahrerseite unter dem Teppich


X181	Lötverbinder Bremslicht
X183	Lötverbinder Diagnoseleitung TXD

Um die OBD2 Buchse im vollen Umfang nutzen zu können, müsst ihr nur den fehlenden PIN8 mit dem "TXD" Signal belegen.

Dazu das Signal von einer der beiden Quellen (Lenkwindelsensor oder Lötverbinder TXD" abgreifen und mit passendem PIN in die OBD2 Buchse ein pinnen.



Litze zur OBD2 Dose gezogen

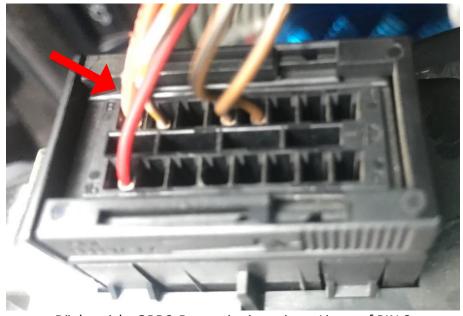

Rückansicht OBD2-Dose mit eingepinter Litze auf PIN 8

Passender PIN für die OBD-Dose:

