


欧艾迪驱动器 使用说明书

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

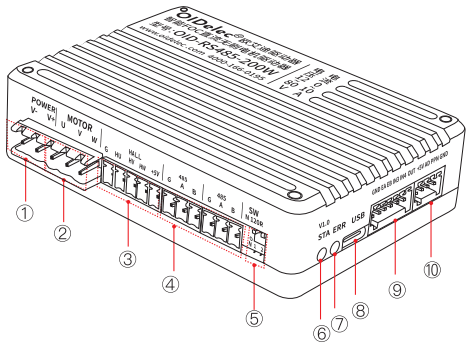

注：本图示为通用款驱动器，其它款驱动器接口定义自适应。

- ① 直流电源接口：DC12~80V
- ② 电机接线口UVW：可不按顺序链接
- ③ 霍尔信号接线口：与编码器ABZ信号接口共用
- ④ 通讯方式接线口：ModbusRTU、RS485、CAN、CANOPEN
- ⑤ 拨码开关：120Ω终端电阻 ⑥ 状态指示灯
- ⑦ 错误指示灯 ⑧ USB接口 ⑨ 输入信号接口
- ⑩ PPM接口、ADC接口


OI Delec

技术参数

产品款式及功率 注：所有功率都是在50V电压下计算	电压范围	额定电流 (2~3倍过载)
(单驱)MINI款	200W及以下	12~80V 4A
(单驱)通用款	200W	12~80V 5A
	500W	12~80V 10A
	800W	12~80V 16A
	1000W	12~80V 20A
(单驱)大功率款	1200W	12~80V 24A
	1500W	12~80V 30A
	1800W	12~80V 36A
	3000W	12~80V 60A
双驱款	单边3000W	单边12~80V 单边60A
通信方式	单驱：RS485（MODBUS-RTU）、CAN、CANOPEN 双驱：RS485（MODBUS-RTU）、CAN	
I/O	单驱：可配置输入(2)、可配置输出(1) 双驱：可配置输入(4)、可配置输出(1)	
控制方式	ADC/模拟量/0~10V控制、PPM控制、通信控制、IO控制	
适用电机	直流无刷有感/无感电机(BLDC)、 永磁同步有感/无感电机(PMSM)、轮毂电机	
转速	200000rpm (erp=rpm*磁极对数)	
电机匹配	智能识别电机参数	
保护	过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护、恒功率输出	
闭环	电流环、速度环、位置环	
电机传感器	无感FOC、ABZ编码器、霍尔、霍尔+AB编码器	
配置方式	USB-typec	
状态显示	状态灯、错误灯	
工作温度	-40℃~80℃	

软件下载

- 1 使用驱动器之前请先下载驱动器使用软件（下载网址：www.oidelec.com,或联系客服+V：15226313566）并且同时准备好电源/电池、电机等相关设备以及Type-c数据线。
- 2 把电机三相线(和霍尔线)以及电源线分别接到驱动器侧边对应接口；

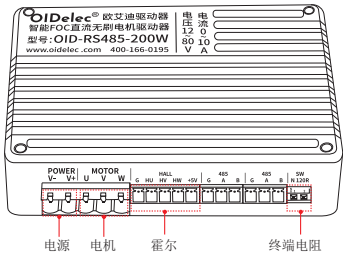


备注：电源接口V-接电源负极，一般为黑线；
V+接电源正极，一般为红线；
MOTOR接三相线（线序无要求可后续通过上位机智能学习）；
HALL接霍尔线，其中G接霍尔负极，一般为黑线，
+5V接霍尔正极，一般为红线。
其余三根信号线线序无要求，后续可通过上位机智能学习。

- 3 电脑上(Windows10以上系统)打开软件U-FOC，使用Type-C数据线连接电脑和驱动器。

硬件连接


- 1 连接U-FOC到驱动器需要先确定电脑的COM端口，然后在软件连接栏目端口里面选择和电脑通信COM一致的端口(比如电脑上USB串行设备后面是COM10,那么在U-FOC里面的端口也选择COM10)；

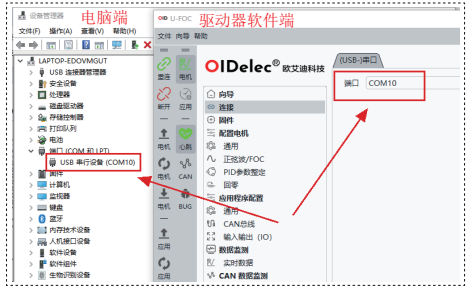

注：电脑端的USB串行设备端口COM值在设备管理器里面的端口一栏可以查到:右键单击:我的电脑>属性>设备管理器>端口。

- 2 在U-FOC选到和电脑端一致的端口后，点击<端口>栏最右边的绿色<连接>的标志，U-FOC软件会和驱动连接，连接成功的瞬间软件下面会有绿色栏显示固件版本，然后变成连接(串口)。


深圳欧艾迪科技有限公司
网址: www.oidelec.com
电话: 400-166-0195 15226313566 (微信同号)
地址: 深圳市宝安区西乡街道盐田社区银田工业区B9栋

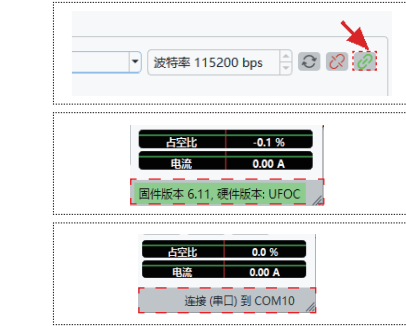

3 驱动电机连接U-FOC和驱动器成功之后, 点击左侧菜单栏的<向导> 选择 <配置电机>.



4 <识别电机参数>页面, 根据自己电机的传感器类型选择对应的选项.

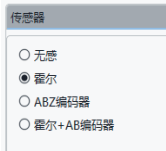


5


5 根据自己驱动器所连接的电机类型选择对应的电机 (比如中型内转子电机~750g) .



6 选好之后点击<下一项>会跳出警示窗, 提示要确保选对电机类型 (比如电机属于外转子还是内转子, 电机属于小型, 中型还是大型) 确定选择无误后点击YES 即可.



7 然后选择<下一项> 点击 <启动检测>.



6

8 点击<启动检测> 会弹出警告窗口, 电机将会启动 (注意保持电机空载如果电机带载会影响检测结果) 然后点击 OK.



9 驱动器会开始驱动电机, 并且检测电机相关参数, 电机转动几秒之后会停下, 然后软件会弹窗显示FOC检测结果, 成功! 即表示驱动器成功检测并且驱动电机




点击 <OK>.

10 点击菜单栏<配置电机>下方的<通用>按钮, 进行配置电机.



7

11 <最大转速>可以通过给定一个电流读取。首先点击左侧菜单栏<电机>, 再点击<实时数据>, 点击<转速>; 然后点击<电流>按钮启动电机, 观察电机实时数据, 以占空比达到95%左右为判断依据的转速数据为电机的最大转速。点击<停止>按钮, 返回<通用>在最大转速的数值.



8

12 <磁极对数>需要询问厂家告知。输入磁极对数, 点击<电机> 将这部分设置写入电机.



13 速度值可以通过这个页面设定, 点击<转速5000ERPm>按钮, 可以看到速度值在5000左右, 然后点击红色按钮停止.



注意: 如果电机运行异常, 请立即点击 <停止键> 保证驱动器安全.

9

电机成功驱动之后, 下一步是根据具体需要来配置应用程序, 详情请查看说明书以及观看相关的教学视频



注意事项

• 驱动器电源电压应在对应驱动器功率所符合的电压范围之内, 若电压超压, 上电后可能烧毁驱动器

• 驱动器应先与电机连接好后才上电, 否则会损坏驱动器

• 电机接口千万不能短路, 否则会损坏驱动器

• 在驱动器发生故障时, 请及时与本公司联系, 不得私自维修和更换配件

保修说明

• 正确使用情况下, 产品免费保修两年

• 超过保质期, 或因使用不当造成产品损坏, 产品可寄回本公司维修 (维修时仅收取成本费用)

10