Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009
(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ» **Арх. №**

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №1574 по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом №5

Том I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024 - 00375 - 00 - 0

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул.Каланчевская, д.4/2, стр. 1

СРО-П-030-28092009; СРО-И-003-14092009

(РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)

Заказчик - АНО «РГТ»

Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №1574 по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом №5

Том I

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Техническая документация по инженерным изысканиям

2024 - 00375 - 00 – 0

Начальник управления ПП **Г.Е. Пороскова**

18.10.24

Начальник отдела **А.В. Семенов**

18.10.24

2024

Содержание томов

№ тома	Наименование тома	Примечание
Том I	Техническое заключение	
Том II	Обмерные работы методом высокоточного лазерного сканирования	
Том III	Инженерно-геологические изыскания	
Том IV	Инженерно-экологические изыскания	

Содержание тома №I

№ п/п	Наименование материалов технического заключения	Стр.
1	Титульный лист	1
2	Содержание тома I	2-3
3	Введение	3
4	Техническое задание (Договор № 1066/П-24-АНО)	4-4е
5	Текстовая часть	
5.1	Описание существующего здания	5-16
5.2	Результаты обследования оснований и фундаментов	17-19
5.3	Результаты обследования стен	20-23
5.4	Результаты обследования перекрытия подвала	24-25
5.5	Результаты обследования перекрытия над техническим подпольем в осях «18-21/А-К»	26-28
5.6	Результаты обследования перекрытия над цокольным, 1-2-м этажами в осях «1-18/А-К»	29-31
5.7	Результаты обследования перекрытий над 1-2-м этажами в осях «18-21/А-К»	32-33
5.8	Результаты обследования покрытий над 2-м и техническим этажами в осях «18-21/А-К»	34-35
5.9	Результаты обследования перекрытий над 3-4-м этажами в осях «1-18/В-М»	36-38
5.10	Результаты обследования перекрытия над 5-м этажом в осях «1-18/В-М»	39-40
5.11	Результаты обследования лестниц здания	41-42
5.12	Результаты обследования мягкой кровли в осях «18-21/А-К»	43-44
5.13	Результаты обследования стропил, кровли и чердачного помещения в осях «1-18/В-М»	45-47
5.14	Результаты обследования системы центрального отопления	48-49
5.15	Результаты обследования системы холодного водоснабжения	50-51
5.16	Результаты обследования системы горячего водоснабжения	52-52
5.17	Результаты обследования системы внутренней канализации	54-55
5.18	Результаты обследования системы внутреннего водостока	56
5.19	Результаты обследования системы вентиляции	57-60
5.20	Результаты обследования электрооборудования	61-67
5.21	Результаты обследования слаботочных систем	68-72
5.22	Общие выводы	73-81
6	Термины и определения	82-86

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подл.	Дата

2024-00375-00-0

Проверил	Семенов		12.24
Разработал	Назаров		12.24

Обследование конструкций и инженерных систем здания по адресу: г. Москва, Старопименовский пер., д.5

Стадия	Лист	Листов
И	2	260

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Приложение		
7	Таблица физического износа здания	87
8	Поверочные расчеты	88-102
9	Результаты лабораторного исследования грунтов	103-109
10	Таблицы результатов определения прочности материалов фундамента	110
11	Определение расчётного сопротивления грунта основания	111
12	Таблица характеристик грунтов	112
13	Графический материал	113-170
14	Таблица результатов определения прочности материалов	171-174
15	Дефектная ведомость	175-181
16	Приложение Б ГОСТ 31937-2024	182
17	Приложение В ГОСТ 31937-2024	183-184
18	Перечень использованных нормативных и регламентирующих документов	185
19	Фотоматериалы	186-233
18	Исходно-разрешительная документация	35 листов
20	Свидетельство о поверке (Оникс-2,6 СП №132137477)	1 лист
21	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №9710075487-20240719-1354от 17.07.2024 (копия)	2 листа

Введение

1. Данное заключение выполнено на основании письма заказчика с целью определения технического состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания, на предмет выполнения комплекса проектно-изыскательских работ по его модернизации, с доведением его технико-экономических показателей до нормативных значений.
2. Комплекс проводимых работ включал:
- изучение имеющейся технической документации по объекту;
- проведение обмерочных работ в объемах необходимых для обследования;
- визуальное обследование доступных для осмотра несущих конструкций с их выборочным вскрытием;
- выполнение поверочных расчетов основных несущих конструкций с учетом существующих нагрузок на перекрытие;
- составление заключения по результатам выполненных работ.
3. Предоставленные заказчиком поэтажные планы частично не соответствуют фактическим обмерам, выполненным при обследовании помещений здания.
4. Обследование проводилось в эксплуатируемом здании при затрудненном доступе к скрытым конструкциям.

Описание существующего здания

1. Идентификационные признаки здания (согласно исходно-разрешительной документации, предоставленной заказчиком и существующей нормативной базой):	
а) назначение	- общеобразовательное (ГБОУ школа №1574);
б) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	- не принадлежит;
в) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения	- согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий», здание расположено в районе с умеренно опасными условиями природных процессов; - согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», здание расположено в районе асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями; - климатические условия здания согласно СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" и СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия": - климатический район здания - II В; - нормативное значение ветрового давления для I ветрового района - W_0=23кгс/м^2; - тип местности - С; - расчётное значение веса снегового покрова на 1м^2 горизонтальной поверхности для III снегового района - S=210кгс/м^2; - расчётная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26^{0}С; - глубина сезонного промерзания грунтов - 1,7м;
г) принадлежность к опасным производственным объектам:	- в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» (Приложение 1) здание не

	принадлежит к опасным производственным объектам;
д) пожарная и взрывопожарная опасность:	- данных нет;
е) наличие помещений с постоянным пребыванием людей	- имеются;
ж) уровень ответственности	- согласно ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Коэффициент надёжности по ответственности К=1,0.
2. Количество этажей.	Здание состоит из основного здания и пристройки. Основное здание 5-ти этажное с цокольным этажом и подвалом под дворовой территорией и частью здания. Пристройка 2-х этажная с техническим подпольем и техническим этажом в осях «Б-Е/20-21» Высота здания (расстояние от уровня пола 1 этажа до конька крыши) - Н = 26,53м.
3. Год постройки, надстройки и последнего капитального ремонта.	Здание построено в 1895-м году, по индивидуальному проекту. В 1952 году выполнена реконструкция здания с надстройкой 4-го и 5-го этажей. В 1973 году выполнена 2-х этажная пристройка здания с спортивным залом и столовой. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» обследованное здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности. Общая площадь здания 6314м^2. Объем здания 22102м^3.

4. Описание несущих элементов здания: а) наружные стены	- наружные стены здания кирпичные; - в зоне технического подполья из бетонных блоков «ФБС» с доборами из кирпичной кладки;
б) внутренние опоры	- стены из кирпичной кладки; - в зоне технического подполья внутренние опоры из блоков «ФБС» с кирпичными доборами;
в) наличие внутренних поперечных стен	- имеются, в том числе стены лестничных клеток;
г) междуэтажные перекрытия	- над подвалом из монолитных железобетонных сводиков по металлическим балкам и сборных железобетонных плит типа ПРТ по металлическим балкам; - над цокольным, 1-2-м этажами из монолитных железобетонных сводиков по металлическим балкам и плоских железобетонных участков, а также участков из сборных железобетонных плит типа «ПРТ» по металлическим балкам; - над 3-4 этажами из плит типа «ПРТ» по металлическим балкам; - в зоне пристройки из сборных железобетонных настилов типа «НВ», плит типа «ПРТ» и панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены;
д) чердачное перекрытие	- над 5-м этажом перекрытие чердачное, выполнено из плит типа «ПРТ» по металлическим балкам; - в зоне пристройки покрытие совмещенное с кровлей выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ», плит типа «ПРТ» и панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены;

е) перемычки над окнами и дверными проемами	- арочные, клинчатые, металлические и сборные железобетонные;
ж) система стропил	- система стропил наслонная из деревянных элементов;
з) кровля	- кровля из оцинкованных металлических листов по деревянной обрешетке с наружным организованным водостоком; - в зоне пристройки кровля мягкая, из битумных рулонных гидроизоляционных наплавляемых материалов, с внутренним организованным водостоком.
5. Пространственная жесткость здания	Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен, и этажных дисков перекрытий и покрытия.
6. Состояние здания по наружному виду: а) выветривание кладки	- имеется выветривание компонентов кирпичной кладки на глубину до 40мм, на общей площади 4м^2, с выпадением отдельных кирпичей верхнего ряда кирпичной шахты по осям «8/И», также имеется выветривание компонентов кирпичной кладки стенок приямков окон цокольного этажа, на глубину до 20мм, на общей площади 8м^2;
б) состояние перемычек	- согласно ГОСТ 31937-2024 перемычки находятся в «работоспособном техническом состоянии»;
в) деформации	- в наружных стенах основного здания в уровне 1-2-го этажей имеются сквозные трещины раскрытием до 2мм, а в зоне тамбуров основного здания между осей «Д-Е/2-4» и «Д-Е/16-17» раскрытие трещин до 5мм.

7. Благоустройство площадки (планировка двора, наличие отмосток).	Дворовая территория спланирована и благоустороена, отмостки по периметру здания асфальтобетонные, частично сорвмещены с тротуарами, по оси «К» отмостка не выполнена. В покрытии имеются трещины, выбоины, а также зазоры в сопряжении отмостки с цокольной частью здания. Требуется выполнить ремонт отмосток здания. Ограждение территории выполнено из металлической решетки.
8. Балконы, эркеры, карнизы и др. выступающие элементы фасадов.	8.1 Крыльцо входной группы главного входа здания в осях в осях "А-В/8-13". Крыльцо отдельно-стоящие. Выполнено из монолитных железобетонных ступеней и площадок толщиной 200мм с опиранием на железобетонные стенки, основанные на монолитные железобетонные фундаменты. Колонны монолитные железобетонные диаметром 400 мм. Козырек железобетонный, толщиной 200мм. Главная входная группа имеет приспособление для безбарьерного доступа МГН в виде пандуса с металлическими окрашенными перилами (см. играфическую часть). Поручни диаметром 50мм. Расстояние между поручнями 1030мм. Покрытие пандуса металлическая решетка. Пандус устроен на стойках 100х100мм. Частично утрачена окраска. Рекомендуется ремонт в соответствии с СП 59.13330. Выявленные дефекты: -механические повреждения площадок и ступеней (сколы, выбоины, трещины), отдельные плитки отсутствуют; - бетон колонн и входных площадок низкой прочности с локальными разрушениями и оголенной арматурой; - лестница выполнена с нарушением геометрии; - высота подъема ступеней отличается более чем на 50мм; - уклон пандуса не соответствует нормам. Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента и стен подземной части крыльца находятся в «работоспособном техническом состоянии». Ступени, площадки и колонны находятся в

«ограниченно-работоспособном техническом состоянии» и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

8.2 В зоне основного здания выполнены приямки окон цокольного этажа, всего 21шт. Приямки выполнены из кирпичных стенок, оштукатуренных и окрашенных, общей толщиной 200мм, площадка приямка бетонная, над приямками имеется окрытие из листов поликарбоната по металлическому каркасу.

Выявленные дефекты:

- выветривание компонентов кирпичной кладки стенок приямков на глубину до 20мм, общей площади до 8м^2;
- повсеместно имеется разрушение штукатрного слоя приямков, шелушение окраски;
- повсеместно имеется замачивание приямков.

Конструкции приямков находятся в «работоспособном техническом состоянии». Рекомендуется выполнить ремонт приямков с устранением выявленных дефектов по проекту.

8.3 По осям «14/Д» выполнен приямок входа в цокольный этаж. Стенки приямка бетонные, оштукатурены и окрашены, общей толщиной 200мм, площадка и ступени приямка бетонные. Над при ямком выполнен навес из волнистого металлического оцинкованного листа по металлической обрешетке и по металлическим столбам.

Выявленные дефекты:

- замачивание, шелушение окраски стенок приямка:
- сколы, трещины бетонныз ступеней и площадки.

Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии». Рекомендуется выполнить ремонт приямка с устранением выявленных дефектов по проекту.

8.4 По оси «1» м/о «Ж-К» выполнен приямок входа в цокольный этаж. Приямок выполнен из кирпичных стенок, бетонных ступеней и площадки, покрытие из металлических листов по

металлической обрешетке, дверь входа в приямок металлическая.
Выявленные дефекты:
- замачивание стенок приямка;
- сколы, трещины ступеней и площадки;
- коррозия металлической двери входа в приямок.
Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт приямка с устранением выявленных дефектов по проекту.
8.5 По оси «И», м/о «6-7» выполнен приямок входа в цокольный этаж. Приямок выполнен из кирпичных стенок, бетонных ступеней и площадки. Над при ямком выполнен навес из волнистого металлического оцинкованного листа по металлической обрешетке и по металлическим столбам.
Выявленные дефекты:
- замачивание стенок приямка;
- сколы, трещины ступеней и площадки;
- разрушение штукатурного слоя стенок приямка.
Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт приямка с устранением выявленных дефектов по проекту.
8.6 По оси «И», м/о «13-15» выполнен приямок спуска в подвал. Приямок выполнен из кирпичных стенок, бетонных ступеней и площадки. Над при ямком выполнен навес из волнистого металлического оцинкованного листа по металлической обрешетке и по металлическим столбам.
Выявленные дефекты:
- замачивание стенок приямка;
- сколы, трещины ступеней и площадки;
- разрушение штукатурного слоя стенок приямка.
Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт приямка с устранением выявленных дефектов по проекту.
8.7 По оси «К», м/о «19’-20» выполнен приямок спуска в техническое подполье. Приямок выполнен из кирпичных стенок, бетонных

ступеней и площадки.
Выявленные дефекты:
- замачивание стенок приямка;
- сколы, трещины ступеней и площадки;
- разрушение штукатурного слоя стенок приямка.
Конструкции приямка находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт приямка с устранением выявленных дефектов по проекту.
8.8 Карнизы основного здания со стороны дворового фасада кирпичные, оштукатуренные, вылетом 150-300мм, со стороны главного фасада карнизы из сборных железобетонных элементов консольно защемленных в наружные стены, оштукатурены и окрашены, вылетом 500-600мм.
Выявленные дефекты:

- местами имеется замачивание карнизов;
- местами имеется разрушение штукатурного слоя, шелушение окраски.

Конструкции карнизов находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт карнизов с устранением выявленных дефектов по проекту.

8.9 По оси «21» над входами в здание выполнены козырьки. Козырки выполнены из сборных железобетонных плит консольно защемленных в наружные стены, покрытие козырьков выполнено из рулонных битумных материалов.
Выявленные дефекты:
- имется замачивание козырьков.

Конструкции козырьков находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт козырьков с устранением выявленных дефектов по проекту.

8.10 Между 3-м и 4-м этажами на главном фасаде выполнен кирпичный поясок, вылетом до 300мм, окрытие пояска выполнено име металлического оцинкованного листа.
Выявленные дефекты:
- местами имеется замачивание пояска.

Состояние пояска неудовлетворительное.
Рекомендуется выполнить ремонт пояска по разработанному проекту.

8.11 Крыльцо входной группы главного входа здания в осях в осях "А-Г/18-19". Крыльцо отдельно-стоящие. Выполнено из монолитных железобетонных ступеней и площадок толщиной 200мм с опиранием на кирпичные стенки выше отметки земли, переходящие в монолитные железобетонные ниже отметки земли. Конструкции крыльца основаны на монолитные железобетонные фундаменты. Козырек монолитный железобетонный, опирающийся на стальные колонны.
Выявленные дефекты:
- повсеместно замачивание стенок;

	- повсеместно шелушение окрасочных слоев стенок, разрушение штукатурных слоев кирпичных участков стенок, кладка насыщена влагой и частично разрушена. Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента и стен подземной части крыльца находятся в «работоспособном техническом состоянии». Конструкции кирпичных стен находятся в «ограниченно-работоспособном техническом состоянии» и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.
9. Фасады.	Главный фасад оштукатурен и окрашен, на фасаде имеются мелкие архитектурные элементы в виде сухарей, портиков, пилонов, поясков и балюстрад выполненных в зоне парапетных стенок и балкона над главным входом в основное здание. Фасады основного здания частично утеплены «мокрым» способом, а именно фасады по осям «1», «М», 6», «И», «8», «Л», «13», «15», фасады пристройки утеплены полностью, финишный слой имитирует штукатурку под шубу и окрашен. Цоколь оштукатурен и окрашен, со стороны главного фасада частично облицован керамической плиткой.
10. Лестницы.	Лестницы основного здания 2-х и 4-х маршевые, ступени железобетонные наборные по металлическим косоурам из швеллеров №16 и двутавров №15 и №16, площадки монолитные железобетонные по металлическим балкакм из двутавров №16 и №18. Лестница пристройки 2-х маршевая из наборных железобетонных маршей и площадок.
11. Перегородки.	Перегородки ненесущие выполнены из ГКЛ по металлическому каркасу, толщиной 100-160мм, в подвале и в зонах санузлов кирпичные оштукатуренные, толщиной 140-270мм. Перегородки подвала оштукатурены и окрашены, перегородки 1-5-го этажей оштукатурены и окрашены, отдельные перегородки оклеены обо-

	ями под покраску, в зоне санузлов облицованы керамической плиткой, в зоне коридоров облицованы ГКЛ. Выявленные дефекты: - повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок. Применительно к ВСН 53-86(р), таблицы №№ 21, 24 физический износ перегородок составляет 20%. В целом перегородки находятся в неудовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить ремонт отделки перегородок с устранением выявленных дефектов.
12. Оконные и дверные заполнения.	12.1 Оконные заполнения выполнены из двухкамерных стеклопакетов в ПВХ рамах. Выявленные дефекты: - фурнитура окон частично утрачена или находится в нерабочем состоянии; - местами плотное примыкание оконных створок к оконным рамам не обеспечено, уплотнительные прокладки изношены; - отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - отливы окон имеют контр уклоны, поражение коррозией, механические повреждения; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен. Физический износ окон, применительно к ВСН 53-86 (р), равен 65%. Оконные блоки здания в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить замену оконных блоков здания. Термическое сопротивление теплопередачи оконных заполнений должно соответствовать требованиям существующей нормативной базы. 12.2 Двери входов в здание металлические. Внутренние двери выполнены из ПВХ дверных блоков с остеклением, деревянных щитовых дверных блоков и металлических дверных блоков. Выявленные дефекты: - отсутствие уплотнительных прокладок дверных

	блоков входов; - механические повреждения дверных полотен; - повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога; - местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородками; - местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и рам; - местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен; - наличники повреждены, местами утрачены. Применительно к ВСН 53-86(р) таблицы №№57, 58, физический износ дверных заполнений составляет 65%. Дверные блоки в целом находятся в неудовлетворительном состоянии. Рекомендуется выполнить замену дверных блоков. Необходимо обеспечить термическое сопротивление теплопередачи дверей, ограждающих тепловой контур здания в соответствии с нормативными требованиями.
13. Планировочное решение.	Согласно функциональному назначению здания.
14 Основные данные архивных материалов.	В архиве института «МосжилНИИпроект» имеется информация по данному зданию.

15. Прочие сведения:

15.1 Домовый знак с указанием названия улицы с подсветкой в темное время суток имеется в уровне 1-го этажа на фасаде здания по оси «А».

15.2 Водосток основного здания наружный организованный из оцинкованных труб диаметром 140мм, водоотводящие лотки отсутствуют, атмосферные осадки выбрасываются на отмостку. В зоне пристройки водосток внутренний организованный.

Состояние водостока неудовлетворительное.

Рекомендуется выполнить водоотводящие лотки по проекту.

15.3 Флагодержатели имеются, выполнены на входной группе главного фасада.

Результаты обследования оснований и фундаментов

1. Количество открытых шурфов для выборочного обследования основания и фундаментов.	8 шурфов.
2. Тип фундаментов: - под стенами основного здания; - под стенами пристройки; - под стенами тамбура м/о «2-4/Д-Е».	 Ленточный, выполнен из кирпича глиняного и камня-известняка рваного. Ленточный, выполнен из бетонных блоков типа «ФБС» и сборных железобетонных фундаментных плит. Ленточный, выполнен из кирпича глиняного и бутобетона.
3. Глубина заложения фундаментов основного здания: а) наружных стен: - от поверхности земли; - от пола подвала; - от пола цокольного этажа б) внутренних стен: - от пола подвала. 3.1 Глубина заложения фундаментов пристройки: - от поверхности земли; - от пола тех. подполья; 3.2 Глубина заложения фундаментов тамбура м/о «2-4/Д-Е»: - от поверхности земли; - от пола тамбура.	 2,90-6,55м. 0,95м. 0,50-1,80м. 1,00м. 2,72-4,05м. 0,37-1,80м. 2,35м. 1,95м.
4. Описание материалов кладки фундамента: камень, раствор, заполнитель в бетоне и т. п. Система кладки (заливки бетона и т.п.).	Кирпич глиняный обыкновенный. Цементно-известковый раствор. Цементно-песчаный раствор. Камень-известняк рваный. Бетонные блоки типа «ФБС». Сборные фундаментные плиты. Бутобетон. Кирпичной – «цепная»; блоков – «рядовая с перевязкой швов; бетон – «укладка в опалубку».

5. Характеристика прочности материалов фундамента по результатам испытаний образцов прибором «ОНИКС - 2.6».	Кирпич глиняный М75. Цементно-известковый раствор М10;50. Цементно-песчаный раствор М25;50. Камень-известняк рваный М150. Бетонные блоки В12,5(М150). Фундаментные плиты В15(200). Бутобетон (камень-известняк М150, бетон В7,5(М100). Расчётное сопротивление кирпичной кладки фундамента сжатию согласно СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции», т. 6.1 принимается - 0,90-1,15 МПа; бутовой (т. 6.9) принимается – 0,5-0,7 МПа; блоков (т. 6.4) принимается -3,9 МПа; бутобетона (т. 6.10) принимается – 2,2 МПа.
6. Гидроизоляция фундаментов и стен (наличие, состояние).	Гидроизоляция не обнаружена.
7. Характеристика грунтов оснований фундаментов согласно ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».	7.1 Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная (ИГЭ №1). 7.2 Суглинок коричневый, тугопластичный (ИГЭ №2). 7.2 Рекомендуемые значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведены в таблице №1.
8. Описание грунтов, входящих в активную зону.	Те же, что в п. №7.

9. Выводы.

9.1 В геологическом отношении площадка сложена толщей четвертичных отложений, представленных следующими грунтами (сверху вниз):

С поверхности до глубины 2,90-6,55м участок покрыт современными техногенными образованиями, представленными насыпью супесчаной с включением строительного мусора, влажной (ИГЭ №1).

Непосредственно под насыпью залегают суглинки коричневые, тугопластичные (ИГЭ №2).

При проходке шурфов на участке в сентябре 2024г грунтовые воды до глубины 8,60м от уровня поверхности земли не вскрыты.

Геолого-литологическое строение участка благоприятно для образования «верховодки» на кровле суглинков и в толще насыпных грунтов в периоды обильных дождей и снеготаяния на отметках близких к земной поверхности.

9.2 Фундаменты под стенами основного здания ленточные, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного и камня-известняка рваного на цементно-известковом растворе.

Под стенами пристройки фундаменты ленточные, из бетонных блоков типа «ФБС» и сборных железобетонных фундаментных плит. Под стенами тамбура м/о «2-4/Д-Е» фундаменты ленточные, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного и бутобетона. Фундаменты основаны на естественные грунты.

9.3 При обследовании выявлено неудовлетворительное состояние гидроизоляции подземных конструкций основного здания и пристройки, на поверхности стен в уровне подвала, тех. подполья и цокольного этажа имеются следы сырости, замачиваний и протечек.

9.4 Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «работоспособном техническом состоянии».

9.5 Применительно к ВСН 53-86(р) т.5 физический износ фундаментов составляет 30%.

9.6 Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:

- выполнить демонтаж тамбуров с последующим их возведением на новых фундаментах;
- произвести мероприятия по защите подземных конструкций здания от замачивания поверхностными водами и капиллярной влагой (выполнить гидроизоляцию, как вариант, устроит проникающую гидроизоляцию, гидроизоляцию с применением инъекционных гидроактивных систем, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания и т. п).

Работы проводить по проекту.

Результаты обследования стен здания

Обследование стен выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Конструкция наружных и внутренних стен.	1. Наружные стены: 1.1 Наружные стены основного здания несущие, выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены, общей толщиной 530-1020мм. Наружные стены одноэтажных тамбуров пристроенных в процессе эксплуатации здания несущие, кирпичные оштукатуренные, общей толщиной 750-770мм. В наружных стенах имеются ниши под отопительные приборы. Фасады основного здания частично утеплены минераловатными плитами и оштукатурены по сетке, по типу «мокрого» фасада, а именно фасады по осям «1», «М», 6», «И», «8», «Л», «13», «15». 1.2 Наружные стены пристройки здания несущие, в уровне технического подполья выполнены из бетонных блоков типа «ФБС», в уровне 1-2-го и технического этажей выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены, со стороны фасадов утеплены минераловатными плитами, общей толщиной 530-900мм. В наружных стенах имеются ниши под отопительные приборы. 2.1 Внутренние стены основного здания несущие кирпичные, оштукатуренные, общей толщиной 400-1000мм. 2.2 Внутренние стены пристройки в уровне технического подполья несущие, выполненные из бетонных блоков типа «ФБС», с доборами из кирпичной кладки, толщиной 500-600мм. Стены 1-2-го технического этажей несущие, кирпичные, оштукатуренные, толщиной 420-630мм. Наружные и внутренние стены основного здания повсеместно обшиты ГКЛ по металлическому каркасу и по гипсовым маякам. Планы этажей с результатами обследования смотри графический материал, в приложении технического заключения.

2. Наружное оформление стен.	Главный фасад оштукатурен и окрашен, на фасаде имеются мелкие архитектурные элементы в виде сухарей, портиков, пилонов, поясков и балюстрад выполненных в зоне парапетных стенок и балкона над главным входом в основное здание. Фасады основного здания частично утеплены «мокрым» способом, а именно фасады по осям «1», «М», 6», «И», «8», «Л», «13», «15», фасады пристройки утеплены полностью, финишный слой имитирует штукатурку под шубу и окрашен. Цоколь оштукатурен и окрашен, со стороны главного фасада частично облицован керамической плиткой.
3. Материал стен.	- бетонные блоки типа «ФБС» - М200, класс бетона В15; - кирпич глиняный обыкновенный – М75; - кирпич глиняный – М75; - раствор цементно-песчаный - М50; - раствор цементно-известковый – М25.
4. Наличие сырости и капиллярной влаги.	Имеется замачивание наружных и внутренних стен, из-за неудовлтворительного состояния инженерных коммуникаций, неудовлетворительного состояния отмосток здания.
5. Гидроизоляция стен.	Подробно смотри «Результаты обследования оснований и фундаментов».

6. Система кладки.	- монтаж блоков наружных и внутренних стен согласно проекта; - кирпича – многорядная и цепная.
7. Отступление от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

8. Выводы и рекомендации:

8.1 Выявленные дефекты:

- в наружных стенах основного здания, в уровне 1-2-го этажей, по осям «Е» и «Д» имеются сквозные трещины раскрытие м до 2мм;
- в зоне тамбуров входов в здание между осей «2-4/Д-Е» и «16-17/Д-Е» имеются сквозные трещины раскрытием до 5мм;
- повсеместно имеется замачивание наружных стен основного здания со стороны фасадов;
- имеется замачивание наружных и внутренних стен подвала, технического подполья и цокольного этажа основного здания со стороны помещений, на общей площади 337м^2;
- повсеместно имеется шелушение окраски фасадов;
- повсеместно имеются мелкие трещины в штукатурном слое главного фасада;
- имеется выветривание компонентов кирпичной кладки на глубину до 50мм, на общей площади 5м^2.

8.2 Причины появления дефектов;

- из-за неудовлтворительного состояния инженерных коммуникаций;
- из-за неудовлетворительного состояния отмосток здания;
- из-за неудовлетворительного состояния гидроизоляции стен.

8.3 На основании инструментального, механического обследования компонентов конструкций наружных и внутренних стен здания, принять:

- бетонные блоки типа «ФБС» - М200, класс бетона В15;
- кирпич глиняный обыкновенный – М75;
- кирпич глиняный – М75;
- раствор цементно-песчаный - М50;
- раствор цементно-известковый – М25.

Согласно таблицам №6.1 и №6.4 СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции» расчетное сопротивление кладки внутренних стен составляет:

- для кладки из блоков типа «ФБС» - 4,7МПа;

- для кирпичной кладки из кирпича глиняного на цементно-песчаном растворе – 1,3х0,85=1,1МПа где коэффициент 0,85, для кладки на жестких растворах без добавления извести и глины;
- для кирпичной кладки из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-известковом растворе – 1,1МПа.

8.4 Согласно теплотехнического расчета, значение фактического сопротивление теплопередаче наружных стен здания составляет $R_0 = 0{,}8\ м^2 \cdot {}^oC/Вт$, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 2,99 $м^2 \cdot {}^oC/Вт$, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8.5 Применительно к ВСН53-86(р), таблица №№ 10, 13, усредненный физический износ наружных и внутренних стен составляет - 40%.

8.6 На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии», участки наружных стен, где имеются деформации, находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

8.7 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов, с усилением участков наружных стен, где имеются деформации, в виде сквозных трещин. Все работы проводить по разработанному проекту.

Результаты обследования перекрытия подвала

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытие подвала в осях «7-11/Л-М’» расположено под дворовой территорией, выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ», с опиранием на несущие стены и металлические балки из двутавров №16, которые опираются на кирпичные стены и кирпичный столб. Перекрытие подвала в осях «8-11/Ж-Л» выполнено из массивных сводов по металлическим балкам из двутавров 2х№36 и 3х№36, которые опираются на кирпичные стены. Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения. Профили металлических балок соответствуют Германскому сортаменту.
2. Заполнение.	- цементно-песчаная стяжка; - песок; - железобетонный свод.
3. Полы - материал и состояние.	Полы подвала из керамической плитки, полы цокольного этажа расположенные над подвалом выполнены из керамической плитки. Выявленные дефекты: - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоение от основания отдельных плиток. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №49 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 60%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.

4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- коррозия металлических балок до 15%; - разрушение защитного слоя бетона плит «ПРТ», с оголением и коррозией арматуры до 5% сечения на общей площади 3м^2; - повсеместно имеется шелушение окраски потолков.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон плит перекрытия соответствует классу В15 М200. Бетон сводов перекрытия соответствует классу В10 М150. Прочность материалов элементов перекрытия снижена.
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- для плит типа «ПРТ» - 700кг/м^2.

7.2 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 50%.

7.3 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытие находится в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.4 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить замену перекрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования перекрытия над техническим подпольем в осях «18-21/А-К»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытие над техническим подпольем, в осях «18-21/А-К», выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» и плит типа «ПРТ». Настилы типа «НВ» опираются на несущие стены и металлическую балку их двутавров 2х№18, плиты типа «ПРТ» опираются на несущие стены и металлические балки из уголков 200х200х10мм. Планы перекрытия смотри графический материал, в приложении технического заключения. Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
2. Заполнение.	- керамическая плитка – 10мм; - цементно-песчаная стяжка – 60мм; - керамзит –110мм; - железобетонные настилы - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	Полы помещений технического подполья и 1-го этажа, керамической плитки, цементные, из линолеума, ламинированной доски. Выявленные дефекты: - линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - цементные полы имеют механические повреждения, сколы, трещины;

	- полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№48, 49, 53 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 50%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - повсеместно имеется шелушение окрасочного слоя потолков на общей площади до 180м^2; - следы протечек на нижней плоскости перекрытия до 3м^2; - в осях «18-19/И-К» имеются поперечные трещины в 3-х плитах типа «ПРТ», раскрытием до 2мм; - в осях «20-21/И-К», имеется поперечная трещина в настиле типа «НВ», раскрытием до 2мм; - в осях «19-19'/А-Б», имеется поперечная трещина в настиле типа «НВ», раскрытием до 2мм; - в осях «19'-20/А-Б», имеется поперечная трещина в настиле типа «НВ», раскрытием до 2мм; - металлические балки в осх «19'-21» имеют поражение коррозией до 30% сечения.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон настилов перекрытия соответствует классу В15, марка М200.

6. Содержание перекрытий и полов.	Неудовлетворительное.
Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- для настилов перекрытий типа «НВ» - 800кг/м^2.

7.2 Несущая способность настилов перекрытий достаточная под существующие нагрузки (смотри расчеты № 11, 12).

7.3 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 30%.

7.4 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытие находится в «работоспособном техническом состоянии», плиты и настилы перекрытия где имеются поперечные трещины раскрытием до 2мм и участки перекрытия где металлические балки имеют поражение коррозией до 30% сечения находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытия с устранением выявленных дефектов, с заменой настилов и плит перекрытия, где имеются поперечные трещины раскрытием до 2мм и участков перекрытия, где имеется коррозия металлических балок до 30% сечения. Все работы проводить по разработанному проекту.

Результаты обследования перекрытия над цокольным, 1-2-м этажами в осях «1-18/А-К»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытия над цокольным, 1-2-м этажами в осях «1-18/А-К» из монолитных железобетонных сводиков по металлическим балкам из двутавров №24, №36 и №38, шагом 1260-1850мм, плит типа «ПРТ» по металлическим балкам и несущим стенам и из плоских железобетонных участков по несущим стенам. Металлические балки опираются на несущие стены. Планы перекрытия смотри графический материал, в приложении технического заключения. Профили металлических балок соответствуют Германскому сортаменту.
2. Заполнение.	- паркет – 30мм; - пергамин; - щитовой паркет – 80мм; - лага – 160х100мм, шаг 700-750мм; - строительный мусор –60-100мм; - железобетонный сводик - 120мм. - штукатурка – 20мм.
3. Полы - материал и состояние.	Полы цокольного, 1-3-го этажей выполнены из керамической плитки, паркетные, из линолеума и ламинированной доски. Выявленные дефекты: - линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - паркетные полы имеют истирания в ходовых местах, трещины от усушки, выпадение отдельных клепок;

	- полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№ 49, 50, 53 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 50%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - имеется шелушение окрасочного слоя нижней плоскости перекрытий до 40м^2; - следы протечек на нижней плоскости перекрытия до 12м^2. - повсеместно металлические балки в осях «1-18/Д-М» имеют поражение коррозией до 30% сечения.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон плит перекрытия соответствует классу В15, марка М200. Бетон сводиков перекрытия соответствует классу В10, марка М150.

6. Содержание перекрытий и полов.	Неудовлетворительное.
Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- для плит перекрытий типа «ПРТ» - 700кг/м^2.

7.2 Несущая способность металлических балок перекрытий не достаточна под существующие нагрузки (смотри расчеты №№ 4, 5, 6).

7.3 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 50%.

7.4 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов, с заменой участков перекрытий выполненных по металлическим балкам. Все работы вести по разработанному проекту.

Результаты обследования перекрытий над 1-2-м этажами в осях «18-21/А-К»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытия над 1-2-м этажами, в осях «18-21/А-К», выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» с опиранием на несущие стены и сборных железобетонных панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены. Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Заполнение.	- керамическая плитка; - цементно-песчаная стяжка; - керамзит; - железобетонные настилы - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	Полы помещений 2-го этажа выполнены из керамической плитки и из линолеума. Выявленные дефекты: - линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№49, 53 - усредненный физический износ покрытий полов составляет 40%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытий; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов перекрытия; - в перекрутии над 1-м этажом, в осях «20-21/А-Б», имеется поперечная трещина в настиле типа «НВ», раскрытием до 2мм; - в перекрутии над 1-м этажом, в осях «20-21/Д-Ж», имеются поперечные трещины в 3-х настилах типа «НВ», раскрытием до 2мм; - в перекрутии над 1-м этажом, в осях «20-

	21/И-К», имеется поперечная трещина в настиле типа «НВ», раскрытием до 2мм.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон настилов перекрытий соответствует классу В15, марка М200. Бетон панелей перекрытий соответствует классу В20, марка М300.
6. Содержание перекрытий и полов.	Неудовлетворительное.
Отступления от ВСН 58-88(р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- панелей типа «ТТ» - 770 кг/м^2;
- для настилов перекрытий типа «НВ» - 800кг/м^2.

7.2 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 20%.

7.3 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии», настилы перекрытия над 1-м этажом, где имеются поперечные трещины раскрытием до 2мм находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.4 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов, с заменой настилов, где имеются поперечные трещины раскрытием до 2мм. Все работы проводить по разработанному проекту.

Результаты обследования покрытий над 2-м и техническим этажами в осях «18-21/А-К»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Покрытие над 2-м и техническим этажами, в осях «18-21/А-К» совмещенное с кровлей, выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» с опиранием на несущие стены и сборных железобетонных панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены. Планы покрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения.
2. Заполнение.	Вскрытие 3/2: - 3 слоя гидростеклоизола на битумной мастике – 20мм; - цементно-песчаная стяжка – 40мм; - керамзит – 130мм; - железобетонная панель типа «ТТ» - h=600мм. Вскрытие №4/тех.этаж: - 3 слоя гидростеклоизола на битумной мастике – 20мм; - цементно-песчаная стяжка – 40мм; - керамзит – 210мм; - железобетонный настил типа «НВ» - 220мм.
3. Полы - материал и состояние.	---
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости покрытий; - имеются следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 25м^2; - имеется шелушение окраски нижней плоскости панелей и настилов покрытия, на

	общей плоскости 10м^2; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов покрытий.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Деформаций и прогибов конструкций покрытий, по визуальному осмотру не обнаружено, что свидетельствует об их достаточной механической прочности. Бетон настилов покрытий соответствует классу В15, марка М200. Бетон панелей покрытий соответствует классу В20, марка М300.
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- панелей типа «ТТ» - 770 кг/м^2;
- для настилов типа «НВ» - 800кг/м^2.

7.2 Согласно теплотехнического расчета, значение фактического сопротивления теплопередаче покрытий составляет $R_0 = 2{,}04$ *м^2·°С/Вт*, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче $R_{req} = 4{,}46$ м^2·°С/Вт, следовательно, конструкция покрытий не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

7.3 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 20%.

7.4 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».

7.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования перекрытий над 3-4-м этажами в осях «1-18/В-М»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытия над 3-4-м этажами, в осях «1-18/В-М», выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ» по несущим стенам и металлическим балкам из двутавров №18, 2х№30а, №36а, №36с и №55а, с шагом 2200-2800мм. Металлические балки опираются на несущие стены. Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения. Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
2. Заполнение.	- оргалит – 5мм; - паркет – 20мм; - дощатый настил – 40мм; - лага 100х100мм, шаг 750мм; - перевод 75х150мм; - шлак - 100; - железобетонные плиты типа «ПРТ» - 120мм.
3. Полы - материал и состояние.	Полы помещений 4-5-го этажей выполнены из керамической плитки, ламината, паркетные и из линолеума. Выявленные дефекты: - линолеумные покрытия имеют истирание в ходовых местах, мелкие трещины, разрывы, вздутия; - паркетные полы имеют истирания в ходовых местах, трещины от усушки, выпадение отдельных клепок; - полы из керамической плитки имеют сколы, мелкие трещины, отслоения отдельных плиток от основания; - полы из ламината имеют истирание в ходовых местах, зазоры и трещины в швах. Согласно ВСН 53-86(р) применительно к таблицам №№ 49, 50, 53 - усредненный фи-

	зический износ покрытий полов составляет 50%. При проведении капитального ремонта здания покрытия полов рекомендуются к замене.
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытий; - на нижней плоскости перекрытий имеются следы протечек, на общей площади до 2м^2; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов перекрытия; - повсеместно металлические балки и прогоны в осях «1-18/Д-М» имеют поражение коррозией до 30% сечения.
5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон плит перекрытий соответствует классу В15, марка М200.
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- плит типа «ПРТ» - 700 кг/м^2.

7.2 Несущая способность металлических балок перекрытий недостаточна под существующие нагрузки (смотри расчеты №№ 7, 8, 9).

7.3 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытий составляет - 50%.

7.4 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.5 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов, с заменой участков перекрытий выполненных по металлическим балкам. Все работы вести по разработанному проекту.

Результаты обследования перекрытия над 5-м этажом в осях «1-18/В-М»

Обследование перекрытий выполнено визуально и механическим способом в выборочном порядке. Ниже приводятся результаты обследования:

1. Тип перекрытия. Прогоны и балки. Условия работы и расчета (защемления, несущие перегородки, жесткость конструкций и т.п.).	Перекрытие над 5-м этажом, в осях «1-18/В-М» чердачное, выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ» по несущим стенам и металлическим балкам из двутавров №18, 2х№30а, 2х№36а, №36с и №55а, с шагом 2200-2840мм. Металлические балки опираются на несущие стены. Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения. Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
2. Заполнение.	- минеральная вата – 100мм; - шлак – 240мм; - железобетонные плиты типа «ПРТ» - 120мм.
3. Полы - материал и состояние.	---
4. Дефекты перекрытия (гниль в древесине, коррозия металла, прогибы, протечки и т. д.).	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - на нижней плоскости перекрытия имеются следы протечек, на общей площади до 10м^2; - имеется шелушение окраски нижней плоскости плит перекрытия, на общей площади до 8м^2; - повсеместно металлические балки и прогоны в осях «1-18/Д-М» имеют поражение коррозией до 30% сечения.

5. Показатели прочности материала элементов перекрытия и поправочные коэффициенты к ним.	Бетон плит перекрытия соответствует классу В15, марка М200.
6. Содержание перекрытий и полов. Отступления от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

7. Выводы и рекомендации:

7.1 Согласно «Номенклатурному сборнику железобетонных изделий для жилых, гражданских, промышленных зданий и инженерных сооружений» от 1970 года, несущая способность составляет:
- плит типа «ПРТ» - 700 кг/м^2.

7.2 Согласно теплотехнического расчета, значение фактического сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия составляет $R_0 = 3{,}2$ *м^2·^{o}С/Вт*, что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче R_{req} = 3,94 м^2·^{o}С/Вт, следовательно, конструкция чердачного перекрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

7.3 Несущая способность металлических балок перекрытий достаточная под существующие нагрузки (смотри расчеты №№ 10).

7.4 Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 50%.

7.5 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находится в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

7.6 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов, с заменой участков перекрытий выполненных по металлическим балкам. Все работы вести по разработанному проекту.

Результаты обследования лестниц здания

Обследование лестниц выполнялось выборочным порядком механическим зондированием. Ниже приводятся результаты обследования:

1.Конструкции и тип лестниц.	1.1 В здании существующие лестничные клетки типа Л1 в осях «Б-Г/20/21» и «Д-И/16-17» и незадымляемые лестничные клетки типа Н2 в осях «Е-И/3-5». 1.2 Лестницы основного здания 2-х и 4-х маршевые, ступени железобетонные наборные по металлическим косоурам из швеллеров №16 и двутавров №15 и №16, площадки монолитные железобетонные по металлическим балкам из двутавров №16 и №18. Ограждение лестниц - металлическая решетка, с деревянными поручнями. Покрытие ступеней бетонное, покрытие площадок из керамической плитки. 1.3 Лестница пристройки 2-х маршевая из наборных железобетонных маршей и площадок. Ограждение лестниц - металлическая решетка, с ПВХ поручнями. Покрытие ступеней бетонное, покрытие площадок из керамической плитки.
2. Состояние ступеней и ограждения.	Выявленные дефекты: - повсеместно имеются потертости ступеней; - местами имеются сколы валиков ступеней; - ограждения имеют сколы окрасочного слоя, наплывы окрасочного слоя, общее загрязнение; - поручни имеют потертости и механические повреждения. Состояние ступеней и ограждений лестниц неудовлетворительное.
3. Состояние лестничных площадок.	Покрытия лестничных площадок выполнены из керамической плитки. Дефекты площадок: - имеются сколы отслоения керамической

	плитки площадок. Состояние лестничных площадок неудовлетворительное.
4.Отступления от ВСН 58-88 (р).	Несвоевременное проведение текущих ремонтов при эксплуатации здания.

5. Выводы и рекомендации:

5.1 Признаков утраты несущей способности конструкций лестниц не выявлено. Прочность и устойчивость ограждений достаточная.

5.2 Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 30%.

5.3 По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии».

5.4 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования мягкой кровли в осях «18-21/А-К»

1.Серия дома и вид кровли.	Кровля в осях «18-21/А-К» плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком. Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки в уровне технического этажа, через металлические двери. Двери не утепленные, сечением 870х1500мм.
2.Год постройки.	Пристройка построена в 1973-м году.
3.Год последнего ремонта кровли.	Сведений о проведении ремонта кровли здания, заказчиком не предоставлено.
4.Общее количество слоёв.	3 слоя гидроизола на битумной мастике.
5.Дефекты кровли.	- местами имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли; - местами на нижней плоскости панелей покрытия имеются следы от протечек атмосферных осадков через покрытие кровли.

6.Состояние водоприёмных воронок.	Защитные колпаки на водоприемных воронках имеются.
7.Наличие парапета и его окрытие.	Парапетные стенки имеются. Окрытие парапетных стенок выполнено из оцинкованной стали. Выявленные дефекты: - повсеместно имеются механические повреждения окрытия, следы коррозии, щели в примыкании отдельных листов окрытия друг к другу.

8.Выводы.

8.1 Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 40%.

8.2 Кровля находится в неудовлетворительно состоянии

8.3 Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

Результаты обследования стропил, кровли и чердачного помещения в осях «1-18/В-М»

Обследование кровли, стропил и чердачного помещения выполнено визуально, с механическим зондированием выборочным порядком.
Ниже приводятся результаты обследования:

1. Крыша (совмещенная с чердачным помещением или нет). Материал покрытия.	Крыша многоскатная, с наружным организованным водостоком. Кровля из оцинкованной кровельной стали по деревянной обрешетке.
2.Дефекты кровли.	- повсеместно имеются щели в примыкании к выступающим элементам кровли; - местами имеется коррозия кровельного покрытия; - местами кровельное покрытие в зоне слуховых окон имеет дефекты фальцовых соединений; - местами имеются сквозные пробои кровельного покрытия, просветы, некачественное соединение кровельных листов между собой.
3.Стропила - конструкция, узлы, состояние, дефекты.	Стропильная система деревянная наслонная из стоек сечением 150х150мм и 140х140мм, стропильные балки из досок 80х180мм, подстропильные балки сечением 140х140мм, мауэрлат прирывистый сечением 150х150мм, ендовы 120х200мм. Выявленные дефекты: - имеется гниль, до 30% сечения, отдельных элементов стропильной системы (стропильных балок, мауэрлата, ендовы); - замачивание деревянных элементов стропильной системы до 30м^2.

4.Ограждения.	Ограждение кровли выполнено из металлической решетки. Имеются механические деформации, коррозия решетки ограждения.
5. Продухи и слуховые окна.	Имеются слуховые окна (всего 5шт.), створки деревянные с металлическими решетками. Состояние неудовлетворительное имеются перекосы створок, разрушение отдельных рам, деформации решеток.
6. Состояние входов на чердак (герметичность).	Выход на чердак осуществляется с лестничных клеток через двери деревянные и металлические двери (всего 2шт), сечением 80х1800мм и 800х1900мм соответственно. Выявленные дефекты: - состояние деревянных дверей неудовлетворительное имеются перекосы рам, неплотности притвора, механические повреждения. Рекомендуется выполнить замену дверей.
7.Состояние теплоизоляции теплопроводов. Наличие не утепленных газоходов и прочих сантехустройств.	Изоляция местами нарушена, частично отсутствует, состояние неудовлетворительное.
8.Состояние вентиляционных коробов.	Вентиляционные короба из гипсобетонных блоков. Выявленные дефекты: - местами имеются замачивание коробов; - имеются местные разрушения коробов. Состояние вентиляционных коробов неудовлетворительное.

9. Наличие ходовых досок.	Имеются.
10. Содержание крыши и чердачного помещения. Термовлажностный режим чердачного помещения. Отступление от ВСН 58-88(р).	Неудовлетворительное. Термовлажностный режим чердачного помещения нарушен. Несвоевременное проведение текущих ремонтов.

11. Выводы.
11.1 Согласно ВСН 53-86 (р) таб.43 физический износ кровли, в обследованной зоне, составляет 65%.
11.2 Согласно ВСН 53-86 (р) таб.38 физический износ крыши, в обследованной зоне, составляет 40%.
11.3 В соответствии с ГОСТ 31937-2024 крыша находится в «работоспособном техническом состоянии», за исключением элементов стропильной системы пораженных гнилью, которые находятся в «аварийном состоянии».
11.4 Состояние кровли неудовлетворительное.
11.5 Рекомендуется выполнить замену кровельного покрытия и ремонт стропильной системы, с усилением элементов пораженных гнилью.
11.6 Все работы проводить по разработанному проекту.

Результаты обследования прочих конструкций.

Крыльцо входной группы главного входа здания в осях в осях "А-В/8-13"

Крыльцо отдельно-стоящие. Выполнено из монолитных железобетонных ступеней и площадок толщиной 200мм с опиранием на железобетонные стенки, основанные на монолитные железобетонные фундаменты.
Колонны монолитные железобетонные диаметром 400 мм. Козырек железобетонный, толщиной 200мм.
Главная входная группа имеет приспособление для безбарьерного доступа МГН в виде пандуса с металлическими окрашенными перилами (см. графическую часть). Поручни диаметром 50мм. Расстояние между поручнями 1030мм. Частично утрачена окраска. Рекомендуется ремонт в соответствии с СП 59.13330.

Выявленные дефекты:

-механические повреждения площадок и ступеней (сколы, выбоины, трещины), отдельные плитки отсутствуют;
- бетон колонн и входных площадок низкой прочности с локальными разрушениями и оголенной арматурой;
- Лестница выполнена с нарушением геометрии. Высота подъема ступеней отличается более чем на 50мм.
- Уклон пандуса не соответствует нормам.

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента и стен подземной части крыльца находятся в **«работоспособном техническом состоянии».** Ступени, площадки и колонны находятся в **«ограниченно-работоспособном техническом состоянии»** и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Крыльцо входной группы главного входа здания в осях в осях "А-Г/18-19"

Крыльцо отдельно-стоящие. Выполнено из монолитных железобетонных ступеней и площадок толщиной 200мм с опиранием на кирпичные стенки выше отметки земли, переходящие в монолитные железобетонные ниже отметки земли. Конструкции крыльца основаны на монолитные железобетонные фундаменты. Козырек монолитный железобетонный, опирающийся на стальные колонны.

Выявленные дефекты:

-повсеместно замачивание стенок;
- повсеместно шелушение окрасочных слоев стенок, разрушение штукатурных слоев кирпичных участков стенок, кладка насыщена влагой и частично разрушена.

Согласно ГОСТ31937-2024 конструкции фундамента и стен подземной части крыльца находятся в **«работоспособном техническом состоянии».** Конструкции кирпичных стен находятся в **«ограниченно-работоспособном техническом состоянии»** и для дальнейшей эксплуатации рекомендованы к замене в соответствии с действующей нормативной базой. Работы выполнять по разработанному проекту.

Результаты обследования системы центрального отопления На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы	Для здания смонтирована система отопления по 2-х трубной тупиковой схеме, с нижней разводкой подающих и обратных магистральных трубопроводов под потолком подвала, с вертикальными стояками, проложенными скрыто в шахтах, с поэтажной разводкой труб к приборам отопления. Отдельные ветки систем отопления смонтированы для: - система отопления №1-СО1 (основные помещения школы и информационный библиотечный центр); - система отопления №2-СО2 (помещение спортивного; и обеденного залов); - система отопления №3-СО3 (пищеблок); - система отопления №-СО4 (актовый зал); - система отопления №-СО5 (помещения подвала). Теплоснабжение здания осуществляется от магистралей тепловых сетей с диаметром на вводе 2Д=80 мм по независимой схеме, посредством ВВП ЦО (3-х секционный Д=150ммм), циркуляционных насосов и распределительных гребенок, установленных в помещении ИТП, в техническом подполье обследованного здания. Ввод магистралей Д=80мм, расположен в наружной стене, в техническом подполье 2-х этаж-ной части здания. На подводящих магистралях установлен узел учета тепловой энергии. Системы эксплуатируются более 20-и лет.
2. Техническое состояние: а) нагревательных приборов	в качестве отопительных приборов установлены стальные панельные и трубчатые радиаторы. Имеется значительная внешняя коррозия отопительных приборов, видимые места протечек через ниппельные соединения;

б) магистральных трубопроводов	подводящие магистрали выполнены из стальных черных труб Д=80мм, проложены открыто под потолком технического подполья. Разводящие магистрали выполнены из стальных черных труб Д=100-20мм, над полом и под потолком технического подполья, цокольного этажа, над полом 2-го этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, замененные участки труб, заваренные свищи, хомуты;
в) стояков и подводок	стояки и подводки выполнены из стальных черных труб Д=20-32мм проложены открыто и частично скрыто за облицовкой наружных стен. Имеется значительная внешняя коррозия, замененные участки труб, заваренные свищи;
г) изоляции	магистрали и подводящие магистрали в техническом подполье изолированы, разводящие магистрали, проложенные в габаритах технического подполья, цокольного этажа и над полом 2-го этажа не изолированы;
д) запорно-регулировочной арматуры	в качестве запорной арматуры на магистралях установлены чугунные задвижки, на стояках и подводках к отопительным приборам пробковые и частично замененные в процессе эксплуатации шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.
3. Выводы	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы противопожарного водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтированы система спринклерного пожаротушения. Насосы спринклерного пожаротушения смонтированы в насосной. Система спринклерного пожаротушения смонтирована в помещениях цокольного этажа, 1-5 этажей. Системы спринклерного пожаротушения эксплуатируются с момента ввода здания в эксплуатацию. Подводящие магистрали для системы спринклерного пожаротушения из стальных неоцинкованных труб проложены открыто в техническом канале. Разводящие магистрали выполнены из стальных неоцинкованных труб проложены открыто под потолками цокольного,1-5 этажей. Характеристики насосного оборудования Q- 18,14 л/с, Н-25,0 м.в.ст.
2. Техническое состояние: а) магистралей	Магистральные трубопроводы системы спринклерного пожаротушения выполнены из стальных неоцинкованных труб Д=100мм, проложены открыто под потолком. Имеется значительная внешняя коррозия, замененные и демонтированные участки труб, заваренные свищи, хомуты. Разводящие магистрали системы спринклерного водоснабжения выполнены из стальных неоцинкованных труб Д=40-32 мм проложены открыто под потолками Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, хомуты;
б) стояков и подводок	Стояки спринклерного пожаротушения из стальных неоцинкованных труб Д=100мм, проложены за облицовкой стен по этажам здания. Имеется значительная внешняя коррозия
3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ си- стем составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему спринклерного пожаротушения необходимо заменить на новую. Все работы выполнять по разработанному проекту.

Результаты обследования системы холодного водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы	В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения, с нижней разводкой подающих магистралей. Магистрали хозяйственно питьевого и противопожарного водоснабжения проложены под потолком цокольного этажа. Водоснабжение здания осуществляется от ввода 2Д=100мм, расположенного в полу, в помещении цокольного этажа здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм и противопожарные насосы (в габаритах подвала). Система эксплуатируется более 20-и лет.
2.Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=100-25мм, проложены открыто под потолком подвала, технического подполья и цокольного этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб;
б) стояков и подводок	стояки выполнены из стальных оцинкованных, труб Д=25-15мм, подводки к санитарно-техническим приборам из стальных оцинкованных труб Д=20-15мм, проложены открыто и скрыто в санитарно-технических коробах (стояки), открыто и скрыто в конструкции пола, под потолком и за облицовкой внутренних стен (подводки). Имеется значительная внешняя коррозия в резьбовых соединениях стояков, заваренные свищи, замененные участки стояков и подводок;

в) изоляции	имеются места разрушения изоляции;
г) запорно-регулировочной арматуры	в качестве запорной арматуры на магистралях установлены чугунные и шаровые задвижки, на стояках и подводках латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.
3. Выводы	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ систем составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы горячего водоснабжения

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы	В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов с закольцовкой циркуляционной линии с подающей в габаритах цокольного этажа и закольцовкой подающих стояков с циркуляционными под потолком верхних этажей. Водоснабжение здания осуществляется от ЦТП размещенное в пристроенном к зданию школы. Узел учета расположен в ИТП, в помещении технического подполья здания. На разводящих магистралях в помещении ИТП смонтирован узел учета расхода воды с преобразователями КМ-5 и ППС-5. На подводке к 1-й ступени смонтирован водомер. Система эксплуатируется более 20-и лет.
3 Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистрали выполнены из стальных оцинкованных труб Д=80-25мм, проложены открыто под потолком подвала, технического подполья и цокольного этажа. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб;
б) стояков и подводок	стояки выполнены из стальных оцинкованных труб Д=25-15мм, подводки к санитарно-техническим приборам из стальных оцинкованных труб Д=20-15мм, проложены открыто и скрыто в санитарно-технических коробах (стояки), открыто и скрыто в конструкции пола, под потолком и за облицовкой внутренних стен (подводки). Имеется значительная внешняя коррозия на резьбовых соединениях стояков, заваренные свищи, замененные участки стояков и подводок;
в) изоляции	имеются места разрушения изоляции;

г) запорно-регулировочной арматуры	в качестве запорной арматуры на магистралях установлены чугунные и шаровые задвижки, на стояках и подводках латунные вентили, частично шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.
4. Выводы	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему горячего водоснабжения необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы внутренней канализации

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система внутренней канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50мм. Система эксплуатируется более 20-и лет.
3. Техническое состояние: а) магистралей	магистральные трубопроводы выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, 50мм проложены скрыто под полом, в конструкции подвесного потолка, открыто под потолком технического подполья и цокольного этажа с выпусками в дворовую сеть. Имеются частые засоры, трещины в раструбных соединениях на видимых участках, значительная внешняя коррозия, замененные участки магистралей на трубы ПВХ;
б) стояков и отводов от сантехнических приборов	стояки из чугунных раструбных труб Д=100мм, 50мм проложены открыто и скрыто в штробах внутренних стен, в санитарно-технических коробах по этажам. Имеются трещины в раструбах, внешняя коррозия на стояках, протечки из-за разгерметизации раструбных соединений, замененные участки стояков. Отводные трубопроводы от санитарно-технических приборов из чугунных раструбных труб Д=100мм, 50мм проложены открыто и скрыто в коробах над полом, имеется значительная внешняя коррозия, замененные участки отводных труб на трубы ПВХ. Вытяжные части стояков из чугунных раструбных труб Д=50-100мм выведены выше уровня кровли. Вытяжные участки стояков утеплены.
4. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и дефектов, выявленных при проведении обследования, согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический

износ системы внутренней канализации составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы внутреннего водостока

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы.	В здании смонтирована система внутреннего водостока в помещении двухэтажной пристройки из стальных черных и чугунных раструбных труб Д=100мм. По основному зданию – водосток наружный. Система эксплуатируется более 20-и лет.
2. Техническое состояние: а) магистральных трубопроводов	магистральные трубопроводы выполнены из стальных черных труб Д=100мм, проложены открыто под потолком технического подполья и под потолком 1-го этажа с дальнейшим опуском к открытым выпускам на отмостку. Имеются места протечек, значительная внешняя коррозия, заваренные свищи;
б) стояков и водоприемных воронок	стояки выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм проложены открыто, частично полускрыто в стенах. Имеются места протечек под потолком 2-го этажа из-за разгерметизации мест сопряжений рубероидного ковра с водоприемными воронками. На водоприемных воронках установлены стальные защитные колпаки, значительно коррозированы.

3. Выводы.	С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

Результаты обследования системы вентиляции

На основании составленной программы обследования (изучения и анализа технической документации и объемно – планировочного решения здания) выполнено обследование со съемкой с натуры существующих элементов системы (перечень элементов приведен ниже).

1. Описание системы вентиляции	Обследуемое здание оборудовано системой приточно–вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Приток воздуха в помещения осуществляется при помощи приточных установок П1-П13, КМО.1-КМО.4- расположенных в венткамерах подвала и технического этажа. Для нагрева наружного воздуха в холодный период года приточные установки имеют водяные и электрические воздухонагреватели. Параметры теплоносителя для водяных калориферов 95-70^{0}С. Над центральным входом и над входом в загрузочный цех установлены электрические воздушно-тепловые завесы. Теплоснабжение приточных установок осуществляется отдельной веткой из ИТП. Трубопроводы системы теплоснабжения стальные. Удаление воздуха из учебных помещений решено за счёт естественной вытяжки. Удаление воздуха из остальных помещений осуществляется посредством вытяжных установок В1-В25, МО1-МО6 установленных в вентиляционной камере в габаритах технического этажа и на покрытии кровли. Система эксплуатируется с момента строительства здания.
2. Информация о местных отсосах	Для технологических процессов в здании предусмотрены локальные вытяжки (местные отсосы). Назначение, производительность и расположение вытяжек следующее: - пом. 126 (Технология материальная)- 1200 м3/ч, зонт вытяжной-2шт; - пом. 104 (Технология материальная)- 180м3/ч, зонт вытяжной-1шт; - пом. 133 (Горячий цех)- 5500м3/ч, зонт вытяжной-4 шт;

	- пом. 134 и 135 (Моечная столовой посуды, Моечная для кухонной посуды)- 1100 м3/ч, зонт вытяжной-3шт; - пом. 504 (Лаборантская кабинета химии)- 120 м3/ч, зонт вытяжной-2шт; - пом. 504 (Лаборантская кабинета химии)- 950 м3/ч, зонт вытяжной-1шт;
3. Техническое состояние: а) воздуховодов	магистральные воздуховоды системы вентиляции смонтированы из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5-0,9 мм на фланцевых соединениях с прокладками из теплостойкой резины проложены открыто – внешняя коррозия, местами сквозная, замененные участки воздуховодов, имеются отрезанные и неиспользуемые воздуховоды;
б) вертикальных каналов	смонтированы из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,5-0,9 мм на фланцевых соединениях с прокладками из теплостойкой резины - значительная внешняя коррозия, замененные и демонтированные участки;
в) жалюзийных вентиляционных решеток и воздухораспределительных устройств	на вытяжных и приточных отверстиях во всех помещениях проектом предусмотрены металлические решетки прямоугольного сечения – имеются демонтированные и замененные вентиляционные решетки, часть вентиляционных решеток в процессе эксплуатации закрыта подвесными потолками и облицовкой стен;
г) вентиляционных агрегатов	вентиляционные установки приточных, вытяжных систем расположены в вентиляционных камерах в подвале, на 3-м этаже и на покрытии кровли. В качестве приточных и вытяжных систем предусматривается оборудование канального, крышного и каркасного типа. На момент обследования вентиляционные установки большей частью находились в нерабочем состоянии и не эксплуатировались.
д) металлических зонтов	не используются, частично демонтированы;
ж) калориферов	на приточных системах смонтированы водяные калориферы. На момент обследования большая часть калориферов находится в нерабочем

	состоянии. Имеется также внешняя коррозия, места заварки свищей;
и) фильтров	в конструкции приточных установок расположены фильтры – засорены, запылены, нарушена целостность;
к) трубопроводов теплоснабжения калориферов	трубопроводы выполнены из стальных, черных труб Д=25-80мм – внешняя коррозия, замененные участки;
5. Выводы.	В результате обследования можно сделать вывод, что система приточно-вытяжной вентиляции находится в неудовлетворительном состоянии, воздухообмен осуществляется в недостаточной степени. При проведении в здании ремонта необходимо выполнить монтаж новой системы вентиляции, по вновь разработанному проекту, согласно назначения помещений и действующих нормативных документов.
1. Описание системы кондиционирования	Обследуемое здание оборудовано системой кондиционирования на базе сплит и VRV систем. Внешние блоки расположены на кровле здания. Внутренние блоки применены кассетного и настенного типа.
2. Техническое состояние: а) трубопроводов	Трубопроводы системы кондиционирования медные. Нарушена изоляция, заменены участки труб, трубопроводы имеют механические повреждения;
3. Выводы.	В результате обследования можно сделать вывод, что система кондиционирования находится в нерабочем состоянии. При проведении в здании ремонта необходимо выполнить монтаж новой системы кондиционирования, по вновь разработанному проекту, согласно назначения помещений и действующих нормативных документов.
1. Описание противодымной вентиляции	Обследуемое здание оборудовано системой противодымной вентиляции с механическим побуждением.
2. Техническое состояние: а) воздуховодов	Магистральные воздуховоды системы противодымной вентиляции смонтированы из тонколистовой оцинкованной стали толщ. 0,8-0,9 мм на фланцевых соединениях.

	Проложены открыто – внешняя коррозия, местами сквозная, нарушен огнезащитный слой.
3. Выводы.	В результате обследования можно сделать вывод, что система противодымной вентиляции находится в нерабочем состоянии. При проведении в здании ремонта необходимо выполнить монтаж новой системы противодымной вентиляции, по вновь разработанному проекту, согласно назначения помещений и действующих нормативных документов.

Результаты обследования электрооборудования

Обследование произведено визуально

1. Напряжение питающей сети	380/220В
2. Электроснабжение осуществляется от ТП №	ТП № 17601.
3. Ввод МКС	Подходит от ТП № 17601 АСБ 4х150мм2 -2 кабеля на лучи А и Б (№ ВВ 90416). Сечение кабелей, № ТП, № Вводов даны в соответствии с данными указанными на информационных бирках на кабелях.
4. Расположение помещений электрощитовых	На 1-ом этаже в отдельном помещении. Подробно смотри графическую часть.
5. Вводно-распределительное устройство	ВРУ, сборка из 4-х панелей. Состоит из 2-х вводных и 2-х распределительных. В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене устройств и оборудования не в полном объеме. Информационные бирки на отходящих линиях имеются не везде, монтаж части отходящих линий не выполнен. Большая часть отходящих линий при ремонтах не менялась; часть линий выполнены проводниками с алюминиевыми жилами длительное время находящихся в эксплуатации без замены. Имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений в полном объеме действительности не соответствуют. Истечение срока эксплуатации устройства и оборудования (оборудование выпуска 2005-2006 годов). Подробно смотри графическую часть. Помещение электрощитовой не соответствует требованием ПУЭ; не все металлические элементы системы заземлены; система активной противопожарной защиты отсутствует; вентиляция в помещении отсутствует. Учесть мощность существующего оборудования, согласно таблицы:

№	Наименование нагрузки	Количество	Суммарная мощность, кВт
1	Электроприемники бытового назначения	130	33,29
2	Оборудование кабинетов материальной технологии	27	57,81
3	Рукосушители	25	37,5
4	Вычислительные машины	59	23,6
5	Оборудование пищеблока	23	202,0
6	Лабораторное оборудование для школьных классов	49	18,0
7	Оборудование актового зала	12	15,6

6. Групповые щиты, этажные щиты	Щиты групповые, Щиты управления, выполнены без указания типовой маркировки, выполнены в металлических корпусах открытого настенного монтажа и в нишах стен. В процессе эксплуатации выполнены ремонтные работы по замене части оборудования в щитах (не в полном объеме). В устройствах: на части отходящих линий отсутствуют маркировки; местами отсутствие однолинейных схем и схем соединений, имеющиеся однолинейные схемы и схемы соединений действительности в полном объеме не соответствуют. Наблюдаются следы «не аккуратного» монтажа не везде, имеются открытые токоведущие части (грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников). Истечение срока эксплуатации оборудования не замененных при ремонтах. Щиты управления длительное время находятся без ремонтов. Истечение срока эксплуатации оборудования и устройств в целом.
7. Распределительные сети от ВРУ: до групповых щитков, стояков, токоприемников	Открыто на металлических направляющих. Проводники распределительных сетей от ВРУ до потребителей, открыто в пластиковых гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников на новые не полном объеме. Следы ремонтов с заменой отдельных участков проводников. Следы коррозии металл. элементов. Маркировка линий повсеместно отсутствует, система уравнения потенциалов и заземление металлических элементов повсеместно не выполнена. Истечение срока эксплуатации.
8. Вертикальные участки распределительных сетей (стояки)	Скрыто, открыто в пластиковых и металлических трубах. Нарушения изоляции в местах присоединения проводников, нарушение крепления проводников к основанию на отдельных участках (щиты), отсутствие маркировки.

9.Групповые сети освещения общедомовых помещений	Отсутствуют.
10. Освещение лестничных клеток	Скрыто, скрыто за облицовкой, открыто в пластиковых коробах, открыто в пластиковых гофротрубах (незначительно). В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей на новые не в полном объеме. Поломка некоторых выключателей, коробов и гофротруб.
11. Освещение тамбуров, вестибюлей и входов в здание	Открыто в пластиковом коробе и гофротрубах, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников, следы ремонтов с заменой отдельных участков проводки и оборудования, неисправность некоторых светильников и выключателей. Истечение срока эксплуатации оборудования не замененных при ремонтах. Не все входы в здание оборудованы освещением.
12. Освещение чердачного помещения	Открыто в пластиковых гофротрубах. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей на новые не в полном объеме. Поломка некоторых выключателей, нарушение крепления некоторых выключателей, гофротруб, маркировка линий повсеместно не выполнена.
13. Освещение подвального помещения	Открыто в металлических и пластиковых трубах, открыто, скрыто. Коррозия металл. элементов, отсутствие крышек на распред. коробках (не значительно). Часть светильников заменены на новые. Истечение срока эксплуатации светильников не замененных при ремонтах.
14. Освещение дворовой и прилегающей территории	Освещение над входом (подробно смотри пункт №11). На прилегающей территории установлены металлические осветительные стойки, «запитаны» от городских сетей, видимых дефектов обследованием не обнаружено.

15. Освещение номерных знаков	Номерной знак установлен, освещение выполнено открыто от сетей здания. Нарушение изоляции в местах присоединения проводников. Истечение срока эксплуатации.
16. Групповые сети: от щитов до помещений; от щитов до токоприемников.	Открыто в пластиковых коробах и гофротрубах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой. В процессе эксплуатации выполнена замена части проводников, на новые (не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания с алюминиевыми жилами). Следы не «аккуратного» монтажа: маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом. Истечение срока эксплуатации сетей не замененных при ремонтах.
17. Осветительная сеть	Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой. В процессе эксплуатации выполнена замена проводников, светильников и выключателей, на новые (но не в полном объеме, имеются участки «старой» проводки выполненной скрыто и задействованные в системе электроснабжения здания). Повсеместно следы не «аккуратного» монтажа (в том числе и за подвесными потолками): маркировка линий отсутствует, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), отверстия в конструкциях (для прохода проводников) повсеместно «не заделаны» огнезащитным составом, грубые нарушения изоляции в местах присоединения проводников, имеются скрутки, отсутствие крышек на некоторых рапред. коробках, нарушение крепления некоторых светильников и выключателей к основаниям. Истечение срока эксплуатации на участках не заменых при ремонтах, а также имеющих дефекты.

18. Розеточная сеть	Открыто в пластиковых коробах, скрыто, скрыто за подвесными потолками и облицовкой, скрыто в металлических трубах. Маркировки линий повсеместно отсутствует, нарушение крепления крышек на некоторых электрокоробах, нарушение изоляции в местах присоединения проводников на отдельных участках, местами нарушение крепления проводников к основаниям («провисы»). Сети имеют следы ремонтов выполненных в процессе эксплуатации с заменой участков проводников, некоторых розеток (не в полном объеме). Истечение срока эксплуатации оборудования и сетей не замененных при ремонтах..
19. Контур защитного заземления	Имеется. Имеются двух и четырехпроводные сети выполненные проводниками с алюминиевыми жилами.
20. Молниезащита.	Обследованием не выявлено.
21.Система дымоудаления	Отсутствует.

Выводы и рекомендации:

Здание не жилое, эксплуатируется как образовательное учреждение (школа). Проектная документация на систему электроснабжения на месте не предоставлена. В процессе эксплуатации были выполнены ремонтные работы с заменой некоторого электрооборудования и участков сетей (подробно смотри результаты обследования электрооборудования). Документация на проведенные ремонтные работы на месте заказчиком не предоставлена. Акты проверки сопротивления изоляции на месте не предоставлены. На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую. При ремонте выполнить демонтаж элементов «старой» системы электроснабжения в полном объеме. Замена системы на новую должна быть выполнена по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и правилами. Использование элементов «старой» системы электроснабжения при ремонтах не допустимо.

Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 60%(ВСН 53-86(р)).

При монтаже, рекомендуется выполнить монтаж оборудования в корпусах имеющих соответствующую степень защиты от проникновения и по воде. Монтаж ВРУ выполнить в помещении соответствующем требованиям ПУЭ.

При проведении ремонтных работ рекомендуется: применять кабели и провода с медными жилами (ПУЭ 7.1.34. 7-е издание); выполнить магистрали пяти проводными с защитным РЕ проводником; сети до электроприемников выполнить трехпроводными с нулевым защитным РЕ проводником (ПУЭ 7.1.36. 7-е издание), имеются 4-х и 2-х проводные сети; осуществить монтаж светильников (включающихся автоматически при аварийном отключении основного электропитания) над всеми эвакуационными выходами, с независимой от основной сети (или автономной) системой электропитания руководствуясь ПУЭ 6.1.21-6.1.28 (7-е издание), некоторые установленные светильники подключены к внутренним сетям здания и установлены не везде; при монтаже соблюдать требования ПУЭ к расцветке проводов (ПУЭ 1.1.28-1.1.29.), не соблюдено; осуществить заземление всех металлических элементов системы (труб, корпусов щитов и т.д., заземление местами отсутствует;

при необходимости выполнить монтаж контура заземления на здание в соответствии с современными нормами и правилами).

Работы вести по проекту в соответствии со статьями ПУЭ. Ремонтные работы должны производится квалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку и аккредитацию. Организация производящая ремонтные работы должна иметь соответствующие документы согласованные в ответственных организациях, разрешающие данный вид деятельности и работ. После завершения ремонтных работ необходимо произвести пуско-наладочные работы систем и оборудования с составлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Обследование проведено в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

Результаты обследования слаботочных систем

Обследование произведено визуально

1.Слаботочные щиты	Слаботочные щиты (на этажах) выполнены в нишах стен, подробно привязки смотри графическую часть. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются), обрывы, следы не «аккуратного монтажа» (повсеместно), отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме.
2. Радиофикация	Радиоввод на здание, выполнен воздушно-кабельной линией от соседнего здания. Радиостойка на кровле обследованного здания установлена, находится в неудовлетворительном состоянии, имеются дефекты монтажа. Разводка в габаритах здания не выполнена. Радиотрансляторы не установлены. Система радиотранасляционной сети не соответствует нормам и не работоспособна, требует замены и перепроектирования. При проведении ремонтных работ радиоточки устанавливаются в кабинетах (по согласованию с заказчиком) и в комнате охраны в соответствии с действующими нормативными требованиями. Система радиофикации предназначена для организации проводного вещания программ, в том числе передаваемых ФГУП РСВО. Здание оборудовано системой оповещения по сигналам ГО и ЧС.
3. Телефонизация	Ввод городского телефонного кабеля МГТС имеется, находится в рабочем состоянии и может эксплуатироваться в дальнейшем. Внутренняя АТС отсутствует. Внутренняя разводка обследуемых помещений выполнена, находится в не удовлетворительном состоянии, имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолками), поломка некоторых распределительных коробок и гребенок, телефонные розетки и распределительные сети большей частью находятся длительное время в эксплуатации без ремонтов. Система телефонизации не работоспособна, не соответствует

	нормам и требует замены.
4. Телевидение	Здание не обеспечено эфирной телевизионной сетью. Разводка по зданию не выполнена. При проведении ремонтных работ, телевизионные розетки устанавливаются в кабинетах по согласованию с заказчиком.
5. Интернет	Здание подключено к высокоскоростному интер-нету. Ввод оптоволоконного кабеля выполнен на уровне 1 этажа (ленинградский ввод) в осях 14-15/Д, в помещении 124 установлена оптическая муфта. Разводка по зданию выполнена. Имеются скрутки, нарушение крепления проводников к основаниям («провисы» в том числе и за подвесными потолка-ми). Система ЛВС и СКС не соответствует нормам и не работоспособна, требует замены и перепроектирования. При проведении ремонтных работ, каждое рабочее место оборудуется компьютерны-ми розетками, согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
6. Система оповещения	В здании установлена система звукового оповещения, оборудование управления установлено на 1-м этаже, установлены звуковые колонки на этажах (не во всех помещениях). Имеются обрывы сетей, нарушение крепления оборудования к основанию, система эксплуатируется более 5-и лет. Система оповещения и управления эвакуацией не соответствует нормам и не работоспособна, требует замены и перепроектирования. При проведении ремонтных работ требуется выполнить монтаж системы в соответствии с действующими нормативными требованиями, а также согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
7.Пожарная сигнализация	В здании имеется пожарная сигнализация оборудование и управления установлено в уровне 1-го этажа, находится в не удовлетворительном состоянии, система эксплуатируется более 5-и лет, имеются нарушения изоляции кабелей и не соответствует современным нормам и требованиям, требует замены. Проектная документация на месте не предоставлена. Установлено оборудование для передачи сигнала на пульт «01». При капитальном ремонте необходимо выполнить монтаж системы пожарной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими норматив-

11. Домофоны	Имеются установлены на входных дверях и на воротах при входе на территорию. Оборудование находится в не работоспособном состоянии, эксплуатируется более 5 лет не соответствует нормам и техническим требованиям ДОНМ, требует замены и перепроектирования. Проектная документация на месте не предоставлена. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж домофонов по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
12. Автоматизированная система управления инженерным оборудованием	1. Управление инженерными системами здания осуществляется местно с силовых щитов управления оборудованием. Состояние оборудования щитов в целом не удовлетворительное, (подробно смотри результаты обследования системы электрооборудования). При проведении ремонтных работ необходимо оборудовать инженерные системы здания современными средствами управления. 2. Система диспетчерского контроля инженерных систем здания отсутствует. При проведении ремонтных работ необходима разработка системы диспетчеризации инженерных систем с выводом информации в помещение круглосуточного дежурства персонала. 3. Система активной противопожарной защиты в зоне обследования отсутствует. Подробно смотри графическую часть. Автоматизированная система управления инжереными системами не работоспособна, не соответствует нормам и техническим требованиям Заказчика, требует замены и перепроектирования. При проведении ремонтных работ рекомендуется выполнить монтаж современной системы противопожарной защиты, удовлетворяющий действующим нормативным требованиям.
13. Система электрочасофикации	Имеется. Оборудование управления установлено на 1-м этаже. На период обследования оборудование находится в не удовлетворительном состоянии, эксплуатируется более 5 лет. Система электрочасофикации не соответствует нормам и техническим требованиям ДОНМ, требует замены и перепроектирования. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить замену системы электрочасофикации, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно

	технического задания, предоставляемого заказчиком.

Выводы и рекомендации:

В здании имеются слаботочные сети и оборудование находящееся в ведении и на обслуживании специализированных организаций; данные сети и оборудование не обследовалось. По результатам обследования слаботоч-ных сетей установлено, что в здании необходимо предусмотреть при прове-дении ремонтных работ следующие виды работ:

- замена системы радиотрансляционной сети, в соответствии с действующи-ми нормативными требованиями и согласно технического задания, предо-ставленного заказчиком;
- замена внутренних телефонных сетей в соответствии с действующими нормативами и правилами и согласно технического задания, предоставлен-ного заказчиком;
- замена системы телевидения здания в соответствии с действующими нор-мативами и правилами и согласно технического задания, предоставленного заказчиком;
- замену внутренних сетей интернет;
- замену системы оповещения о пожаре с учетом назначения помещений, а также в соответствии с действующими современными нормами и правила-ми;
- замену охранной сигнализации в соответствии с действующими норматив-ными требованиями;
- выполнить замену системы тревожной сигнализации и систем управления доступом в соответствии с нуждами заказчика и функциональным назначе-нием помещений;
- выполнить замену системы пожарной сигнализации и автоматизации си-стем противопожарной защиты;
- выполнить замену системы оповещения и управления эвакуацией;
- выполнить замену системы радиотрансляционной сети;
- выполнить замену системы кабельного телевидения;
- выполнить замену системы ЛВС и СКС;
- выполнить замену системы видеонаблюдения;
- выполнить замену системы электрочасофикации;
- выполнить замену системы двусторонней связи;
- разработать систему управления инженерным оборудованием;
- разработать систему диспетчеризации инженерного оборудования;

Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электро-снабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначе-нием здания по разработанному проекту. При необходимости выполнить согласование производимых работ с ответственными городскими организа-циями в установленном порядке. После завершения ремонтных работ необ-ходимо произвести пуско-наладочные работы систем и оборудования с со-ставлением и подписанием актов приема и сдачи завершенных работ.

Все работы необходимо проводить по проекту и согласно технического задания, предоставленного заказчиком.

Подключение здания будет осуществляться к существующим городским сетям.

На период выполнения строительно-монтажных работ эксплуатация помещений не предполагается. Подключение к городским сетям выполняются в соответствии с существующими схемами.

	ными требованиями.
8. Охранная сигнализация	Имеется. Оборудование управления установлено на 1-м этаже. Установлена тревожная кнопка на 1-м этаже с выводом на пульт МВД. На период обследования оборудование находится в рабочем состоянии, эксплуатируется более 5 лет. Система охранной сигнализации не соответствует нормам, требует замены и перепроектирования в соответствии с исходными данными УВО ВНГ. При проведении ремонтных работ необходимо выполнить монтаж охранной сигнализации по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.
9. Контроль доступа	Здание оборудовано системой контроля доступа. Установлено оборудование (турникеты) и монитор (системы СКУД с возможностью фиксации посетителей), расположено на посту охраны в уровне 1-го этажа. При входе на территорию установлен электрозамок на калитке. Система эксплуатируется более 5 лет, неработоспособна. При капитальном ремонте необходимо выполнить замену систем контроля доступа (СКУД) по проекту, в соответствии с действующими нормативными документами, техническим требованиям ДОНМ и в соответствии с техническим заданием, предоставляемого заказчиком требует замены и перепроектирования.
10. Видеонаблюдение	Видеонаблюдение в здании имеется (собственная система на школу и департамента). Видеорегистраторы установлены на 1-м этаже на посту охраны. Система видеонаблюдения не соответствует нормам и техническим требованиям ДОНМ, требует замены и перепроектирования. Проектная документация на месте не предоставлена. При кап. ремонте оборудование демонтируется и возвращается собственнику. Требуется выполнить систему видеонаблюдения по проекту в соответствии с действующими нормативными документами и согласно технического задания, предоставляемого заказчиком.

Общие выводы

В результате проведенного инженерного обследования строительных конструкций и инженерных систем здания ГБОУ школы №1574, расположенной по адресу: Старопименовский пер., д.5, установлено следующее:

1. Обследованное здание состоит из основного здания и пристройки.
Основное здание 5-ти этажное с цокольным этажом и подвалом под дворовой территорией и частью здания. Пристройка 2-х этажная с техническим подпольем и техническим этажом в осях «Б-Е/20-21». Здание построено в 1895 году по индивидуальному проекту, в 1952 году выполнена реконструкция с надстройкой 4-го и 5-го этажей, в 1973 году выполнена 2-х этажная пристройка здания.

2. Фундаменты под стенами основного здания ленточные, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного и камня-известняка рваного на цементно-известковом растворе.
Под стенами пристройки фундаменты ленточные, из бетонных блоков типа «ФБС» и сборных железобетонных фундаментных плит. Под стенами тамбура м/о «2-4/Д-Е» фундаменты ленточные, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного и бутобетона. Фундаменты основаны на естественные грунты.
Согласно ГОСТ 31937-2024 фундаменты и основания находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Применительно к ВСН 53-86(р) т.5 физический износ фундаментов составляет 30%.
Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется:
- выполнить демонтаж тамбуров с последующим их возведением на новых фундаментах;
- произвести мероприятия по защите подземных конструкций здания от замачивания поверхностными водами и капиллярной влагой (выполнить гидроизоляцию, как вариант, устроит проникающую гидроизоляцию, гидроизоляцию с применением инъекционных гидроактивных систем, обеспечить отвод атмосферных вод от стен здания и т. п).
Работы проводить по проекту.

3. Наружные стены:
- наружные стены основного здания несущие, выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены, общей толщиной 530-1020мм. Наружные стены одноэтажных тамбуров пристроенных в процессе эксплуатации здания несущие, кирпичные оштукатуренные, общей толщиной 750-770мм. В наружных стенах имеются ниши под отопительные приборы. Фасады основного здания частично утеплены минераловатными плитами и оштукатурены

по сетке, по типу «мокрого» фасада, а именно фасады по осям «1», «М», 6», «И», «8», «Л», «13», «15»;
- наружные стены пристройки здания несущие, в уровне технического подполья выполнены из бетонных блоков типа «ФБС», в уровне 1-2-го и технического этажей выполнены из кирпичной кладки, оштукатурены и окрашены, со стороны фасадов утеплены минераловатными плитами, общей толщиной 530-900мм. В наружных стенах имеются ниши под отопительные приборы.
Внутренние стены:
- внутренние стены основного здания несущие кирпичные, оштукатуренные, общей толщиной 400-1000мм.
- внутренние стены пристройки в уровне технического подполья несущие, выполненные из бетонных блоков типа «ФБС», с доборами из кирпичной кладки, толщиной 500-600мм. Стены 1-2-го технического этажей несущие, кирпичные, оштукатуренные, толщиной 420-630мм.
Наружные и внутренние стены основного здания повсеместно обшиты ГКЛ по металлическому каркасу и по гипсовым маякам.
Планы этажей с результатами обследования смотри графический материал, в приложении технического заключения.
Применительно к ВСН53-86(р), таблица №№ 10, 13, усредненный физический износ наружных и внутренних стен составляет - 40%.
На основании проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, стены здания находятся в «работоспособном техническом состоянии», участки наружных стен, где имеются деформации, находятся в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт стен с устранением выявленных дефектов, с усилением участков наружных стен, где имеются деформации, в виде сквозных трещин. Все работы проводить по разработанному проекту.

4. Перекрытие подвала в осях «7-11/Л-М’» расположено под дворовой территорией, выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ», с опиранием на несущие стены и металлические балки из двутавров №16, которые опираются на кирпичные стены и кирпичный столб.
Перекрытие подвала в осях «8-11/Ж-Л» выполнено из массивных сводов по металлическим балкам из двутавров 2х№36 и 3х№36, которые опираются на кирпичные стены.
Профили металлических балок соответствуют Германскому сортаменту.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 50%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытие находится в «ограничено-работоспособном техническом состоянии».

Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытия с устранением выявленных дефектов и усилением перекрытия по проекту.

5. Перекрытие над техническим подпольем, в осях «18-21/А-К», выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» и плит типа «ПРТ». Настилы типа «НВ» опираются на несущие стены и металлическую балку их двутавров 2х№18, плиты типа «ПРТ» опираются на несущие стены и металлические балки из уголков 200х200х10мм.
Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 30%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытие находится в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

6. Перекрытия над цокольным, 1-2-м этажами в осях «1-18/А-К» из монолитных железобетонных сводиков по металлическим балкам из двутавров №24, №36 и №38, шагом 1260-1850мм, плит типа «ПРТ» по металлическим балкам и несущим стенам и из плоских железобетонных участков по несущим стенам. Металлические балки опираются на несущие стены.
Профили металлических балок соответствуют Германскому сортаменту.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 20%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

7. Перекрытия над 1-2-м этажами, в осях «18-21/А-К», выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» с опиранием на несущие стены и сборных железобетонных панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены.
Планы перекрытий смотри графический материал, в приложении технического заключения.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 20%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

8. Покрытие над 2-м и техническим этажами, в осях «18-21/А-К» совмещенное с кровлей, выполнено из сборных железобетонных настилов типа «НВ» с опиранием на несущие стены и сборных железобетонных панелей типа «ТТ» с опиранием на несущие стены.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ покрытия составляет - 20%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, покрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт покрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

9. Перекрытия над 3-4-м этажами, в осях «1-18/В-М», выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ» по несущим стенам и металлическим балкам из двутавров №18, 2х№30а, №36а, №36с и №55а, с шагом 2200-2800мм. Металлические балки опираются на несущие стены.
Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытий составляет - 20%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находятся в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытий с устранением выявленных дефектов по проекту.

10. Перекрытие над 5-м этажом, в осях «1-18/В-М» чердачное, выполнено из сборных железобетонных плит типа «ПРТ» по несущим стенам и металлическим балкам из двутавров №18, 2х№30а, 2х№36а, №36с и №55а, с шагом 2200-2840мм. Металлические балки опираются на несущие стены.
Профили металлических балок соответствуют сортаментам по ОСТ-100016-39.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №30, физический износ перекрытия составляет - 20%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, перекрытия находится в «работоспособном техническом состоянии».
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт перекрытия с устранением выявленных дефектов по проекту.

11. Лестницы основного здания 2-х и 4-х маршевые, ступени железобетонные наборные по металлическим косоурам из швеллеров №16 и двутавров №15 и №16, площадки монолитные железобетонные по металлическим балкам из двутавров №16 и №18.
Ограждение лестниц - металлическая решетка, с деревянными поручнями.
Покрытие ступеней бетонное, покрытие площадок из керамической плитки.

Лестница пристройки 2-х маршевая из наборных железобетонных маршей и площадок.
Ограждение лестниц - металлическая решетка, с ПВХ поручнями.
Покрытие ступеней бетонное, покрытие площадок из керамической плитки.
Согласно ВСН 53-86(р) таблице №35 - физический износ лестниц составляет 30%.
По результатам проведенного обследования, согласно ГОСТ 31937-2024, конструкции лестниц находятся в «работоспособном техническом состоянии».
ля дальнейшей нормальной эксплуатации здания, рекомендуется выполнить ремонт лестниц с устранением выявленных дефектов по проекту.

12. Кровля в осях «18-21/А-К» плоская из рулонных битумных материалов, с внутренним организованным водостоком.
Выход на кровлю осуществляется с лестничной клетки в уровне технического этажа, через металлические двери. Двери не утепленные, сечением 870х1500мм.
Согласно ВСН53-86(р), таблица №41, физический износ кровли составляет 40%.
Кровля находится в неудовлетворительно состоянии
Для дальнейшей нормальной эксплуатации здания рекомендуется выполнить ремонт кровли с устранением выявленных дефектов по проекту.

13. Стропильная система деревянная наслонная из стоек сечением 150х150мм и 140х140мм, стропильные балки из досок 80х180мм, подстропильные балки сечением 140х140мм, мауэрлат прирывистый сечением 150х150мм, ендовы 120х200мм.
Согласно ВСН 53-86 (р) таб.38 физический износ крыши, в обследованной зоне, составляет 40%.
В соответствии с ГОСТ 31937-2024 крыша находится в «работоспособном техническом состоянии», за исключением элементов стропильной системы пораженных гнилью, которые находятся в «аварийном состоянии».
Рекомендуется выполнить ремонт стропильной системы, с усилением элементов пораженных гнилью.
Все работы проводить по разработанному проекту.

14. Кровля в основной части здания из оцинкованной кровельной стали по деревянной обрешетке.
Согласно ВСН 53-86 (р) таб.43 физический износ кровли, в обследованной зоне, составляет 65%.
Состояние кровли неудовлетворительное.
Рекомендуется выполнить замену кровельного покрытия.
Все работы проводить по разработанному проекту.

15. Для 5-и этажной части здания смонтирована однотрубная система центрального отопления с верхней разводкой подающих и нижней обратных магистралей. Для 2-х этажной части здания смонтировано три (для 1-го этажа, для спортзала и 2-го этажа) двухтрубных системы центрального отопления с нижней разводкой подающих, обратных магистралей и горизонтальным присоединением отопительных приборов. Теплоснабжение здания осуществляется от магистралей тепловых сетей с диаметром на вводе 2Д=80мм по независимой схеме, посредством ВВП ЦО (3-х секционный Д=150ммм), циркуляционных насосов и распределительных гребенок, установленных в помещении ИТП, в техническом подполье обследованного здания. Ввод магистралей Д=80мм, расположен в наружной стене, в техническом подполье 2-х этажной части здания. На подводящих магистралях установлен узел учета тепловой энергии.
Системы эксплуатируются более 20-и лет.
С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему центрального отопления необходимо заменить на новую.

16. В здании смонтирована тупиковая система холодного водоснабжения, с нижней разводкой подающих магистралей. Магистрали хозяйственно питьевого и противопожарного водоснабжения проложены под потолком цокольного этажа. Водоснабжение здания осуществляется от ввода 2Д=100мм, расположенного в полу, в помещении цокольного этажа здания. На вводе смонтирован водомерный узел с водомером Д=50мм и противопожарные насосы (в габаритах подвала).
Система эксплуатируется более 20-и лет.
С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ систем составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему холодного водоснабжения необходимо заменить на новую.

17. В здании смонтирована система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов с закольцовкой циркуляционной линии с подающей в габаритах цокольного этажа и закольцовкой подающих стояков с циркуляционными под потолком верхних этажей.
Водоснабжение здания осуществляется от ЦТП размещенное в пристроенном к зданию школы. Узел учета расположен в ИТП, в помещении технического подполья здания.
На разводящих магистралях в помещении ИТП смонтирован узел учета расхода воды с преобразователями КМ-5 и ППС-5. На подводке к 1-й ступени смонтирован водомер. Система эксплуатируется более 20-и лет.

18. В здании смонтирована система внутренней канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50мм.
Система эксплуатируется более 20-и лет.
С учетом срока эксплуатации и дефектов, выявленных при проведении обследования, согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы внутренней канализации составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

19. В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных и чугунных раструбных труб Д=100мм.
Система эксплуатируется более 20-и лет.
С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.
При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

20. В здании смонтирована система вентиляции с механическим и естественным побуждением воздуха. Приточные системы П-3. П-6 (приток в классы по этажам), П-4 (приток в раздевалки и тренажерный зал в подвале 5-и этажной части здания), расположены в уровне цокольного этажа 5-и этажной части здания.
Приточные системы П-1 (приток в помещения столовой) и П-2 (приток на спортзал, помещения 2-го этажа) расположены в уровне технического подполья 2-х этажной части здания.
Приток воздуха в актовый зал, расположенный на 5-м этаже осуществляется приточной системой П-5, расположенной на чердаке. Воздух из помещений пищеблока удаляется посредством вытяжных систем В-1, В-2, В-5, В-4 помещения столовой, из помещений санузлов пищеблока вытяжной установкой В-3. Воздух из помещения спортзала удаляется вытяжной системой В-12.
Из спортзала воздух также удаляется в атмосферу также через вытяжную решетку, установленную в потолке и вытяжную шахту, выведенные выше уровня крыши.
Вытяжные системы В-1, В-2, В4, В-5, В-12 установлены в вентиляционной камере в уровне чердака 2-х этажной части здания. Установка В-3 смонтирована под потолком 1-го этажа.
Воздух из помещений санузлов удаляется вытяжной системой В-6, из душевых, санузлов, расположенных на 1 и 2 этажах удаляется вытяжной системой В-8, из тренажёрного зала, расположенного в уровне цокольного этажа удаляется вытяжной системой В-11, из актового зала, расположенного на 5-м этаже удаляется вытяжной системой В-10, из актового зала и гримерок, рас-

положенных на 2-м этаже удаляется вытяжной системой В-10, из кабинета химии вытяжной системой В-7.
Вытяжные системы В-6, В-7, В-8, В-9, В-10, В-11 установлены в вентиляционных камерах и над полом в уровне чердака 5-и этажной части здания.
Воздух из классов удаляется посредством горизонтальных и вертикальных воздуховодов, расположенных в приставных коробах. Вертикальные воздуховоды выведены в помещения теплого чердака, откуда воздух через сборные короба и сборные вентиляционные шахты выбрасывается в атмосферу.
Теплоснабжение калориферов приточных систем осуществляется от тепловых сетей с диаметром на вводе Д=70мм. На разводящих магистралях в уровне цокольного этажа установлен узел учета тепла калориферов приточных систем.
В целях защиты путей эвакуации от дыма во время пожара, в здании предусмотрена система противодымной защиты.
Нагнетание наружного воздуха в лестничные клети осуществляется посредством приточных установок (ПД-1; ПД-2), установленных в вентиляционных камерах в уровне чердака.
С учетом срока эксплуатации и дефектов, выявленных при проведении обследования установлено, что система приточно-вытяжной вентиляции здания находится в неудовлетворительном состоянии и при ремонте рекомендуется заменить ее на новую согласно разработанного проекта, с учетом назначения помещений.
Система противодымной защиты находится в неудовлетворительном состоянии и при ремонте рекомендуется заменить на новую согласно разработанного проекта, с учетом назначения помещений.

21. Электроснабжение осуществляется от ТП № 17601. Напряжение питающей сети 380/220В.
Учитывая срок эксплуатации электрооборудования, наличие дефектов, произведенные ремонтные работы, средневзвешенный физический износ электрооборудования системы электроснабжения составляет 60%(ВСН 53-86(р)).
На основании проведенного обследования, установлено, что система электроснабжения здания, по факту наличия дефектов и длительному сроку эксплуатации отдельных элементов системы, в целом не соответствует современным действующим нормам и правилам, морально и физически устарела. Заказчику рекомендуется выполнить ремонтные работы с устранением всех выявленных и отмеченных в данном заключении дефектов, заменой элементов системы электроснабжения с истекшим сроком эксплуатации, а также имеющих дефекты, или заменить систему электроснабжения на новую.

22. Слаботочные щиты (на этажах) выполнены в нишах стен, подробно привязки смотри графическую часть. Нарушение крепления проводников и оборудования к основаниям (в щитах, «провисы», «болтаются), обрывы, следы

не «аккуратного монтажа» (повсеместно), отсутствие повсеместно маркировок линий и оборудования. Истечение срока эксплуатации в полном объеме. Заказчику необходимо выполнить ремонтные работы системы электроснабжения и слаботочных сетей здания в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с функциональным назначением здания по разработанному проекту.

23. На основании проведенного обследования УППиИИ ГАУ «МосжилНИИпроект» считает, что несущие и ограждающие конструкции обследованной части здания в целом находятся в «работоспособном техническом состоянии» и соответствуют положению ФЗ №384 от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по механической безопасности, за исключением участков наружных стен, где имеются деформации, участка перекрытия над подвалом в осях «7-11/Л-М'», которые находятся в «ограничено-работоспособном техничеком состоянии».

24. В здании смонтирована насосная станция и магистральные трубопроводы системы спринклерного водоснабжения выполнены из стальных труб Д=100мм, проложены открыто под потолком. Имеется значительная внешняя коррозия, замененные и демонтированные участки труб. Разводящие магистрали системы спринклерного водоснабжения выполнены из стальных труб Д=40-32 мм проложены открыто под потолками Имеется значительная внешняя коррозия.

Стояки спринклерного водоснабжения из стальных труб Д=100мм, проложены за облицовкой стен по этажам здания. Имеется значительная внешняя коррозия.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ систем составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему спринклерного водоснабжения необходимо заменить на новую.)

24. Физический износ здания составляет 45%.

25. Для дальнейшей эксплуатации здания, требуется проведение капитального ремонта с устранением выявленных дефектов, с доведением технико-экономических показателей до нормативных значений.

26. Все работы проводить по проекту, разработанному в соответствии с требованиями существующей нормативной базы.

Назаров А.С.

Чалов С.Е.

Цупко В.В.

Зыскин М.Я.

Инженеры:

Голубенко А.В.

Термины и определения

В настоящем техническом заключении применен ряд из следующих терминов с соответствующими определениями, согласно ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния".

1. **Безопасность эксплуатации здания (сооружения):** Комплексное свойство объекта противостоять его переходу в аварийное состояние, определяемое: проектным решением и степенью его реального воплощения при строительстве; текущим остаточным ресурсом и техническим состоянием объекта; степенью изменения объекта (старение материала, перестройки, перепланировки, пристройки, реконструкции, капитальный ремонт и т.п.) и окружающей среды как природного, так и техногенного характера; совокупностью антитеррористических мероприятий и степенью их реализации; нормативами по эксплуатации и степенью их реального осуществления.
2. **Механическая безопасность здания (сооружения):** Состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части.
3. **Комплексное обследование технического состояния здания (сооружения):** Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров грунтов основания, строительных конструкций, инженерного обеспечения (оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.
4. **Обследование технического состояния здания (сооружения):** Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих конструкций и определения их фактической несущей способности.

5. **Специализированная организация:** Физическое или юридическое лицо, уполномоченное действующим законодательством на проведение работ по обследованиям и мониторингу зданий и сооружений.
6. **Категория технического состояния:** Степень эксплуатационной пригодности несущей строительной конструкции или здания и сооружения в целом, а также грунтов их основания, установленная в зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных характеристик.
7. **Критерий оценки технического состояния:** Установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего деформативность, несущую способность и другие нормируемые характеристики строительной конструкции и грунтов основания.
8. **Оценка технического состояния:** Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.
9. **Поверочный расчет:** Расчет существующей конструкции и (или) грунтов основания по действующим нормам проектирования с введением в расчет полученных в результате обследования или по проектной и исполнительной документации: геометрических параметров конструкций, фактической прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.
10. **Нормативное техническое состояние:** Категория технического состояния, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям с учетом пределов их изменения.
11. **Работоспособное техническое состояние:** Категория технического состояния, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений обеспечивается.
12. **Ограниченно-работоспособное техническое состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуата-

ция здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

13. **Аварийное состояние:** Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения и (или) характеризующаяся кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости объекта.

14. **Общий мониторинг технического состояния зданий (сооружений):** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для выявления объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния (изменения напряженно-деформированного состояния характеризуются изменением имеющихся и возникновением новых деформаций или определяются путем инструментальных измерений).

15. **Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий:** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению этого состояния.

16. **Мониторинг технического состояния зданий (сооружений), находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии:** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.

17. **Мониторинг технического состояния уникальных зданий (сооружений):** Система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно работоспособное или в аварийное состояние.

18. **Уникальное здание (сооружение):** Объект капитального строительства, в проектной документации которого предусмотрена хотя бы одна из

следующих характеристик: высота более 100 м, пролеты более 100 м, наличие консоли более 20 м, заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки более чем на 15 м, с пролетом более 50 м или со строительным объемом более 100 тыс. м и с одновременным пребыванием более 500 человек.

19. **Текущее техническое состояние зданий (сооружений):** Техническое состояние зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

20. **Динамические параметры зданий (сооружений):** Параметры зданий и сооружений, характеризующие их динамические свойства, проявляющиеся при динамических нагрузках, и включающие в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др.

21. **Текущие динамические параметры зданий (сооружений):** Динамические параметры зданий и сооружений на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.

22. **Восстановление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих доведение эксплуатационных качеств конструкций, пришедших в ограниченно работоспособное состояние, до уровня их первоначального состояния, определяемого соответствующими требованиями нормативных документов на момент проектирования объекта.

23. **Усиление:** Комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.

24. **Моральный износ здания:** Постепенное (во времени) отклонение основных эксплуатационных показателей от современного уровня технических требований эксплуатации зданий и сооружений.

25. **Физический износ здания:** Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

26. **Система мониторинга технического состояния несущих конструкций:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) в целях оценки технического состояния зданий и сооружений.

27. **Система мониторинга инженерно-технического обеспечения:** Совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций в единую систему оперативно-диспетчерского управления города.

28. **Диагностика** - установление и изучение признаков, характеризующих состояние строительных конструкций зданий и сооружений для определения возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального режима их эксплуатации.
29. **Обследование** - комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяющих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
30. **Дефект** - отдельное несоответствие конструкций какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.).
31. **Повреждение** - неисправность, полученная конструкцией при изготовлении, транспортировании, монтаже или эксплуатации.

Расчет физического износа здания

по адресу: Старопименовский пер., д.5

выполнен согласно ВСН 53-86 (р)

(СБОРНИК №28 применительно) Таблица №118 применительно

Наименование элемента здания	Удельные веса укрупненных конструктивных элементов,%	Удельные веса каждого злемента,%	Расчетный удельный вес элемента,%	Физический износ элементов здания,%	
				по результатам оценки	средневзвешенное значение износа
1.Фундаменты	2		2	30	0,6
2.Стены	33	73	24	40	9,6
3.Перегородки		27	9	20	1,8
4.Перекрытия	12		12	25	3,0
5.Крыша	5	75	3,75	40	1,5
6.Кровля		25	1,25	55	0,7
7.Полы	5		5	50	2,5
8.Окна	12	48	6	65	3,7
9.Двери		52	6	65	4,1
10.Отделочные работы	6		6	50	3,0
11.Сантех. и электрика	21		21	65	13,7
12.Прочие:					
лестницы		55	2	20	0,4
балконы лоджии	4		0		0,0
остальное		45	2	50	0,9
ИТОГО:	100		100		45

Вывод : физический износ здания составляет 45%.

Расчет №1
Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Наружные стены сплошные, выполнены сплошной кладкой в 2 кирпича из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе, толщиной 510мм, теплопроводностью λ = 0,81 Вт/(м·°С) (см. п. 206 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004). Стены оштукатурены в помещениях цементно-песчаным раствором на толщину 20мм, теплопроводностью λ = 0,93 Вт/(м·°С) (см. п. 227 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004).

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101:

$R_0 = R_{si} + R_к + R_{se}$,

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7, СНиП 23-02,

α_{int} = 8,7 Вт/(м^2·°С);

$R_к$ – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт;

$R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$, α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8, СП 23-101,

α_{ext} = 23 Вт/(м^2·°С).

Термическое сопротивление $R_к$ многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101:

$R_к = \sum R_i$, где R_i – термическое сопротивление отдельного *i*-го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101:

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$, где δ_i – толщина *i*-го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала *i*-го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д, СП 23-101.

Термическое сопротивление $R_к$ конструкции

$R_к$ = (0,51/0,81)+(0,02/0,93) = 0,63 + 0,02 = 0,65 м^2·°С/Вт

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_к + \frac{1}{\alpha_{ext}} = \frac{1}{8,7} + 0,65 + \frac{1}{23} = 0,115 + 0,65 + 0,043 = 0,8 \text{ м}^2\cdot{}^\circ\text{С/Вт}.$$

ВЫВОД: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции ***R_0 = 0,8м^2·°С/Вт,*** что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче ***R_{req} = 2,99м^2·°С/Вт***, следовательно, конструкция наружных стен не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Расчет №2
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия 5-ти этажного основного здания

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Заполнение чердачного перекрытия выполнено:

- минераловатные плиты, толщиной 100мм с теплопроводностью λ = 0,045 Вт/(м·оС) (см. п. 52 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004) с объемным весом 125кг/м^3;

- засыпка из шлака, толщиной 240мм, с теплопроводностью λ =0,31Вт/(м·°С) (см. п. 109 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004) с объемным весом 1000кг/м^3;

-сборные железобетонные плиты типа «ПРТ», общей толщиной 120мм (в том числе толщиной платика 30мм) с теплопроводностью λ = 2,04 Вт/(м·оС) (см. гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004) с объемным весом 2500кг/м^3;

-из цементно-песчаной штукатурки, толщиной 10мм с теплопроводностью λ = 0,93 Вт/(м·°С) (см. гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004).

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101:

$R_0 = R_{si} + R_к + R_{se}$,

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице 7 СНиП 23-02, α_{int} = 8,7 Вт/(м^2·°С);

$R_к$ – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт; $R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$, α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101, α_{ext} = 12 Вт/(м^2·°С).

Термическое сопротивление $R_к$ многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101:

$R_к = \sum R_i$,

где R_i – термическое сопротивление отдельного *i*-го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101:

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$,

где δ_i – толщина *i*-го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала *i*-го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101.

Термическое сопротивление $R_к$ конструкции

$R_к$ = (0,1/0,045)+(0,24/0,31)+(0,03/2,04)+(0,01/0,93)= 2,22 + 0,77 + 0,01 + 0,01= 3,01 м^2·°С/Вт

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно:

$$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_к + \frac{1}{\alpha_{ext}} = 1/8,7+3,01+1/12 = 0,115 + 3,01+ 0,083 = 3,2 \text{ м}^2\cdot{}^\circ\text{С/Вт}.$$

Вывод: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции ***R_0 = 3,2 м^2·°С/Вт*** ниже нормируемого значения сопротивления теплопередаче ***R_{req} = 3,94 м^2·°С/Вт,*** следовательно, конструкция чердачного перекрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

Расчет №3
Теплотехнический расчет покрытия пристройки

Исходные данные

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» и СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Заполнение покрытия выполнено:

- из сборных железобетонных многопустотных настилов (с объемным весом - 2500кг/м^3) толщиной 220мм с термическим сопротивлением 2,04 м^2·°С/Вт;

- керамзитовый гравий (с объемным весом - 400кг/м^3), толщиной 210мм с теплопроводностью λ=0,13 Вт/(м·°С) (см. п. 100 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004);

- гидроизол на битумной мастике (с объемным весом - 600кг/м^3), толщиной 20мм с теплопроводностью λ=0,17 Вт/(м·°С) (см. п. 248 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004);

- цементная стяжка (с объемным весом - 1800кг/м^3) толщиной 40мм с теплопроводностью λ = 0,93 Вт/(м·°С) (см. п. 227 гр. Б, прил. Д СП 23-101-2004).

Определение сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции

Сопротивление теплопередаче конструкции R_0 определяется по формуле (8) СП 23-101:

$R_0 = R_{si} + R_к + R_{se}$,

где $R_{si} = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}}$, α_{int} – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по таблице №7 СНиП 23-02,

α_{int} = 8,7 Вт/(м^2·°С);

$R_к$ – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м^2·°С/Вт;

$R_{se} = \frac{1}{\alpha_{ext}}$,

α_{ext} – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции для условий холодного периода, принимаемый по таблице 8 СП 23-101,

α_{ext} = 23 Вт/(м^2·°С).

Термическое сопротивление $R_к$ многослойной конструкции определяется, как сумма термических сопротивлений отдельных слоев по формуле (7) СП 23-101:

$R_к = \sum R_i$,

где R_i – термическое сопротивление отдельного *i*-го слоя, определяемое по формуле (6) СП 23-101:

$R_i = \frac{\delta_i}{\lambda_i}$,

где δ_i – толщина *i*-го слоя, м;

λ_i – расчётный коэффициент теплопроводности материала *i*-го слоя, Вт/(м·°С), принимаемый согласно приложению Д СП 23-101.

Термическое сопротивление $R_к$ конструкции:

$R_к$ = 0,22/2,04 + 0,21/0,13 + 0,02/0,17+ 0,04/0,93 = 0,11 + 1,61 + 0,12+0,04 =

=1,88 м^2·°С/Вт

Таким образом, сопротивление теплопередаче R_0 равно:

$R_0 = \frac{1}{\alpha_{\text{int}}} + R_к + \frac{1}{\alpha_{ext}}$ = 1/8,7 + 1,88 + 1/23 = 0,115 + 1,88 + 0,043 = 2,04 м^2·°С/Вт.

Вывод: Значение фактического сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции ***R_0 = 2,04 м^2·°С/Вт,*** что меньше нормируемого значения сопротивления теплопередаче ***R_{req} = 4,46 м^2·°С/Вт***, следовательно, конструкция покрытия не удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий».

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №4

по несущей способности металлической балки перекрытия над цокольным этажом

(по вскрытию №1/ц. эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

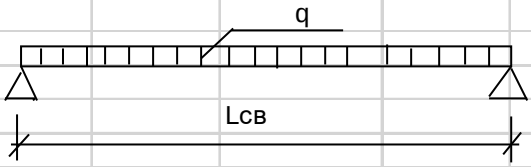

2. Сечение балки			I № 36 (Германский сортамент) коррозия 30%			
3. Вес 1п.м. балки			52,99 кг			
4. Расчетные характеристики		Jx сущ.=	13703 см^4			
		Wx сущ.=	761,6 см^3			
		E=	2100000 кг/см^2	R =	1700	кг/см^2
Пролет	Lсв=	1108 см				
	Lр=Lсвх1,05=	1163,4 см				
Шаг балок	а=	130 см				

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Железобетонный свод	1800	0,1	180	1,1	198
Строительный мусор	1200	0,07	84	1,3	109,2
накат,пол	600	0,11	66	1,1	72,6
Штукатурка	1600	0,02	32	1,3	41,6
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**612**		**746,4**

qн п.м.=qнхa+gк=	848,59	кг/п.м.	
qр п.м.=qрхa+gб=	1023,31	кг/п.м.	

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. х Lр^2/8=	1731312	кгсм		
Wx треб =M/R=	1018,419	см^3	>	Wx сущ. = 761,6

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. х Lсв^4/384xExJx сущ.=	5,7871 см		
fотн=f/Lсв=	1/ 191	>	1/242

V. Вывод:

Балка неудовлетворяет требованиям статического расчета по 1-2-й группам предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №5

по несущей способности металлической балки перекрытия над 1-м этажом

(по вскрытию №1/1 эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

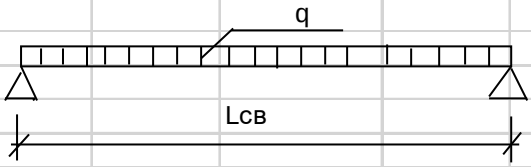

2. Сечение балки		I № 38 (Германский сортамент) коррозия 30%				
3. Вес 1п.м. балки		58,38 кг				
4. Расчетные характеристики	Jx сущ.=	16780 см^4				
	Wx сущ.=	882 см^3				
	E=	2100000 кг/см^2		R =	1700	кг/см^2
Пролет	Lсв=	1108 см				
	Lр=Lсвх1,05=	1163,4 см				
Шаг балок	а=	144 см				

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Линолеум	1800	0,005	9	1,1	9,9
Железобетонный свод	1800	0,1	180	1,1	198
Строительный мусор	1200	0,07	84	1,3	109,2
накат,пол	600	0,12	72	1,1	79,2
Штукатурка	1600	0,02	32	1,3	41,6
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**627**		**762,9**

qн п.м.=qнхa+gк=	961,26	кг/п.м.
qр п.м.=qрхa+gб=	1156,956	кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. х Lр^2/8=	1957424	кгсм			
Wx треб =M/R=	1151,426	см^3	>	Wx сущ. =	882

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. х Lсв^4/384xExJx сущ.=	5,3534 см			
fотн=f/Lсв=	1/ 207	>	1/242	

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-2-й группам предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №6

по несущей способности металлической балки перекрытия над 2-м этажом

(по вскрытию №1/2 эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

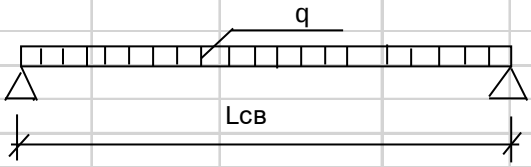

2. Сечение балки		I № 38 (Германский сортамент) коррозия 30%				
3. Вес 1п.м. балки		58,38 кг				
4. Расчетные характеристики	Jx сущ.=	16780 см^4				
	Wx сущ.=	882 см^3				
	E=	2100000 кг/см^2		R =	1700	кг/см^2
Пролет	Lсв=	1132 см				
	Lр=Lсвх1,05=	1188,6 см				
Шаг балок	а=	126 см				

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Линолеум	1800	0,005	9	1,1	9,9
Железобетонный свод	1800	0,1	180	1,1	198
Строительный мусор	1200	0,09	108	1,3	140,4
накат,пол	600	0,1	60	1,1	66
Штукатурка	1600	0,01	16	1,3	20,8
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**623**		**760,1**

qн п.м.=qнха+gк=	843,36	кг/п.м.
qр п.м.=qрха+gб=	1016,106	кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. х Lр^2/8=	1794405	кгсм			
Wx треб =M/R=	1055,532	см^3	>	Wx сущ. =	882

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. х Lсв^4/384xExJx сущ.=	5,1171 см			
fотн=f/Lсв=	1/ 221	>	1/244	

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-2-й группам предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №7

по несущей способности металлической балки перекрытия над 3-м этажом

(по вскрытию №2/3 эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

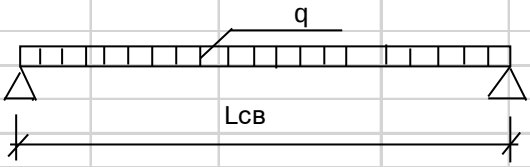

2. Сечение балки — **I № 36с** (ОСТ 10016-39) коррозия 30%

3. Вес 1п.м. балки — 50,54 кг

4. Расчетные характеристики — Jx сущ.= 12537 см^4; Wx сущ.= 673,4 см^3; E= 2100000 кг/см^2; R = 1700 кг/см^2

Пролет Lсв= 743 см

Lp=Lсвх1,05= 780,15 см

Шаг балок a= 280 см

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Железобетонная плита ПРТ	2500	0,04	100	1,1	110
Шлак	1000	0,1	100	1,3	130
накат,пол	600	0,1	60	1,1	66
Штукатурка	1600	0,01	16	1,3	20,8
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**526**		**651,8**

qн п.м.=qнха+gк= 1523,34 кг/п.м.

qр п.м.=qрха+gб= 1875,58 кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. х Lр^2/8= 1426927 кгсм

Wx треб =M/R= 839,369 см^3 > Wx сущ. = 673,4

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. х Lсв^4/384xExJx сущ.= 2,2960 см

fотн=f/Lсв= 1/ 324 > 1/212

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-й группе предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №8

по несущ

вскры

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

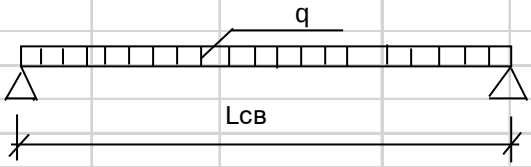

2. Сечение балки		**I № 55а** (ОСТ 10016-39) коррозия 30%				
3. Вес 1п.м. балки		73,5 кг				
4. Расчетные характеристики	Jx сущ.=	44009 см^4				
	Wx сущ.=	1604 см^3				
	E=	2100000 кг/см^2		R =	1700	кг/см^2
Пролет	Lсв=	1156 см				
	Lр=Lсвх1,05=	1213,8 см				
Шаг балок	а=	220 см				

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Железобетонная плита ПРТ	2500	0,04	100	1,1	110
Шлак	1000	0,1	100	1,3	130
накат,пол	600	0,11	66	1,1	72,6
Штукатурка	1600	0,01	16	1,3	20,8
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**532**		**658,4**

qн п.м.=qнхa+gк=	1243,9	кг/п.м.
qр п.м.=qрхa+gб=	1521,98	кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. х Lр^2/8=	2802936	кгсм			
Wx треб =M/R=	1648,786	см^3	>	Wx сущ. =	1604

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. х Lсв^4/384xExJx сущ.=	3,1296 см		
fотн=f/Lсв=	1/ 369	<	1/246

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-й группе предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №9

по несущей способности металлической балки перекрытия над 4-м этажом

(по вскрытию №2/4 эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

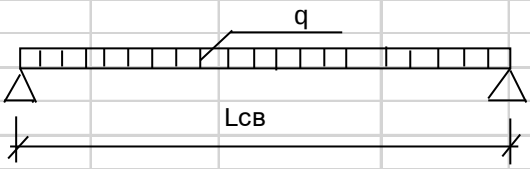

2. Сечение балки			I № 36с (ОСТ 10016-39) коррозия 30%			
3. Вес 1п.м. балки			50,5 кг			
4. Расчетные характеристики		Jx сущ.=	12537 см^4			
		Wx сущ.=	673,4 см^3			
		E=	2100000 кг/см^2	R =	1700	кг/см^2
Пролет		Lсв=	785 см			
	Lp=Lсвx1,05=		824,25 см			
Шаг балок		a=	260 см			

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Железобетонная плита ПРТ	2500	0,04	100	1,1	110
Шлак	1000	0,1	100	1,3	130
накат,пол	600	0,1	60	1,1	66
Штукатурка	1600	0,01	16	1,3	20,8
Перегородка			50	1,3	65
Временная нагрузка			200	1,3	260
Итого:			**526**		**651,8**

qн п.м.=qнxa+gк=	1418,1	кг/п.м.
qр п.м.=qрxa+gб=	1745,18	кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. x Lр^2/8=	1482068	кгсм		
Wx треб =M/R=	871,8047	см^3	>	Wx сущ. = 673,4

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. x Lсв^4/384xExJx сущ.=	2,6632 см		
fотн=f/Lсв=	1/ 295	<	1/215

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-й группе предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ №10

по несущей способности металлической балки перекрытия над 5-м этажом

(по вскрытию №2/5 эт.)

I. Исходные данные.

1. Расчетная схема

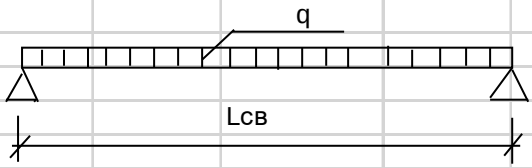

2. Сечение балки		I № 36с (ОСТ 10016-39) коррозия 30%			
3. Вес 1п.м. балки		50,5 кг			
4. Расчетные характеристики	Jx сущ.=	12537 см^4			
	Wx сущ.=	673,4 см^3			
	E=	2100000 кг/см^2	R =	1700	кг/см^2
Пролет	Lсв=	743 см			
	Lp=Lсвx1,05=	780,15 см			
Шаг балок	a=	280 см			

II. Сбор нагрузок

Наименование	Y,кг/см^3	S,м	qн,кг/м^2	K	qр,кг/м^2
Железобетонная плита ПРТ	2500	0,04	100	1,1	110
Шлак	1000	0,24	240	1,3	312
Минеральная вата	125	0,1	12,5	1,1	13,75
Штукатурка	1600	0,01	16	1,3	20,8
Временная нагрузка			70	1,3	91
Итого:			**438,5**		**547,55**

qн п.м.=qнxa+gк=	1278,3	кг/п.м.
qр п.м.=qрxa+gб=	1583,64	кг/п.м.

III. Расчет по несущей способности

M=qр п.см. x Lp^2/8=	1204821	кгсм			
Wx треб =M/R=	708,7185	см^3	>	Wx сущ. =	673,4

IV. Расчет по деформациям

f=5xqн п.см. x Lсв^4/384xExJx сущ.=	1,9267 см			
fотн=f/Lсв=	1/ 386	<	1/215	

V. Вывод:

Балка не удовлетворяет требованиям статического расчета по 1-й группе предельных состояний согласно требованиям ГОСТ 27751-2014

Расчет № 11
Проверка несущей способности сборного железобетонного настила междуэтажного перекрытия

1. Исходные данные:

Толщина сборного железобетонного настила перекрытия h=220мм, h_0=195мм; ширина b=1200мм.

Бетон кл. В15 (R_b=86,6кг/см², R_{btser}=11,2кг/см², $E_b = 27{,}5 \cdot 10^{-3}$ *МПа*); арматура 3Ø14AIV (A_s=4,62см², R_s=5100кг/см², $E_s = 2 \cdot 10^5$ *МПа*). Расчетный пролет настила l_p=5500мм.

2. Расчетная схема:

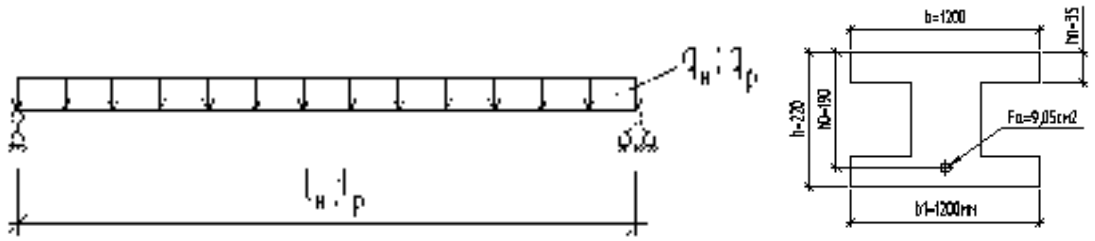

3. Определение предельного момента, допустимого для настила:

Расчет производим на ширину полосы 1200мм (по ширине настила).

Из условия равновесного состояния системы и при заданных физических и геометрических характеристиках сборного железобетонного настила перекрытия имеем:

$$X = \frac{R_s \cdot A_s}{R_b \cdot b} = \frac{5100 \cdot 4{,}62}{86{,}6 \cdot 120} = 2{,}3см;$$

$$M = R_s \cdot A_s \cdot (h_0 - 0{,}5X) = 5100 \cdot 4{,}62 \cdot (19{,}5 - 0{,}5 \cdot 2{,}3) = 432362{,}70кг \cdot см \approx 4323кг \cdot м;$$

4. Определение предельно допустимой нагрузки на перекрытие по прочности:

$$M_{x\max} = \frac{g \cdot l^2{}_p}{8} = \frac{g \cdot 5{,}5^2}{8} = 3{,}83g;$$

$$g_{доп} = \frac{M_{x\max}}{3{,}83} = \frac{4323}{3{,}83} = 1128кг/м;$$

$$g^1{}_{доп} = \frac{g_{доп}}{1{,}2} = \frac{1128}{1{,}2} \approx 940кг/м^2;$$

Вывод 1: при отсутствии дефектов, свидетельствующих о снижении несущей способности настила перекрытия, предельно допустимая **расчетная** нагрузка на настил перекрытия составляет 940 кг/м² с учетом собственного веса настила (620кг/м² без учета собственного веса настила).

Расчет № 12

Расчет настила перекрытия надтех. подпольем

Перекрытие над типовым этажом из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

Согласно «Номенклатурному сборнику Ж.Б.И.» несущую способность принять равной:

- для настилов типа «НВ» g=620кг/м^2 (940кг/м^2 с учетом собственного веса настила);

Сбор нагрузок от 1м^2 перекрытия из сборных железобетонных настилов типа «НВ».

ВИД НАГРУЗКИ	Объемный вес, кг/м^3	Толщина, м	Нормативная нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке γ_f	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Керамическая плитка	1800	0,01	18	1,2	21,6
Цементно-песчаная стяжка	1800	0,06	108	1,3	140,4
Керамзит	400	0,11	44	1,3	57,2
Перегородки			50	1,3	65
Временная			200	1,3	260
Итого:			**420,0**		**544,2**

Нагрузка на перекрытие составляет 544,2 кг/м^2, что меньше несущей способности настилов перекрытия типа «НВ», равной - 620кг/м^2.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см^2
Чn= 24^0
E= 312 кгс/см^2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 1
на глубине 1,50м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,153
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,132
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (W_L) .....…..0,222

4. Число пластичности $Jp = (W_L - Wp)$ .....…..0,091

5. Показатель консистенции $J_L = \frac{W - Wp}{W_L - Wp}$ .....…..0,305

6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см^2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,516

8. Степень влажности грунта (G).....….0,845

9. Удельный вес грунта (γ g) г/см^3……2.71

10. Объёмный вес грунта (γo) г/см^3 ……2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 311 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 3
на глубине 2,50м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,153
2 .Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,133
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,221

4. Число пластичности Jp = (WL — Wp) .....….0,092
5. Показатель консистенции JL = $\frac{W - Wp}{WL - Wp}$ .....….0,304
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,517

8. Степень влажности грунта (G).....….0,844

9. Удельный вес грунта (g) г/см3…….2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 310 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 4
на глубине 1,70м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,155
2. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,134
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,223

4. Число пластичности $Jp = (WL — Wp)$ .....…..0,094
5. Показатель консистенции $JL = \frac{W - Wp}{WL - Wp}$ .....…..0,305
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,516

8. Степень влажности грунта (G).....….0,845

9. Удельный вес грунта (g) г/см3……2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 312 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 5
на глубине 1,40м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,156
2 .Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,133
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,224

4. Число пластичности Jp = (WL — Wp) .....….0,095
5. Показатель консистенции JL = $\frac{W - Wp}{WL - Wp}$ .....….0,305
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,517

8. Степень влажности грунта (G).....….0,844

9. Удельный вес грунта (g) г/см3…….2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 311 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 6
на глубине 2,60м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,155
2 .Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,136
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,224

4. Число пластичности Jp = (WL — Wp) .....…..0,095
W - Wp
5. Показатель консистенции JL = ...…..0,306
WL - Wp
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,517

8. Степень влажности грунта (G).....….0,844

9. Удельный вес грунта (g) г/см3……2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 313 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 7
на глубине 0,60м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,156
2 .Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,137
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,225

4. Число пластичности Jp = (WL — Wp) .....…..0,096
W - Wp
5. Показатель консистенции JL = ...….0,308
WL - Wp
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,518

8. Степень влажности грунта (G).....….0,845

9. Удельный вес грунта (g) г/см3……2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ИНСТИТУТ
“МОСЖИЛНИИПРОЕКТ”

Заказ № 2024-00375-00-0
Адрес объекта:
Старопименовский пер, дом №5.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Cn= 0,34 кгс/см2
Чn= 240
E= 313 кгс/см2

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТА

отобранного из шурфа № 8
на глубине 5,50м.

В результате исследования доставленного образца получены следующие характеристики грунта:

1. Природная влажность грунта (W) в долях единицы.....….0,157
2 .Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе раскатывания (пластичности) (Wp).....…..0,136
3. Влажность грунта, выраженная в долях единицы, на границе текучести (WL) .....…..0,226

4. Число пластичности Jp = (WL — Wp) .....…..0,095
5. Показатель консистенции JL = $\frac{W - Wp}{WL - Wp}$ .....…..0,307
6. Сопротивление пенетрации (Pn кгс/см2).....

7. Коэффициент пористости грунта природного сложения и влажности(e) 0,519

8. Степень влажности грунта (G).....….0,845

9. Удельный вес грунта (g) г/см3……2.71

10. Объёмный вес грунта (…o) г/см3 2,076

11. Наименование грунта в соответствии с СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» на основании лабораторного исследования: Суглинок тугопластичный.

ТАБЛИЦА

Результатов определения прочности материала фундамента прибором "ОНИКС - 2.6"

№№ Обсл.	Наименование конструкции	R (кгс/см2)										Rср (кгс/см2)	Характеристика материала
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Шурф1	75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	77	Кирпич глиняеый
2		10	10	11	11	12	12	13	14	14	15	12	Цем-изв раствор
3		75	75	76	76	76	77	77	77	78	79	77	Кирпич глиняеый
4		10	10	11	11	12	13	13	14	14	14	12	Цем-изв раствор
5	Шурф2	75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	77	Кирпич глиняеый
6		10	10	11	11	12	12	13	14	14	15	12	Цем-изв раствор
7	Шурф3	150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Камень-известняк
8		10	10	11	11	12	13	13	14	14	14	12	Цем-изв раствор
9		150	151	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Камень-известняк
10		10	11	11	11	12	13	13	14	14	14	12	Цем-изв раствор
11	Шурф4	75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	77	Кирпич глиняеый
12		10	10	11	11	12	12	13	14	14	15	12	Цем-изв раствор
13	Шурф5	150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Камень-известняк
14		50	51	52	52	53	53	54	55	55	55	53	Цем-изв раствор
15		75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	77	Кирпич глиняеый
16		10	10	11	11	12	12	13	14	14	15	12	Цем-изв раствор
17	Шурф6	150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Бетонные блоки
18		50	51	52	52	53	53	54	55	55	55	53	Цем-песч раствор
19		200	200	201	201	202	203	204	205	205	206	203	Фундамент плиты
20		150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Бетонные блоки
21		50	51	52	52	53	53	54	55	55	55	53	Цем-песч раствор
22		200	200	201	201	202	203	204	205	205	206	203	Фундамент плиты
23	Шурф7	150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Бетонные блоки
24		50	51	52	52	53	53	54	55	55	55	53	Цем-песч раствор
25		200	200	201	201	202	203	204	205	205	206	203	Фундамент плиты
26	Шурф8	75	75	76	76	76	77	77	77	78	78	77	Кирпич глиняеый
27		25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	27	Цем-песч раствор
28		150	152	152	153	153	155	154	155	154	154	153	Камень-известняк
29		100	100	101	103	104	105	107	108	110	110	105	Бетон монолитный

Заключение: Кирпич глиняный М75.
Бетонные блоки В12,5(М150).
Фундаментные плиты В15(М200).
Цементно-известковый раствор М10;50.
Цементно-песчаный раствор М25;50.
Камень-известняк М150.
Бетон монолитный В7,5(М100).

Адрес обьек Старопименовский пер,, дом №5 ЗАКАЗ №2024-00375-00-0

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
					10.24

2024-00375-00-0

Лист 110

Формат А4

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

Таблица №1

№ Инжен. геолог.элемента	Описание грунтов	Удельный вес грунта γ кН/м^3	Удельный вес частиц γ_s кН/м^3	Показатель текучести I_L	Коэффициент пористости e	Угол внутр. трения φ, град.			Удельное сцепление C кПа			Модуль деформации E МПа	Степень влажности G
						норм.	α=0,85	α=0,95	норм.	α=0,85	α=0,95		
ИГЭ -1	Современные техногенные образования: насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.	16,0	Расчетное сопротивление R_0=1,50кгс/см^2										
ИГЭ -2	Суглинок тугопластичный.	20,7	27,1	0,22	0,51	24	23	22	34	33	32	31	0,84

Примечание к таблице:

1. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведены по результатам лабораторных исследований, а также согласно таблицам СП 22.13330.2016.
2. Расчетные значения характеристик грунтов принимаются при доверительной вероятности α=0,85/0,95.

Определение расчётного сопротивления грунта основания R
по формуле (5.7) СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений".

R = Yc1 Yc2 : k [MY kz bY11 + Mg d1 Y11 + (Mg – 1) db Y11 + Mc C11]

Расчётные характеристики	Шурф №1	Шурф №1	Шурф №2	Шурф №3	Шурф №3	Шурф №4	Шурф №5	Шурф №5
	сеч 1:1	сеч 2:2		сеч 4:4	сеч 5:5		сеч 7:7	сеч 8:8
Коэффициент условий работы, гамма c1	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Коэффициент условий работы, гамма c2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент к	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Коэффициент M гамма	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Коэффициент M q	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
Коэффициент M c	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
Коэффициент kz	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ширина подошвы фундамента, b (м)	1,05	1,10	1,07	2,96	2,63	1,20	1,70	1,48
Осредненное расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента, кН/м3	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70	20,70
Осредненное расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента, кН/м3	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Глубина фундаментов бесподвальных сооружений или приведённая глубина, d1 (м)	1,01	1,01	0,96	1,81	1,26	0,83	0,66	0,66
Глубина подв. db, (м)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала (м)	0,95	0,95	0,90	1,75	1,20	0,70	0,61	0,61
Толщина конструкции подвала (м)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,10	0,04	0,04
Расчётное значение удельного веса конструкции подвала	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Расчётное значение сцепления грунта, залегающего под подошвой	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Расчётное сопротивление грунта, R (кПа)	**397,304**	**398,049**	**394,416**	**476,738**	**436,779**	**387,594**	**384,534**	**381,255**
Расчётное сопротивление грунта, R (кгс/см2)	**3,97**	**3,98**	**3,94**	**4,77**	**4,37**	**3,88**	**3,85**	**3,81**

Адрес объекта: г. Москва, Старопименовский пер, дом №5 Заказ: 2024-00375-00-0 Таблица №1

Определение расчётного сопротивления грунта основания R
по формуле (5.7) СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83*.Основания зданий и сооружений".

R = Yc1 Yc2 : k [MY kz bY11 + Mg d1 Y11 + (Mg – 1) db Y11 + Mc C11]

Расчётные характеристики	Шурф №6	Шурф №6	Шурф №7	Шурф №8
	сеч 9:9	сеч 10:10		
Коэффициент условий работы, гамма c1	1,20	1,20	1,20	В основании
Коэффициент условий работы, гамма c2	1,10	1,10	1,10	фундаментов
Коэффициент к	1,10	1,10	1,10	залегают
Коэффициент M гамма	0,66	0,66	0,66	насыпные
Коэффициент M q	3,65	3,65	3,65	грунты,
Коэффициент M c	6,24	6,24	6,24	расчетное
Коэффициент kz	1,00	1,00	1,00	сопротивление
Ширина подошвы фундамента, b (м)	2,00	2,00	1,40	принимается
Осредненное расчетное значение удельного веса грунта ниже подошвы фундамента, кН/м3	20,70	20,70	20,70	согласно т.Б.9
Осредненное расчетное значение удельного веса грунта выше подошвы фундамента, кН/м3	16,00	16,00	16,00	СП22.13330.2016
Глубина фундаментов бесподвальных сооружений или приведённая глубина, d1 (м)	1,84	1,84	0,40	"СНиП 2.02.01-83*.
Глубина подв. db, (м)	2,00	2,00	2,00	Основания зданий
Толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала (м)	1,65	1,65	0,27	и сооружений".
Толщина конструкции подвала (м)	0,15	0,15	0,10	
Расчётное значение удельного веса конструкции подвала	20,00	20,00	20,00	
Расчётное значение сцепления грунта, залегающего под подошвой	33,00	33,00	33,00	
Расчётное сопротивление грунта, R (кПа)	**510,425**	**510,425**	**399,498**	**R_0=150кПа**
Расчётное сопротивление грунта, R (кгс/см2)	**5,10**	**5,10**	**3,99**	**R_0=1,50кгс/см2**

Адрес объекта: г. Москва, Старопименовский пер, дом №5 Заказ: 2024-00375-00-0

ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Шурф №1 сечение 1:1

(М1:50)

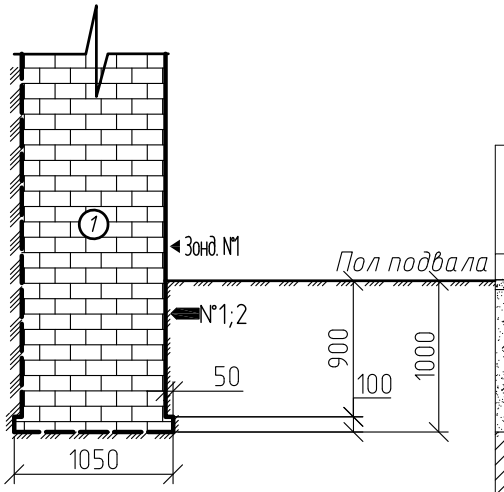

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	1.00	Вскрытие 1 — 1.00	Цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	2.00	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №1 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	3	57

Шурф №1 сечение 1:1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

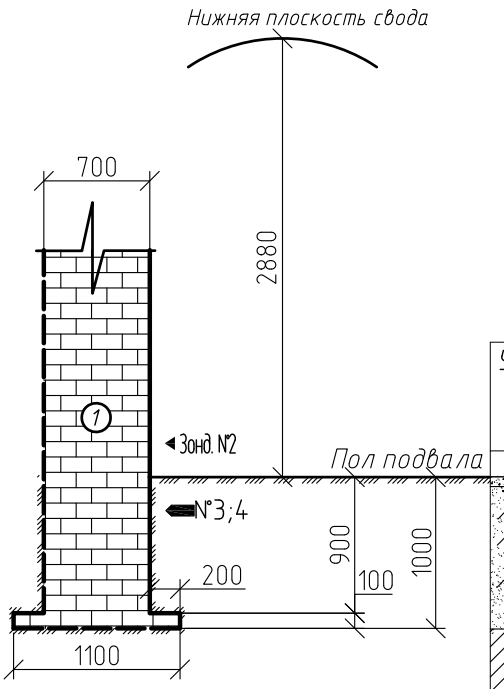

Шурф №1 сечение 2:2

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	1.00	Вскрытие 1 — 1.00	Цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	2.00	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №2 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	4	57

Шурф №1 сечение 2:2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

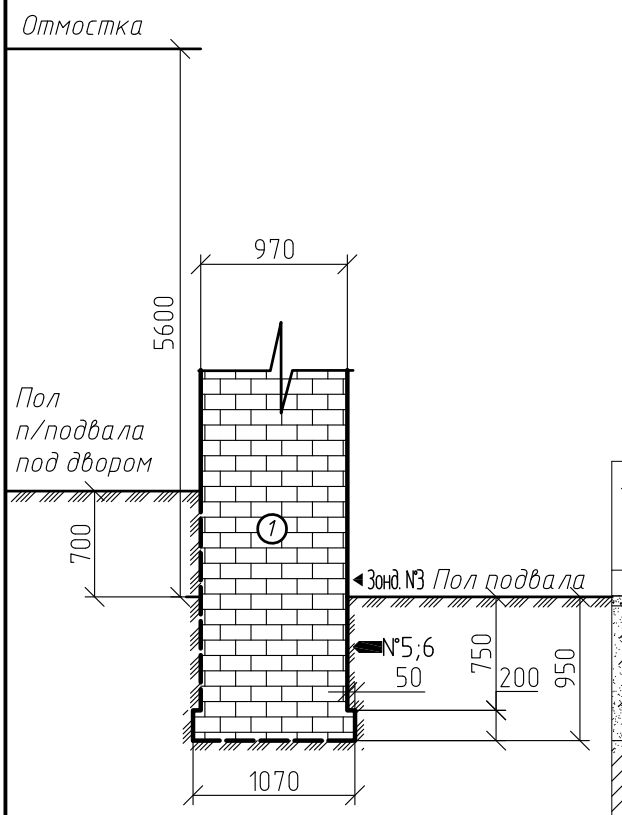

Шурф №2 сечение 3:3

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	0.95	Вскрытие 2 / 0.95	Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная-450мм. Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	2.05	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №3 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	5	57

Шурф №2 сечение 3:3

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

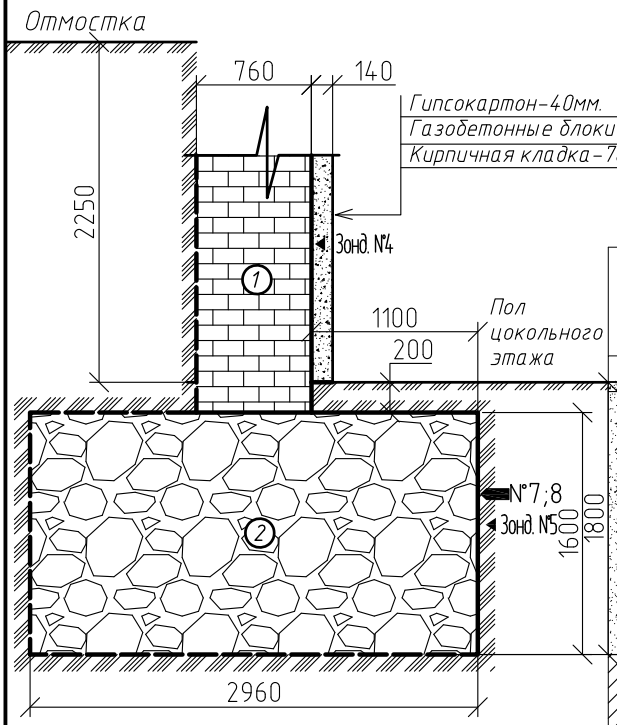

Шурф №3 сечение 4:4

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	1.80	Вскрытие 3 / 1.80	Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	1.20	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №4 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

Зонд. №5 – (2) Кладка из камня-известняка рваного М150 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ⬅ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	6	57

Шурф №3 сечение 4:4

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

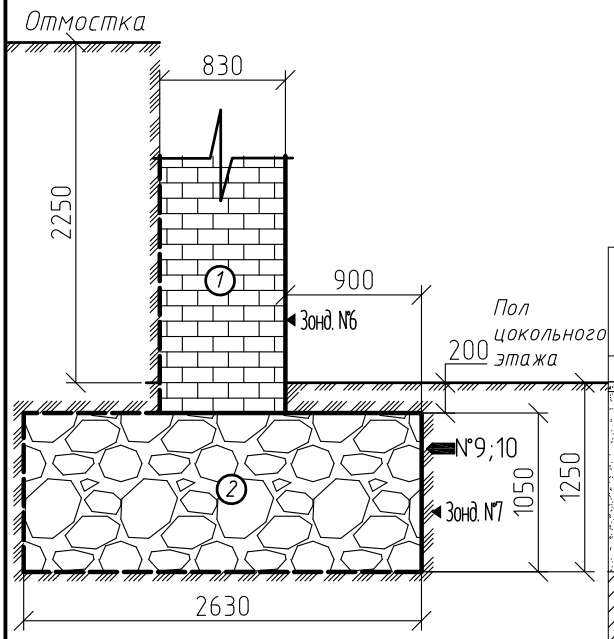

Шурф №3 сечение 5:5

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
		Вскрытие 3	Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	1.25	1.25	
	3.00	1.75	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №6 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

Зонд. №17 – (2) Кладка из камня-известняка рваного М150 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	7	57

Шурф №3 сечение 5:5

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

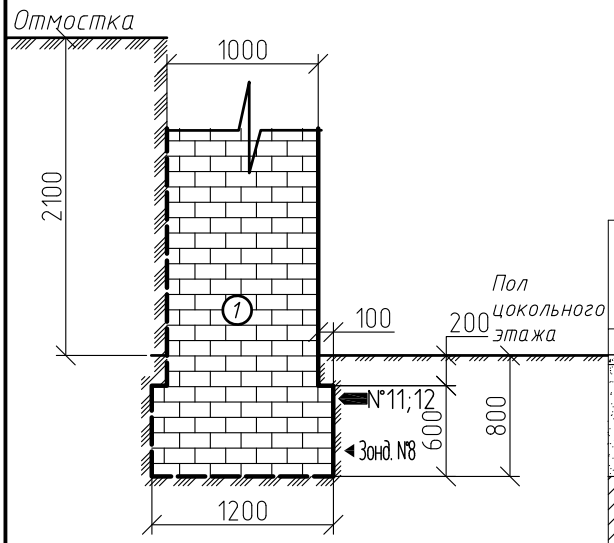

Шурф №4 сечение 6:6

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
		Вскрытие 4	Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка, резиновое покрытие-50мм. Асфальт-30мм. Цементно-песчаная стяжка-20мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	0.80	0.80	
	3.00	2.20	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №8- (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказ: 2024-00375-00-0			
						Заказчик: АНО "РГТ".			
Разработал		Цупко В.В.			09.2024	Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024		И	8	57
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024	Шурф №4 сечение 6:6	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Формат А4

Шурф №5 сечение 7:7

(М1:50)

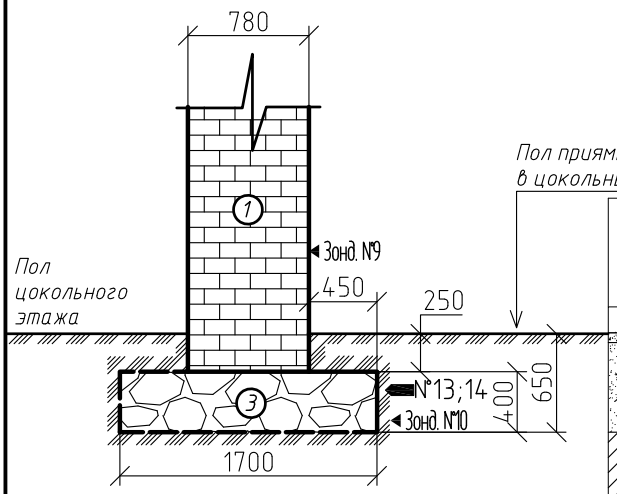

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
		Вскрытие 5	Цементно-песчаная стяжка, арматура ⌀12мм с шагом 250х200мм-20мм. Бетон-20мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	0.65	0.65	
	3.00	2.35	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №9 – (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

Зонд. №10 – (3) Кладка из камня-известняка рваного М150 на цементно-известковом растворе М50.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ⬅ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	9	57

Шурф №5 сечение 7:7

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Шурф №5 сечение 8:8

(М1:50)

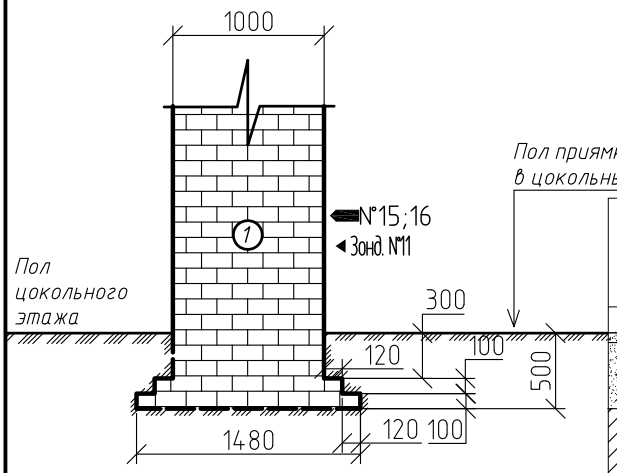

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	0.50	Вскрытие 5 0.50	Цементно-песчаная стяжка, арматура ⌀12мм с шагом 250х200мм-20мм. Бетон-20мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	2.50	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №11- (1) Кладка из кирпича глиняного обыкновенного М75 на цементно-известковом растворе М10.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ⬅ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	10	57

Шурф №5 сечение 8:8

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

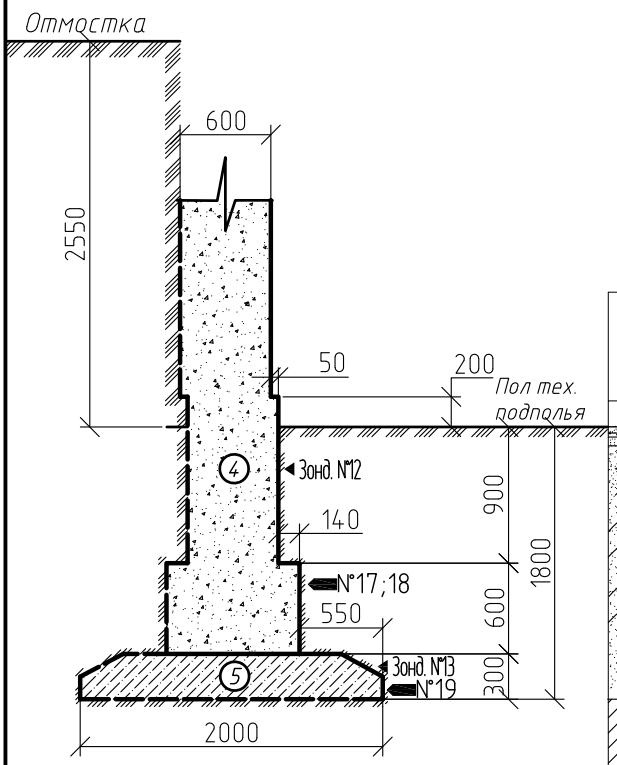

Шурф №6 сечение 9:9

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	1.80	1.80 (Вскрытие 6)	Бетонная плитка–30мм. Цементно–песчаная стяжка–20мм. Бетон–100мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	1.20	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №12 – (4) Кладка из бетонных блоков В12,5(М150) на цементно–песчаном растворе М50.

Зонд. №13 – (5) Сборные железобетонные фундаментные плиты В15(М200).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024–00375–00–0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	11	57

Шурф №6 сечение 9:9

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

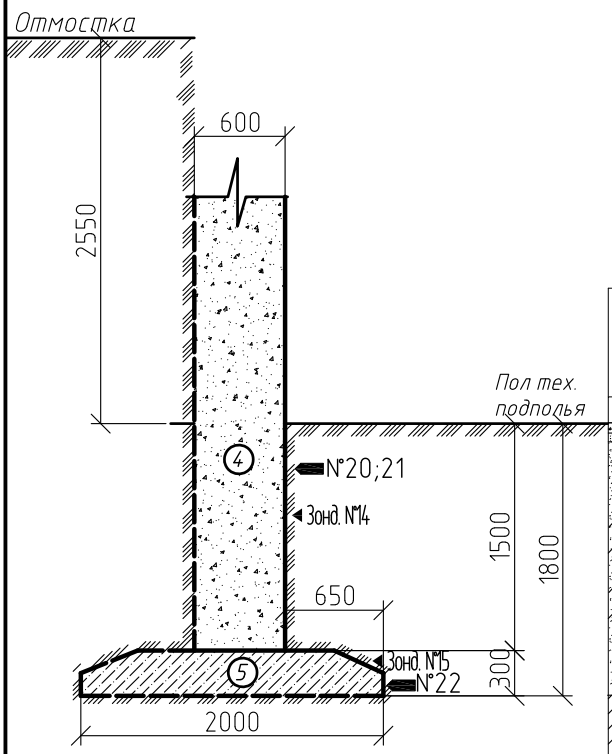

Шурф №6 сечение 10:10

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
	1.80	Вскрытие 6 / 1.80	Бетонная плитка–30мм. Цементно–песчаная стяжка–20мм. Бетон–100мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	1.20	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №14 – (4) Кладка из бетонных блоков В12,5(М150) на цементно–песчаном растворе М50.

Зонд. №15 – (5) Сборные железобетонные фундаментные плиты В15(М200).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024–00375–00–0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	12	57

Шурф №6 сечение 10:10

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

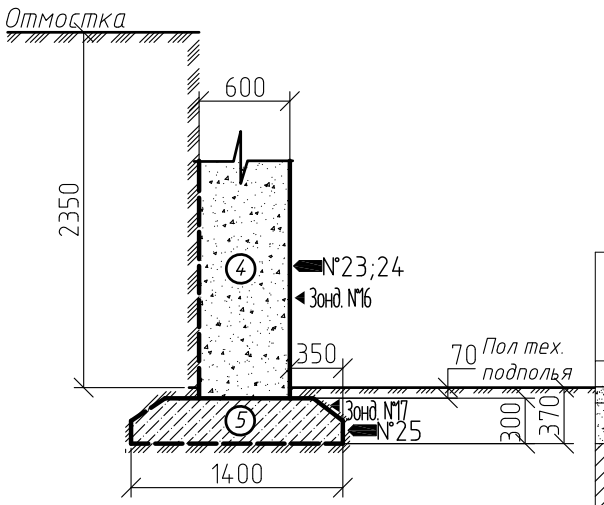

Шурф №7 сечение 11:11

(М1:50)

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
		Вскрытие 7	Бетон-100мм.
ИГЭ 1	0.37	0.37	Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	3.00	2.63	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №16 – (4) Кладка из бетонных блоков В12,5(М150) на цементно-песчаном растворе М50.

Зонд. №17 – (5) Сборные железобетонные фундаментные плиты В15(М200).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ⬅ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	13	57

Шурф №7 сечение 11:11

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Шурф №8 сечение 12:12

(М1:50)

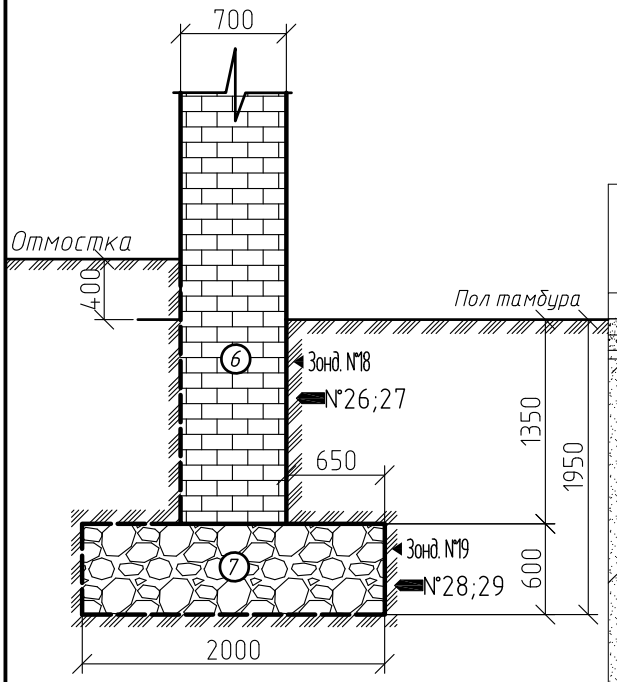

Условные обозначения	Глубина подошвы слоя в м.	Мощность слоя в м.	Литологическое описание грунтов
1	2	3	4
		Вскрытие 8	Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-100мм. Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-100мм. Керамич. плитка, цементно-песчаная стяжка-50мм. Насыпь супесчаная с включением строительного мусора, влажная.
	5.30	5.30	
	6.00	0.70	Суглинок коричневый, тугопластичный.

Результаты зондирования конструкции фундамента:

Зонд. №18 – (6) Кладка из кирпича глиняного М75 на цементно-песчаном растворе М25.

Зонд. №19 – (7) Бутобетон (камень-известняк М150, бетон В7,5(М100)).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ширина подошвы фундаментов (при односторонней откопке шурфов) принята из условий, что они имеют симметричное развитие.
2. ◂ – Места зондирования конструкции фундамента.
3. ▬ – Места приборного определения прочности материала фундамента.
4. Для определения материалов конструкции и прочностных характеристик выполняется предварительный демонтаж отделочных и облицовочных слоев в необходимом объёме (штукатурка, плитка, ГКЛ и др.).

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Цупко В.В.			09.2024
Проверил		Почаев Н.В.			09.2024
Нач.отдела		Веников А.В.			09.2024

Заказ: 2024-00375-00-0

Заказчик: АНО "РГТ".

Здание по адресу: г. Москва, Старопименовский, пер., дом №5

Стадия	Лист	Листов
И	14	57

Шурф №8 сечение 12:12

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

План перекрытия над цокольным этажом в осях "1-18" и план перекрытия над техническим подпольем в осях "18-21" с результатами обследования М1:100

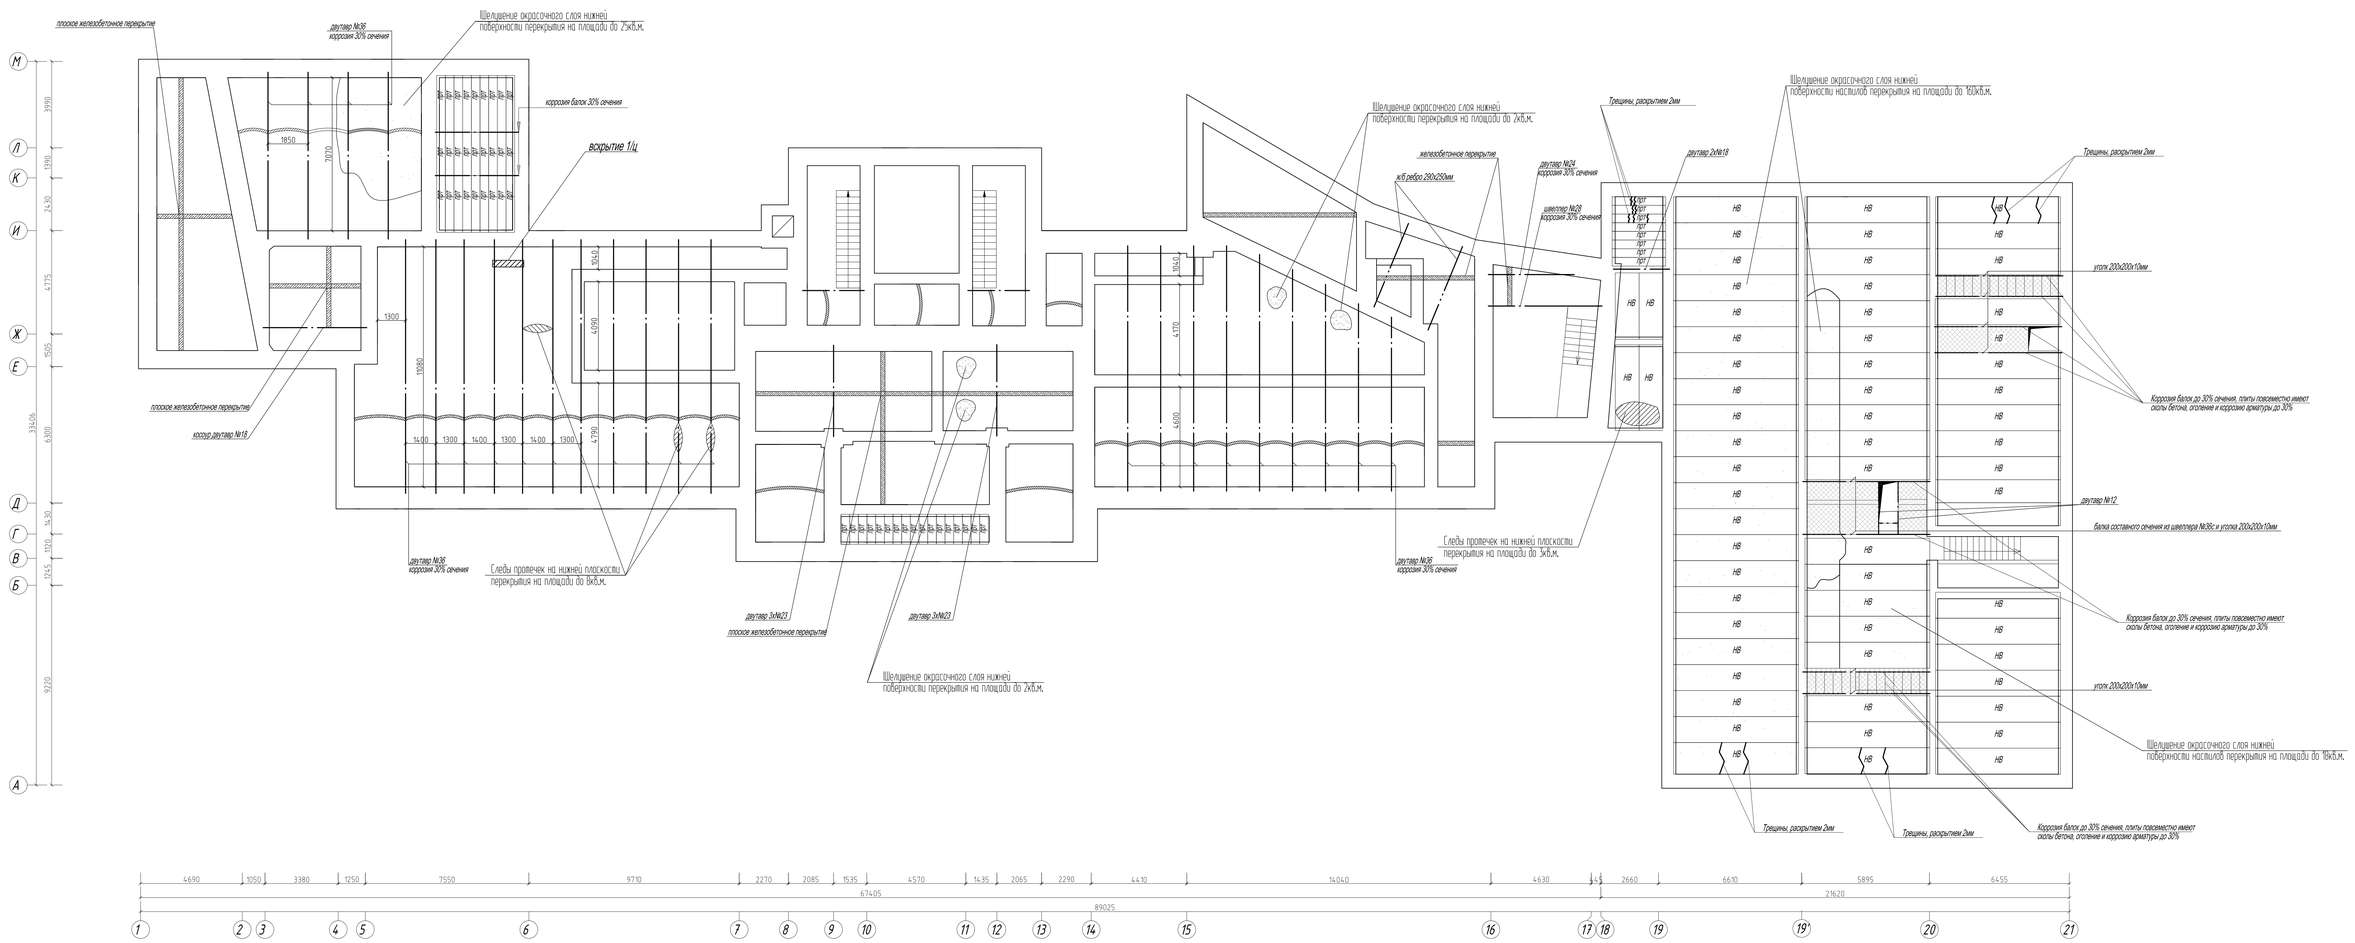

План перекрытия над подвалом с результатами обследования М1:100

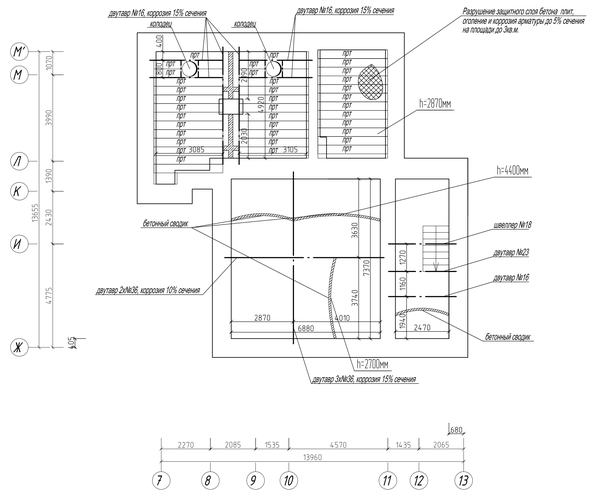

Вскрытие 1/ц М1:20

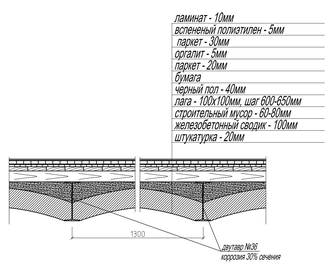

						2024-00375-001-0
						Заказчик: АНО "ПГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Выполнил		Чалов Г.Е.			10.24	
Проверил		Семенов А.В.			10.24	Адрес: г. Москва, Скворцовский пер., д.5
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План перекрытия над цокольным этажом в осях "1-18" и над техническим подпольем в осях "18-21". План перекрытия над подвалом.

Стадия	Лист	Листов
И	15	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План перекрытия над 1-м этажом с результатами обследования М1:100

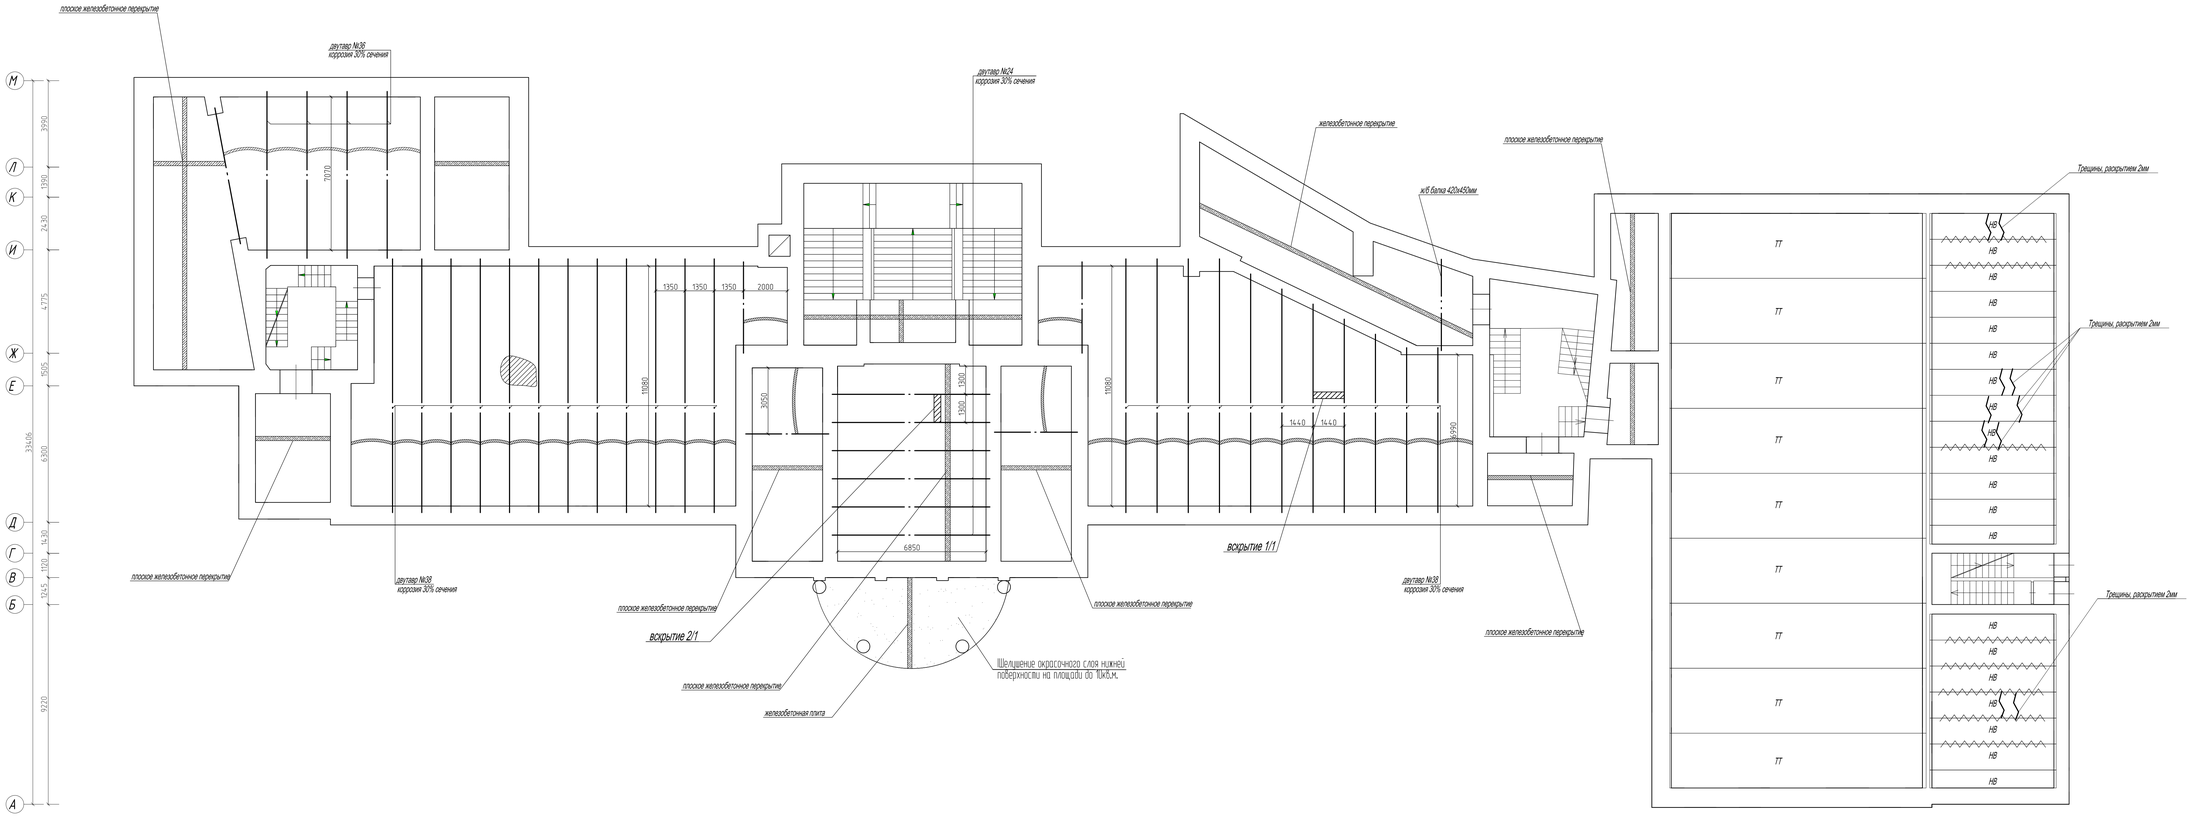

Условные обозначения:

- следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 2кв.м.

Вскрытие 1/1 М1:20

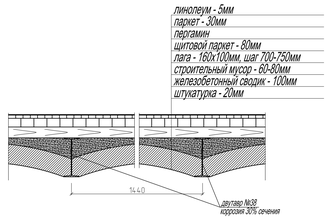

Вскрытие 2/1 М1:20

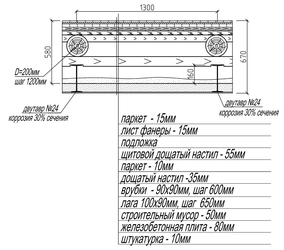

						2024-00375-ОП-0	
						Заказчик: АНО "ЯГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чалов Т.Е.			10.24	Адрес: г. Москва, Сокольнический пер., д.5	Стадия: И; Лист: 16; Листов: 17
Проверил		Семенов А.Н.			10.24		
Нач. отдела		Семенов А.Н.			10.24	План 1-го этажа с результатами обследования.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0

План перекрытия над 2-м этажом с результатами обследования М1:100

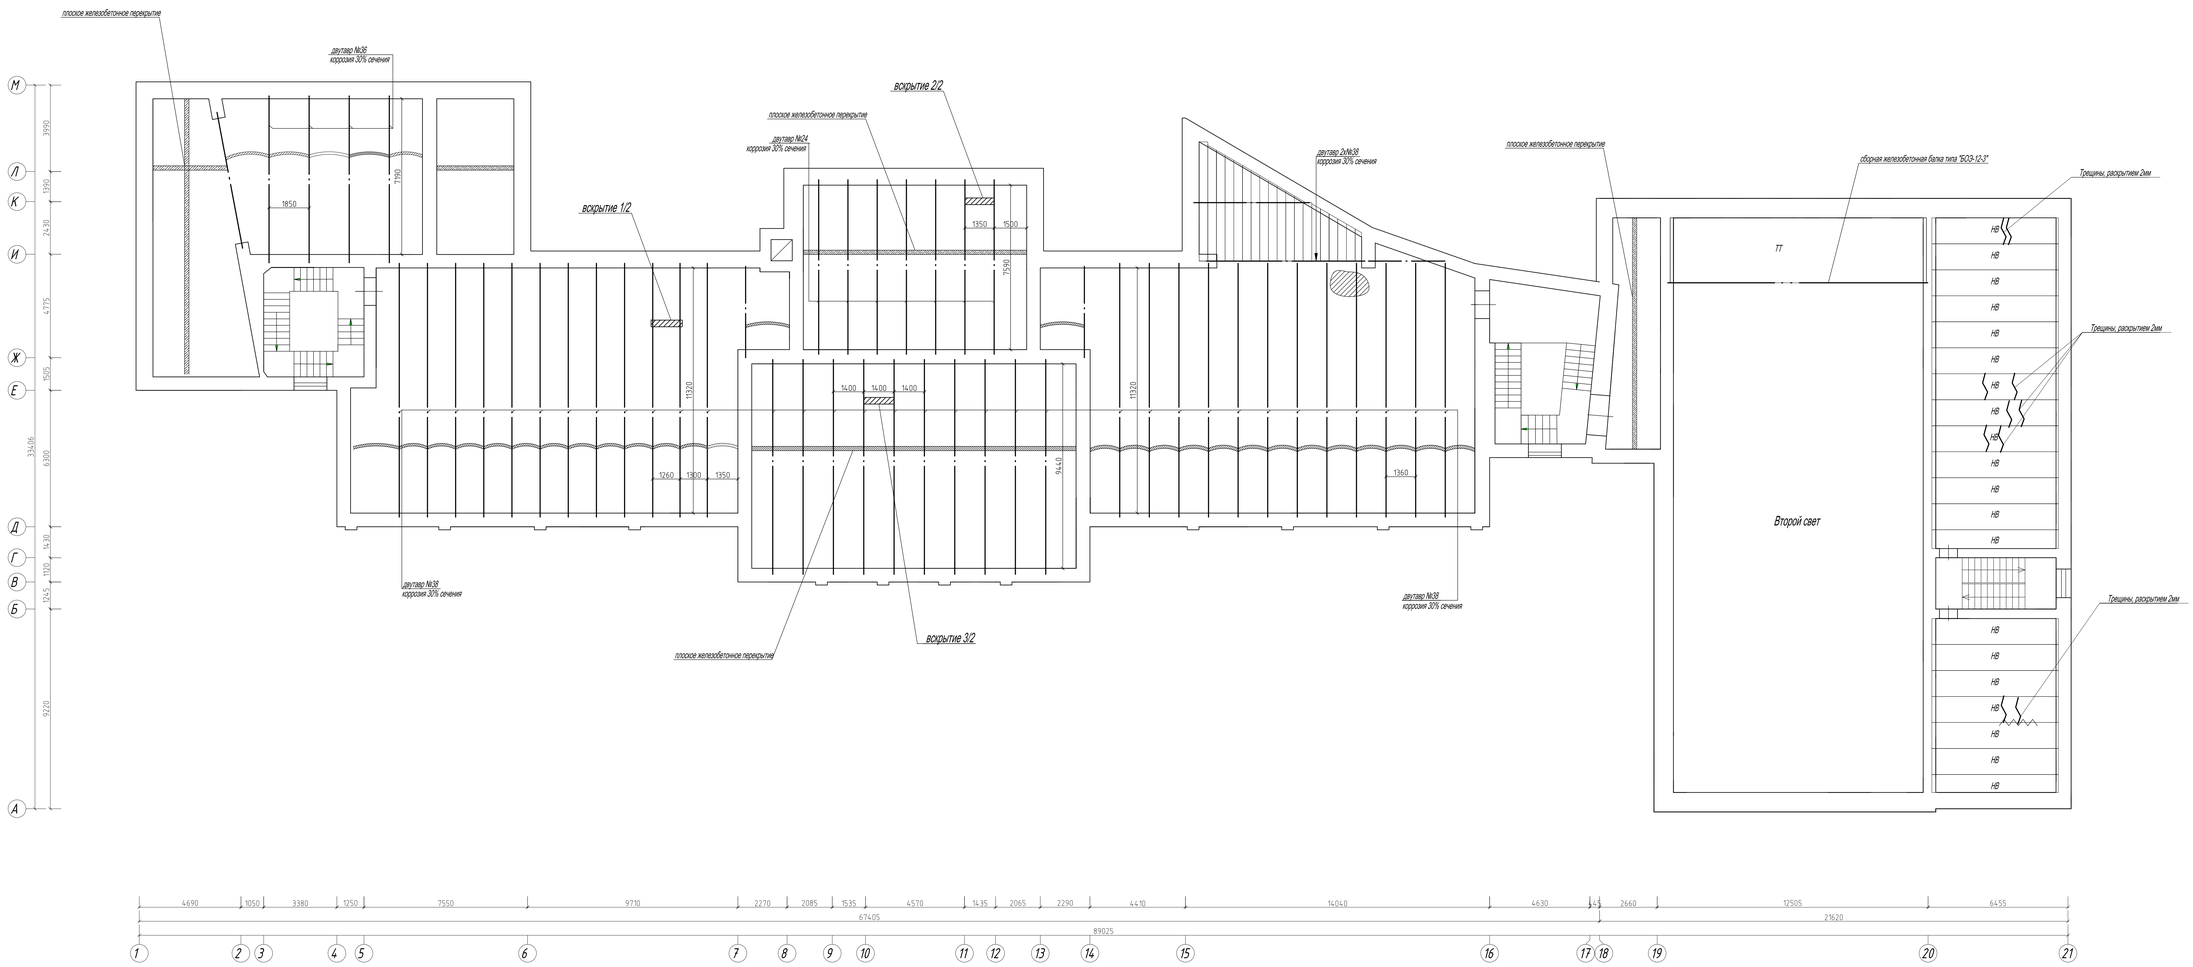

Условные обозначения:

- следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 2кв.м.

Вскрытие 1/2 М1:20

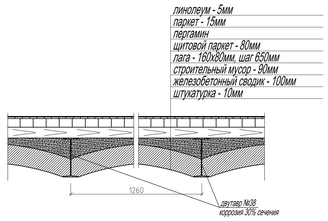

Вскрытие 2/2 М1:20

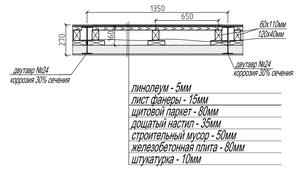

Вскрытие 3/2 М1:20

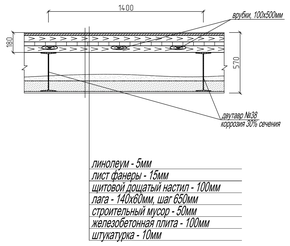

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-00-0
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Заказчик: АНО "ЯГТ"
Выполнил		Чулов Г.Г.			10.24	
Проверил		Семенов А.В.			10.24	Адрес: г. Москва, Сокольнический пер., д.5
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План 2-го этажа с результатами обследования.

Стадия	Лист	Листов
И	17	97

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 3-М ЭТАЖОМ

М1:100

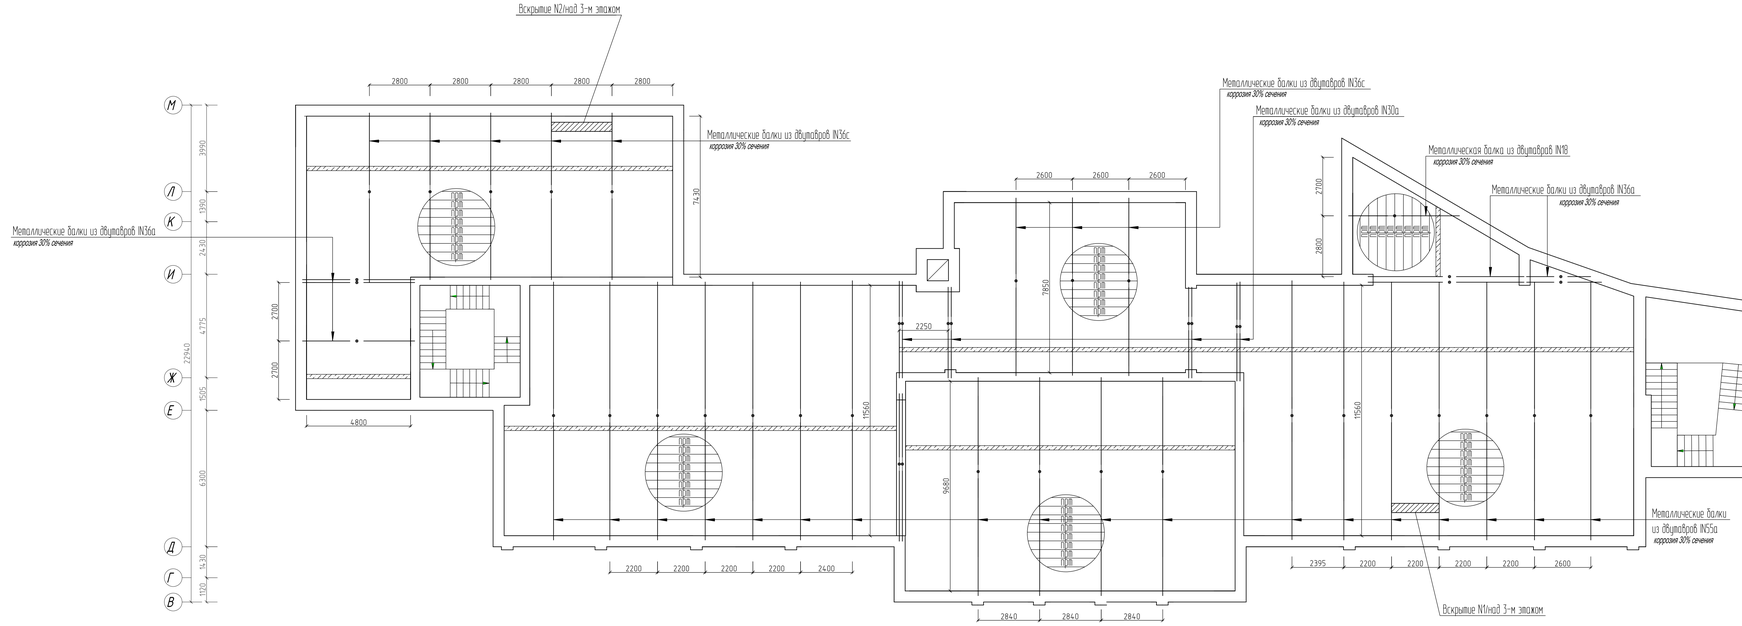

ПЛАН ПОКРЫТИЯ НАД ТЕХНИЧЕСКИМ ЭТАЖОМ

М1:100

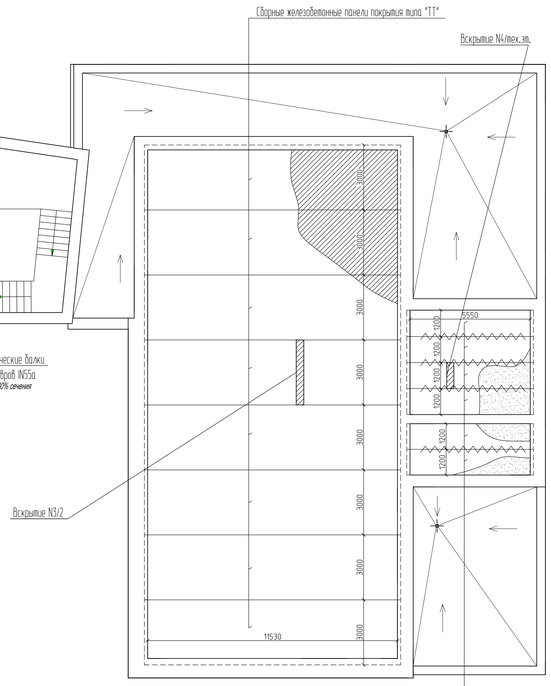

Сборные железобетонные многопустотные настилы покрытия типа "НВ", толщиной 220мм

Условные обозначения:

- сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРТ", h=120мм
- следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на общей площади 25кв.м.
- трещины по рустам настилов покрытия
- шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости настилов покрытия на общей площади 10кв.м.



Вскрытие N1/над 3-м этажом

М1:20

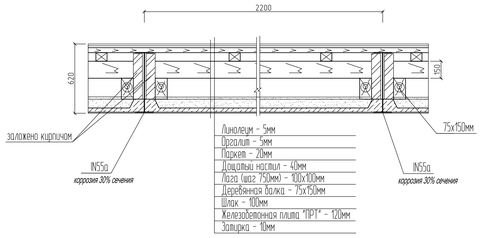

Вскрытие N2/над 3-м этажом

М1:20

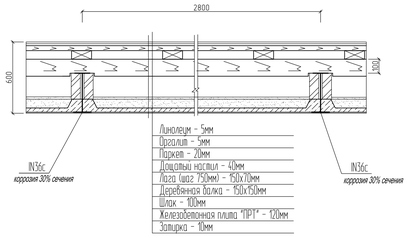

Вскрытие N3/2

М1:20

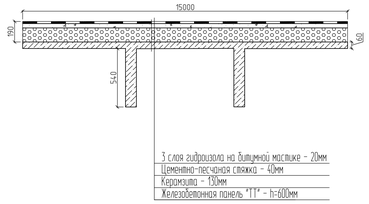

Вскрытие N4/пер.эт.

М1:20

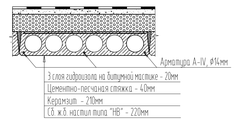

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					2024-00375-ОП-0
					Заказчик: АНО "ЭКТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил		Чачай Г.С.			10.24
Проверил		Семенов А.В.			10.24
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24

Адрес: г. Москва, Сокольнический пер., д.5

План перекрытия над 3-м этажом с результатом обследования.

Стадия	Лист	Листов
И	18	97

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 4-М ЭТАЖОМ

М1:100

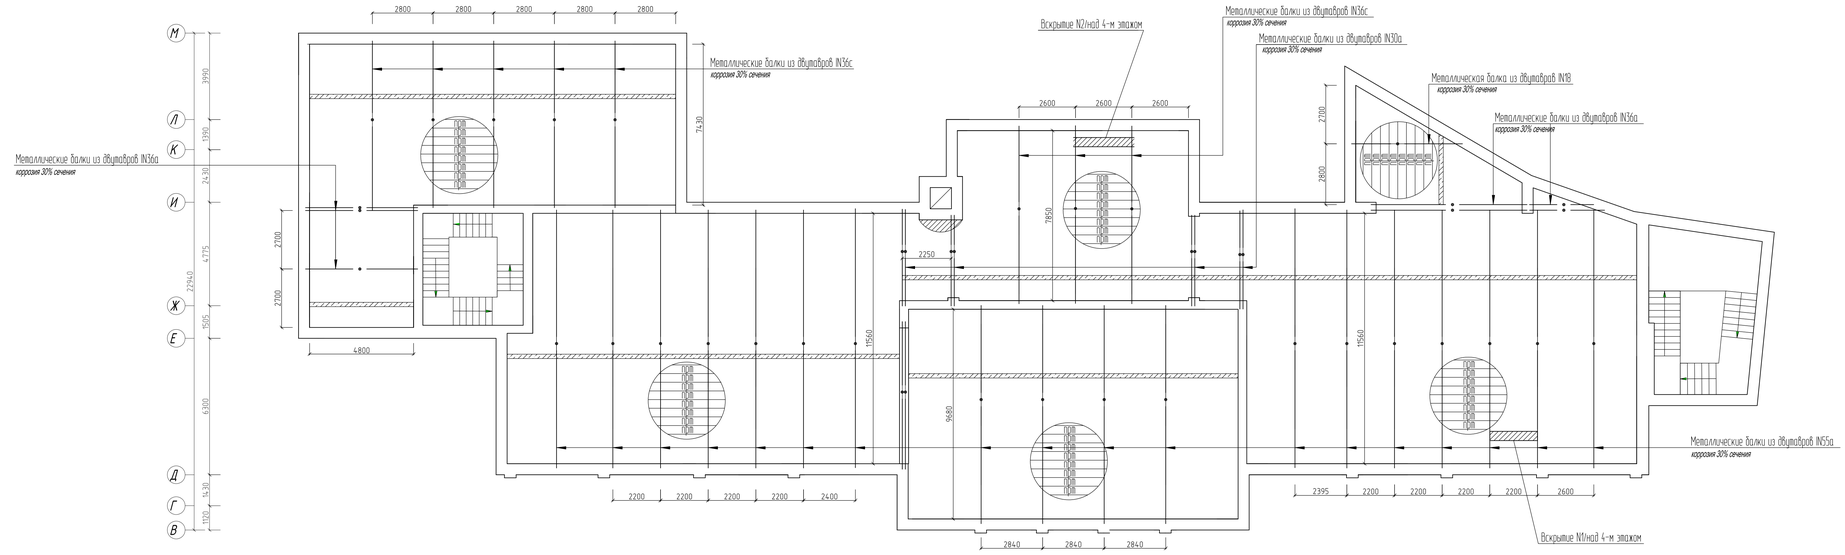



Условные обозначения:

- следы протечек на нижней плоскости перекрытия на общей площади 2кв.м.
- сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРТ", h=120мм

Вскрытие N1/над 4-м этажом
М1:20

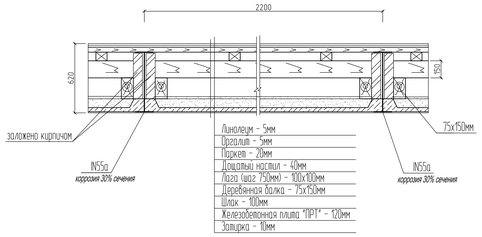

Вскрытие N2/над 4-м этажом
М1:20

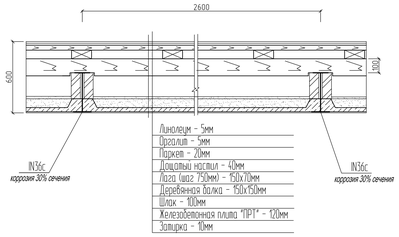

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Выполнил		Чалов Г.С.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5
Проверил		Семенов А.В.			10.24	
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План перекрытия над 4-м этажом с результатами обследования.

Стадия	Лист	Листов
И	19	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН ПЕРЕКРЫТИЯ НАД 5-М ЭТАЖОМ

М1:100

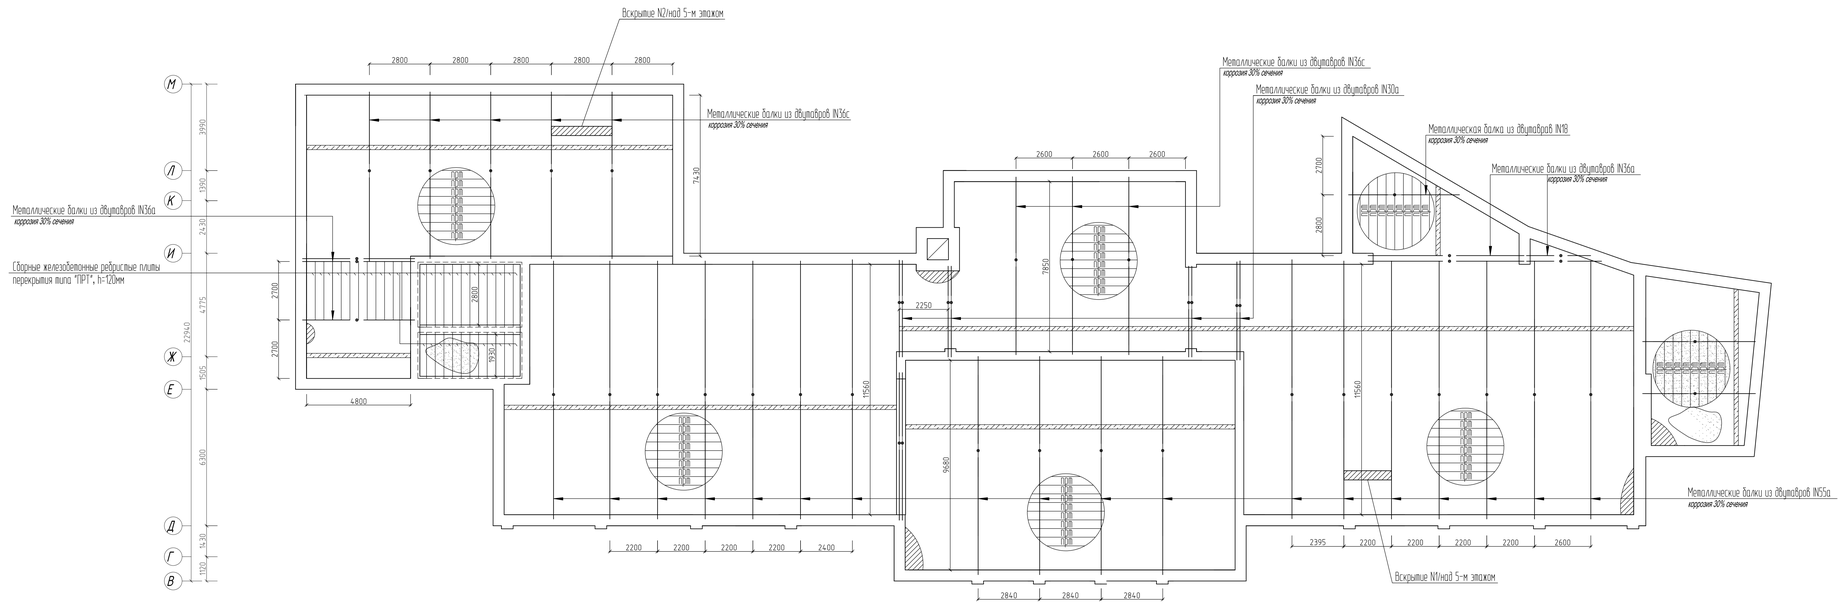



Условные обозначения:

- следы протечек на нижней плоскости перекрытия на общей площади 10кв.м.
- сборные железобетонные ребристые плиты перекрытия типа "ПРТ", h=120мм
- шелушение окрасочного слоя на нижней плоскости перекрытия на общей площади 8кв.м.

Вскрытие N1(над 5-м этажом
М1:20

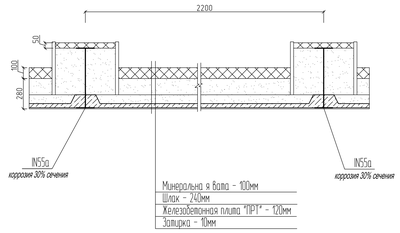

Вскрытие N2(над 5-м этажом
М1:20

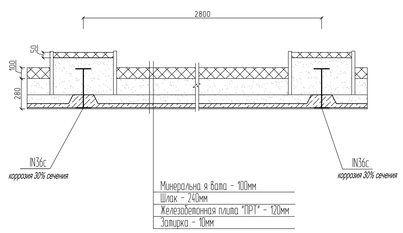

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					2024-00375-00-0
					Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил		Чалов Г.Е.			10.24
Проверил		Семенов А.В.			10.24
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24

Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5

План перекрытия над 5-м этажом с результатами обследования.

Стадия	Лист	Листов
И	20	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

План цокольного этажа в осях "1-18" и план технического подполья в осях "18-21" с результатами обследования М1:100

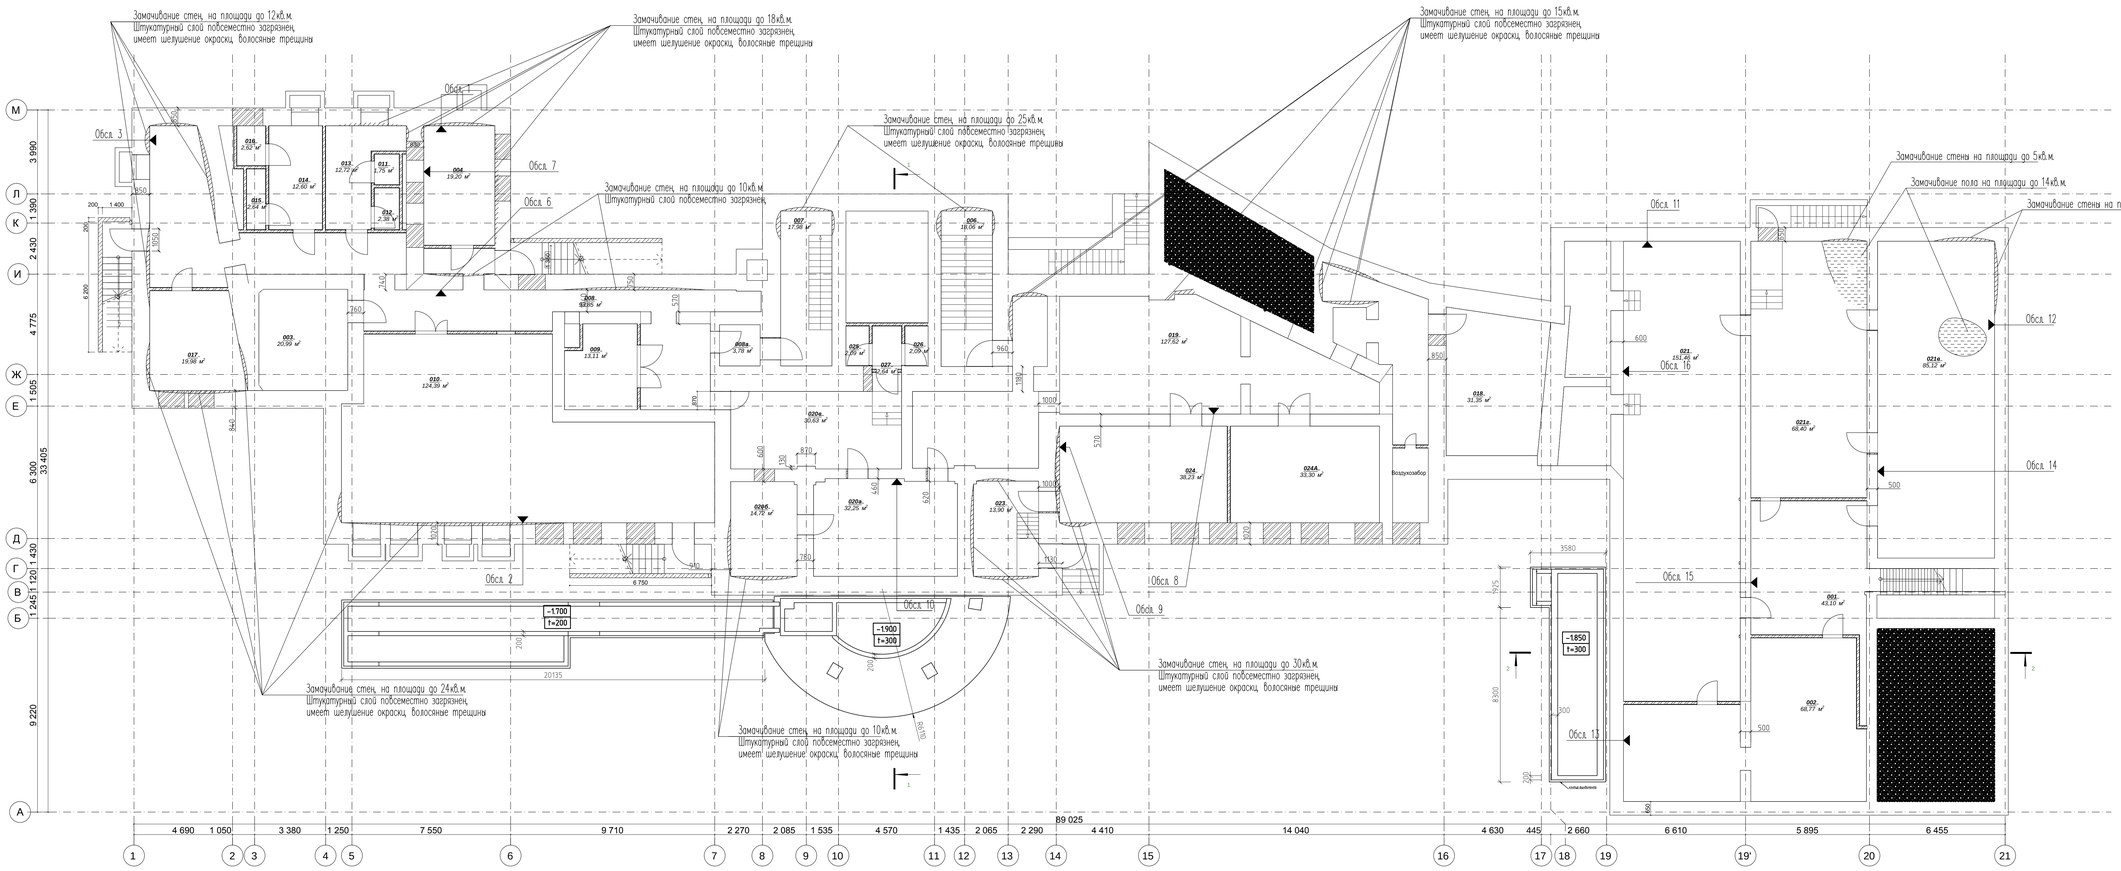

План подвала с результатами обследования М1:100

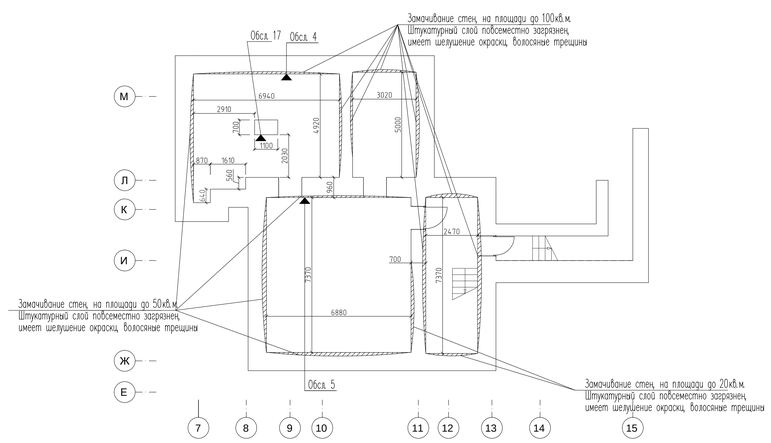

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Обсл.1,2,3,4– стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 850–1020мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнено отделка конструкций стен штукатуркой и выполнено облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2.Обсл.5,6,7,8,9,10– стены внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 460–1000мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнено отделка конструкций стен штукатуркой и выполнено облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
3.Обсл.11,12,13– стены наружные несущие, выполнены из фундаментных бетонных блоков типа "ФБС", бетон на природном щебне М200, толщиной 600мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений местами выполнено отделка конструкций стен штукатуркой.
4.Обсл.14,15,16– стены внутренние несущие, выполнены фундаментных бетонных блоков типа "ФБС", бетон на природном щебне М200, толщиной 500–600мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений местами выполнено отделка конструкций стен штукатуркой.
5.Обсл.17– колонна, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренной, общим сечением 700х1100мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнено отделка конструкций колонны штукатуркой.
Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 100мм и кирпичные, оштукатуренные, общей толщиной 130–150мм.

						2024-00375-00-0	
						Заказчик АНО "РИТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чижов С.Е.			10.24		
Проверил		Семенов А.В.			10.24	Адрес г. Москва, Старопименовский пер., д.5	Стадия: И; Лист: 21; Листов: 57
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План цокольного этаж с результатами обследования План подвала с результатами обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПЛАН 1-ГО ЭТАЖА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

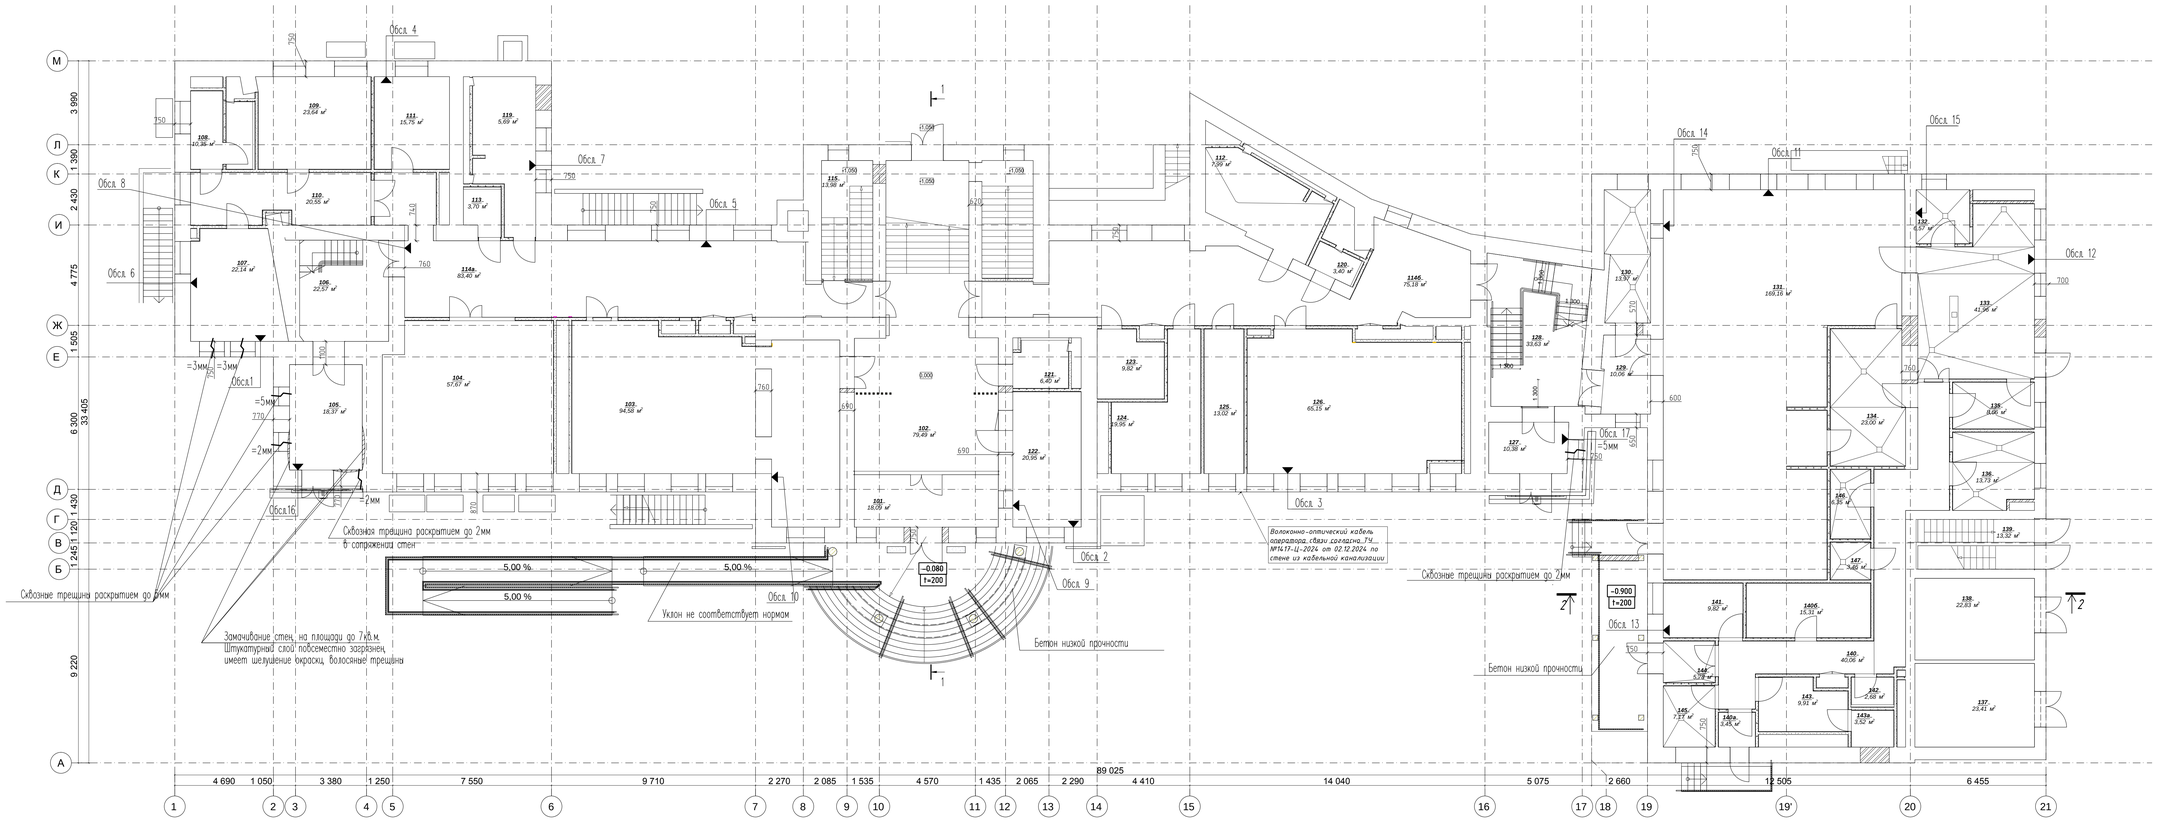

Разрез 2-2

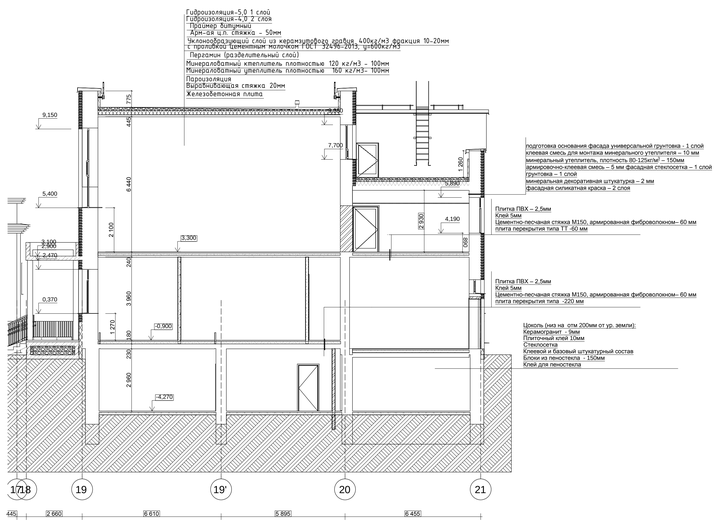

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.06сл.1,2,3- стены наружние несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 750-870мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2.06сл.4,5,6,7- стены наружние несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 750мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
3.06сл.8,9,10- стена внутренние несущие, выполнена из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 690-760мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
4.06сл.11,12,13- стена наружние несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 550-750мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой.
5.06сл.14,15- стена внутренние несущие, выполнена из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 530-600мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой.
6.06сл.16,17- наружние стены тамбуров несущие, выполнены из кирпича глиняногообыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 750-770мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой.
Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 140-160мм и кирпичные, оштукатуренные, общей толщиной 160-270мм.

						2024-00375-00-0	
						Заказчик АНО "ПГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чавой С.Е.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	Стадия: И; Лист: 22; Листов: 57
Проверил		Семенов А.В.			10.24		
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План 1-го этажа с результатами обследования	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПЛАН 2-ГО ЭТАЖА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

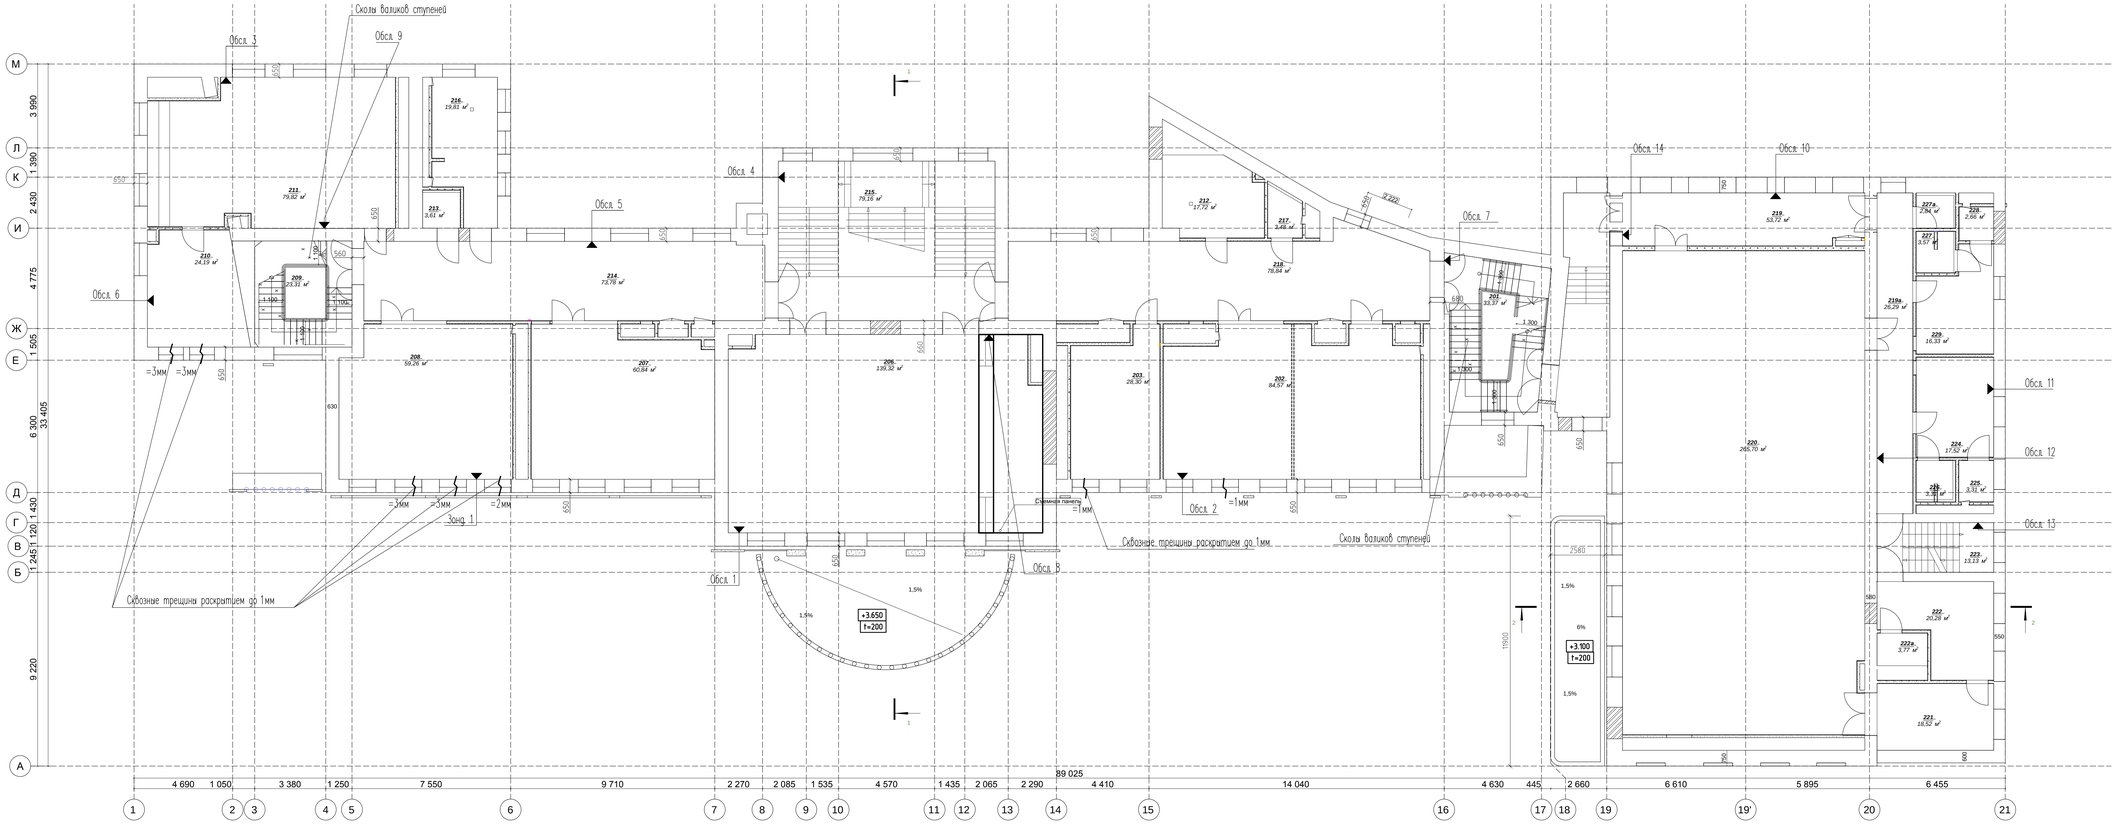

Зона 1



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Обсл.1,2– стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 650мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена обшивка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2. Обсл.3,4,5,6– стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 650мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена обшивка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу, со стороны фасадов стена утеплена минераловатными плитами, толщиной 150мм и оштукатурена.
3. Обсл.7,8,9– стены внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно–известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 560–680мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена обшивка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
4. Обсл.10,11– стена наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно–песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 550–750мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и со стороны фасада выполнено утепление минераловатными плитами, толщиной 150мм и оштукатурена по сетке.
5. Обсл.12,13,14– стена внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно–песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 420–800мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой.

Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 140–160мм и кирпичные, оштукатуренные, общей толщиной 160–180мм.

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					2024-00375-00-0
					Заказчик АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил		Чазов С.Е.			10.24
Проверил		Семенов А.В.			10.24
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24

Стадия	Лист	Листов
И	2.3	57

Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5

План 2-го этажа с результатами обследования

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Формат

ПЛАН 3-ГО ЭТАЖА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

ПЛАН ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТАЖА М/О "Б-Е/20-21" С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

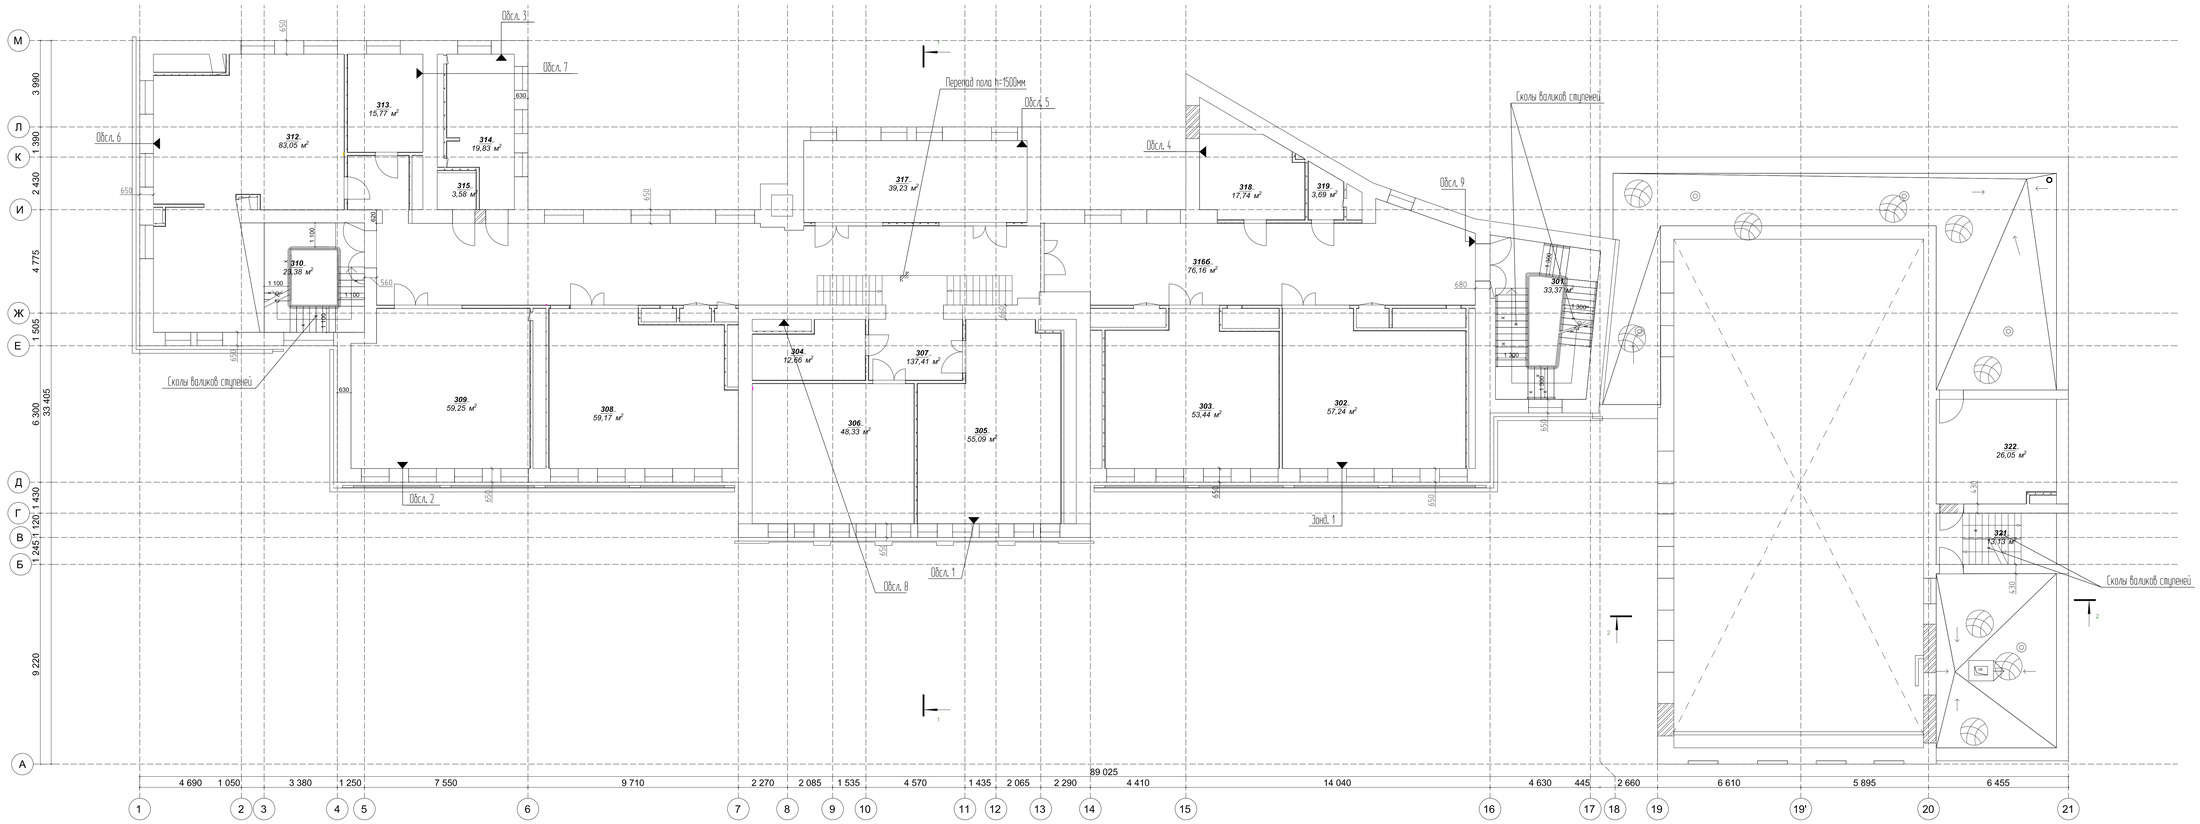



ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Обсл.1,2-стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 650мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещения выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2.Обсл.3,4,5,6-стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 650мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещения выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
3.Обсл.7,8,9-стены внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного М75, на цементно-известковом растворе М25, оштукатуренные, общей толщиной 560-680мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещения выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 140-160мм.

Условные обозначения:

- *- уклон кровли*
- *- водоприемная воронка*
- *- вздутие кровельного покрытия*

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-ОП-0	
						Заказчик: АНО "ЯГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чижов Е.Е.			10.24		
Проверил		Семенов А.В.			10.24	Адрес: г. Москва, Сокольническая пер., д.5	
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План 3-го этажа с результатами обследования.	

Стадия	Лист	Листов
И	24	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН 4-ГО ЭТАЖА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

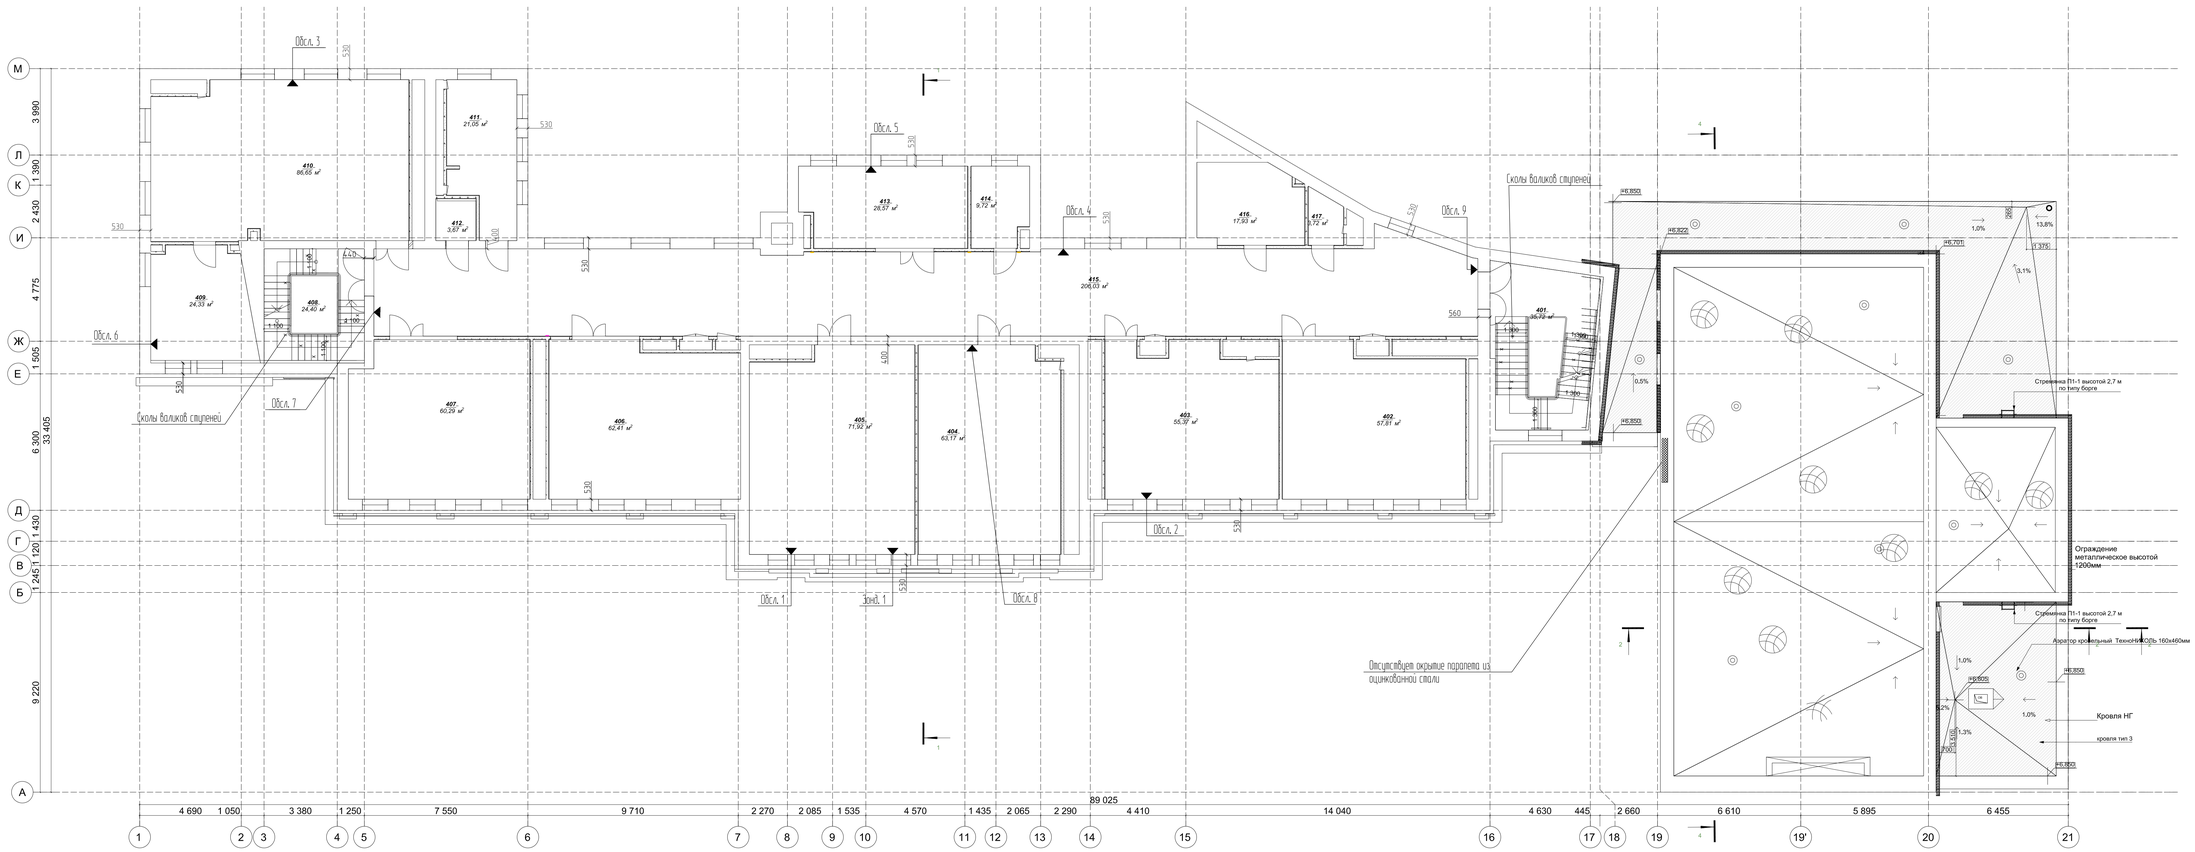

ПЛАН КРОВЛИ М/О "А-И/19-21"

М1:100

Разрез 4-4

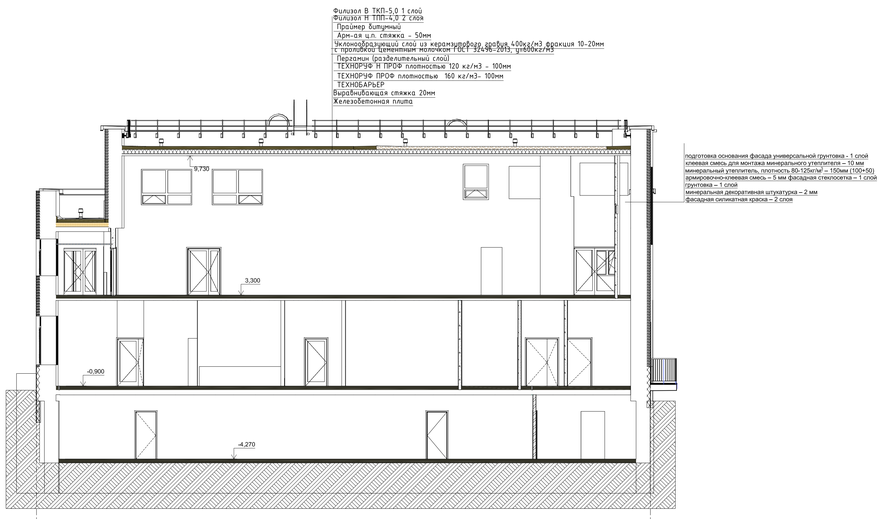

Условные обозначения:

- уклон кровли
- водоприемная воронка
- вздутие кровельного покрытия

Зонд. 1



ПРИМЕЧАНИЯ:

1,10Обсл.1,2 - стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 530мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2,10Обсл.3,4,5,6 - стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 530мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
3,10Обсл.7,8,9 - стены внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 400-560мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу. Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 120-160мм.

						2024-00375-00-0
						Заказчик: АНО "ФГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Выполнил		Чалов Г.Е.			10.24	Адрес: г. Москва, Скворцовский пер., д.5
Проверил		Семенов А.В.			10.24	
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План 4-го этажа с результатами обследования.

Стадия	Лист	Листов
И	25	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПЛАН 5-ГО ЭТАЖА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

М1:100

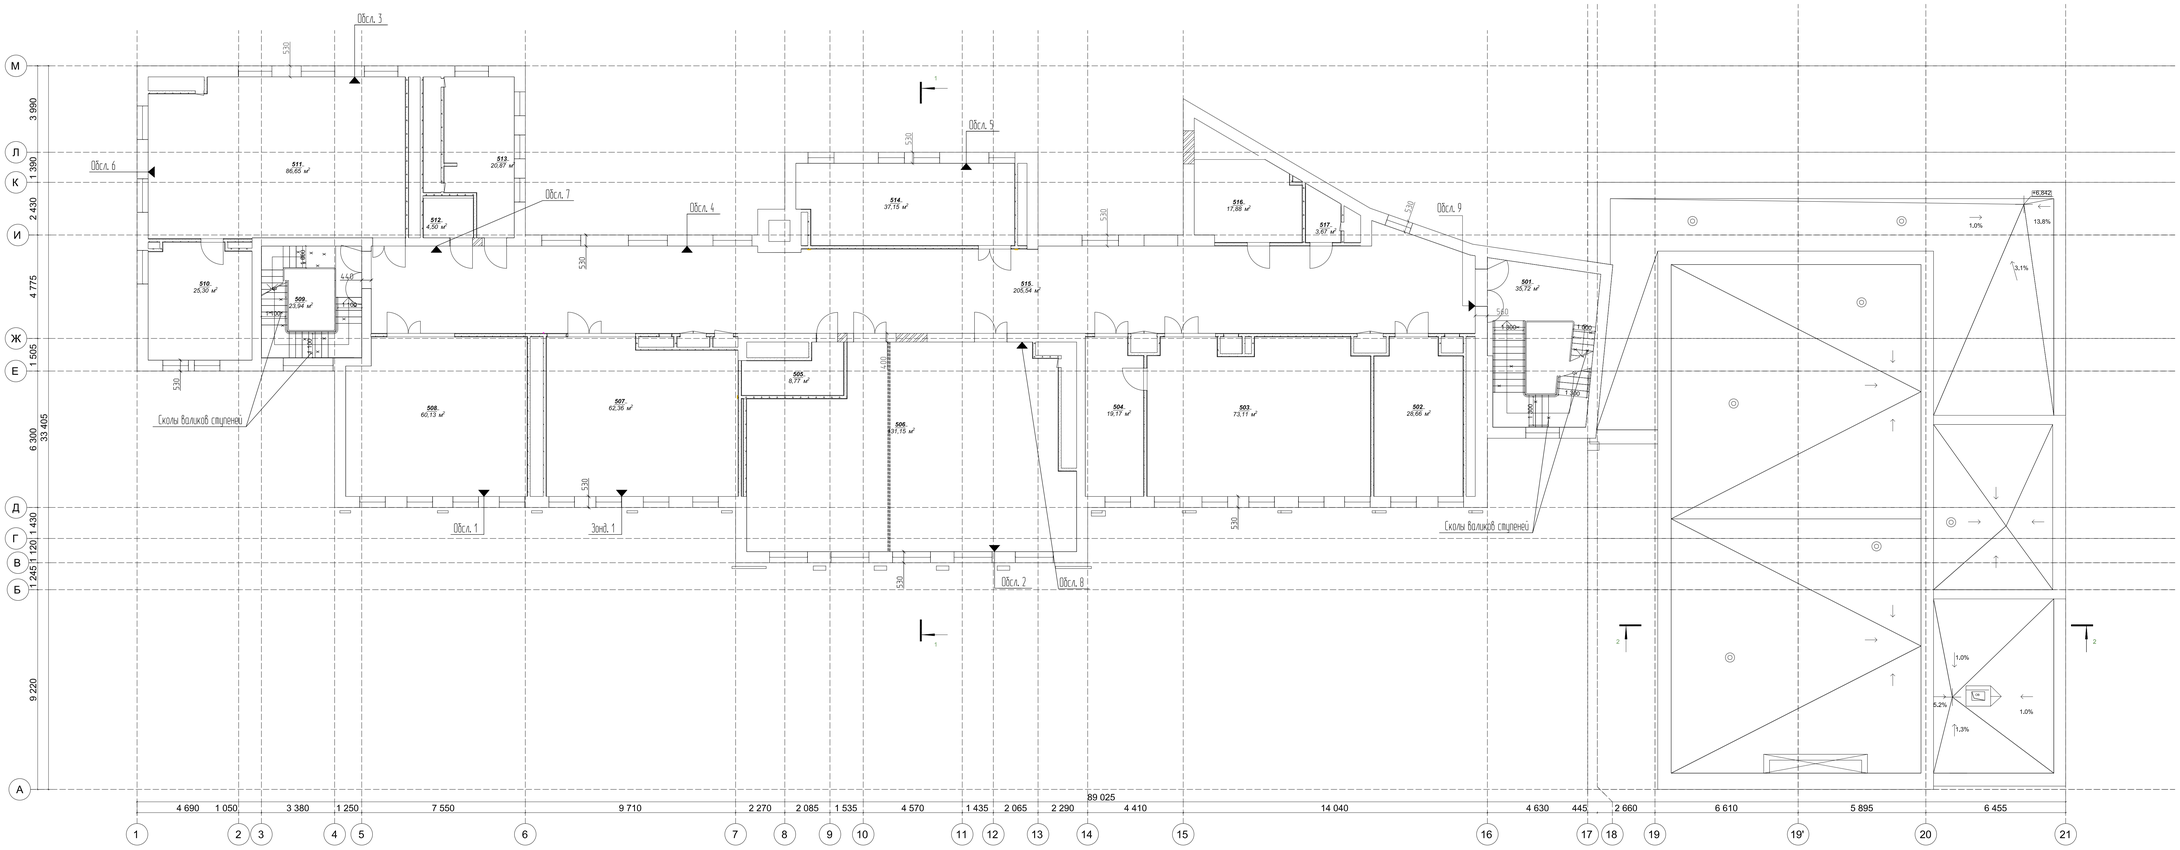

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.08сл.1,2-стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 530мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкций стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
2.08сл.3,4,5,6-стены наружные несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 530мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
3.08сл.7,10,9-стены внутренние несущие, выполнены из кирпича глиняного обыкновенного М75, на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные, общей толщиной 410-560мм. Результаты определения прочностных характеристик материалов смотри журнал инструментального обследования. Со стороны помещений выполнена отделка конструкции стен штукатуркой и выполнена облицовка стен листами гипсокартона по металлическому каркасу.
Перегородки ненесущие, выполненные из листов гипсокартона по металлическому каркасу, толщиной 120-160мм.

Зонд. 1



Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

						2024-00375-00-0	
						Заказчик: АНО "ЯГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чечай Г.С.			10.24	Адрес: г. Москва, Сокольнический пер., д.5	Стадия: И; Лист: 26; Листов: 97
Проверил		Семенов А.В.			10.24		
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План 5-го этажа с результатами обследования.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

ПЛАН ЧЕРДАКА

М1:100

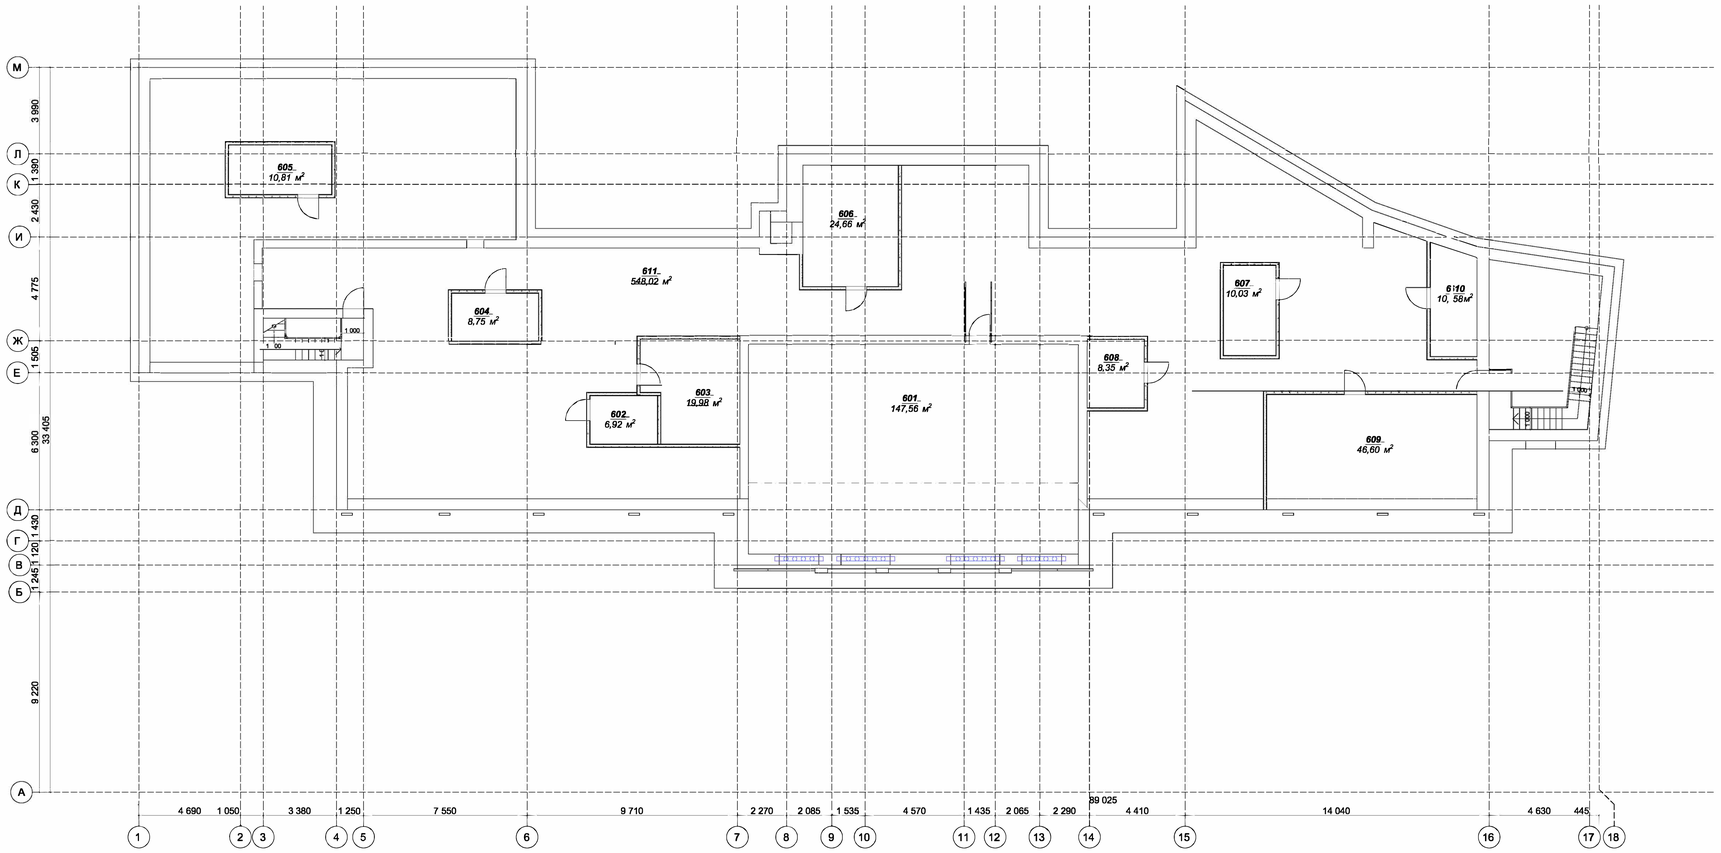

						2024-00175-00-0	
						Заказчик: АНО "ЦГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чижов С.Г.			10.24	Адрес: г. Москва, Сыромятнический пер., д.5	Стадия: И; Лист: 27; Листов: 57
Проверил		Семенов А.В.			10.24		
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План чердака с результатами обследования.	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПЛАН СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

М1:100

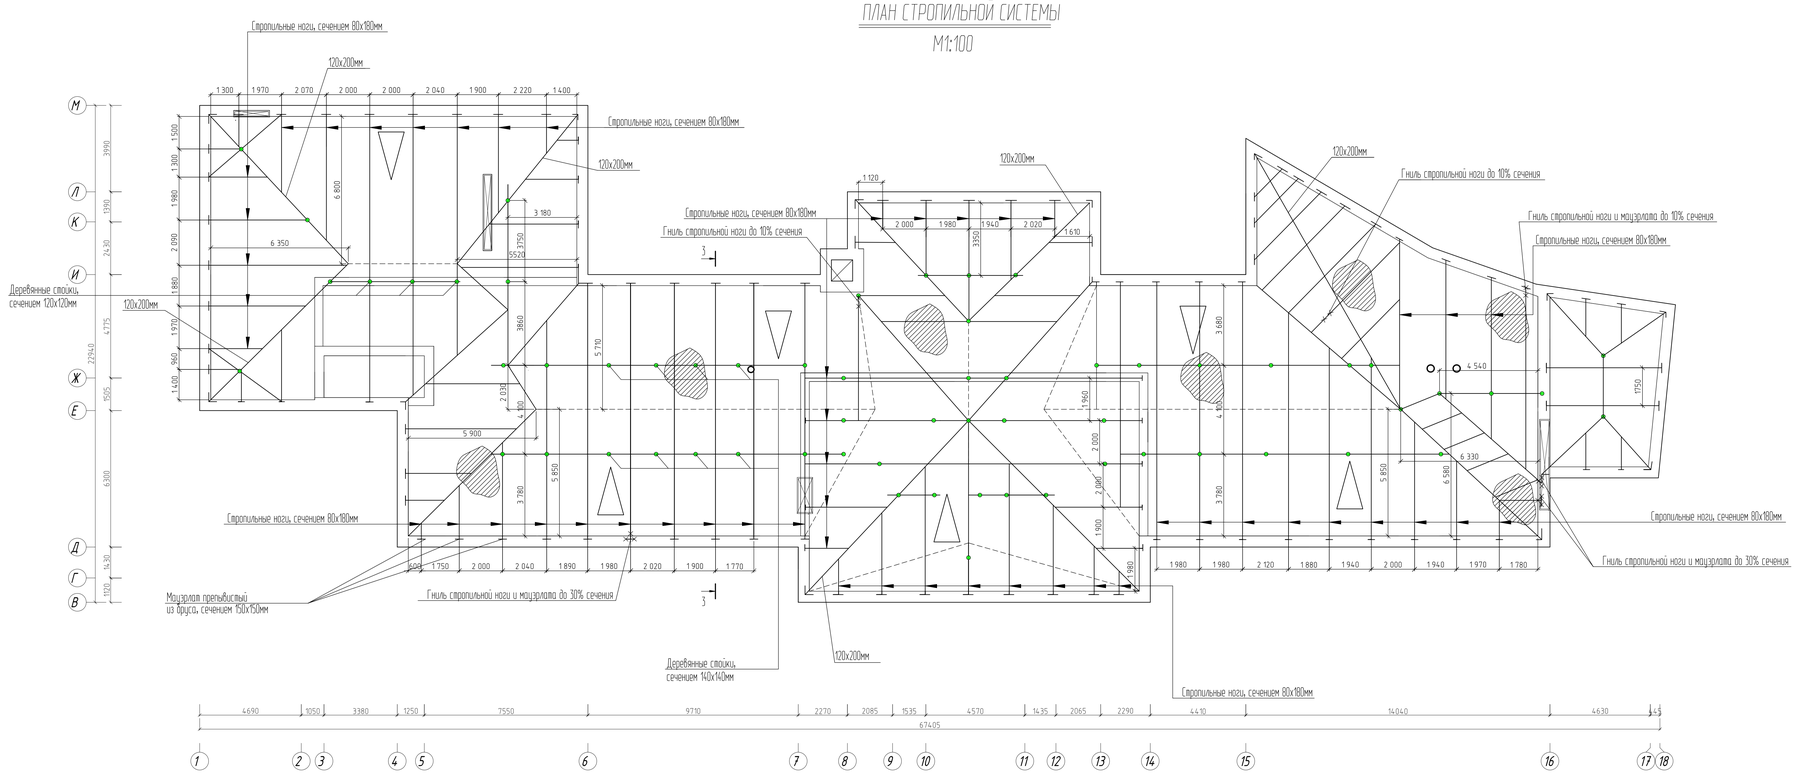

Разрез 3-3 М1:50

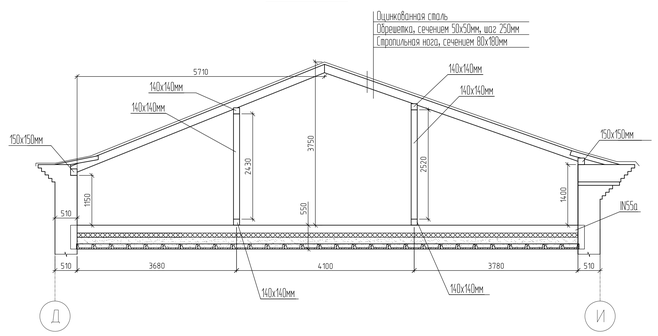

Условные обозначения:

- слуховое окно
- вентиляционная шахта
- гниль деревянных элементов стропильной системы
- следы протечек на деревянных элементах стропильной системы на площади до 30кв.м.

							2024-00375-00-0		
							Заказчик: АНО "ЯГТ"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Выполнил		Чечил Г.С.			10.24		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов А.В.			10.24		И	28	97
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24		Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5		
							План стропильной системы с результатами обследования.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ПЛАН КРОВЛИ

М1:100

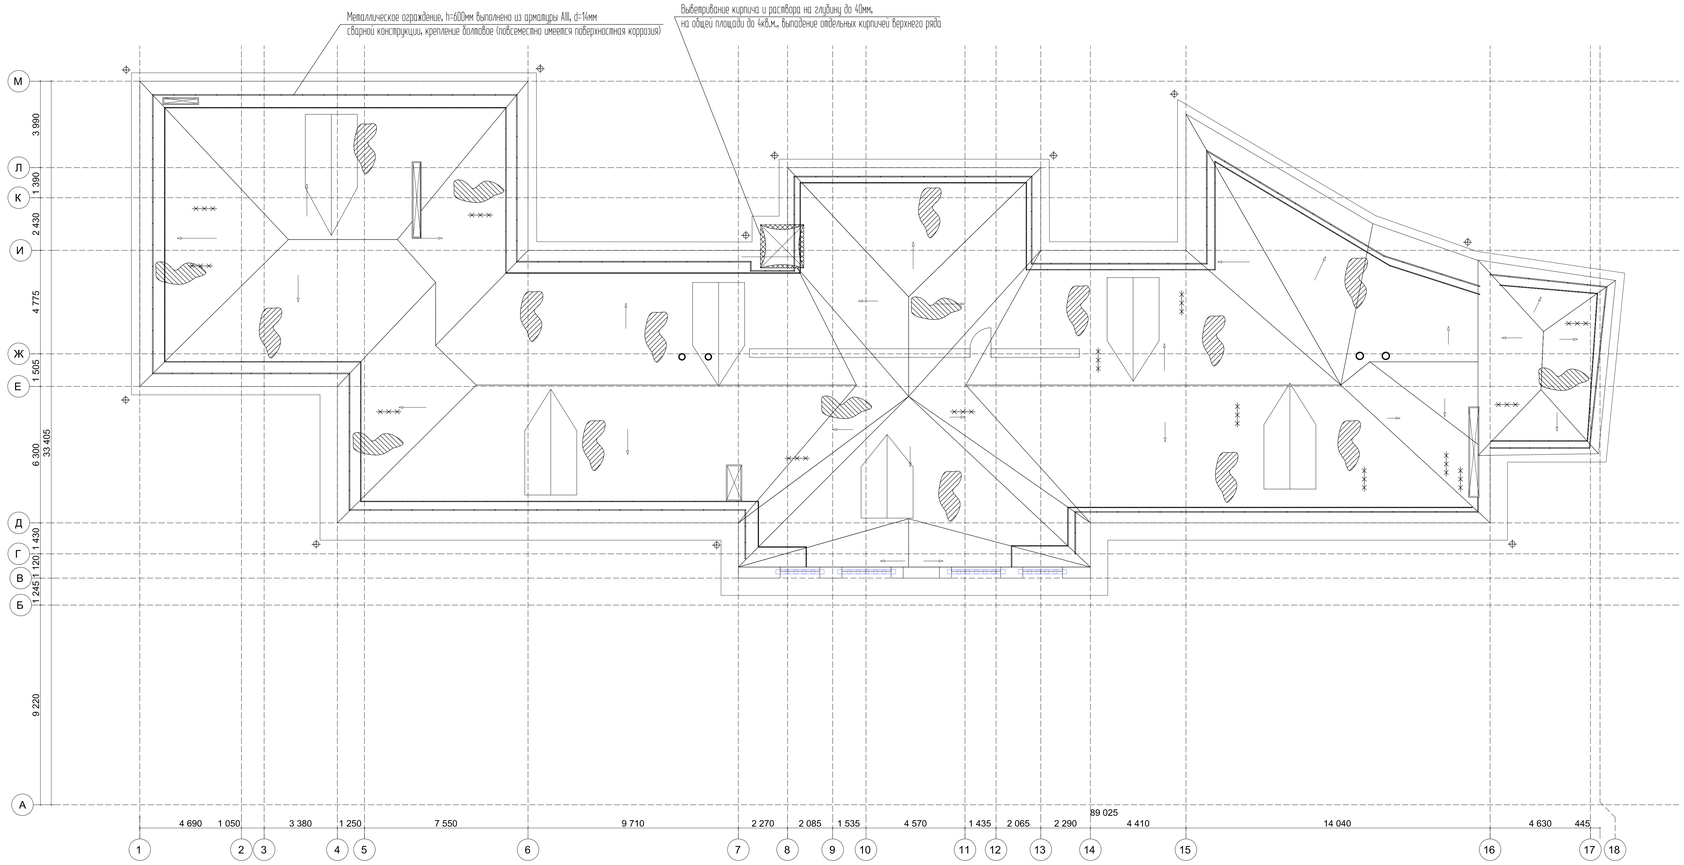

Условные обозначения:

- слуховое окно
- вентиляционная шахта
- уклон кровли
- проёмины, просветы, некачественное крепление кровельных листов между собой
- поверхностная коррозия кровли
- воронка наружного водостока

						2024-00375-00-0	
						Заказчик: АНО "ФГТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Чичкой Г.С.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	Стадия: И; Лист: 29; Листов: 97
Проверил		Семенов А.В.			10.24		
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	План кровли с результатами обследования.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат А0

Разрез 1-1

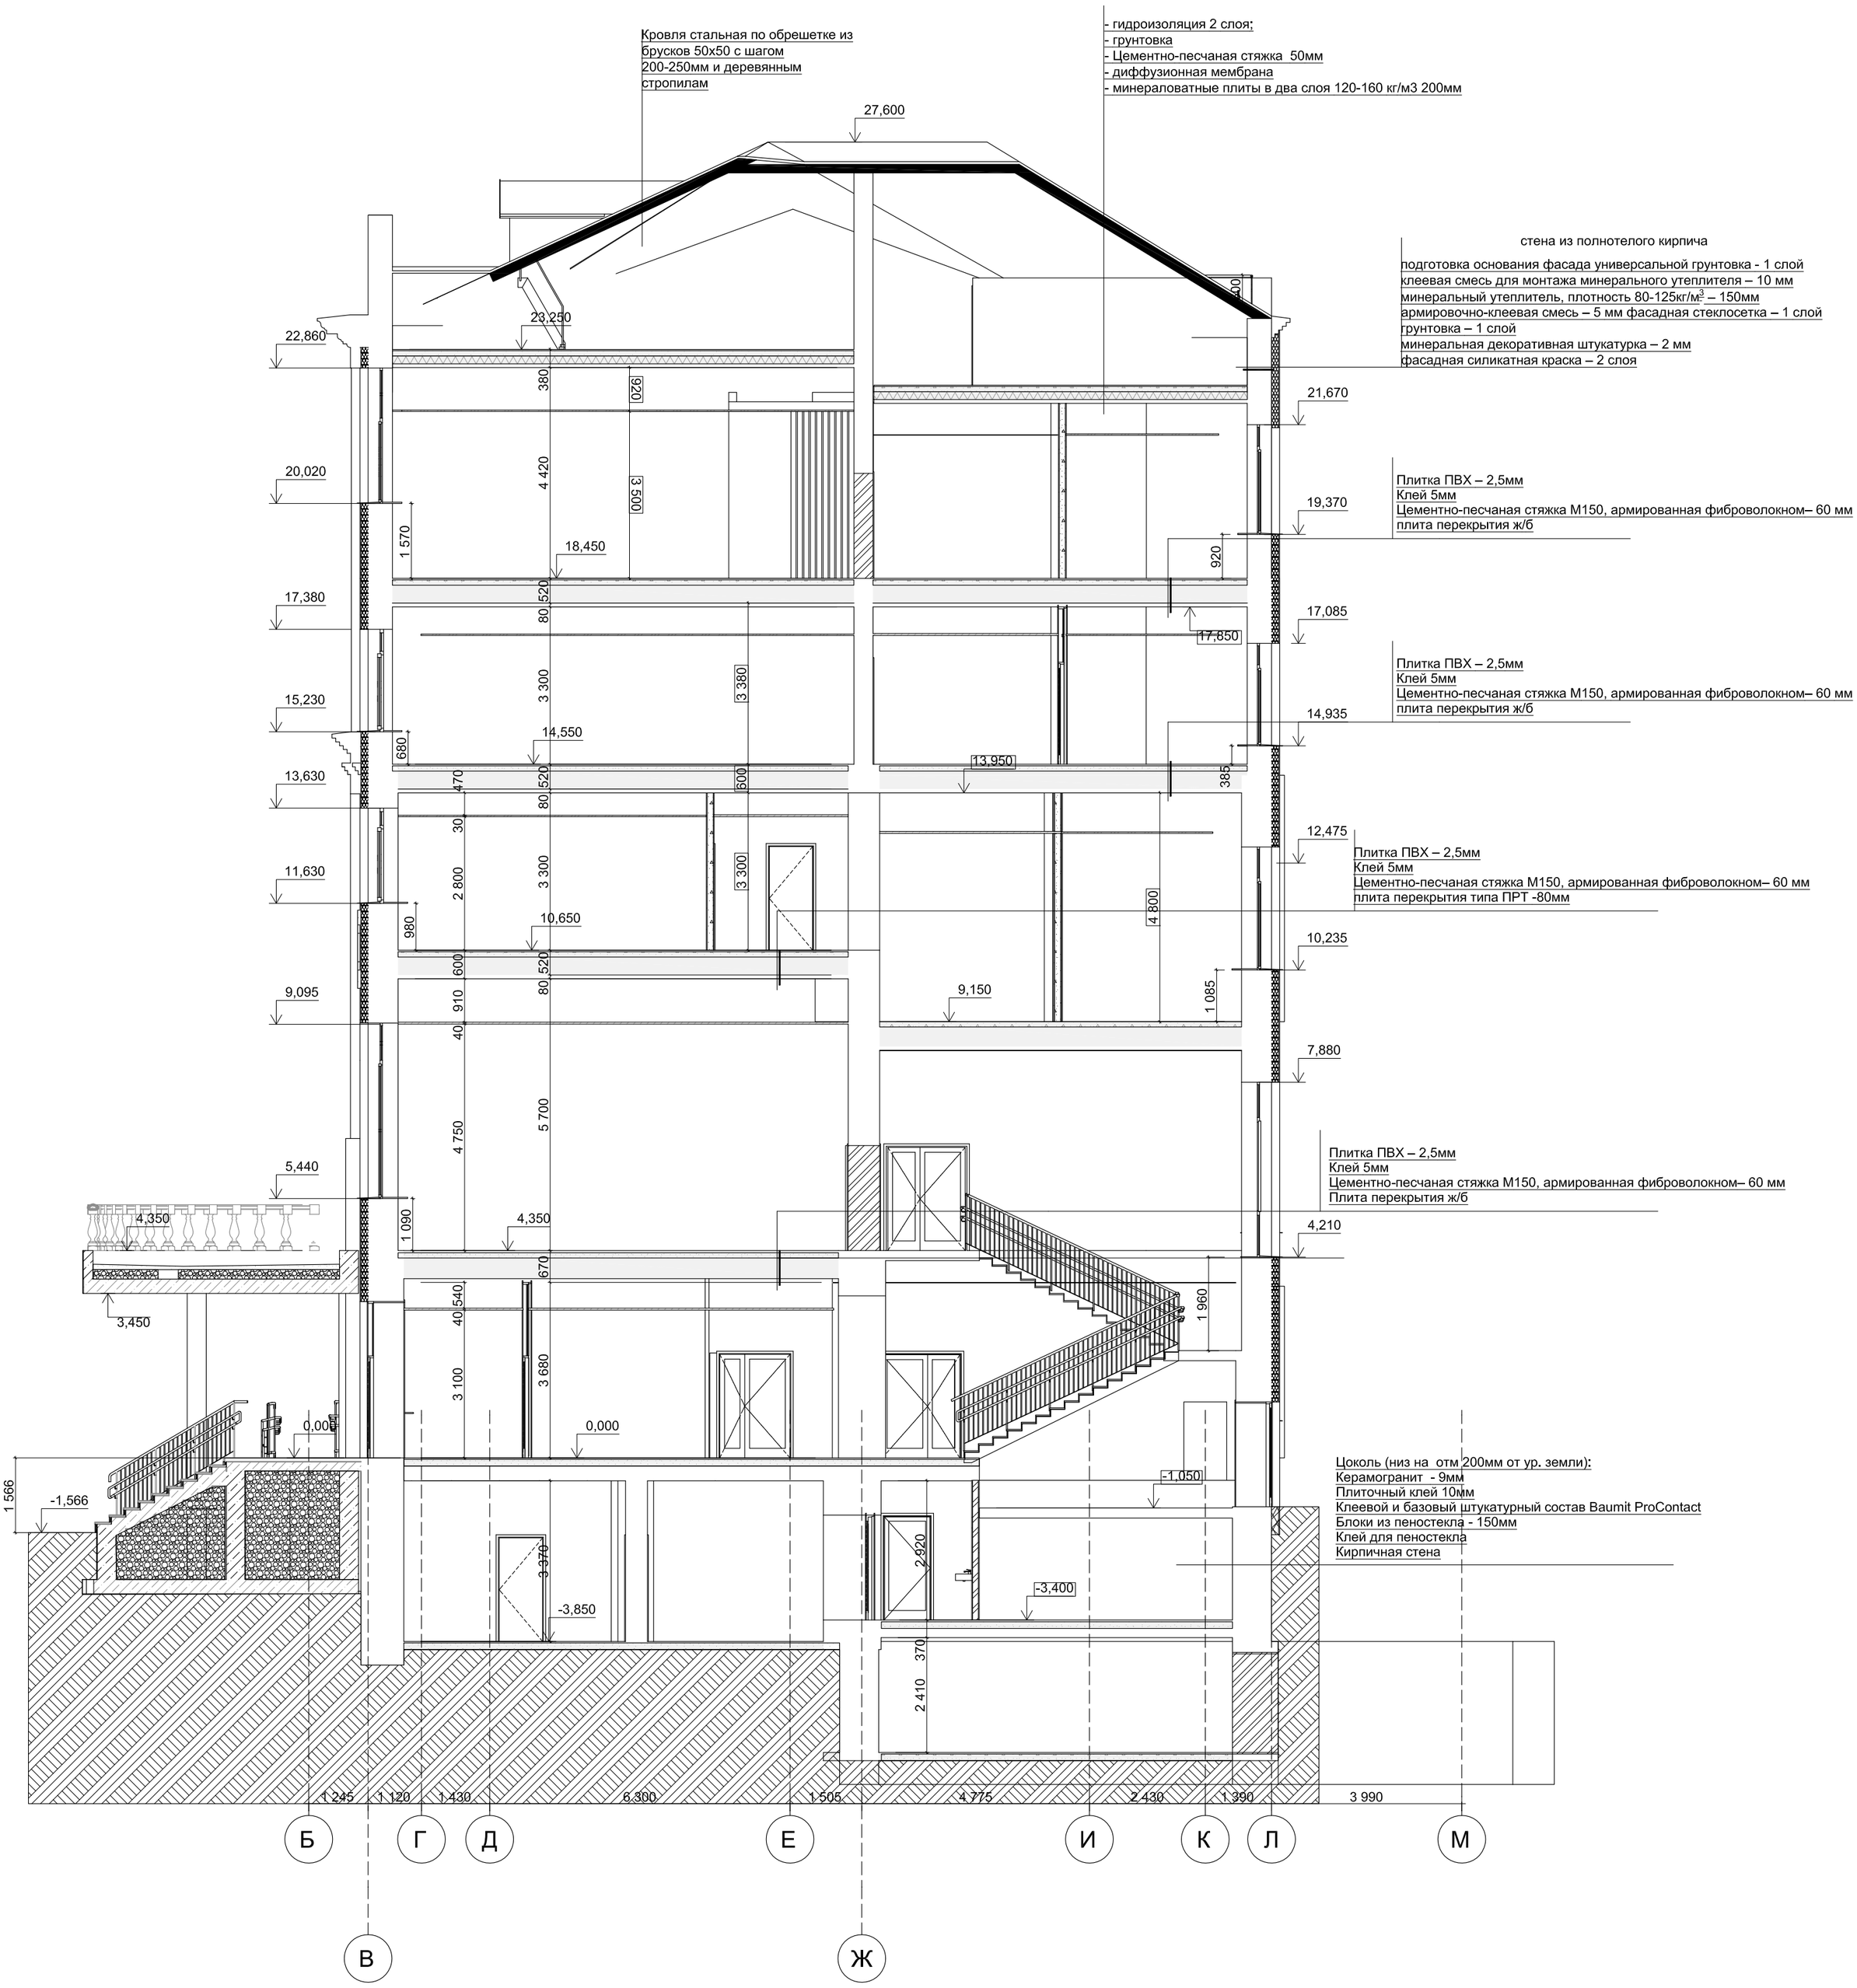

Согласовано

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	2024-00375-00-0			
						Заказчик: АНО "РГТ"			
Выполнил		Чалов С.Е.			10.24		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов А.В.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	И	30	~~57~~ 37
Нач. отдела		Семенов А.В.			10.24	Разрез 1-1	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Фасад в осях: "1-21". М 1:100

Условные обозначения (дефекты):

——— – *трещины в штукатурном слое;*

▨ – *обрушение окрасочного и штукатурного слоев на стенах, колоннах;*

▨ – *следы от замачивания на поверхности стен;*

Примечания:

1. *Условные обозначения и общие применения см. стр.*
2. *Все размеры даны в мм.*

						2024-00375-00-0	
						Заказчик АНО "ПТГ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Мазаков В.И.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	Стадия: И. / Лист: 31 / Листов: 57
Проверил		Грановский			10.24		
Нач. отдела		Грановский			10.24	Фасад 1-21	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Фасад в осях: "21-1". М 1:100

Условные обозначения (дефекты):

— трещины в штукатурном слое;

— обрушение окрасочного и штукатурного слоев на стенах, колоннах;

— следы от замачивания на поверхности стен;

Примечания:
1. Условные обозначения и общие применения см. стр.
2. Все размеры даны в мм.

						2024-00375-00-0	
						Заказчик: АНО "ГПТ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Мозговой В.И.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	Стадия: И; Лист: 33; Листов: 57
Проверил		Грановский			10.24		
Нач. отдела		Грановский			10.24	Фасад в осях "21-1"	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Фасад в осях: "М-А". М 1:100

Фасад в осях: "М-И". М 1:100

Фасад в осях: "И-Л". М 1:100

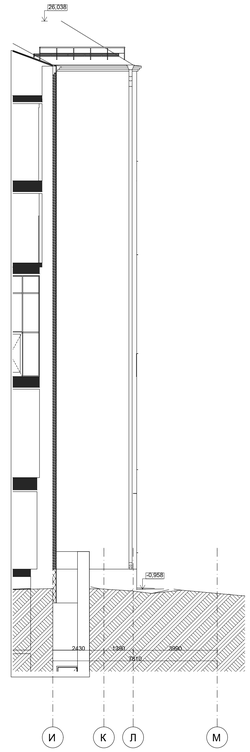

Фасад в осях: "М-И". М 1:100

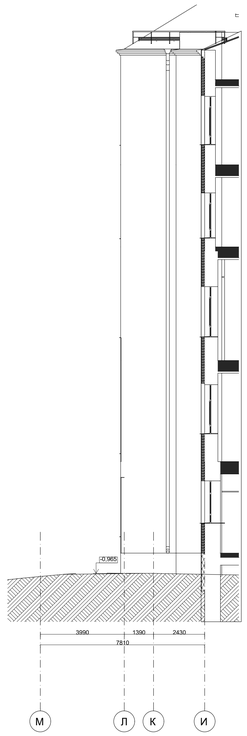

Фасад в осях: "Л-И". М 1:100

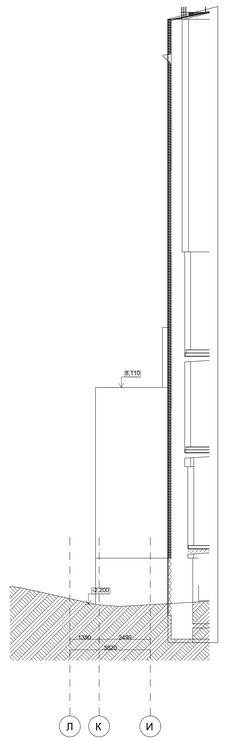

Фасад в осях: "И-М". М 1:100

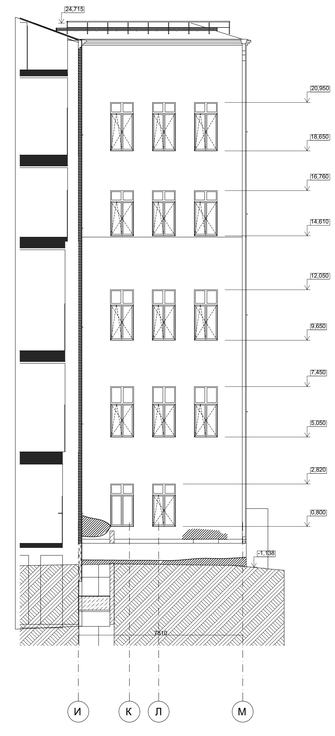

Фасад в осях: "А-М". М 1:100

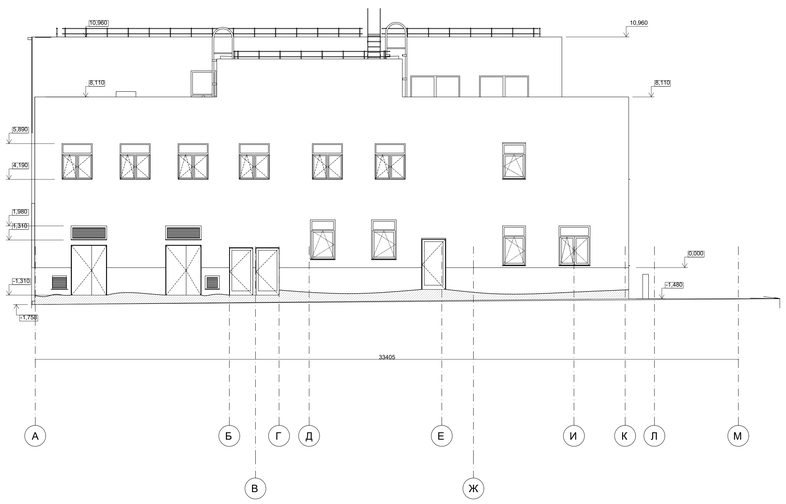

Фасад в осях: "Д-А". М 1:100

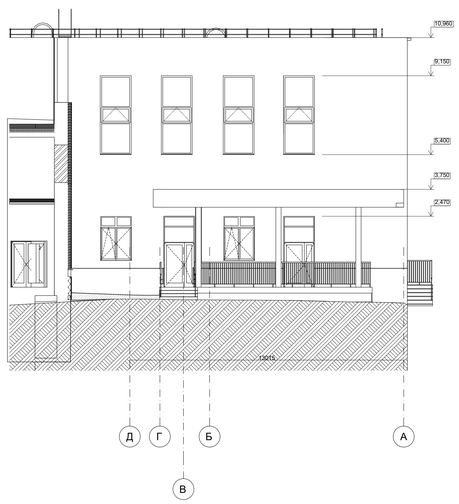

Условные обозначения (дефекты):

- *– трещины в штукатурном слое;*
- *– обрушение окрасочного и штукатурного слоев на стенах, колоннах;*
- *– следы от замачивания на поверхности стен;*

Примечания:

1. *Условные обозначения и общие примечания см. стр.*
2. *Все размеры даны в мм.*

						2024-00375-00-0	
						Заказчик АНО "РТГ"	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Выполнил		Мозаков В.И.			10.24	Адрес: г. Москва, Старопименовский пер., д.5	
Проверил		Грановский			10.24		
Нач. отдела		Грановский			10.24	Фасад в осях "М-А"; "А-М"; "Д-А"; "М-И"; "И-М"; И-Л"; "Л-И"	

Стадия	Лист	Листов
И	34	57

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

План подвала М.1:100

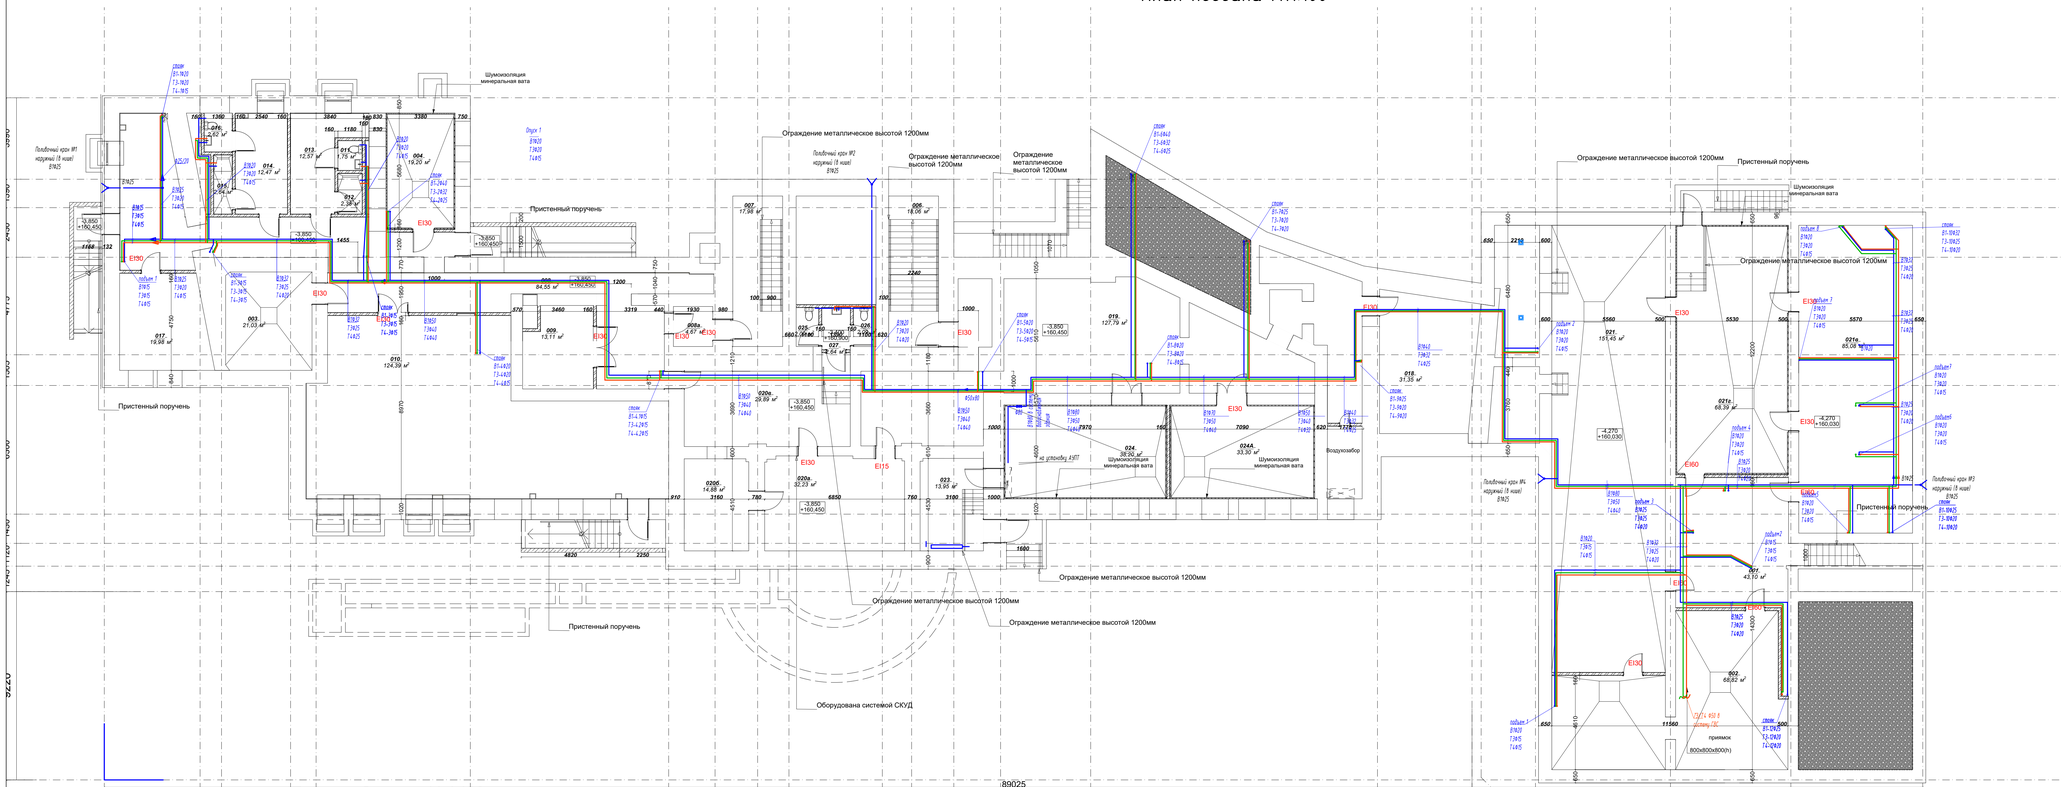
Шумоизоляция минеральная вата
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Пристенный поручень
Пристенный поручень
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Оборудована системой СКУД
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Шумоизоляция минеральная вата
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Шумоизоляция минеральная вата
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Полотняной кран №1 наружный (1 кран) ВК25
Полотняной кран №2 наружный (1 кран) ВК25
Полотняной кран №3 наружный (1 кран) ВК25
Полотняной кран №4 наружный (1 кран) ВК25
Воздухозабор
Шумоизоляция минеральная вата
Шумоизоляция минеральная вата
Опуск 1
Опуск 2
Опуск 3
Опуск 4
Опуск 5
Опуск 6
Опуск 7
Опуск 8
Опуск 9
Опуск 10
Опуск 11
Опуск 12
Опуск 13
Опуск 14
Опуск 15
Опуск 16
Опуск 17
Опуск 18
Опуск 19
Опуск 20
Опуск

План 1-го этажа М.1:100

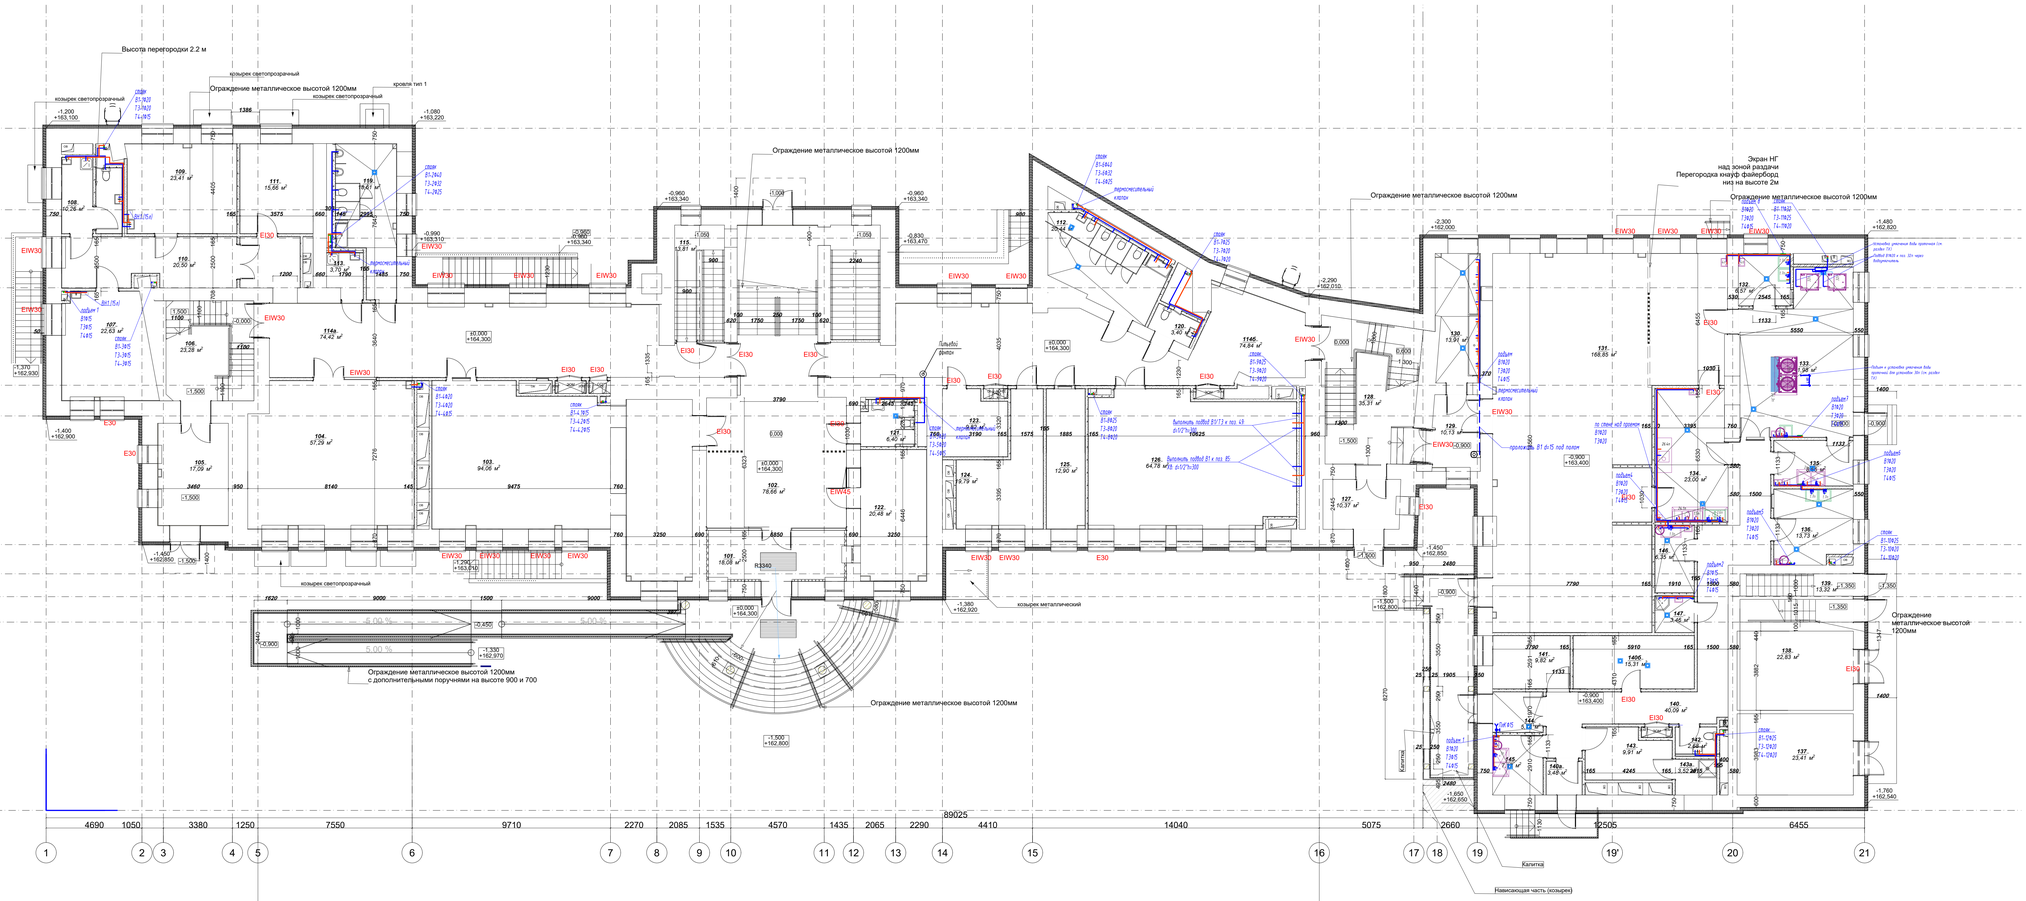

Экспликация помещений 1-го этажа		
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
101	Тамбур	17,76	
102	Зона ожидания	45,69	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная,основная и старшая школа)	95,13	
104	Кабинет материальной технологии тип2	53,98	
105	Тамбур	16,77	
106	Лестничная клетка(тип Н2)	21,46	
107	Процедурный(прививочный)кабинет	21,98	
108	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря,предназначенных для помещений медицинского назначения	11,26	
108а	Санузел медблока	4,09	
109	Кабинет врача	24,00	
110	Коридор	21,55	
111	Кладовая для хранения материалов	15,91	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	21,31	
113	Тгуп	2,38	В4
114	Коридор	168,44	
115	Лестничная клетка(тип П1)	13,91	
116	Лестничная клетка(тип П1)	19,18	
117	Тамбур	4,52	
118	Лестничная клетка(тип П1)	14,62	
119	Санузел для мальчиков	19,83	
120	Санузел для персонала	5,03	
121	Санузел для МГН	5,42	
122	Комната охраны	16,66	
123	Кроссовая	10,20	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,06	
125	Гардеробная комната (для учителей)	12,67	
126	Кабинет материальной технологии тип1	68,52	
127	Тамбур	11,76	
128	Лестничная клетка(тип Н2)	34,41	
129	Коридор	9,32	
130	Умывальные	12,37	
131	Обеденный зал	159,63	
132	Холодный цех	8,90	"
133	Горячий цех	44,32	"
134	Моечная столовой посуды	25,36	"
135	Моечная кухонной посуды	10,51	"
136	Доготовочный цех	18,60	"
137	Техническое помещение	22,28	В3
138	Техническое помещение	22,09	В3
139	Лестничная клетка(тип П1)	12,63	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	"
140.1	Тамбур	1,78	
141	Кладовая сухих продуктов	6,64	"
142	Санузел	2,08	
143	Помещения для персонала	8,60	
143.1	Душ	2,60	
144	Загрузочный цех	8,72	"
145	Кладовая и моечная оборотной тары	8,55	"
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,49	"
147	ПУИ	0,99	"
		1 254,43 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 2	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Суконкова Т.С.			09.2025	Система водоснабжения	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
ГИП		Пильщу Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 1-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Идиатулин Н.Р.			09.2025		

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А 3х15

План 2-го этажа М.1:100

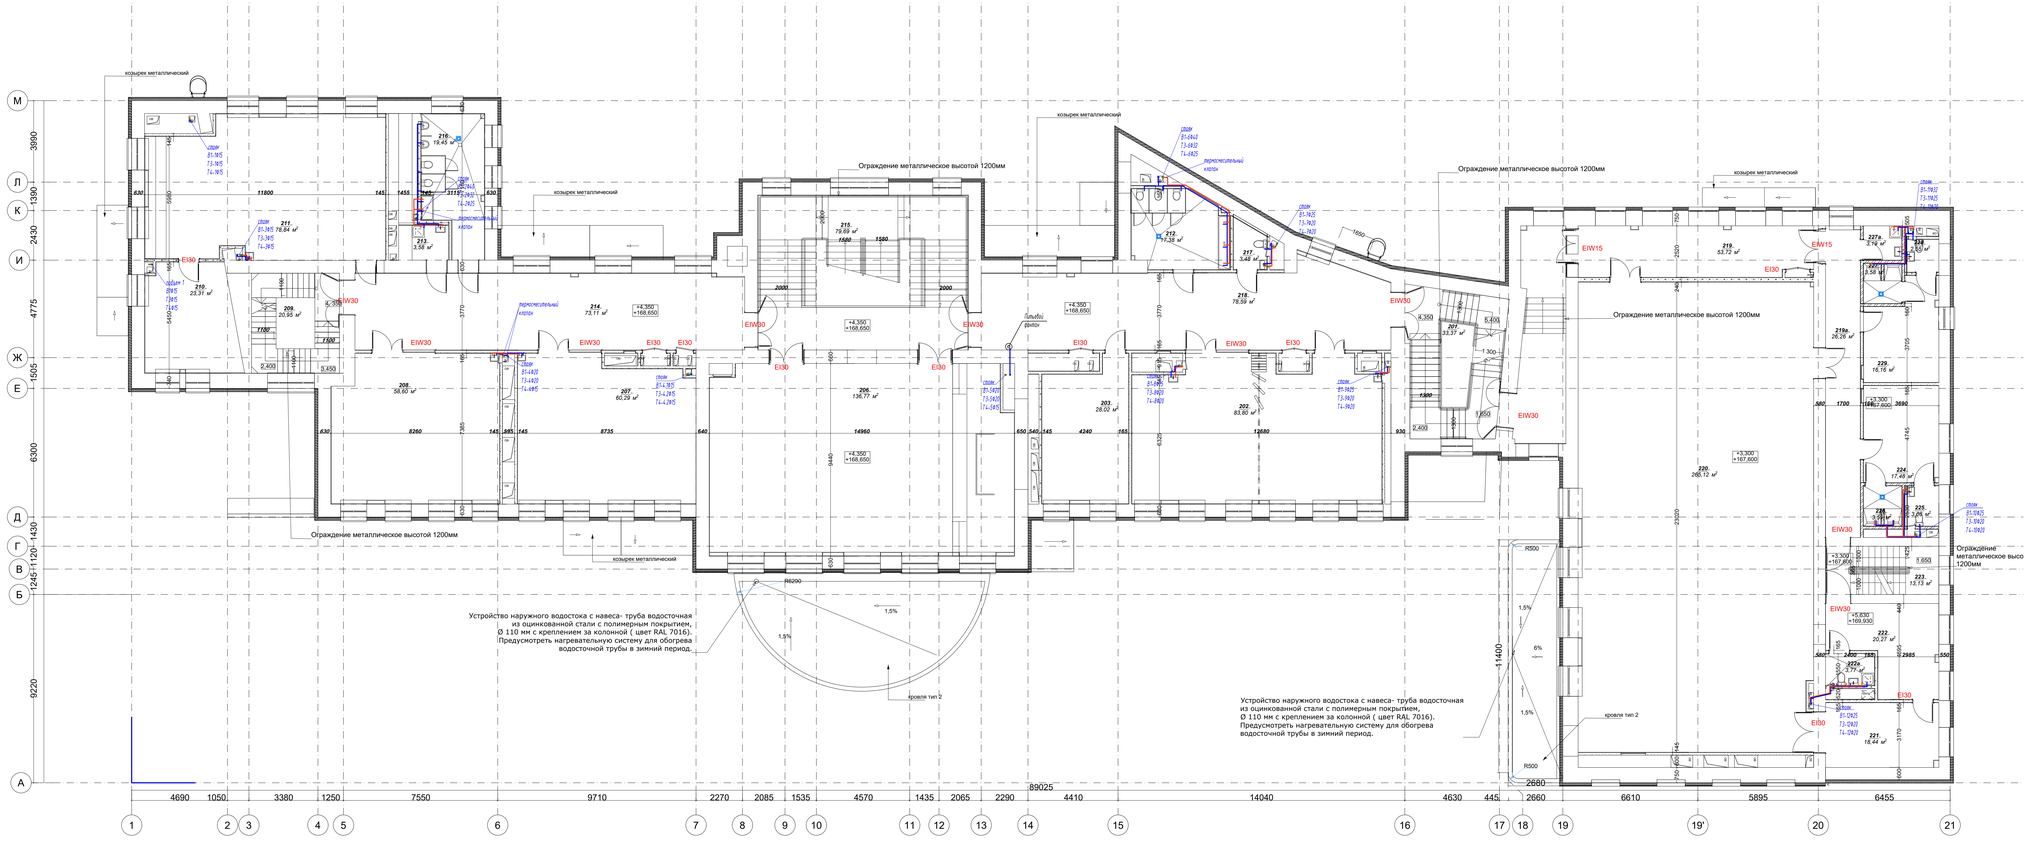

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	87,81	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)	28,22	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	140,26	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	61,49	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,18	В3
211	Кабинет ИЗО	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Вестибюль	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санузел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	29,98	
219а	Коридор	22,90	
2196	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	265,54	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,51	
225	Санузел	3,27	
226	Душевая	3,27	
227	Душевая	3,53	
227а	ПУИ	2,81	
228	Санузел	2,88	
229	Раздевальная	16,33	
		1 264,27 м²	

					2024-00375-01-0-ИОС 2	
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб		Сукопкая Т.С.			09.2025	Система водоснабжения
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 2-го этажа М1:100.
Н.контроль		Ярмолупка Н.Р.			09.2025	
						МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Стадия		Лист		Листов		
П		3				

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1х15

План 3-го этажа М.1:100

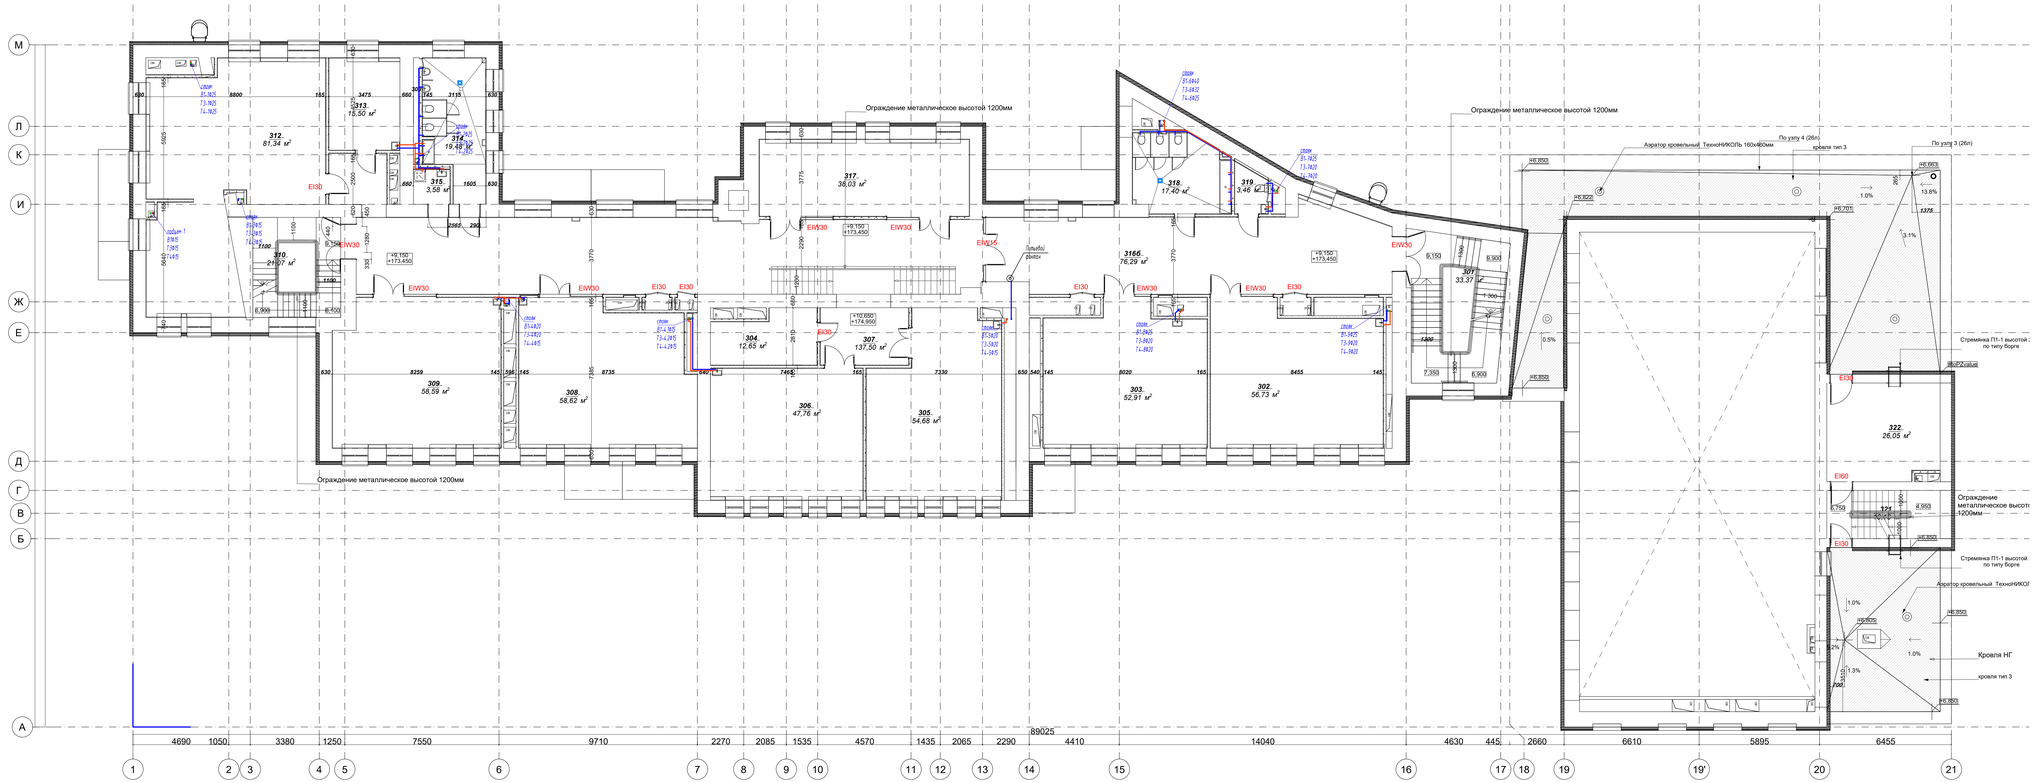

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,38	
303	Учебный кабинет	54,67	
304	Серверная	12,47	В3
305	Учебный кабинет	57,06	
306	Учебный кабинет	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет	61,50	
309	Учебный кабинет	58,99	
310	Лестничная клетка тип Л1	23,38	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	84,10	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,83	
316а	Коридор с зоной ожидания	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
317	Кабинет иностранного языка	38,97	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,55	
		838,95 м²	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Буторская Т.С.			09.2025
ГИП		Польдер Н.М.			09.2025
Н.контроль		Ярмухулла Н.Р.			09.2025

2024-00375-01-0-ИОС 2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопетровский, д. 5

Система водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 3-го этажа М1:100.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1х15

План 4-го этажа М.1:100

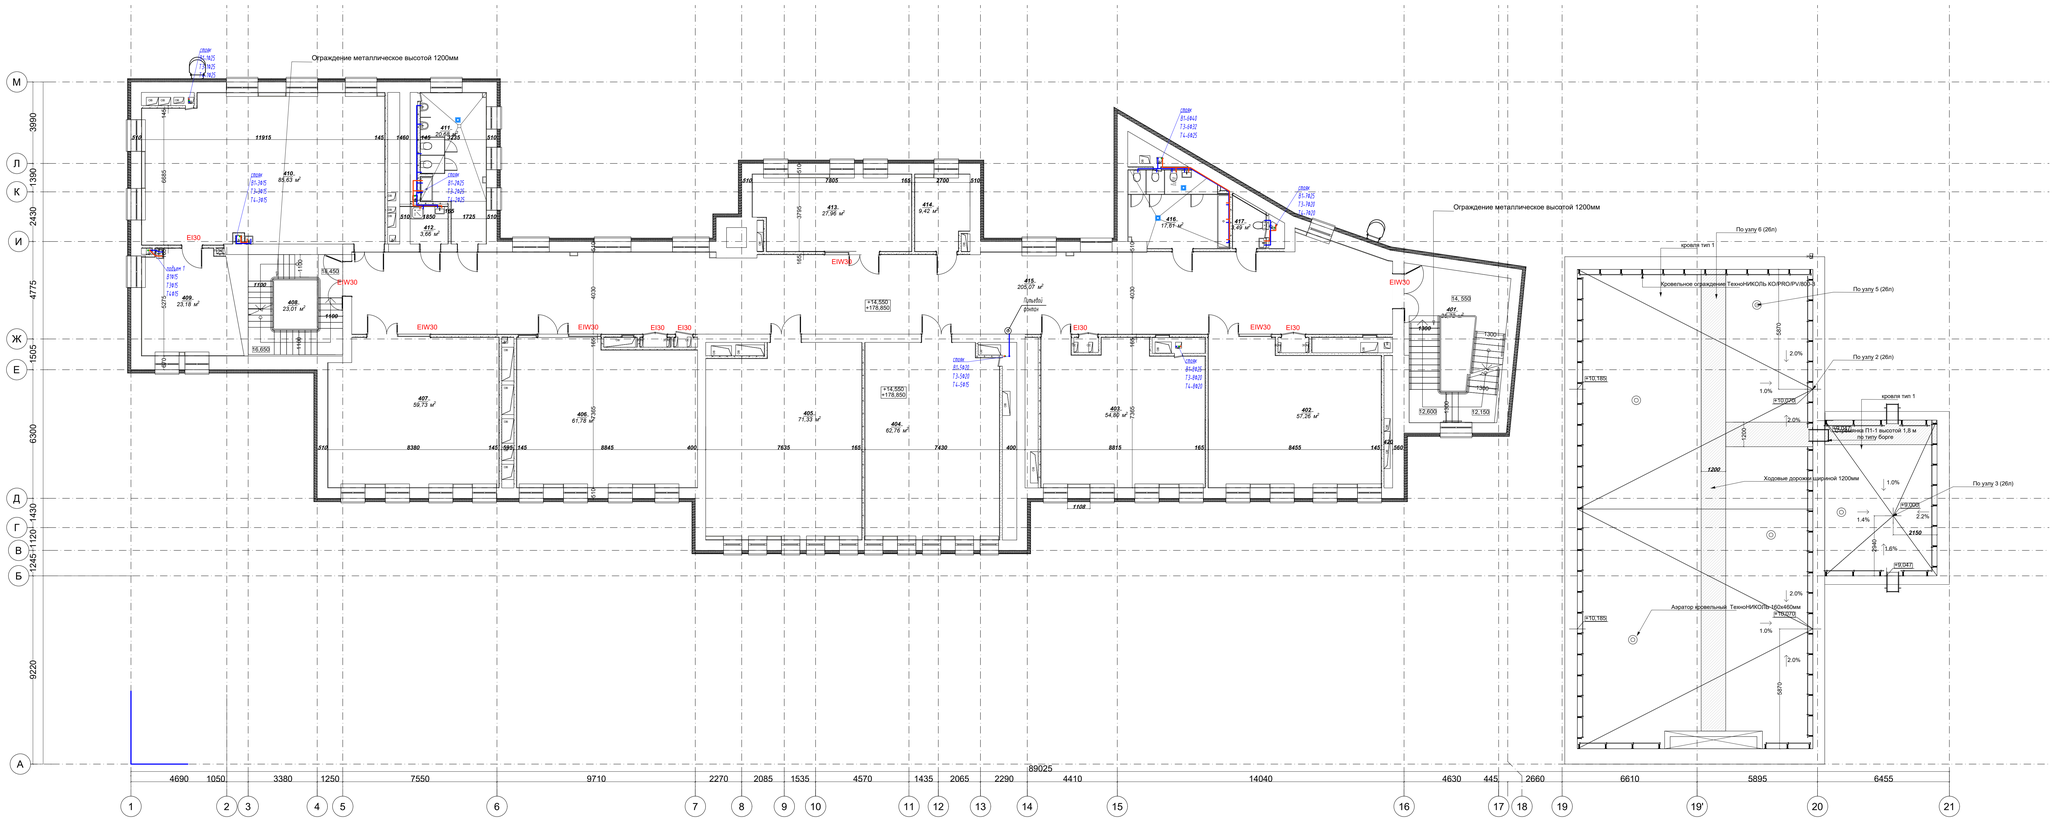
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
EI30
EIW30
EIW30
EIW30
EI30
EI30
EIW30
EI30
EIW30
EIW30
EIW30
EI30
EIW30
EI30
EIW30
EIW30
EIW

План 5-го этажа М.1:100

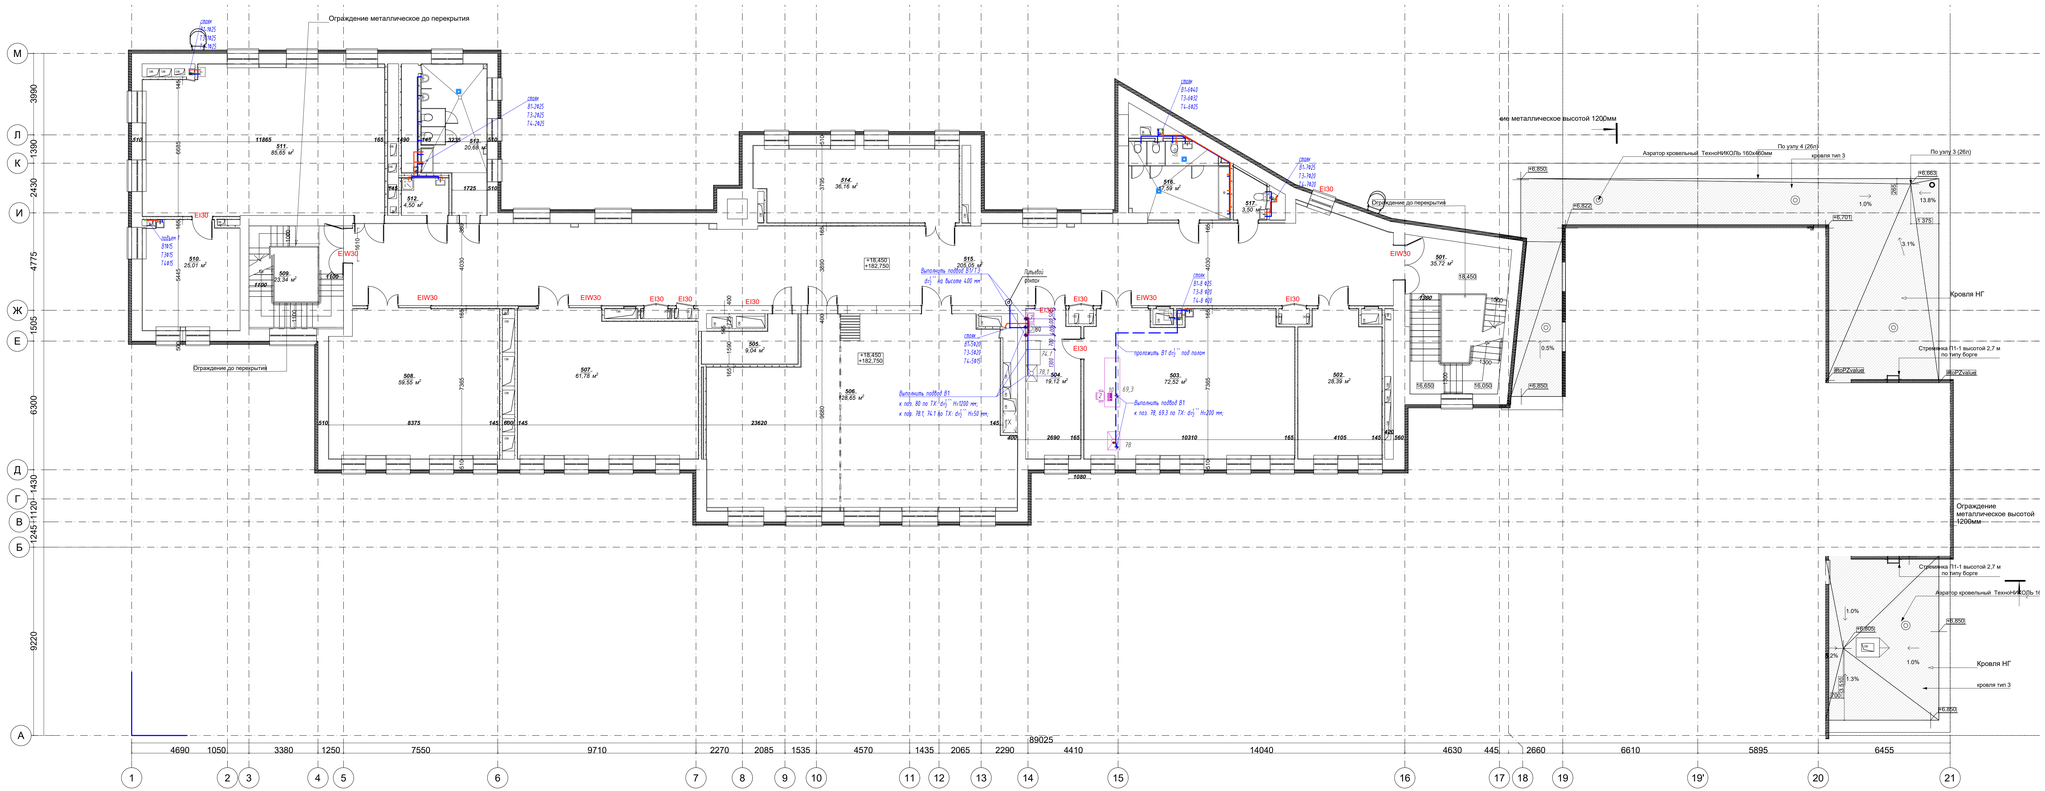

Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещений
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,96	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,65	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	8,80	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,72	
507	Кабинет географии	62,62	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Л1	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,35	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,15	
512	ПУИ	4,23	В4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	38,59	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		845,98 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 2
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Еуланская Т.С.			09.2025	Система водоснабжения
ГИП		Пильщу Н.М.			09.2025	Расположение системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. План 5-го этажа М1:100.
Н.контроль		Чупупкин Н.Г.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	6	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А 1х15

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План подвала М.1:100

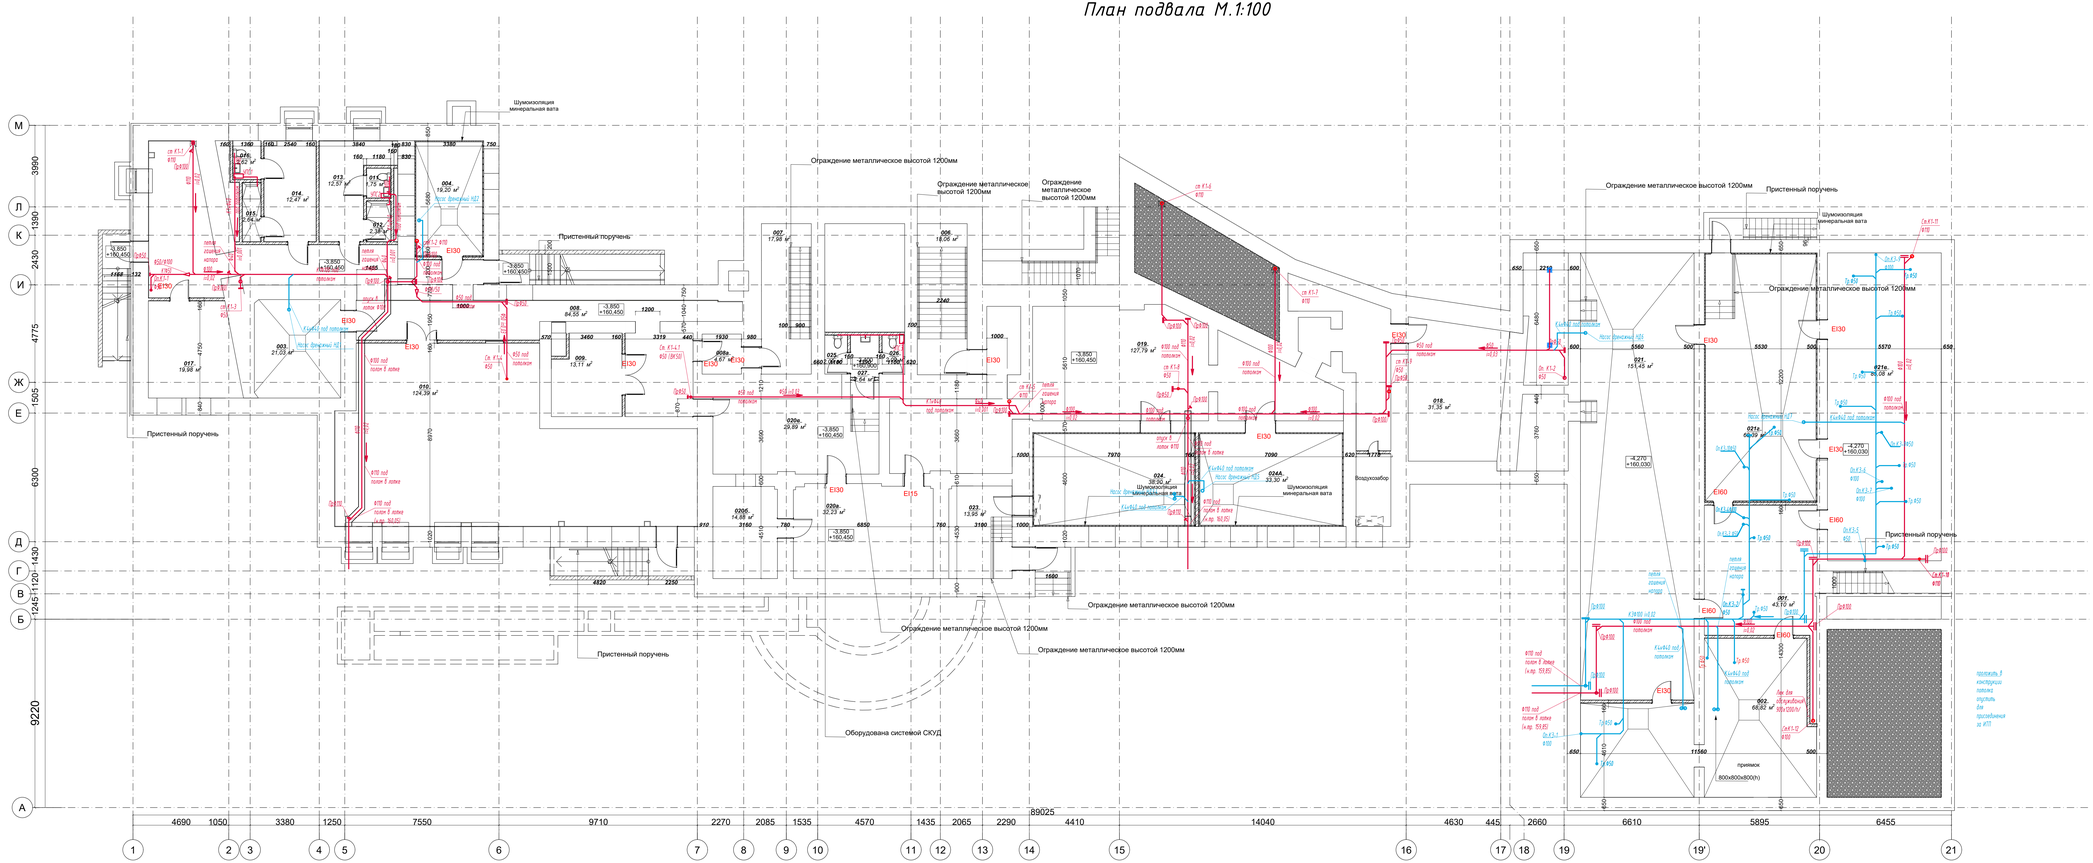
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Шумоизоляция минеральная ватта
Воздухозабор
Оборудована системой СКУД
Приямок 800х800х(800)h
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Шумоизоляция минеральная ватта
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Шумоизоляция минеральная ватта
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Пристенный поручень
Ограждение металлическое высотой 1200мм

План 1-го этажа М.1:100

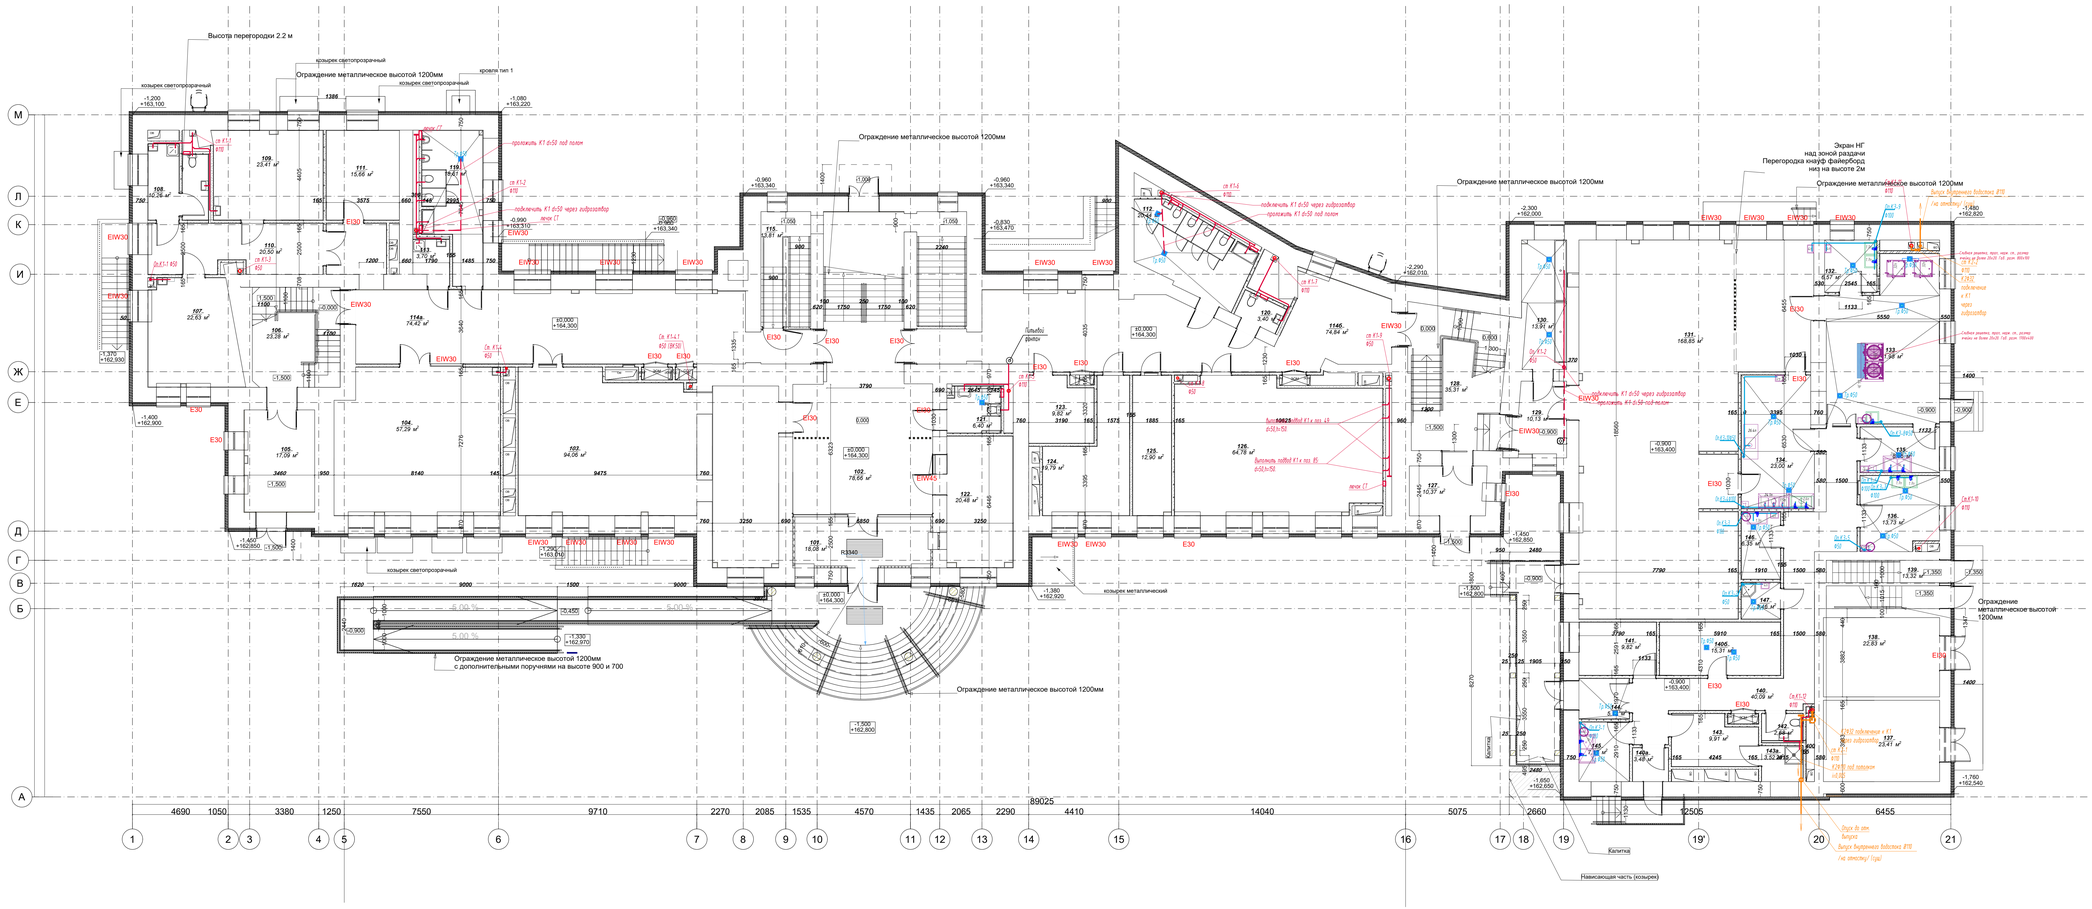

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,07	
102	Зона ожидания	23,79	
103	Гардеробная для обучающихся (начальная, основная и старшая школа)	96,42	
104	Кабинет материальной технологии	57,41	
105	Тамбур	18,35	
106	Лестничная клетка тип 2Н	21,82	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,38	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,71	
108 а	Туалет медблока	4,09	
109	Кабинет врача	23,69	
110	Коридор	21,07	
110 а	Коридор	8,16	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,79	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,64	
113	ПУИ	3,70	В4
114 а	Коридор	19,45	
114 а	Коридор	71,30	
114 б	Коридор	51,87	
115	Лестничная клетка тип Л1	9,83	
115 а	Лестничная клетка из подвала	7,96	
116	Лестничная клетка тип Л1	55,22	
118	Лестничная клетка тип Л1	9,02	
118 а	Лестничная клетка из подвала	8,79	
119	Санузел для мальчиков	19,09	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,88	
122	Комната охраны	21,58	
123	Кроссовая	9,77	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,26	
125	Гардеробная комната для учителей	13,00	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	69,34	
127	Тамбур	10,35	
128	Лестничная клетка тип 2Н	32,77	
129	Коридор	8,62	
130	Умывальная	14,15	
131	Обеденный зал	154,36	
132	Холодный цех	9,17	В3
133	Горячий цех	42,31	В3
134	Моечная столовой посуды	23,86	В3
135	Моечная кухонной посуды	9,85	В4
136	Доготовочный цех	16,82	В3
137	Техническое помещение	23,10	В3
138	Техническое помещение	22,04	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	57,36	
140 а	Тамбур	3,75	
141	Кладовая сухих продуктов	6,84	В4
142	Санузел	2,66	
143	Помещение для персонала	10,65	
143 а	Душ	2,68	
144	Загрузочный цех	6,75	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,88	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,33	В4
147	ПУИ	3,58	В4
		1 247,08 м²	

					2024-00375-01-0-ИОС3	
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопатриаршеский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения
ГИП		Польгуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1 и К3. План 1-го этажа М1:100
Н.контроль		Ирмухтина Н.Р.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	2	

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1х15

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

План 2-го этажа М.1:100

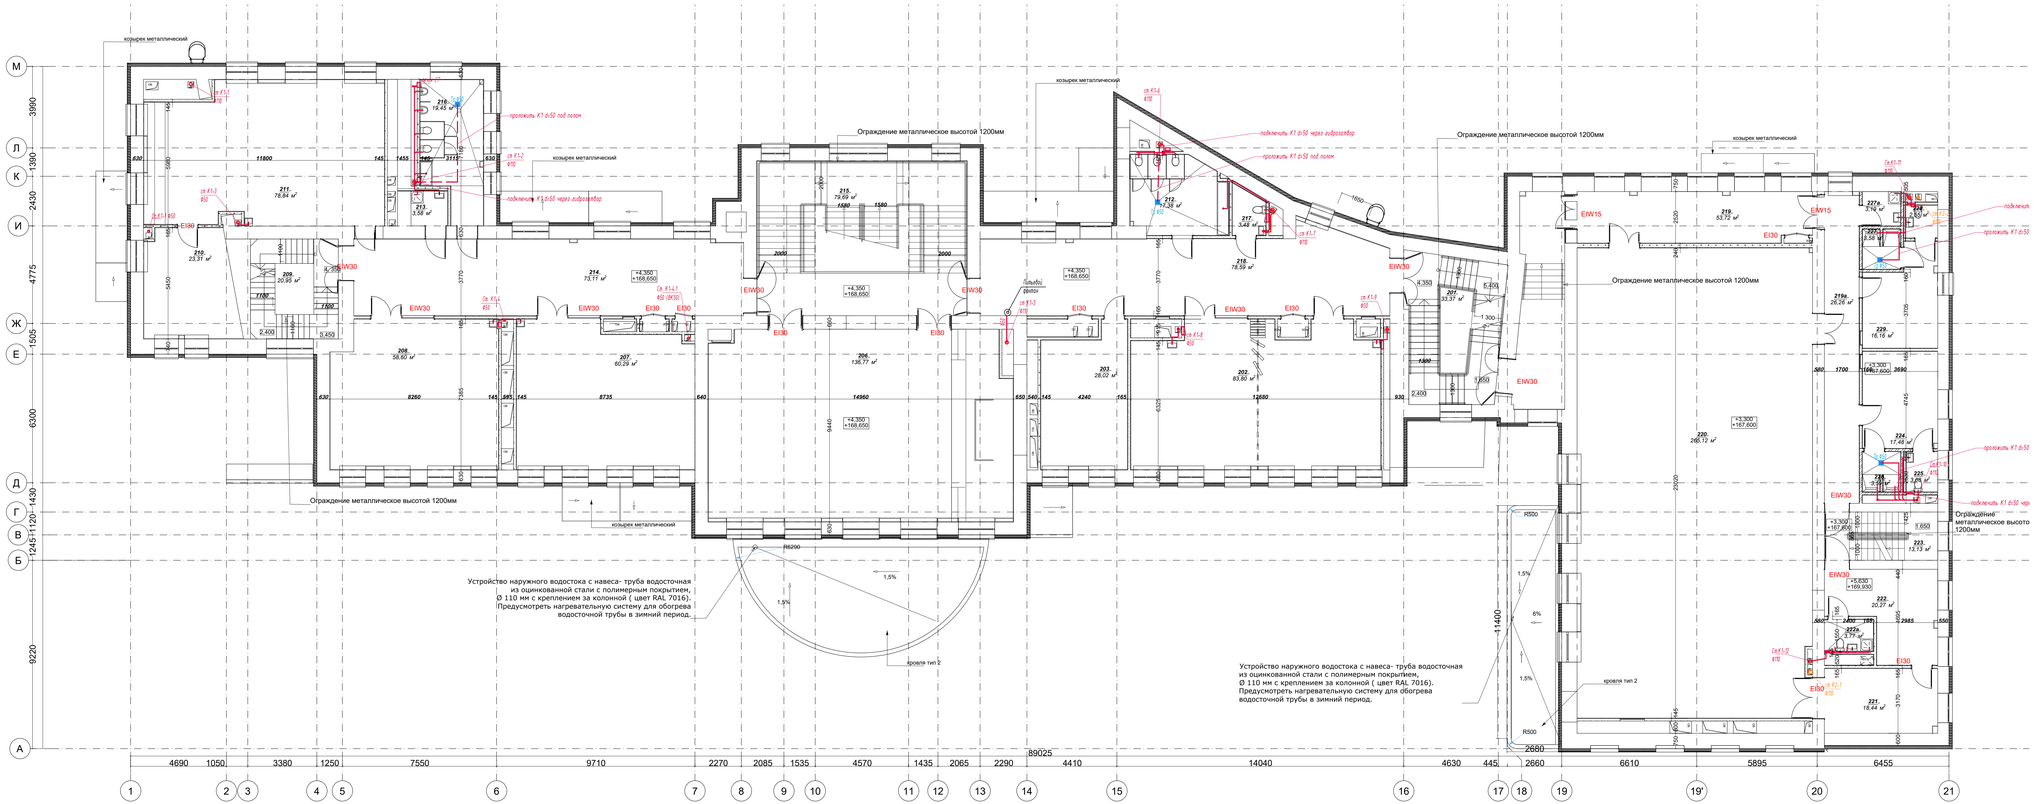

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
201	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)	87,93	
203	Коридор	8,14	
204	Артистическая	14,44	
205	Кладовая инвентаря	9,07	В3
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	142,21	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	62,35	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клекла Н2	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,59	В3
211	Творческая мастерская	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Лестничная клетки тип Л1	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санзел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	30,85	
219а	Коридор	22,90	
2196	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	266,17	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	18,46	
225	Санузел	3,02	
226	Душевая	4,29	
227	Душевая	4,17	
228	Санузел	3,24	
229	Раздевальная	19,74	

						2024-00375-01-0-ИОС 3	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Буторская Т.С.			09.2025	Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 2-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Ирмухулла Н.Р.			09.2025		

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А.1х15

План 3-го этажа М.1:100

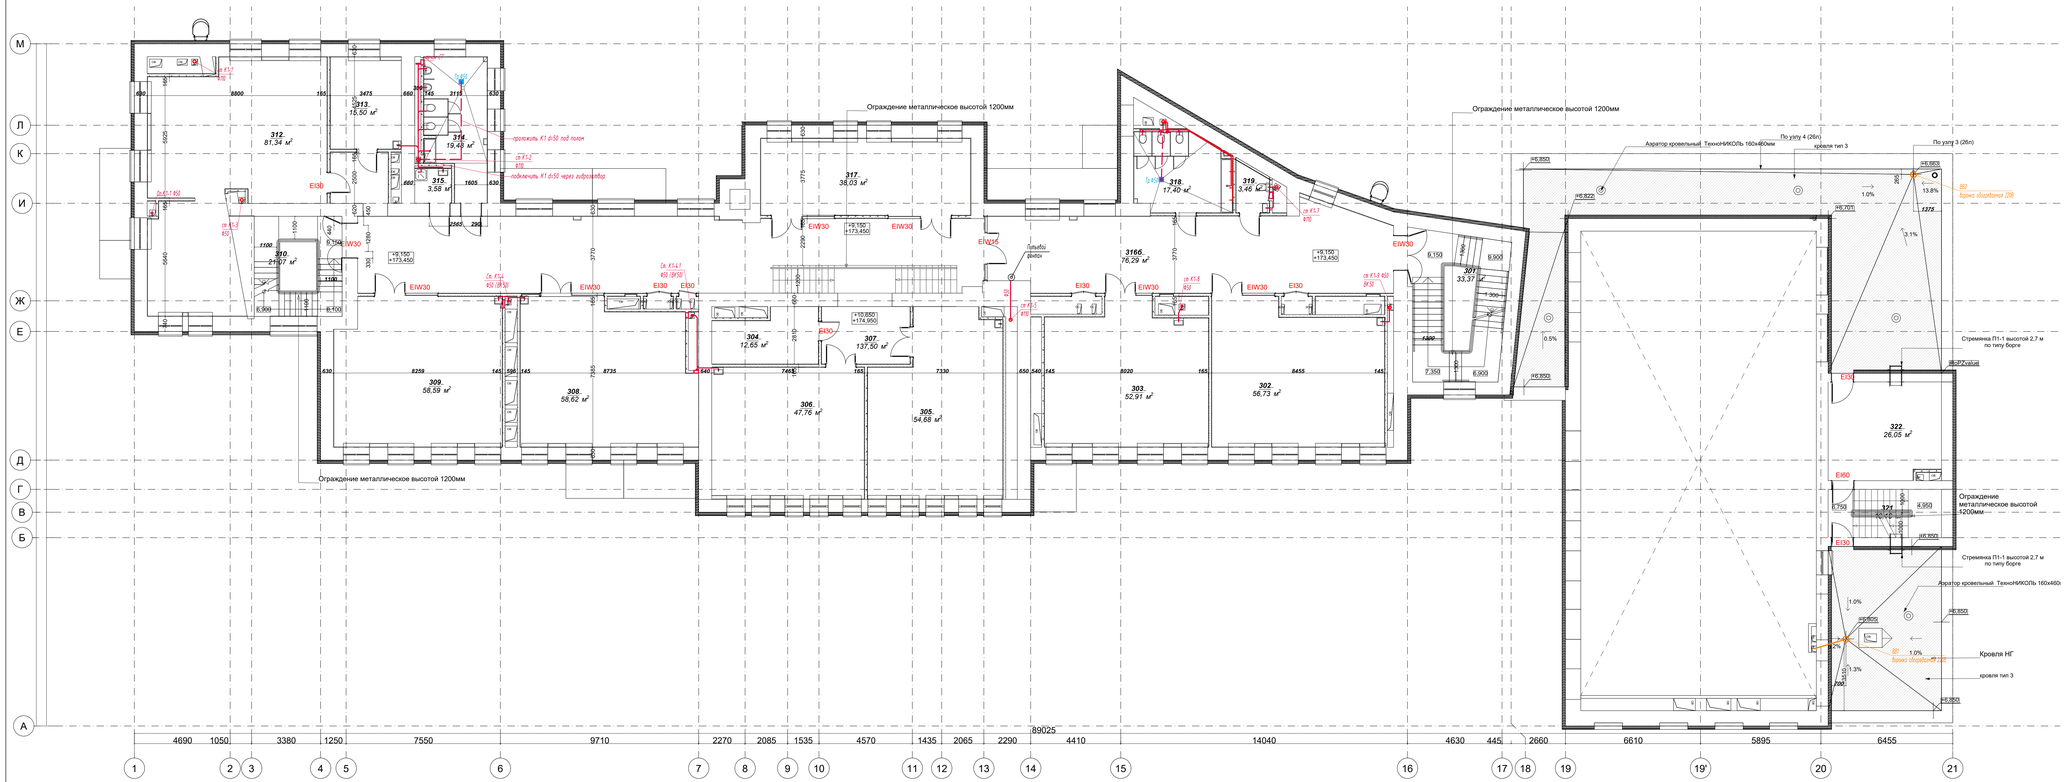

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
301	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	60,00	
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,46	
304	Серверная	13,65	В4
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,86	
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,35	
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	58,99	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
311	Информационный библиотечный центр (хранение и выдача книг)	25,31	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	58,78	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в т ч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	233,87	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,47	
		858,01 м²	

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ИОС 3	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб		Буторская Т.С.			09.2025	Система водоотведения	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 3-го этажа М1:100.	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ
Н.контроль		Ярмолупа Н.Р.			09.2025		

Копировал

Формат А.1х15

План 4-го этажа М.1:100

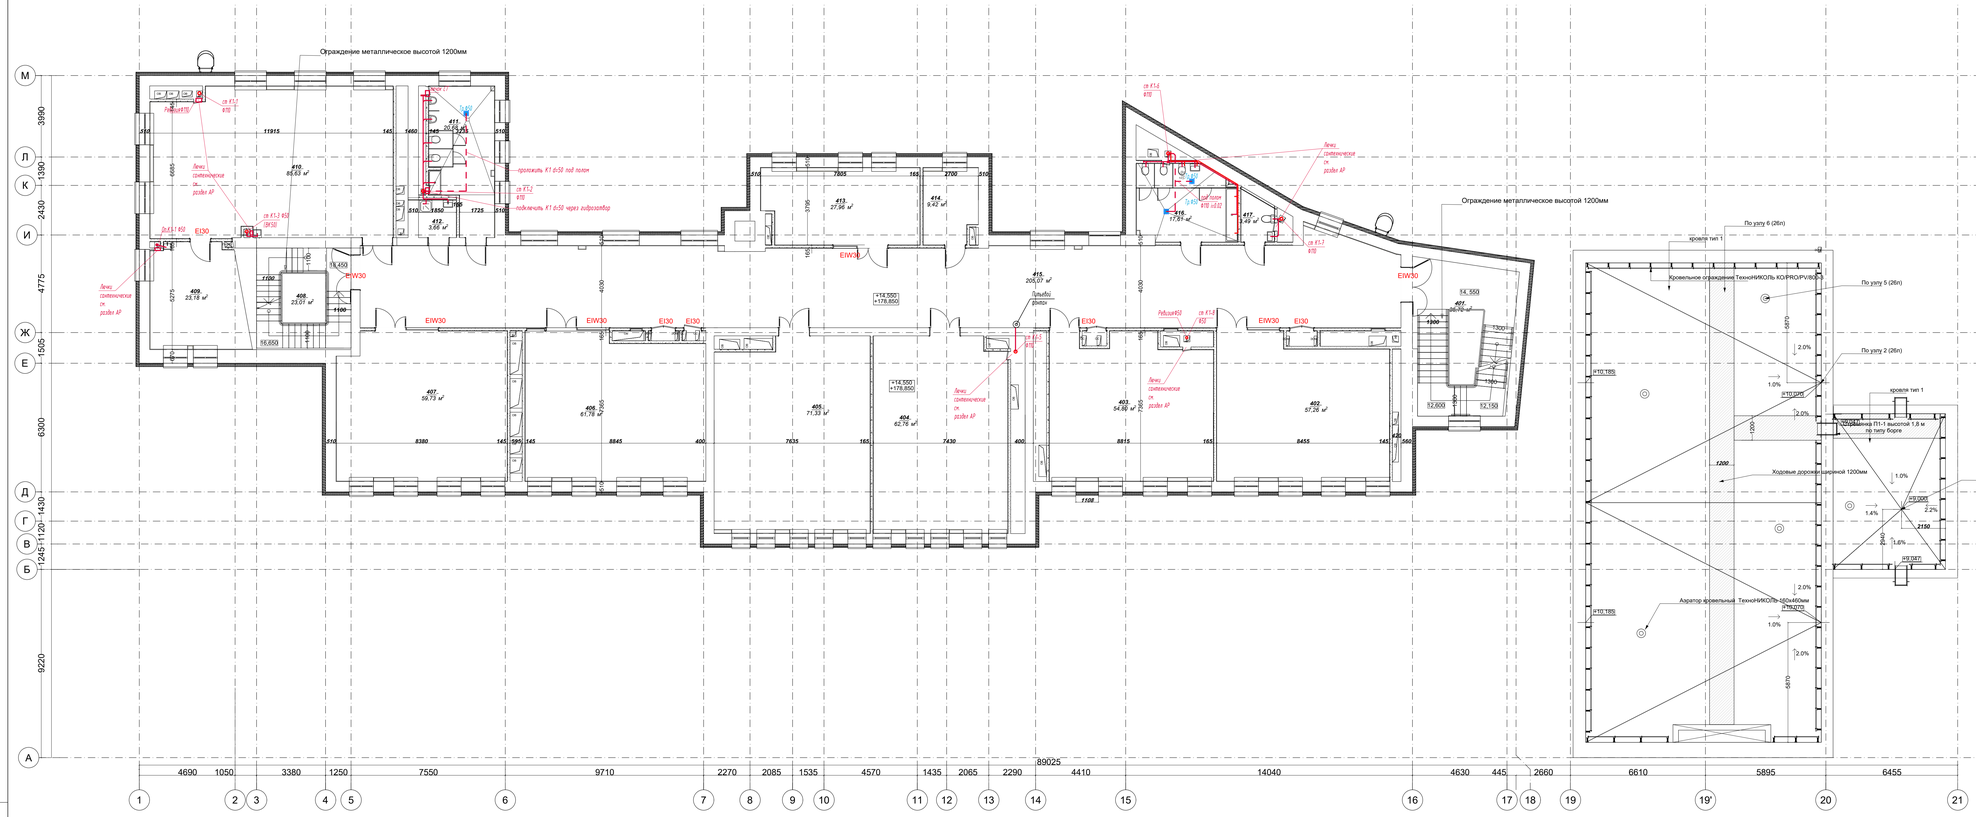

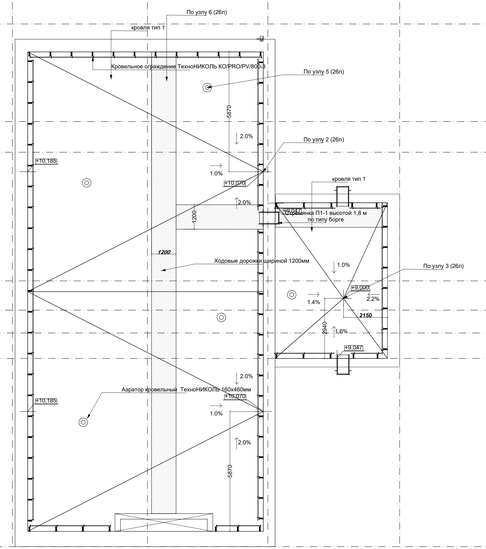

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
401	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
402	Кабинет русскоро языка и литературы	61,38	
403	Кабинет русского языка и литературы	63,32	
404	Кабинет истории тип 1	71,10	
405	Кабинет математики	72,50	
406	Кабинет математики	63,32	
407	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	60,02	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета физики	25,04	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания (физика)	85,98	
411	Санузел для мальчиков	20,91	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	18,49	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	20,53	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
417	Санузел для персонала	3,67	
		853,26 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС 3	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
ГИП		Польщук Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 4-го этажа М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Ирмухтина Н.Р.			09.2025		

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Копировал

Формат А1х15

План 5-го этажа М.1:100

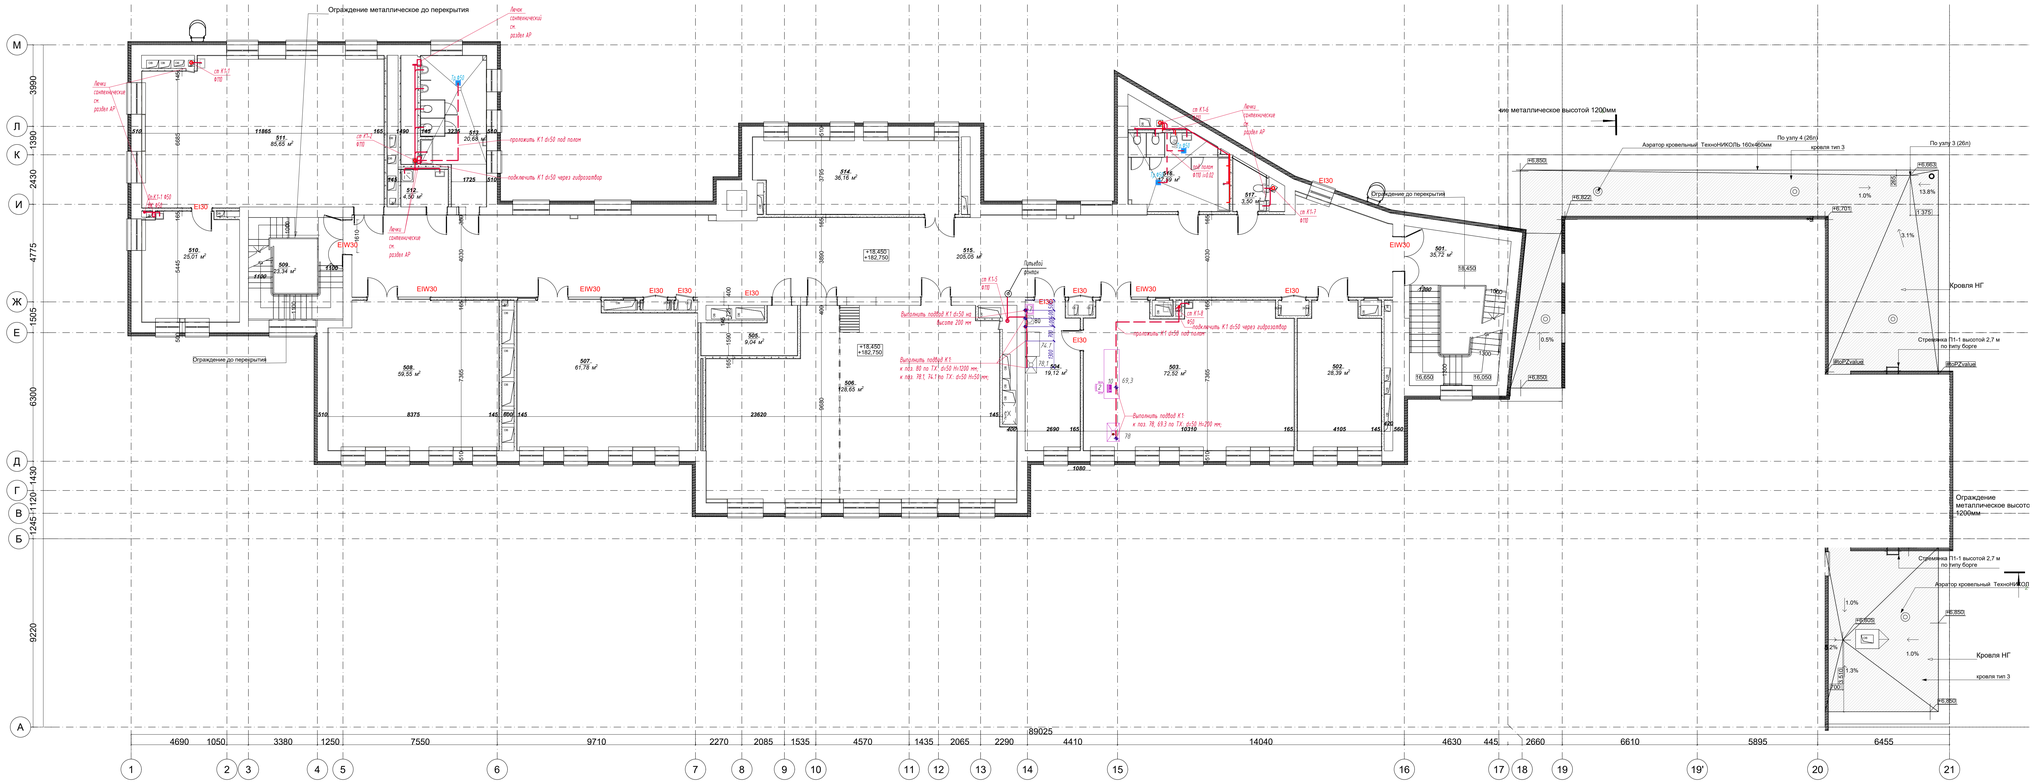

Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
501	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	32,09	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	74,27	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	10,12	В4
506	Кабинет информационных технологий с возможностью	135,50	
507	Кабинет географии	63,32	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета биологии	26,35	В4
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания (биология +ОБЗР)	88,17	
512	ПУИ	4,23	В4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	40,14	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		861,10 м²	

2024-00375-01-0-ИОС 3

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Бугаенков Т.С.				09.2025
ГИП	Польщук Н.М.				09.2025
Н.контроль	Ярмолупов Н.Р.				09.2025

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Расположение системы водоотведения К1. План 5-го этажа М1:100.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А1х15

План чердака М.1:100

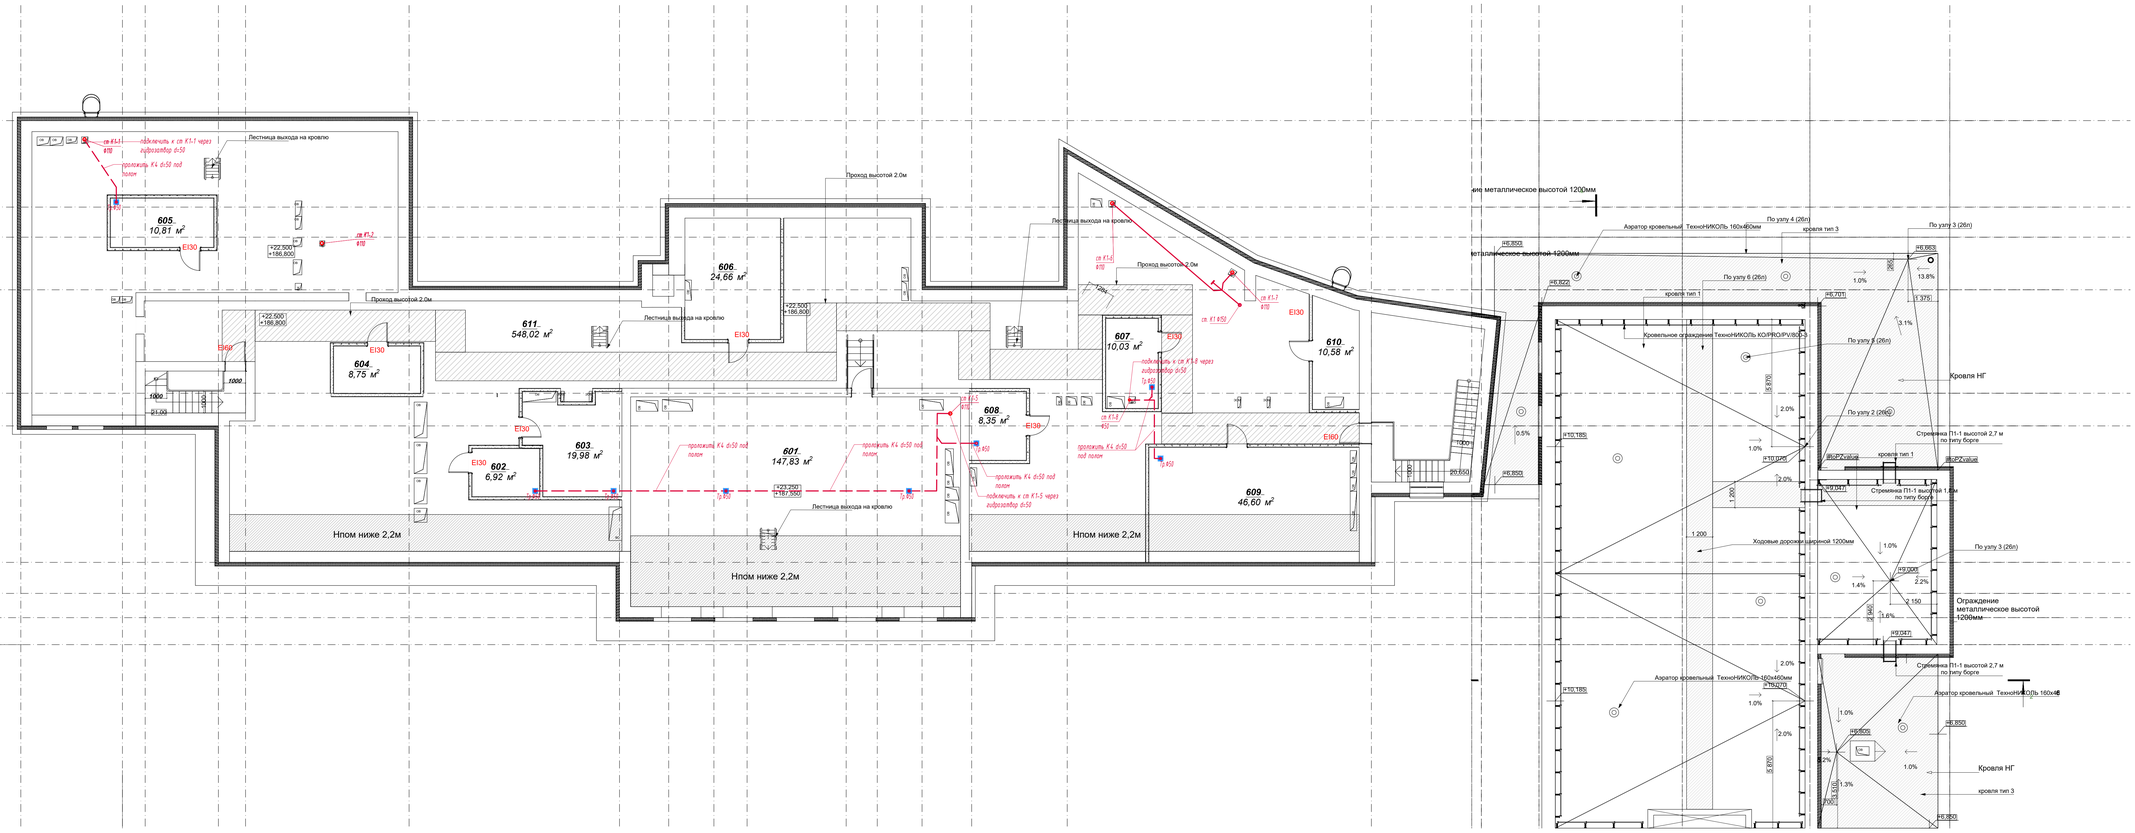

План кровли М.1:100

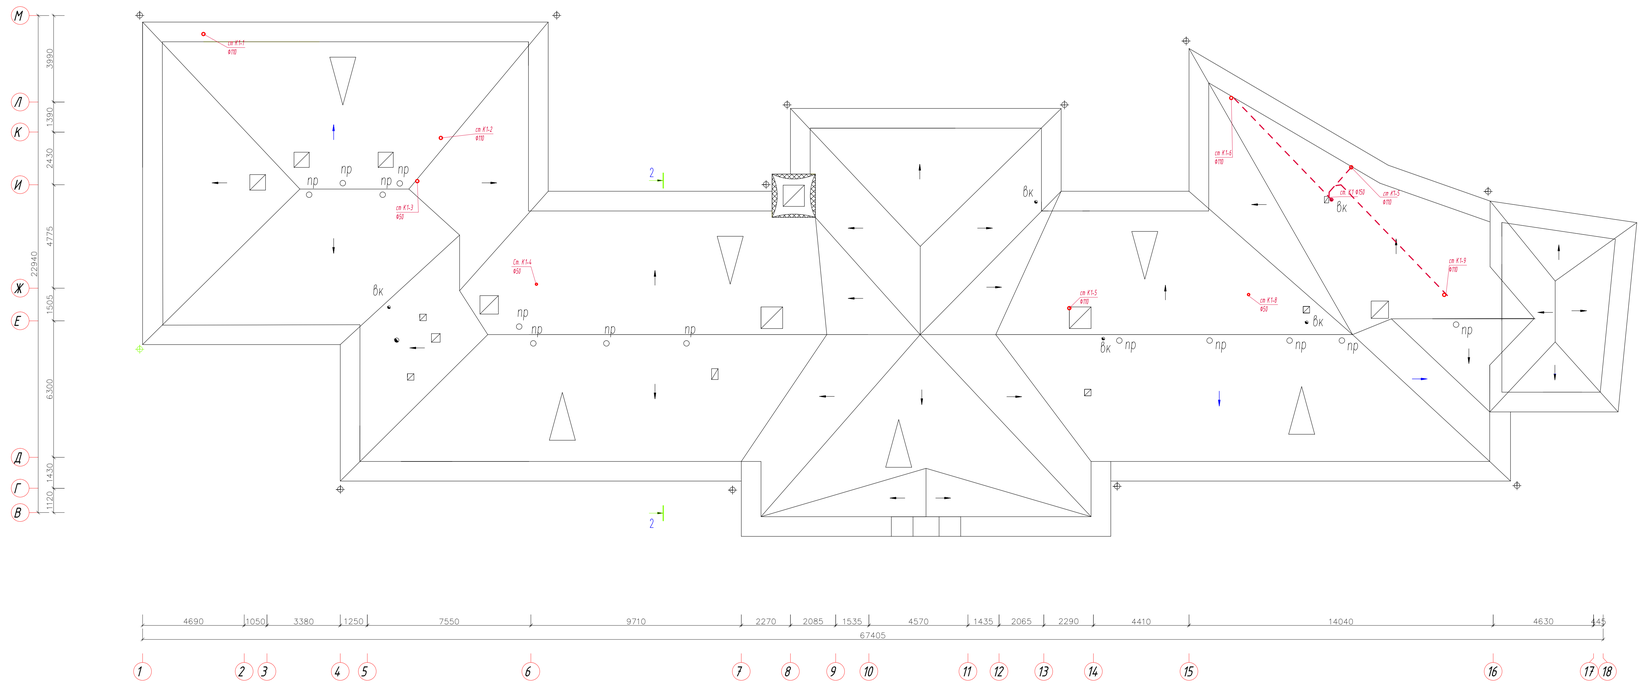

						2024-00375-01-0-ИОС 3	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Сукотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
ГИП		Пильщуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План чердака. План кровли М1:100.	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н.контроль		Нистюшин Н.Р.			09.2025		

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам.инв. №

Копировал

Формат А 0

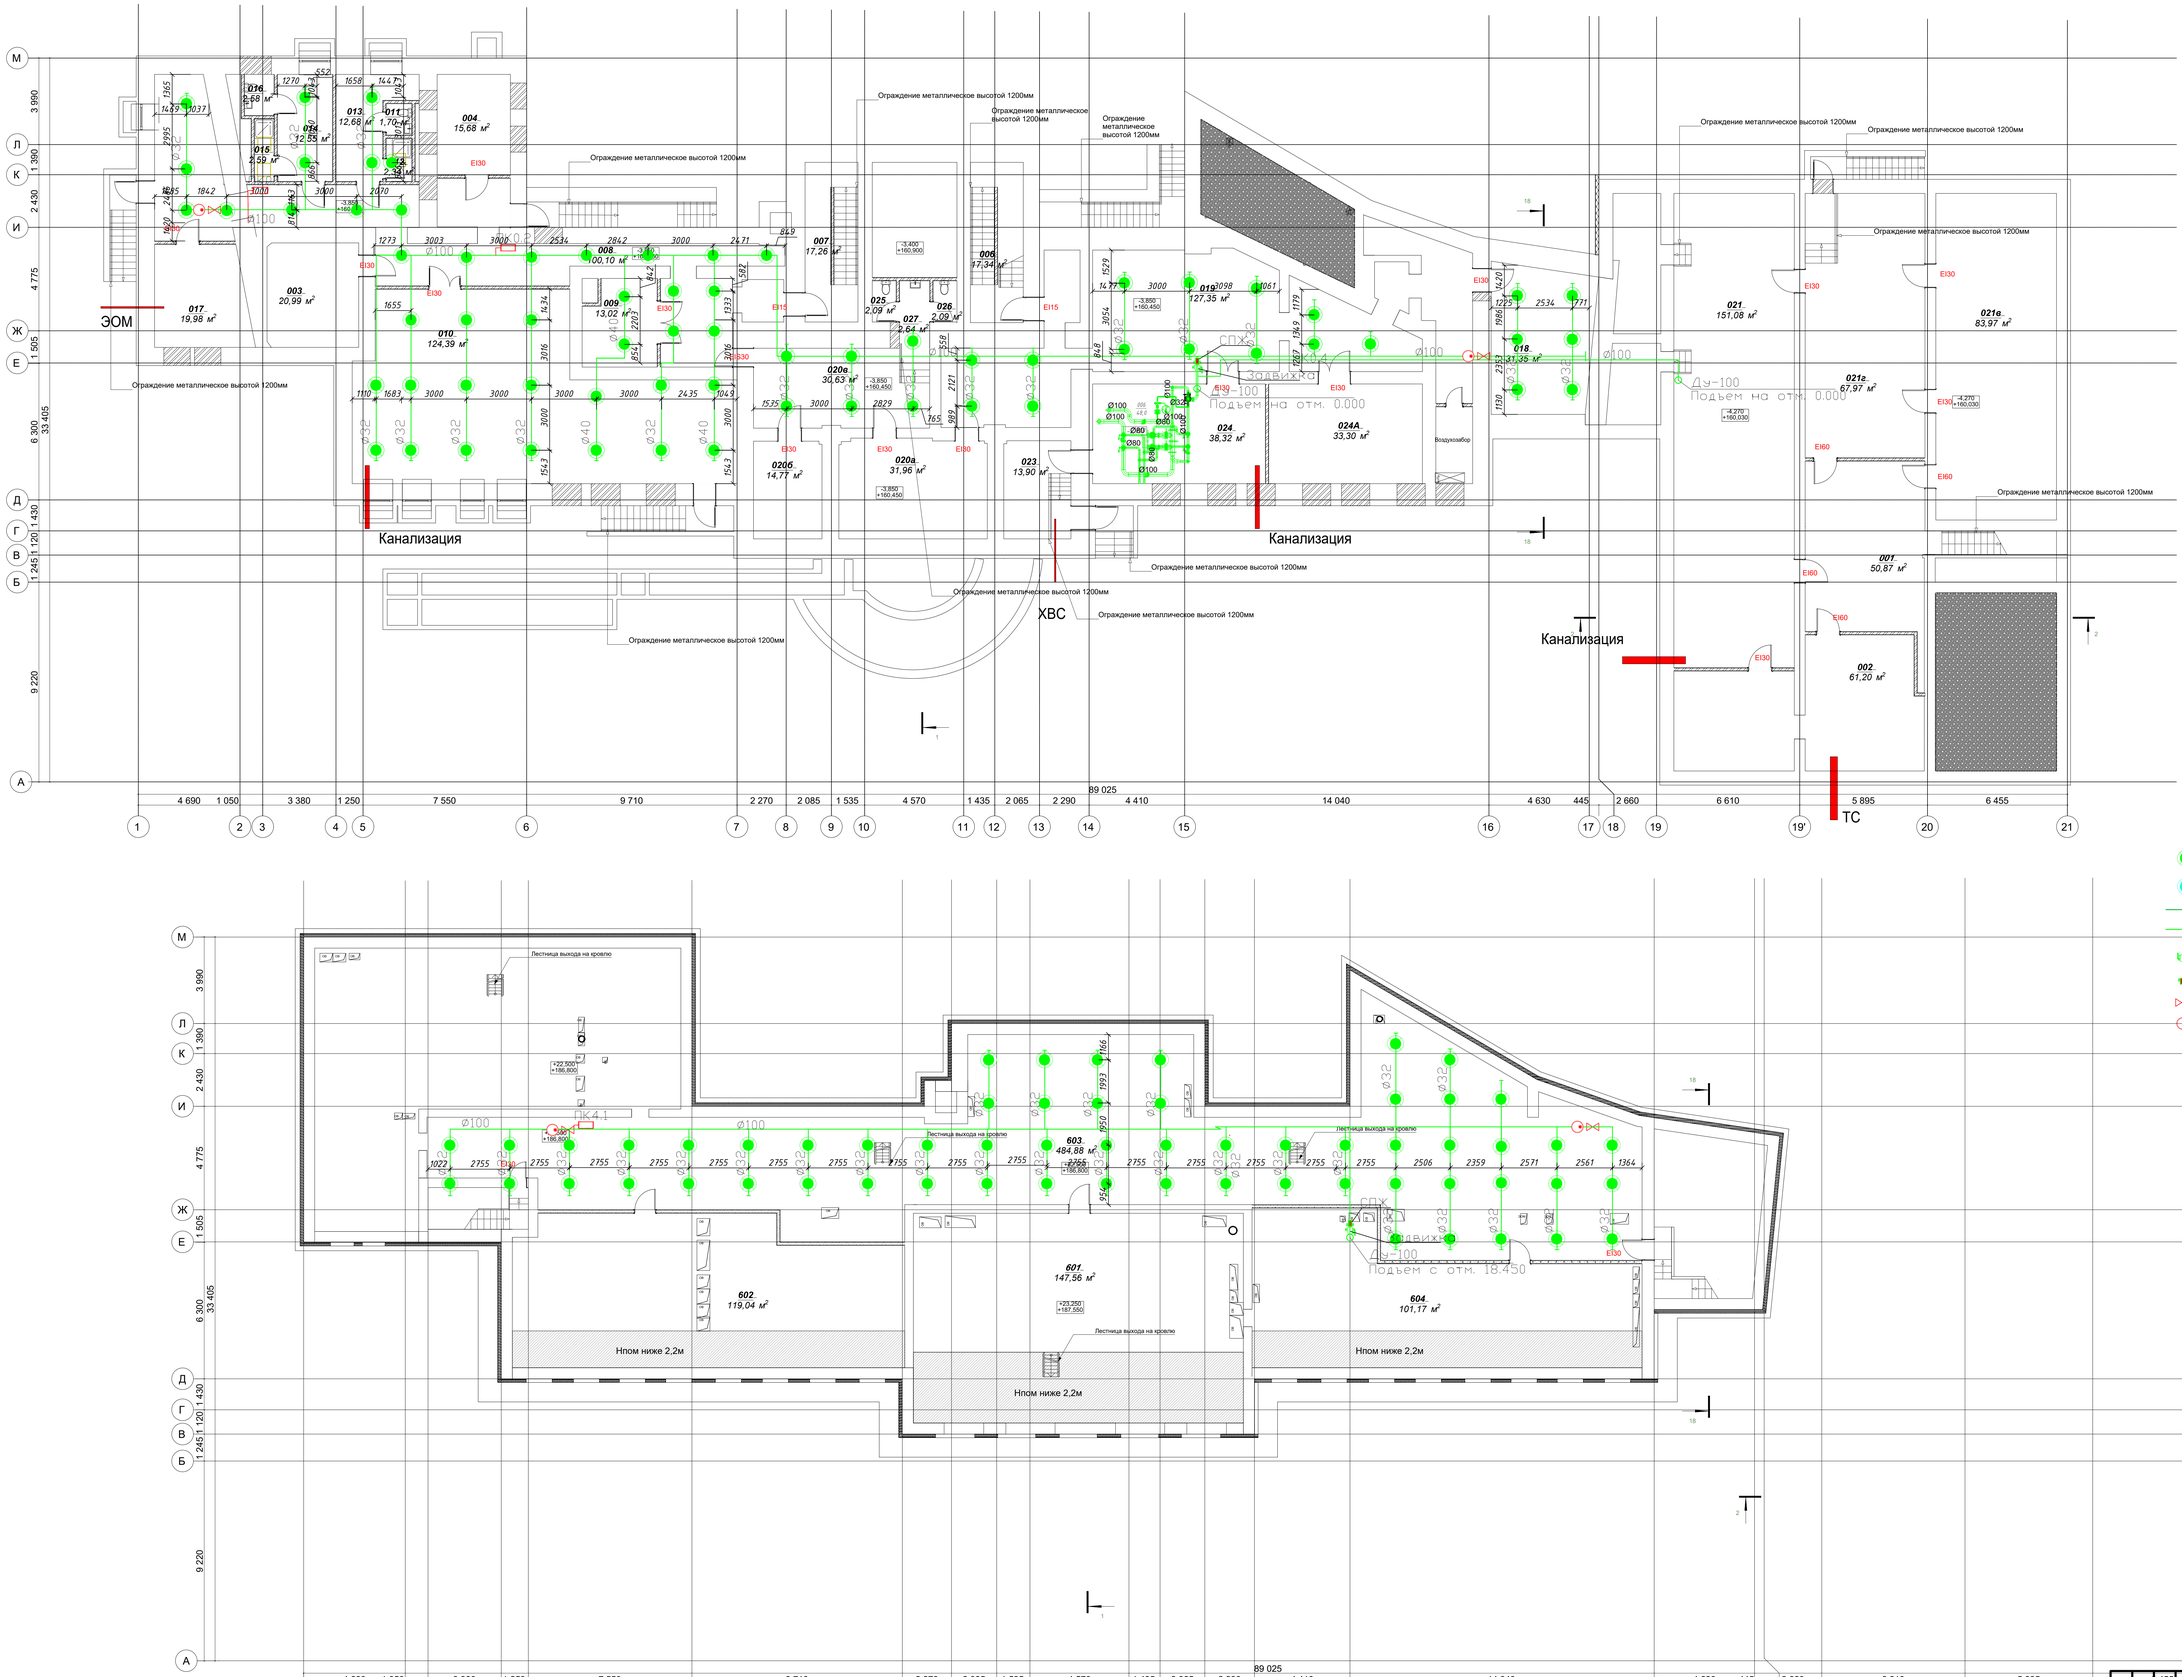

Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
001	Лестничная клетка	50,87	
002	ИТП	61,20	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	15,68	В4
005	Лестничная клетка тип Л1	37,34	
007	Лестничная клетка тип Л1	17,26	
008	Коридор	100,10	
009	Смарядная	13,02	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,70	
012	Душевая	2,34	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,68	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,55	
015	Душевая	2,59	
016	Санузел	2,58	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подробное помещение	31,35	В3
020а	Помещение для прокладки коммуникаций	31,96	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,77	
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,08	В4
021а	Помещение для прокладки коммуникаций	83,97	
021б	Коридор	127,35	
021г	Венткамера	67,97	В3
021д	Помещение для прокладки коммуникаций	31,96	Д
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,32	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 106,69 м²	

Экспликация помещений подполья

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
01	Лестничная клетка тип Л1	17,60	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	108,38	
		125,98 м²	

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Оросители спринклерный розеткой вниз
- Оросители спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

						2024-00377-01-0-ИОС 2.2	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Власенко			07.25	Спринклерное пожаротушение	Стадия: И; Лист: 2; Листов:
ГИП		Пильгуй			07.25		
Н.Контр.		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на -1 этаже и чердаке	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Ограждение металлическое высотой 1200мм

Ограждение металлическое высотой 1200мм с дополнительными поручнями на высоте 900 и 700

Перегородка knauf файерборд нез на высоте 2м

Капитка

Нависающая часть (козырек)

Устройство наружного водостока с навеса- труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 110 мм с креплением за колонной (цвет RAL 7016). Предусмотреть нагревательную систему для обогрева водосточной трубы в зимний период.

Устройство наружного водостока с навеса- труба водосточная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, Ø 110 мм с креплением за колонной (цвет RAL 7016). Предусмотреть нагревательную систему для обогрева водосточной трубы в зимний период.

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	96,37	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная, основная и старшая школа)	95,08	
104	Кабинет материальной технологии	57,51	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Л1	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,09	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,72	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,63	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,57	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	74,85	
114а	Коридор	83,40	
115	Технологическая лестница	5,31	
118	Технологическая лестница	5,03	
119	Санузел для мальчиков	19,04	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,86	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,77	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,90	
125	Гардеробная комната для учителей	12,97	
126	Кабинет матхриальной технологии тип 1	65,14	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	14,00	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,52	В4
133	Горячий цех	41,04	В3
134	Моечная столовой посуды	22,67	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,61	В4
136	Доготовочный цех	13,43	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	55,39	
140а	Тамбур	3,45	
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,63	
143	Помещение для персонала	9,86	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,31	В4
147	ПУИ	3,42	В4
		1 246,12 м²	

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	87,76	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2(начальная школа)	28,25	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	140,45	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	61,26	
208	Учебный кабинет (1-йкласс)	59,10	
209	Лестничная клетка Л1	6,18	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,66	
212	Санузел для девочек	17,69	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Вестибюль	78,26	
216	Санузел для мальчиков	19,96	
217	Санузел для персонала	3,43	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	29,06	
219а	Коридор	25,95	
2196	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	265,51	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	19,90	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,47	
225	Санузел	3,26	
226	Душевая	3,26	
227	Душевая	3,52	
227а	ПУИ	2,79	
228	Санузел	2,61	
229	Раздевальная	16,27	
		1 246,15 м²	

						2024-00377-01-0-ИОС 2.2	
						Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Власенко			07.25	Спринклерное пожаротушение	Стадия: И; Лист: 3; Листов:
ГИП		Тильгуй			07.25		
Н.Контр.		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 1,2 этажах	МОСКИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,09	
303	Учебный кабинет	53,82	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	56,69	
306	Учебный кабинет	47,29	
307	Коридор	12,15	
308	Учебный кабинет	59,59	
309	Учебный кабинет	59,09	
310	Лестничная клетка тип Л1	23,38	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	83,00	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,72	
314	Санузел для мальчиков	19,96	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,84	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,08	
317	Кабинет иностранного языка	38,92	
318	Санузел для девочек	17,69	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,69 м²	

Экспликация помещений 4 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,66	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,79	
404	Кабинет истории тип 1	63,50	
405	Кабинет математики	71,49	
406	Кабинет математики	62,67	
407	ОБЗР	60,13	
408	Лестничная клетка тип Л1	6,18	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ЛИК	86,21	
411	Санузел для мальчиков	20,87	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	27,35	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	10,75	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
417	Санузел для персонала	3,67	
		813,14 м²	

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Ороситель спринклерный розеткой вниз
- Ороситель спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	2024-00377-01-0-ИОС 2.2
Разработал		Власенко			07.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
ГИП		Пилгуй			07.25	Спринклерное пожаротушение
Н.Контр		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 3,4 этажах

Стадия: И | Лист: 4 | Листов:

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,67	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,40	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	130,74	
507	Кабинет географии	62,67	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Л1	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,21	
512	ПУИ	4,22	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,05 м²	

Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
601	Приточная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	119,04	В3
603	Чердак	484,88	
604	Вытяжная венткамера	101,17	В3
		852,65 м²	

Ограждение металлическое высотой 1200мм

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Ороситель спринклерный розеткой вниз
- Ороситель спринклерный розеткой вверх
- Трубопровод спринклерный водозаполненный,
- Затвор дисковый
- Сигнализатор потока жидкости
- Шаровый кран
- Устройство для автоматического выпуска воздуха

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00377-01-0-ИОС 2.2
Разработал		Пожинко			07.25	Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
ГИП		Пильуй			07.25	Спринклерное пожаротушение
Н.Контр.		Нигматулин			07.25	План расположения оборудования на 5 этаже

Стадия: И | Лист: 5 | Листов:

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

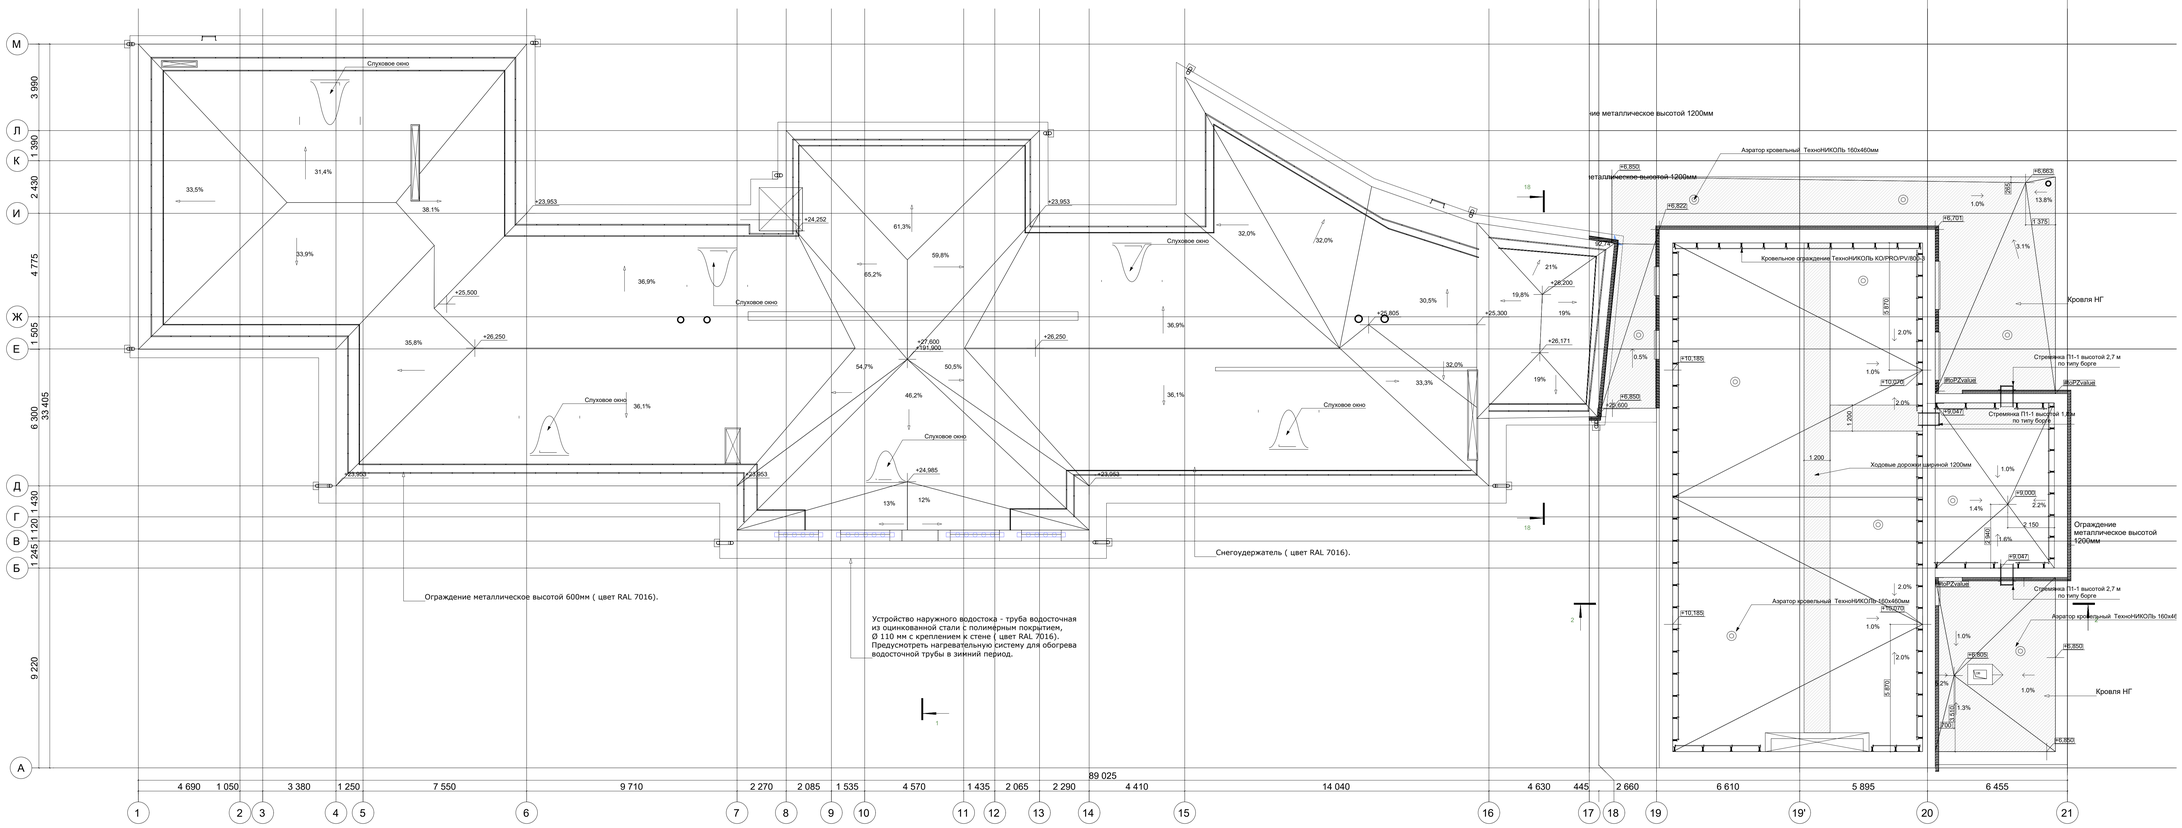

Разрез 1-1

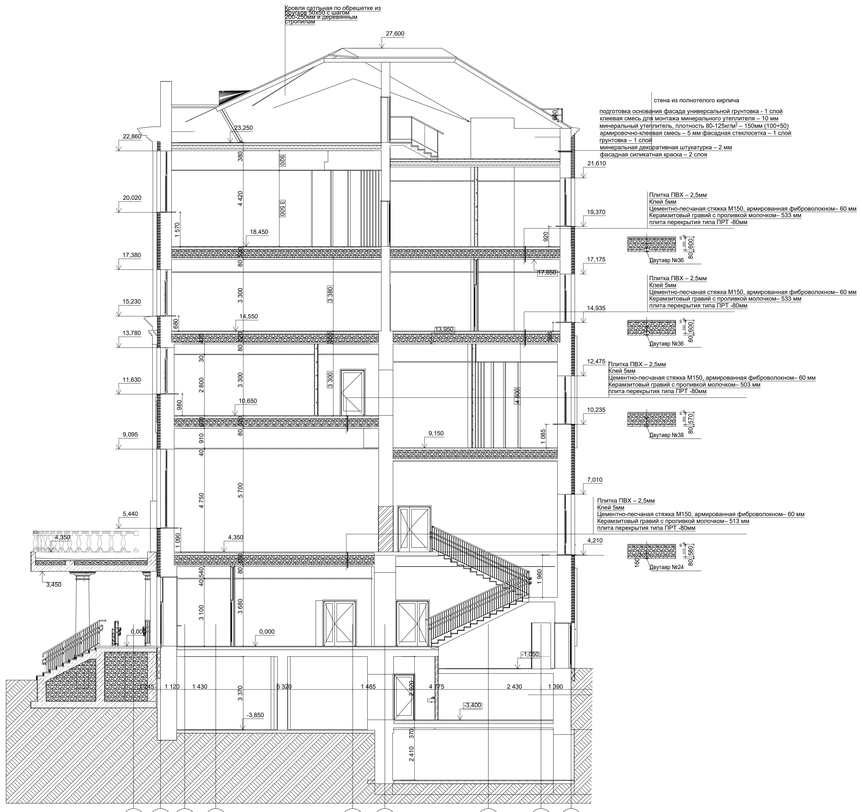

Разрез 2-2

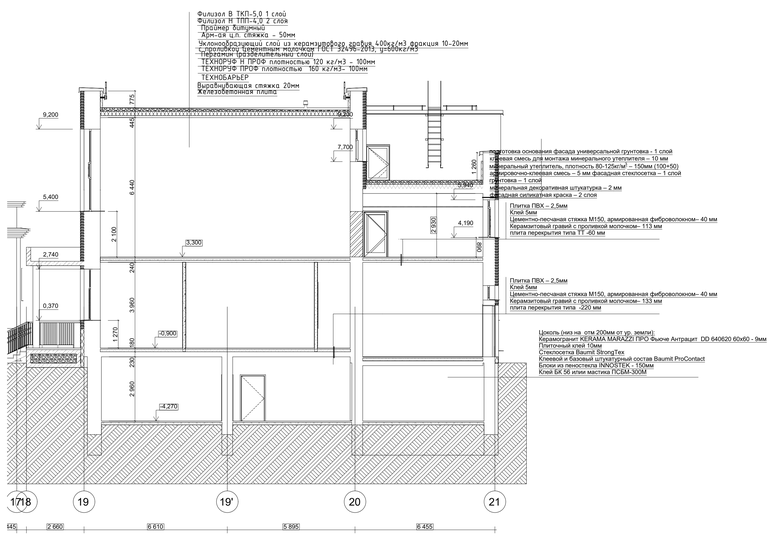

Условные обозначения

- Существующие стены
- Восстановление кирпичной кладки
- Утеплитель минераловатный
- Заменяемые перегородки из глиняного полнотелого кирпича, толщиной 120мм
- Заменяемые перегородки из газобетона, толщиной 125мм, плотность D600
- Заменяемые перегородки из ГКЛВ
- Заменяемые внутренние витражи

120 / 89,0 м² - Номер помещения

0.000 - Отметка чистого пола

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

							2024-00375-00-0-АР
							Здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенного по адресу:г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Рахманова			06.25	Капитальный ремонт	Стадия: И; Лист: 15; Листов:
ГИП		Пильгуй			06.25		
Н.Контр		Нигматулин			06.25	Сводный план кровли; Разрезы	Img_4005B43E 4005B43E.bmp

План 1 этажа с размещением системы отопления

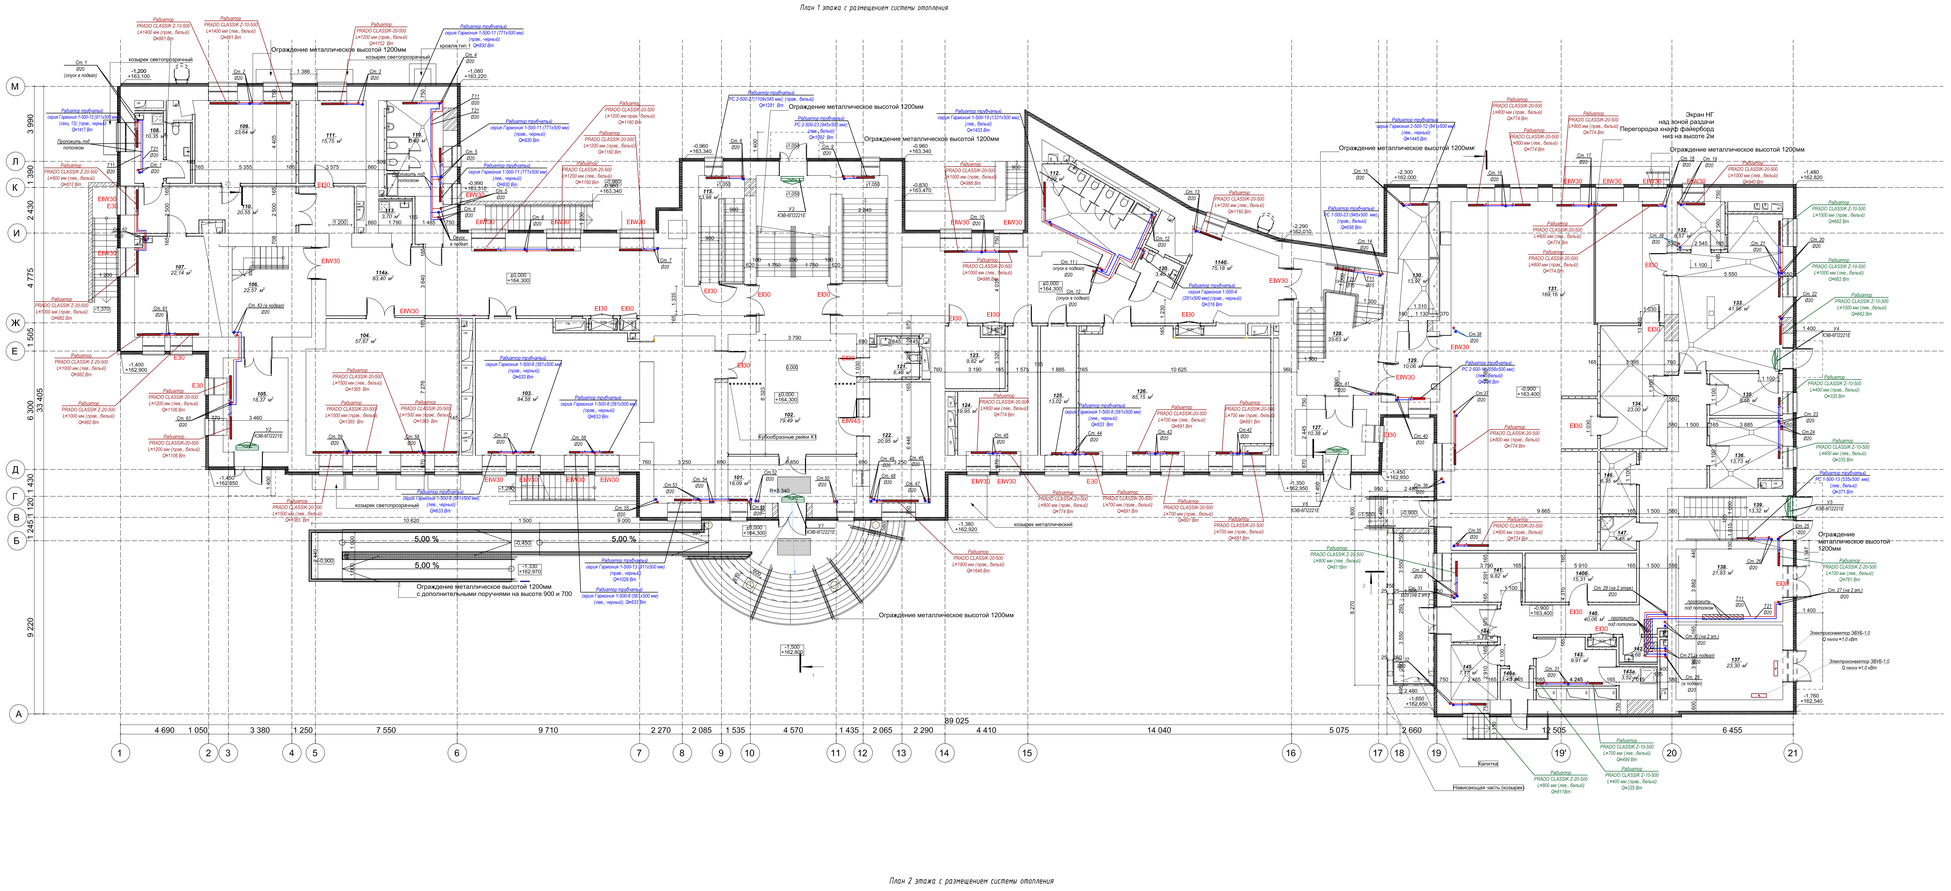
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм с дополнительными поручнями на высоте 900 и 700
Экран НГ над зоной раздачи Перегородка низкоф-фаянсовая низ на высоте 2м
козырек металлический
козырек светопрозрачный
кровля тип 1
кровля тип 2
Кабельканал
Навесная часть (козырек)
Курбоподразный рейлог К1
кожух металлический
Радиатор PRADO CLASSIK 2-10-500 L=1400 мм (пре., белый) Q=681 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK 2-10-500 L=1400 мм (пре., белый) Q=681 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK 20-500 L=1200 мм (пре., белый) Q=1052 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (177х500 мм) (пре., черн.) Q=630 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (177х500 мм) (пре., черн.) Q=630 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (177х500 мм) (пре., черн.) Q=630 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-23 (945х500 мм) (пре., белый) Q=1598 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-23 (945х500 мм) (пре., белый) Q=1592 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-23 (945х500 мм) (пре., белый) Q=1592 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (1370х500 мм) (пре., черн.) Q=1150 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (1370х500 мм) (пре., черн.) Q=1150 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-11 (1370х500 мм) (пре., черн.) Q=1150 Вт
Радиатор трубчатый серия Гармоника 1-500-12 (841х500 мм) (пре., черн.) Q=905

План 3 этажа с размещением системы отопления

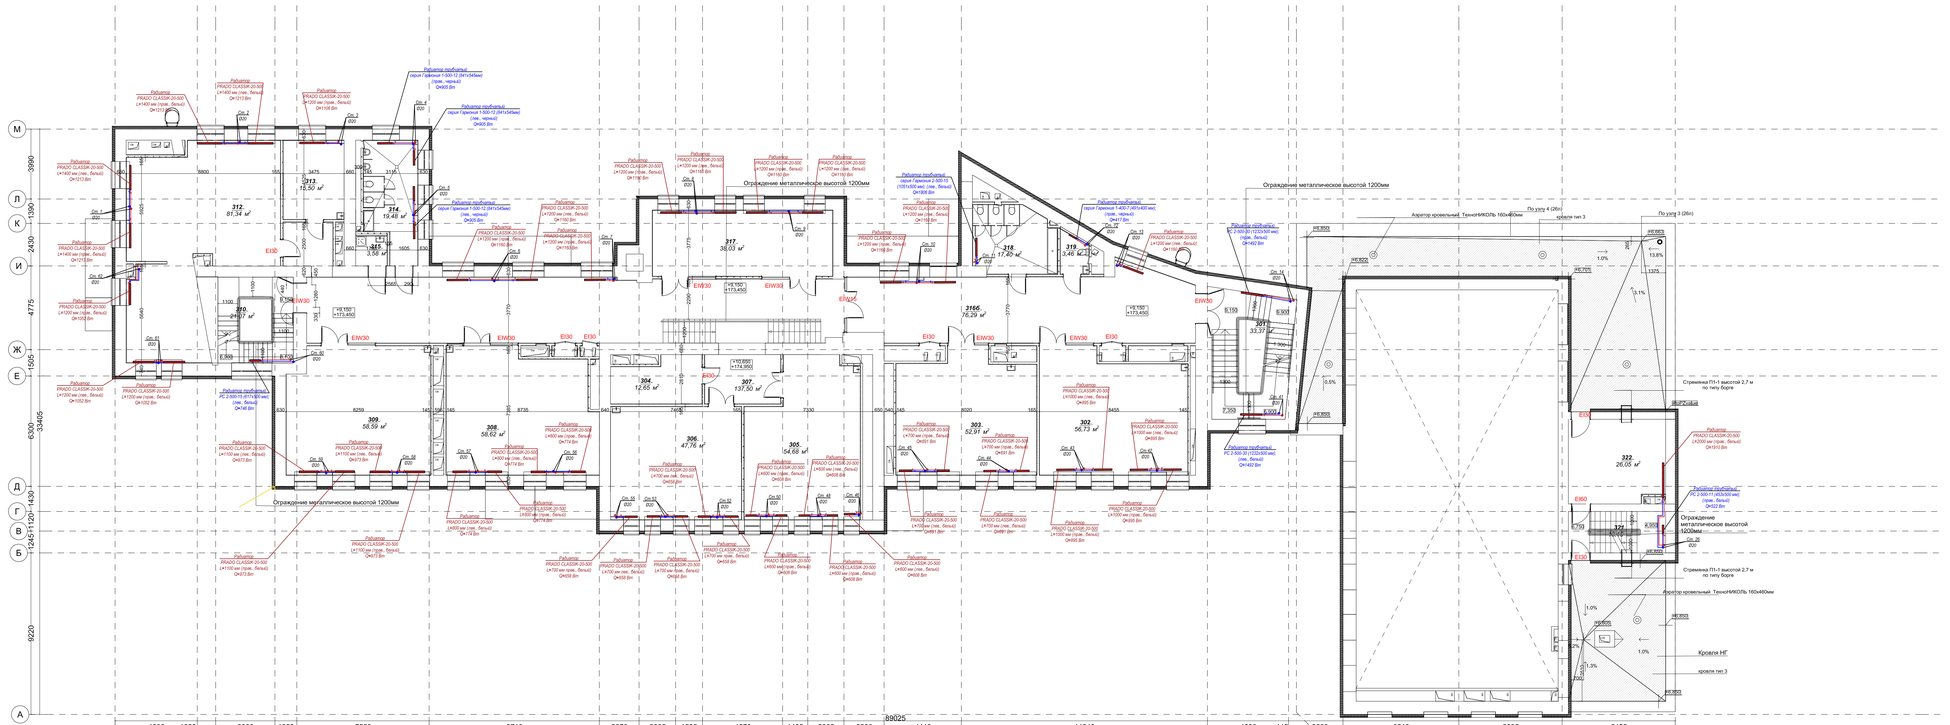

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,09	
303	Учебный кабинет	53,82	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	56,69	
306	Учебный кабинет	47,29	
307	Коридор	12,15	
308	Учебный кабинет	59,59	
309	Учебный кабинет	59,09	
310	Лестничная клетка тип Л1	23,38	
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	83,00	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,72	
314	Санузел для мальчиков	19,96	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	114,84	
316а	Коридор	76,16	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,08	
317	Кабинет иностранного языка	38,92	
318	Санузел для девочек	17,69	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,69 м²	

План 4 этажа с размещением системы отопления

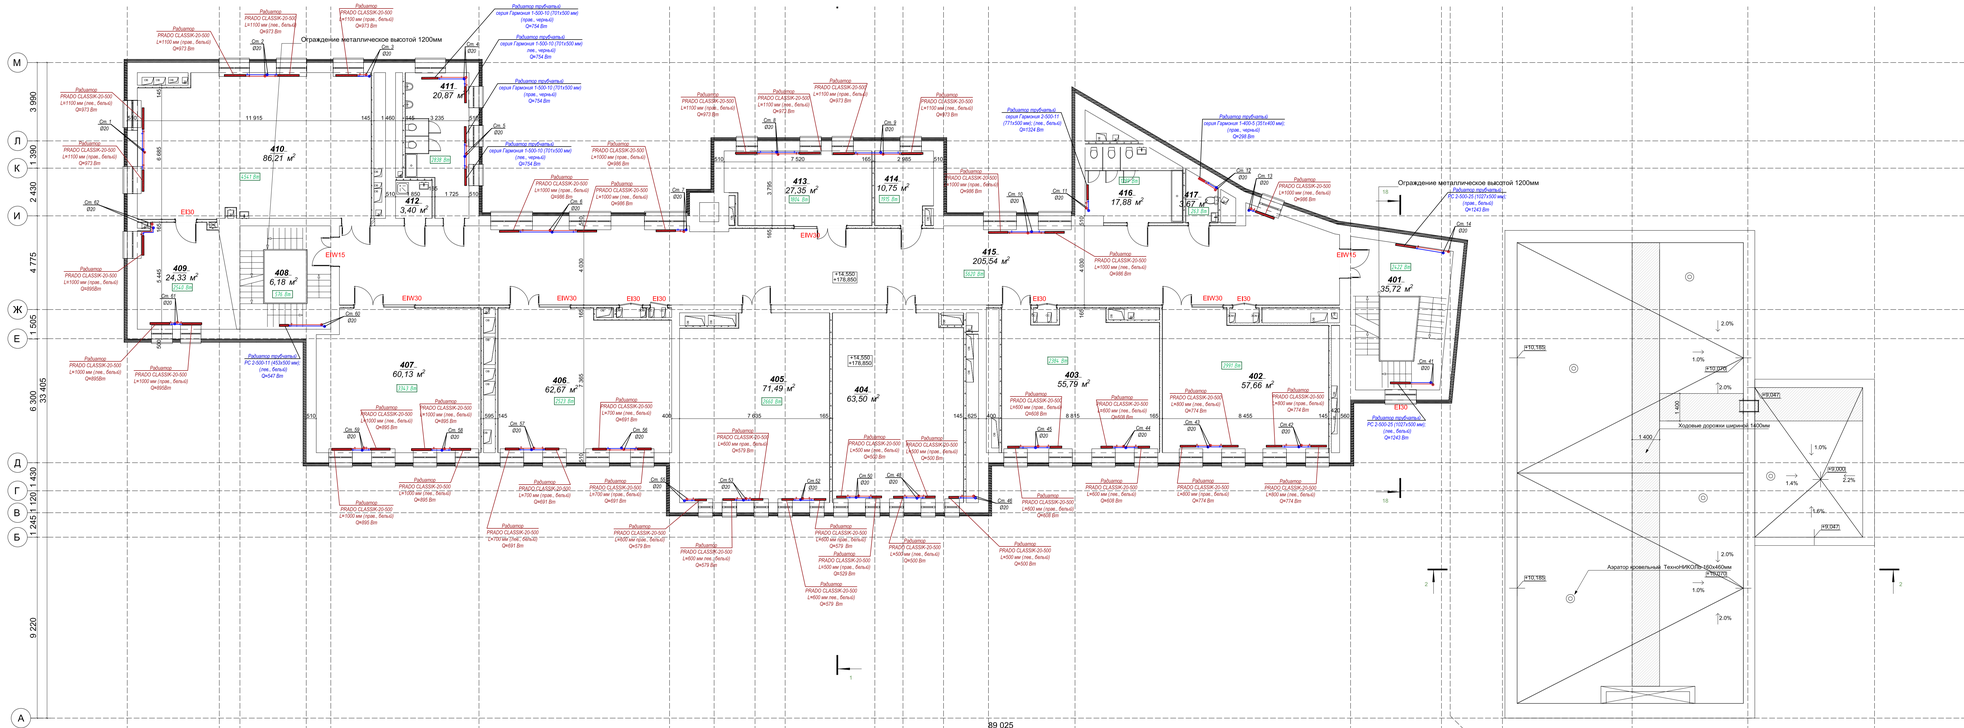

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,66	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,79	
404	Кабинет истории тип 1	63,50	
405	Кабинет математики	71,49	
406	Кабинет математики	62,67	
407	ОБЗР	60,13	
408	Лестничная клетка тип Л1	6,18	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания, биологии/ЛФК	86,21	
411	Санузел для мальчиков	20,87	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	27,35	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	10,75	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
417	Санузел для персонала	3,67	
		813,14 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

							2024-00375-00-0
							Заказчик: АНТО "РГТ"
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Шутеева			02.25	Здания ГБОУ г. Москва, "Школа № 1574", по адресу: г.Москва, Старопименовский переулок, д. 5	Стадия: И; Лист: 1.3; Листов:
Проверил		Тутов			02.25		
Н.Контр.		Тутов			02.25	План 3 этажа и план 4 этажа с размещением систем отопления	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А0

План 5 этажа с размещением системы отопления

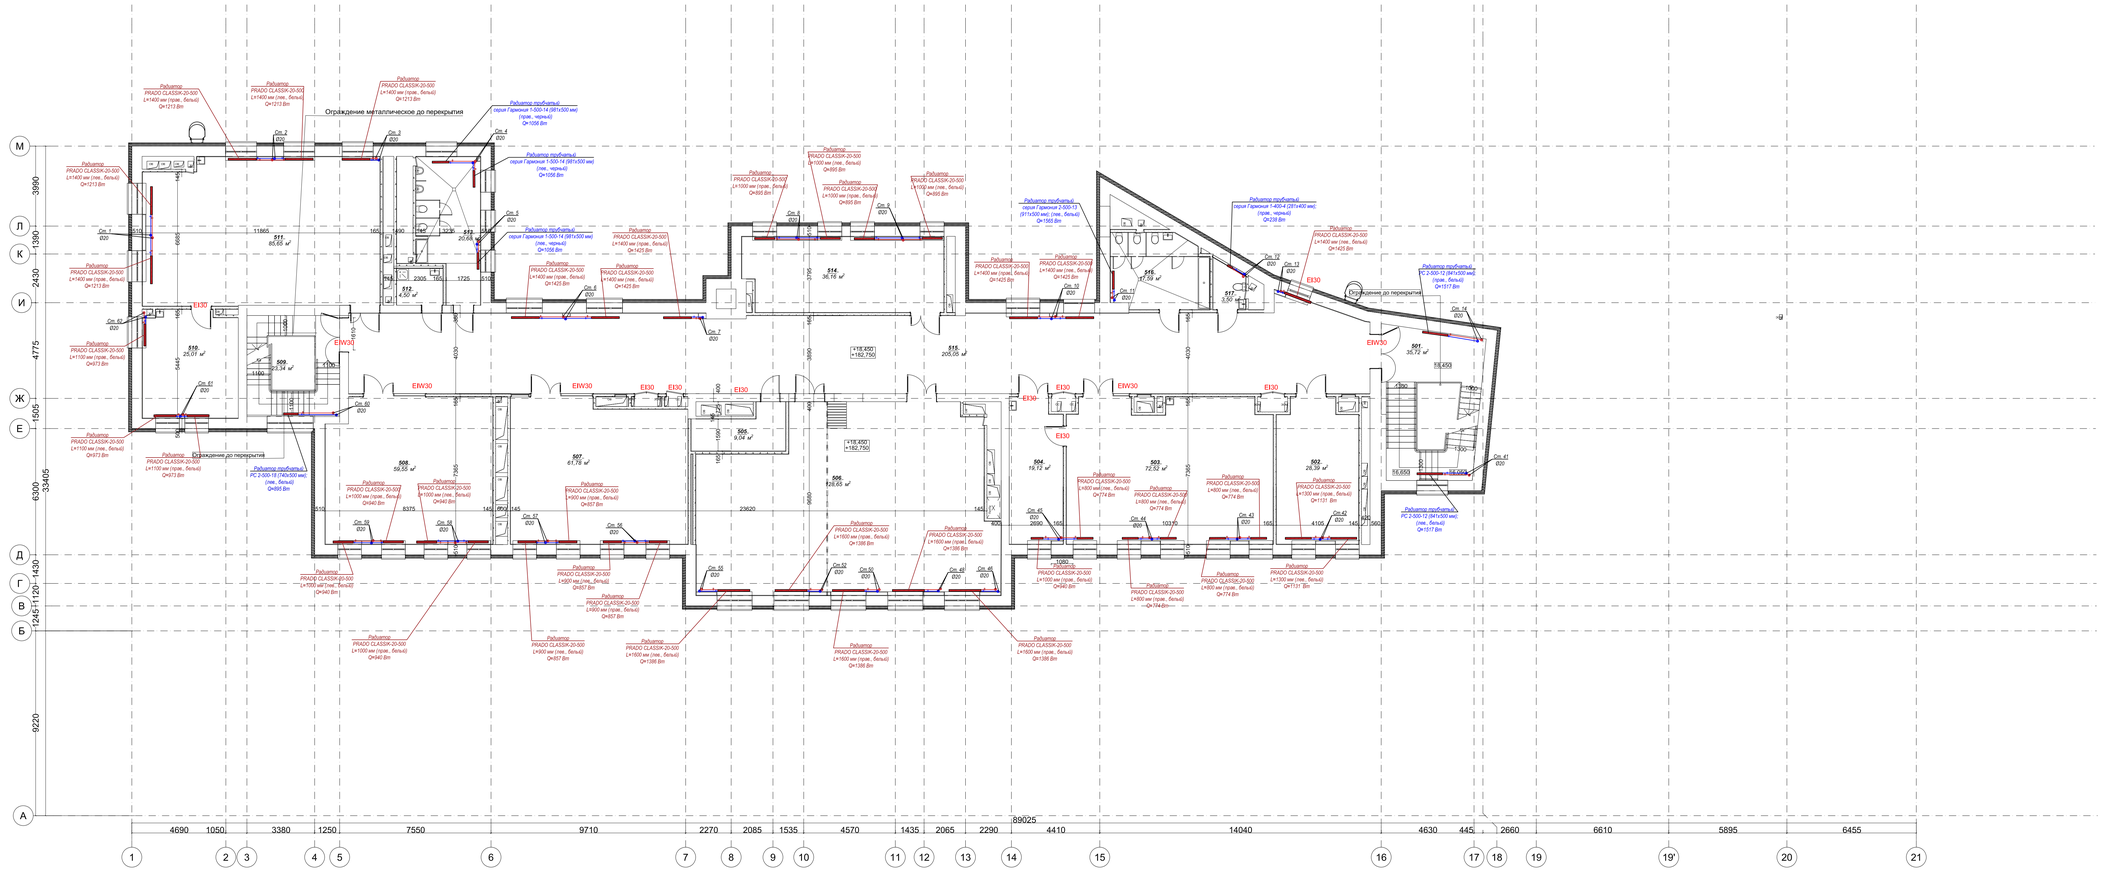
Ограждение металлическое до перекрытия
Ограждение до перекрытия
511 85,65 м²
512 4,50 м²
513 20,68 м²
514 36,76 м²
515 205,05 м²
516 17,59 м²
517 5,04 м²
501 35,72 м²
502 26,39 м²
503 72,52 м²
504 19,12 м²
505 9,04 м²
506 85,65 м²
507 61,78 м²
508 56,55 м²
509 2,34 м²
510 4,22 м²
+18.450 +182.750
EI30
EW30
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1400 мм (пров., белый) Q=1213 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1000 мм (пров., белый) Q=865 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1100 мм (пров., белый) Q=973 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1500 мм (пров., белый) Q=1298 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1600 мм (пров., белый) Q=1384 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1800 мм (пров., белый) Q=1557 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1900 мм (пров., белый) Q=1643 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=500 мм (пров., белый) Q=774 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1300 мм (пров., белый) Q=1131 Вт
Радиатор PRADO CLASSIK-20-500 L=1700 мм (пров., белый) Q=1471 Вт
Радиатор трубчатый серия Гаринская 1-500-14 (881х500 мм) (пров., черный) Q=1056 Вт
Радиатор трубчатый серия Гаринская 1-500-14 (1171х500 мм) (пров., черный) Q=1405 Вт
Радиатор трубчатый серия Гаринская 1-400-4 (2874х400 мм) (пров., черный) Q=1555 Вт
Радиатор трубчатый серия Гаринская 1-400-4 (2874х400 мм) (пров., черный) Q=2318 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-12 (1140х500 мм) (пров., белый) Q=1140 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-12 (941х500 мм) (пров., белый) Q=1017 Вт
Радиатор трубчатый PC 2-500-18 (140х500 мм) (пров., белый) Q=895 Вт
Сп. 1 Ø20
Сп. 2 Ø20
Сп. 3 Ø20
Сп. 4 Ø20
Сп. 5 Ø20
Сп. 6 Ø20
Сп. 7 Ø20
Сп. 8 Ø20
Сп. 9 Ø20
Сп. 10 Ø20
Сп. 11 Ø20
Сп. 12 Ø20
Сп. 13 Ø20
Сп. 14 Ø20
Сп. 15 Ø20
Сп. 16 Ø20
Сп. 17 Ø20
Сп. 41 Ø20
Сп. 42 Ø20
Сп. 43 Ø20
Сп. 44 Ø20
Сп. 45 Ø20
Сп. 46 Ø20
Сп. 47 Ø20
Сп. 48 Ø20
Сп. 49 Ø20
Сп. 50 Ø20
Сп. 51 Ø20
Сп. 52 Ø20
Сп. 53 Ø20
Сп.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор				Электродвигатель			Фильтр		Воздухонагреватель					Воздухоохладитель					Примечание
				Тип, исполнение по взрывозащите	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол.	Тип	Кол.	Т-ра нагрева, °С		Расход теплоты, кВт	Тип	Кол.	Т-ра охлаждения, °С		Расход холода, Вт	
															от	до				от	до		
		Отопление																					
ЭО1; ЭО2	2	Электроконвектор универсальный	ЭВУБ-2,0	напольный, настенный									электр.	2	+1	+16	2,0	–	–	–	–	–	с компл. монтажных частей.
У1–У6	6	Воздушно-тепловая завеса (ВТЗ) электрич.	КЭВ-6П2221Е	серия 200	1600				0,2				электр.	1	-26	16	6	–	–	–	–	–	с компл. монтажных частей.
																		–	–	–	–	–	
																		–	–	–	–	–	

Согласовано

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.Nподл.

						2024-00375-00-0
						Заказчик: АНО "РГТ"
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработ.		Чижатов			11.24	Здание ГБОУ, г.Москва, "Школа № 1574", по адресу: Старопименовский пер, д. 5
Проверил		Щепин			11.24	
Н.контр.		Щепин			11.24	Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Стадия	Лист	Листов
И	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А2 альбомная (420х594)

Характеристики вентиляционных систем

Обоз. системы	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор				Электрообогреватель водяной			Воздухонагреватель водяной					Воздухоохладитель					Фильтр		Воздухонагреватель электрический					Увлажнитель	Примечания
			Исполнение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин	Тип	Кол-во	t °С нагрева от	t °С нагрева до	Расход тепла, кВт	Тип	Кол-во	t °С охлаждения от	t °С охлаждения до	Расход холода, кВт	Тип	Кол-во	Тип	Кол-во	t °С нагрева от	t °С нагрева до	Расход тепла, кВт	Расход кг/час	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	12	13	14	15	16		24
П1	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	1890	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	29,26	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П2	Актовый зал	WNP 70-40/35R.2D	Korf (Россия)	3600	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	55,73	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Korf (Россия)	700	400	2730	-	0,55	2730	вода 95-70	1	-26	20	10,84	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П4	Обеденный зал	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	4970	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	76,93	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П5	Пищеблок	ANR6 L/K1/P1/N2.2/H2/V1.0, P40.R-4x30/H1/F7/B1	Korf (Россия)	8010	700	2850	-	4,00	2850	вода 95-70	1	-26	20	124,66	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П6	Медицинский кабинет	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	620	400	2730	-	0,37	2730	вода 95-70	1	-26	20	9,6	-	-	-	-	-	EU4, EU7, EU9	3	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П7	Кроссовые	WNK 200/1	Korf (Россия)	100	300	2600	-	0,16	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
П8	Административные кабинеты	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1540	400	2820	-	0,8	2820	вода 95-70	1	-26	20	23,84	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П9	Спортивный зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	2045	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	31,66	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П10	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	4540	500	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	70,28	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П11	Учебные кабинеты	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	3800	700	2860	-	2,2	2860	вода 95-70	1	-26	20	58,82	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П12	Учебные кабинеты	WNP 70-40/31R.2D	Korf (Россия)	3400	700	2840	-	2,2	2840	вода 95-70	1	-26	20	52,63	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
П13	Административные кабинеты	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	2000	500	2800	-	1,1	2800	вода 95-70	1	-26	20	30,96	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
КМО1	Компенсация местных отсосов в пом.126	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1200	400	2820	-	0,75	2820	вода 95-70	1	-26	20	18,58	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
КМО2	Компенсация местных отсосов в пом.104	WNK 250/1	Korf (Россия)	180	300	2500	-	0,16	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
КМО3	Компенсация местных отсосов в пом.504	WNK 250/1	Korf (Россия)	120	300	2600	-	0,16	2600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Электрический	1	-26	20	3	-	шумоглушитель-2шт
КМО4	Компенсация местных отсосов в пом.503	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	950	300	2730	-	0,37	2730	вода 95-70	1	-26	20	14,71	-	-	-	-	-	EU4, EU7	2	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В1	Спортивный зал	WRW 60-30/28.4D	Korf (Россия)	1600	450	1450	-	1,7	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В2	Актовый зал	WNP 60-35/31R.2D	Korf (Россия)	3600	500	2800	-	1,1	2800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В3	Многофункциональный информационный библиотечный центр	WNK 315/1	Korf (Россия)	700	300	2500	-	0,3	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В4	Обеденный зал	WNP 70-40/31R.2D	Korf (Россия)	4400	450	2840	-	2,2	2840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В5	Пищеблок	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1370	400	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В6	Медицинский кабинет	WNK 250/1	Korf (Россия)	490	350	2500	-	0,23	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В7	Кроссовые	WNK 100/1	Korf (Россия)	100	200	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В8	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1050	500	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В9	Санузлы	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1200	400	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В10	ПУИ	WNK 160/1	Korf (Россия)	330	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В11	ПУИ	WNK 100/1	Korf (Россия)	50	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В12	Кладовая сухих продуктов	WNK 100/1	Korf (Россия)	20	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В13	Кладовая кабинета материальной технологии	WNK 100/1	Korf (Россия)	110	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В14	Помещение для временного хранения пищевых отходов	WNK 100/1	Korf (Россия)	75	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В15	Снарядная	WNK 100/1	Korf (Россия)	50	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В16	Подсобные помещения	WNK 100/1	Korf (Россия)	40	120	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В17	Узел ввода	WNK 100/1	Korf (Россия)	140	100	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В18	Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	WNK 100/1	Korf (Россия)	70	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В19	Санузлы	WNK 100/1	Korf (Россия)	125	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В20	Спортивный зал	WRW 50-30/25.4D	Korf (Россия)	1600	250	1460	-	0,94	1460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В21	Санузлы	WNK 100/1	Korf (Россия)	125	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В22	Технические помещения	WNK 160/1	Korf (Россия)	130	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В23	Снарядная	WNK 100/1	Korf (Россия)	40	120	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В24	Санузлы	WNK 160/1	Korf (Россия)	250	250	2550	-	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
В25	ПУИ	WNK 100/1	Korf (Россия)	20	150	2450	-	0,06	2450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.1	Местные отсосы в пом.126	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	1200	600	2730	-	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.2	Местные отсосы в пом.104	WNK 250/1	Korf (Россия)	180	500	2500	-	0,23	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.3	Местные отсосы в пом. 133	WNP 80-50/35R.2D	Korf (Россия)	5550	500	2860	-	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.4	Местные отсосы в пом. 133, 134 и 135	WNP 60-30/28R.2D	Korf (Россия)	1100	700	2820	-	0,75	2820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.5	Местные отсосы пом.504	WNP 40-20/18.2D-KR	Korf (Россия)	120	250	2550	вентилятор коррозионностойкий	0,1	2550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
МО.6	Местные отсосы пом.503	WNP 50-25/22R.2D-KR	Korf (Россия)	950	300	2500	вентилятор коррозионностойкий	0,3	2500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	шумоглушитель-2шт
ДУ1	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ2	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ3	Актовый зал	KLR-DU-400-125H-22x7,5-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	44000	900	730	-	22	730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ5	Коридор	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	14200	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ6	Обеденный зал	KLR-DU-400-80H-18,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	35000	900	1460	-	18,5	1460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ДУ7	Гимнастический зал	KLR-DU-400-63H-5,5x15-HF-L0-Y2	Korf (Россия)	15500	800	1440	-	5,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД1	Коридор	KSO 50-4x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД2	Коридор	KSO 50-4x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД3	Актовый зал	KSO 71-11x30	Korf (Россия)	28000	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД5	Коридор	KSO 56-5,5x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД6	Обеденный зал	KSO 63-11x30	Korf (Россия)	22500	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД7	Лестничная клетка	KSO 63-11x30	Korf (Россия)	23000	700	2910	-	11	2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД9	Гимнастический зал	KSO 56-5,5x30	Korf (Россия)	9000	700	2850	-	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПД10	Тамбур-шлюз	WNP 50-30/25R.2D	Korf (Россия)	500	300	2730	-	0,37	2730	-	-																	
К1	Кабинеты. Внешний блок VRV системы	AU08NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-
К2	Кабинеты. Внешний блок VRV системы	AU10NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
К3	Обеденный зал. Внешний блок VRV системы	AU10NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
К4	Актовый зал. Внешний блок VRV системы	AU08NFKERA	Haier (Китай)	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-
К5.1	Сплит система пом.123 Кроссовая	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К5.2	Сплит система пом.123 Кроссовая	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К6.1	Сплит система пом.122	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К6.2р	Сплит система пом.122	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К7.1	Сплит система пом.1406	HSU-33HPL103/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT)	Haier (Китай)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К7.2	Сплит система пом.1406	HSU-33HPL103/R3(IN)/HSU-33HPL03/R3(OUT)	Haier (Китай)	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К8.1	Сплит система пом.304	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К8.2р	Сплит система пом.304	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К9.1	Сплит система пом.505	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
К9.2р	Сплит система пом.505	AC105S2LH1FA/1U105S1LS1FA	Haier (Китай)	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-1	Тамбур пом.101	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-2	Тамбур пом.105	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-3	Тамбур пом.127	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВТЗ-4	пом.144	КЭВ-6П1263Е	Теплломаш (Россия)	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Тер-Абрамов			
ГАП		Кривцова А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, дом. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2 книжная

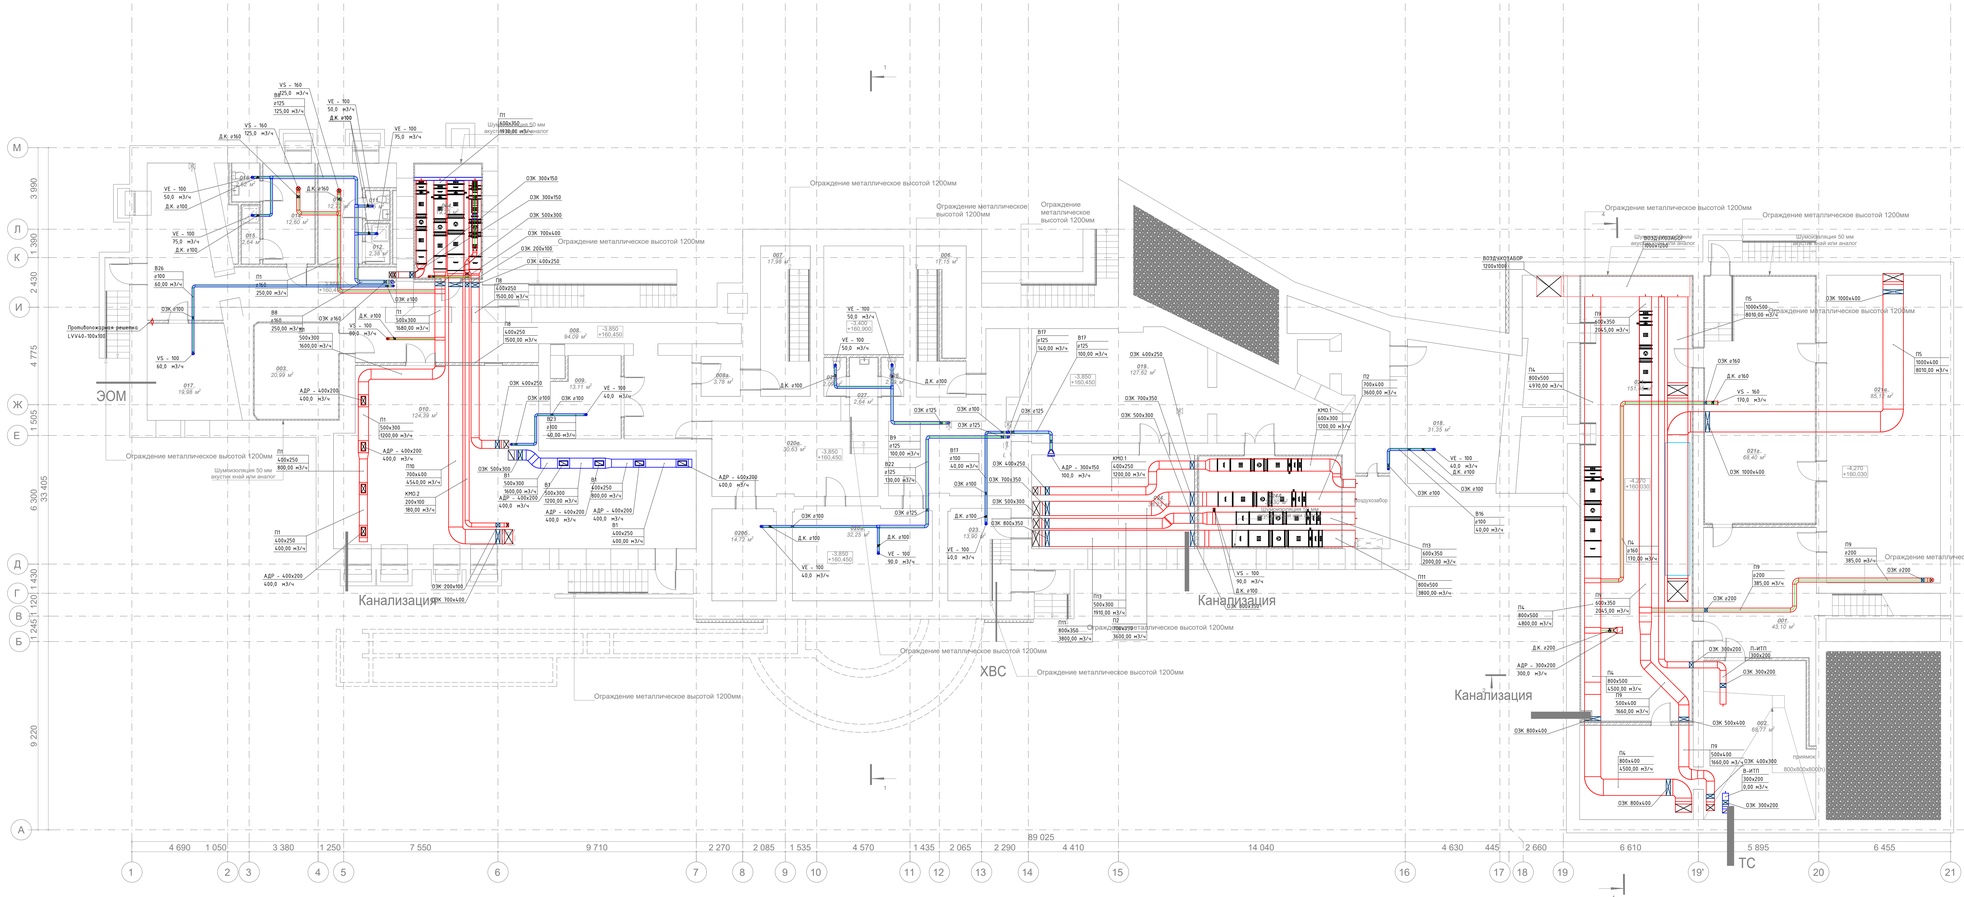

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 – обозначение вентсистемы
Ø75 – диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч – расход воздуха, куб.м/час

- приточный воздуховод вентиляции
- вытяжной воздуховод вентиляции
- огнезадерживающий клапан
- дроссель клапан

Примечание

1. Обход воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробивочных проемов после окончания монтажа воздуховодов выполнить.
3. Все переходы выполнить односторонними, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытию.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,05 м²	

						2024-0375-01-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт
ГИП		Кульков А.А.				П
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем вентиляции цокольного этажа

Стадия	Лист	Листов
П	2	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/Подпись

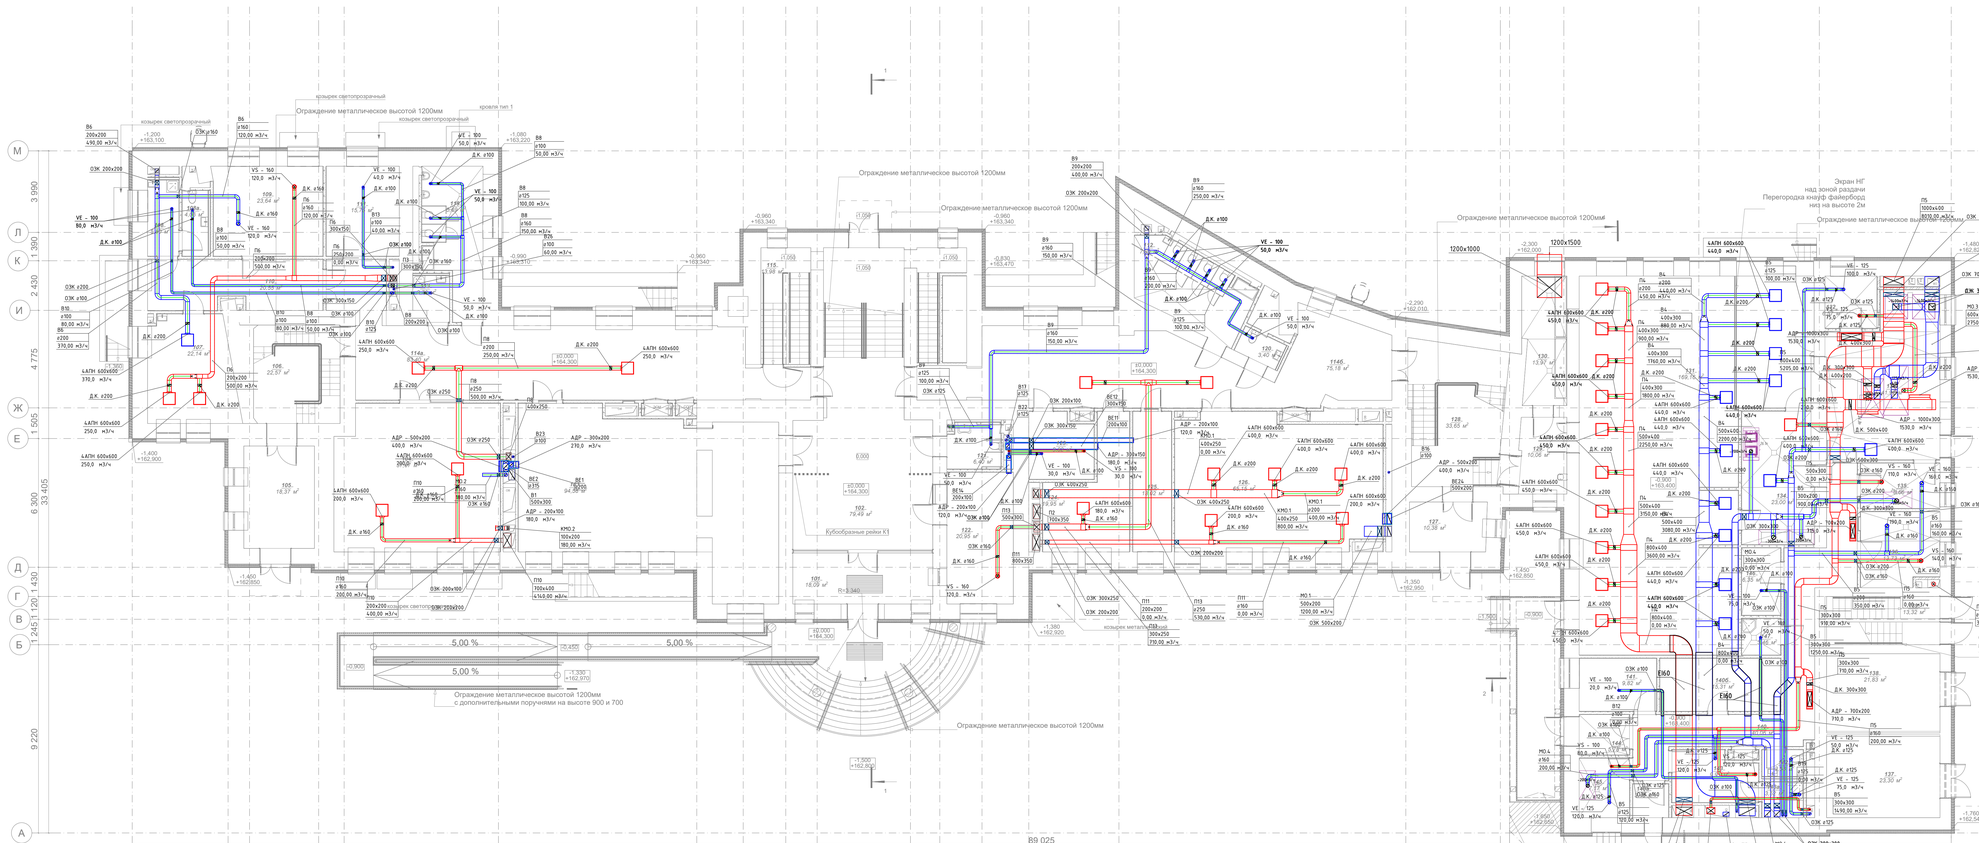

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет матриальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет матриальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 – обозначение венткамеры
175 – диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч – расход воздуха, м3/час

- приточный воздуховод вентиляции
- вытяжной воздуховод вентиляции
- огнезадерживающий клапан
- дроссель клапан

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все переходы выполнить обязательно, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытию.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

							2024-0375-01-0-ИОС4.2	
							Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Гер-Абдиев				Капитальный ремонт	Стадия: П	Лист: 3	Листов:
ГАП		Кольцов А.А.						
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем вентиляции 1-го этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

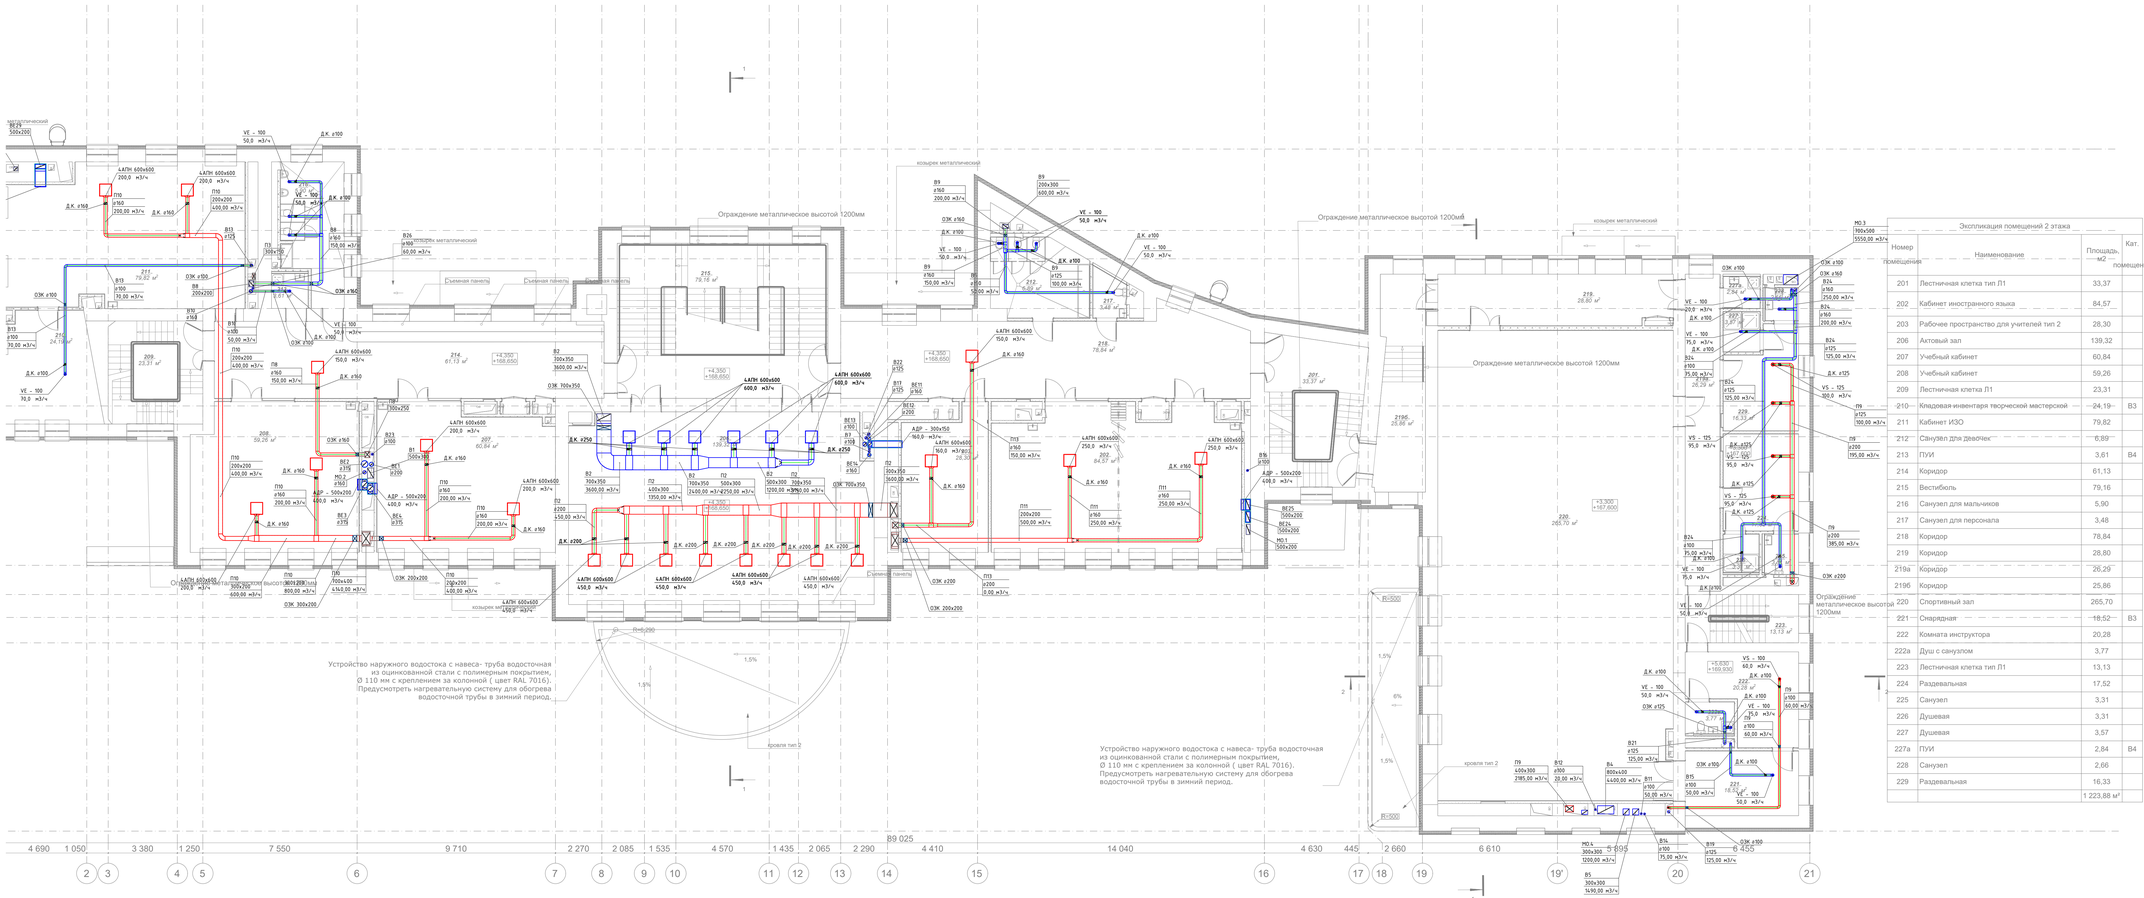

Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая-инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	28,80	
219а	Коридор	26,29	
2196	Коридор	25,86	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 223,88 м²	

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
375 — диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч — расход воздуха, куб.м/час

- приточный воздуховод вентиляции
- вытяжной воздуховод вентиляции
- огнезадерживающий клапан
- дроссель клапан

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все переходы выполнить односторонними, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытиям.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией ЕІ30.

						2024-0375-01-0-ИОС4.2
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт
ГАП		Кольцова А.А.				Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем вентиляции 2-го этажа
						МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Согласован

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

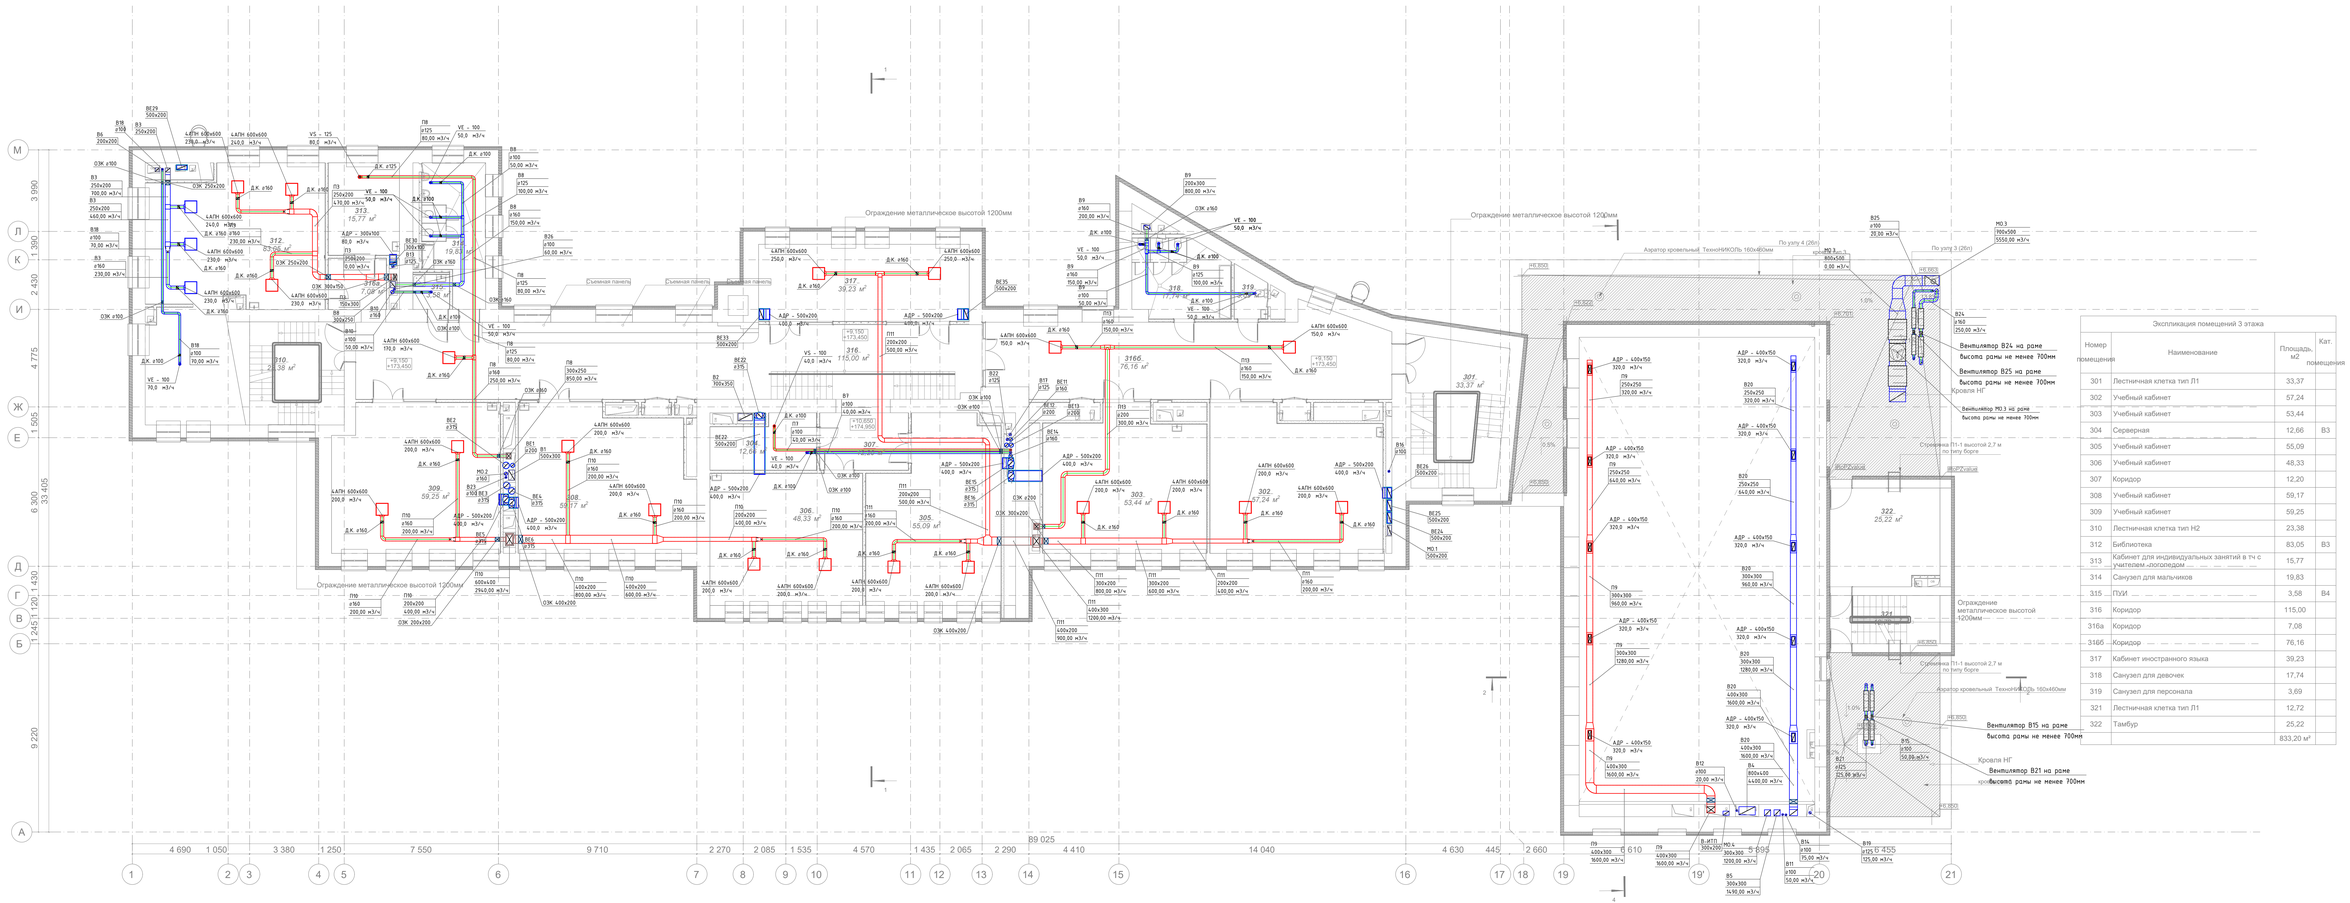

Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	12,20	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем-логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
316	Коридор	115,00	
316а	Коридор	7,08	
3166	Коридор	76,16	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,74	
319	Санузел для персонала	3,69	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,20 м²	

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 – обозначение вентиляторы
175 – диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч – расход воздуха, м3/час

– приточный воздуховод вентиляции
– вытяжной воздуховод вентиляции
– огнезадерживающий клапан
– дроссель клапан

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все переходы выполнить обязательно, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытиям.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Спасоналивковский переулок, дом 5.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контр.		Моркина Д.В.				План систем вентиляции 3-го этажа	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/подпись

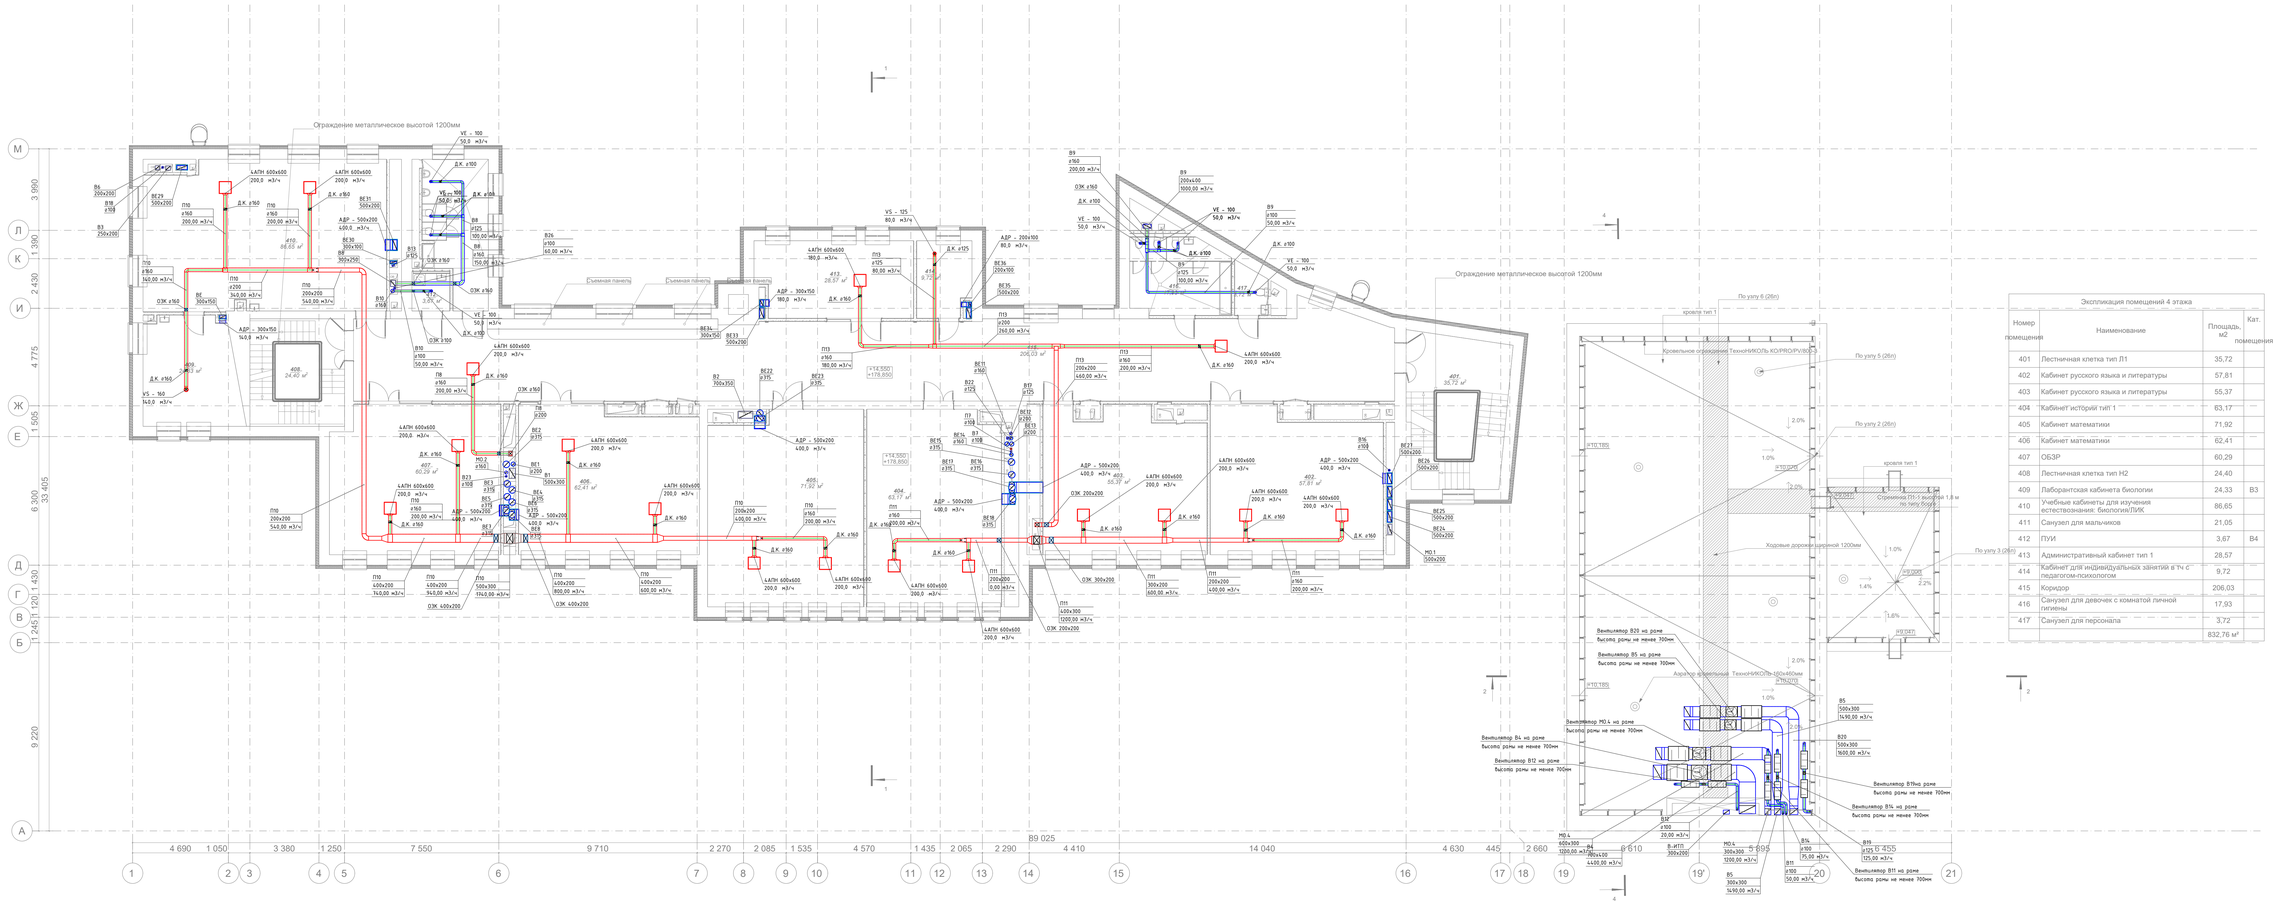
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Съемная панель
Съемная панель
Съемная панель
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КОЛЕРО/РУФБЕК
Ходовые дорожки шириной 1200мм
Ограждение кровельное ТехноНИКОЛЬ 600х460мм
Вентилятор В20 на раме высота рамы не менее 300мм
Вентилятор В5 на раме высота рамы не менее 300мм
Вентилятор В4 на раме высота рамы не менее 700мм
Вентилятор М04 на раме высота рамы не менее 700мм
Вентилятор В12 на раме высота рамы не менее 700мм
Вентилятор В11на раме высота рамы не менее 700мм
Вентилятор В14 на раме высота рамы не менее 300мм
Вентилятор В11 на раме высота рамы не менее 700мм
Спуск на кровлю 215.5 высотой 1.8 м по типу Б-I-Д
По узлу 6 (26п)
По узлу 5 (26п)
По узлу 2 (26п)
По узлу 3 (26п)
кровля тип 1
кровля тип 1
2.0%
1.0%
2.0%
1.0%
1.4%
2.2%
1.8%
2.0%
1.0%
1.0%
1

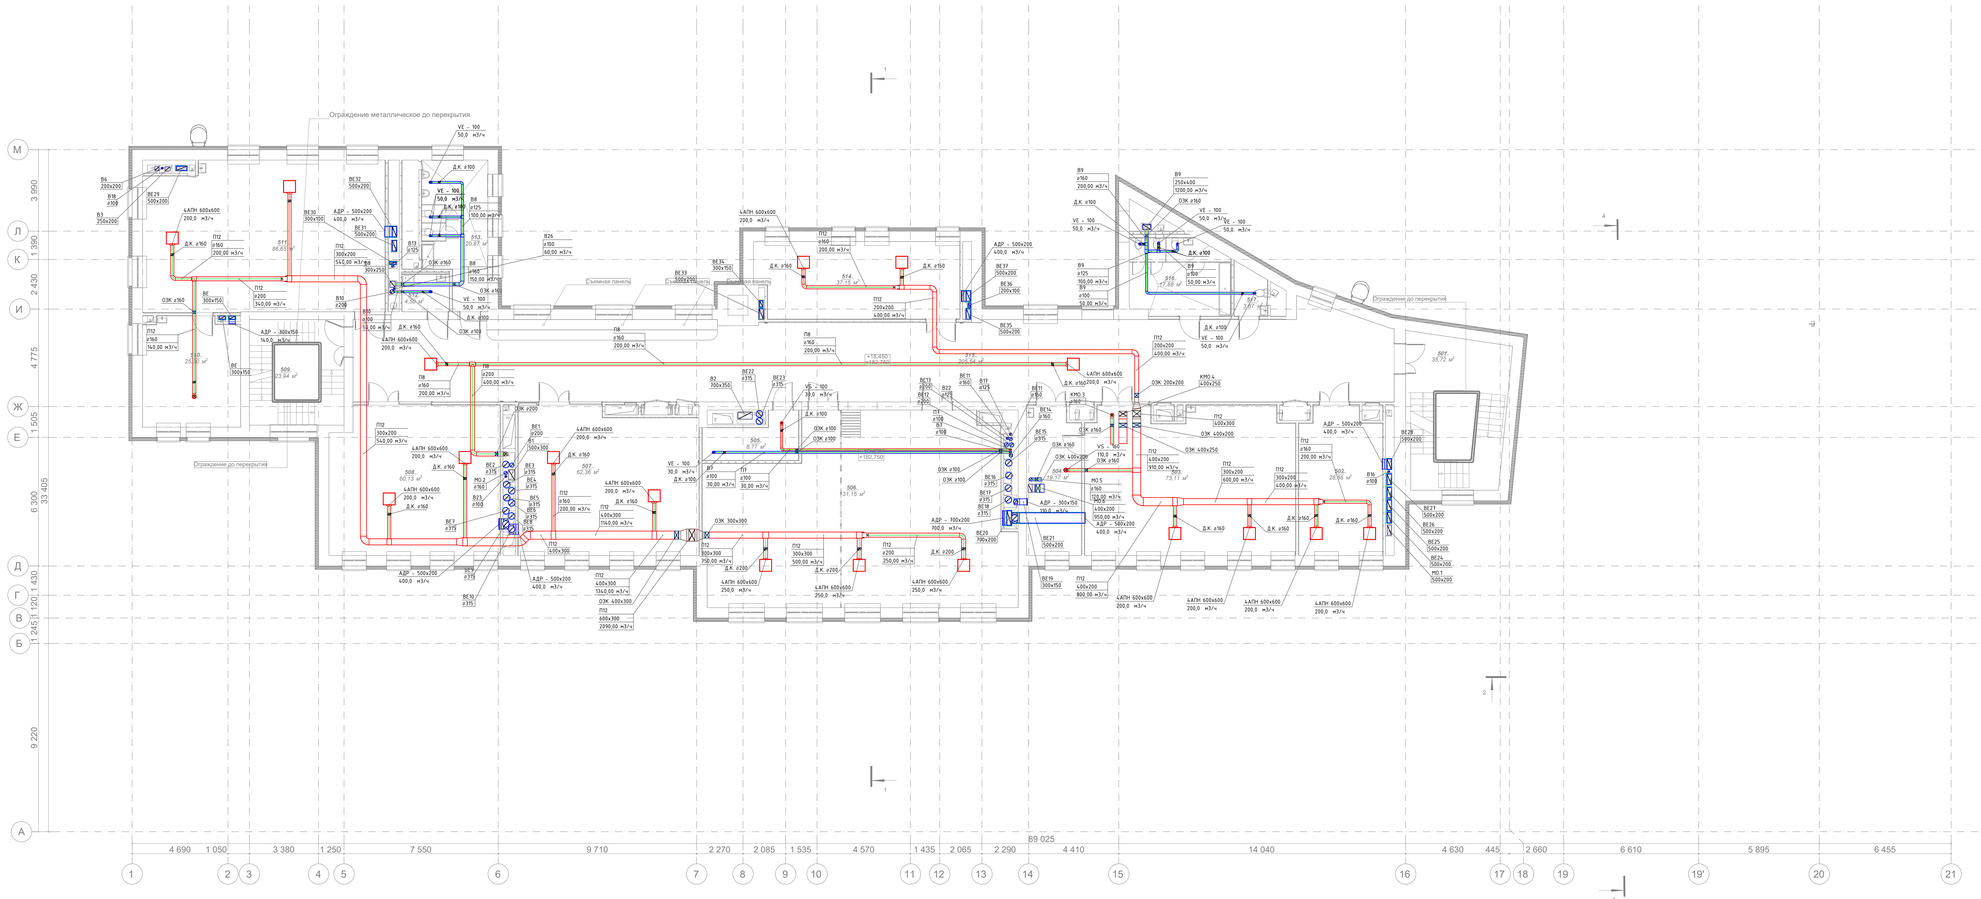

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
Ø75 — диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч — расход воздуха, куб.м/час

- приточный воздуховод вентиляции
- вытяжной воздуховод вентиляции
- огнезадерживающий клапан
- дроссель клапан

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все переходы выполнить односторонними, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытиям.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт зданий государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 7; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем вентиляции 5-го этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Альтернативная

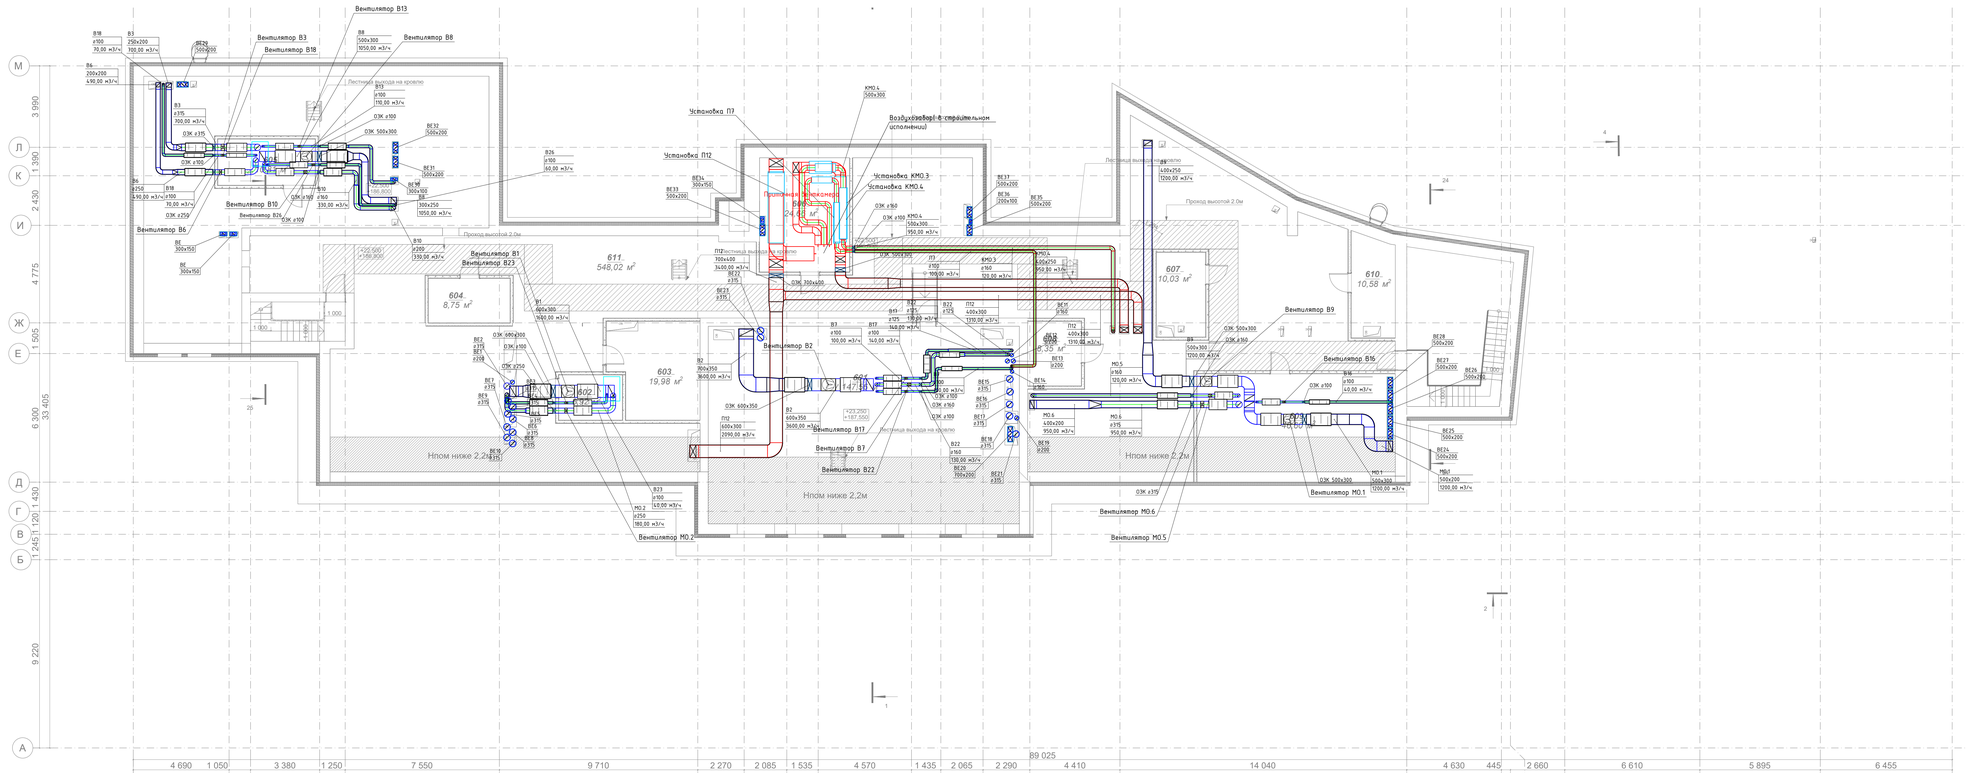

Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
Ø75 — диаметр или сечение воздуховода, мм
50 м3/ч — расход воздуха, куб.м/час

- приточный воздуховод вентиляции
- вытяжной воздуховод вентиляции
- огнезадерживающий клапан
- дроссель клапан

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все переезды выполнить одноуровневыми, при монтаже все воздуховоды максимально прижимать к перекрытиям.
4. Все воздуховоды в шахтах покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абдоян				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 8; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем вентиляции технического этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласован

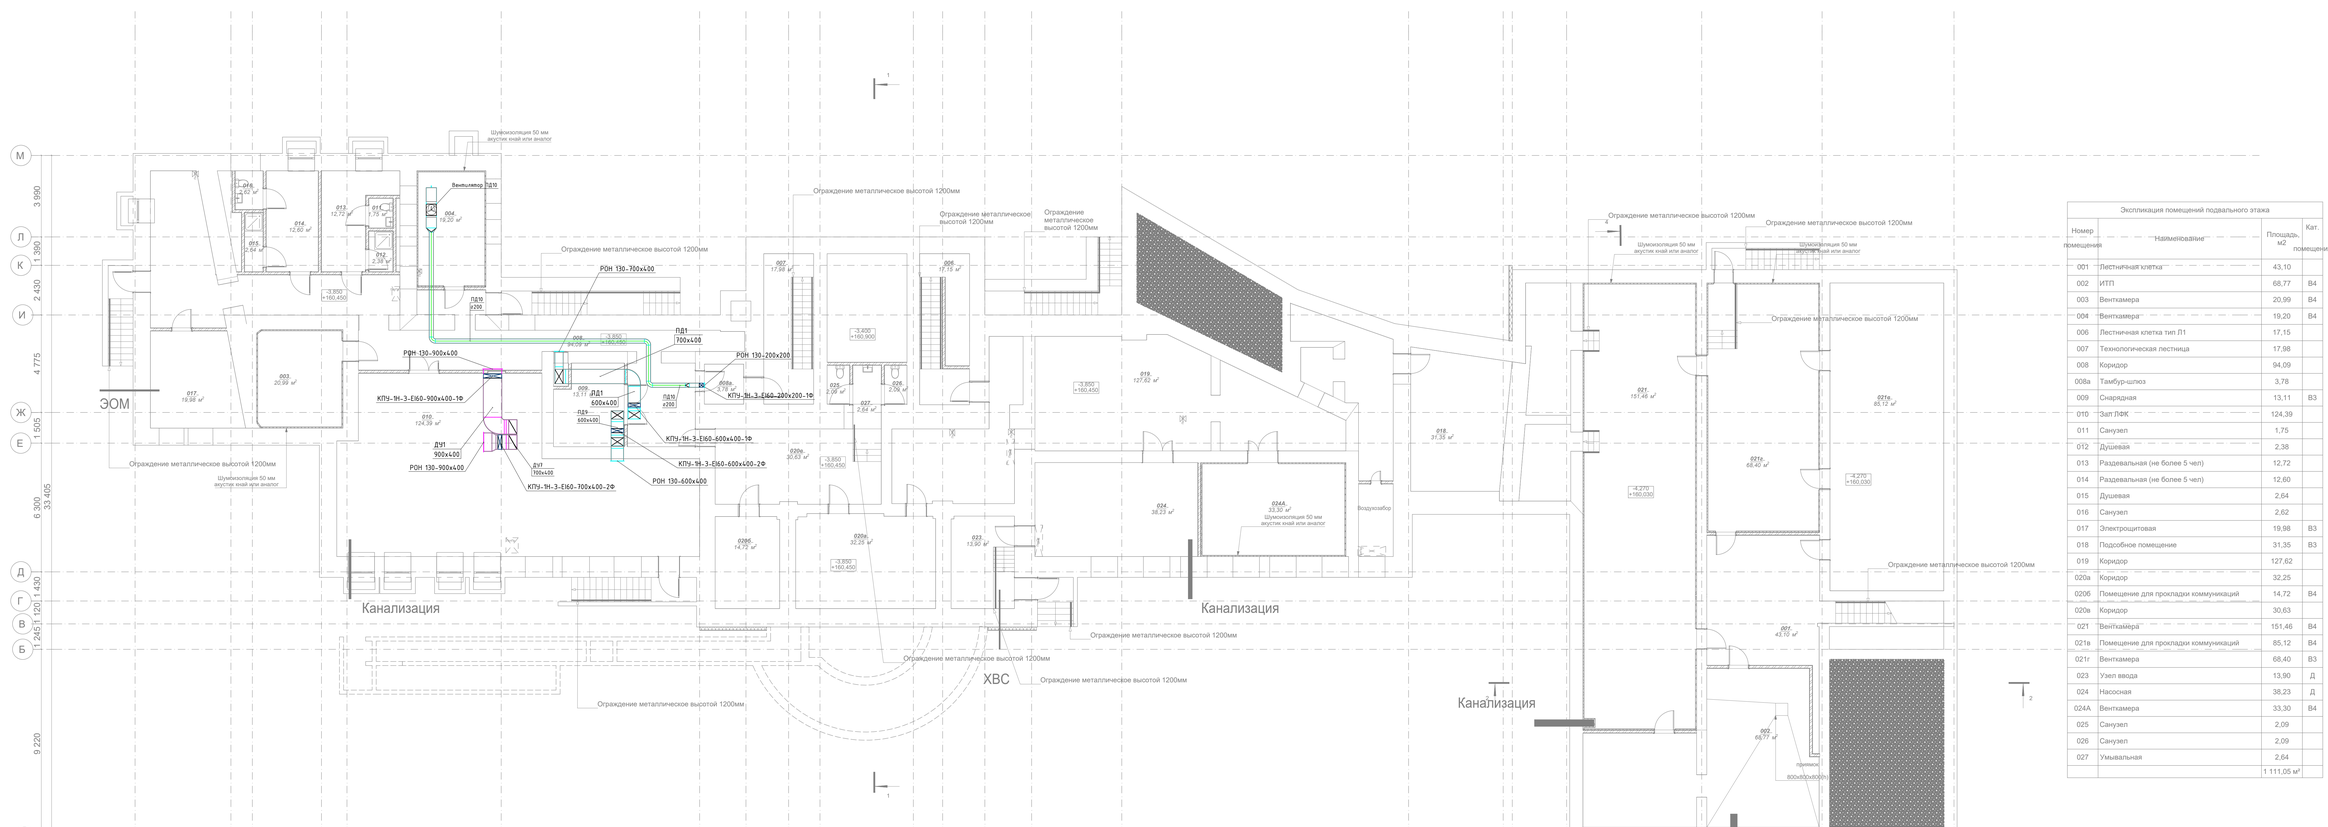

Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	17,15	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,05 м²	

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Клапан подпора воздуха установить на отм. +100мм от ур. ч.п.
4. Все воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
315 — диаметр или сечение воздуховода, мм

- воздуховод системы дымоудаления
- воздуховод системы компенсации/подпора
- противодымный клапан

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Северо-Восточный округ, район 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 9; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем противодымной вентиляции цокольного этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласован

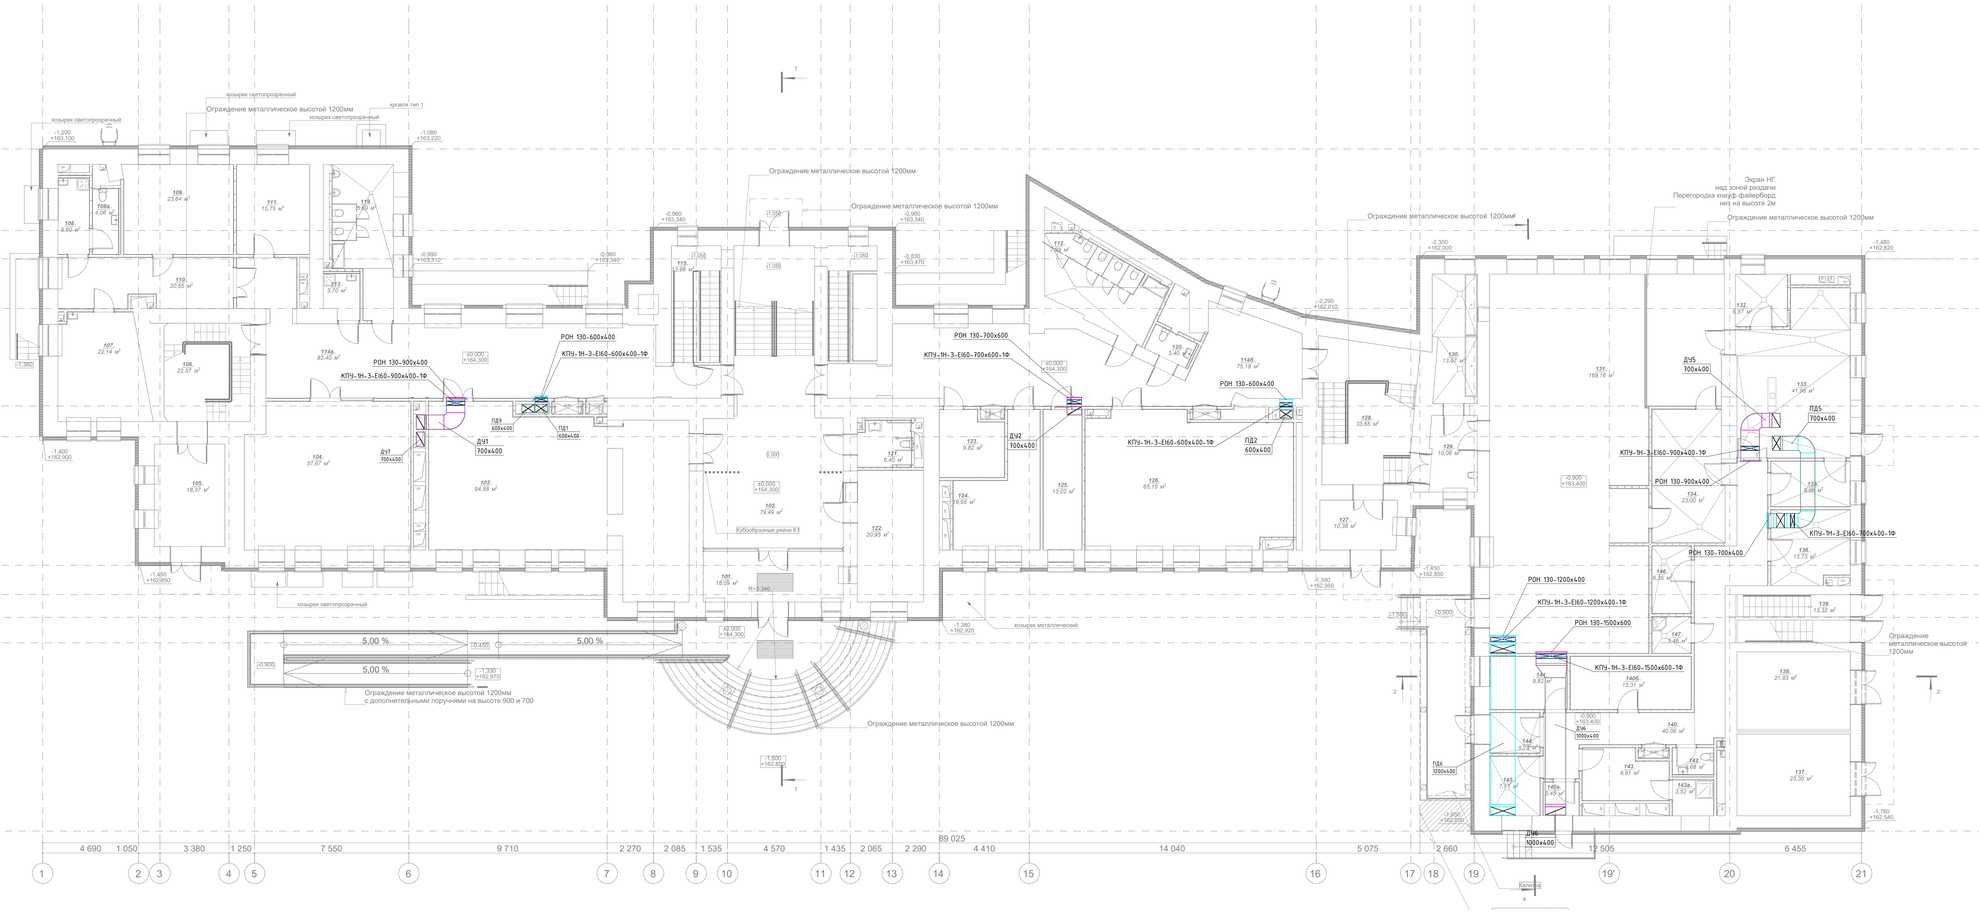

Экспликация помещений 1 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет маткриальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
140б	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Клапан подпора воздуха установить на отм. +100мм от ур. ч.п.
4. Все воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
315 — диаметр или сечение воздуховода, мм

- воздуховод системы дымоудаления
- воздуховод системы компенсации/подпора
- противодымный клапан

							2024-0375-01-0-ИОС4.2
							Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1314», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5.
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Капитальный ремонт
Разраб.		Гер. Абрамов					Стадия: П / Лист: 10 / Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Мурина Д.В.					План систем противодымной вентиляции 1-го этажа
							МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата обращения

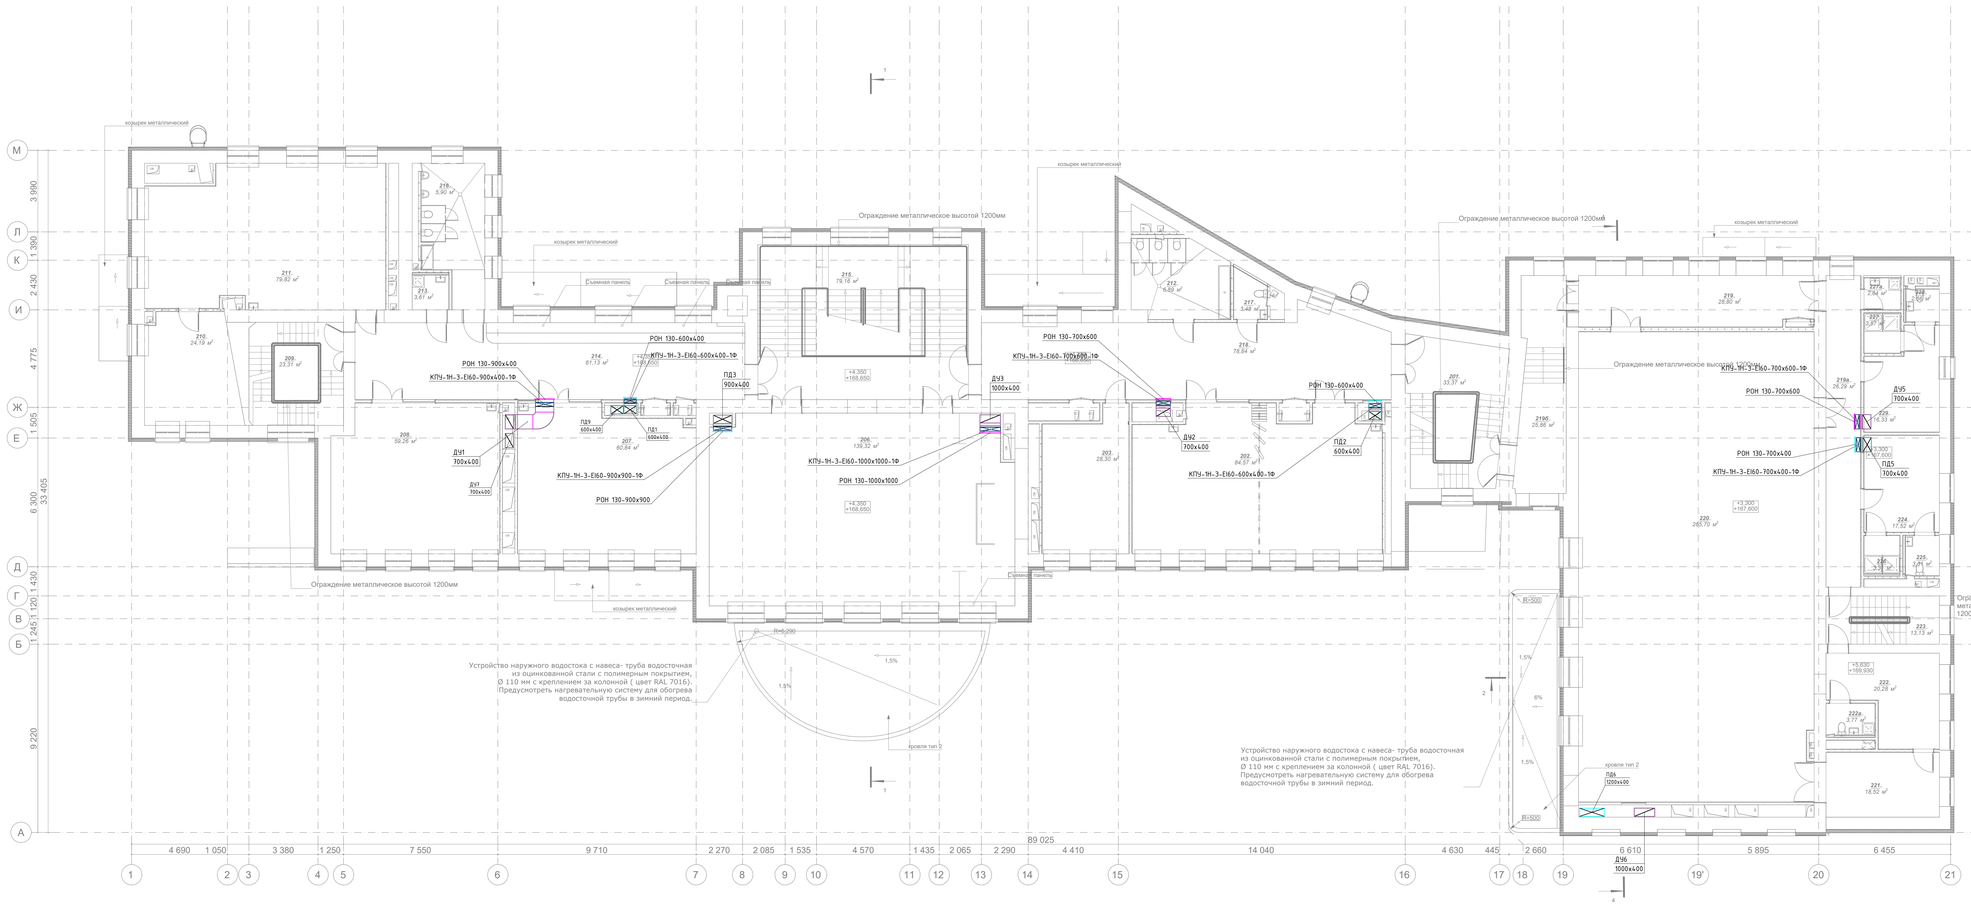

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	28,80	
219а	Коридор	26,29	
2196	Коридор	25,86	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 223,88 м²	

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Клапан подпора воздуха установить на отм. +100мм от ур. ч.п.
4. Все воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 – обозначение вентсистемы
315 – диаметр или сечение воздуховода, мм

- воздуховод системы дымоудаления
- воздуховод системы компенсации/подпора
- противодымный клапан

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания с подразделением дошкольного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 934», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П / Лист: 11 / Листов:
ГАП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Мурина Д.В.				План систем противодымной вентиляции 2-го этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дубл. инв. №

Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
По уклону 4 (26п)
кровля тип 3
Вентилятор ВУ6 (по уклону 4 (26п))
Кровля НГ
Вентилятор ПД5
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Кровля НГ
кровля тип 3
РОН 130-900х400
КПУ-1Н-3-EI60-900х400-1Ф
РОН 130-600х400
КПУ-1Н-3-EI60-600х400-1Ф
РОН 130-700х600
КПУ-1Н-3-EI60-700х600-1Ф
РОН 130-600х400
КПУ-1Н-3-EI60-600х400-1Ф
ДУ1 700х400
ДУ1 700х400
ПД3 600х400
ПД1 600х400
ПД3 900х400
ДУ3 1000х400
ДУ2 700х400
ПД2 600х400
ДУ5 700х400
ПД5 700х400
ПД4 1200х400
ДУ6 1000х400
Съемная панель
Съемная панель
Съемная панель
+9.150 +173.450
+10.650 +174.950
А1.ВОР.Кровля
А1.ВОР.Кровля
А1.ВОР.Кровля

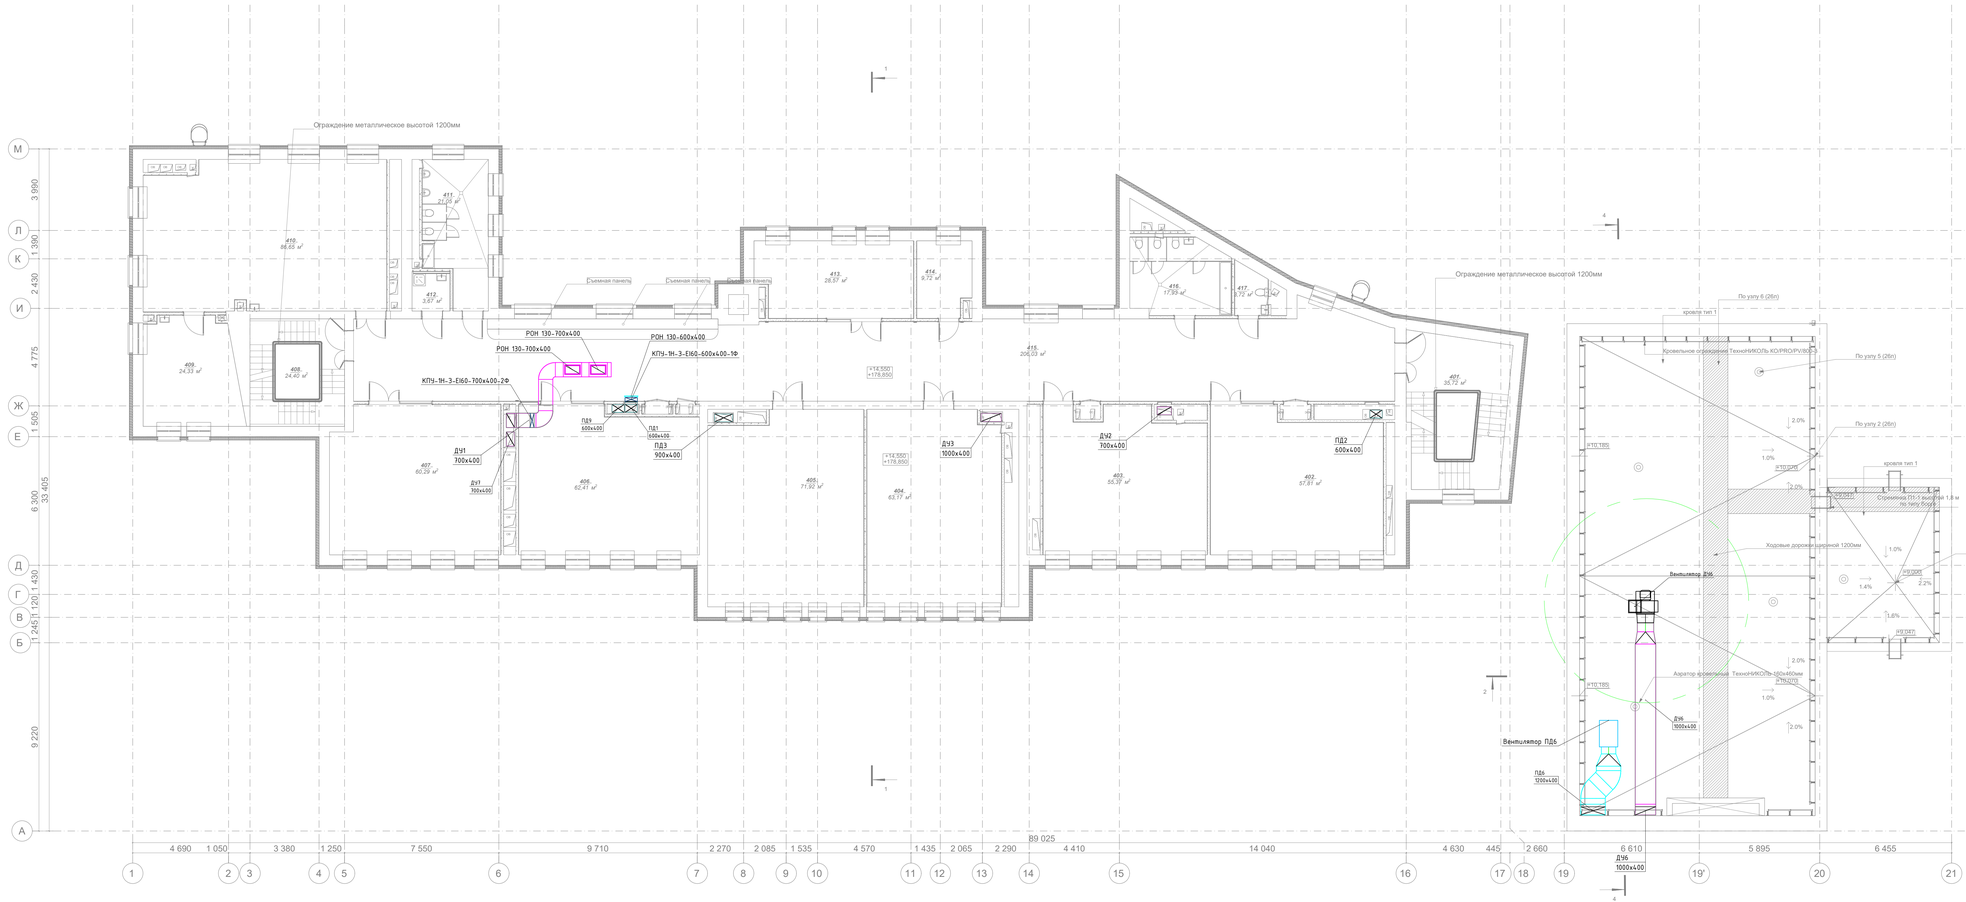
Ограждение металлическое высотой 1200мм
РОН 130-700х400
РОН 130-600х400
КПЧ-1Н-3-EI60-700х400-2Ф
КПЧ-1Н-3-EI60-600х400-1Ф
Съемная панель
ДУ1 700х400
ДУ2 700х400
ДУ3 1000х400
ПД1 600х400
ПД2 600х400
ПД3 900х400
ПД4 600х400
410 86,65 м²
411 21,05 м²
412 3,67 м²
413 28,57 м²
414 9,72 м²
415 206,03 м²
416 17,93 м²
417 3,72 м²
401 35,72 м²
402 57,81 м²
403 55,39 м²
404 63,17 м²
405 71,92 м²
406 62,41 м²
407 60,29 м²
408 24,40 м²
409 24,33 м²
+114,550
+119,650
89 025
33 405
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
3 990
1 390
2 430
4 775
1 595
6 300
1 245
1 120
1 430
9 220
Вентилятор ДУ6
Вентилятор ПД6
ДУ6 1000х400
ПД6 1000х400
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КОЛЛЕКТ
Ходовые дорожки шириной 1200мм
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ
По узлу 6 (26гп)
По узлу 5 (26гп)
По узлу 2 (26гп)
По узлу 3 (26гп)
кровля тип 1
кровля тип 2
Ограждение П1-1 высотой 1,8 м по типу Protect
ИТП.1305
ИТП.1306
ИТП.1307
ИТП.1308
ИТП.1309
ИТП.1310
ИТП.1311
ИТП.1312
ИТП.1313
ИТП.1314
ИТП.1315
ИТП.1316
ИТП.1317
ИТП.1318
ИТП.1319
ИТП.1320
ИТП.1321
ИТП.1322
ИТП.1323
ИТП.1324
ИТП.1325
ИТП.1326
ИТП.1327
ИТП.1328
ИТП.1329
ИТП.1330
ИТП.1331
ИТП.1332
ИТП.1333
ИТП.1334
ИТП.1335
ИТП.1336
ИТП.1337
ИТП.1338
ИТП.1339
ИТП.1340
ИТП.1341
ИТП.1342
ИТП.1343
ИТП.1344

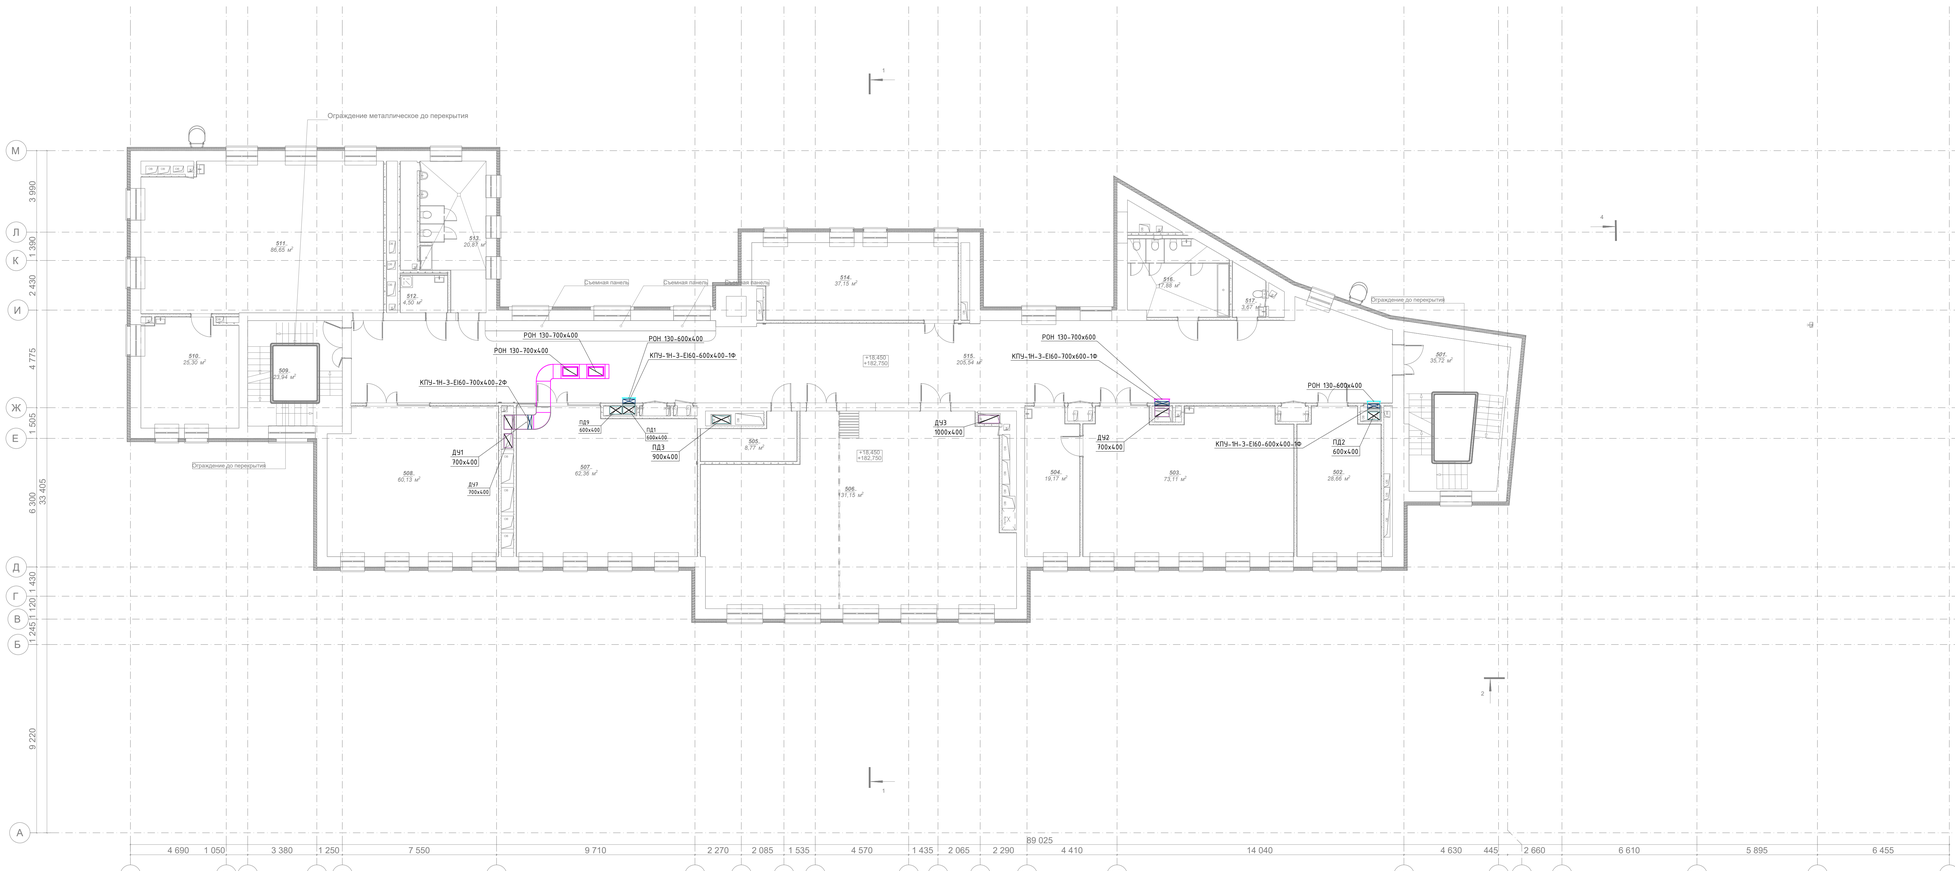

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Клапан подпора воздуха установить на отм. +100мм от ур. ч.п.
4. Все воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Условные обозначения

на воздуховодах:

ПД — обозначение вентсистемы
315 — диаметр или сечение воздуховода, мм

- воздуховод системы дымоудаления
- воздуховод системы компенсации/подпора
- противодымный клапан

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 14; Листов:
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем противодымной вентиляции 5-го этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дубл. инв. №

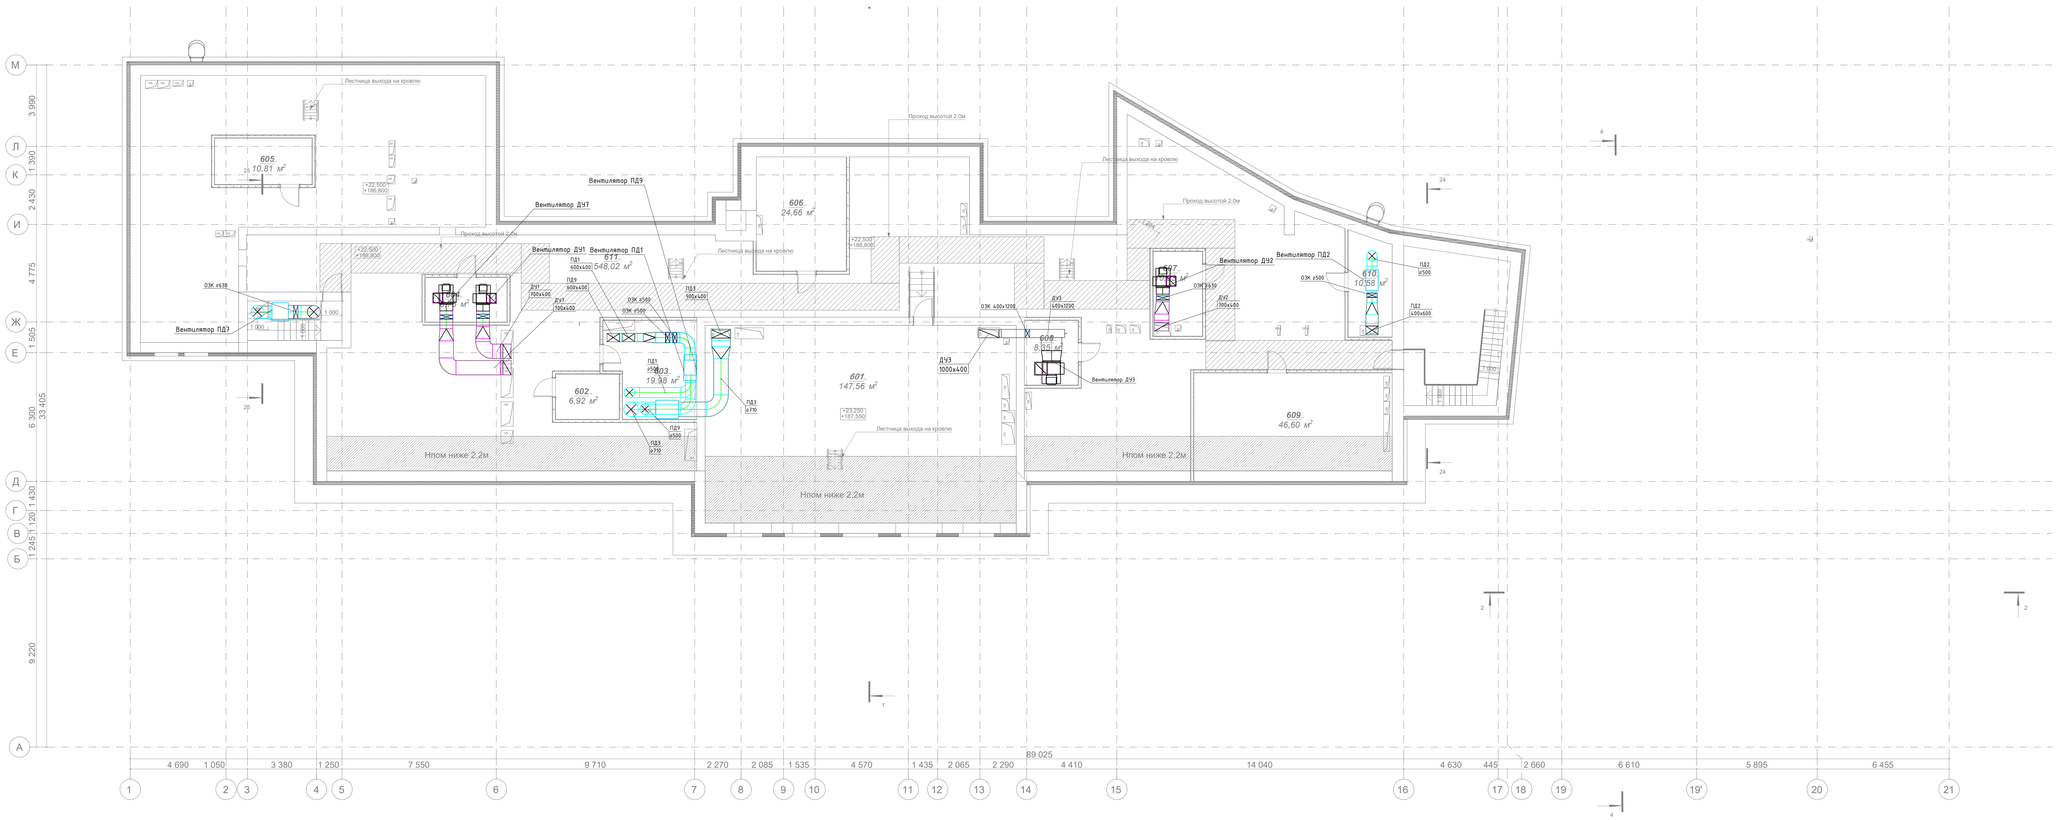

Экспликация помещений чердака			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Примечание

1. Обвод воздуховодами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Клапан подпора воздуха установить на отм. +100мм от ур. ч.п.
4. Все воздуховоды покрываются огнезащитной изоляцией EI30.

Условные обозначения

на воздуховодах:

П1 — обозначение вентсистемы
315 — диаметр или сечение воздуховода, мм

- воздуховод системы дымоудаления
- воздуховод системы компенсации/подпора
- противодымный клапан

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абрамов				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 15; Листов:
ГИП		Кульков А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем противодымной вентиляции технического этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дубл.инв.

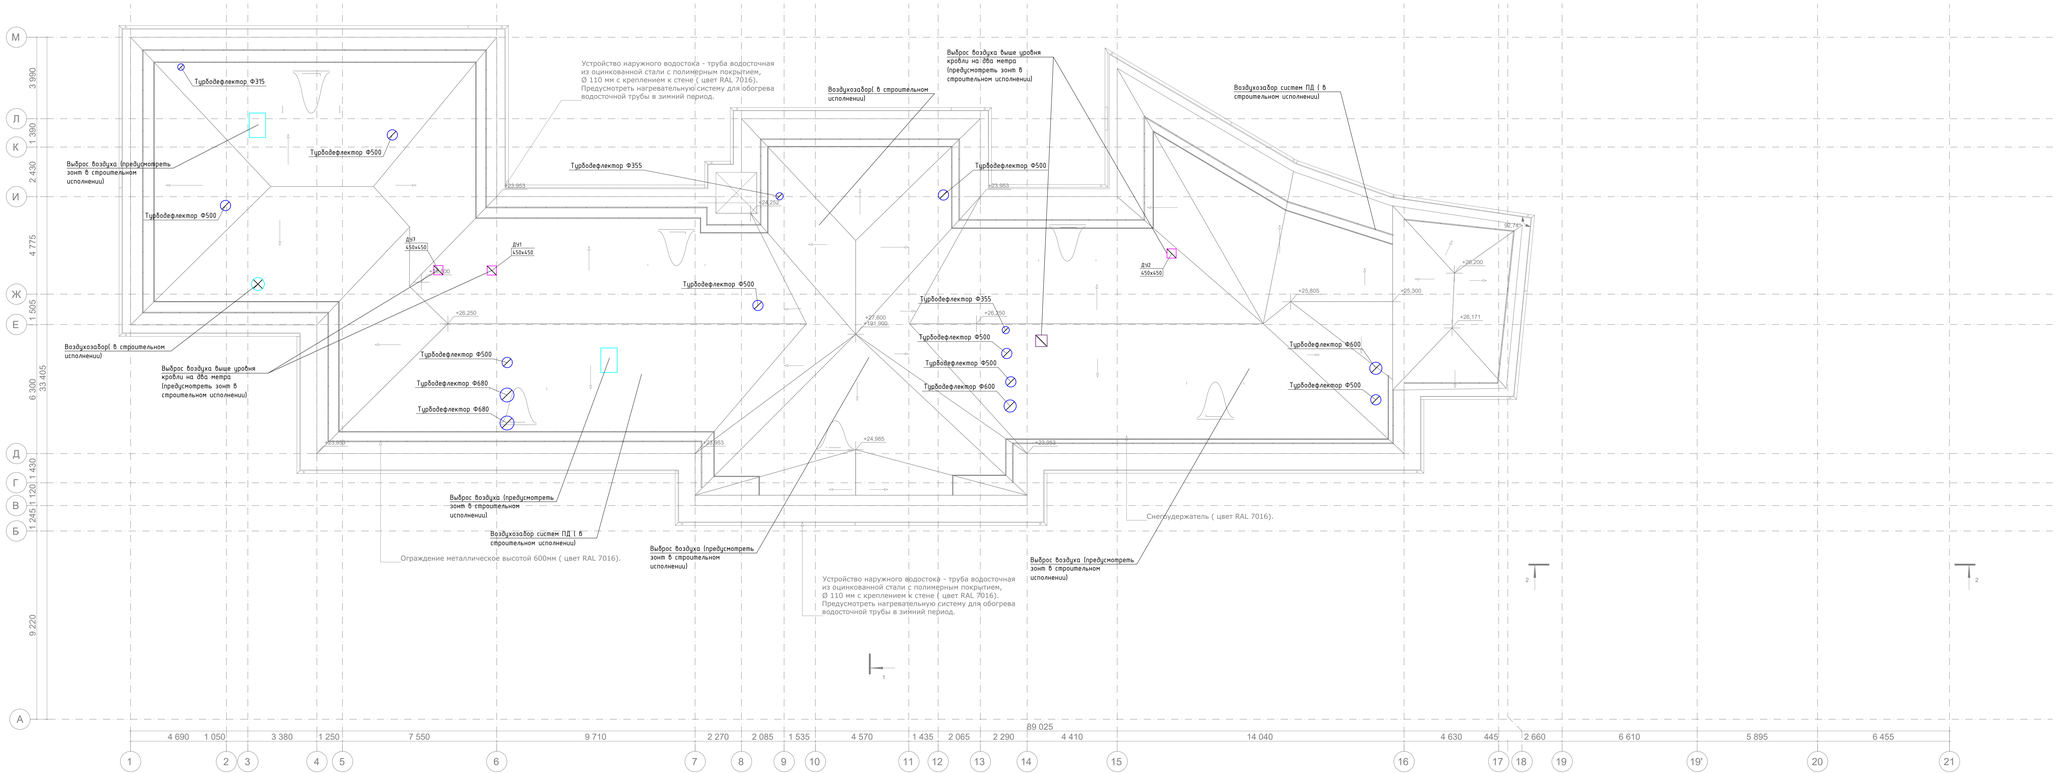

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Гер. Абрамов			
ГИП		Кульков А.А.			
Н.контроль		Маркина Д.В.			

2024-0375-01-0-ИОС4.2

Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольническая площадь, дом 5

Стадия	Лист	Листов
Капитальный ремонт	П	16

План систем общеобменной и противодымной вентиляции кровли

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласован

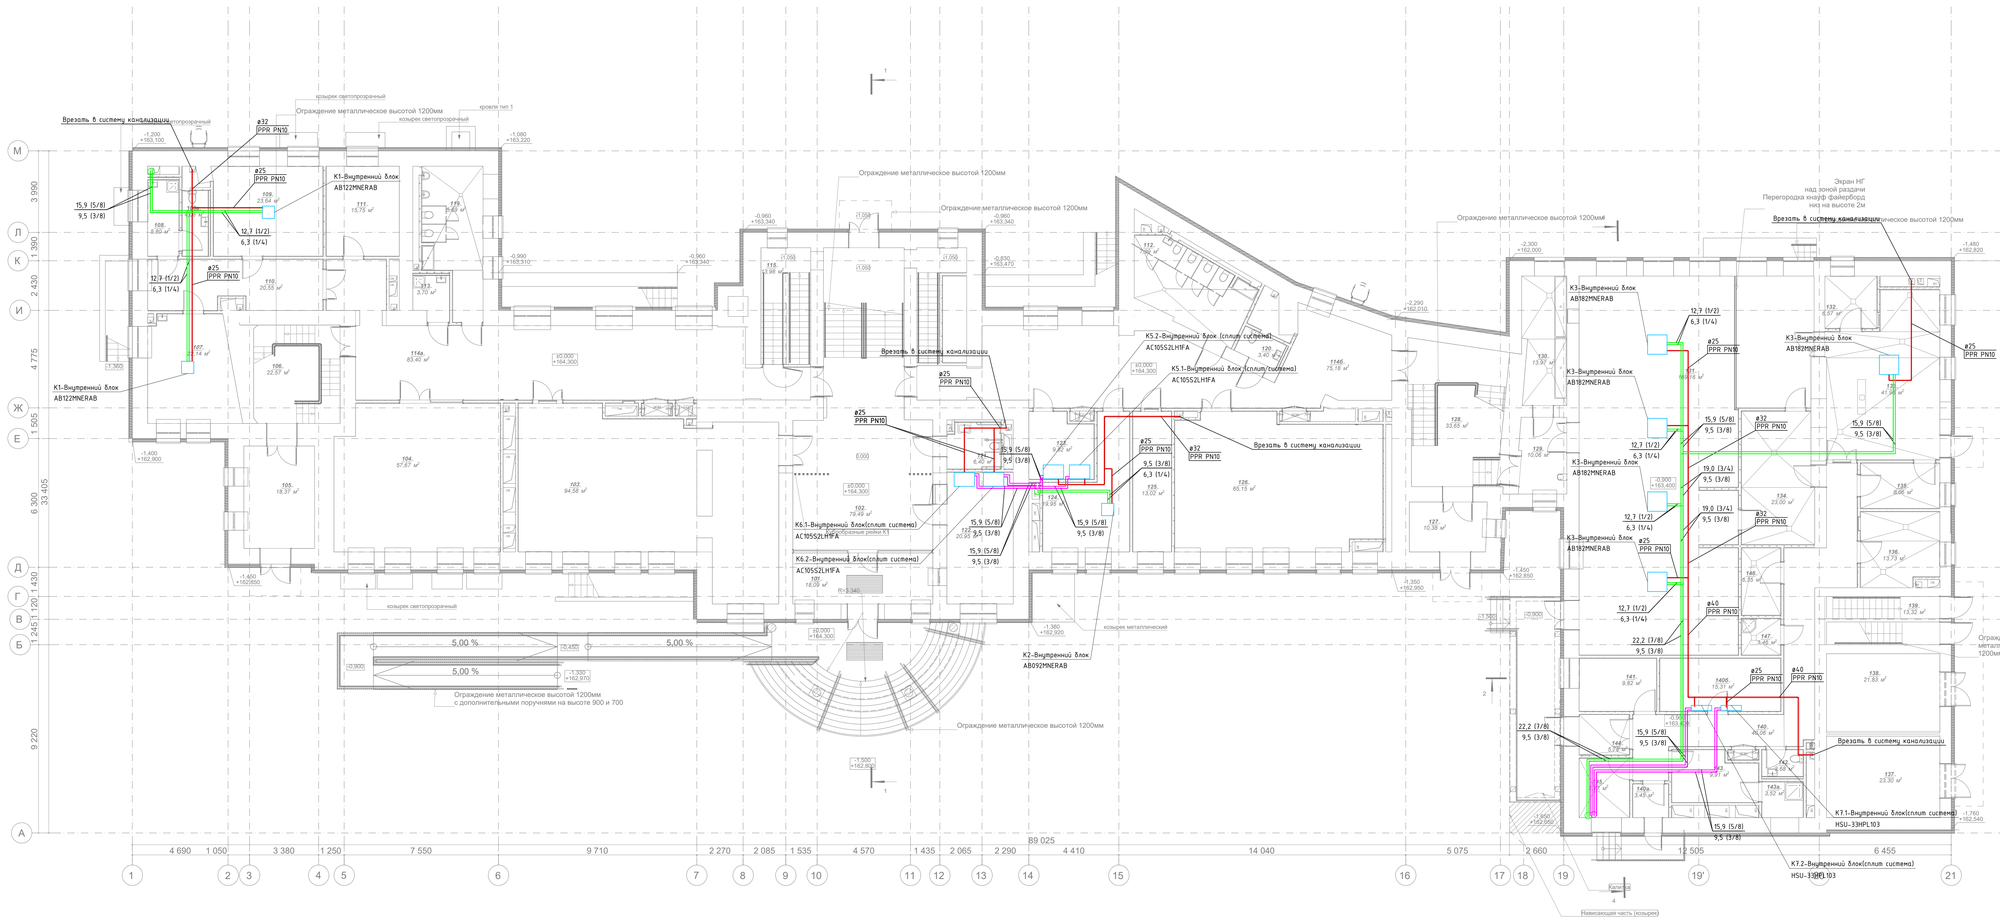

Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Кабинет материальной технологии	57,67	В3
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,80	В4
108а	Туалет медблока	4,06	
109	Кабинет врача	23,64	
110	Коридор	20,55	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
114б	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Кабинет матюриальной технологии тип 1	65,15	В3
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,65	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
1406	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,44 м²	

Примечание

1. Обвод трубопроводами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа выполнить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к сборнику системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и сплит систем

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2	
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5.	
ГИП		Кольцов А.А.					
Н.контроль		Мурина Д.В.				План систем кондиционирования 1-го этажа	

Стадия	Лист	Листов
П	11	

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1 en

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

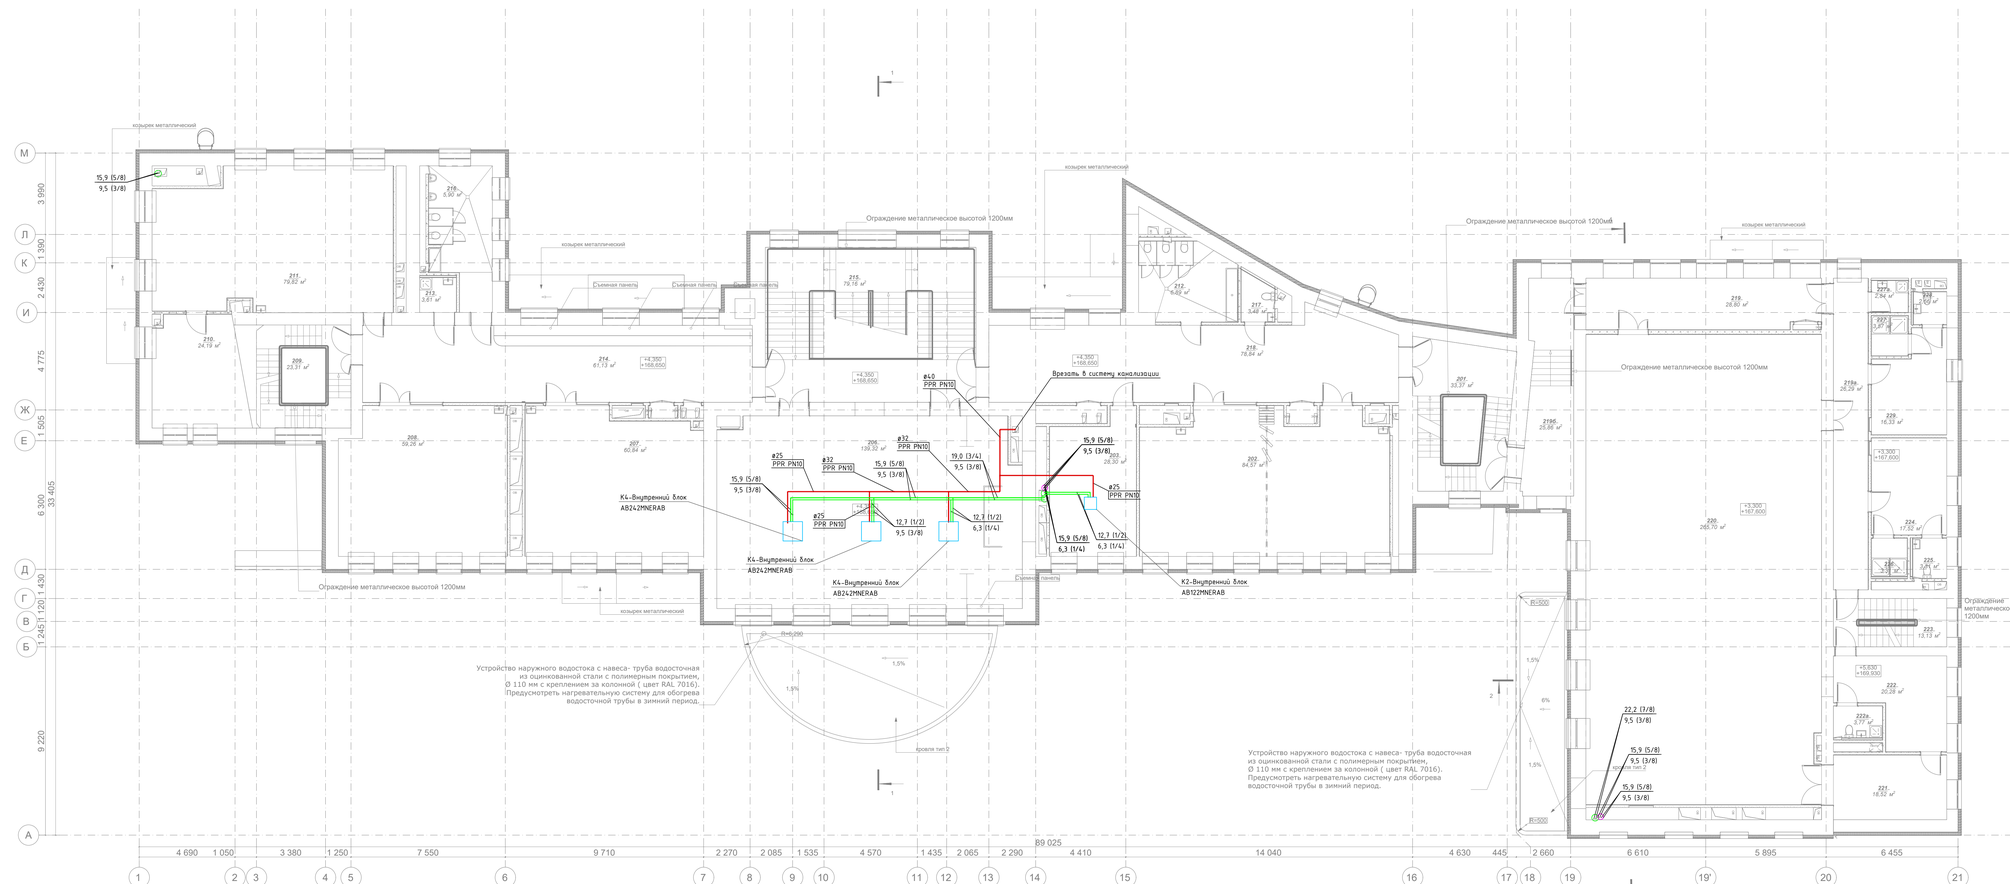

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая-инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	28,80	
219а	Коридор	26,29	
219б	Коридор	25,86	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снаряжная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 223,68 м²	

Примечание

1. Обход трубопроводами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и слаи систем

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2	
Разраб.		Гер-Абрамов				Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5	
ГИП		Кульков А.А.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 16; Листов:
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования 2-го этажа	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Альтобраз

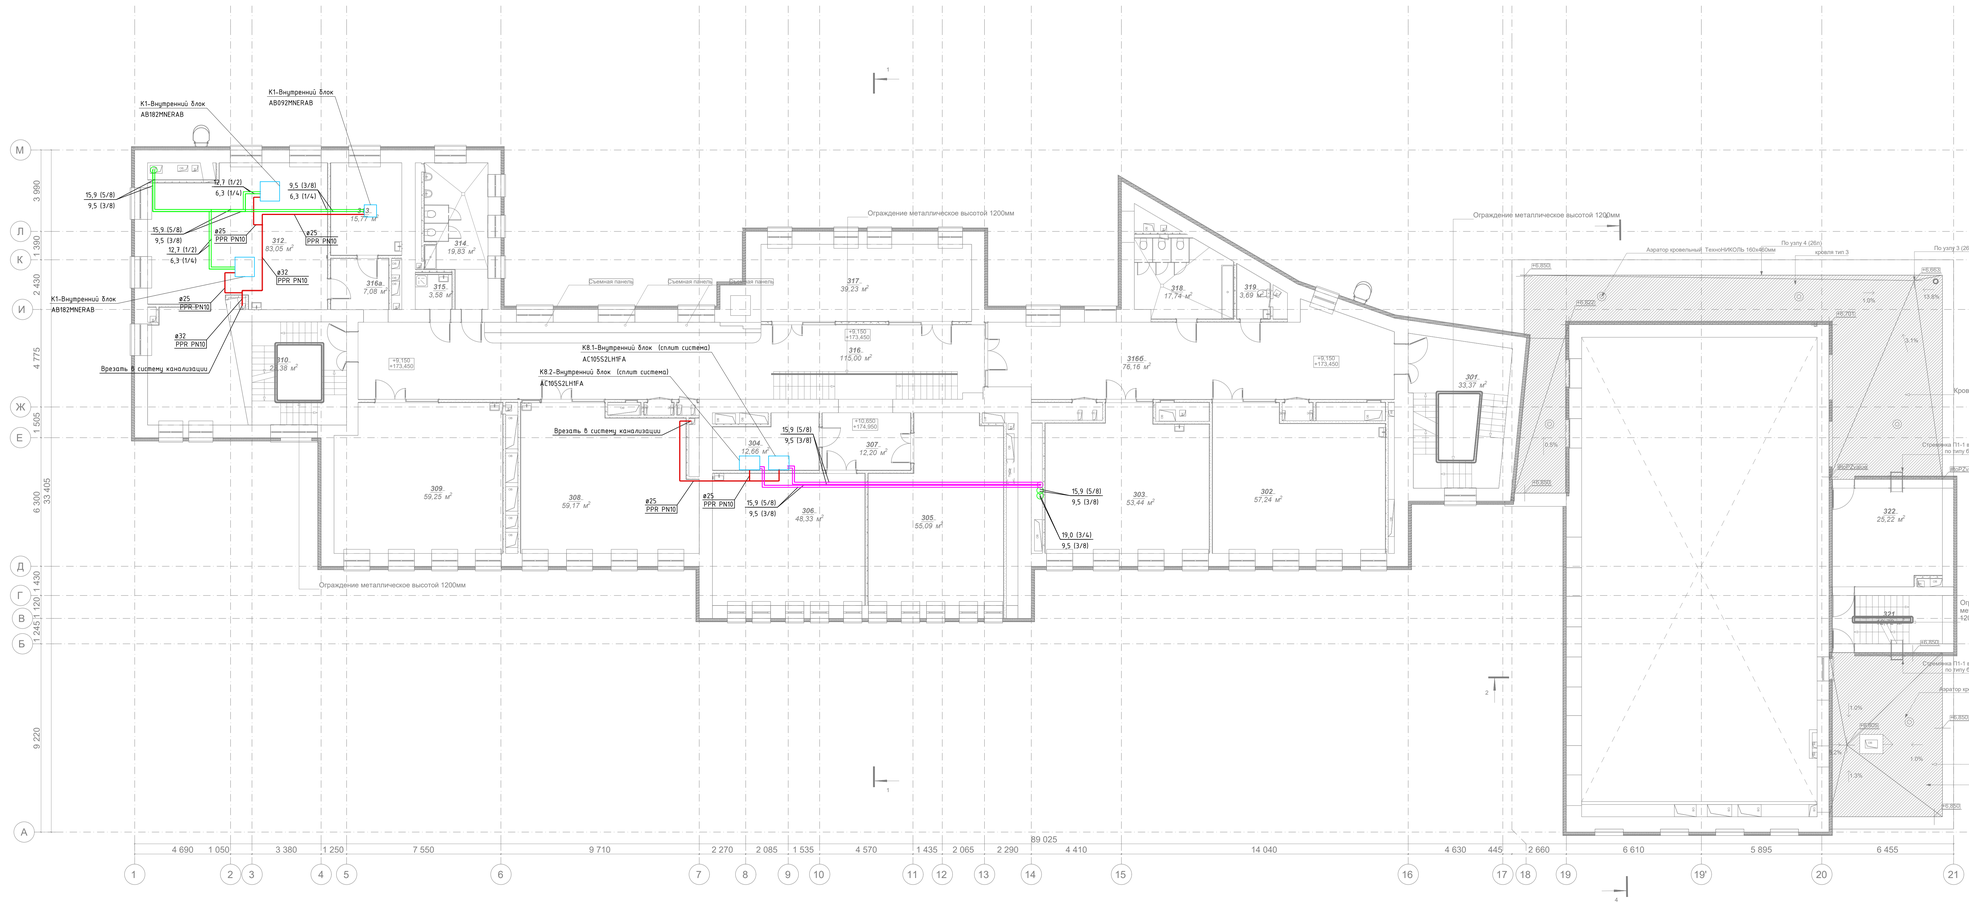

Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	12,20	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем «логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
316	Коридор	115,00	
316а	Коридор	7,08	
316б	Коридор	76,16	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,74	
319	Санузел для персонала	3,69	
321	Лестничная клетка тип Л1	12,72	
322	Тамбур	25,22	
		833,20 м²	

Примечание

1. Обвод трубопроводами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и сплит систем

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2
Разраб.		Гер. Абдоной				Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновский переулок, дом 5.
ГИП		Кульков А.А.				Капитальный ремонт
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования 3-го этажа

Стадия	Лист	Листов
П	19	

МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал:

Формат: А2х3 1еп.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/Подпись

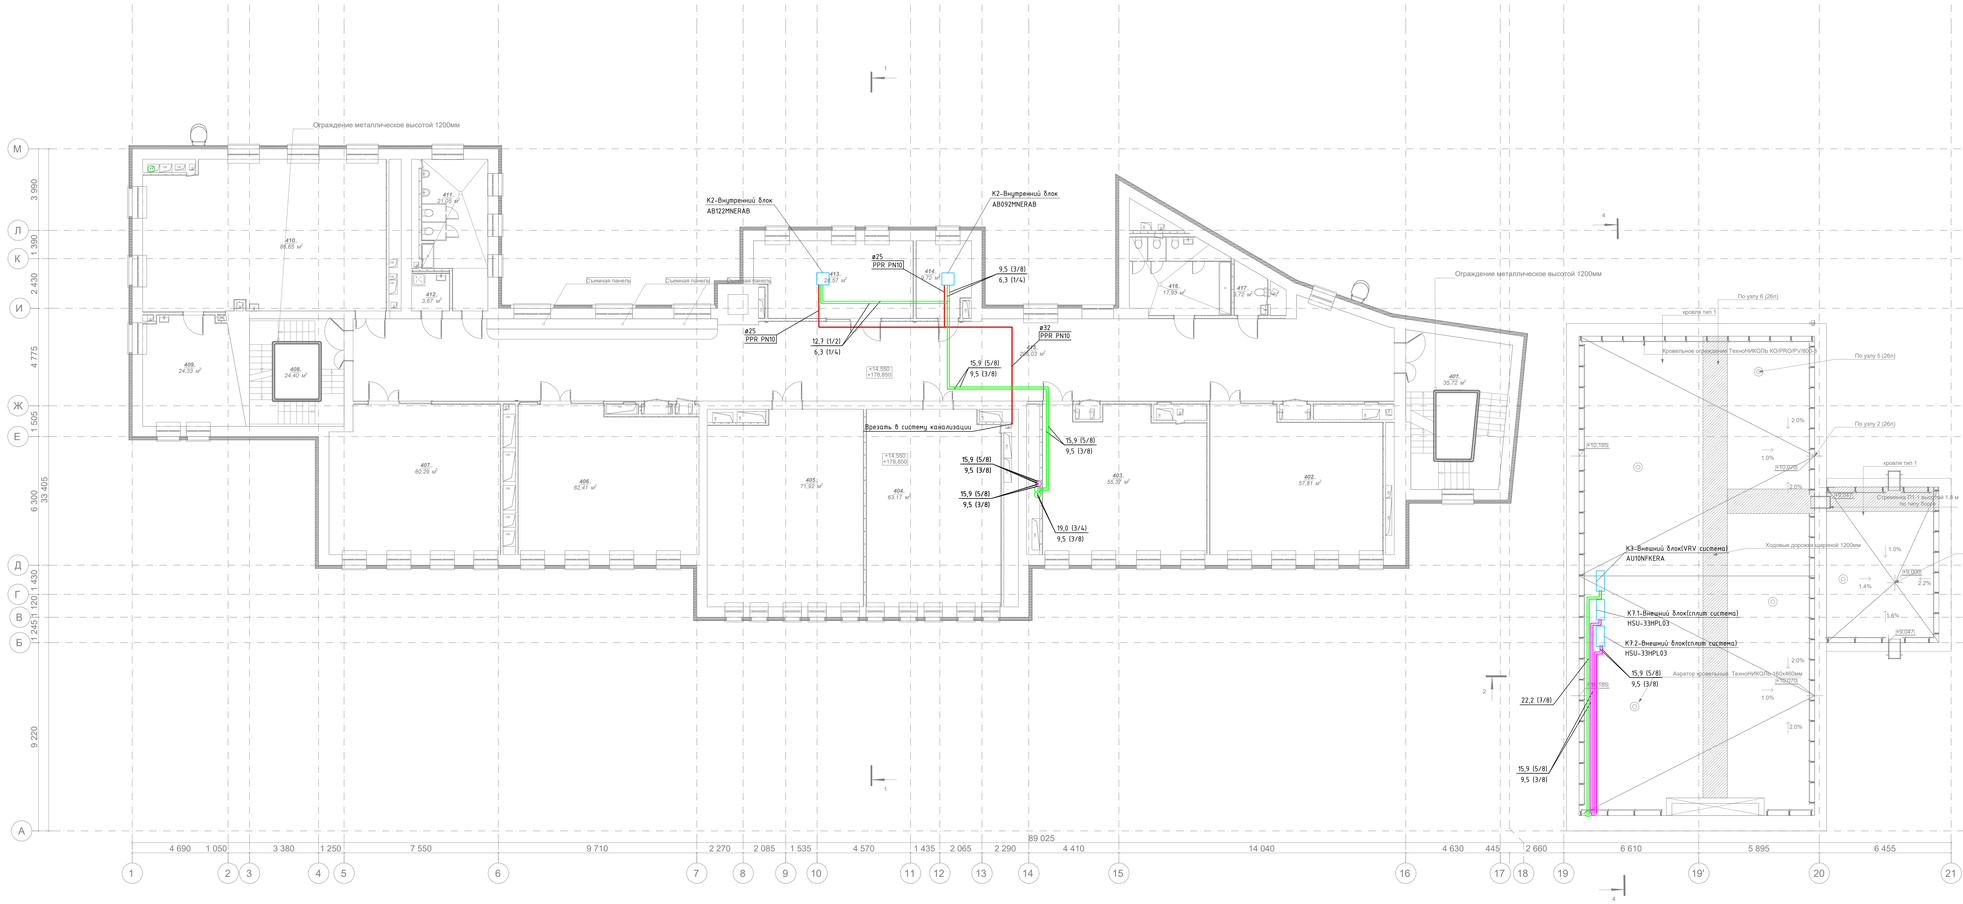

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,41	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии/ПУИ	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий с/ Уч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,03	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,93	
417	Санузел для персонала	3,72	
		832,76 м²	

Примечание

1. Обвод трубопроводами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и слив систем

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу г. Москва, Семеновский переулок, дом 5	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абдоной				Стадия	Лист	Листов
ГИП		Кульков А.А.				Капитальный ремонт	П	20
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования 4-го этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дубл.инв.

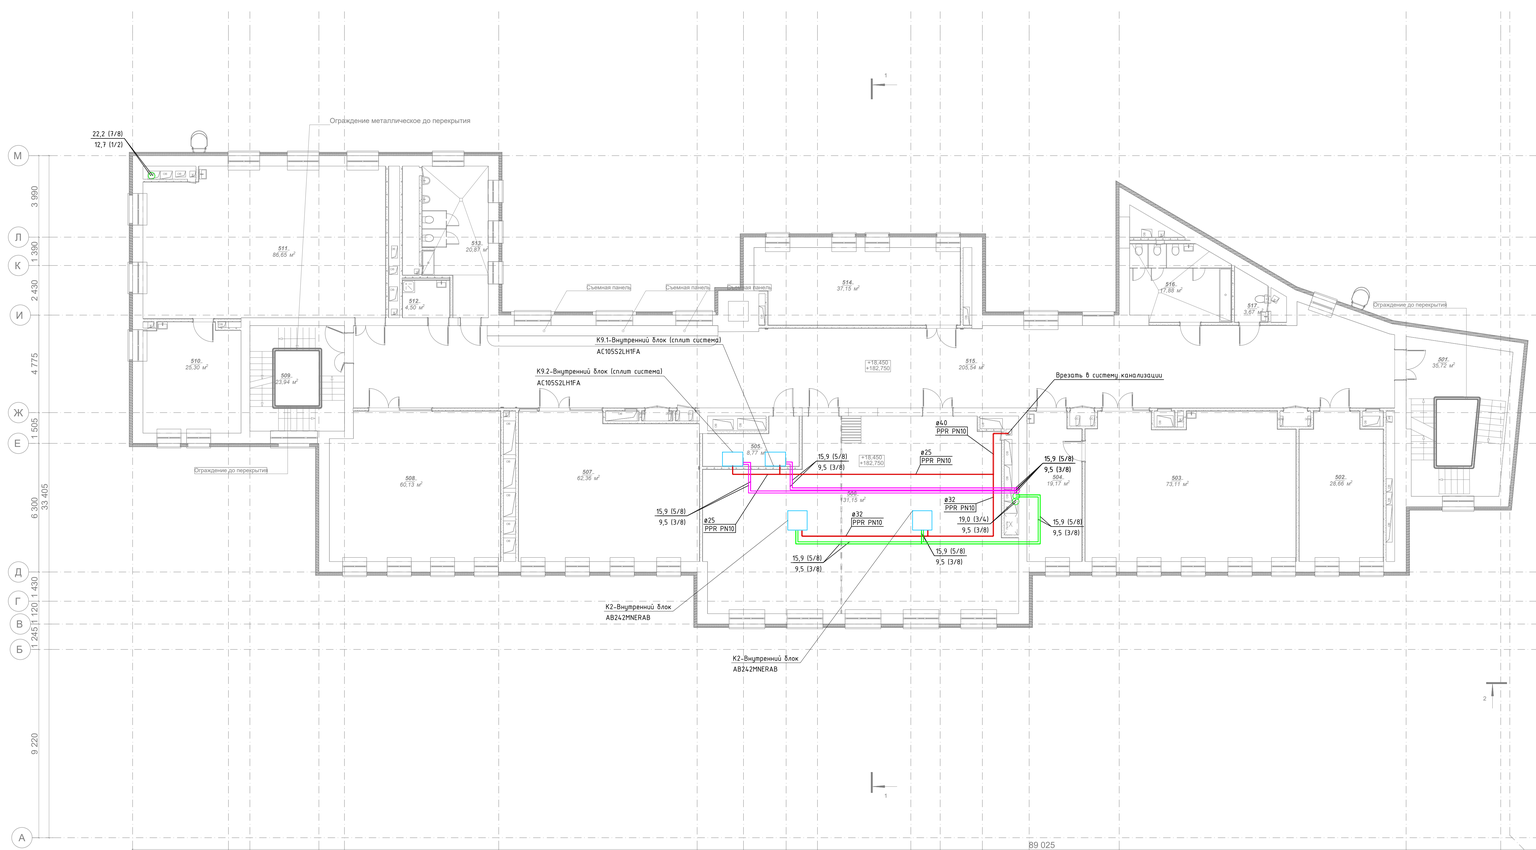

Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	131,15	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,57 м²	

Примечание

1. Обвод трубопроводы строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и сплит систем

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-0375-01-0-ИОС4.2	
Разраб.		Гер. Абдоной				Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу г. Москва, Семеновский переулок, дом 5	
ГИП		Кольцов А.А.				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 21; Листов:
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования 5-го этажа	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/подпись

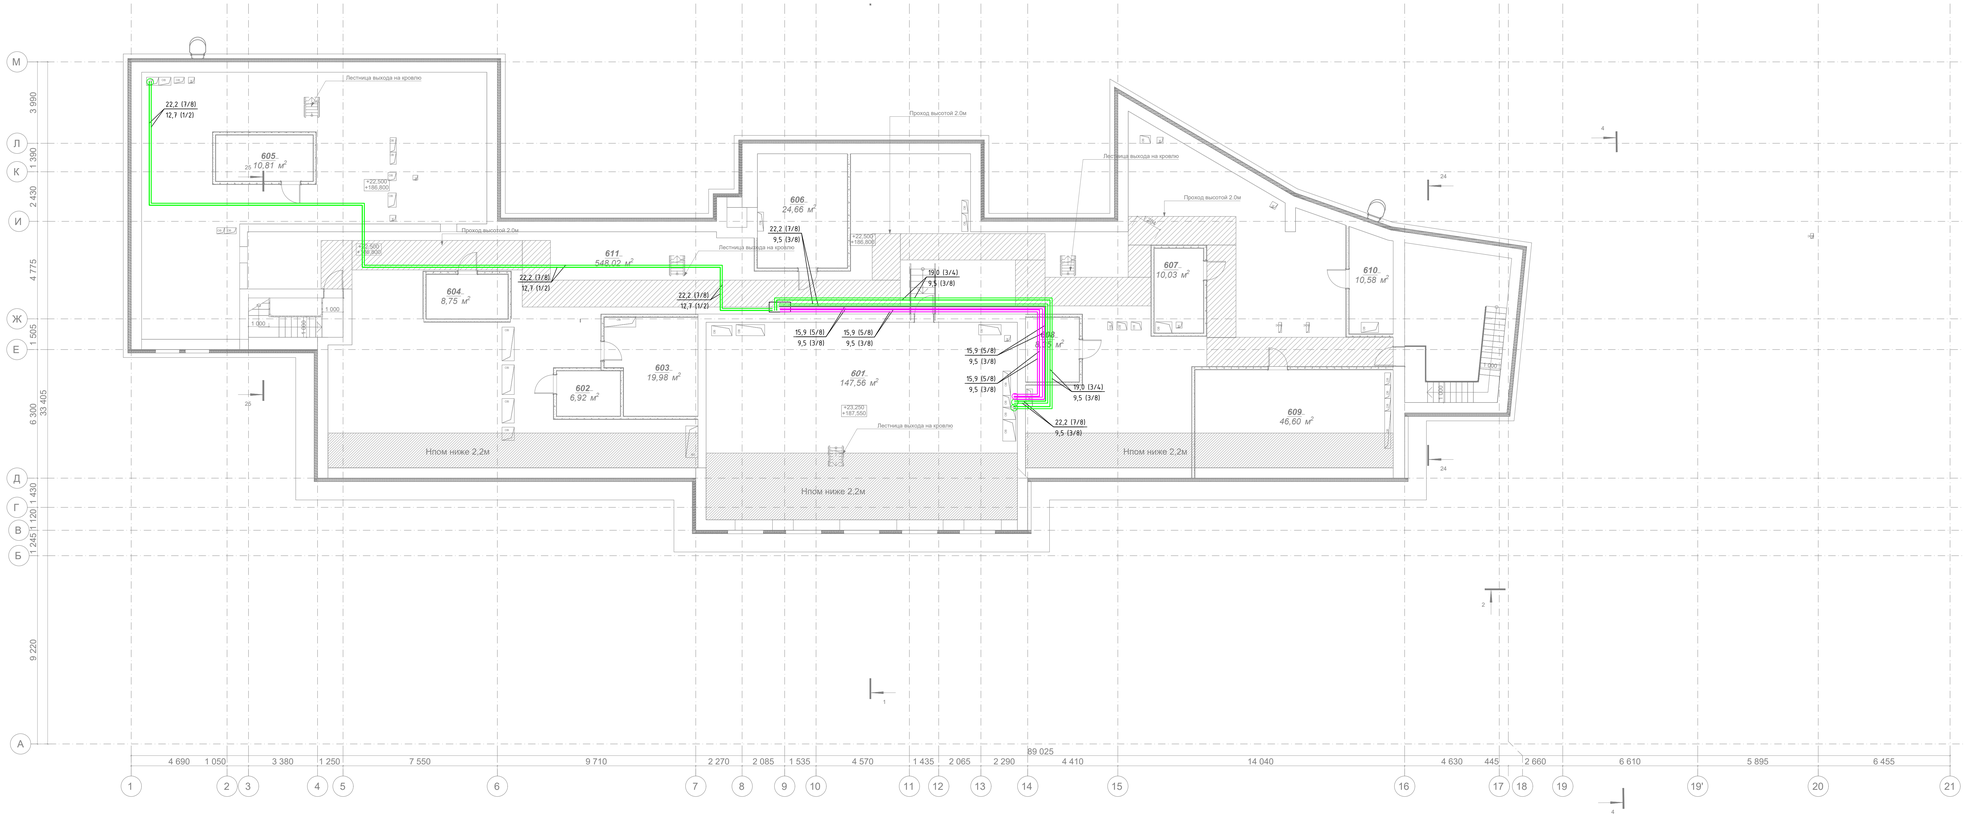

Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Вытяжная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	6,92	В3
603	ПД венткамера	19,98	В3
604	ДУ венткамера	8,75	В3
605	Вытяжная венткамера	10,81	В3
606	Приточная венткамера	24,66	В3
607	ДУ венткамера	10,03	В3
608	ДУ венткамера	8,35	В3
609	Вытяжная венткамера	46,60	В3
610	ПД венткамера	10,58	В3
611	Тетхническое помещение	548,02	В4
		842,26 м²	

Примечание

1. Обход трубопроводы строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и слаи систем

						2024-0375-01-0-ИОС4.2	
						Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу: г. Москва, Сельскохозяйственный переулок, дом 5.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абдоллой				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 22; Листов:
ГИП		Кульков А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования технического этажа	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1ел.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/подпись

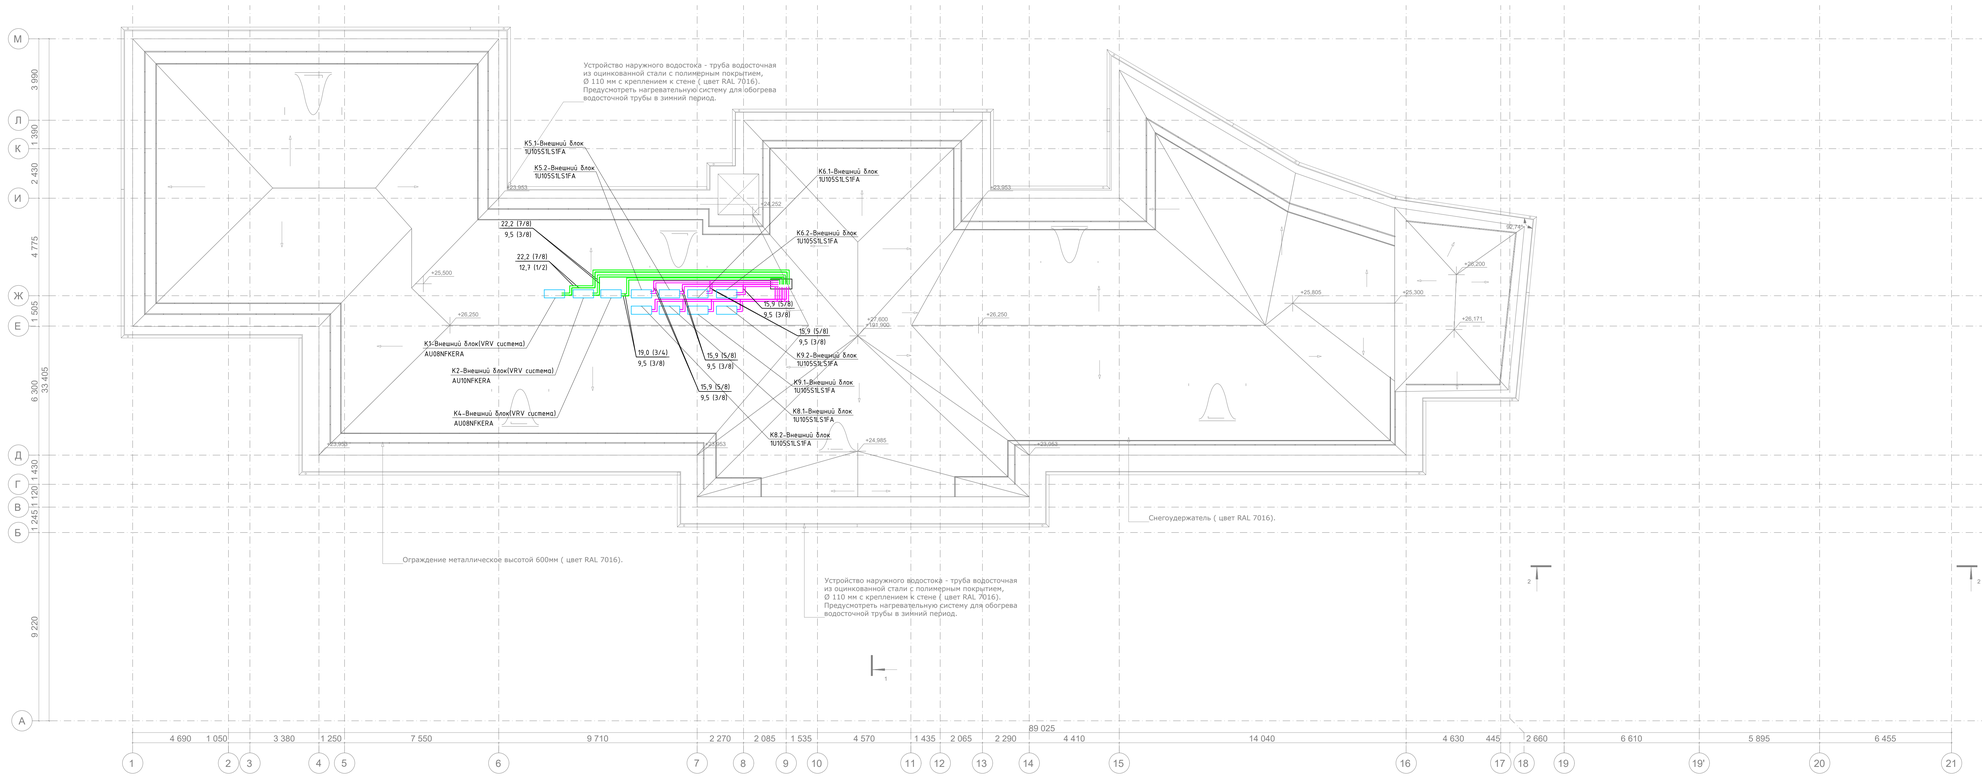

Примечание

1. Обход трубопроводами строительных конструкций и существующих коммуникаций выполнить по месту.
2. Герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить.
3. Все трубопроводы покрываются теплоизоляцией
4. Дренажные трубопроводы проложить с уклоном не менее 0.01 к стояку системы К1
5. Диаметры вертикальных участков указаны на схемах систем кондиционирования

Условные обозначения

- фреоновый трубопровод VRV системы
- фреоновый трубопровод VRV системы для серверных и слив систем

							2024-0375-01-0-ИОС4.2
							Капитальный ремонт здания государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1514», расположенного по адресу г. Москва, Сокольнический переулок, дом 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Гер. Абдоев				Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 23; Листов:
ГАП		Кульков А.А.					
Н.контроль		Маркина Д.В.				План систем кондиционирования кровли	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал: Формат: А2х3 1en.

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Дата/подпись

План 1 этажа

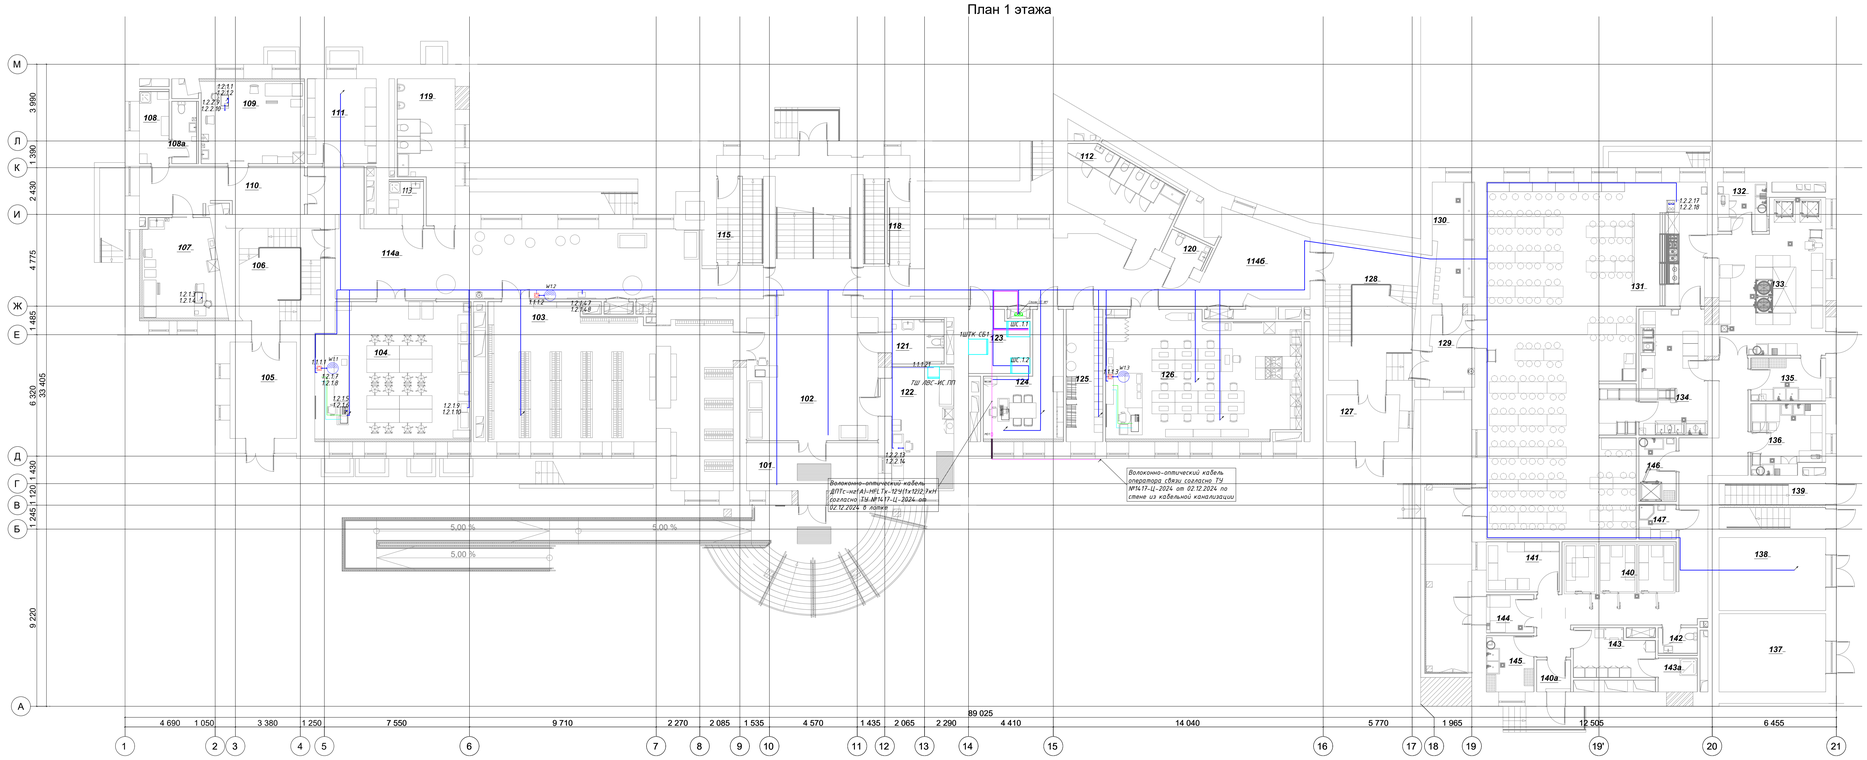

Экспликация помещений 1-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
101	Тамбур	17,76	
102	Зона ожидания	45,69	
103	Гардеробная для обучающихся(начальная,основная и старшая школы)	95,13	
104	Кабинет материальной технологии тип2	53,98	
105	Тамбур	18,77	
106	Лестничная клетка(тип Н2)	21,46	
107	Процедурный(прививочный)кабинет	21,98	
108	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря,предназначенных для помещений медицинского назначения	11,26	
108а	Санузел медблока	4,09	
109	Кабинет врача	24,00	
110	Коридор	21,15	
111	Кладовая для хранения материалов	15,91	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	21,31	
113	ПУИ	2,38	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	74,85	
115	Лестничная клетка(тип Л1)	13,91	
116	Лестничная клетка(тип Л1)	19,18	
117	Тамбур	4,52	
118	Лестничная клетка(тип Л1)	14,62	
119	Санузел для мальчиков	19,83	
120	Санузел для персонала	5,03	
121	Санузел для МГН	9,42	
122	Комната охраны	18,66	
123	Кроссовая	10,20	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,06	
125	Гардеробная комната (для учителей)	12,67	
126	Кабинет материальной технологии тип1	68,52	
127	Тамбур	11,76	
128	Лестничная клетка(тип Н2)	34,41	
129	Коридор	9,32	
130	Умывальные	12,37	
131	Обеденный зал	159,63	
132	Холодный цех	8,90	*
133	Горячий цех	44,32	*
134	Моечная столовой посуды	25,36	*
135	Моечная кухонной посуды	10,51	*
136	Доготовочный цех	18,60	*
137	Техническое помещение	22,28	В3
138	Техническое помещение	22,09	В3
139	Лестничная клетка(тип Л1)	12,63	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	59,96	*
140.1	Тамбур	1,78	
141	Кладовая сухих продуктов	6,64	*
142	Санузел	2,08	
143	Помещения для персонала	8,60	
143.1	Душ	2,60	
144	Загрузочный цех	6,72	*
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,55	*
146	Помещения для временного хранения пищевых отходов	5,49	*
147	ПУИ	3,99	*
		1 254,43 м²	

План 2 этажа

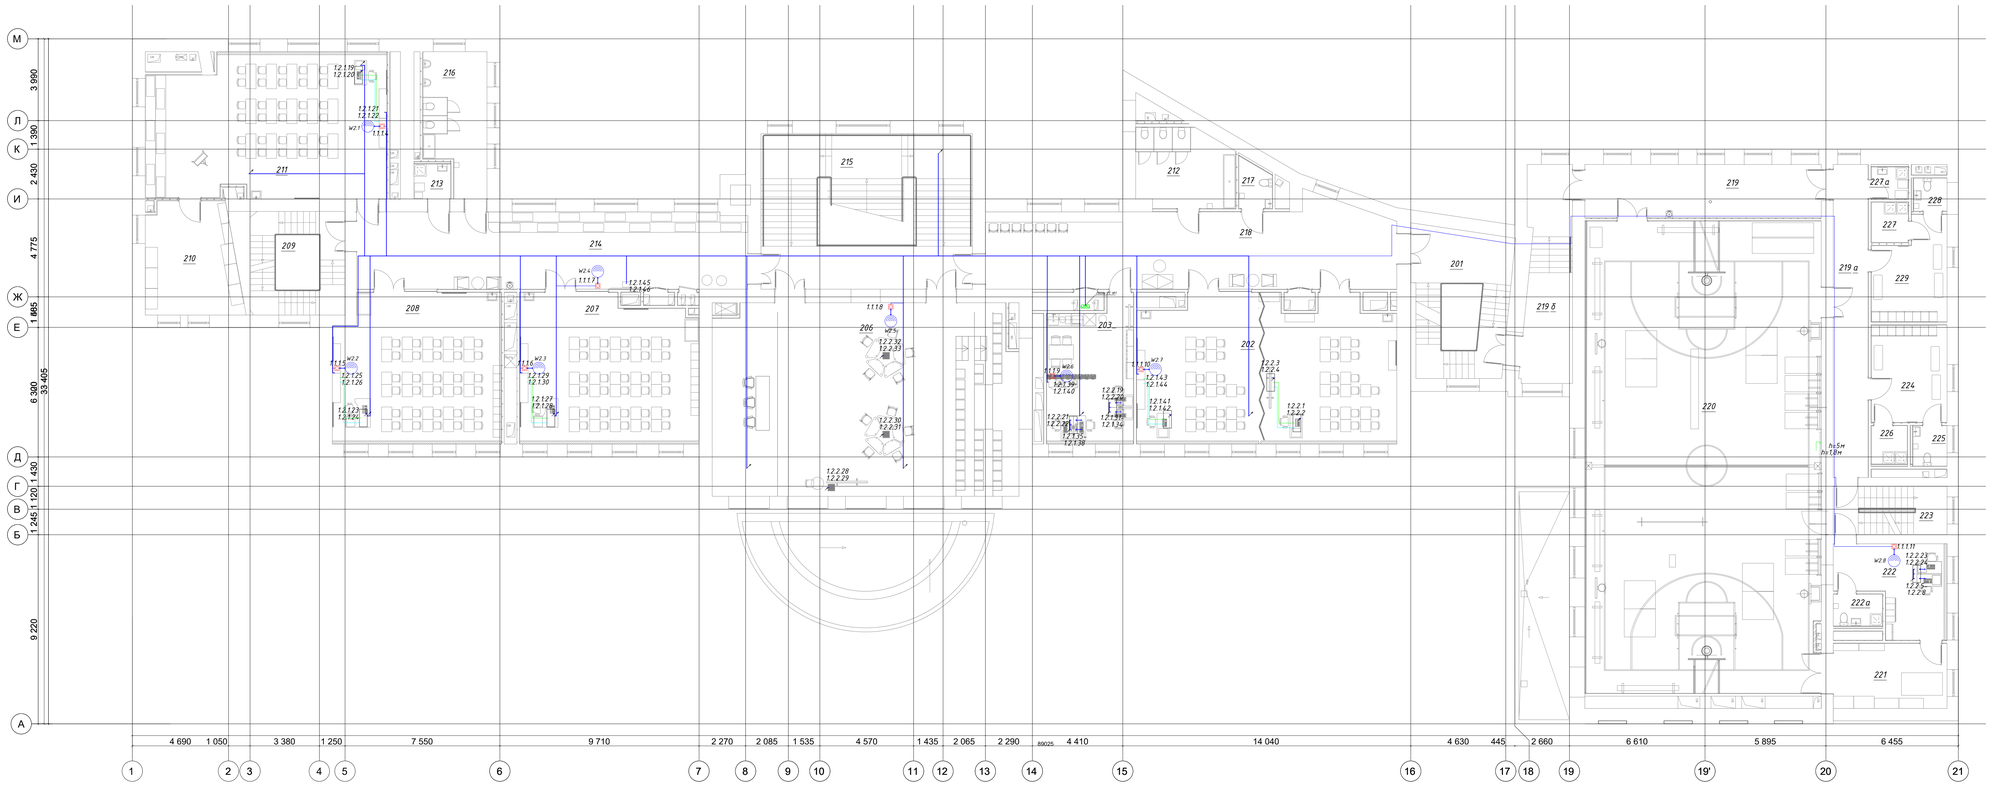

Экспликация помещений 2-го этажа			
№	Наименование	Площадь	Кат.пом
201	Лестничная клетка(Тип Н2)	35,51	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения(начальная школа)	85,16	
203	Рабочее пространство для учителей тип 1 (начальная школа)	33,82	
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	133,42	
207	Учебные кабинеты(1-ый класс)	61,23	
208	Учебные кабинеты(1-ый класс)	53,82	
209	Лестничная клетка(Тип Н2)	21,46	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	21,98	
211	Творческая мастерская	80,69	
212	Санузел для девочек	17,87	
213	ПУИ	2,38	В4
214	Коридор	72,22	
215	Лестничная клетка(Тип Л1)	75,22	
216	Санузел для мальчиков	19,83	
217	Санузел для персонала	3,60	
218	Коридор	77,22	
219	Коридор	83,09	
220	Спортивный зал	272,77	
221	Снарядная	16,98	
222	Комната инструктора (с душем и санузлом)	24,42	
223	Лестничная клетка(Тип Л1)	12,63	
224	Раздевальная	17,06	
225	Санузел	2,11	
226	Душевая	4,17	
227	Душевая	3,96	
228	Санузел	1,91	
229	Раздевальная	18,27	
		1 252,80 м²	

						2024-00375-00-0-ТЭК
						Капитальный ремонт
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
ГИП		Пильгуй			02.2025	ГБОУ города Москвы Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разработал		Грязнов			02.2025	
Проверил		Шипин			02.2025	
Н. контр.		Агеев			02.2025	Структурированная кабельная система. Сегмент ПЭЭ, сетевой школы. План расположения оборудования и кабельных трасс. 1 этаж, 2 этаж

Стадия	Лист	Листов
И	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Таблица результатов определения прочности материалов конструкций (свидетельство о поверке СП №362151719)

(Прочность определяют при помощи приборов, прошедших метрологическую аттестацию по ГОСТ 8.326-89). Для определения прочности раствора кладки в конструкциях, в натурных условиях, без их разрушения, применяют механические методы неразрушающего контроля по ГОСТ 26690-2015.

В соответствии с методическими указаниями Академии коммун.хоз-ва им. К.Д. Памфилова предварительно устанавливаем градуировочную зависимость между прочностью материала и косвенной характеристикой прочности (в виде графика, таблицы или формулы).

1) индивидуальную зависимость прочности материала (кирпич, камень керамический, плитка керамическая) от косвенной характеристики прочности, измеренной прибором по методу неразрушающего контроля (метод упругово отскока).

2) значения испытаний на прессе эталонных образцов материалов, идентичных применяемым на обследуемых участках, предварительно испытанных прибором по методу неразрушающего контроля.

`Наименование конструкции здания	Обследования: в габаритах м/о	Обследования: в уровне этаж	число обследований	Косвенная характеристика (диаметр отпечатка) число замеров 1	2	3	4	5	средн.	$R_{сж.}$ МПа	Характеристика материала	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
стены наружные и внутренние		цокольный этаж	5	■	■	■	■	■		7,5	кирпич глиняный	
				■	■	■	■	■		7,3		
				■	■	■	■	■		6,9		
				■	■	■	■	■		7,0		
				■	■	■	■	■		6,9		
		1-й этаж	5	■	■	■	■	■		7,2		
				■	■	■	■	■		7,0		
				■	■	■	■	■		7,1		
				■	■	■	■	■		7,0		
				■	■	■	■	■		7,6		
		2-й этаж	5	■	■	■	■	■		6,8		
				■	■	■	■	■		6,9		
				■	■	■	■	■		7,0		
				■	■	■	■	■		7,1		
				■	■	■	■	■		7,5		
		3-й этаж	5	■	■	■	■	■		7,0		
				■	■	■	■	■		7,2		
				■	■	■	■	■		6,9		
				■	■	■	■	■		7,4		
				■	■	■	■	■		7,4		
стены наружные и внутренние		1-й этаж	5	■	■	■	■	■		7	кирпич глиняный обыкновенный	
				■	■	■	■	■		7,6		
				■	■	■	■	■		7,2		
				■	■	■	■	■		7,3		
				■	■	■	■	■		7,3		
		2-й этаж	5	■	■	■	■	■		7,5		
				■	■	■	■	■		7,5		
				■	■	■	■	■		7,7		
				■	■	■	■	■		7,8		
				■	■	■	■	■		7,4		
		4-й этаж	5	■	■	■	■	■		7		
				■	■	■	■	■		7,4		
				■	■	■	■	■		7,8		
				■	■	■	■	■		7,2		
				■	■	■	■	■		7,5		
		5-й этаж	5	■	■	■	■	■		7		
				■	■	■	■	■		8		
				■	■	■	■	■		8		
				■	■	■	■	■		7,2		
				■	■	■	■	■		7,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
стены наружные		техническое подполье	5	■	■	■	■	■		*19,7*	бетон на природном щебне	бетонные блоки "ФБС"
				■	■	■	■	■		*19,4*		
				■	■	■	■	■		*19,7*		
				■	■	■	■	■		*19,8*		
				■	■	■	■	■		*20,0*		
стены наружные и внутренние		цокольный этаж	5	■	■	■	■	■		*2,6*	раствор цементно-известковый	
				■	■	■	■	■		*2,8*		
				■	■	■	■	■		*2,9*		
				■	■	■	■	■		*2,6*		
				■	■	■	■	■		*2,6*		
		1-й этаж	5	■	■	■	■	■		*2,7*		
				■	■	■	■	■		*2,8*		
				■	■	■	■	■		*2,6*		
				■	■	■	■	■		*2,7*		
				■	■	■	■	■		*2,7*		
		2-й этаж	5	■	■	■	■	■		*2,6*		
				■	■	■	■	■		*2,8*		
				■	■	■	■	■		*2,8*		
				■	■	■	■	■		*2,7*		
				■	■	■	■	■		*2,7*		
		3-й этаж	5	■	■	■	■	■		*2,6*		
				■	■	■	■	■		*2,6*		
				■	■	■	■	■		*2,8*		
				■	■	■	■	■		*2,7*		
				■	■	■	■	■		*2,9*		
стены наружные и внутренние		1-й этаж	5	■	■	■	■	■		*5,8*	раствор цементно-песчаный	
				■	■	■	■	■		*6,0*		
				■	■	■	■	■		*5,2*		
				■	■	■	■	■		*5,8*		
				■	■	■	■	■		*5,8*		
		2-й этаж	5	■	■	■	■	■		*5,6*		
				■	■	■	■	■		*5,9*		
				■	■	■	■	■		*5,6*		
				■	■	■	■	■		*5,9*		
				■	■	■	■	■		*5,4*		
		4-й этаж	5	■	■	■	■	■		*5,9*		
				■	■	■	■	■		*5,8*		
				■	■	■	■	■		*6,0*		
				■	■	■	■	■		*6,0*		
				■	■	■	■	■		*5,7*		
		5-й этаж	5	■	■	■	■	■		*5,7*		
				■	■	■	■	■		*5,5*		
				■	■	■	■	■		*5,8*		
				■	■	■	■	■		*6,0*		
				■	■	■	■	■		*5,5*		

Заключение:

Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного

Rср. = 7,1 МПа

Согласно ГОСТ 26633-91 - Марка кирпича составила М75

Стены наружные и внутренние из кирпича глиняного обыкновенного

Rср. = 7,5 МПа

Согласно ГОСТ 26633-91 - Марка кирпича составила М75

Стены наружные и внутренние из бетонных блоков типа "ФБС"

Rср. = 19,7 МПа

Принимаем согласно СП 63.13330.2018 условный класс бетона В15

Согласно ГОСТ 26633-91 - Марка бетона по прочности на сжатие составила М200

Раствор цементно-известковый

Rср. = 2,7 МПа

Согласно ГОСТ 26633-91 - Маркараствора по прочности на сжатие составила М 25

Раствор цементно-песчаный

Rср. = 5,7 МПа

Согласно ГОСТ 26633-91 - Марка раствора по прочности на сжатие составила М 50

Дефектная ведомость

№№ п/п	Наименование конструкций	Выявленные дефекты	Категория технического состояния по ГОСТ 31937-2024
1	Фундаменты	Фундаменты основаны на естественные грунты, за исключением фундаментов тамбура которые основаны на насыпные грунты	Работоспособное техническое состояние
2	Стены	- в наружных стенах основного здания, в уровне 1-2-го этажей, по осям «Е» и «Д» имеются сквозные трещины раскрытие м до 2мм; - в зоне тамбуров входов в здание между осей «2-4/Д-Е» и «16-17/Д-Е» имеются сквозные трещины раскрытием до 5мм;	Ограниченно-работоспособное техническое состояние.
		- повсеместно имеется замачивание наружных стен основного здания со стороны фасадов; - имеется замачивание наружных и внутренних стен подвала, технического подполья и цокольного этажа основного здания со стороны помещений, на общей площади 337м^2; - повсеместно имеется шелушение окраски фасадов; - повсеместно имеются мелкие трещины в штукатурном слое главного фасада; - имеется выветривание компонентов кирпичной кладки на глубину до 50мм, на общей площади 5м^2; - все раскрытия трещин более 5 мм.	Работоспособное техническое состояние

3	Перекрытие подвала в осях «7-11/Л-М'»	- коррозия металлических балок до 15%; - разрушение защитного слоя бетона плит «ПРТ», с оголением и коррозией арматуры до 5% сечения на общей площади 3м^2; - повсеместно имеется шелушение окраски потолков.	Ограничено-работоспособное техническое состояние.
4	Перекрытие над техническим подпольем, в осях «18-21/А-К»	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - повсеместно имеется шелушение окрасочного слоя потолков на общей площади до 180м2; - следы протечек на нижней плоскости перекрытия до 3м2; - разрушение защитного слоя бетона до 0,33 м2	Работоспособное техническое состояние.
5	Перекрытия над цокольным, 1-2-м этажами в осях «1-18/А-К»	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - имеется шелушение окрасочного слоя нижней плоскости перекрытий до 40м^2; - следы протечек на нижней плоскости перекрытия до 12м^2. - Бетон сводиков низкой прочности. - Коррозия металлических балок до 20%;	Ограничено-работоспособное техническое состояние.
6	Перекрытия над 1-2-м этажами, в осях «18-21/А-К»	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытий; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов перекрытия; - разрушение защитного слоя бетона до 0,33 м2	Работоспособное техническое состояние.
7	Покрытие над 2-м и техническим этажами, в	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости покрытий; - имеются следы протечек на нижней плоскости панелей покрытия на	Работоспособное техническое состояние.

	осях «18-21/А-К»	общей площади 25м^2; - имеется шелушение окраски нижней плоскости панелей и настилов покрытия, на общей плоскости 10м^2; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов покрытий; - разрушение защитного слоя бетона до 0,33 м2	
8	Перекрытия над 3-4-м этажами, в осях «1-18/В-М»,	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытий; - на нижней плоскости перекрытий имеются следы протечек, на общей площади до 2м^2; - имеются трещины в растворной заделки рустов настилов перекрытия. - Коррозия металлических балок до 15%;	Ограничено-работоспособное техническое состояние.
9	Перекрытие над 5-м этажом, в осях «1-18/В-М»	- повсеместно имеются загрязнения нижней плоскости перекрытия; - на нижней плоскости перекрытия имеются следы протечек, на общей площади до 10м^2; - имеется шелушение окраски нижней плоскости плит перекрытия, на общей площади до 8м^2. - Коррозия металлических балок до 15%;	Ограничено-работоспособное техническое состояние.
10	Лестницы	- повсеместно имеются потертости ступеней; - местами имеются сколы валиков ступеней; - ограждения имеют сколы окрасочного слоя, наплывы окрасочного слоя, общее загрязнение; - поручни имеют потертости и механические повреждения; - имеются сколы отслоения керамической плитки площадок;	Работоспособное техническое состояние.

		- разрушение защитного слоя бетона 0.05м2.	
11	Кровля в осях «18-21/А-К»	- местами имеются вздутия гидроизоляционного ковра кровли; - местами на нижней плоскости панелей покрытия имеются следы от протечек атмосферных осадков через покрытие кровли.	Состояние неудовлетворительное.
12	Кровля в осях «1-18/В-М»	- повсеместно имеются щели в примыкании к выступающим элементам кровли; - местами имеется коррозия кровельного покрытия; - местами кровельное покрытие в зоне слуховых окон имеет дефекты фальцовых соединений; - местами имеются сквозные пробои кровельного покрытия, просветы, некачественное соединение кровельных листов между собой.	Состояние неудовлетворительное.
13	Стропильная система	- имеется гниль, до 30% сечения, отдельных элементов стропильной системы (стропильных балок, мауэрлата, ендовы);	Аварийное состояние.
		- замачивание деревянных элементов стропильной системы до 30м^2.	Работоспособное техническое состояние.
14	Отмостки	- в покрытии отмосток имеются трещины, выбоины, а также зазоры в сопряжении отмостки с цокольной частью здания; - по оси «К» отмостка не выполнена.	Состояние неудовлетворительное.
15	Перегородки	- повсеместно имеется общее загрязнение отделки перегородок.	Состояние неудовлетворительное.
16	Оконные за-	- фурнитура окон частично утрачена	Состояние неудо-

	полнения	или находится в нерабочем состоянии; - местами плотное примыкание оконных створок к оконным рамам не обеспечено, уплотнительные прокладки изношены; - отдельные оконные блоки из ПВХ рам требуют регулировки; - отливы окон имеют контр уклоны, поражение коррозией, механические повреждения; - имеются трещины в местах сопряжения оконных блоков с откосами стен.	влетворительное.
17	Дверные заполнения	- отсутствие уплотнительных прокладок дверных блоков входов; - механические повреждения дверных полотен; - повреждения окрасочного слоя, коррозия дверных полотен и блоков преимущественно в зоне порога; - местами имеются трещины в местах сопряжения дверных блоков со стенами и перегородками; - местами имеются повреждения механического характера дверных полотен и рам; - местами плотный притвор дверных полотен не обеспечен; - наличники повреждены, местами утрачены.	Состояние неудовлетворительное.
18	Входные группы .	- трещины, отслоение отдельных плиток покрытия площадки и ступеней крыльца из керамической плитки; - замачивание колонн; - трещины в штукатурном слое и шелушение окраски колонн. -бетон низкой прочности. - разрушение кирпичных стенок	Работоспособное техническое состояние подземных конструкций, Ограниченно-работоспособное техническое состояние надземных конструкций.

19	Приямки окон цокольного этажа	- выветривание компонентов кирпичной кладки стенок приямков на глубину до 20мм, общей площади до 8м^2; - повсеместно имеется разрушение штукатрного слоя приямков, шелушение окраски; - повсеместно имеется замачивание приямков.	Работоспособное техническое состояние.
20	По осям «14/Д» выполнен приямок входа в цокольный этаж.	- замачивание, шелушение окраски стенок приямка: - сколы, трещины бетонныз ступеней и площадки.	Работоспособное техническое состояние.
21	По оси «1» м/о «Ж-К» выполнен приямок входа в цокольный этаж	- замачивание стенок приямка; - сколы, трещины ступеней и площадки; - коррозия металлической двери входа в приямок.	Работоспособное техническое состояние.
22	По оси «И», м/о «6-7» выполнен приямок входа в цокольный этаж	- замачивание стенок приямка; - сколы, трещины ступеней и площадки; - разрушение штукатурного слоя стенок приямка.	Работоспособное техническое состояние.
23	По оси «И», м/о «13-15» выполнен приямок спуска в подвал	- замачивание стенок приямка; - сколы, трещины ступеней и площадки; - разрушение штукатурного слоя стенок приямка	Работоспособное техническое состояние.
24	По оси «К», м/о «19’-20» выполнен	- замачивание стенок приямка; - сколы, трещины ступеней и площадки;	Работоспособное техническое состояние.

	приямок спуска в техническое подполье	- разрушение штукатурного слоя стенок приямка	
25	Карнизы основного здания со стороны дворового фасада	- местами имеется замачивание карнизов; - местами имеется разрушение штукатурного слоя, шелушение окраски.	Работоспособное техническое состояние.
26	Карнизы основного здания со стороны главного фасада	- местами имеется замачивание карнизов; - местами имеется разрушение штукатурного слоя, шелушение окраски.	Работоспособное техническое состояние.
27	По оси «21» над входами в здание выполнены козырьки	- имется замачивание козырьков.	Работоспособное техническое состояние.
28	Между 3-м и 4-м этажами на главном фасаде выполнен кирпичный поясок	- местами имеется замачивание пояска.	Состояние неудовлетворительное

Приложение Е ГОСТ 31937-2024

Паспорт здания (сооружения), заполняемый при обследовании его технического состояния

1. Адрес объекта	г. Москва, Старопименовский переулок, д. 5
2. Дата составления паспорта	Август 2024 года
3. Организация, составившая паспорт	ГАУ «МосжилНИИпроект»
4. Назначение объекта	Общеобразовательное (ГБОУ школа №1574)
5. Тип проекта объекта	Индивидуальный проект
6. Число этажей объекта	5 этажей с цоколем и подвалом (основное здание); 2 этажа с техническим подпольем и техническим этажом (пристройка)
7. Наименование собственника объекта	Нет данных
8. Адрес собственника объекта	Нет данных
9. Уровень ответственности объекта	II (нормальный)
10. Год ввода объекта в эксплуатацию	1895 год – основное здание; 1973 год – пристройка
11. Конструктивный тип объекта	Каркасно-стеновая схема, с несущими продольными и поперечными стенами
12. Форма объекта в плане	Сложная
13. Схема объекта	Схема здания - каркасно-стеновая с продольными и поперечными несущими стенами из кирпича
14. Год разработки проекта объекта	Нет данных
15. Наличие подвала, подземных этажей	Имеется подвал
16. Конфигурация объекта по высоте	Здание – многоуровневое со скатной крышей (основное здание) и плоской крышей (пристройка)
17. Ранее осуществлявшиеся реконструкции и усиления	В 1952 году выполнена реконструкция основного здания - надстройка 4-го и 5-го этажей
18. Высота объекта	Расстояние от уровня пола 1 этажа до конька крыши - Н = 26,53м.
19. Длина объекта	89,03 м (в свету)
20. Ширина объекта	33,4 м (в свету)
21. Строительный объем объекта	22 102 м^3
22. Несущие конструкции	Наружные и внутренние несущие стены из кирпичной кладки; в зоне технического подполья стены основного здания из кирпича, стены пристройки из бетонных блоков «ФБС» с доборами из кирпичной кладки;
23. Фундаменты, фундаментные балки. Стены подвалов.	Под основным зданием – ленточный, выполнен из кирпича глиняного и камня-известняка рваного. Под пристройкой – ленточный, выполнен из бетонных блоков типа «ФБС» и сборных железобетонных фундаментных плит.

24. Колонны	----------
25. Ригели	----------
26. Конструкция перекрытий	Перекрытия основного здания из монолитных железобетонных сводиков по металлическим балкам и сборных железобетонных плит типа ПРТ по металлическим балкам, перекрытия пристройки из сборных ребристых или пустотных плит типа НВ.
27. Конструкция кровли	Кровля основного здания - из оцинкованных металлических листов по деревянной обрешетке с наружным организованным водостоком; В зоне пристройки - кровля мягкая, из битумных рулонных гидроизоляционных наплавляемых материалов, с внутренним организованным водостоком.
28. Несущие конструкции покрытия	Конструкции покрытия опираются на наружные и внутренние несущие стены.
29. Стены (кроме стен подвалов)	Наружные стены основного здания несущие, выполнены из кирпичной кладки. Наружные стены пристройки - несущие, в уровне технического подполья выполнены из бетонных блоков типа «ФБС», в уровне 1-2-го и технического этажей выполнены из кирпичной кладки. Внутренние стены основного здания и приcторйки- несущие кирпичные.
30. Перегородки	Перегородки ненесущие выполнены из ГКЛ по металлическому каркасу, толщиной 100-160мм, в подвале и в зонах санузлов кирпичные оштукатуренные, толщиной 140мм.
31. Полы	Полы подвального и цокольного этажей выполнены из керамической плитки. Покрытия полов в помещениях 1-3-го этажей на большей площади линолеумные; в санузлах, в помещениях столовой и отдельных коридорах из керамической плитки; в помещениях спортивных залов - полимерное покрытие; В актовом зале - из штучного паркета
32. Лестницы (марши)	Лестницы основного здания 2-х и 4-х маршевые, ступени железобетонные наборные по металлическим косоурам из швеллеров №16 и двутавров №15 и №16. Лестница пристройки 2-х маршевая из наборных железобетонных маршей и площадок
33. Лестницы (площадки)	Лестничные площадки основного здания - монолитные железобетонные по металлическим балкам из двутавров №16 и №18. Лестничные площадки пристройки - железобетонные
34. Инженерное оборудование	Нуждается в ремонте.

34.1. Отопление	Однотрубная система водяного отопления с нижней разводкой подающих и обратных магистралей.
34.2. Вентиляция	Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением воздуха.
34.3. Кондиционирование воздуха	Отсутствует.
34.4. Водоснабжение	Система холодного водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов; система горячего водоснабжения с нижней разводкой магистральных трубопроводов и циркуляционной линией, с закольцовкой магистралей на вводе.
34.5. Канализация	Система хозяйственно-бытовой канализации и система ливневой канализации.
34.6. Технологические трубопроводы	Отсутствуют.
34.7. Электроснабжение	Имеется.
34.8. Система противопожарной безопасности	Имеется. Смонтирована система автоматической пожарной сигнализации, на этажах установлены пожарные гидранты
35. Категория технического состояния объекта, отдельных типов конструкций	«Работоспособное техническое состояние»
36. Тип воздействия, наиболее опасного для объекта (сейсмическое воздействие, снеговая нагрузка, взрыв и т. п.)	Не определялся.
37. Период основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не измерялся.
38. Период собственных колебаний вдоль вертикальной оси (при необходимости)*	Не измерялся.
39. Логарифмический декремент основного тона собственных колебаний (при необходимости)*	Не рассчитывался.
40. Логарифмический декремент собственных колебаний вдоль вертикальной оси для объектов класса КС-3 (при необходимости)*	Не рассчитывался.
41. Крен здания вдоль продольной оси	Отсутствует.
42. Крен здания вдоль поперечной оси	Отсутствует.
43. Фотографии объекта	См. стр. 205-252 (фото № 1-95)

Перечень используемых нормативных и регламентирующих документов

1. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».
2. МГСН 2.07-01 «Основания, фундаменты и подземные сооружения».
3. МГСН 2.10-04 «Предпроектные комплексные обследования и мониторинг зданий и сооружений для восстановления, реконструкции и капитального ремонта».
4. ВСН 57-88(р) Госкомархитектуры «Положение по техническому обследованию жилых зданий».
5. ВСН 58-88(р) Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».
6. ВСН 53-86(р) Госгражданстрой «Правила оценки физического износа жилых зданий».
7. ММР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке».
8. «Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверждённое Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г. № 47.
9. Постановление Правительства г.Москвы от 27 октября 2015 года № 692-ПП «О переводе жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения, признании нежилых помещений жилыми помещениями, пригодными для проживания».
10. «ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 29.12.2004 №188-ФЗ.
11. Постановление правительства Москвы №508ПП от 25.10.2011г. «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».
12. Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 г. N 840-ПП "О внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы».
13. Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
14. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований».
15. СП 15.13330.2020 "Каменные и армокаменные конструкции".
16. СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»
17. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
18. СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"
19. СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные».
20. СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»
21. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»
22. СП23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»
23. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»
24. Правила Устройства Электроустановок 7-е издание.
25. Правила Устройства Электроустановок 6-е издание.
26. СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений.
27. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства.
28. СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции.
29. СП 17.13330.2017 Кровли.
30. СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
31. СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
32. СП 454.1325800.2019 «Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния».

Фото №1. Фрагмент фасада здания по оси «В».

Фото №2. Фрагмент фасада здания по оси «А».

Фото №3. Фрагмент фасада здания по оси «А».

Фото №4. Фрагмент фасада здания по оси «Г».

Фото №5. Фрагмент трещины в наружной стене пристроенного тамбура.

Фото №6. Фрагмент замачивания наружных стен здания.

Фото №7. Фрагмент приямков окон цокольного этажа по оси «Г».

Фото №8. Фрагмент фасада здания по оси «Г».

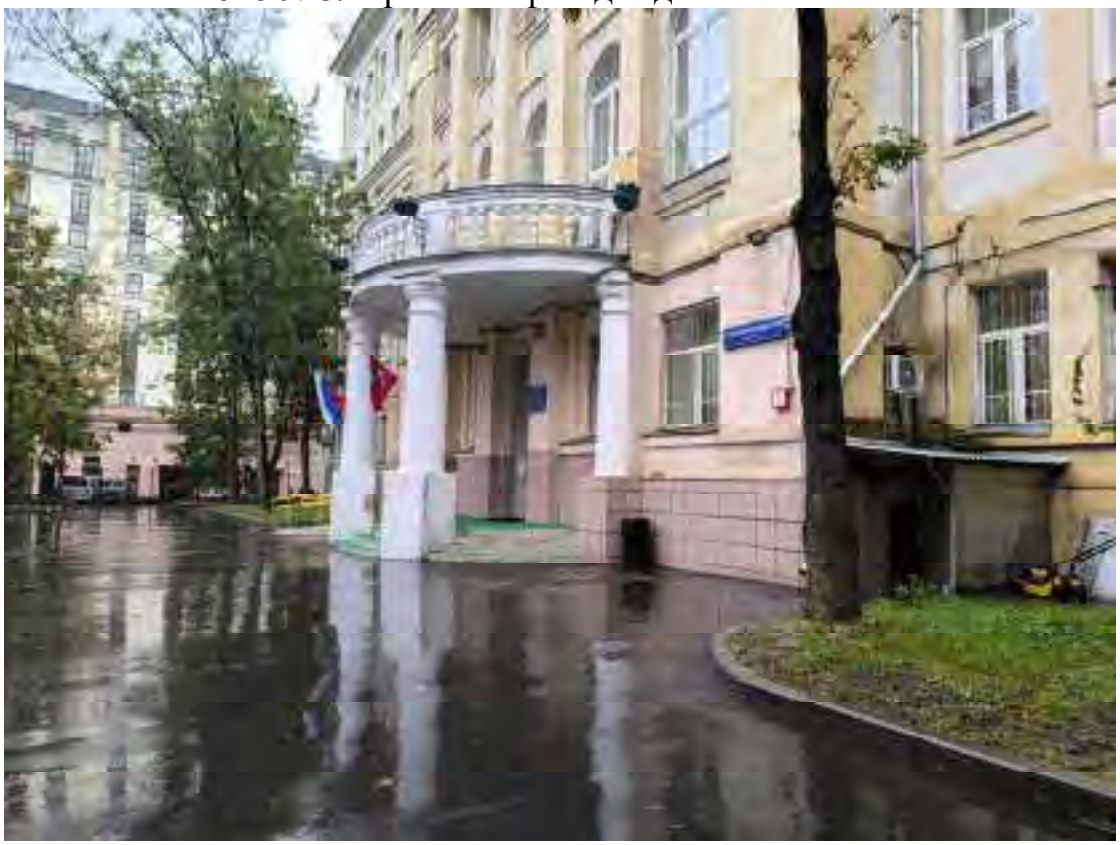

Фото №9. Фрагмент фасада здания по оси «Г».

Фото №10. Фрагмент фасада здания по оси «В».

Фото №11. Фрагмент замачивания стен здания по осям «В,Г»».

Фото №12. Фрагмент трещины по наружной стене по оси «Г».

Фото №13. Фрагмент тамбура-входа в здание (коррозия металлической двери).

Фото №14. Фрагмент трещины по наружной стене по оси «Е».

Фото №15. Фрагмент трещин в наружной стене тамбура-входа по оси «2».

Фото №16. Фрагмент фасада по оси «1».

Фото №17. Фрагмент фасада по оси «М».

Фото №18. Фрагмент фасадов по оси «М,Л».

Фото №19. Фрагмент фасадов по оси «6,И».

Фото №20. Фрагмент фасадов по оси «15,Л».

Фото №21. Фрагмент дворовых фасадов.

Фото №22. Фрагмент фасада по оси «18».

Фото №23. Фрагмент протечек через кровлю в спортзале.

Фото №24. Фрагмент покрытия лестничной площадки.

Фото №25. Фрагмент покрытия лестничной площадки.

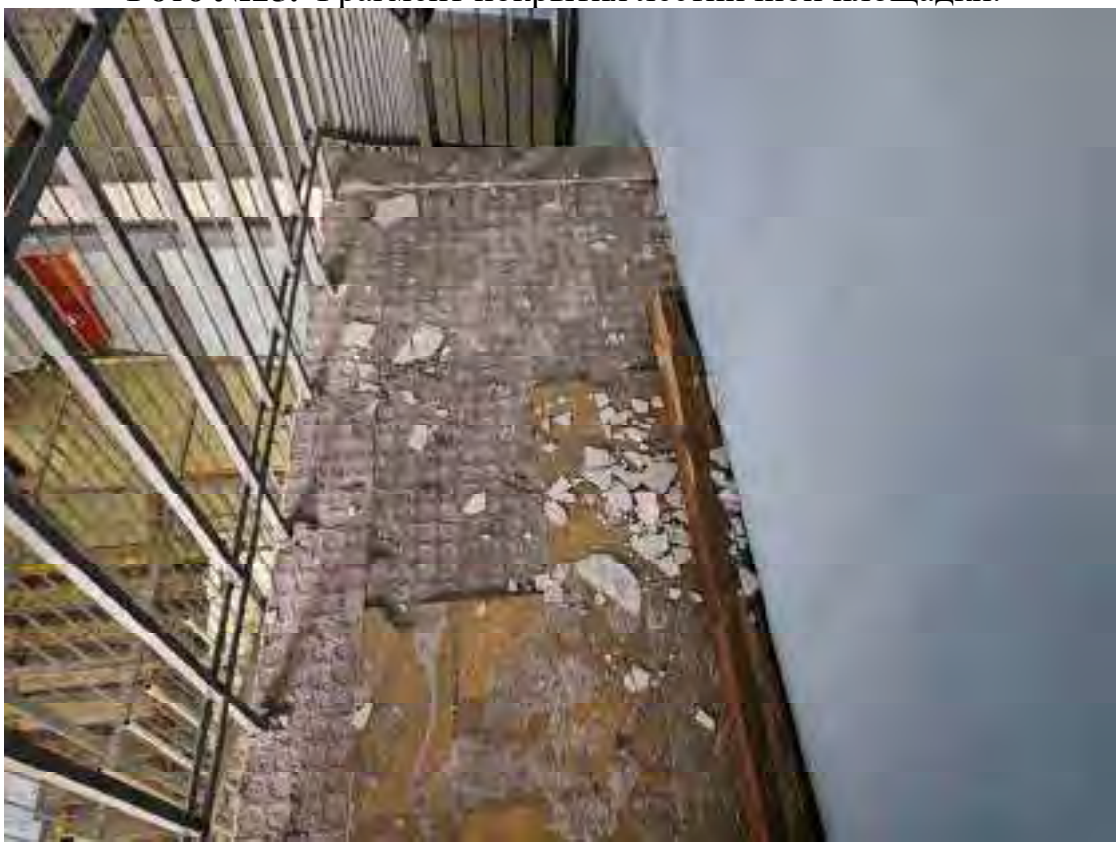

Фото №26. Фрагмент шелушения окрасочного слоя нижней плоскости плит перекрытия над лестничной площадкой.

Фото №27. Фрагмент зондирования внутренней стены лестничной клетки.

Фото №28. Фрагмент конструкций лестницы.

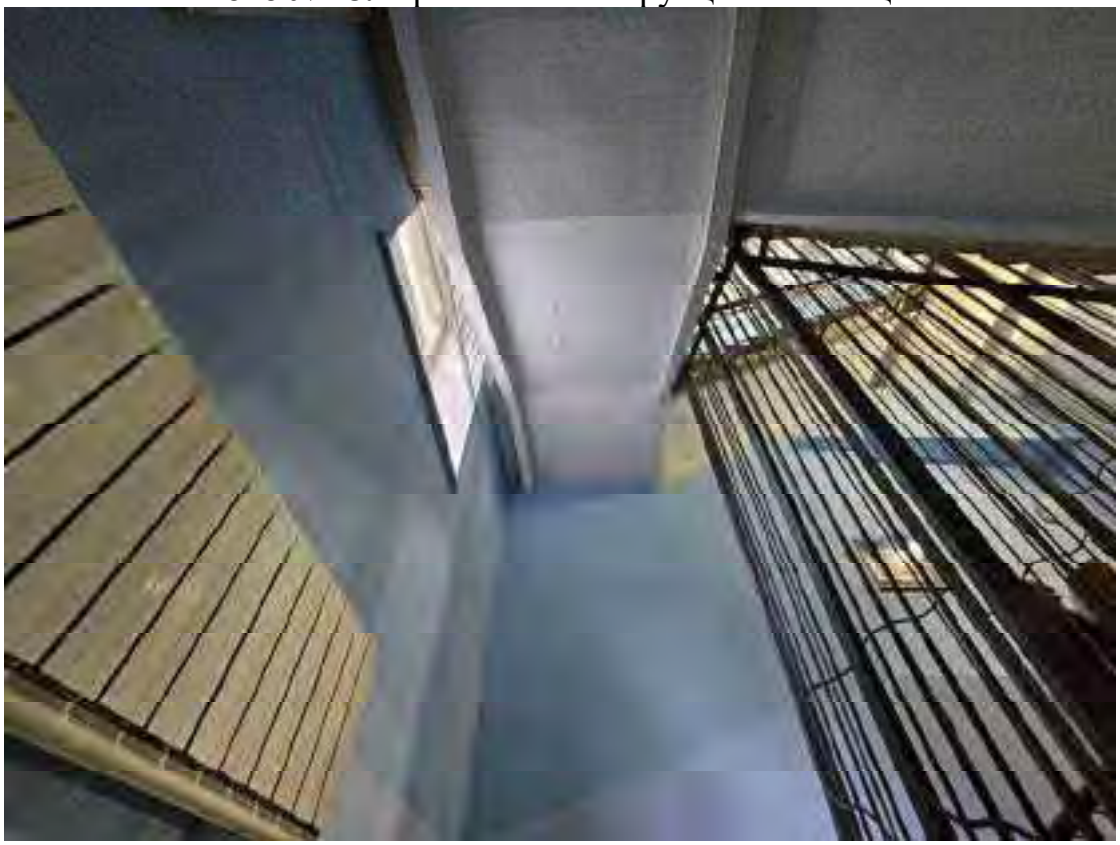

Фото №29. Фрагмент конструкций лестницы.

Фото №30. Фрагмент скола ступени.

Фото №31. Фрагмент зондирования наружной стены цокольного этажа.

Фото №32. Фрагмент замачивания стен цокольного этажа.

Фото №33. Фрагмент состояния полов цокольного этажа из керамической плитки.

Фото №34. Фрагмент замачивания стены цокольного этажа.

Фото №35. Фрагмент замачивания стены цокольного этажа.

Фото №36. Фрагмент зондирования металлической балки перекрытия на цокольным этажом.

Фото №37. Фрагмент зондирования стены цокольного этажа.

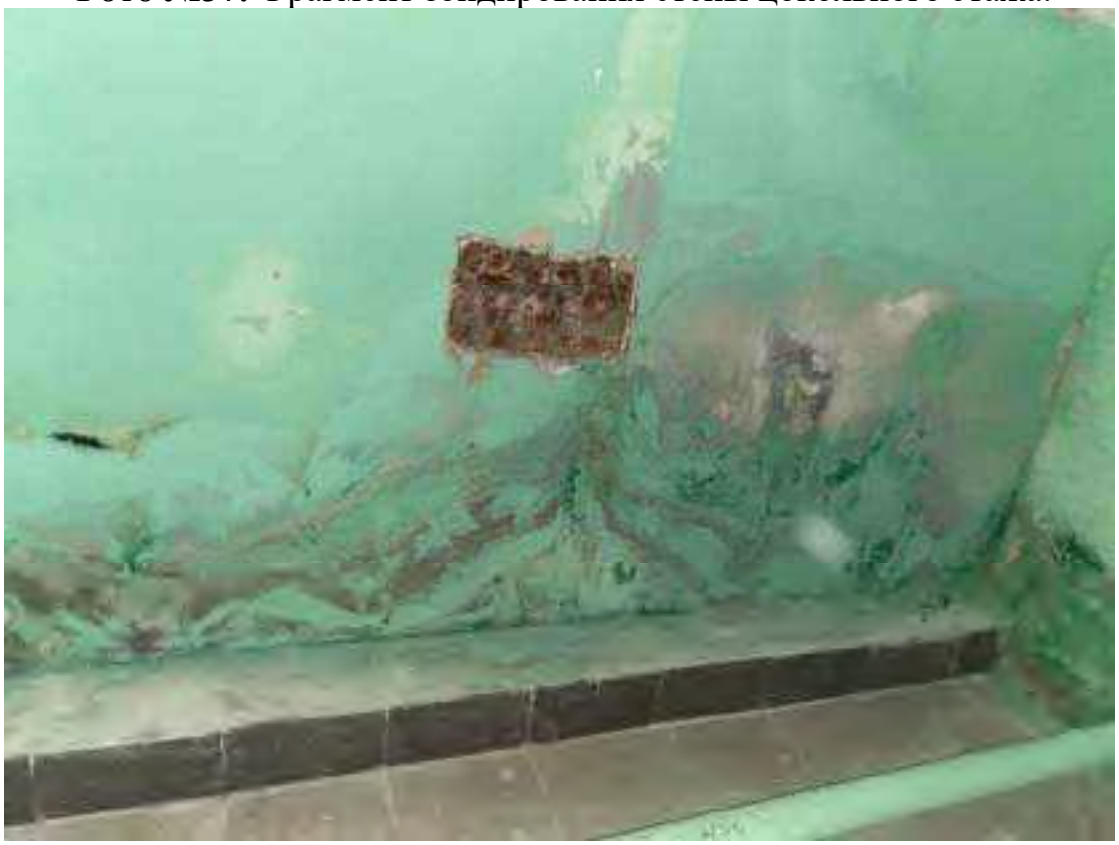

Фото №38. Фрагмент следов протечек на нижней плоскости перекрытия над цокольным этажом.

Фото №39. Фрагмент замачивание наружной стены цокольного этажа.

Фото №40. Фрагмент конструкций перекрытия над цокольным этажом.

Фото №41. Фрагмент замачивание стен цокольного этажа.

Фото №42. Фрагмент разрушения защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом, оголение и коррозия арматуры.

Фото №43. Фрагмент коррозии металлической балки перекрытия над подвалом.

Фото №44. Фрагмент коррозии металлической балки перекрытия над подвалом.

Фото №45. Фрагмент разрушения защитного слоя бетона плит перекрытия над подвалом, оголение и коррозия арматуры.

Фото №46. Фрагмент коррозии металлических балок перекрытия над подвалом.

Фото №47. Фрагмент коррозии металлических балок перекрытия над подвалом.

Фото №48. Фрагмент замачивания наружной стены по си «К».

Фото №49. Фрагмент коррозии двери входа в здание.

Фото №50. Фрагмент зондирования настила перекрытия над 1-м этажом.

Фото №51. Фрагмент армирования настила перекрытия над 1-м этажом в пристроенной 2-х этажной части здания.

Фото №52. Фрагмент лестницы в пристроенной 2-х этажной части здания.

Фото №53. Фрагмент плоской кровли (вздутия, складки кровельного ковра).

Фото №54. Фрагмент плоской кровли (вздутия, складки кровельного ковра).

Фото №55. Фрагмент плоской кровли (вздутия, складки кровельного ковра).

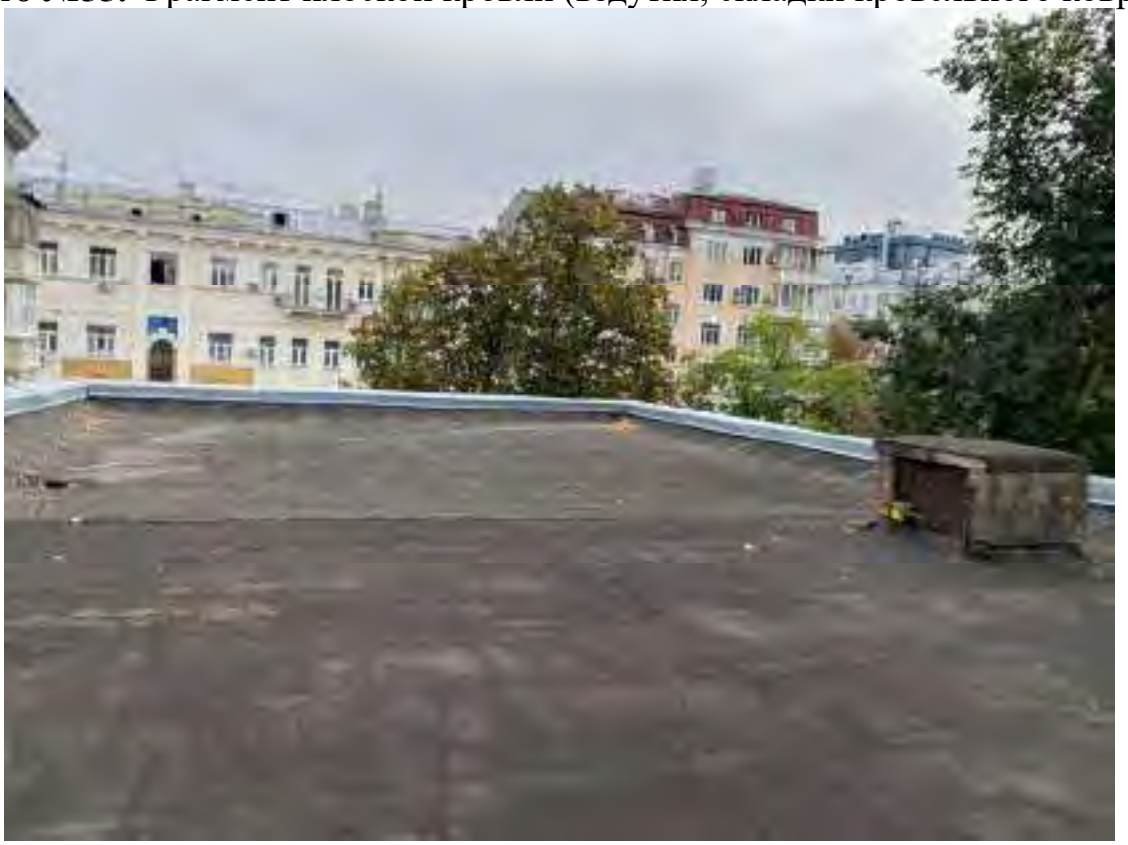

Фото №56. Фрагмент отсутствия окрытия парапета кровли.

Фото №57. Фрагмент паркетных полов.

Фото №58. Фрагмент следов протечек.

Фото №59. Фрагмент линолеумных полов.

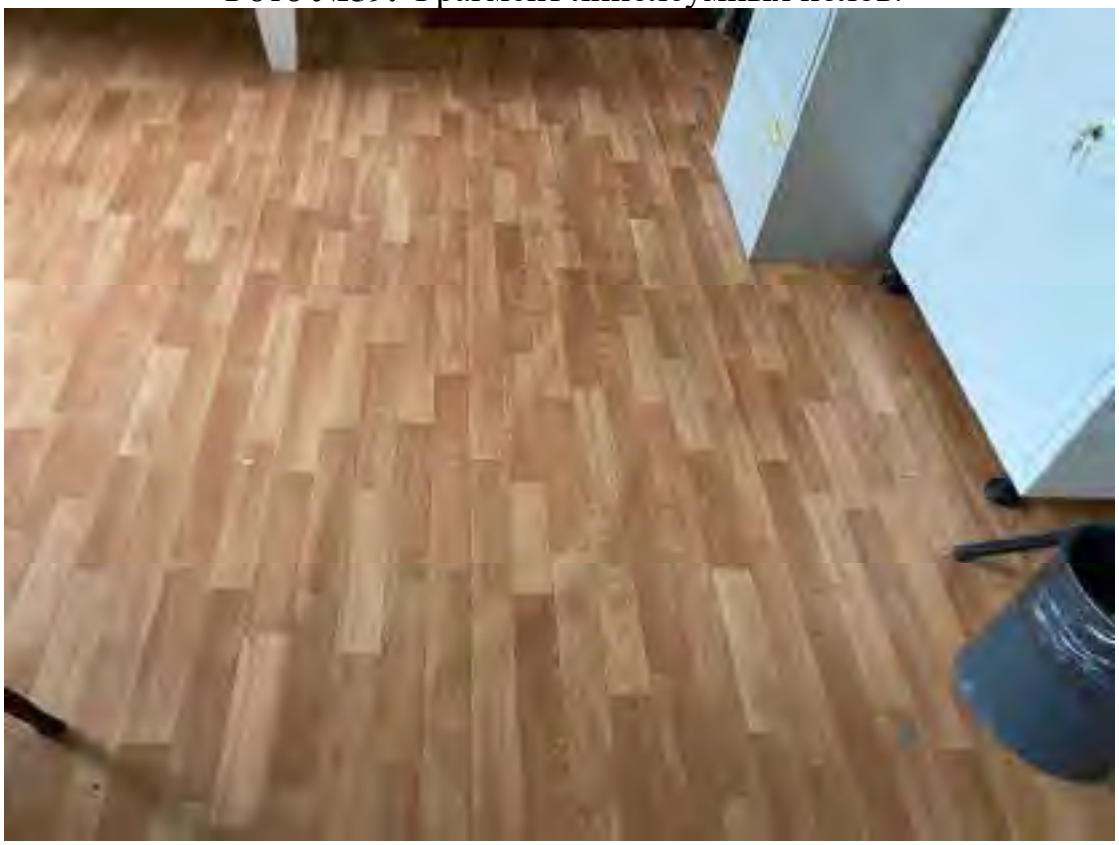

Фото №60. Фрагмент лестницы спуска на цокольный этаж.

Фото №61. Фрагмент стропильной системы.

Фото №62. Фрагмент стропильной системы.

Фото №63. Фрагмент чердака.

Фото №64. Фрагмент чердака.

Фото №65. Фрагмент металлической балки перекрытия над 5-м этажом.

Фото №66. Фрагмент конструкций стропильной системы.

Фото №67. Фрагмент гниль стропильной балки и мауэрлата.

Фото №68. Фрагмент гниль стропильной балки и мауэрлата.

Фото №69. Фрагмент гниль стропильной балки и мауэрлата.

Фото №70. Фрагмент конструкций чердачного перекрытия.

Фото №71. Фрагмент обрушения обрешетки.

Фото №72. Фрагмент ограждения кровли.

Фото №73. Фрагмент кровли.

Фото №74. Фрагмент кровли.

Фото №75. Фрагмент кровли.

Фото №76. Фрагмент кровли.

Фото №77. Фрагмент кирпичной шахты дымохода (выветривание кирпича и раствора).

Фото №78. Фрагмент фронтона.

Фото №79. Фрагмент кровли.

Фото №80. Фрагмент кровли.

Фото №81. Фрагмент кровли.

Фото №82. Фрагмент линолеумных полов.

Фото №83. Фрагмент следов протечек на подвесном потолке из-за неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций.

Фото №84. Фрагмент следов протечек на подвесном потолке.

Фото №85. Фрагмент следов протечек на подвесном потолке.

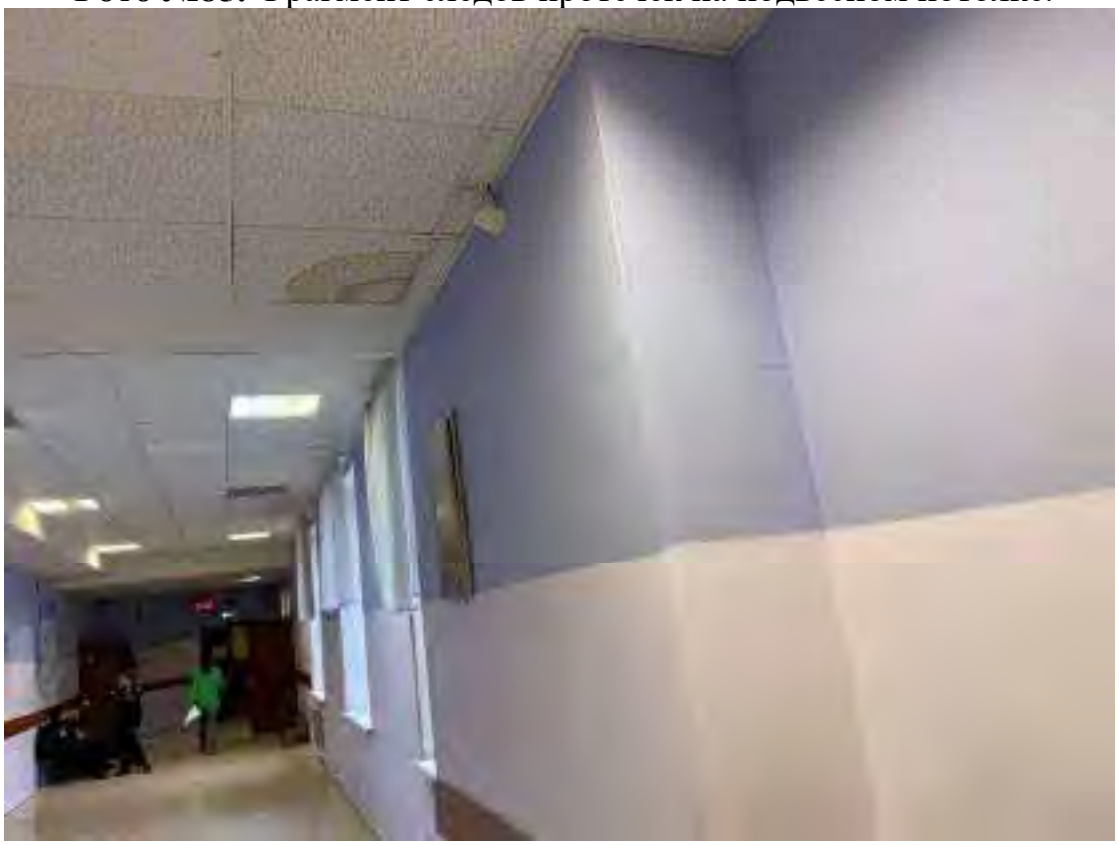

Фото №86. Шурф №1.

Фото №87. Шурф №1.

Фото №88. Шурф №2.

Фото №89. Шурф №2.

Фото №90. Шурф №3.

Фото №91. Шурф №4.

Фото №92. Шурф №5.

Фото №93. Шурф №6.

Фото №94. Шурф №7.

Фото №95. Шурф №8.

Фото 96. Существующая сплинкерная система

Приложение № 1
к Договору № 1066/П-24-АНО
от «02» декабря 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проектных работ

1) **Предмет договора:** Выполнение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 1574») по адресу: г. Москва, Старопименовский переулок, д. 5.

2) **Краткие характеристики выполняемых работ:**

2.1. Объект - ГБОУ «Школа № 1574»

Технико-экономические показатели здания:

Год постройки – 2007 г.

Каркас – монолитный железобетон.

Общая площадь здания – 6314,9 м2.

Этажность – 3.

3) **Количество выполняемых работ:**

3.1 Лазерное сканирование фасадов:

– сканирование фасадов здания выполнить наземным лазерным сканером с точностью измерений до 2мм, скоростью измерения до 2х млн. точек в секунду и дальностью работы не менее 600 м. Применяемый лазерный сканер должен быть внесен в государственный реестр типов средств измерения;

– выполнить привязку измерений (облаков точек лазерного сканирования) в систему координат строительства/МСК региона. Привязка должна быть сопоставима с точностью выполнения строительно-монтажных работ и не должна превышать СКО определения координат станции сканирования: 5mm/5mm;

– результат наземного лазерного сканирования – облако точек. Облако точек должно быть совмещено в лицензированном программном обеспечении, точность совмещения должна быть менее 1мм;

– на основании результатов лазерного сканирования построить цифровую информационную модель;

– предоставить отчет о проделанной работе. Результаты координирования облака точек в МСК. Результаты регистрации станций наземного лазерного сканирования. Развертки фасадов и модель предоставить в электронном и бумажном виде.

3.2 Обследование технического состояния несущих конструкций и инженерных систем:

– предварительное (визуальное) обследование;

– детальное (инструментальное) обследование;

– выполнить определение фактических прочностных характеристик материалов конструкций;

– на основании проведенных обследований формируется и выпускается техническое заключение;

– состав технического заключения о состоянии объекта должен содержать: исходную документацию; фотофиксацию с привязкой к графической и описательной частям; выводы и рекомендации в соответствии с действующими нормативными актами; графическую часть; ведомость дефектов и повреждений; рекомендации;

3.3 Состав проектной документации:

– Раздел 1. Пояснительная записка;

– Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения;

– Раздел 4. Конструктивные решения;

– Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

– Подраздел 5.1. Система электроснабжения.

– Подраздел 5.2. Система водоснабжения.

- Подраздел 5.3. Система водоотведения.
- Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
- Подраздел 5.5. Сети связи
- Раздел 6. Технологические решения
- Раздел 7. Проект организации строительства
- Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды.
- Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
- Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.
- Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
- Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
- *Разделы проектной документации выполнить в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов документации и требованиям к их содержанию» (в ред. от 15.09.2023).

3.4. Состав рабочей документации:

В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, включающая в себя основные комплекты рабочих чертежей, ведомость ссылочных и прилагаемых документов:

- Раздел «Объемно-планировочные и архитектурные решения».
- Раздел «Конструктивные решения».
- Раздел «Система электроснабжения».
- Раздел «Система водоснабжения».
- Раздел «Система водоотведения».
- Раздел «Отопление».
- Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция».
- Раздел «Индивидуальный тепловой пункт» (при необходимости).
- Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация»
- Раздел «Система оповещения управления эвакуацией»
- Раздел «Радиотрансляционная сеть»
- Раздел «Система кабельного телевидения»
- Раздел «Структурированные кабельные системы. Локально-вычислительные сети»
- Раздел «Система телефонной связи»
- Раздел «Электрочасофикация»
- Раздел «Система звонковая сигнализации»
- Раздел «Система охранного телевидения»
- Раздел «Система контроля управления доступом»
- Раздел «Система домофонной связи»
- Раздел «Информационная система проход и питание»
- Раздел «Система охранной и тревожной сигнализации»
- Раздел «Система двухсторонней связи»
- Раздел «Охранно-защитная дератизационная система»
- Раздел «Автоматизация и диспетчеризация»
- Раздел «Сводный план инженерных сетей здания»
- - Иные разделы (при необходимости) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 15.09.2023) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

3.5 Требования к форматам должны соответствовать:

Постановлению Правительства Москвы от 03.11.2015г. №728-ПП «Об утверждении

Технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы».

Названия томов и разделов проекта, передаваемого Заказчику в электронном виде, должны соответствовать требованиям по шифрованию файлов инструкции ГАУ «Мосгосэкспертиза».

Заказчику передаются по 4 ед. технического заключения, проектной и рабочей документации на бумажном носителе и по 1 ед. на электронном носителе в следующих форматах, (совместимых с программным обеспечением):

– техническое заключение, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat);

– проектная и рабочая документация, текстовая часть: doc (Word 2003), графическая часть: dwg (AutoCAD2007), pdf (AdobeAcrobat, версия не ниже 1.7); сметы: xlsx (Excel).

Электронная версия документации передается Заказчику на компакт-диске (дисках) – DVD-R (CD-R). Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием разделов документации, даты. Каждый физический раздел документации (том, часть, книга) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Электронная версия должна соответствовать бумажному носителю.

4) сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению:

1. Предоставить проектную ведомость нагрузок по потребителям.
2. Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Подрядчиком.

5) общие требования к выполнению работ, требования по сроку гарантий качества на результат работ:

Подготовку технической документации, проектной и рабочей документации осуществлять в соответствии с требованиями п.9 настоящего Технического задания.

В проектной и рабочей документации предусмотреть применение строительных и отделочных материалов, конструкций и оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование.

Проектная документация должна включать обязательное использование и применение энергосберегающих решений, технологий, оборудования и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные и эстетические характеристики инженерных систем.

Согласовать проектную и рабочую документацию в установленном порядке:

– с Заказчиком;

– с Балансодержателем/пользователем объекта;

– с Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы (при необходимости);

– с ресурсоснабжающими организациями (при необходимости);

– ПАО «МОЭК» (при необходимости);

– ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (при необходимости);

– Департамент информационных технологий города Москвы (при необходимости);

Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получением положительного заключения в экспертной организации по проектной документации (ГАУ «Мосгосэкспертиза») в установленном порядке (включая доработку исполнителем текстовых и графических материалов по замечаниям, полученными в процессе проведения экспертизы).

Гарантийный срок с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору - 3 (три) года. Гарантии качества распространяются на все разделы технической, проектной и рабочей документации, выполненные Подрядчиком по Договору.

6) требования к качественным характеристикам работ:

Состав и содержание разделов проектной документации должен соответствовать требованиям постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями:

– ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

– Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных».

– Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с национальными стандартами системы проектной документации для строительства СПДС, а также национальными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) для выполнения строительно-монтажных работ.

7) сроки выполнения работ, периоды выполнения условий договора: в соответствии с Календарным планом (Приложение №1 к Техническому заданию).

8) порядок выполнения работ, этапы, последовательность, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий Договора:

1. Сбор и заказ исходных данных в соответствии с п.4 Технического задания.
2. Разработка проектной документации.
3. Сопровождение разрабатываемых разделов проектной документации с получение положительного заключения в экспертной организации по проектной документации в установленном порядке.
4. Разработка рабочей документации.
5. Согласование Подрядчиком проектной и рабочей документации в соответствии с п.5 Технического задания. Сдача Подрядчиком согласованной проектной документации Заказчику.

Оплата счетов на оказание услуг, необходимых согласований выполняется Подрядчиком в пределах стоимости проектных работ.

По завершению работ по Договору, Подрядчик обязан предоставить Заказчику полный комплект технической, проектной и рабочей документации, предусмотренный настоящим Техническим заданием. Проектная и рабочая документация, откорректированная по результатам прохождения экспертизы и согласованная в соответствии с п.5 Технического задания, предоставляется в форматах, указанных в пп. III п.3 Технического задания.

Приемка и оплата выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации осуществляется на основании исполнительных смет, представленных Подрядчиком.

9) качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

Проектные решения должны соответствовать требованиям:

– Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г (ред. от 28.04.2023);

– СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*;

– СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями N 1, 2);

– Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. № 3 "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы";

– «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр) (ред. от 19.09.2024)

– МГСН 1.02-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства г. Москвы»;

– ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

– ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (ред. от 20.12.2022);

– СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

– СП 60.13330.2020 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

– СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2 (ред. от 27.12.2021);
- «ГОСТ Р 50571.29-2022 (МЭК 60364-5-55:2016). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2022 N 896-ст)
- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 6,7-е издание;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- ГОСТ 53246-2008 «Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;
- Нормы технологического проектирования Городские и сельские телефонные сети. РД 45.120-2000 (НТП 112-2000);
- СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;
- СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ Р 52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;
- Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;
- СП 77.13330.2016 Актуализированная редакция СНИП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- МДС 41-1.99 «Рекомендации по противодымной защите при пожаре»;
- Приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)
- СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования";
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- ТСН 30-307-2002 г. Москвы (МГСН 1.02-02) Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства на территории города Москвы (с Изменениями и Дополнениями);
- ТСН 30-304-2000 г. Москвы (МГСН 1.01-99) Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы;
- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты в части пресечения незаконной деятельности в сфере археологии».

Приложения к техническому заданию:
- Календарный план - Приложение № 1;
- Основные требования к проектным решениям - Приложение № 2.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
АНО «РГТ»

Первый заместитель руководителя

Д.С. Поляков

м.п.

Подрядчик:
ГАУ «МосжилНИИпроект»

Первый заместитель директора – главный инженер

К.Н. Сухов

м.п.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311341

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-МА/12-08-2024/362151719

Действительно до 11 августа 2025 г.

Средство измерений	Измерители прочности ударно-импульсные, тип ОНИКС-2, модификация ОНИКС-2.6, госреестр № 30252-10
	наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средства измерений
заводской номер	491
	заводской (серийный номер) или буквенно-цифровое обозначение
в составе	-
поверено	в полном объеме
	наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки
в соответствии с	разделе 7 руководство по эксплуатации НКИП.408212.100 РЭ.
	наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка
с применением эталонов	госреестр № 48514-11, Меры эталонные эквивалентные прочности, тип ЭМП, модификация ЭМП-1Э, ЭМП-2Э, ЭМП-3Э, № 545, РЭ;госреестр № 49203-12, Комплексы измерительные эталонные, тип ОНИКС-2Э, модификация ОНИКС-2Э, № 545, РЭ;
	регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам
при следующих значениях влияющих факторов	Температура окружающего воздуха: 21,5 °С;Атмосферное давление: 98,1 кПа;Напряжение питания: 3,8 В;Относительная влажность воздуха: 58,4 %;
	перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-362151719

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

Поверитель — Перцин А. Н.
фамилия и инициалы

Знак поверки — 24 МА

И.о. начальника лаборатории, лаборатория №445 — Хлебнова М. В.
должность руководителя или другого уполномоченного лица — *подпись* — *фамилия и инициалы*

Дата поверки 12 августа 2024 г.

Заявление-квитанция 1000-044852 от 09.07.2024

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20240719-1354
(регистрационный номер выписки)

19.07.2024
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение Города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства "МосжилНИИпроект"
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ "МосжилНИИпроект"
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, 1
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация саморегулируемая организация «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (СРО-И-003-14092009)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	И-003-009710075487-0097
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	14.10.2009
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 14.10.2009	Да, 28.06.2023	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**01.07.2017**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**07.03.2019**
4.4	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**Нет**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Кожуховский Алексей Олегович
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5
СЕРТИФИКАТ: 6402FE9100C0B0148D4019113080EAB76F
ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 131800485064822236171967080040263232939
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Главный эксперт
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 25.09.2024 по 19.12.2025
Дата подписания: 30.10.2025 11:58:38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 205569655974474718270143867577429201734
Владелец: Коровка Артемий Денисович
Должность: Советник руководителя
Электронная почта: null
Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
Действителен: с 12.12.2025 по 07.03.2027
Дата подписания: 15.01.2026 18:09:06