



План 2-го этажа
Системы электроснабжения и слабых токов

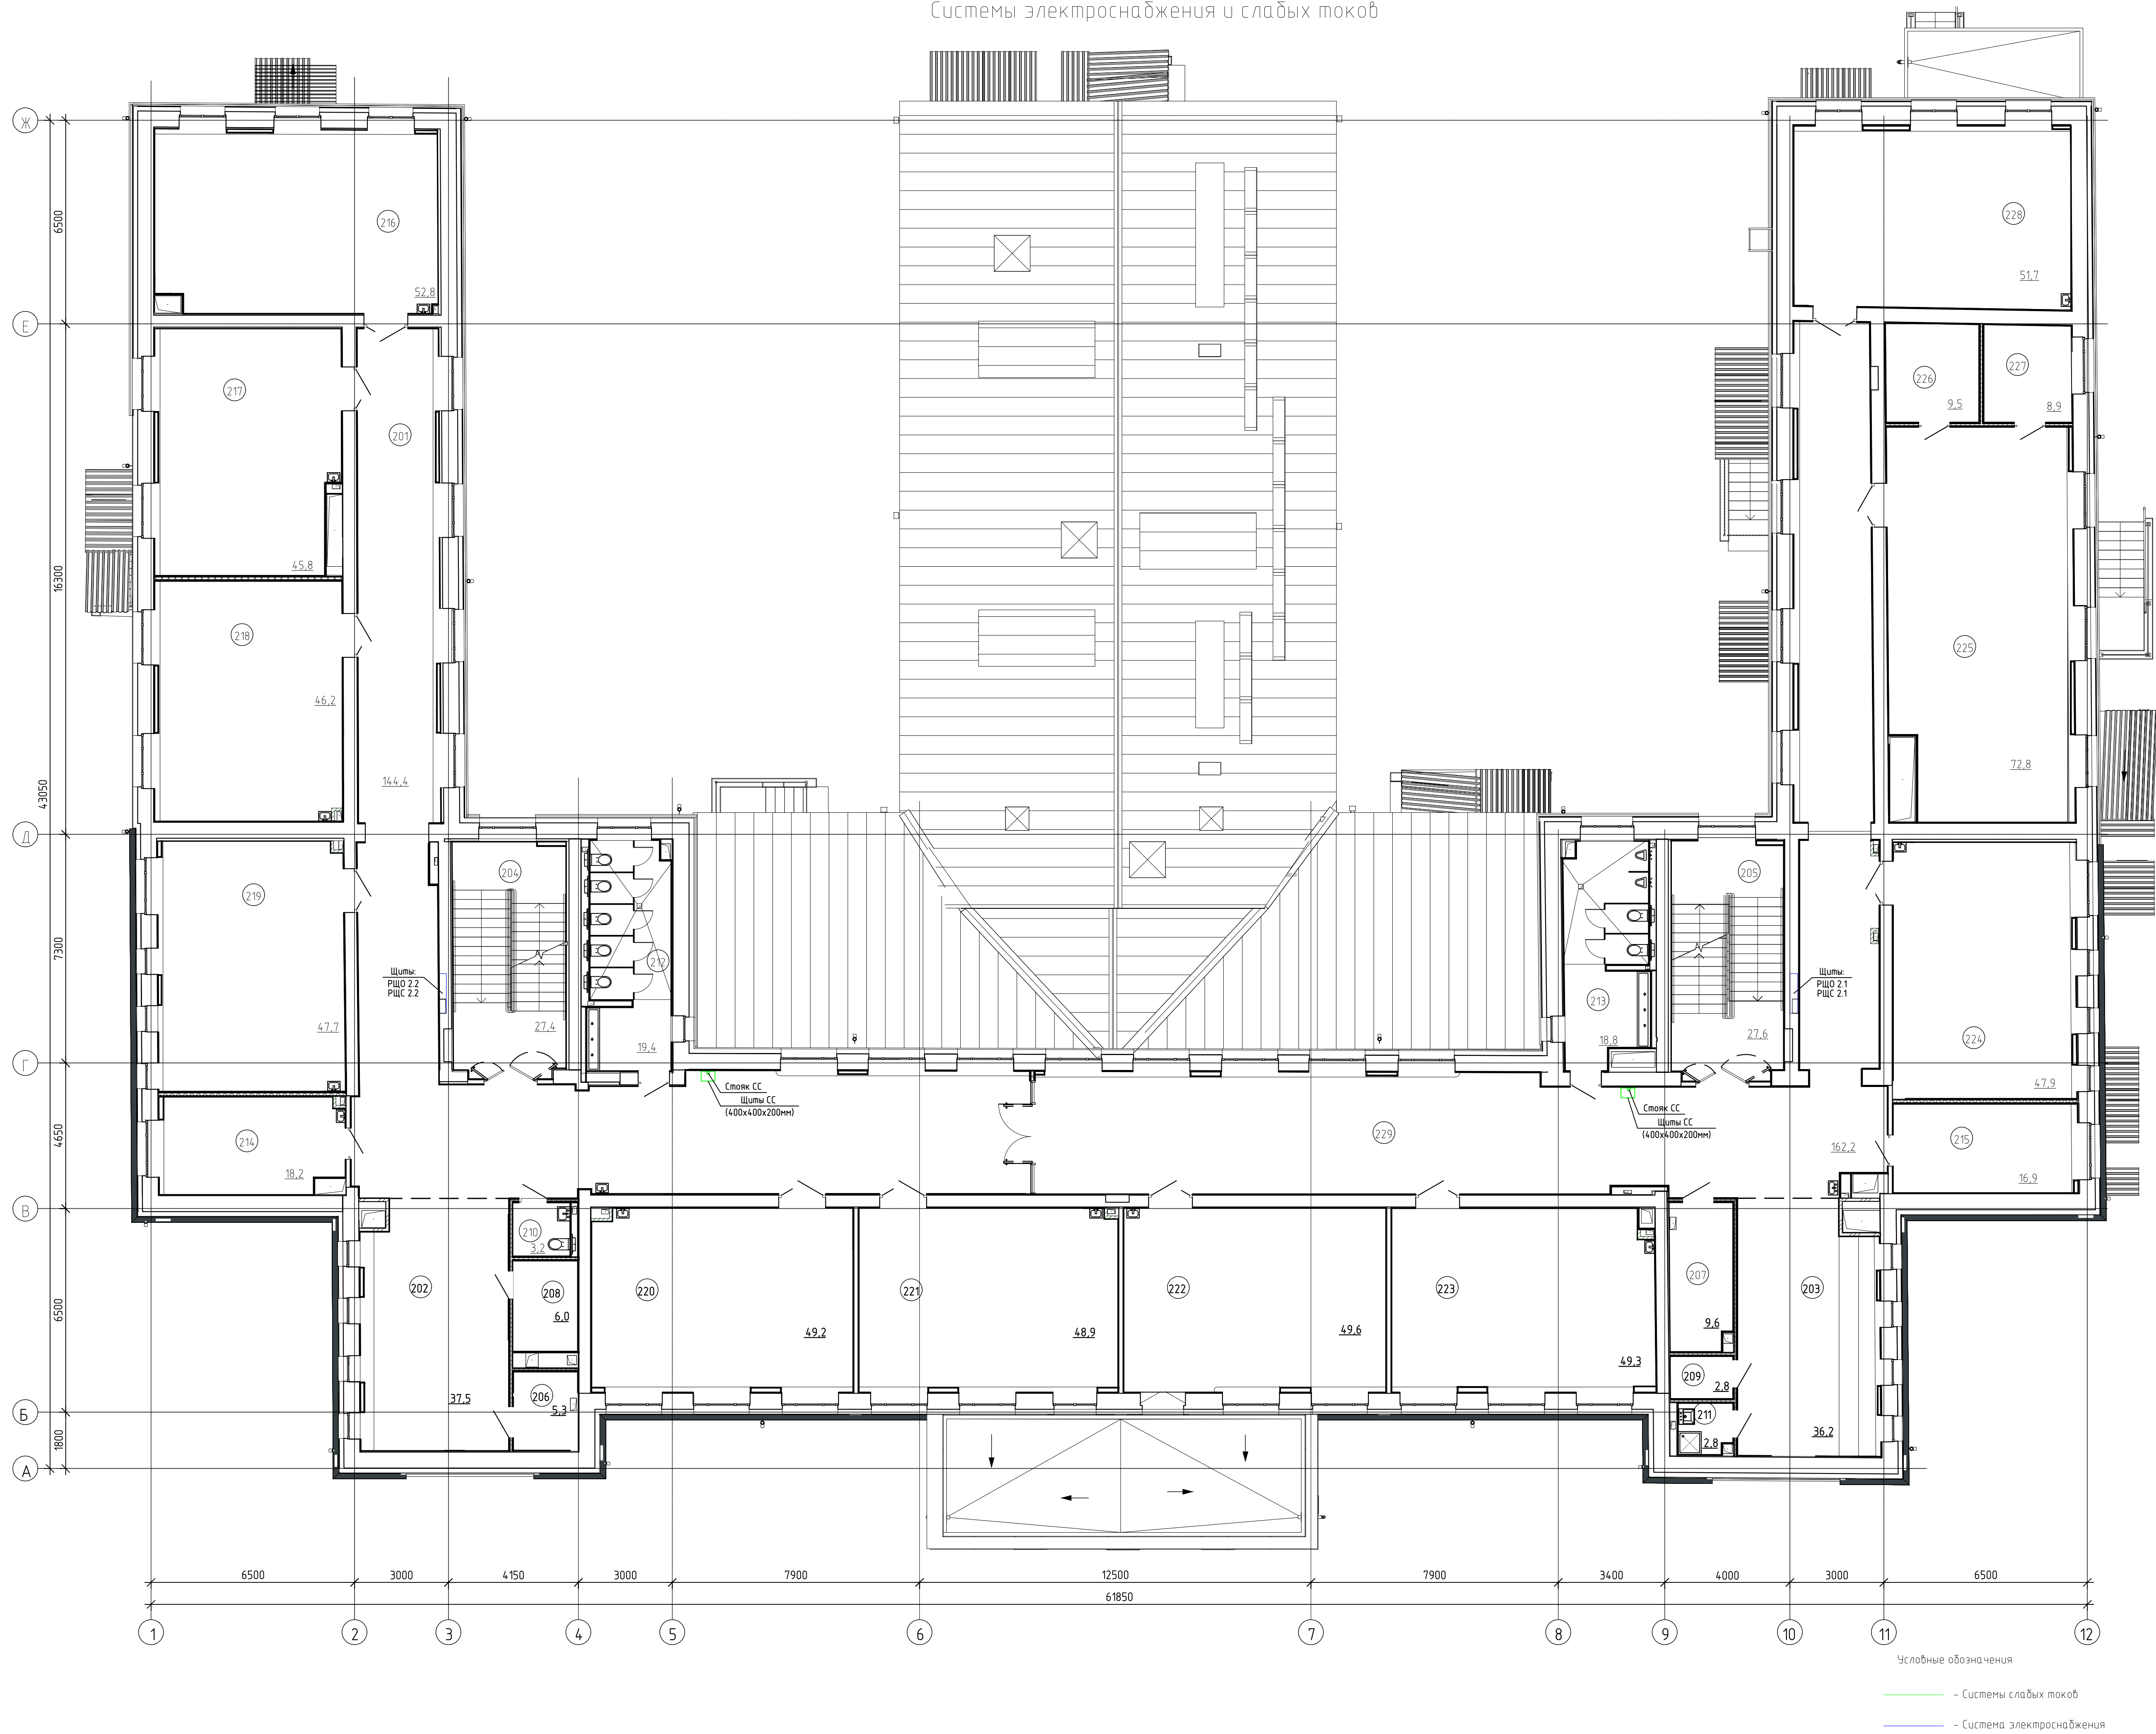


Экспликация помещений 2-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
Административные помещения			
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. слушателей-кассетов	18,2	
215	Административный кабинет (начальная школа) Тип 1	16,9	
		35,1	
Начальная школа. Учебные кабинеты			
216	Учебный кабинет (1 класс)	52,8	
217	Учебный кабинет (1 класс)	45,8	
218	Учебный кабинет (1 класс)	46,2	
219	Учебный кабинет (1 класс)	47,7	
220	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,2	
221	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
222	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,6	
223	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,3	
224	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,9	
228	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,7	
		489,1	
Помещения общего пользования			
201	Коридор	14,4	
202	Рекреация	37,5	
203	Рекреация	36,2	
204	Лестничная клетка (Тип I/II)	27,4	
205	Лестничная клетка (Тип I/II)	27,6	
229	Коридор	162,2	
		435,2	
Санитарно-технические помещения			
210	Туалет для персонала	3,2	
211	УМ	2,8	
212	Уборная для девочек (начальная школа)	19,4	
213	Уборная для мальчиков (начальная школа)	18,8	
		44,2	
Спортивно-оздоровительная группа помещений			
225	Гимнастический зал	72,8	
226	Раздевальная Тип 1	9,5	
227	Раздевальная Тип 1	8,9	
		91,3	
Технические помещения			
206	Помещение СС	5,3	В4
207	Помещение СС	9,6	В4
208	Подсобное помещение	6,1	
209	Подсобное помещение	2,8	В4
		23,7	
		118,6	

План 3-го этажа
Системы электроснабжения и слабых токов

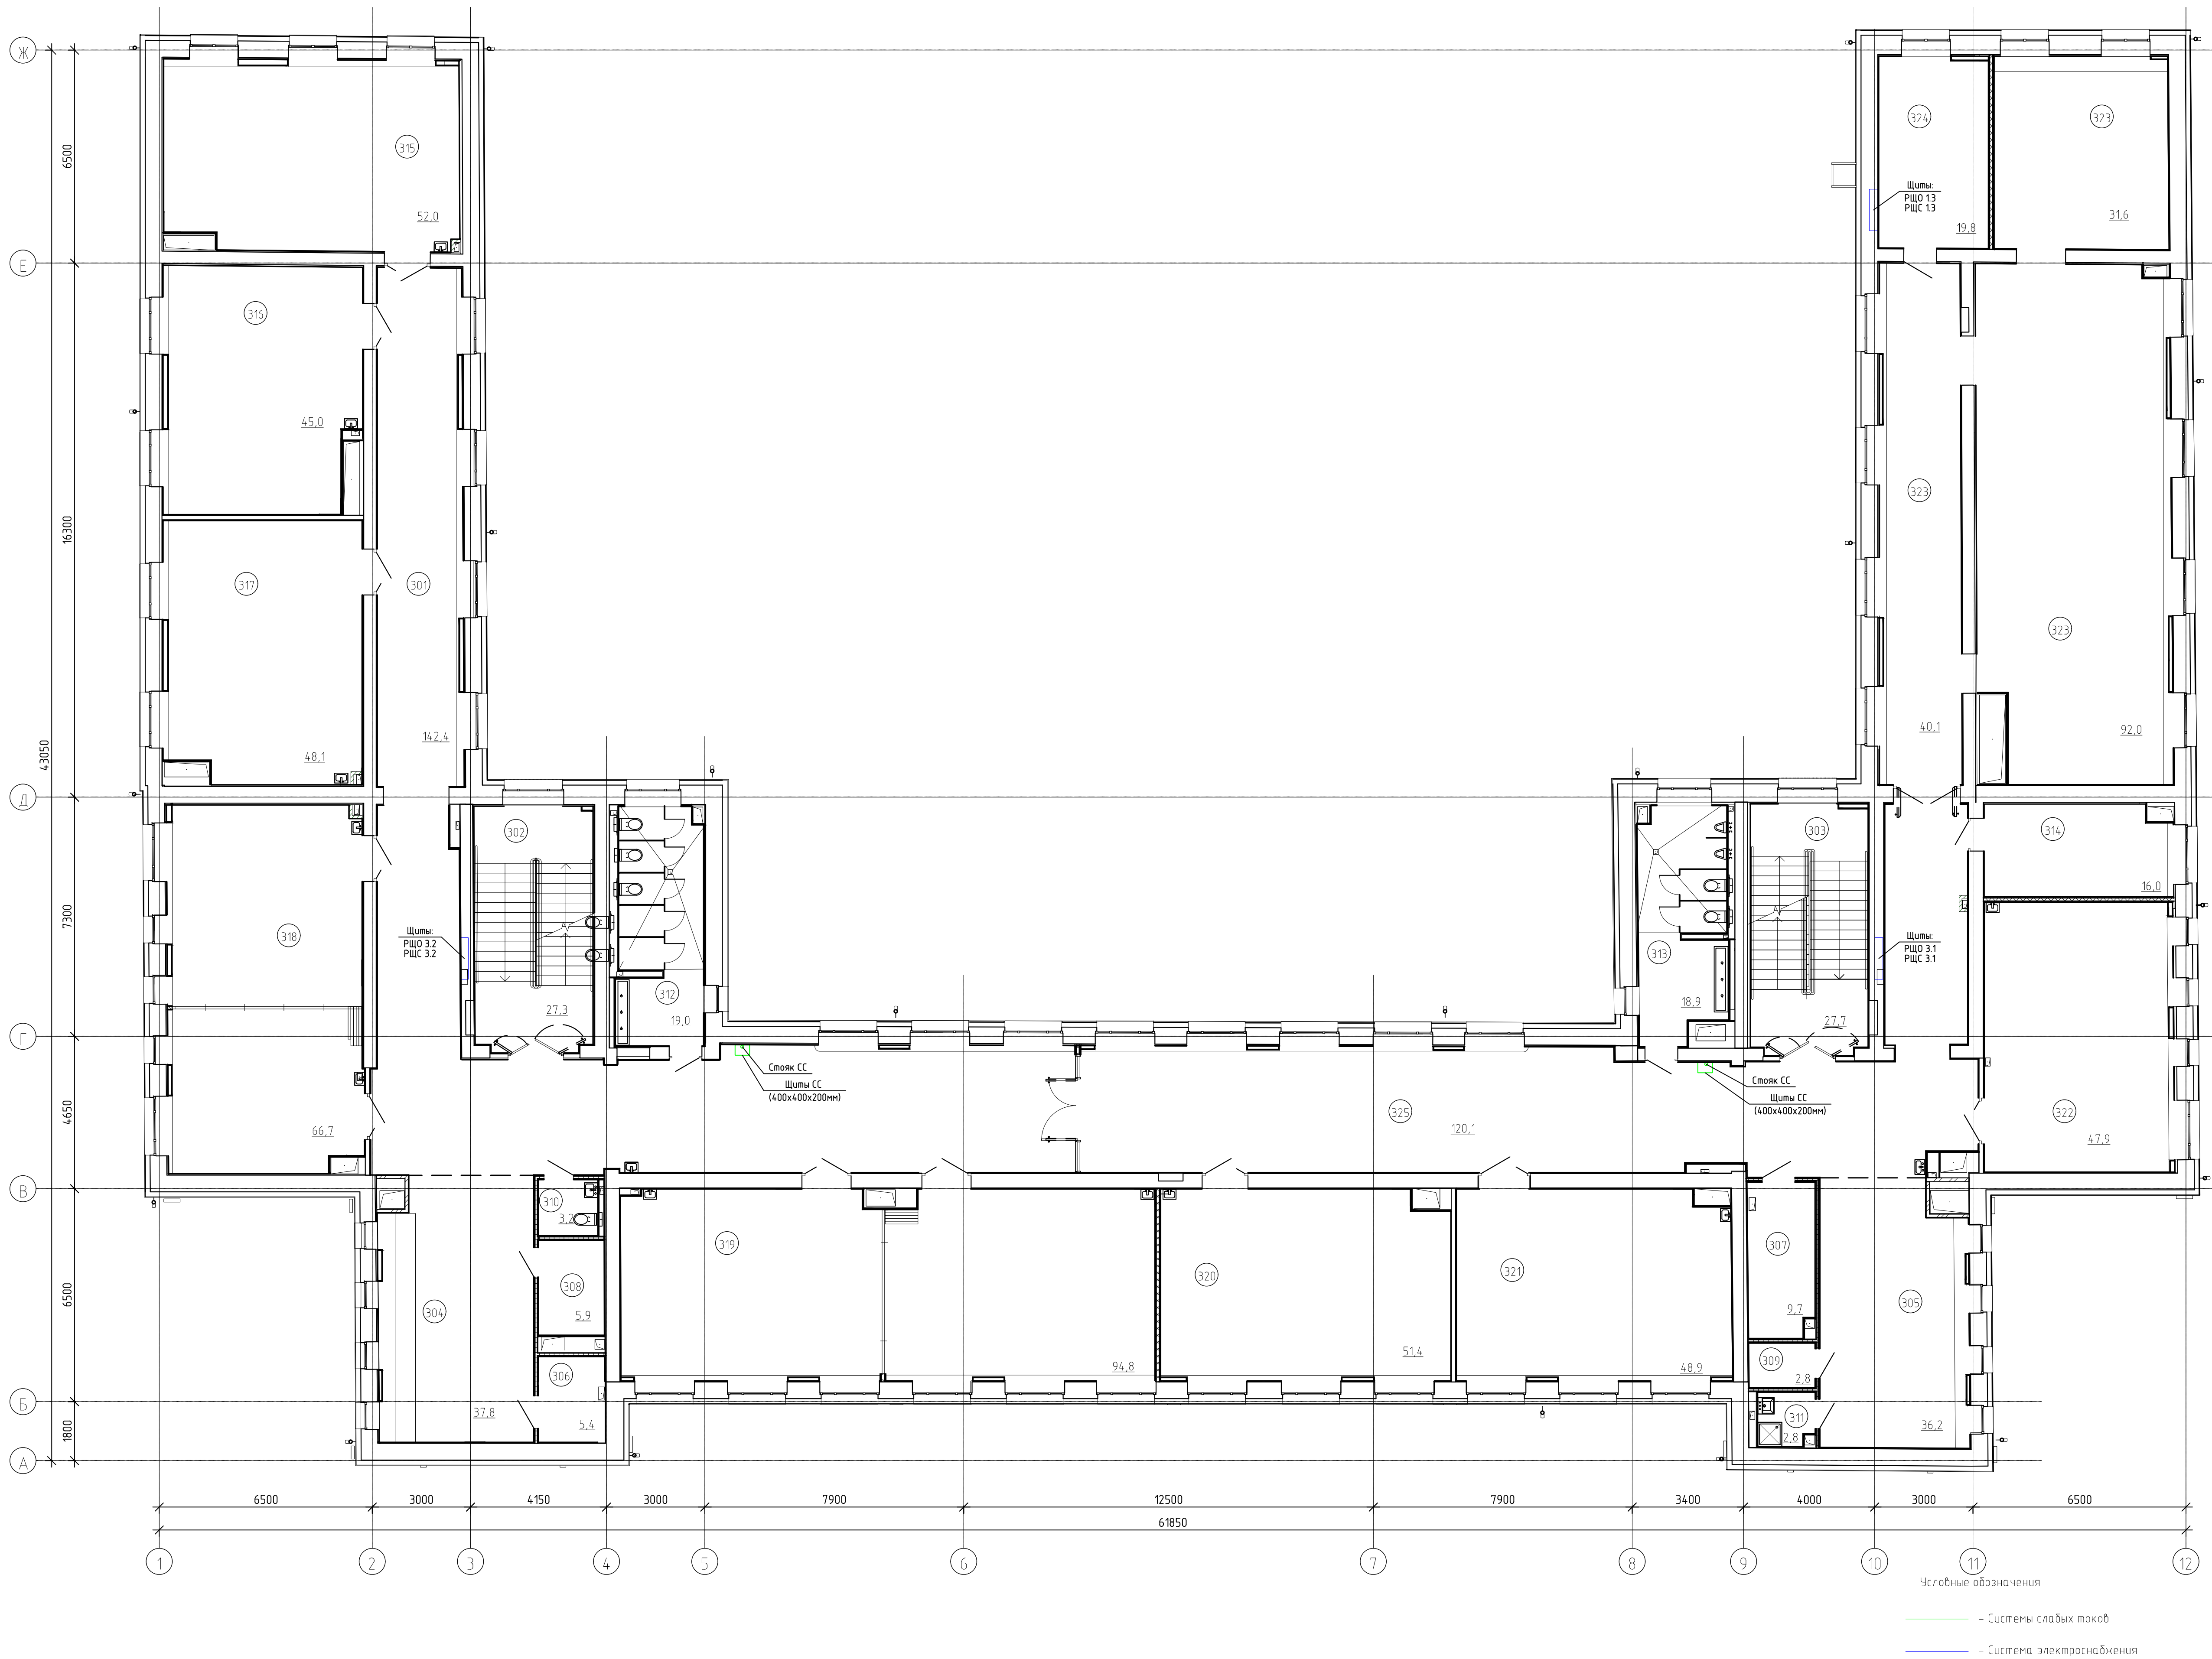

Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
Административные помещения			
314	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 м с коррекционным кабинетом	16,0	
Библиотека-медиабизнес			
323	Многофункциональный информационный библиотечный центр с кабинетом для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских услуг	163,7	
324	Многофункциональный информационный библиотечный центр. Кухня, открытый фонд и выдача книг	19,8	В3
Начальная школа. Учебные кабинеты			
315	Учебный кабинет (2-4 классы)	52,0	
316	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,0	
317	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,1	
318	Кабинет иностранного языка с возможностью деятельности трансформированной перегородкой на два помещения (начальная школа)	66,8	
320	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,4	
321	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,9	
322	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,9	
Помещения общего пользования			
301	Коридор	142,4	
302	Лестничная клетка (Тип АИ)	27,3	
303	Лестничная клетка (Тип АИ)	27,7	
304	Рекреация	37,8	
305	Рекреация	36,2	
325	Коридор	120,2	
Санитарно-технические помещения			
310	Туалет для персонала	3,2	
311	Муж	2,8	
312	Ванная для девочек (начальная школа)	19,0	
313	Ванная для мальчиков (начальная школа)	18,9	
Технические помещения			
306	Помещение СС	5,4	В4
307	Помещение СС	9,7	В4
308	Подсобное помещение	5,9	
309	Подсобное помещение	2,8	В4
Универсальная студия			
319	Плоская мастерская с возможностью деятельности трансформированной перегородкой на два помещения	94,8	
		94,8	
		1193,6	

План 4-го этажа
Системы электроснабжения и слабых токов

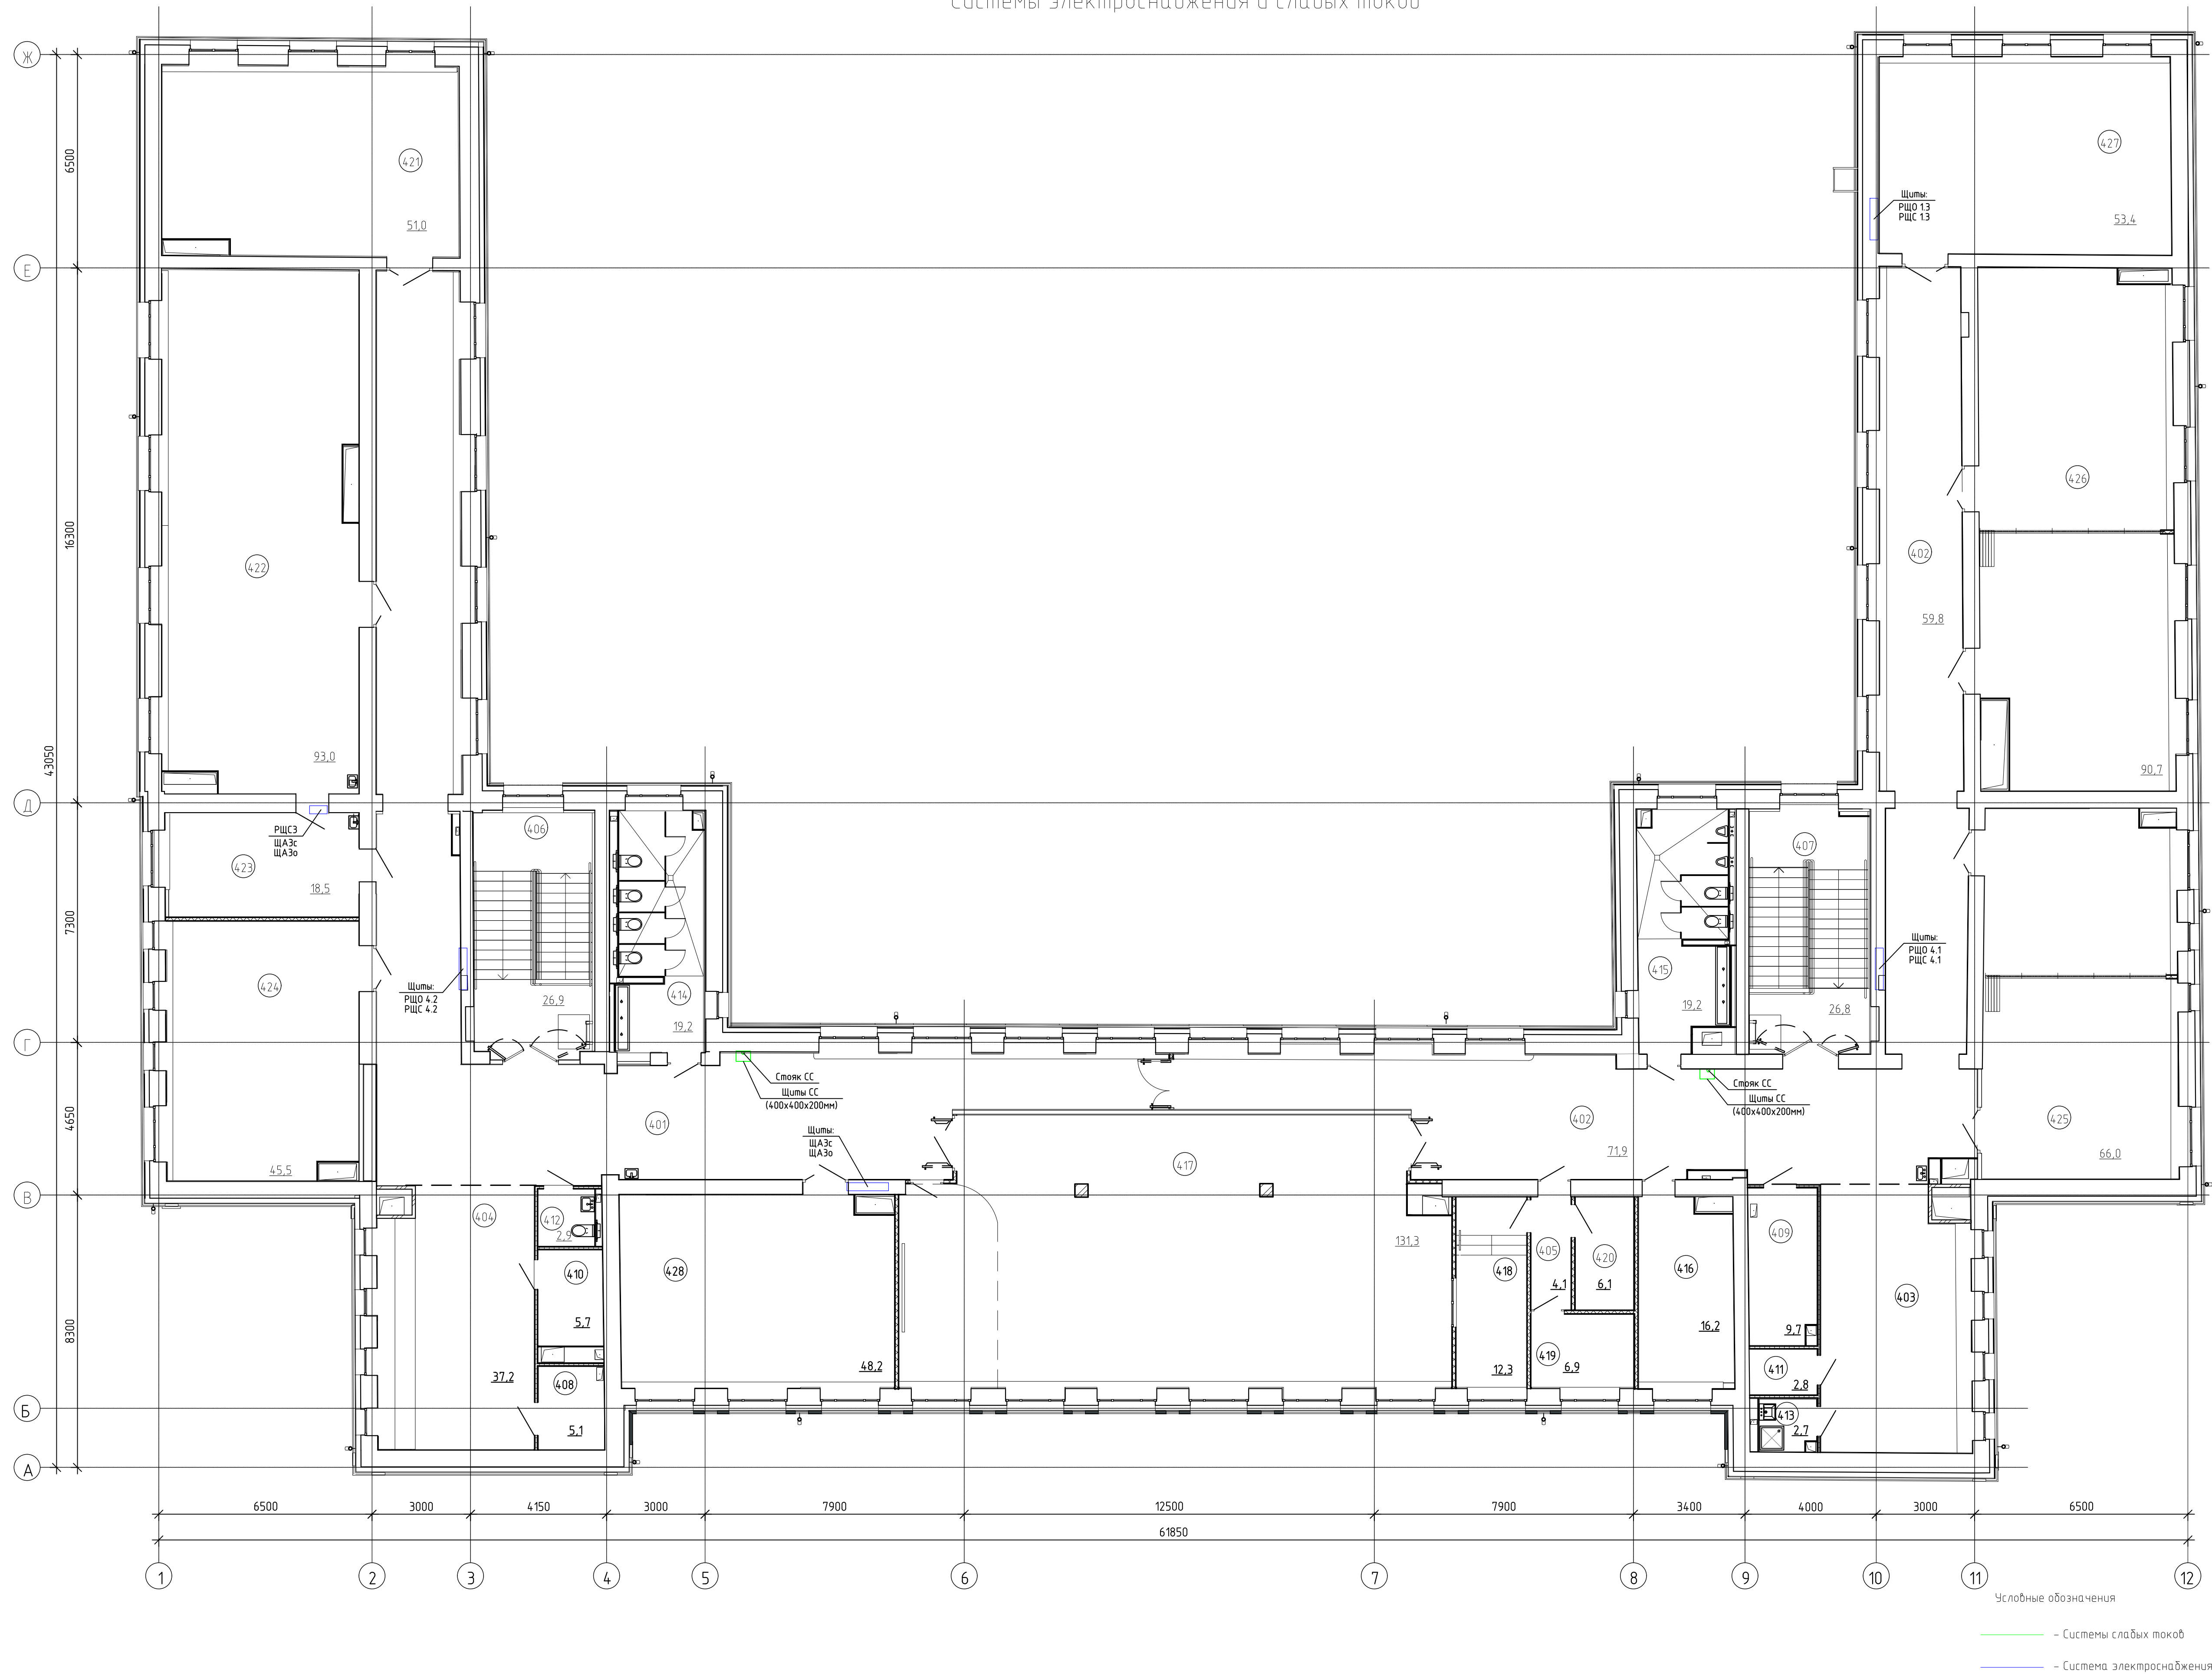


Экспликация помещений 4-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, кв. м	Кол. помеще-ния
Административные помещения			
416	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. следовател.-психологом	16,2	
		16,2	
Зрительный зал			
417	Мультифункциональное пространство, с функциональным залом (с эстрадой в уровне пола)	131,3	
418	Технический центр	12,4	83
419	Архитектурная	6,9	
420	Клавиатурный	6,1	
		156,6	
Основная школа. Учебные кабинеты			
421	Кабинет математики	51,0	
422	Учебный кабинет (для изучения естественных наук/биологии/географии Тип 2)	93,0	
423	Подборная биологии	18,5	83
424	Учебный кабинет истории	45,5	
425	Кабинет иностранного языка с возможностью деления/трансформированной перегородкой на два помещения	66,0	
426	Учебный кабинет информатики с возможностью деления/трансформированной перегородкой на два помещения	90,8	
427	Кабинет русского языка и литературы	53,4	
428	Кабинет русского языка и литературы	48,2	
		466,3	
Помещения общего пользования			
401	Коридор	137,0	
402	Коридор	131,8	
403	Рекреация	35,9	
404	Рекреация	37,2	
405	Коридор	4,1	
406	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,9	
407	Лестничная клетка (Тип Л1)	26,8	
		399,7	
Санитарные помещения			
412	Туалет для персонала	2,9	
413	ТУИ	2,7	
414	Зеркальная для девочек (основная школа)	19,2	
415	Зеркальная для мальчиков (основная школа)	19,2	
		44,1	
Технические помещения			
408	Помещение СС	5,1	84
409	Помещение СС	9,7	84
410	Подсобное помещение	5,7	
411	Подсобное помещение	2,8	84
		23,3	
		106,1	

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Материалы вскрытий и шурфов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							696/П-24-АНО-ТЭК	Лист
										271
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано		Ведомость чертежей											
		Лист	Наименование									Прим.	
		1	Ведомость чертежей										
		2	Схема подвала с расположением мест вскрытий и откопки шурфов. М1:200										
		3	Схема 1 этажа с расположением мест вскрытий. М1:200										
		4	Схема 2 этажа с расположением мест вскрытий. М1:200										
		5	Схема 3 этажа с расположением мест вскрытий. М1:200										
		6	Схема 4 этажа с расположением мест вскрытий. М1:200										
		7	Шурф №1. Разрез а-а, б-б. М1:20										
		8	Шурф №2. Разрез а-а, б-б. М1:20										
		9	Шурф №3. Разрез а-а, б-б. М1:20										
		10	Шурф №4. Разрез а-а, б-б. М1:20										
		11	Шурф №5. Разрез а-а, б-б. М1:20										
		12	Вскрытие №1, №2. М1:10										
		13	Вскрытие №3, №4. М1:10										
		14	Вскрытие №5, №6. М1:10										
		15	Вскрытие №7 №8. М1:10										
		16	Вскрытие №9, №10. М1:10										
		17	Вскрытие №11, №12. М1:10										
		18	Вскрытие №13, №14. М1:10										
		19	Вскрытие №15, №16. М1:10										
		20	Вскрытие №17, №18. М1:10										
		21	Вскрытие №19, №20. М1:10										
		22	Вскрытие №21. М1:10										
		23	Вскрытие №23, №24. М1:10										
		24	Вскрытие №25, №26. М1:10										
		25	Вскрытие №27, №28. М1:10										
		26	Вскрытие №29, №30. М1:10										
		27	Вскрытие №31, №32. М1:10										
		28	Вскрытие №33, №34. М1:10										
		29	Вскрытие №35, №36. М1:10										
		30	Вскрытие №37, №38. М1:10, М1:100										
		Взам. инв. №	31	Вскрытие №39, №40. М1:10									
			32	Вскрытие №41, №42. М1:10									
33	Вскрытие №43, №44. М1:10												
34	Вскрытие №45. М1:10												
Подп. и дата						696/П-24-АНО/ТЭК							
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа №1282 "Сокольники" по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д.1, корпус 1							
	Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов	
Разраб.		Казун Е.В.			10.24	Техническое обследование				1	34		
Проверил		Зеленцов А.А.			10.24								
ГИП		Емельянов Д.А.			10.24								
Инв. № подл.						Ведомость чертежей			ООО "Аркана"				
	Норм.контр.		Цыганков А.А.		10.24								

Схема подвала с расположением мест вскрытий и откопки шурфов
(М1:200)

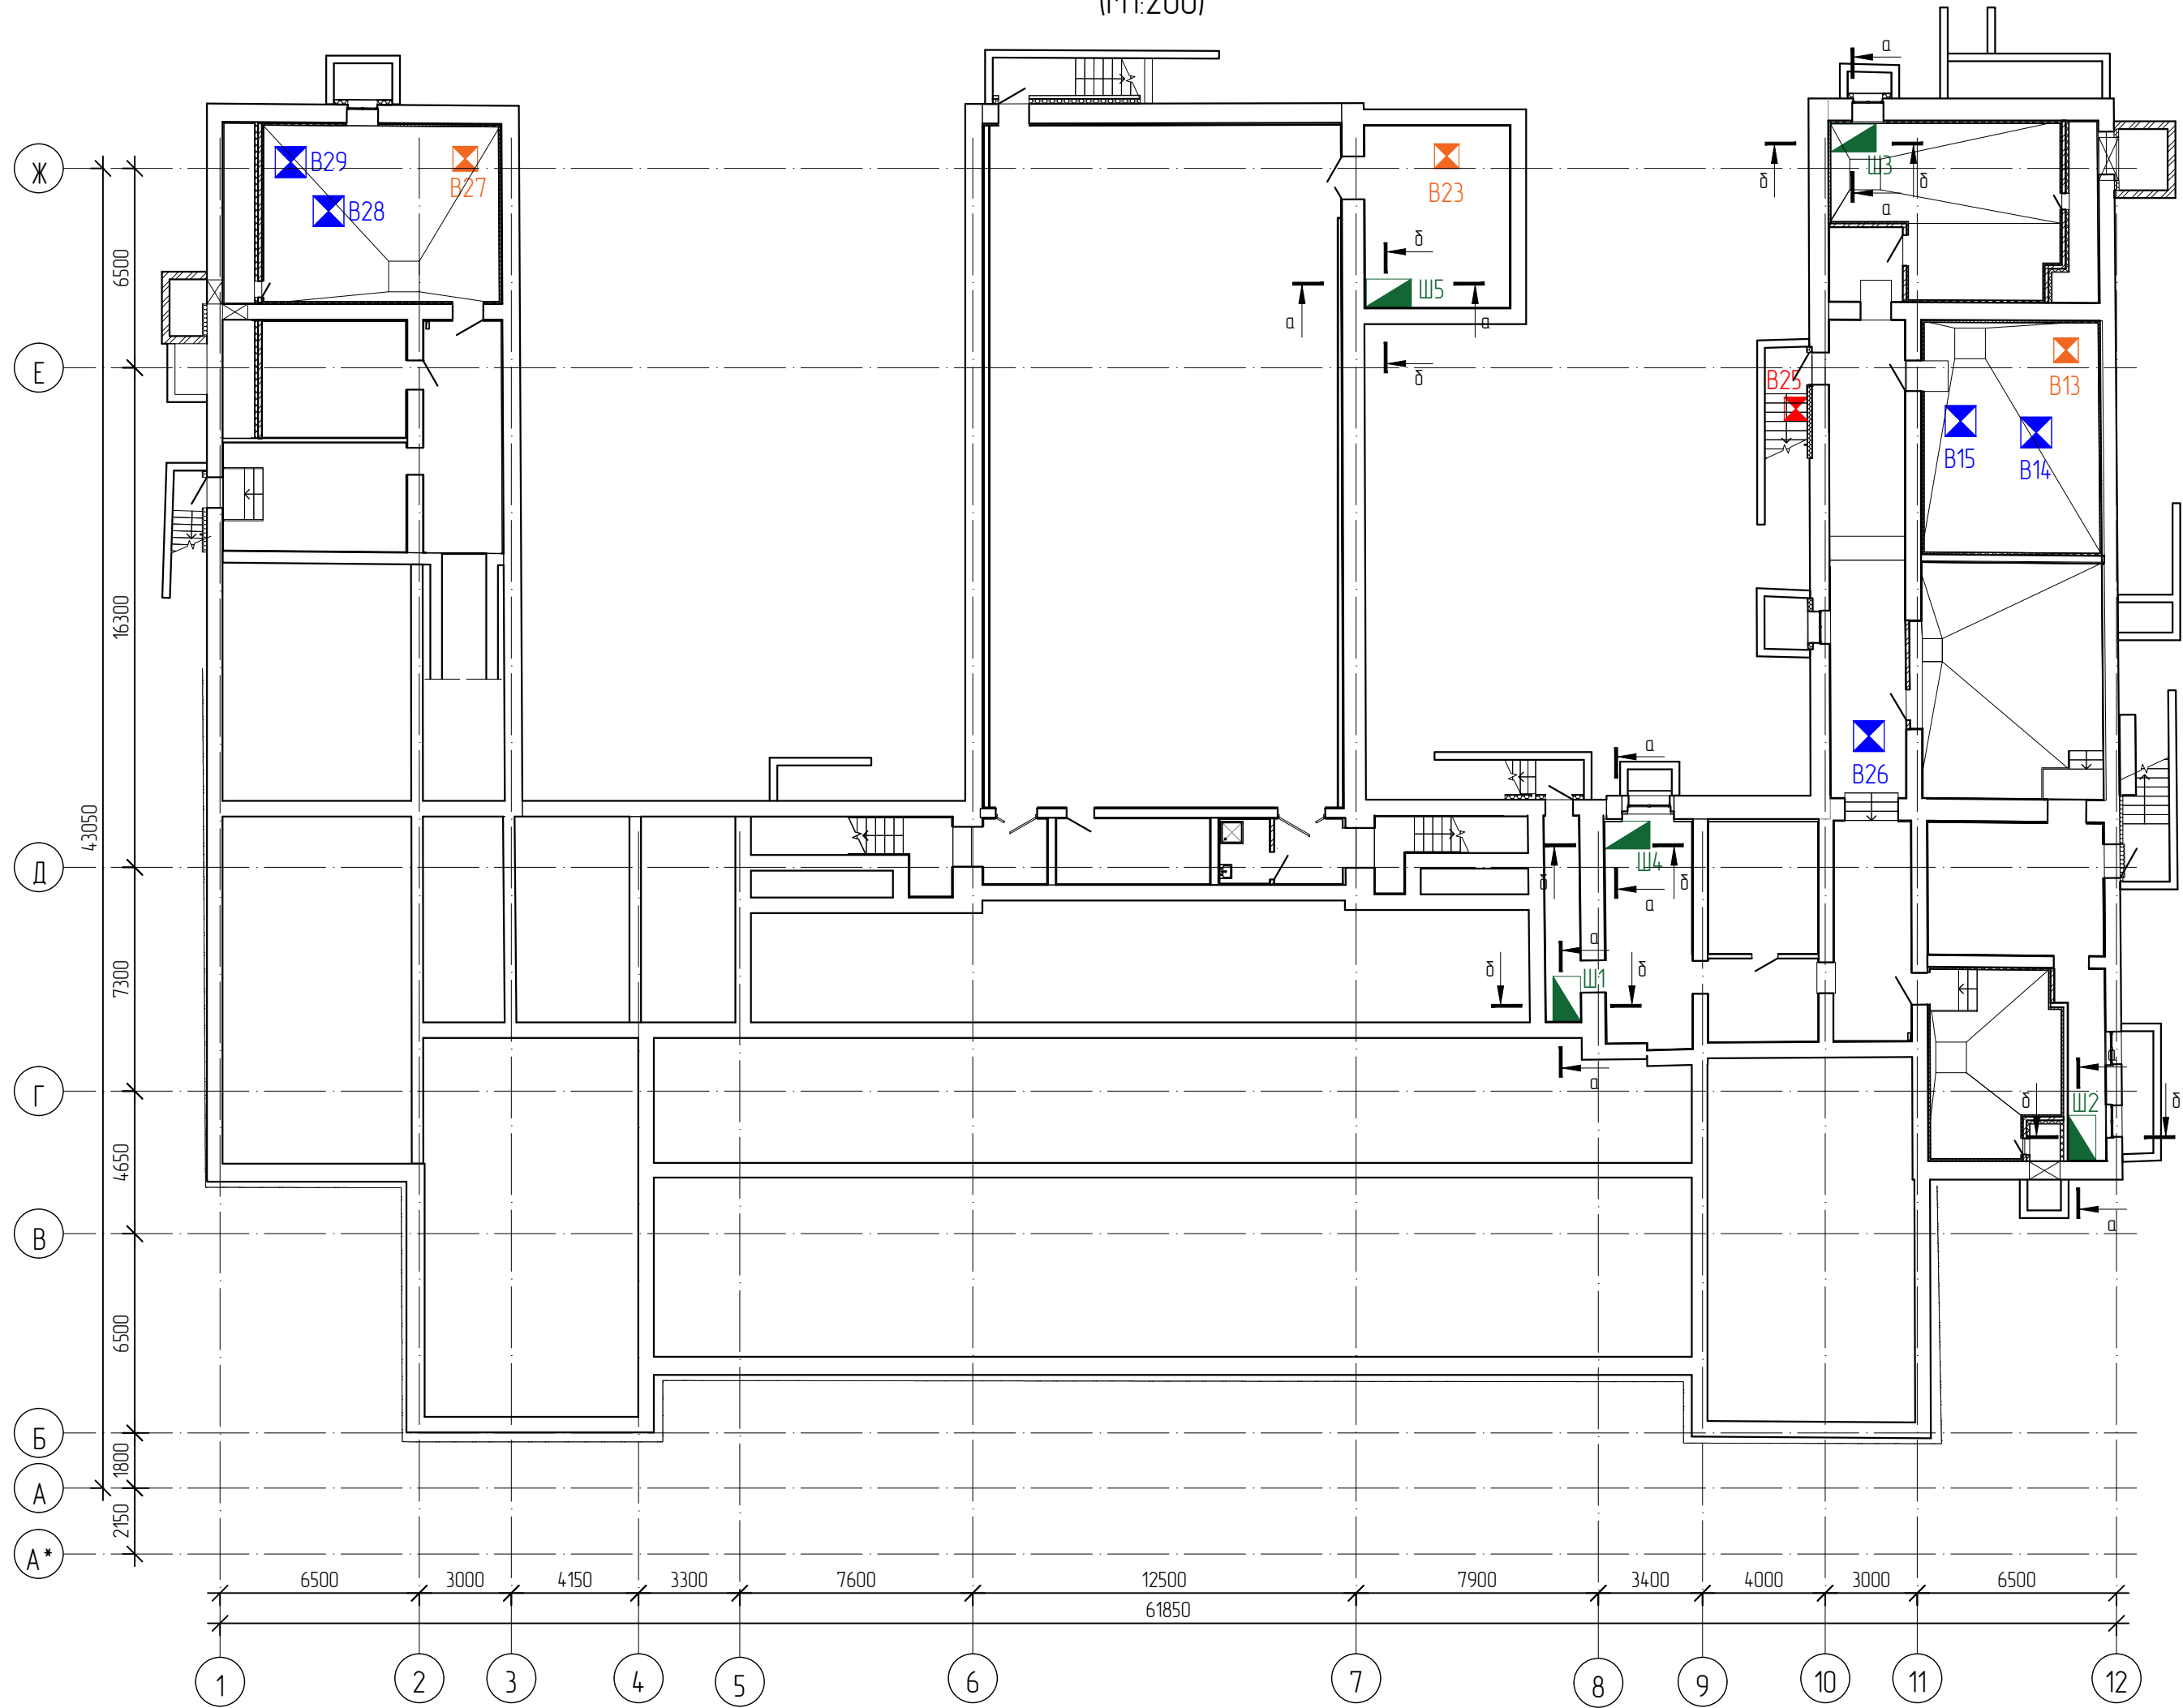

Условные обозначения


- Ш1  -место и номер откопки шурфа
B1  -место и номер вскрытия конструкций плит перекрытий и балок
B1  -место и номер вскрытия конструкции стен
B1  -место и номер вскрытия конструкции пола

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист
2

Схема 1 этажа с расположением мест вскрытий
(М1:200)

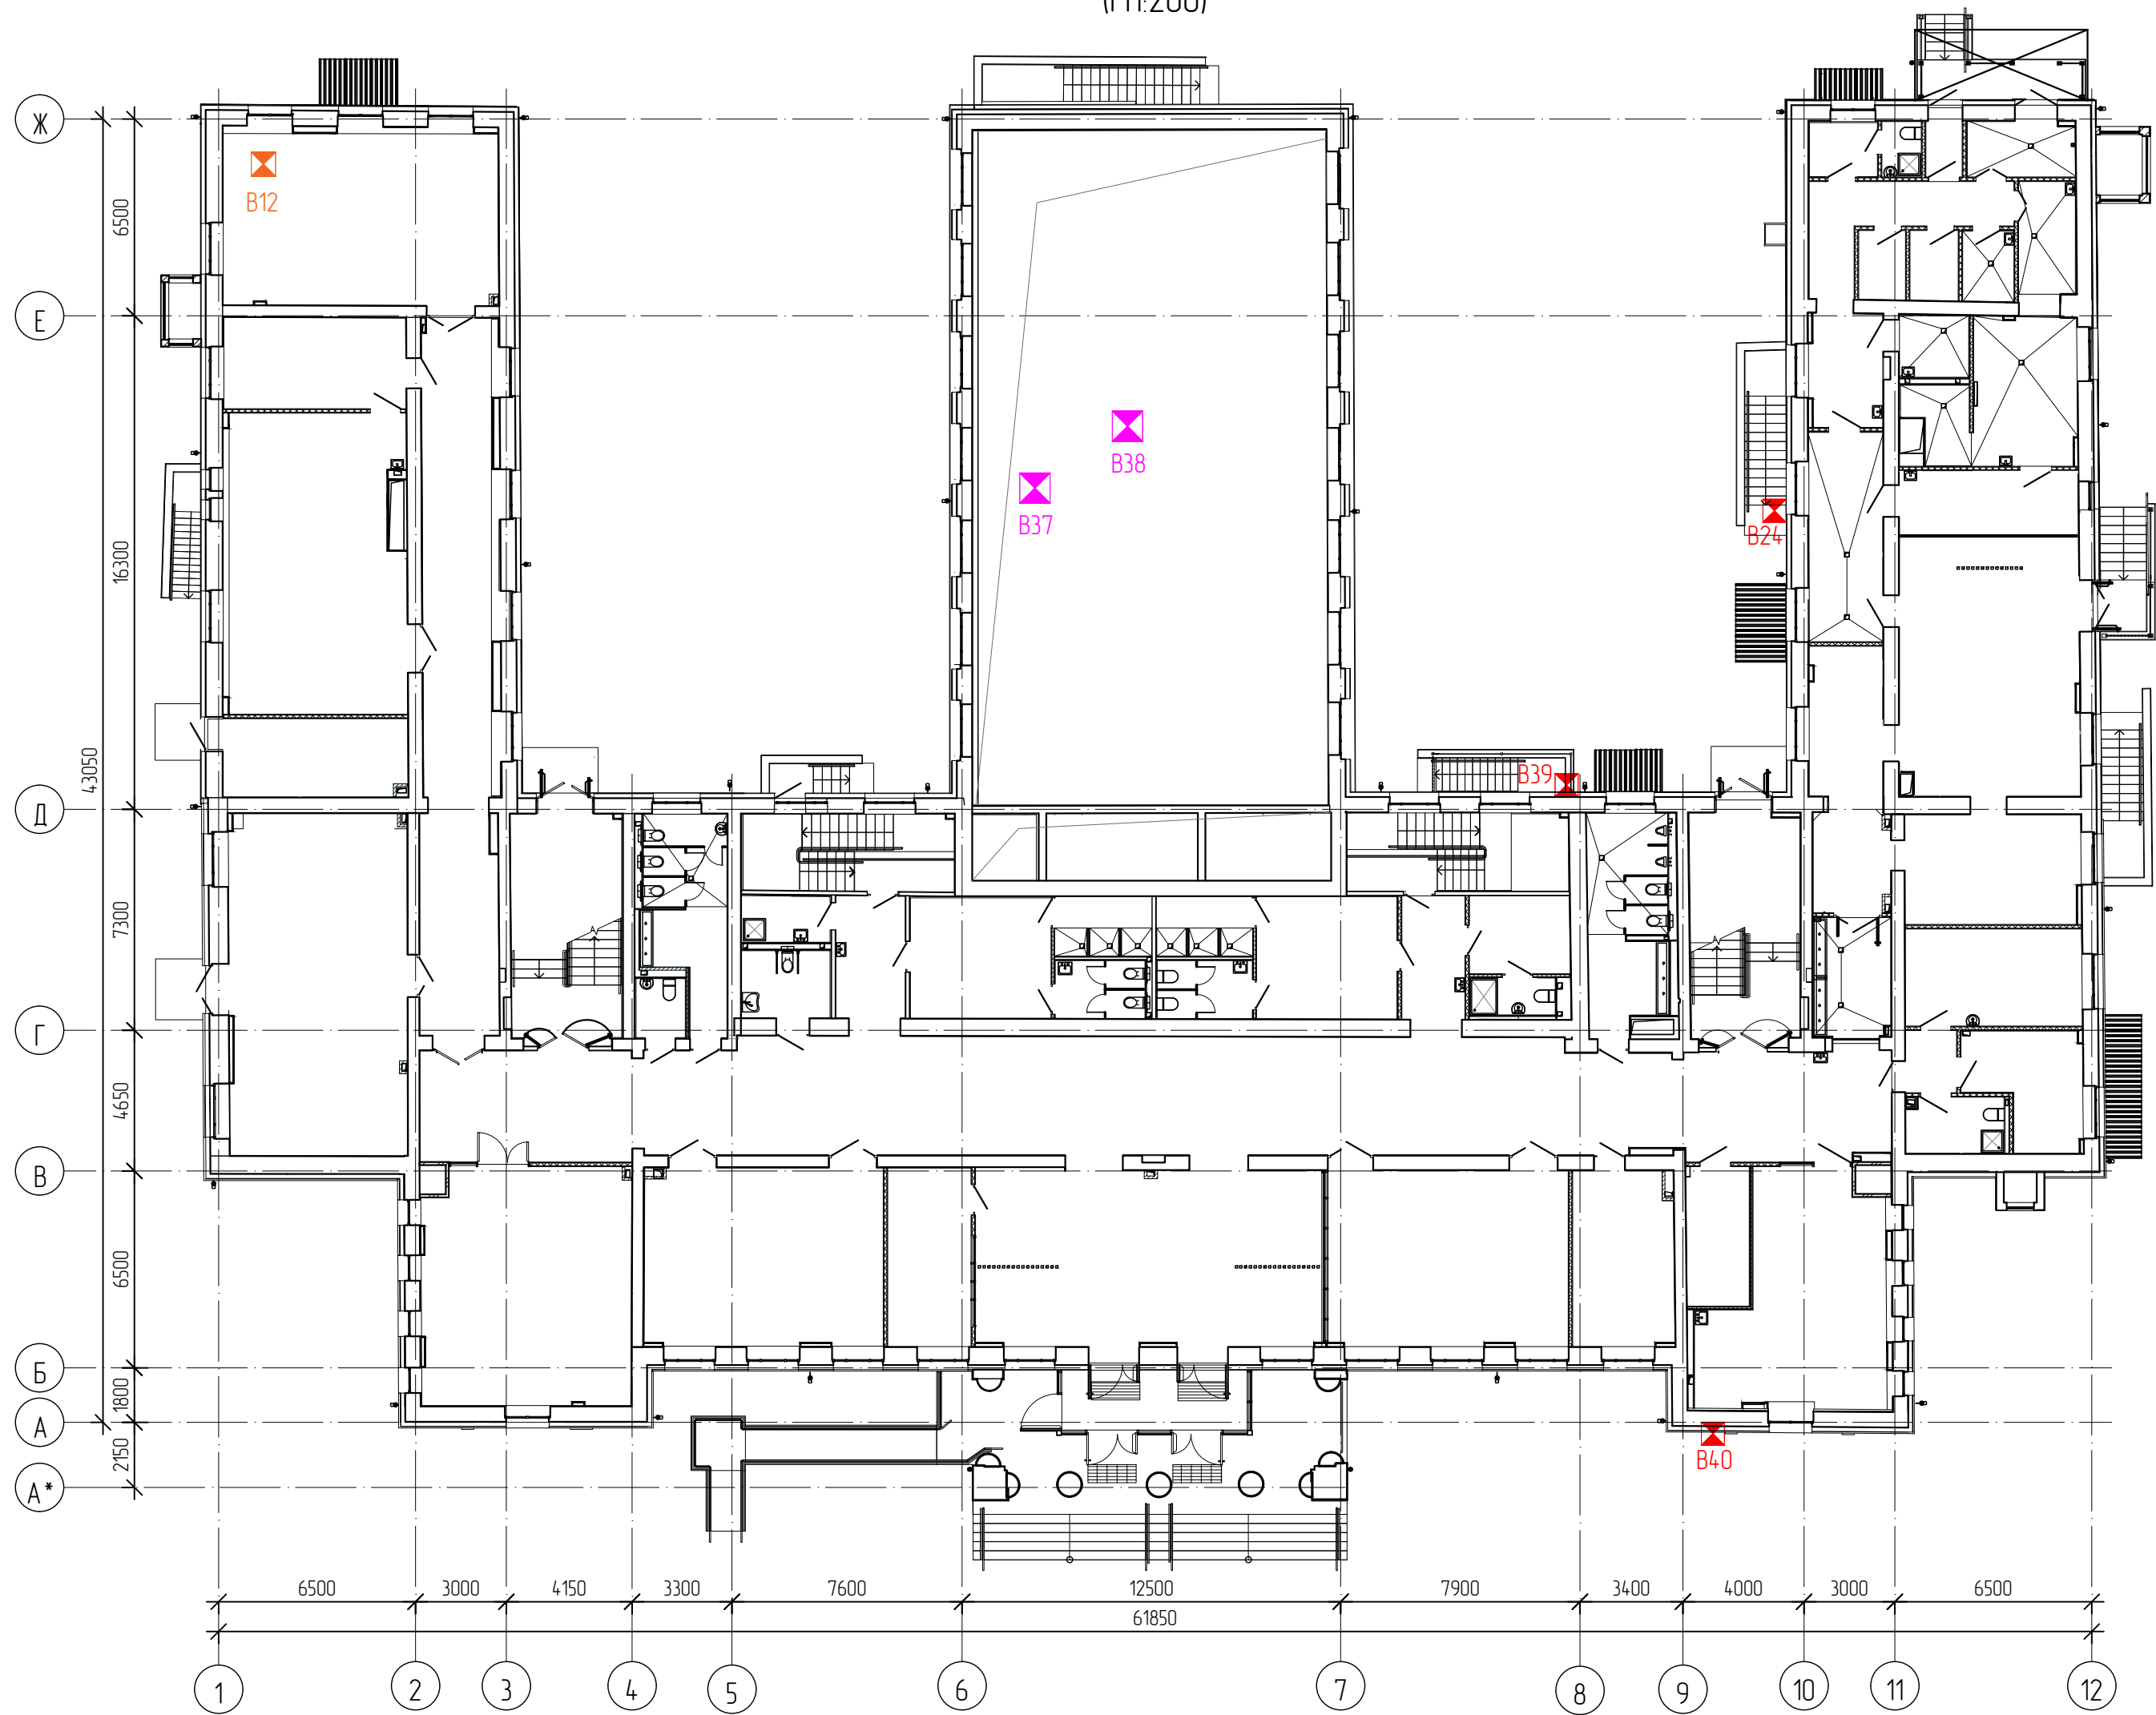


Условные обозначения

- В1  -место и номер вскрытия конструкций чердачного помещения
В1  -место и номер вскрытия конструкций стен

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Схема 2 этажа с расположением мест вскрытий
(М1:200)

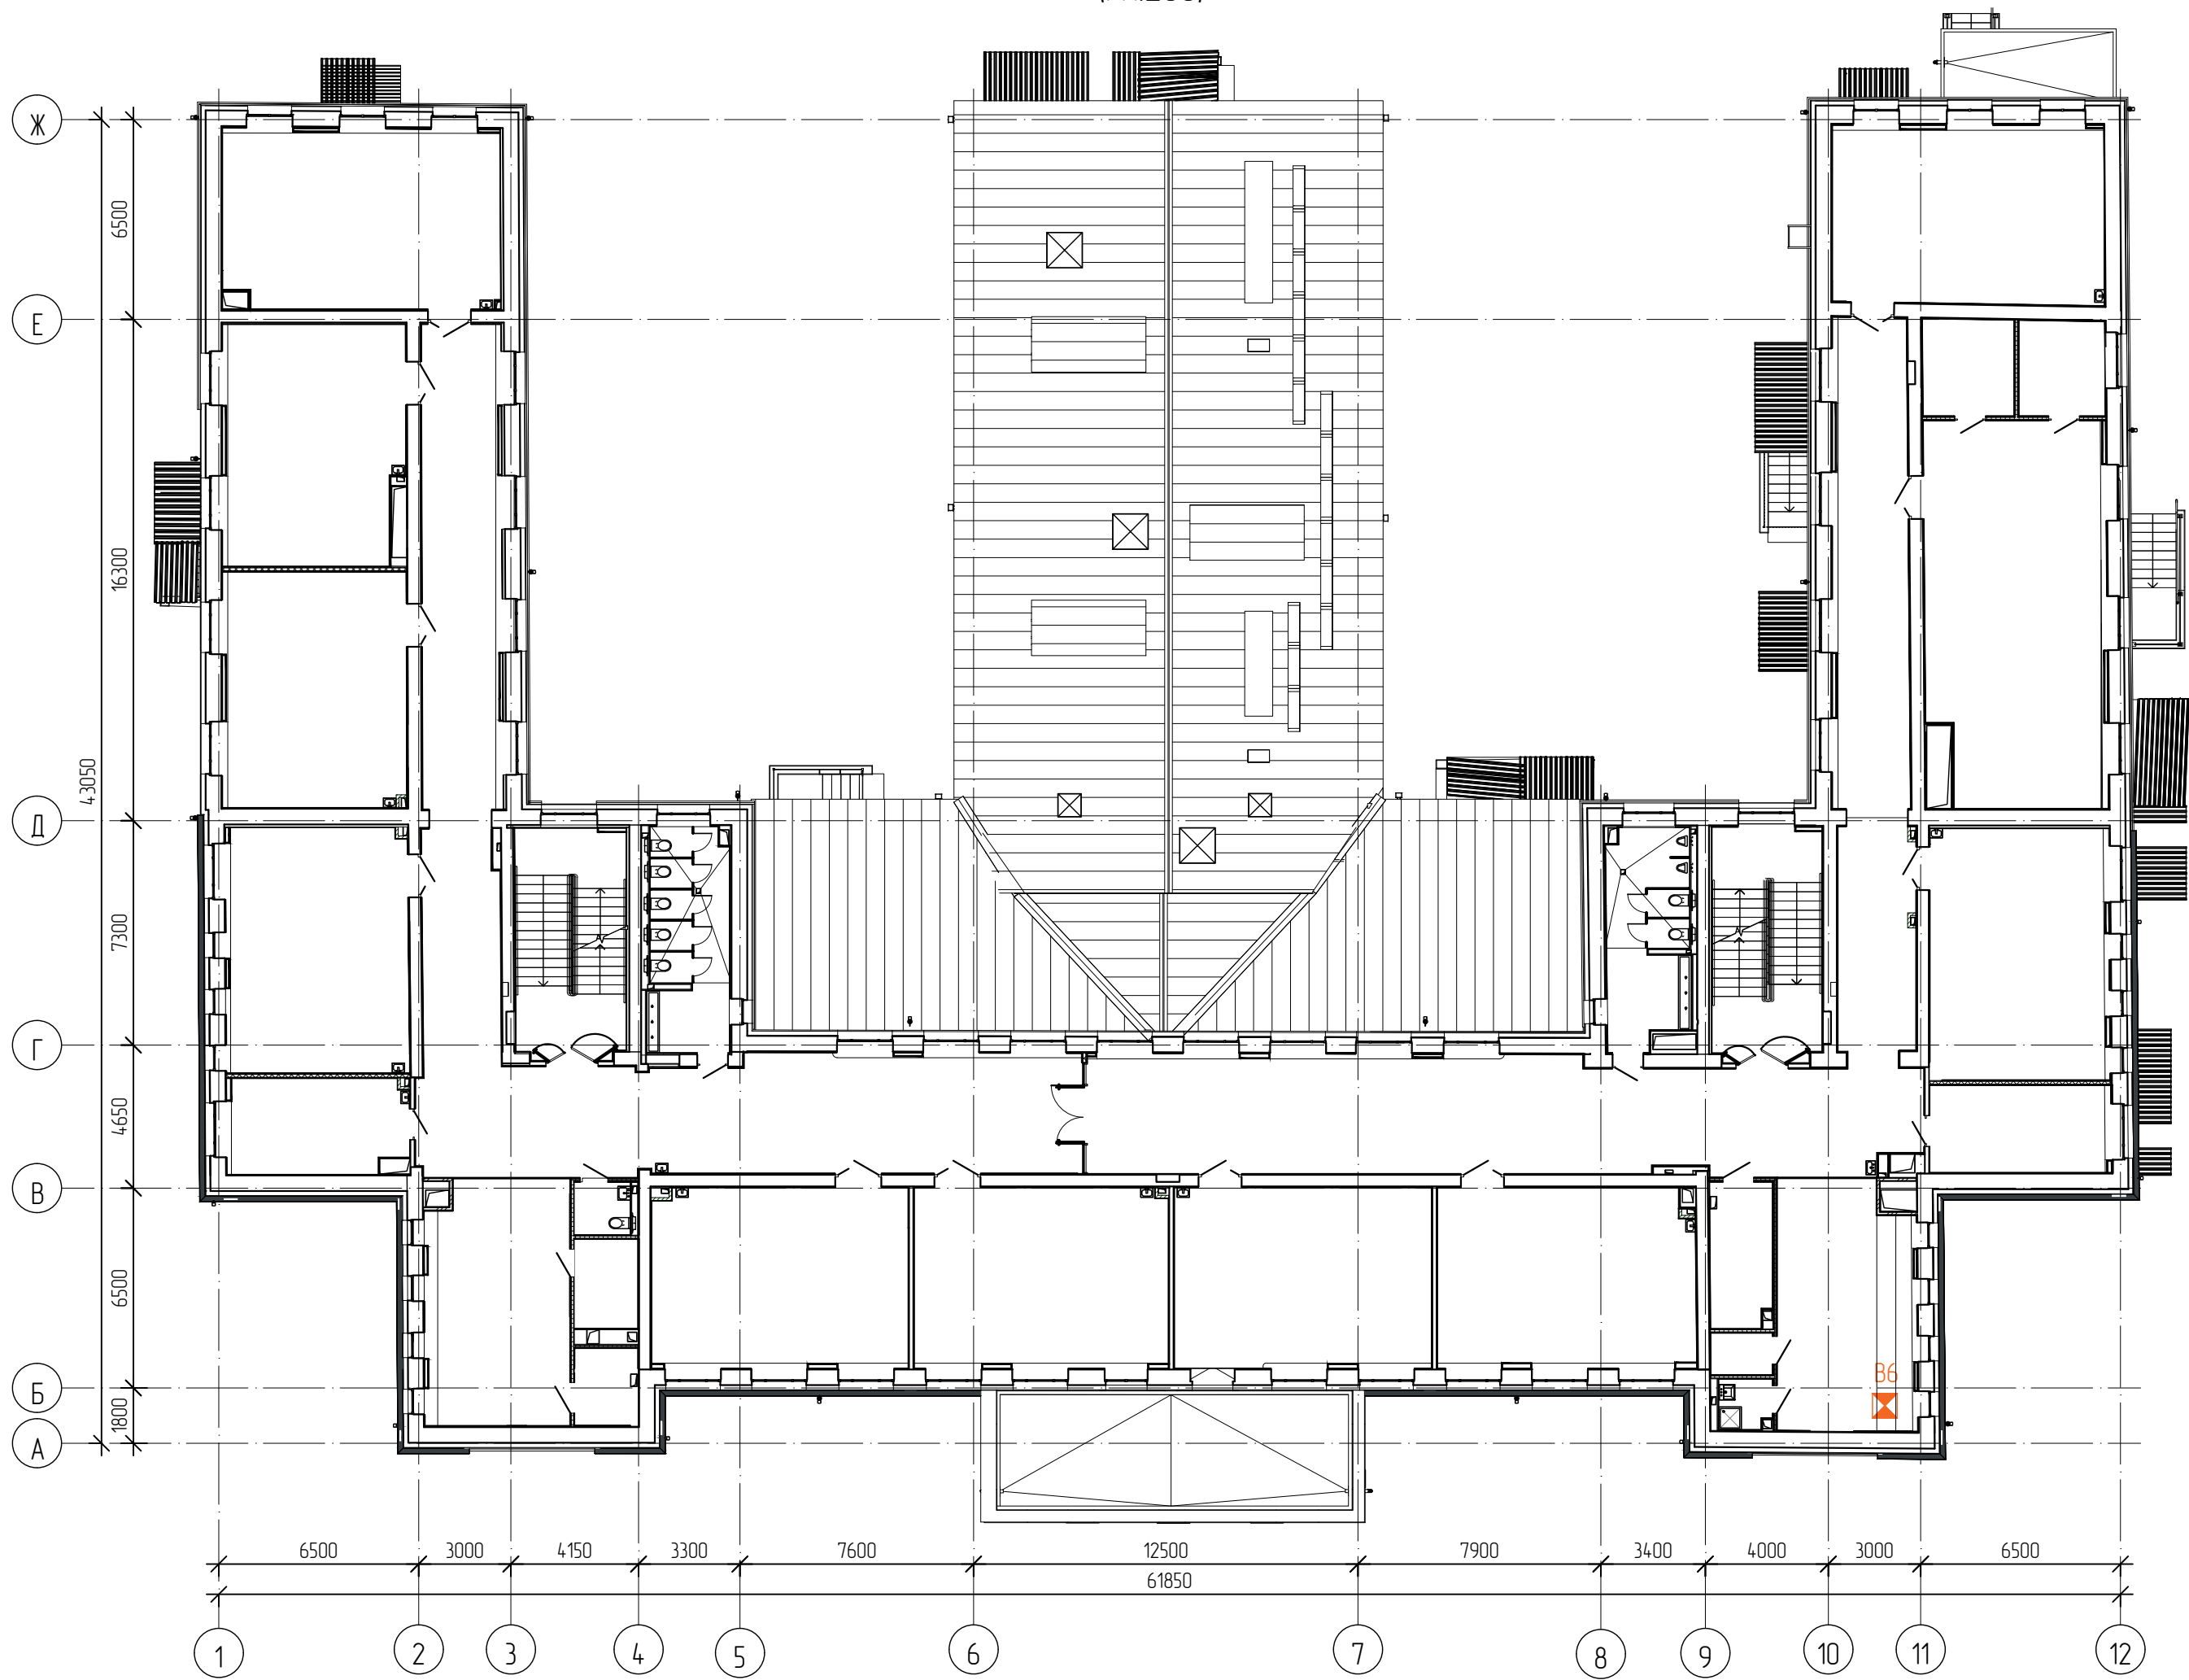


Условные обозначения

B1 -место и номер вскрытия конструкции пола

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Схема 3 этажа с расположением мест вскрытий
(М1:200)

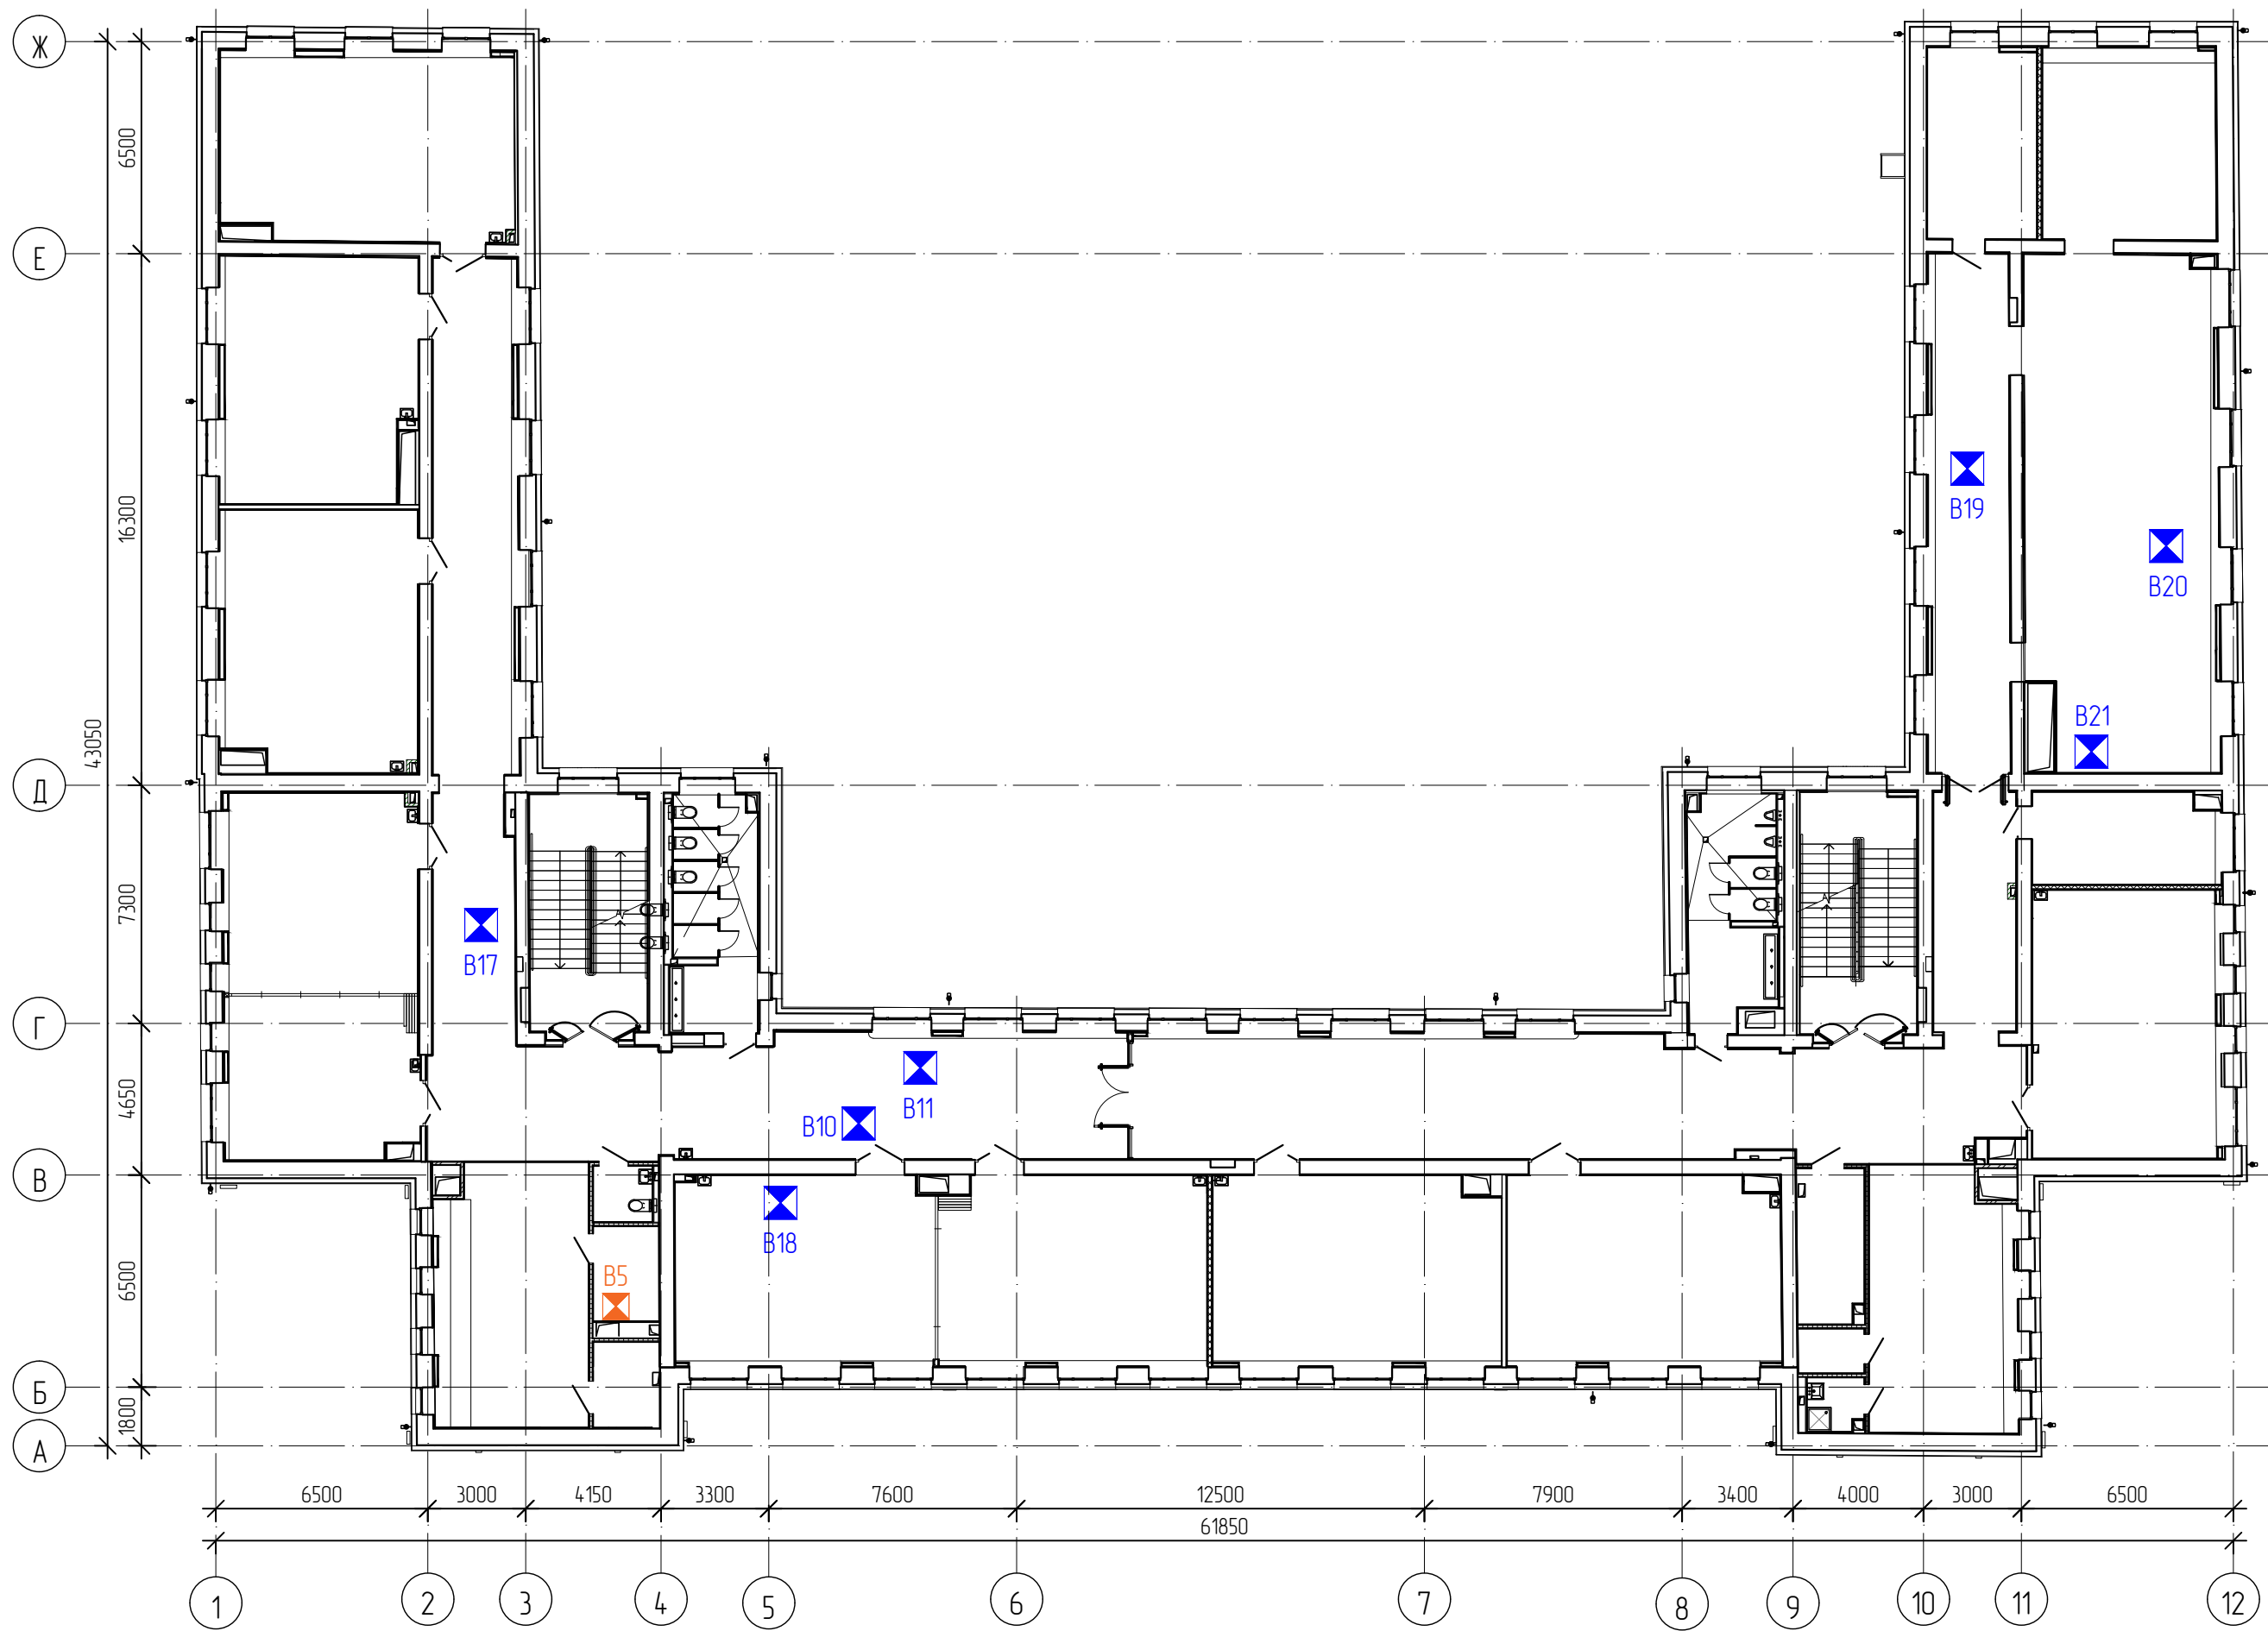

Условные обозначения

- В1 -место и номер вскрытия конструкции пола
В1 -место и номер вскрытия конструкций плит перекрытий и балок

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист
5

Схема 4 этажа с расположением мест вскрытий
(М1:200)



Условные обозначения

- В1 - место и номер вскрытия конструкций чердачного помещения
В1 - место и номер вскрытия конструкции пола
В1 - место и номер вскрытия конструкций плит перекрытий и балок

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Шурф №1 (а-а)
(М1:20)


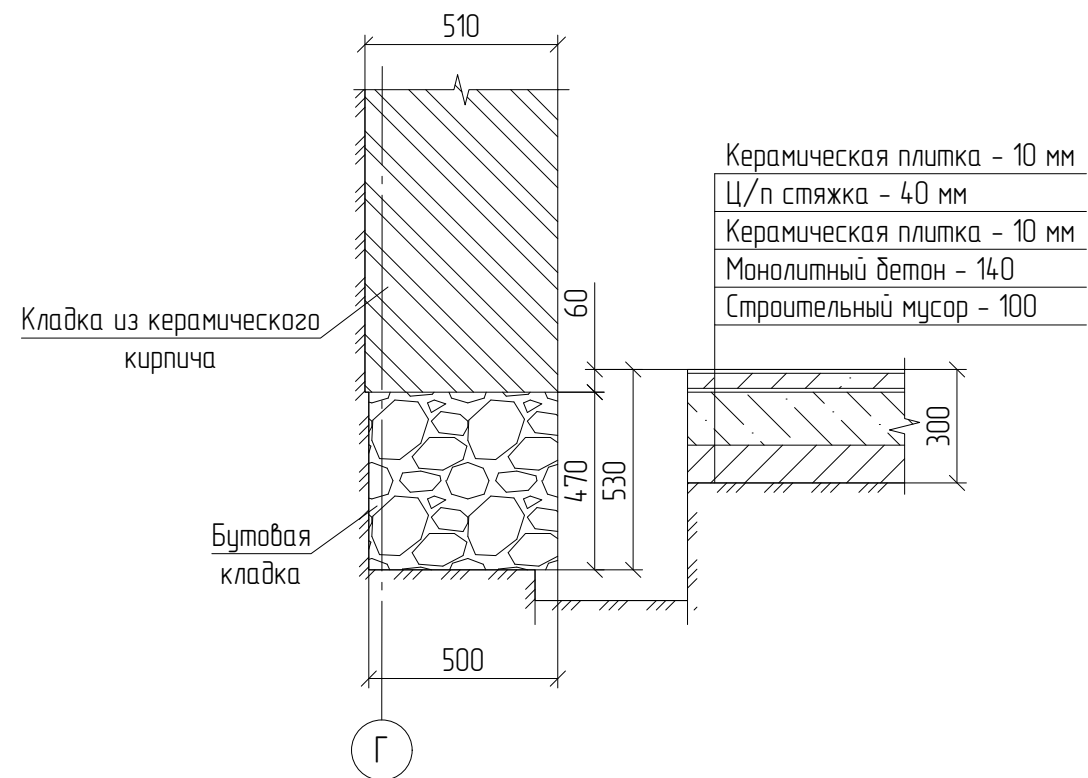


Фото шурфа №1



Шурф №1 (δ-δ)
(М1:20)

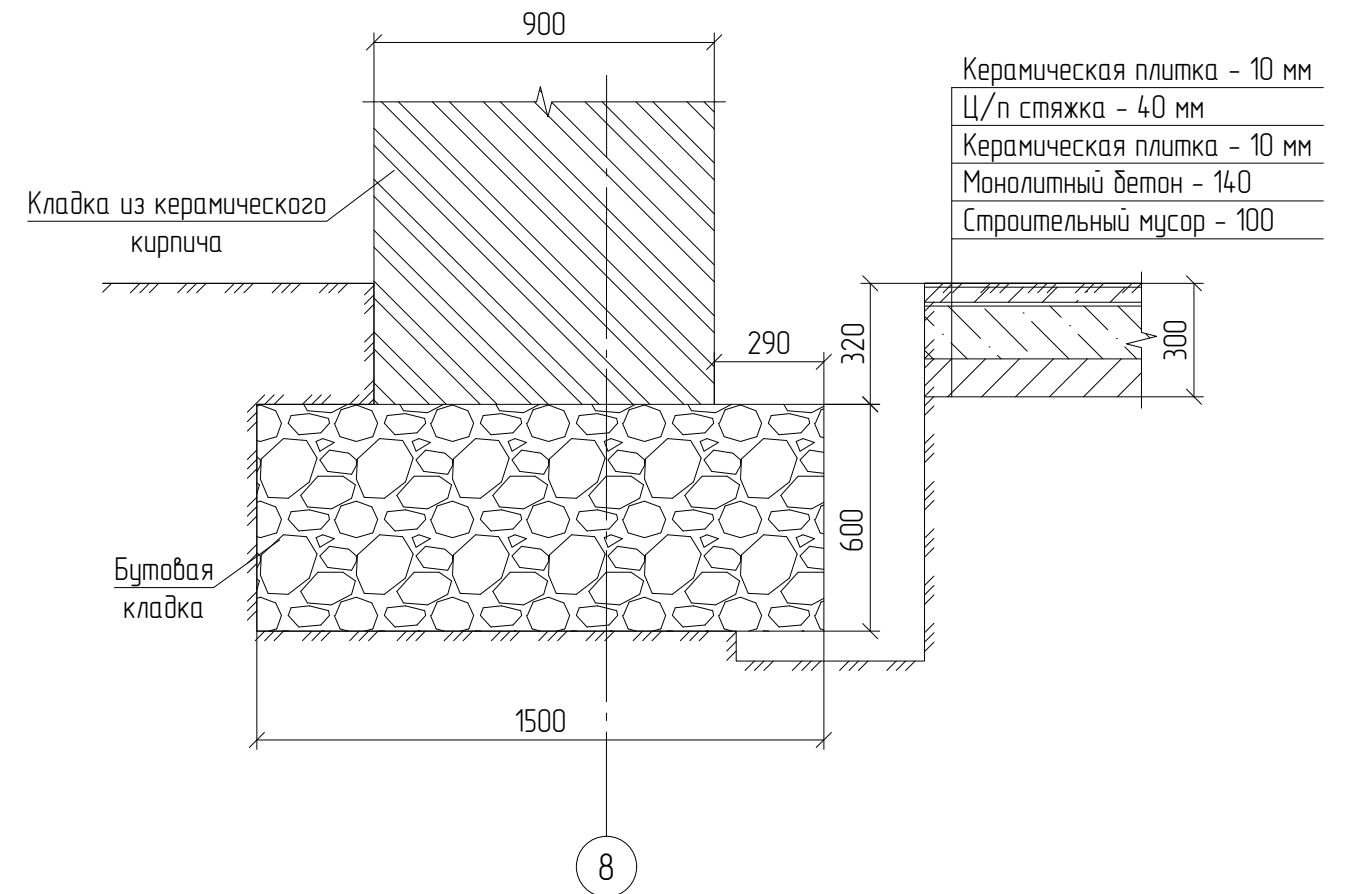

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО/ТЗК		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			7

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Шурф №2 (а-а)
(М1:20)


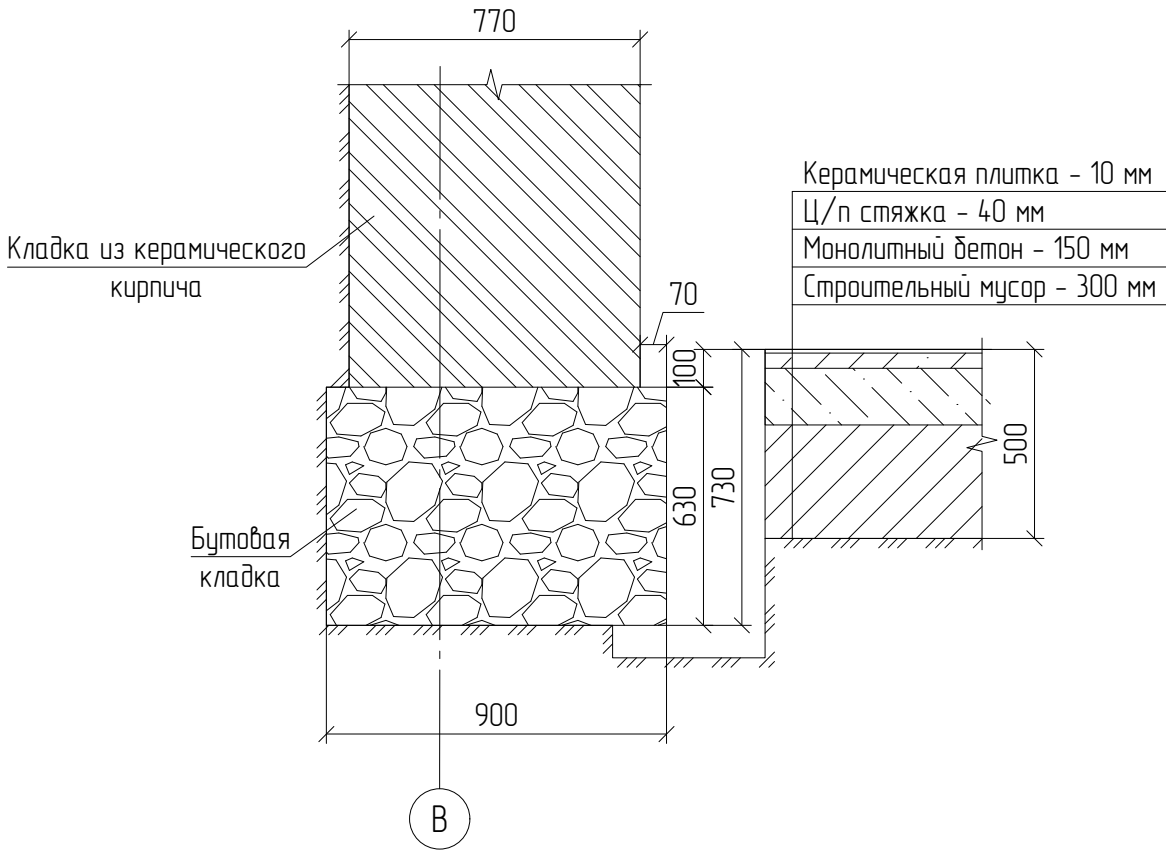


Фото шурфа №2




Шурф №2 (δ-δ)
(М1:20)

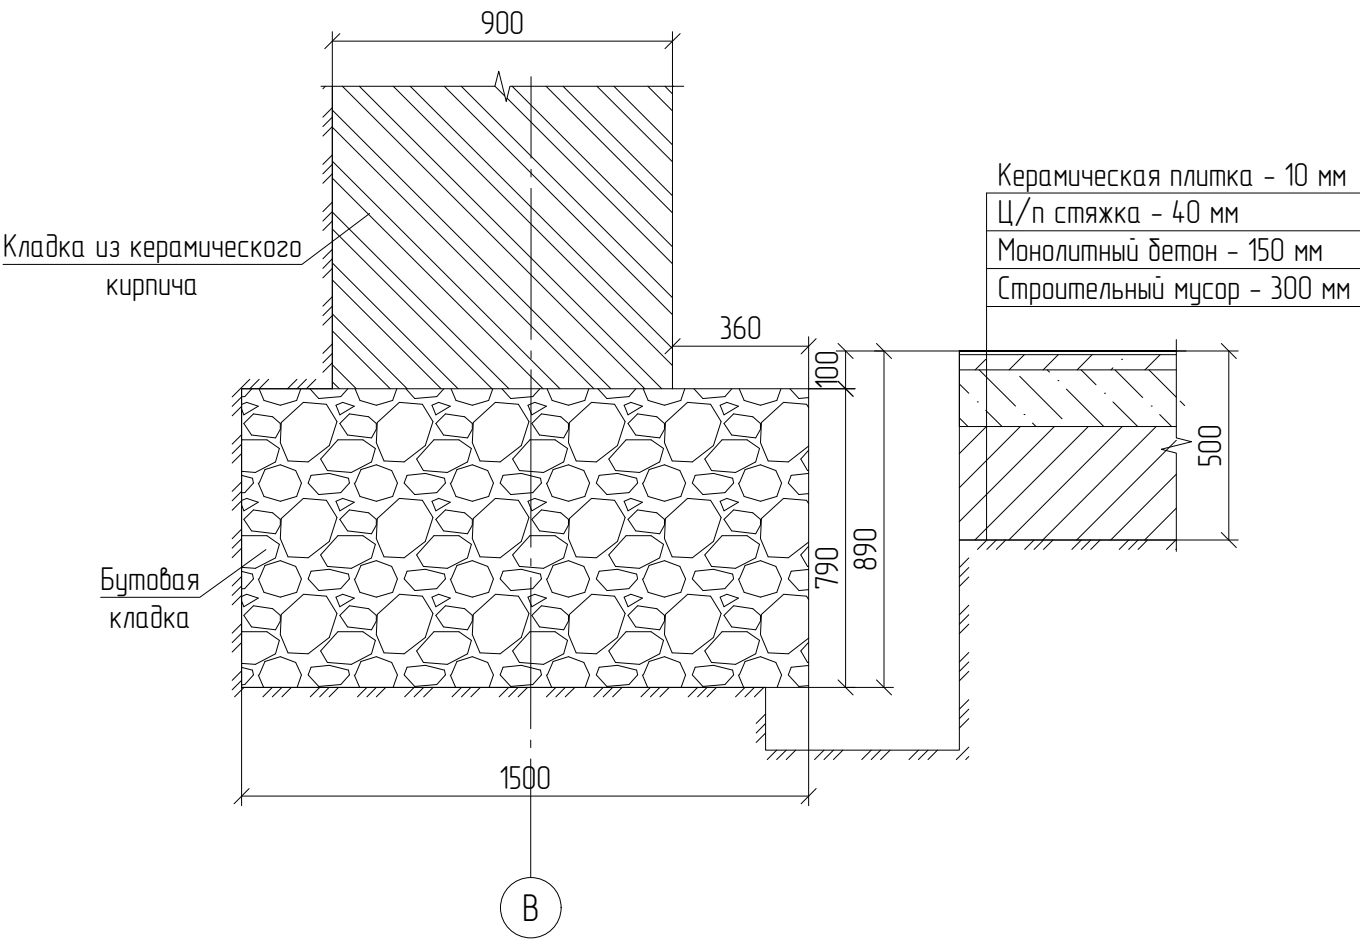

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
							8

Шурф №3 (а-а)
(М1:20)

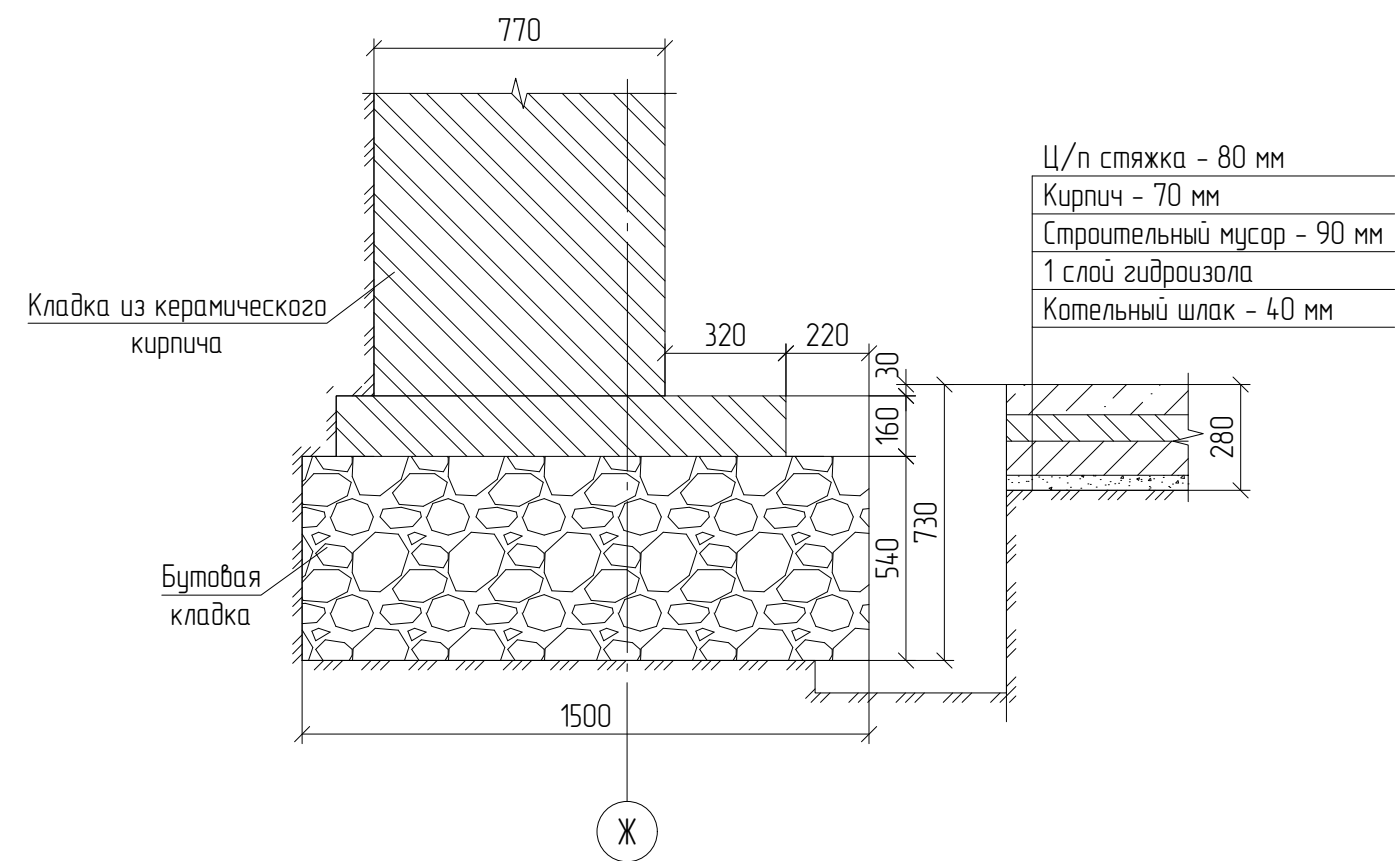

Шурф №3 (б-б)
(М1:20)

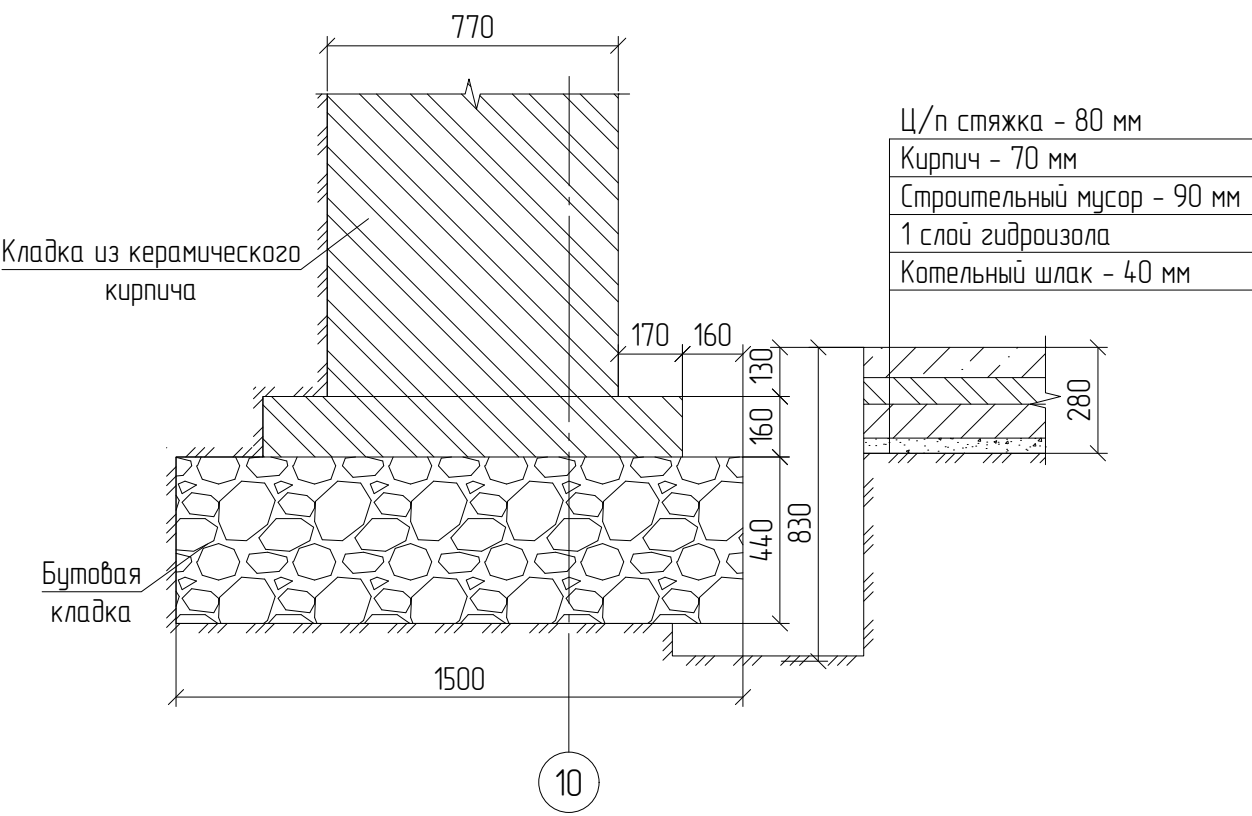


Фото шурфа №3



Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	696/П-24-АНО/ТЗК		Лист
								9

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Шурф №4 (а-а)
(М1:20)


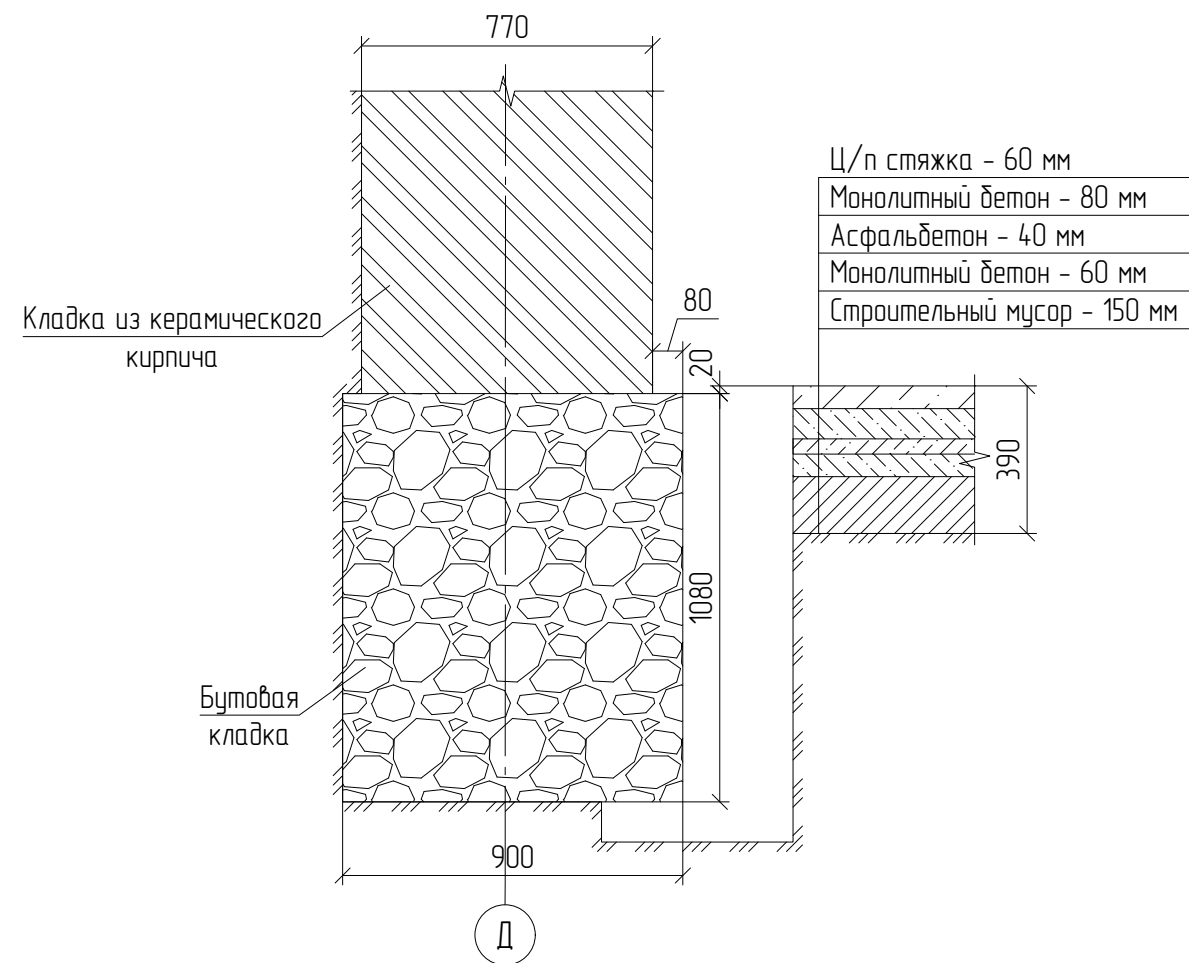


Фото шурфа №4




Шурф №4 (б-б)
(М1:20)

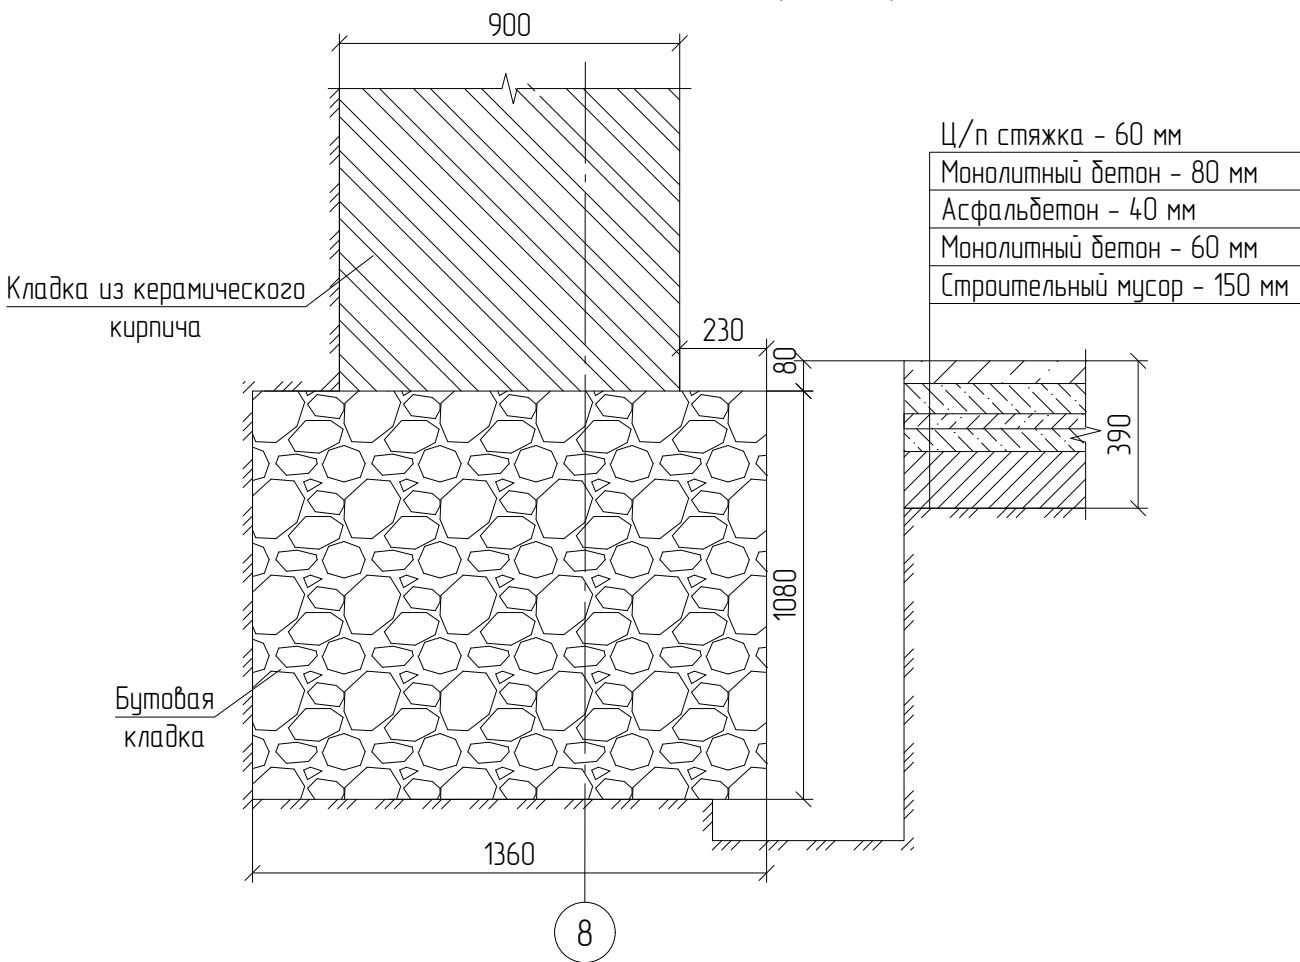

						696/П-24-АНО/ТЗК	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		10

Шурф №5 (а-а)
(М1:20)

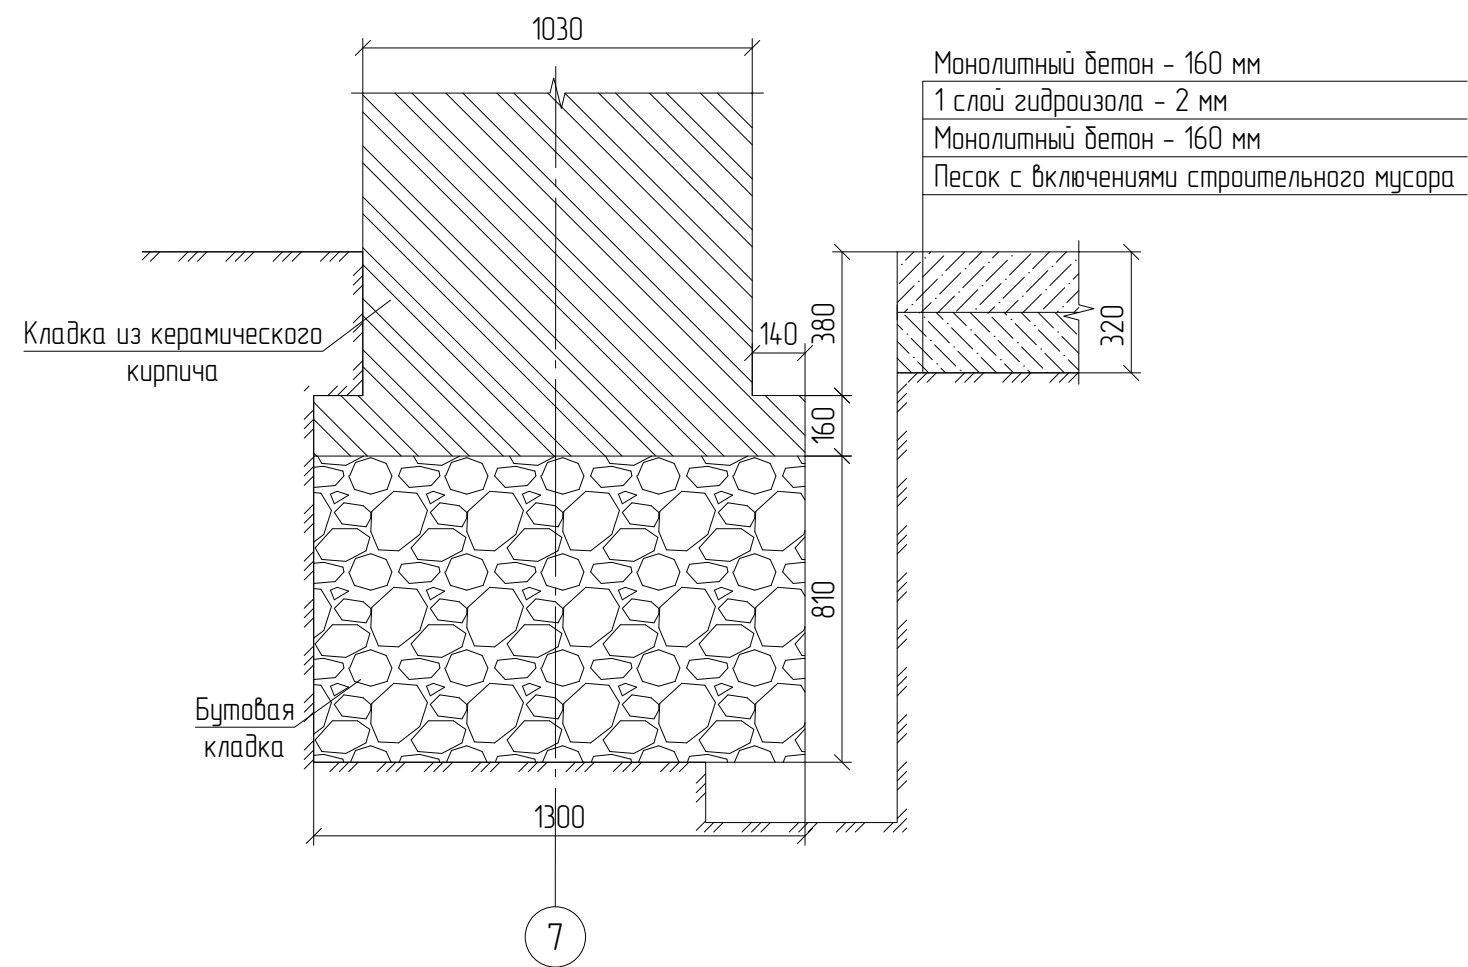

Шурф №5 (б-б)
(М1:20)


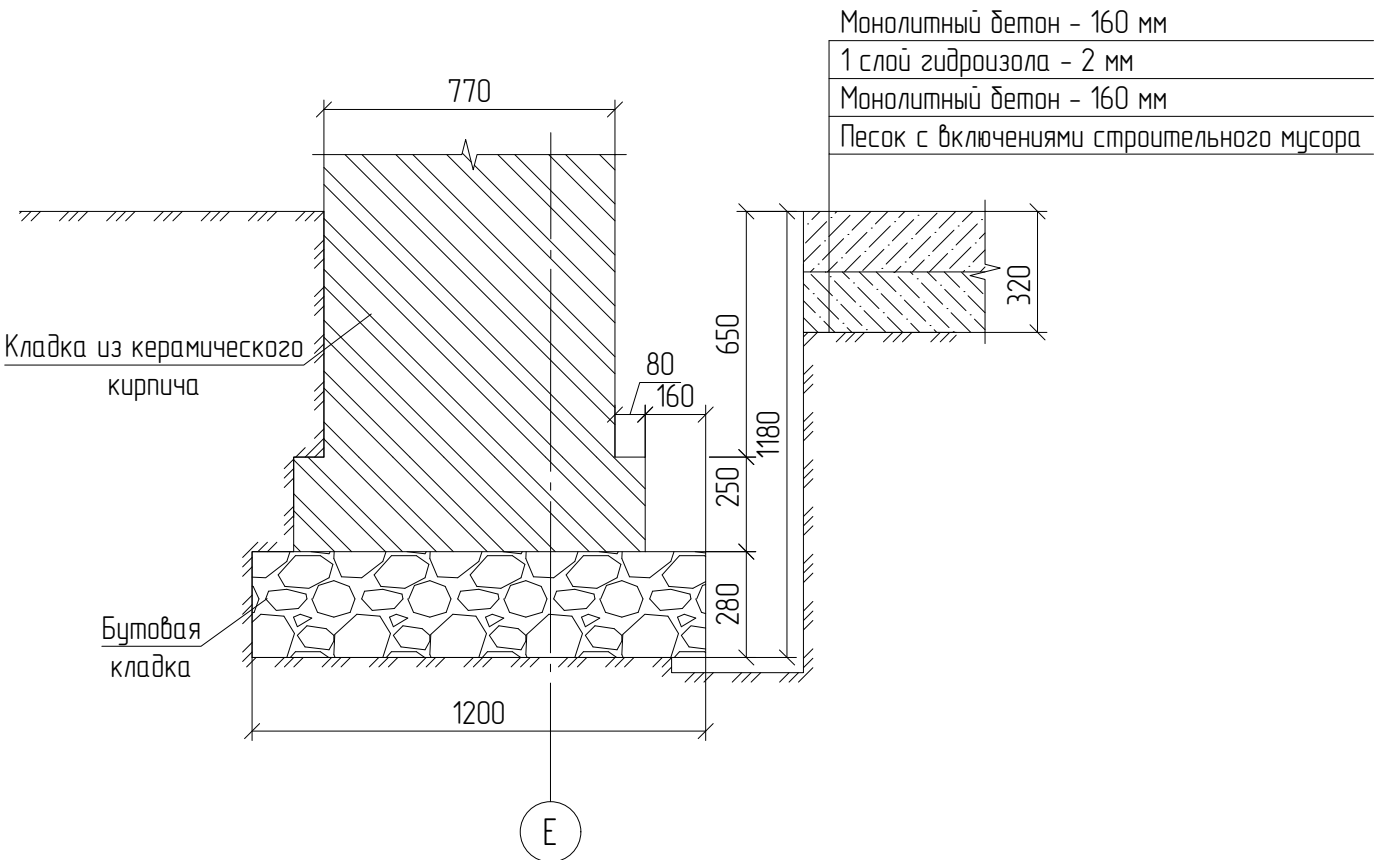


Фото шурфа №5

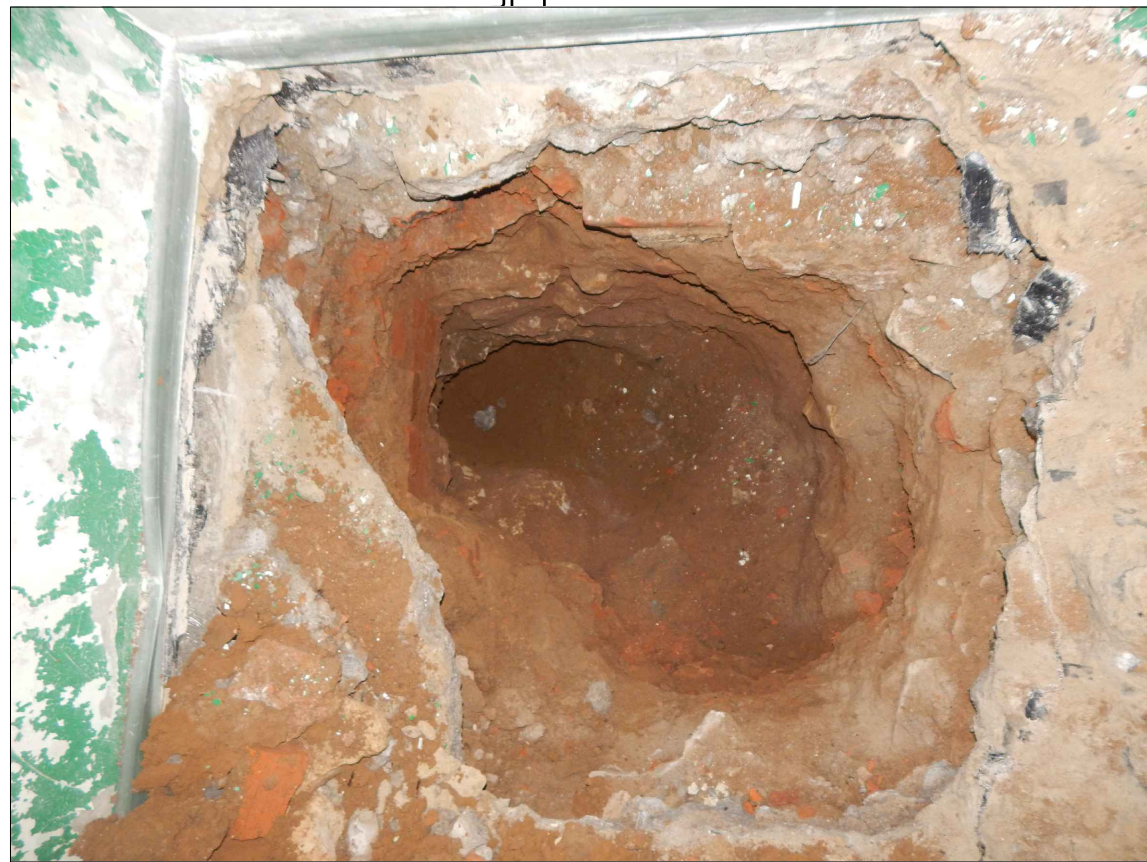

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №1
М1:10


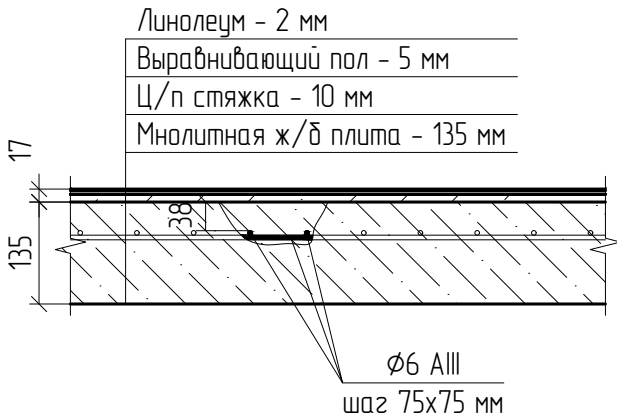


Фото вскрытия №2

Вскрытие №2
М1:10

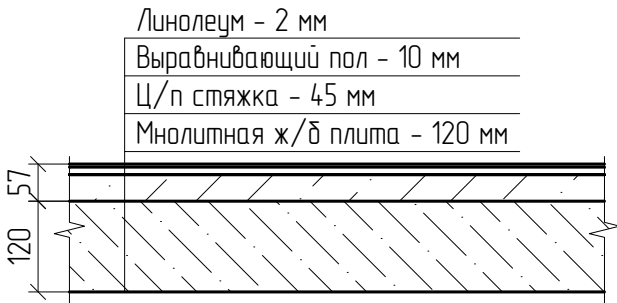

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №3 М1:10


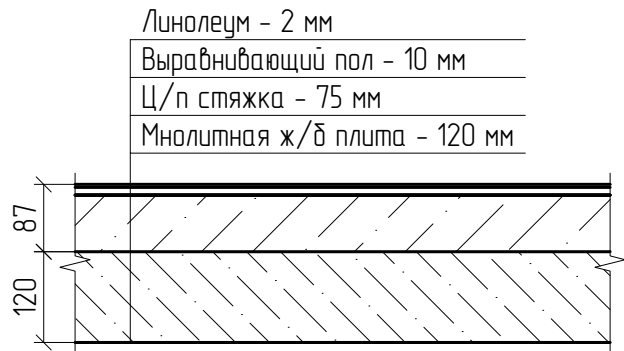


Фото вскрытия №4

Вскрытие №4 М1:10

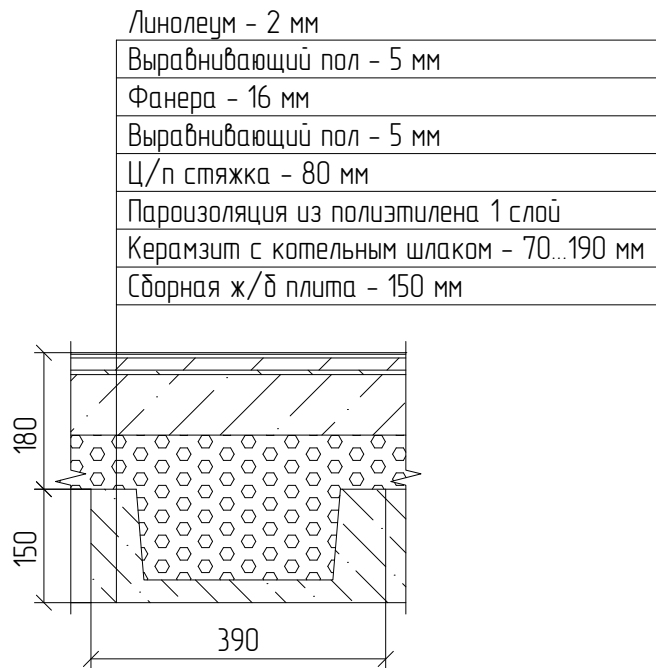

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист
13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №5 М1:10

Линолеум 2 слоя - 4 мм
Выравнивающий пол - 10 мм
Ц/п стяжка - 20 мм
Керамзитобетон - 41 мм
Мнолитная ж/б плита - 130 мм

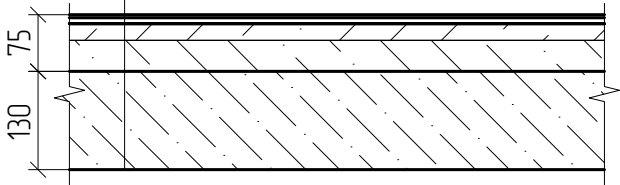


Фото вскрытия №5



Вскрытие №6 М1:10

Линолеум 2 слоя - 4 мм
Выравнивающий пол - 10 мм
Ц/п стяжка - 65 мм
Пароизоляция из полиэтилена 1 слой
Керамзит с котельным шлаком - 125 мм
Котельный шлак - 120 мм
Мнолитная ж/б плита - 120 мм

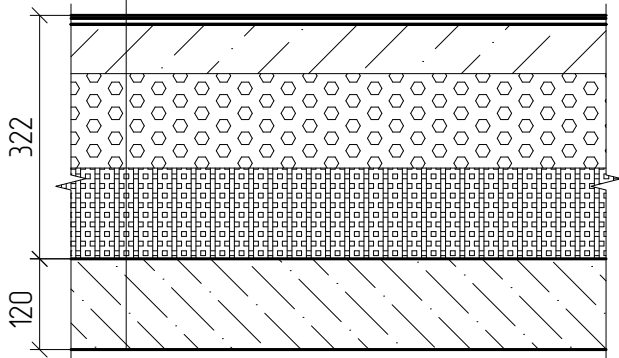


Фото вскрытия №6



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №7
М1:10


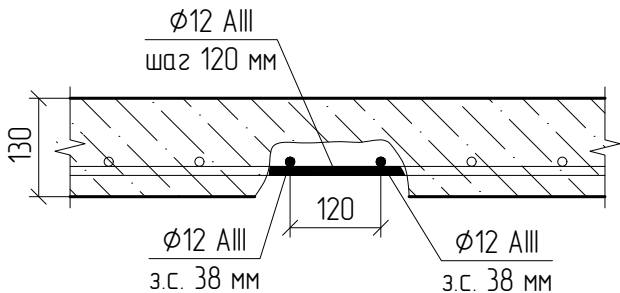



Фото вскрытия №7



Фото вскрытия №8

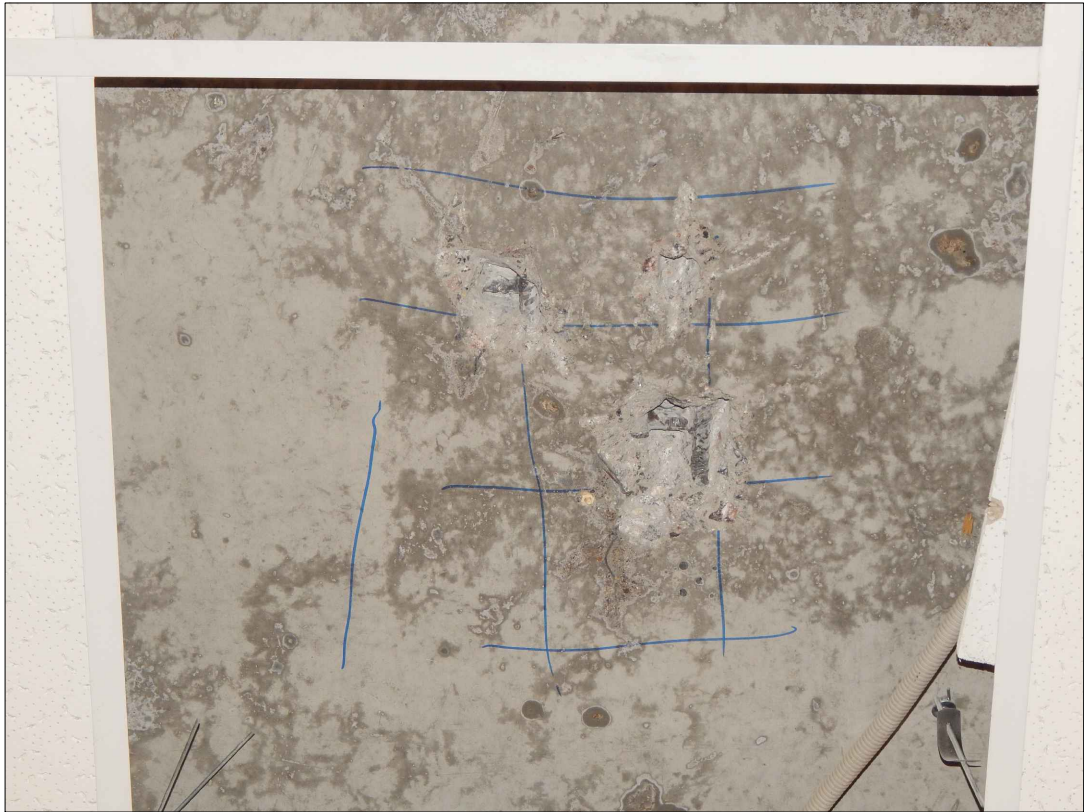

Вскрытие №8
М1:10

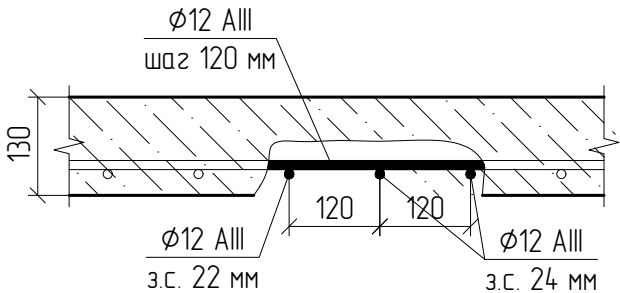

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №9
M1:10

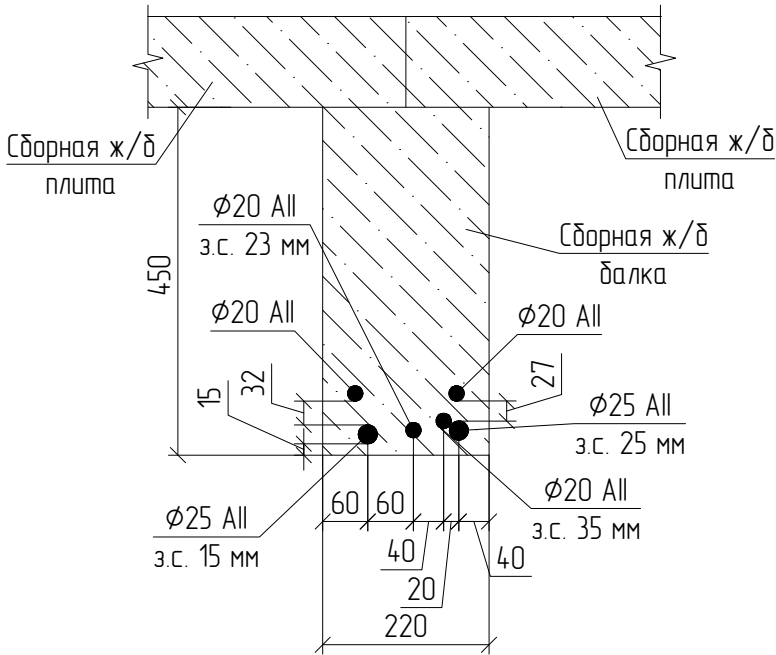


Фото вскрытия №9



Вскрытие №10
M1:10


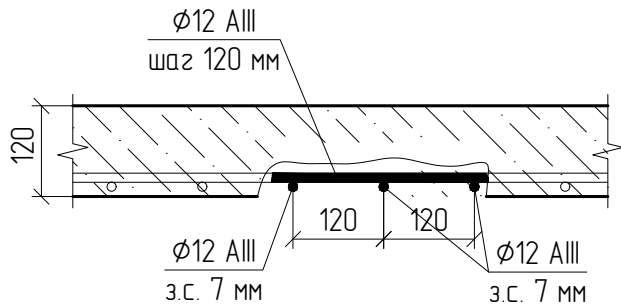


Фото вскрытия №10



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №11
М1:10

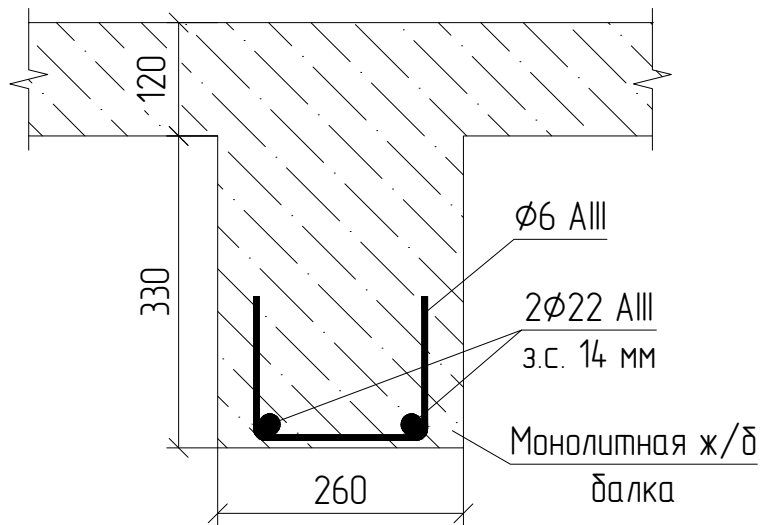

Вскрытие №12
М1:10

Линолеум - 5 мм
Ц/п стяжка - 80 мм
Пароизоляция из полиэтилена 1 слой
Керамзитобетон - 190 мм
Керамзит - 200 мм
Строительный мусор со шлаком - 90 мм
Сборная ж/б плита - 120 мм

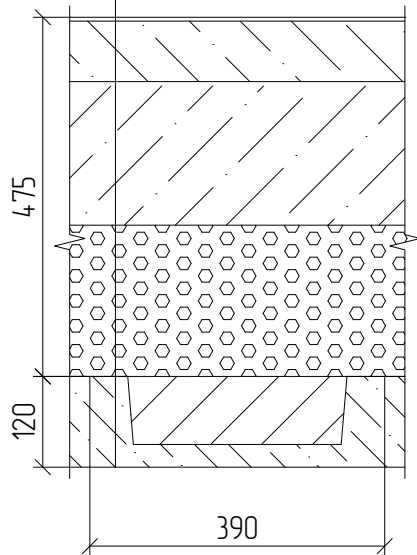


Фото вскрытия №11



Фото вскрытия №12



Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Вскрытие №13
М1:10



Фото вскрытия №13



Вскрытие №14
М1:10

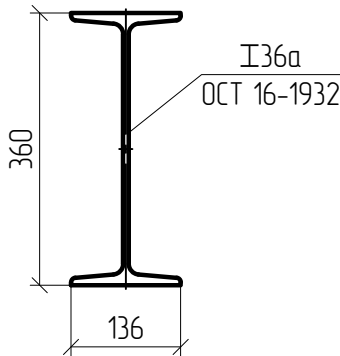


Фото вскрытия №14



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №15
М1:10


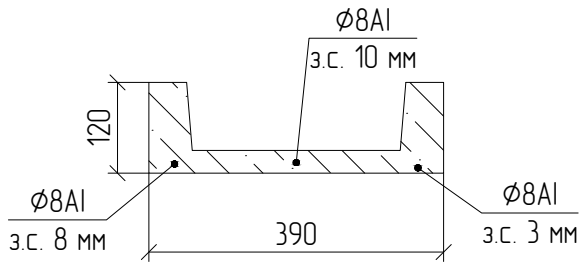


Фото вскрытия №15



Фото вскрытия №16

Вскрытие №16
М1:10

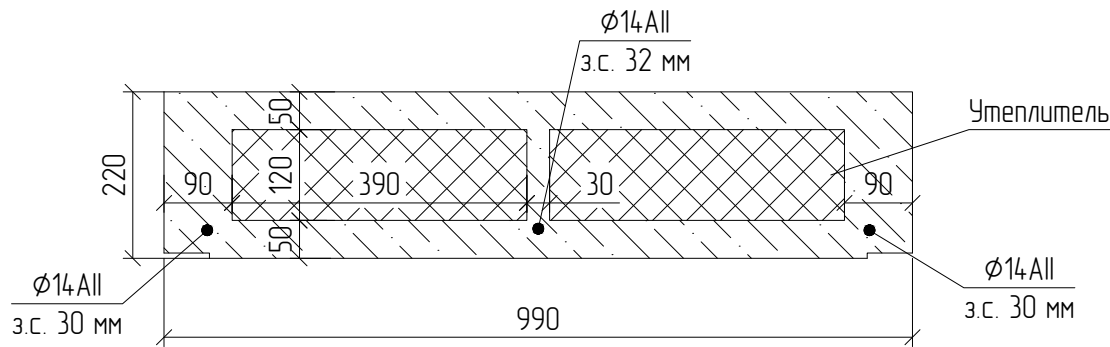

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №17
M1:10

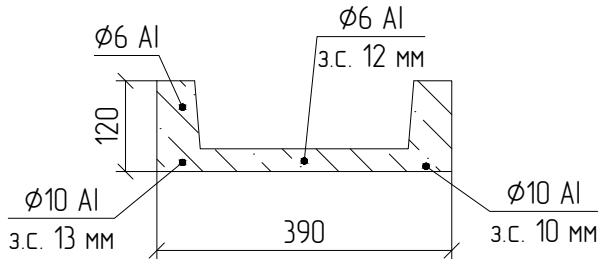



Фото вскрытия №17



Фото вскрытия №18



Вскрытие №18
M1:10

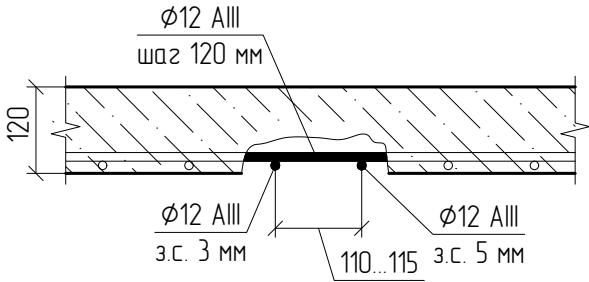

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист
20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №19
М1:10


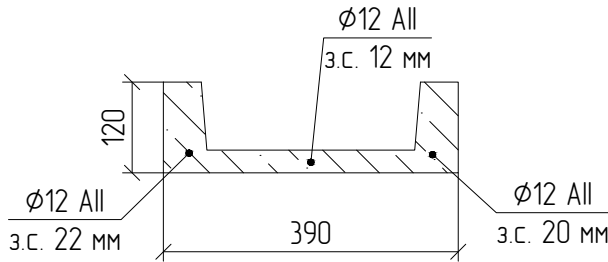


Фото вскрытия №19



Фото вскрытия №20

Вскрытие №20
М1:10

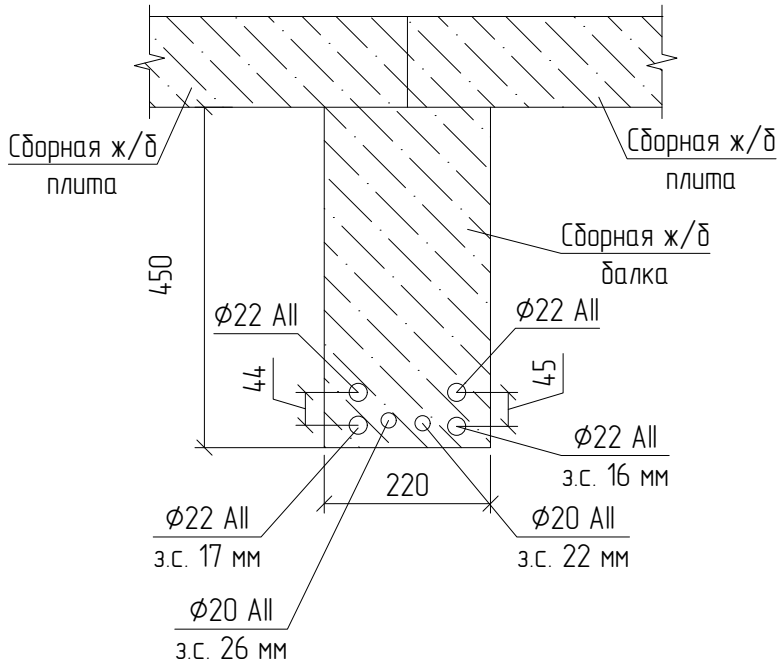

Вскрытие №21 М1:10

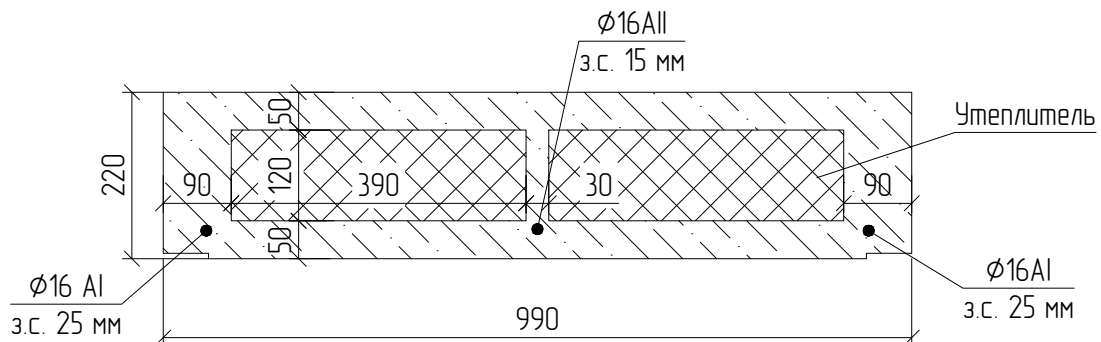


Фото вскрытия №21




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №23 М1:10

Линолеум - 2 мм
Ц/п стяжка - 90 мм
1 слой гидроизола - 4 мм
Монолитный бетон - 150 мм
Кирпичный бой - 80 мм
Грунт

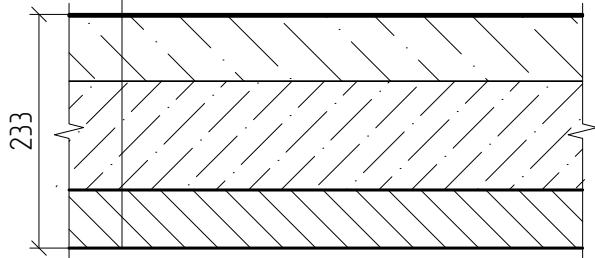

Вскрытие №24 М1:10

Штукатурный слой - 10 мм
Пенополистирол - 150 мм
Кирпичная кладка из силикатного кирпича - 120 мм
Кирпичная кладка из керамического кирпича - 380 мм
Отделочные слои - 80 мм

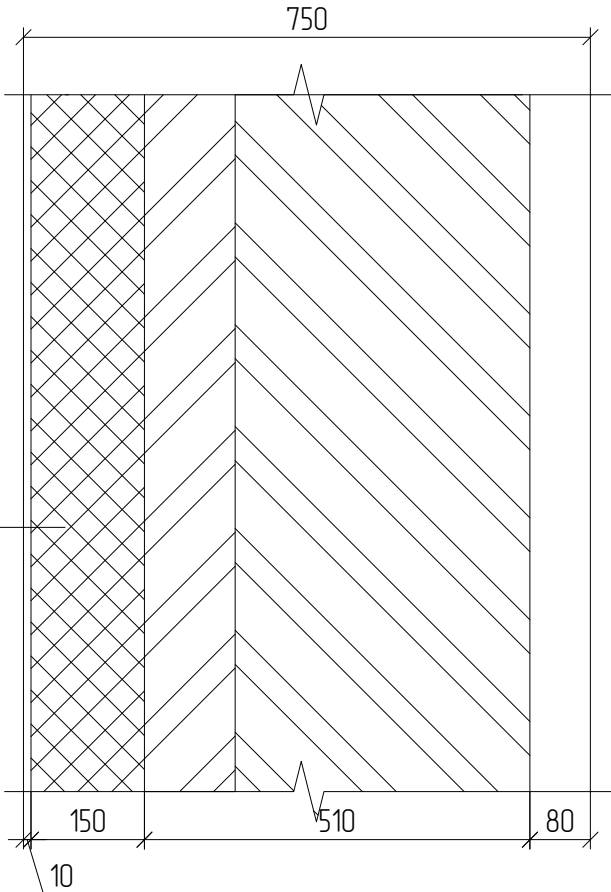


Фото вскрытия №23

Фото вскрытия №24



Штукатурный слой – 10 мм
Пенополистирол – 100 мм
Кирпичная кладка из силикатного кирпича – 120 мм
Кирпичная кладка из керамического кирпича – 510 мм
Штукатурный слой – 20 мм

Вскрытие №25
M1:10

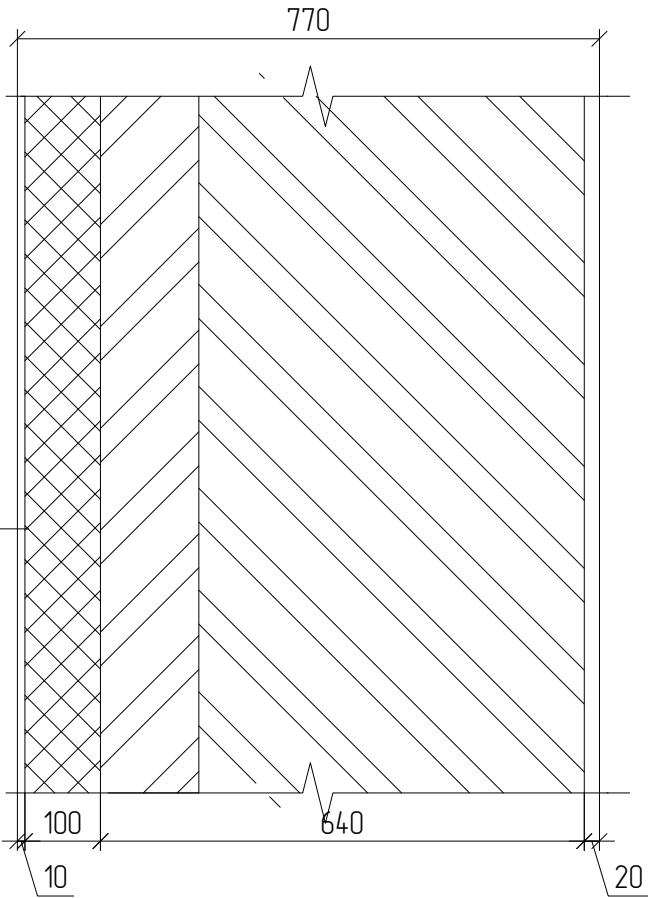



Фото вскрытия №25



Фото вскрытия №26



Вскрытие №26
M1:10

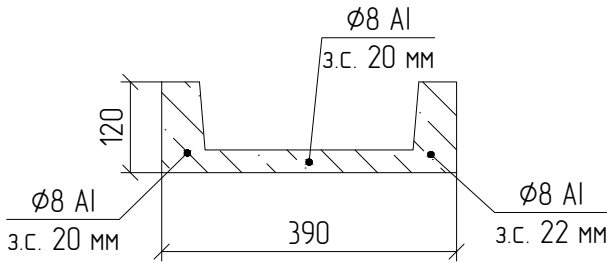

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Вскрытие №27
М1:10


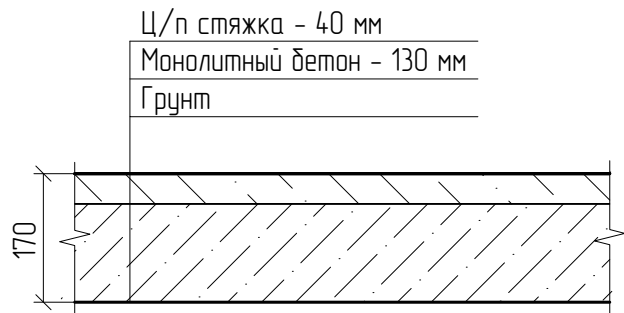



Фото вскрытия №27



Фото вскрытия №28

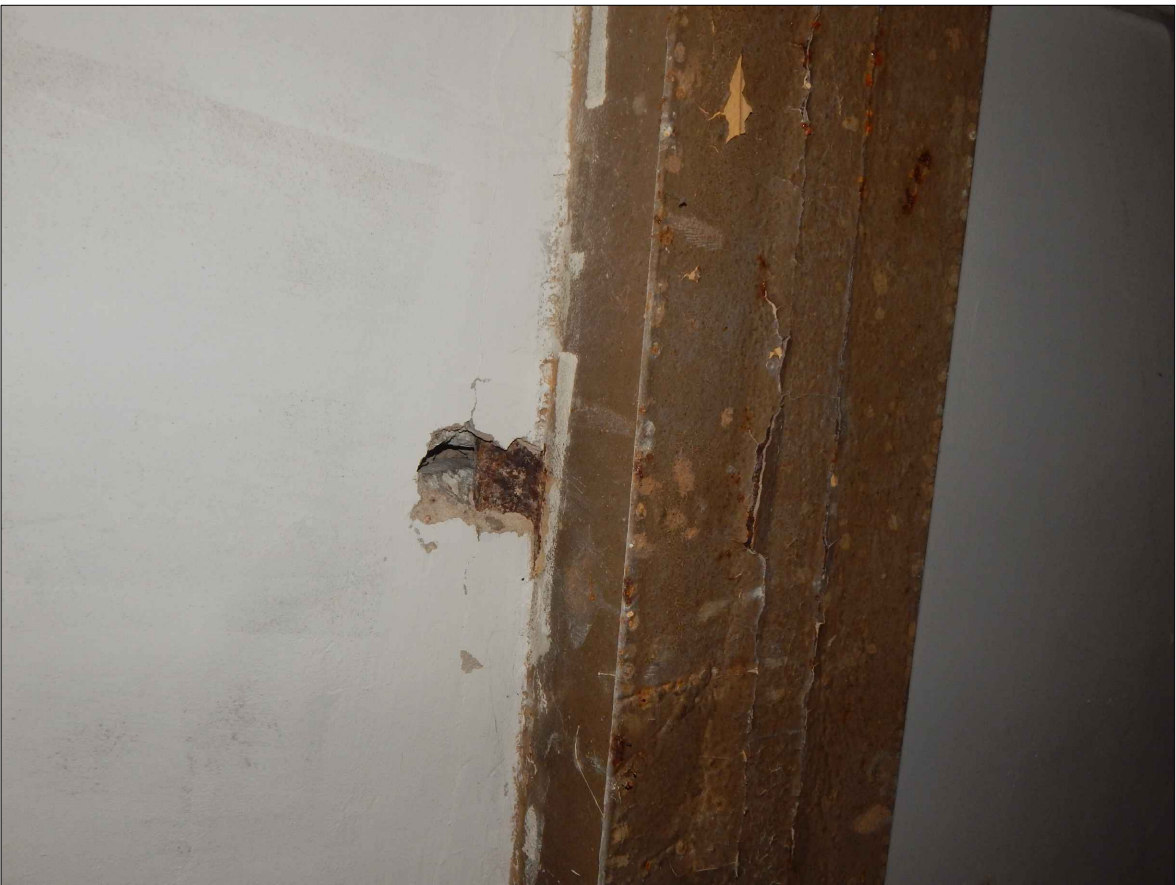

Вскрытие №28
М1:10

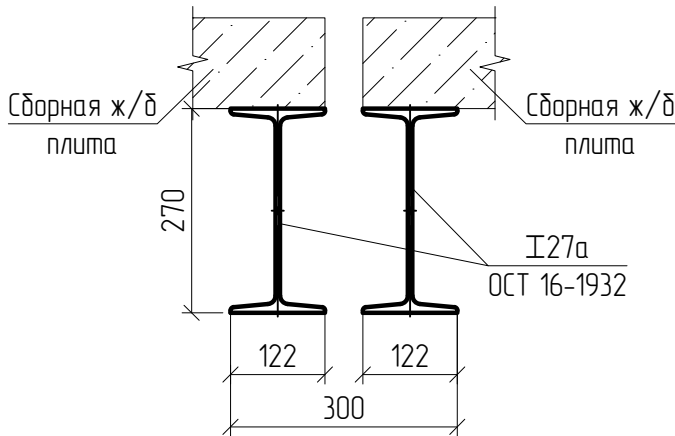


Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №29
М1:10

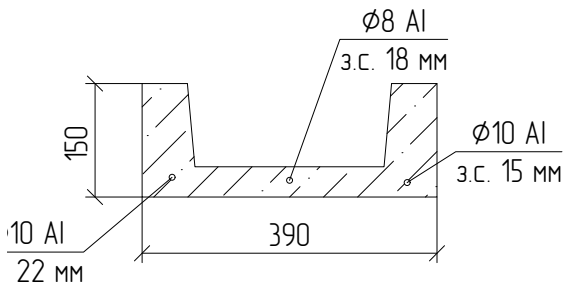

Вскрытие №30
М1:10

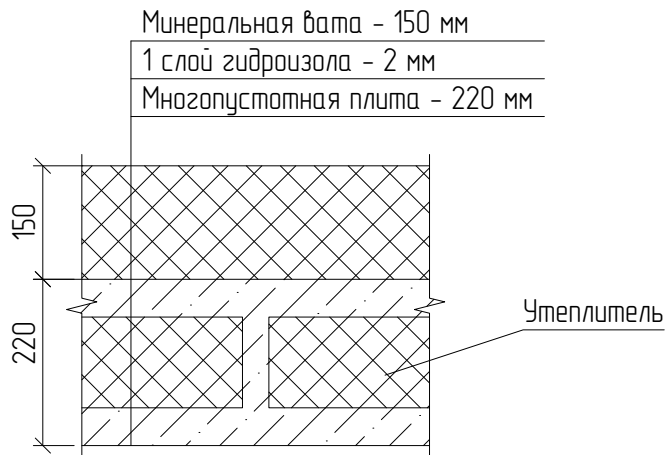


Фото вскрытия №29



Фото вскрытия №30



Вскрытие №31
М1:10


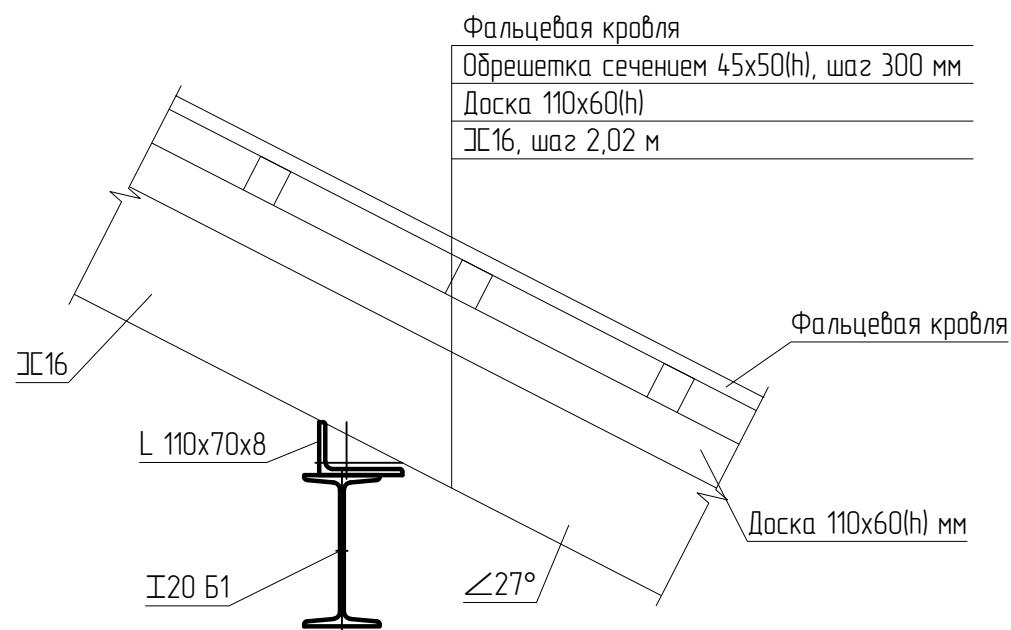


Фото вскрытия №32

Вскрытие №32
М1:10

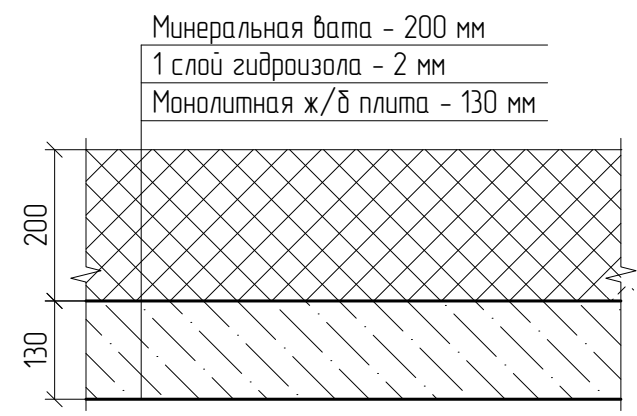


Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №33
М1:10

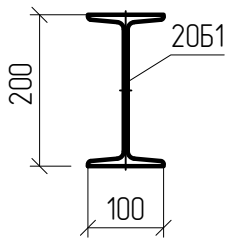

Вскрытие №34
М1:10

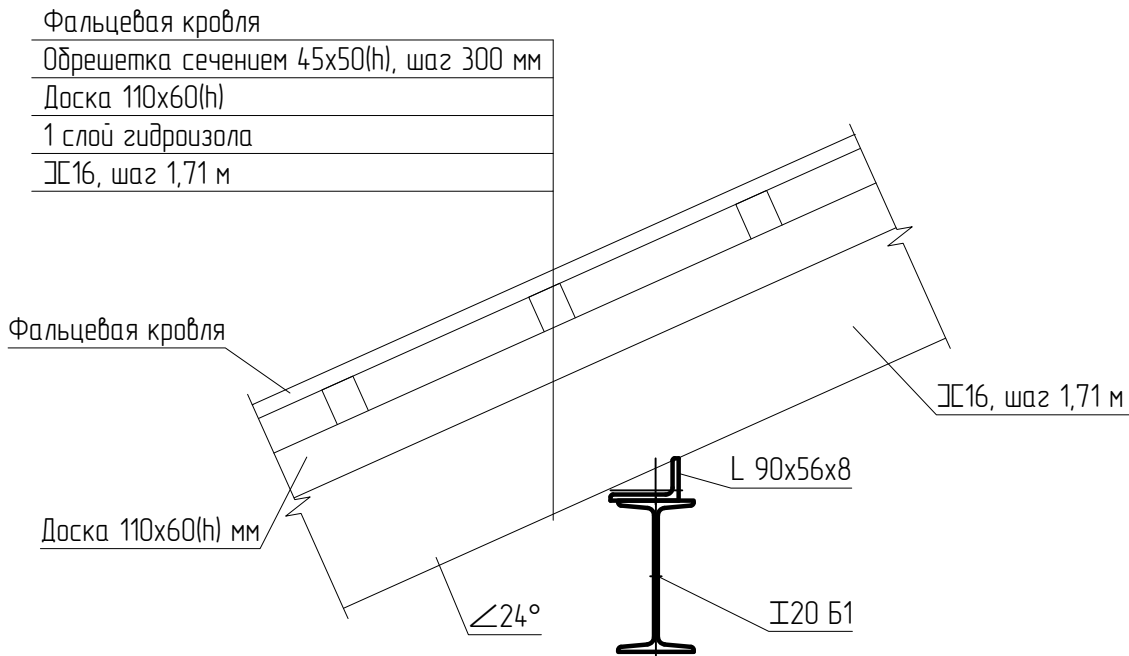


Фото вскрытия №33



Фото вскрытия №34



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №35
М1:10

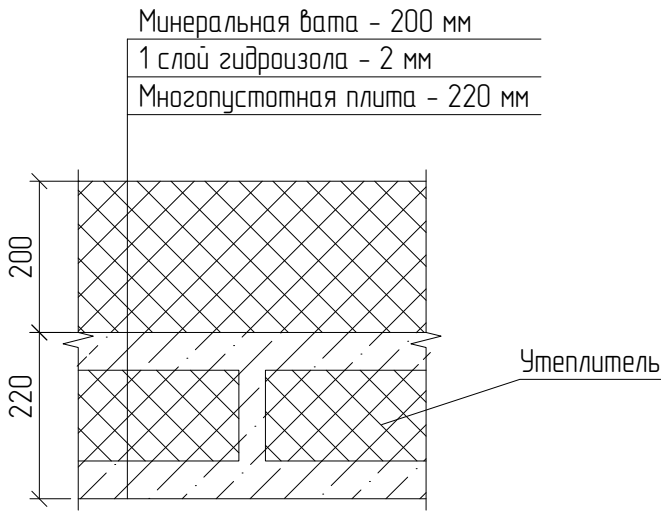



Фото вскрытия №35



Фото вскрытия №36



Вскрытие №36
М1:10

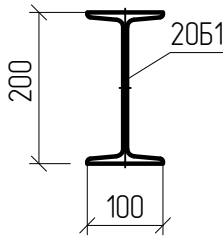

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Вскрытие №37
М1:10


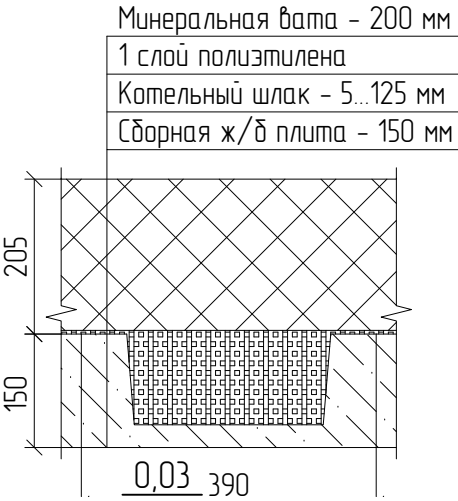


Фото вскрытия №38

Вскрытие №38
М1:100

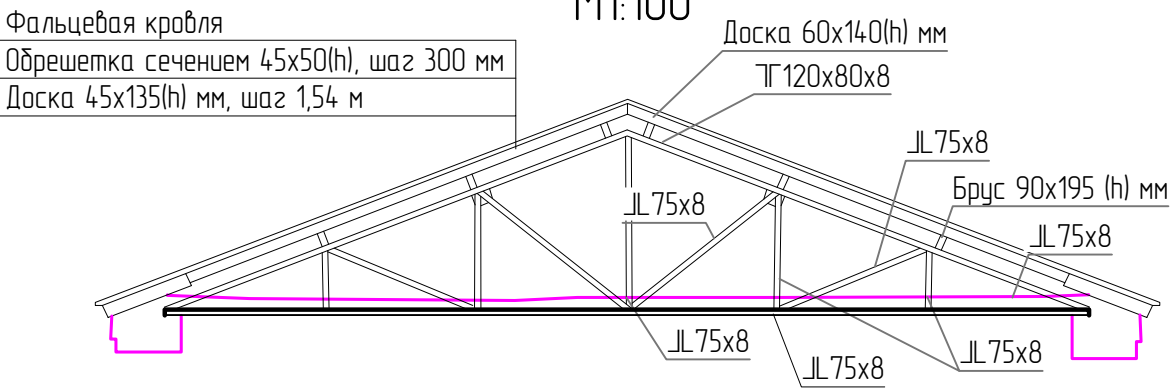


Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Вскрытие №39
М1:10

Штукатурный слой - 5 мм
Минеральная вата - 180 мм
Кирпичная кладка из силикатного кирпича - 120 мм
Кирпичная кладка из керамического кирпича - 380 мм
Штукатурный слой - 10 мм

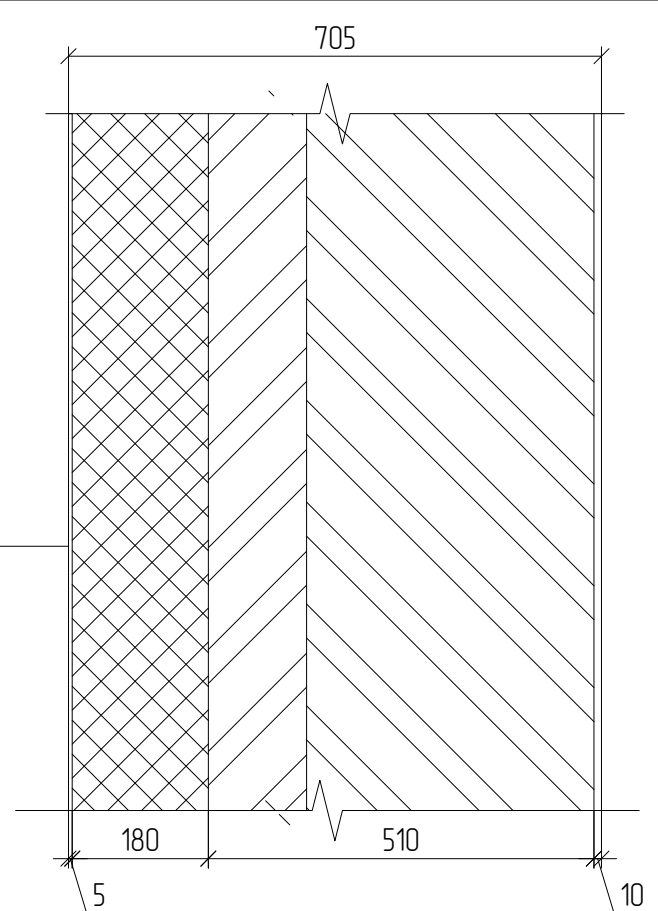

Вскрытие №40
М1:10

Штукатурный слой - 5 мм
Минеральная вата - 150 мм
Кирпичная кладка из силикатного кирпича - 120 мм
Кирпичная кладка из керамического кирпича - 510 мм
Штукатурный слой - 15 мм

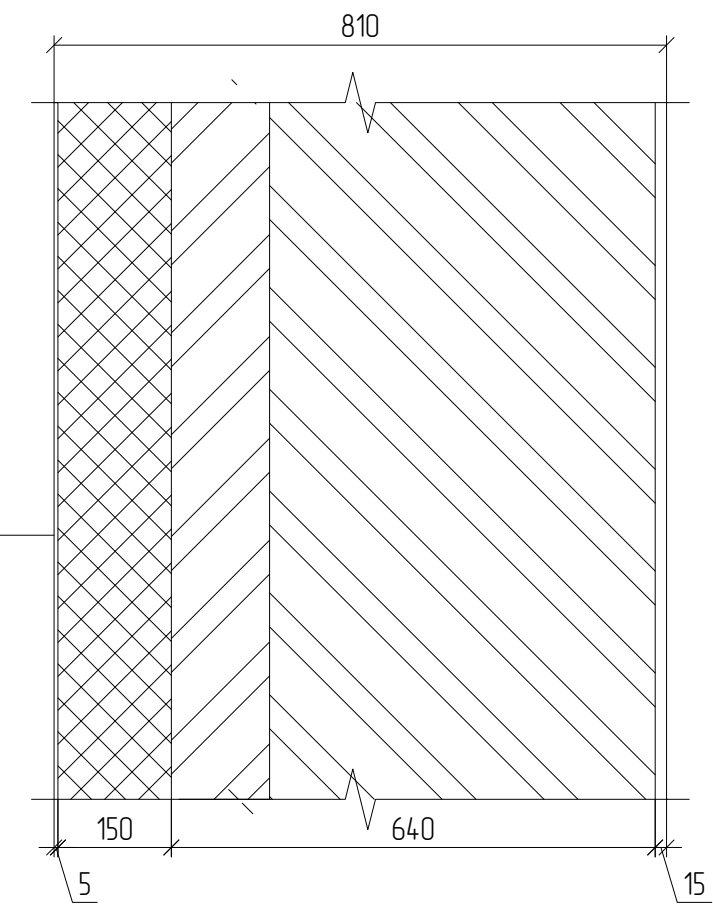


Фото вскрытия №39



Фото вскрытия №40



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

Вскрытие №41
М1:10


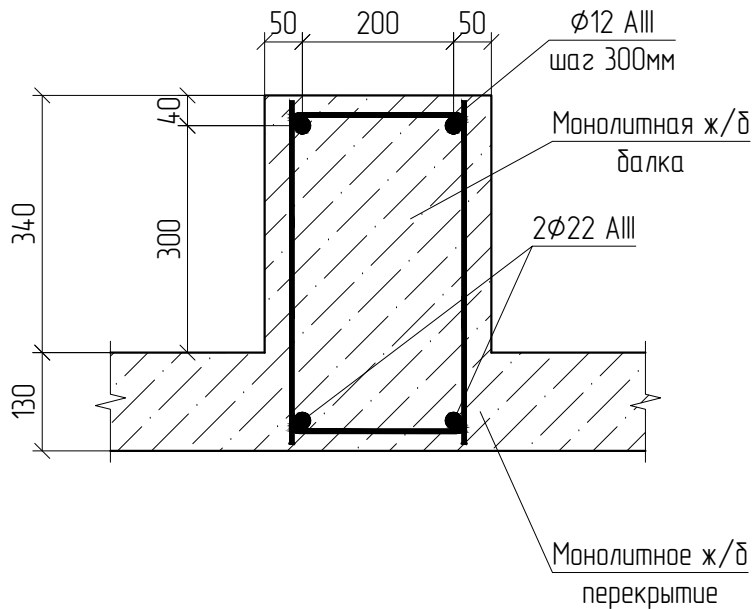


Фото вскрытия №41



Фото вскрытия №42

Вскрытие №42
М1:10

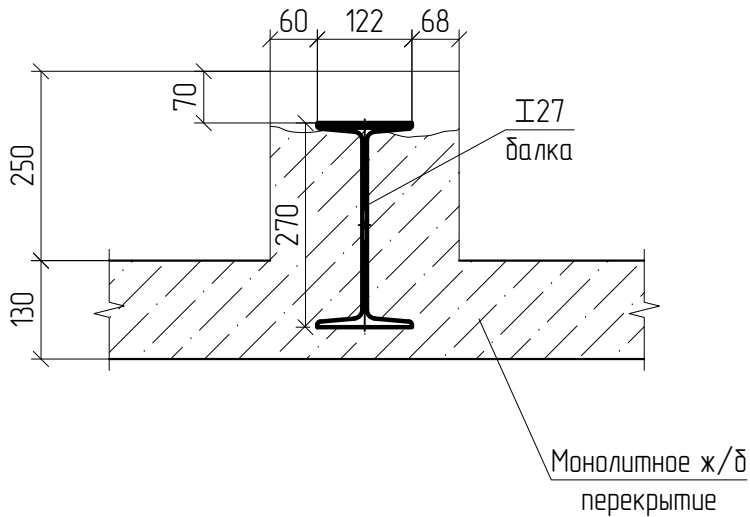

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Вскрытие №43
М1:10


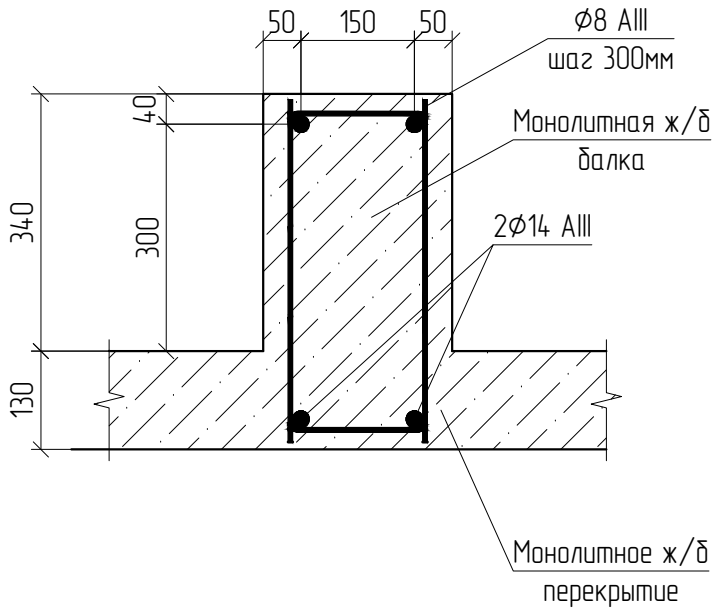


Фото вскрытия №43



Фото вскрытия №44

Вскрытие №44
М1:10

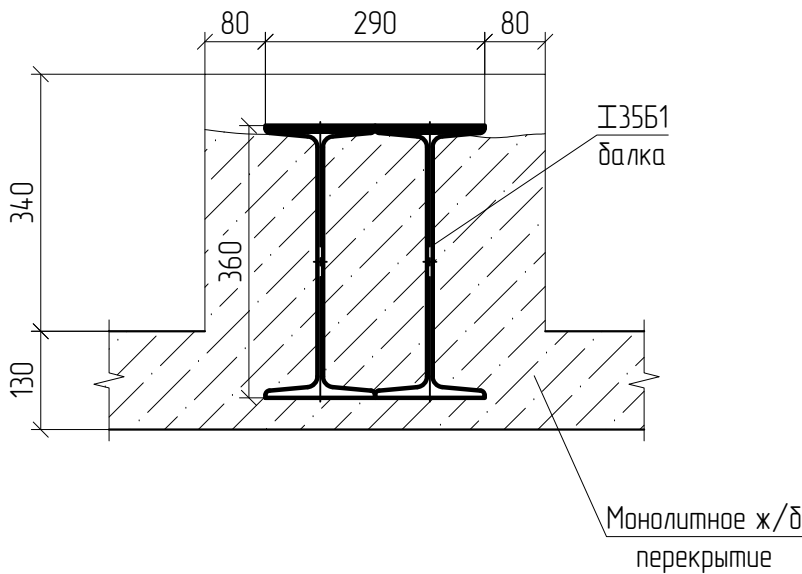

Вскрытие №45 М1:10


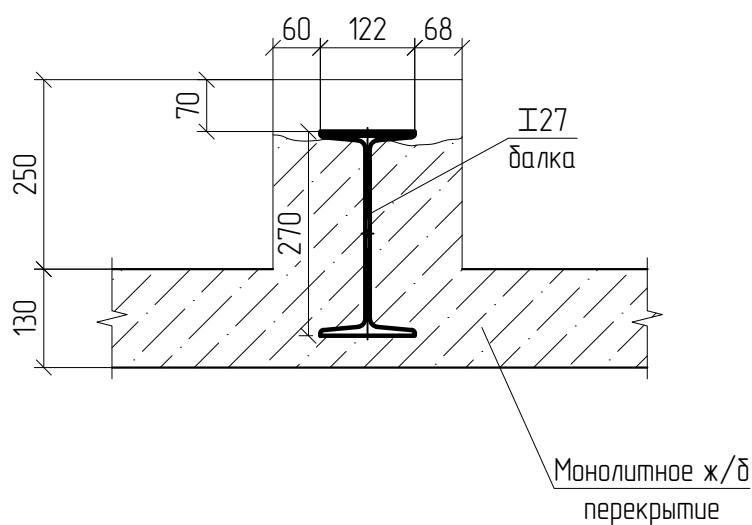


Фото вскрытия №45

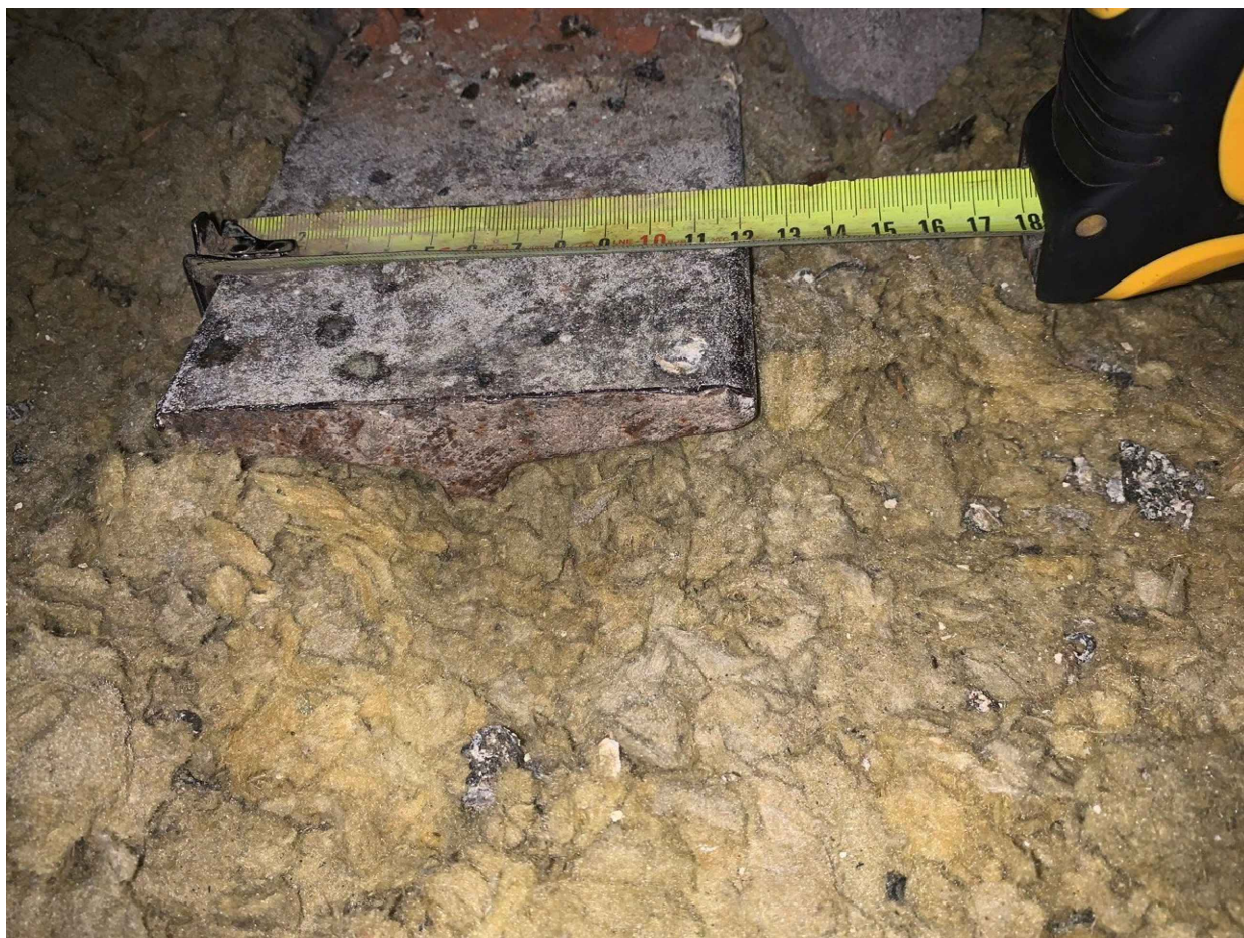

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

696/П-24-АНО/ТЗК

Лист
34



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Ведомость дефектов и повреждений строительных конструкций

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК					
------------------	--	--	--	--	--

Лист
306

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
Фасады						
1.1	Водосточная система в осях «А/4-5», «Б/7-8»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Отсутствие герметичности водосточных труб в месте стыка в осях «А/4-5» и «Б/7-8» <u>Причина возникновения:</u> Несвоевременное техническое обслуживание здания	Выполнить ремонт водосточных труб в осях «А/4-5» и «Б/7-8»	2 участка
1.2	Крыльцо в осях «А'-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Отсутствие герметичности, произрастание растительности в месте примыкания площадки и колонн крыльца в осях «А'-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Неравномерная осадка площадки входной группы, атмосферные воздействия.	Удалить растительность, восстановить герметичность в месте примыкания площадки и колонны в осях «А'-Б/6-7»	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист
307

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Крыльцо в осях «А'-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение окрасочного и штукатурного слоя потолочного покрытия входной группы в осях «А'-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Удалить повреждённые отделочные слои потолочной поверхности входной группы в осях «А'-Б/6-7» и выполнить новые	100%
1.4	Пандус в осях «А'-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Сколы и трещины в бетоне спуска и несущих кирпичных стенах пандуса в осях «А'-Б/6-7» (сквозные трещины шириной более 3 см) выветривание цементного раствора и расслоение кладки, деформации и нарушение креплений металлического ограждения <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Демонтировать существующий пандус в осях «А'-Б/6-7» и выполнить устройство нового по специально разработанному проекту	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Крыльцо в осях «А'-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание:</u> Разрушение окрасочного слоя, отсутствие герметичности в стыках бордюрного камня крыльца в осях «А'-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Выполнить ремонт стыков бордюрного камня и новый окрасочный слой	100%
1.6	Отмостка		Неудовлетворительное	<u>Описание:</u> Растрескивание асфальтобетонной отмостки, просадки на локальных участках <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Демонтировать существующую отмостку и выполнить новую по специально разработанному проекту	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Наружные стены, повсеместно		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Развитие мха, грибка, разрушение наружного штукатурного слоя стен, растрескивание наружного окрасочного слоя стен, намокание утеплителя по всему периметру здания <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Внешнее механическое воздействие.	Произвести полную замену утеплителя с восстановлением отделочных слоев.	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
						
1.8	Наружные стены		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Вертикальные трещины шириной раскрытия до 0,5 мм в наружном штукатурном слое стен <u>Причина возникновения:</u> Температурно-влажностное воздействие. Несвоевременное проведение ремонтных работ.	Выполнить ремонт трещин в наружном штукатурном слое стен ремонтным составом	12 м.п.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.9	Козырек входной группы в осях «Г-Д/1»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение отделочных слоев, коррозионные трещины в железобетонном козырьке входной группы в осях «Г-Д/1» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Удалить поврежденный бетон козырька входной группы в осях «Г-Д/1», очистить арматуру от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона, выполнить отделочные слои	1 участок
1.10	Козырек входной группы в осях «Д-Е/1», «Ж/10-11»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Поверхностная коррозия металлических элементов обрамления козырьков входных групп в осях «Д-Е/1» и «Ж/10-11» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Выполнить механическую очистку металлических элементов обрамления козырьков входных групп в осях «Д-Е/1», «Ж/10-11» от продуктов коррозии с последующим восстановлением защитного окрасочного покрытия	S≈2 м²

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.11	Крыльцо в осях «Д-Е/1-2», вход в подвал в осях «Д-Е/1», «Д/5-6», «Ж/6-7», «Д-Е/9-10»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Сколы бетона ступеней, отсутствие отделочных слоев лестниц и площадок крыльца в осях «Д-Е/1-2» и входов в подвал в осях «Д-Е/1», «Д/5-6», «Ж/6-7», «Д-Е/9-10» <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ	Восстановить сечение ступеней, выполнить покрытие лестниц и площадок крыльца в осях «Д-Е/1-2» и входов в подвал в осях «Д-Е/1», «Д/5-6», «Ж/6-7», «Д-Е/9-10» из керамической плитки или аналога	100%
1.12	Крыльцо в осях «Д-Е/12»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Сколы бетона ступеней, отсутствие отделочных слоев лестниц и площадок <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ	Восстановить сечение ступеней, выполнить покрытие лестниц и площадок	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо в осях «Ж/11-12»		Неудовлетворительное	Трещины и сколы бетона ступеней и площадок, вертикальные трещины (раскрытие более 0,5 мм) в стенах. Следы механического повреждения от наезда транспорта. Поверхностная коррозия и нарушение креплений металлических ограждений, поверхностная коррозия металлического обрамления козырьков. Причина возникновения: Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Демонтировать существующее крыльцо и выполнить устройство нового по специально разработанному проекту	100%
1.13	Прямоук спуска в подвал в осях «Д/7-8»		Ограниченно-работоспособное	Сколы бетона ступеней и площадки лестницы прямоук спуска в подвал в осях «Д/7-8», поверхностная коррозия и нарушение креплений металлических ограждений, поверхностная коррозия и деформации элементов навесов Причина возникновения: Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Демонтировать существующие лестницу, ограждение и навесы прямоук спуска в подвал в осях «Д/7-8», выполнить устройство новых по специально разработанному проекту	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

314

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1.14	Прямки	-	Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение штукатурного слоя отделки прямков, замачивание стен и полов, отсутствие вертикальной гидроизоляции. <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ	Выполнить вертикальную гидроизоляцию прямков, полную замену отделочных слоев стен и полов прямков, а также металлического покрытия прямков.	100%
1.15	Пожарная лестница в осях «Д-Е/10»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Отсутствие защитного окрасочного покрытия и поверхностная коррозия металлической пожарной лестницы в осях «Д-Е/10», нарушение креплений лестницы к стене и деформации элементов <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия, длительный период эксплуатации	Выполнить замену металлической пожарной лестницы в осях «Д-Е/10» по специально разработанному проекту	100%

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
Подвал						
2.1	Балки перекрытия подвала в осях «Г-Д/7-8»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Поверхностная коррозия металлических балок перекрытия подвала в осях «Г-Д/7-8» с потерей до 1% площади сечения, сплошная коррозия арматуры межбалочного заполнения до 30% площади сечения. <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации. Отсутствие защитного окрасочного слоя и защитного слоя бетона.	Очистить от продуктов коррозии арматуру межбалочного заполнения в подвале в осях «Г-Д/7-8», восстановить защитный слой бетона. Приварить поперечные пластины к балкам перекрытия подвала в осях «Г-Д/7-8» (сечение и шаг пластин выполнить согласно специально разработанному проекту), выполнить защитное окрасочное покрытие балок	4,5 м
2.2	Металлические балки перекрытия подвала в осях «Д-Ж/1-3»		Работоспособное	<u>Описание:</u> Поверхностная коррозия металлических балок перекрытия подвала в осях «Д-Ж/1-3» <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Очистить металлические балки перекрытия подвала в осях «Д-Ж/1-3» от продуктов коррозии, выполнить защитный окрасочный слой	30 м

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

316

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Плита перекрытия подвала в осях «Г-Д/8-9»		Работоспособное	<u>Описание:</u> Сквозное отверстие в плите перекрытия подвала в осях «Г-Д/8-9» под инженерные коммуникации без обрезки арматуры <u>Причина возникновения:</u> Некачественное проведение строительно-монтажных работ.	Выполнить обрамление пробитого отверстия. в плите перекрытия подвала в осях «Г-Д/8-9»	1 шт.
2.4	Перемычка оконного проема подвала в осях «Д/8-9»		Работоспособное	<u>Описание:</u> Поверхностная коррозия металлической перемычки оконного проема подвала в осях «Д/8-9» <u>Причина возникновения:</u> Отсутствие защитного окрасочного покрытия	Очистить металлическую перемычку оконного проема подвала в осях «Д/8-9» от продуктов коррозии, выполнить защитное окрасочное покрытие	1 шт.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

317

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Стены подвала, повсеместный дефект		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение внутреннего штукатурного и окрасочного слоя стен подвала <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта. Температурно-влажностное воздействие.	Удалить внутренние отделочные слои стен подвала и выполнить новые согласно назначению помещений	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Потолочная поверхность плит перекрытия подвала		Работоспособное	<u>Описание:</u> Разрушение отделочного слоя плит перекрытия подвала <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта. Температурно-влажностное воздействие.	Удалить отделочные слои плит перекрытия подвала и выполнить их восстановление	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
1-4 этажи						
3.1	Плиты перекрытия		Работоспособное	<u>Описание:</u> Следы увлажнения на поверхности плит перекрытий 1-4 этажей, разрушение отделочных слоев <u>Причина возникновения:</u> Отсутствие герметичности инженерных систем.	Устранить причины увлажнения плит перекрытий 1-4 этажей, демонтировать разрушенные отделочные слои и выполнить их восстановление	100%
3.2	Плиты перекрытий		Работоспособное	<u>Описание:</u> Оголение и коррозия арматурных стержней в плитах перекрытий 1-4 этажей <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ.	Очистить арматуру плит перекрытий 1-4 этажей от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона ремонтным составом	9 участков

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист
320

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Плиты перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/1-2»		Работоспособное	<u>Описание:</u> Продольные коррозионные трещины в сборных железобетонных плитах перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/1-2» <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии при изготовлении конструкции.	Сбить поврежденный бетон в сборных железобетонных плитах перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/1-2», очистить арматуру от продуктов коррозии, восстановить защитный слой бетона ремонтным составом.	4 м
3.4	Сталежелезобетонные балки перекрытий		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Поперечные трещины в защитном слое бетона сталежелезобетонных балок перекрытий 1-4 этажей шириной раскрытия до 0,2 мм. Трещины расположены в растянутой зоне балки в середине пролета по нижней грани сечения Причина возникновения: Действующая длительная нагрузка.	Согласно п.5.18.20 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ширина раскрытия трещин в защитном слое сталежелезобетонных балок перекрытий 1-4 этажей не превышает предельно допустимого значения. Устранение дефекта не требуется (для балок с трещинами шириной раскрытия до 0,2 мм).	-

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Сборные ж/б плиты перекрытий		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Поперечные трещины в сборных ж/б плитах перекрытий 1-4 этажей шириной раскрытия до 0,2 мм. <u>Причина возникновения:</u> Действующая нагрузка.	Согласно п.5.18.20 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» ширина раскрытия трещин в сборных ж/б плитах перекрытий 1-4 этажей не превышает предельно допустимого значения. Устранение дефекта не требуется (для плит с трещинами шириной раскрытия до 0,2 мм).	-
3.6	Сборная плита перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/10-11»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Продольная трещина шириной раскрытия до 0,3 мм в сборной ж/б плите перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/10-11» <u>Причина возникновения:</u> Механическое воздействие при изготовлении, транспортировке или монтаже конструкции.	Продольную трещину шириной раскрытия до 0,3 мм в сборной ж/б плите перекрытия 2-го этажа в осях «Е-Ж/10-11» расшить, обдеспылить, увлажнить и выполнить инъектирование трещины безусадочной бетонной смесью типа КТэрон-2 (или аналогом).	0,5 м

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист
322

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Монолитные ж/б перекрытия 2-го этажа в осях «В-Г/9» и 3-го этажа в осях «В-Г/7-8»		Работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Каверны, раковины, пустоты в монолитных ж/б плитах перекрытия 2-го этажа в осях «В-Г/9» и 3-го этажа в осях «В-Г/7-8» <u>Причина возникновения:</u> Неудовлетворительное уплотнение бетонной смеси при изготовлении конструкции.	Отремонтировать каверны, раковины в монолитных ж/б плит перекрытия 2-го этажа в осях «В-Г/9» и 3-го этажа в осях «В-Г/7-8» ремонтным составом	2 участка
3.8	Сборные ж/б плиты перекрытия 3-го этажа в осях «Д-Е/2-3»; 4-го этажа в осях «Г-Д/2-3»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание дефекта:</u> Поперечные трещины шириной раскрытия до 0,5 мм в сборных ж/б плитах перекрытия 3-го этажа в осях «Д-Е/2-3» и 4-го этажа в осях «Г-Д/2-3» <u>Причина возникновения:</u> Превышение предельно-допустимой нагрузки.	Выполнить усиление сборных ж/б плит перекрытия 3-го этажа в осях «Д-Е/2-3» и 4-го этажа в осях «Г-Д/2-3» по специально разработанному проекту	4 плиты

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Стены/повсеместно		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Следы увлажнения на поверхности стен 1-4 этажей, разрушение отделочных слоев <u>Причина возникновения:</u> Отсутствие герметичности инженерных систем.	Устранить причины увлажнения стен 1-4 этажей. Удалить разрушенные участки внутренних отделочных слоев стен 1-4 этажей и выполнить их восстановление	100%
3.10	Пол подвала		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение, растрескивание бетонного пола подвала, отсутствие бетонного пола на локальных участках <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Выполнить замену полов подвала с устройством гидроизоляции согласно СП 29.13330.2011	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

324

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Пол 1-го этажа в осях «Г-Д/6-8», 2-4-го этажей в осях «Г-Д/4-5» и «Г-Д/8-9»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Сколы керамической плитки пола на 1-м этаже в осях «Г-Д/6-8», на 2-4-м этажах в осях «Г-Д/4-5» и «Г-Д/8-9» <u>Причина возникновения:</u> Внешнее механическое воздействие	Выполнить замену поврежденного покрытия пола на 1-м этаже в осях «Г-Д/6-8», на 2-4-м этажах в осях «Г-Д/4-5» и «Г-Д/8-9»	100%
3.12	Пол 2-го этажа в осях «Б-В/9-11»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Отслоение линолеума от основания, образование неровностей на 2-м этаже в осях «Б-В/9-11» <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Выполнить замену поврежденного покрытия пола на 2-м этаже в осях «Б-В/9-11»	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

325

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
3.13	Деревянные оконные заполнения		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Усушка деревянных рам, неплотное закрывание, провисание створок, нарушение приборов открывания, закрывания и фиксации створок окон. <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Выполнить замену деревянных оконных заполнений	100%
3.14	Дверные блоки		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Рассыхание, провисание полотен, нарушение приборов открывания, закрывания и фиксации полотен <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Выполнить замену деревянных дверных заполнений	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
Балкон						
4.1	Балкон 2-го этажа в осях «А-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение штукатурного и окрасочного слоя, керамической плитки балконного ограждения на 2-м этаже в осях «А-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта.	Удалить существующие отделочные слои балконного ограждения на 2-м этаже в осях «А-Б/6-7» и выполнить их восстановление	100%
4.2	Балкон 2-го этажа в осях «А-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Застаивание воды на поверхности пола балкона 2-го этажа в осях «А-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ.	Выполнить требуемый уклон пола балкона 2-го этажа в осях «А-Б/6-7»	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
4.3	Балкон 2-го этажа в осях «А-Б/6-7»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Разрушение защитного окрасочного покрытия и поверхностная коррозия металлического каркаса навеса балкона 2-го этажа в осях «А-Б/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия. Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Очистить металлические элементы навеса балкона 2-го этажа в осях «А-Б/6-7» от продуктов коррозии и старого окрасочного слоя, выполнить новое защитное окрасочное покрытие. Выполнить устройство навеса над балконом при необходимости	100%

Лестницы

5.1	Лестничные клетки в осях «Г-Д/3-4», «Г-Д/9-10»		Неудовлетворительное	<u>Описание дефекта:</u> Повреждение отделочных слоев ступеней лестниц в осях «Г-Д/3-4», «Г-Д/9-10» <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Выполнить замену отделочных слоев ступеней лестниц в осях «Г-Д/3-4», «Г-Д/9-10»	100%
-----	--	--	----------------------	---	---	------

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
Покрытие (стропильная система, фермы)						
6.1	Чердачное помещение в осях «Б-В/6-7»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Смещение по горизонтали оголовка кирпичного столба на величину до 10 мм, отклонение кирпичного столба на величину до 30 мм в чердачном помещении в осях «Б-В/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Нарушение технологии строительных работ.	Выполнить усиление кирпичного столба в чердачном помещении в осях «Б-В/6-7» по специально разработанному проекту	1 участок

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Чердачное помещение в осях «Д-Е/6-7»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Повреждение связи верхнего пояса ферм в осях «Д-Е/6-7» <u>Причина возникновения:</u> Внешнее механическое воздействие.	Восстановить связь верхнего пояса ферм в осях «Д-Е/6-7»	1 участок
6.3	Стропильная система повсеместно		Неудовлетворительное	<u>Описание:</u> Потеря защитных свойств огнезащитной обработки деревянных элементов стропильной системы <u>Причина возникновения:</u> Длительный период эксплуатации без проведения ремонта	Выполнить огнезащитную обработку деревянных элементов стропильной системы (степень огнестойкости здания I)	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Лист

330

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
6.4	Металлические конструкции покрытия повсеместно		Неудовлетворительное	<u>Описание:</u> Не выполнена огнезащитная обработка металлических конструкций покрытия <u>Причина возникновения:</u> Нарушение требований нормативной документации	Выполнить огнезащитную обработку металлических конструкций покрытия (степень огнестойкости здания I)	100%

Кровля						
7.1	Кровля в осях «Г-Д/5-8»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Деформация профилированного кровельного листа в осях «Г-Д/5-8» <u>Причина возникновения:</u> Внешнее механическое воздействие.	Демонтировать кровельное покрытие в осях «Г-Д/5-8» и выполнить новое по специально разработанному проекту	100%

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Кровля в осях «Г-Д/5-8»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Поверхностная коррозия металлических профилированных листов кровли в осях «Г-Д/5-8» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия.	Демонтировать кровельное покрытие в осях «Г-Д/5-8» и выполнить новое по специально разработанному проекту	100%
7.3	Кровля/повсеместно		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Сквозные отверстия в кровельных листах <u>Причина возникновения:</u> Внешнее механическое воздействие.	Демонтировать существующие кровельные покрытия и выполнить новые по специально разработанному проекту	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
7.4	Кровля в осях «Г-Д/5-8»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Ослабление крепления кровельных листов в осях «Г-Д/5-8» <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия.	Демонтировать кровельное покрытие в осях «Г-Д/5-8» и выполнить новое по специально разработанному проекту	100%
Фронтон в осях «Б/6-7»						
8.1	Фронтон в осях «Б/6-7»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Разрушение кирпичной кладки фронтона в осях «Б/6-7», разрушение декоративной лепнины <u>Причина возникновения:</u> Атмосферные воздействия.	Демонтировать разрушенную кирпичную кладку фронтона в осях «Б/6-7» и декоративную лепнину. Восстановить кирпичную кладку керамическим кирпичом до необходимых геометрических размеров и выполнить новую лепнину	100%

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п/п	Элемент/участок	Фотоснимок (эскиз) дефекта, повреждения	Категория технического состояния	Описание и причина возникновения дефекта/повреждения	Метод устранения дефекта/повреждения	Ориентировочный объем дефекта/повреждения
1	2	3	4	5	6	7
8.2	Фронтон в осях «Б/6-7»		Ограниченно-работоспособное	<u>Описание:</u> Локальные разрушения кирпичной кладки в нижней части фронтона в осях «Б/6-7» на глубину до 250 мм <u>Причина возникновения:</u> Внешнее механическое воздействие.	Восстановить сечение кирпичной кладки фронтона в осях «Б/6-7»	1 участок

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-ТЗК	Лист
	334



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 781710575256586743204271039869518832615
Владелец: ООО "АРХЛАБ "АК И ПАРТНЕРЫ"
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Электронная почта: null
Организация: ООО "АРХЛАБ "АК И ПАРТНЕРЫ"
Действителен: с 29.08.2025 по 29.11.2026
Дата подписания 02.07.2026 13:56:25



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62385541272944990115826377376369842859
Владелец: Мирошниченко Дмитрий Владимирович
Должность: Не указана
Электронная почта: null
Организация: Не указана
Действителен: с 17.04.2026 по 17.04.2027



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 122996861919368851951033815886376834404
Владелец: Мелихов Александр Игоревич
Должность: Не указана
Электронная почта: null
Организация: Не указана
Действителен: с 16.04.2026 по 16.04.2027