Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.1 2019

Evolução dos materiais

Idade da Pedra

Materiais mais comuns: Polímeros (madeiram peles e fibras); Cerâmicos (Pedra)

Idade da Argila

Materiais mais comuns:

Idade do Cobre

Materiais mais comuns:

Idade do Bronze

Materiais mais comuns:

Idade do Ferro

Materiais mais comuns:

2 Sociedade e Materiais

Aumento significativo de tipos de materiais com o desenvolvimento industrial ⊳ Melhoria nos métodos de extração e produção & Alterações nos materiais para formação de novos materiais (materiais avançados, compósitos)

3 Classificação dos Materiais

Metais

Combinação de elementos metálicos, sendo possível a presença de não-metálicos (ex: açocarbono). Algumas propriedades relacionadas à presença de elétrons livres (ex: bons condutores de calor e eletricidade). Resistentes e deformáveis: extenso uso em aplicações estruturais. Suscetível a corrosão.

Possui boa condutividade térmica e elétrica.

Cerâmicos

ligações de metais e não-metais. Isolantes térmicos e elétricos. Podem ser resistentes a altas temperaturas e a ambientes agressivos. Ex: óxidos, nitretos, carbetos. Resistentes a corrosão.

Possui boa condutividade térmica e variada condutividade elétrica.

Polímeros

polímeros:compostos orgânicos. Baixa densidade; altamente deformáveis. (C, H e nãometálicos) Degrada com solventes, altas temperaturas.

Possui baixa condutividade térmica e elétrica. Compósitos

Compósitos: dois ou mais tipos de materiais unidos de forma a produzir um material com características específicas. Projetados para apresentar uma combinação das melhores características de cada um dos componentes.

Materiais avancados

Uso em aplicações de ponta(alta tecnologia). Não necessariamente são novos materiais. Podem ser tradicionais, com otimização das propriedades.

- Alto desempenho
- Baixo peso e alta resistência
- Resistência a diversas condições de ser-
- · Ambientalmente corretos
- Facilmente recicláveis

Ex: polímero reforcado com fibra de vidro usado como armadura para estruturas em concreto armado

4 Classificação dos Materiais Qaunto a Estrutura

- Ligações atômicas
 - Metálica
 - covalente
 - iônica
- Tipo de Estrutura
 - Amorfa
 - Cristalina
 - Molecular

Propriedades Mecânicas

- dutilidade
- elasticidades
- dureza
- · tenacidade

Propriedades Ouímicas e Físicas

- ponto de fusão
- calor específico
- condutividade (térmica e elétrica)
- Propriedades magnéticas
- Propriedades ópticas
- Iteração com o ambiente: oxidação

Modificação das Propriedades

- Tratamentos térmicos
- tratamento de superfície
- Tratamentos mecânicos

5 COMPOSIÇÃO QUÍMICA x PROPRIE-**DADES FÍSICAS**

Exemplo 1: alteração de cor de um mesmo mineral

CORÍNDON:mineral à base de óxido de alumínio (Al2O3) Chama-se safira qualquer variedade de corindon, de qualidade gemológica, que não seja vermelha (rubi)

Exemplo 2: Alteração da compatibilidade química com o meio ambiente. Aço patinável (CORTEN): aço com adição de cobre que forma uma pátina, reduzindo o processo corrosivo. Muito usado na construção civil.

6 ESTRUTURA CRISTALINA x PROPRIE-DADES FÍSICAS

CaCO3

Mármore (calcita -romboédrico)

Conchas (aragonita -ortorrômbico)

7 TIPO DE LIGAÇÃO QUÍMICA x PROPRI-**EDADES FÍSICAS**

O tipo de ligação iônica está intimamente ligada com as características físico-química dos materiais. Temos que:

Ligações Metálicas

Favorecem a condutividade térmica e elétrica Ligações Covalentes

Aparecem em matérias com características isolantes.

8 Materiais de Construção

Escolha do Material

Etapas básicas

- relacionar experiências prévias para o serviço em questão
- relacionar e colocar em ordem de prioridade todos os parâmetros que podem influenciar na escolha

- estabelecer as características que se deseja para o material ideal ao serviço
- realizar testes, comparando os materiais que possam ser usados otimizando o custo total.

Definição da categoria do material: metal, cerâmico, polímero ou compósito

Como selecionar um material?

Condições operacionais

- Custo/benefício (indústria de massa ou de grande exigência tecnológica?)
- Propriedades requeridas
- Degradação no meio
- Solicitação mecânica
- Resistência/peso

Quais fatores influenciam na escolha dos materiais para determinado serviço ou aplicação industrial?

- Propriedades físicas e químicas
- Características operacionais
- Fabricação, disponibilidade e custo

9 Propriedades físicas e químicas Propriedades mecânicas

Limites de escoamento e de resistência, dutilidade, resistência à fadiga e fluência, temperatura de transição dútil-frágil, módulo de elasticidade.

9.1 Outras propriedades físicas

densidade, calor específico, expansão térmica, condutividade, propriedades magnéticas e elétricas.

Propriedades químicas

oxidação, flamabilidade, toxicidade.

10 Características operacionais temperatura

natureza dos fluidos em contato com material

(composição química, concentração, pH, caráter oxidante ou redutor, presenca de contaminantes, pressão, velocidade do fluido, flamabilidade, toxidez). Necessário avaliar alterações em cada um destes fatores ao longo do tempo de servico.

presenca de resíduos oriundos de processos

ex: alguns materiais como o chumbo são resistentes à corrosão porém geram resíduos tóxidos, limitando seu uso.

11 Fabricação, disponibilidade e custo

Fatores críticos na seleção:

facilidade de fabricação e forma de apresentacão. Ex:espessura de chapas e formato(tubos ou tarugos) Custo/benefício: custo direto do material, tempo de vida útil e custos indiretos (paradas para reparos ou reposição dos equipamentos). Tempo de vida útil compatível com tempo previsto de operação. Relação direta com segurança (acidentes e falhas) Furos em tubulações. Aco inox 304 no lugar de aço-C. Aço-carbono disponível em inúmeras formas de fabricação.

12 Estrutura Cristalina

Material Amorfo X Cristalino

O material CRISTALINO possui arranjo mais uniforme e as moléculas está direcionadas de forma a apresentarem um densidade molecular maior.

O material AMORFO possui suas moléculas dispostas de forma mais aleatória e a densidade molecular dessa região é menor.

CRISTALINIDADE

Arranjo interno ordenado das partículas segundo um modelo tridimensional, característico do estado sólido. Em muitos corpos a cristalinidade é evidenciada por faces e simetria externa, indicando um arranjo ordenado dos átomos. Exames em raios X(1912) estudo de substâncias inorgânicas.

CRISTALOGRAFIA

Estudo dos corpos sólidos que possuem estrutura cristalina e das leis que governam seu crescimento, forma externa e interna. É instrumento fundamental na química, física, metalurgia e no estudos das cerâmicas, refratários, semicondutores, gemas sintéticas, etc.

CÉLULAS UNITÁRIAS

para a maioria dos cristais, as células unitárias podem ser representadas por geometrias específicas. Mais do que uma célula unitária pode ser escolhida para representar o cristal. Geralmente, escolhe-se a que apresenta o maior grau de simetria geométrica.

SISTEMAS CRISTALINOS

Qualquer empacotamento atômico deverá se encaixar em um dos sete principais tipos de cristais, que estão intimamente associados com o modo pelo qual o espaco pode ser dividido em volumes iguais, pela interseção de superfícies planas. Existem diferentes estruturas cristalinas possíveis. É conveniente dividilas em grupos de acordo com as configurações das células unitárias e/ou os arranjos atômicos. Para criar todos os tipos de redes são necessários sete tipos distintos de células cristalinas.

13 Células unitárias e Sistemas cristali-

Parâmetros de rede cristalina:

- a,b,c comprimentos dos lados do paralelepípedo
- α , β , γ ângulos entre os eixos

Com base nestes parâmetros de rede, tem-se que existem 7 diferentes combinações possíveis entre a,b,c e α , β , γ cada um representando um sistema cristalino.





 $\alpha = \beta = 90^{\circ}, \gamma = 120^{\circ}$



rhombohedral a = b = c



a=b≠c

 $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$






O maior grau de simetria aparece no sistema cúbico e o menor grau é visto no sistema tri-

Variações na célula unitária básica

As possíveis redes podem ser descritas por 14 células unitárias (A.I. Bravais). Em algumas células unitárias existem alguns tipos básicos: simples, de corpo centrado e de faces centradas.

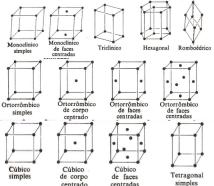

Características

Numero de Coordenação: número de partículas que envolvem uma partícula central. Fator de empacotamento: volume de átomos numa célula unitária / volume da célula uni-

Valores para alguns sistemas cristalinos

- NC: Número de Coordenação
- FE: Fator de empacotamento

Cubo simples - CS

- NC: 6;
- FE: $\frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3} = 0,52$;

- FE: $2 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3} = 0,68$
- Rel: $a = \frac{4R}{\sqrt{3}}$

Cúbico de Faces Centradas - CFC

• NC: 12

• Rel: a = 2R:

Cúbico de Corpo Centrado - CCC

Cimat Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.2 2019

• FE: $4 \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi \cdot r^3}{a^3}$ 0,74 • Rel: $a = \frac{4 \cdot R}{a}$

Hexagonal

- NC: 12
- FE: 0.73 (=CFC)
- Rel: a = 2R

Coordination number	Radius ratio, r/R	Coordination geometry
2	$0 < \frac{r}{R} < 0.155$	00
3	$0.155 \le \frac{r}{R} < 0.225$	Å
4	$0.225 \leq \frac{r}{R} < 0.414$	%
6	$0.414 \le \frac{r}{R} < 0.732$	
8	$0.732 \le \frac{r}{R} < 1$	
12	1 0	

Raios Iônicos para Vários Cátions e Ânions (para um Número de Coordenação de 6)


Cátion	Raio Iônico (nm)	Ânion	Raio Iônico (nm)
Al ³⁺	0,053	Br-	0,196
Ba ²⁺	0,136	Cl-	0,181
Ca ²⁺	0,100	F-	0,133
Cs ⁺	0.170	I-	0,220
Fe ²⁺	0.077	O^{2-}	0,140
Fe ³⁺	0.069	S2-	0.184
K ⁺	0,138		
Mg^{2+}	0,072		
Mn ²⁺	0.067		
Na ⁺	0.102		
Ni ²⁺	0.069		
Si ⁴⁺	0,040		
Ti4+	0.061		

14 Estrutura dos materiais Cerâmicos

O posicionamento das partículas nos materiais cerâmicos depende da relação entre os raios(cátion/ânion) e das cargas envolvidas. Nos vazios (sítios ou interstícios) da rede cristalina se posicionam partículas diferentes das que existem na rede cristalina principal. Em redes compactas há espaços intersticiais, onde as partículas ficam equidistantes do centro do espaço vazio.


Posições octaédricas na rede cfc:

- NC: 6
- Local:arestas (3 sítios) + centro da célula unitária
- Total: 4 partículas (1 por partículas da célula unitária)

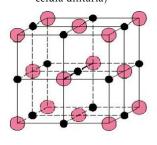

Posições tetraédricas na rede cfc:

- NC: 4
- Local:posições do tipo $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$
- Total: 8 partículas (2 por partículas da célula unitária)

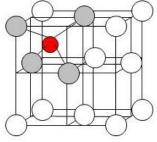


15 Estrutura dos Materiais Cerâmicos

FEI=fator de empacotamento iônico As estruturas são bastante complexas, podendo-se representar alguns tipos mais comuns:

- Cerâmicostipo MaM'bXc
- MX
- MX₂
- *M*₂*X*₃
- MM'X₃
- M'M''₂X₄

M –elemento metálico X–elemento não-metálico

Estrutura tipo MX -NaCl Ex 1: NaCl (cfc) NC = 6 A estrutura pode ser vista como duas estruturas CFC, uma de íons sódio e uma de íons cloro. 2 íons associados(1 Na+e 1 Cl-) 4 íons de cada (CFC -4 átomos por célula unitária) São 8 íons por célula unitária. Outros compostos com esta estrutura: CaO, NiO, FeO, MgO.

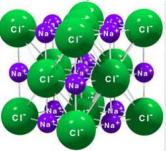

Estrutura tipo MX -CsCl Ex2: CsCl(ccc) Estrutura cúbica (NC = 8)




Estrutura tipo MX -ZnS Ex3: ZnS(cfc) cfc:8 íons por célula unitária (4 Zn2+e 4 S2-) 4 S2-em posição cfce Zn2+em 4 sítios tetraédricos (1/2 dos sítios tetraédricos ocupados)




Estrutura tipo MX2 –CaF2 Ex: CaF2(cfc) FLUORITA

3 íons associados ($1Ca^{+2}e2F^{-}$) 4 íons Ca+2 (estrutura cfc) e 8 íons F-(12 íons por célula unitária) Volume não preenchido próximo ao centro da célula unitária.




Estrutura tipo M2X3

Ex: Al2O3-alumina ou corundum 30 íons por célula unitária (12Al+3e18O2-) 2/3 dos interstícios ocupados por íons alumínio. Outros compostos com esta estrutura:-Fe2O3,Cr2O3.




Estrutura tipo MM'X3

MeM'- elementos metálicos X –elemento nãometálico Ex: CaTiO3(combinação de estruturas cs, cc, cfc)-importante família de materiais cerâmicos usados na indústria eletrônica (propriedades piezoelétricas). Ca+2nos vértices, Ti+4como corpo centrado e O2-na faces. Este tipo de rede é um exemplo da estrutura CS formada pelos íons cálcio. Existem 5 íons por célula unitária (1Ca+2,1Ti4+e3O2) Outro composto com esta estrutura: BaTiO3.

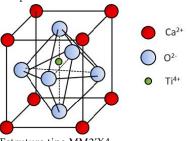

Estrutura tipo MM2'X4

M(valência+2)eM'(valência+3)-elementos metálicos X -elemento não-metálico Ex: MgAl2O4(cfo)-importante família de materiais cerâmicos magnéticos (espinélios). 56 íons por célula unitária (8Mg+2,16Al3+e32O2-), Outros compostos com esta estrutura: NiAl2O4,MgAl2O4,ZnFe2O4.



16 Estruturasdos Silicatos


Formam a classe máxima entre os minerais.

- A estrutura é complexa, não podendo ser definida como um tipo simples de estrutura, variando em função da temperatura e pressão.
- A característica geral dos silicatos é a mesma (tetraedros unidos) diferenciando em relação ao compartilhamento dos oxigênios.

Várias estruturas de silicatos surgem das diferentes maneiras segundo as quais unidades de (SiO4)-4 se unem formando arranjos unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais.

Para Desenhar e anotar

Para os vários minerais à base de silicatos, 1, 2 ou 3 átomos de oxigênio nos vértices dos tetraedros são compartilhados por outros tetraedros para formar estruturas complexas. Podem conter vários elementos em combinação com o silício e o oxigênio (ex: Na, K, Ca, Mg, Al e Fe).

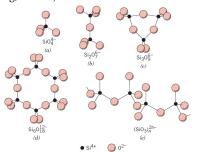

Pirosilicato
Piroxenio
Anfibolio
Rede (camada)
Estrutura trid.
Sem ordem

- · tetraedros simples ex: Mg2SiO4
- tetraedros duplos ex: Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O)

- anéis (unidade estrutural (SiO3)–2)
- camadas ex: talco: Mg3(Si2O5)2(H2O))
- redes (feldspatos, zeólitas, quartzo: SiO2))

Ex 1:SiO2(cfc) -CRISTOBALITA 6 íons associados (2 Si+4e 4 O-2): Si2O4 24 íons por célula unitária(8 Si+4e 16 O-2) Apesar da grande célula unitária necessária para descrever a estrutura, é uma das formas mais simples do SiO2.

Ex2: Grupo dos feldspatos

X Al(1-2)Si(2-3) O8

onde: Quando X tem carga +1, há 1Al e 3Si X = Na+, K+ou Ca2+ Quando X tem carga +2, há 2Al e 2Si. Quanto maior a quantidade de Ca, maior a quantidade de Al no feldspato. Os Si e os Al ocupam os centros de tetraedros interconectados. Os cátions X se situam nos vazios da estrutura.

Ex3: Alumino-silicatos Alumínio pode entrar em Coordenação tetraédrica(em substituição ao Si) ou em Coordenação octaédrica, unindo tetraedros. Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Al3+e o Ti4+tendem a ocorrer nas estruturas dos silicatos em coordenação octaédrica (em relação ao O2-). Ca2+ (0,99 Å) e Na+(0,97 Å) (cátions maiores e de carga mais fraca) entram em coordenação cúbica (NC = 8). Se um cátion trivalente substitui um tetravalente, ex: Fe3+na posição do Ti4+, outra substituição tem de ser feita no cristal de forma a perder uma carga positiva ou ganhar uma negativa eletroneutralidade.

Ex4: Sílica vítrea SiO2 sem arranjo cristalino regular

17 Formação de mamteriais cristalinos

Materiais alotrópicos ou polimórficos apresentam mais de uma estrutura cristalina.

Alotropia: substâncias puras.

Polimorfismo: Substancias compostas

		1	
Metal	Estrutura cristalina à temperatura ambiente	A outras temperaturas	
Ca	CFC	CCC (>447°C)	
Co	HC	CFC (>427°C)	
Hf	HC	CCC (>1742°C)	
Fe	CCC	CFC (912-1394°C	
		CCC (>1394°C)	
Li	CCC	HC (<-193°C)	
Na	CCC	HC (<-233°C)	
TI	HC	CCC (>234°C)	
Ti	HC	CCC (>883°C)	
Υ	HC	CCC (>1481°C)	
Zr	HC	CCC (>872°C)	

O processo de formação de cristais pode ser através de processo natural, em laboratório ou na indústria.

O crescimento se dá sob forças acidentais, presença de íons estranhos, variação da temperatura.

Podem ainda ser feitor a partir:

- Solução:
- Vapor;
- Massa em fusão.

Cada ponto de cristalização é chamado de núcleo de cristalização e a formação destes núcleos pode ser: Cimat Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.3 2019

- Homogênea: núcleos formados pelos átomos de próprio metal
- · Heterogênea: núcleos formados sobre um substrato ou outro material presente. Requer menor energia para formação de núcleo estável do que na própria substância.

A depender do número de núcleos presentes no material, este pode ser classificado como monocristalino e policristalino. As propriedades mecânicas podem variar de acordo com o número de núcleos cristalinos.

É observado experimentalmente que os materiais policristalinos apresentam defeitos, i.e. rachaduras e falhas, nas regiões entre os núcleos de cistalização.

18 Soluções Sólidas

Poucos metais são utilizados na sua forma pura. Sendo assim, grande parte dos materiais são chamados de ligas metálicas por haver combinação de dois ou mais metais.

Se o limite de solubilidade é ultrapassado, uma nova fase é formada e observada nesses

Exemplos de ligas metálicas:

- · Ligas de cobre: latão / bronze / cuproníquel atãobronze
- · Ligas de níquel: monel/inconel/inco-
- Ligas ferrosas: Aço-C / Aços inoxidá-

19 Elementos de Liga

Os elementos de liga são impurezas adicionadas intencionalmente e podem promover a melhora de algumas propriedades desses materiais e torná-lo útil para outras aplicações tecnológicas. Algumas características são:

- dopagem em semicondutores;
- · maior resistência mecânica;
- · maior resistência a corrosão;
- maior condutividade elétrica:
- · melhor soldabilidade.

20 Soluções Sólidas

Tipos de soluções sólidas:

- substitucional: o átomo do elemento acrescido a liga substitui a posição de um dos átomos presentes na célula cristalina;
- · intersticial: o átomo do elemento acrescido a liga invade o interstício dos átomos que formam a célula cris-

As soluções sólidas SUBSTITUCIONAIS podem ainda ocorrer de forma

- · Ordenada;
- Ao acaso.

Regras de Hume-Rothery

- Variação % causada pela diferença entre raios < 15% (evitar distorções na rede): raio soluto = raio solvente/
- Mesma estrutura cristalina;
- · Eletronegatividades semelhantes
- · Mesma valência.

- No contorno dos grãos, os átomos não estão à mesma distância uns dos outros. Há tensões de tração e compres-
- Influenciam nas propriedades físicas (ex: resistência mecânica) e químicas.
- Ajuste do tamanho dos grãos → uma das formas de controle das proprieda-

Sistema	∆ Raios (%)	Solubilidade (%)	m metal.
Cu-Zn	3,9		Reduzindo o tamanho dos os, há aumento do área de
Cu-Pb	36,7		ntorno de grão, diminuindo
Cu-Ni	-2,3		distância percorrida pelas dis- rdâncias aumento da resistên-
Cu-Al	11,7		mecânica do material.

VER COMO É ESSA REGRA EM UM LI-VRO DAŞ REF MINAR ESSE PICO COM FORM

22 Imperfeições Cristalinas

É uma imperfeição no arranjo periódico regular dos átomos em um cristal. Podem estar relacionada à posiçãodos átomos ou ao tipo de átomo presente na rede.

O tipo e o número de defeitos dependem do meio ambiente, do material e das circunstâncias sob as quais o cristal é processado.

- Representam pequena fração da rede mas podem significar muito nas propriedades dos materiais.
- Podem permitir a introdução de elementos de liga formando novos materiais.

Defeitos pontuais:

- Lacunas ou vazios simples ou não.
- Originadas por perturbações locais durante a solidificação ou vibrações térmicas a altas temperaturas.

Defeitos em sólidos iônicos:


- **Defeito de Schottky**: vazio de par de íons (exclusivo de materiais iônicos) AX →par consistindo de lacuna de cátion e lacuna de ânion → neutralidade.
- Defeito de Frenkel: deslocamento de um íon para um interstício (muita energia adicional) →lacuna de cátion + cátion intersticial →Não existe alteração de cargaImperfeições

Contorno de grãos:

• Formada entre cristais (contornos de grãos) ou nas superfícies externas.

Defeitos de linha:

São imperfeições lineares em cristais, que envolvem a aresta de um plano extra de átomos. Podem ser originados durante solidificação ou por deformação plástica.

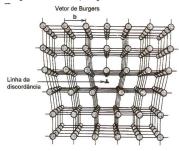

- · Os defeitos (discordâncias, defeitos pontuais e contornos de grãos) atuam como barreiras para as discordâncias.
- O cisalhamento se dá mais facilmente nos planos de maior densidade atômica, que depende a orientação cristalográfica.

Fundamentos da Ciência e Eng. dos Materiais –uma abordagem integrada, Willian D. Callister, 2aed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2006.

Princípios de Ciência e Engenharia de Materiais. William F. Smith, 3a ed. Editora Mc Graw Hill, 1998.

Ciência e Engenharia de Materiais: uma introdução, Willian D. Callister, 5a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora, 2002.

Direções Cristalinas Slide 04

23 Direções Cristalográficas

- Propriedades direcionais: Ex módulo de elasticidade do Fe maior na diagonal do cubo do que na aresta.
- Direcões cristalinas são indexadas através de um segmento que se estende da origim até determinada posição dentro do cristal.
- Três índices são usados para designação das direções:

- Índices de Müller→ Base: célula unitária com sistema de coordenadas cartesianas, com origem em um vértice da célula.
 - Vetor posicionado de forma a passar pela origem do sistema de coordenadas cartesianas. Pode ser transladado, desde que seja mantido um paralelismo com o vetor na ori-
 - O comprimento da projeção do vetor em cada eixo é determinado em relação aos parâmetros de rede a, be c.
 - Redução dos valores ao menor número inteiro por multiplicação ou divisão por um fator co-
 - Os três índices não são separados por vírgulas e ficam entre colchetes. [u v w]

u v w correspondem às projeções nos eixos x, y e z, respectivamente.

 Em cristais cúbicos, as direções do tipo [111] (índices negativos e positivos) são iguais e identificadas por <111>.

no slide 04 podemos achar al- Como funciona: guns exemplos do índice de Müller para sólidos

24 Densidade de Sólidos

- Densidade volumétrica: D_v = massa por célula unitária / volume da célula
- Densidade Linear: D_l = átomos centrados sobre o vetor direção / comprimento do vetor direção

Slide 05. Planos Cristalinos e densidade planar

25 Planos cristalinos

Planos de átomos ou íons influenciam as propriedades e o comportamento dos materiais. Os três índices não são separados por vírgulas e ficam entre parênteses. \rightarrow (h k l)

Em cristais cúbicos, alguns planos constituem uma família de planos.

Ex: (100) (010) (001) etc \rightarrow h k l Família de planos

No sistema hc os planos são designados por 4 índices (h k i l), que se referem a quatro eixos coordenados: 3 eixos na base do hexágono (120o entre si) e 1 eixo na vertical.

26 Determinação do Índice de Müller -

Os índices correspondem ao inverso das distâncias das interseções do plano com os eixos à origem.


São considerados os parâmetros de rede (a, b , c) como unidade para definição dos índices de Miller.

CONSULTAR SLIDE PARA EXEMPLOS DE PLANOS CRISTALINOS


27 PLANOS CRISTALINOS vsCaracterização de estruturas

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X Técnica de caracterização estrutural de estruturas cristalinas. O bombardeamento de amostras com feixes de elétrons, gera emissão característica dos elementos constituintes.


A avaliação da estrutura cristalina pode ser feita por difratogramas produzidos por ondas que interagem com os átomos e que possuem comprimentos de onda com ordem de grandeza das distâncias interatômicas.

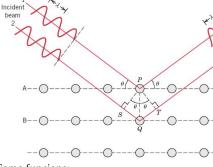


- Incidência de feixe de raios-X com ângulo de incidência θ sobre planos cristalinos com distância interplanar d.
- Emissão característica dos elementos constituintes.

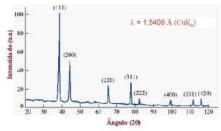

A avaliação da estrutura cristalina pode ser feita por difratogramas. Um feixe de raios-X é direcionado ao material cristalino e difratado pelos planos dos átomos ou íons com comprimentos de onda na ordem de grandeza das distâncias interatômicas.

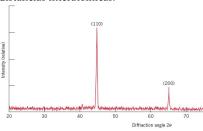

Cimat Eduardo Borges Lima., EQ/UFRJ pg.4 2019



A mistura de amostras é revelada no difratograma com a superposição dos padrões individuais. Ex: Quartzo e NaCl (ver difratogramas do slide 05)

Densidade planar

 D_p = átomos centrados sobre o plano / área do plano

Slide 06. DIFUSÃO

28 Difusão em Sólidos

Def: O transporte de massa no sólido se dá através de movimento atômico. Casos práticos:

- Filtros para purificação de gases;
- Modificação superficial de peças;
- · Dopagem de semicondutores;
- Revestimentos.

28.1 Cementação

- Mdificação superficial de peças;
- Aumento do teor de C na parte mais externa de engrenagens para aumentar a dureza. Fonte de carbono: pó de grafite ou em fase liquida ou gasosa.

28.2 Galvanização

Imersão de pelas de aço em zinco fundido formando camadas de ligas Fe-Zn unidas metalurgicamente ao metal base. Temp. 445 a 455 C.

28.3 Difusão L-L

O potencia de difusão é dados pelo gradiente de concentração no sistema.

28.4 Difusão S-S

Objetivo: Equalização da composição química em ligas. PROCESSO TERMICAMENTE ATIVADO.

28.4.1 Par de Difusão

Duas barras de materiais metálicos distintos sob o tratamento térmico. Concentrações de cobre e de níquel em função da posição no par de difusão.

concentrações de cobre e de níquel em função da posição no par de difusão.

28.4.2 Condição para ocorrer difusão de átomos na rede cristalina


• Deve haver espaço livre (lacuna) adjacente ao átomo.

- O átomo que se desloca deve possuir energia suficiente para quebrar as ligações química que o une a seus átomos vizinhos.
- A movimentação dos átomos pode se dar pelo volume do material ou ao longo de defeitos cristalinos (mais rápida).

Mecanismos propostos:

- Difusão por lacunas (ou difusão substitucional)
- Difusão intersticial
- Difusão por lacunas (ou difusão substitucional): Átomo se desloca da posição padrão da rede cristalina para algum local (sitio) vazio próximo.
 - O átomo segue direção contrária ao movimento da lacuna.
 - Depende da quantidade de lacunas presentes na rede cristalina.
 - A quantidade de lacunas aumenta com a temperatura.
 - O processo é denominado AU-TODIFUSÃO quando os próprios átomos da rede se difundem ou INTERDIFUSÃO quando ocorre difusão de impurezas substitucionais.
- · Difusão intersticial
 - Átomos intersticiais migram para posições adjacentes da rede cristalina.
 - Corresponde a um tipo importante de difusão em metais e ligas cuja impureza apresenta pequeno raio atômico em relação ao átomo da matriz cristalina. (ex: C e H)
 - É geralmente mais rápida (apresenta maior coeficiente de difusão)
 - Menor energia necessária para o movimento dos átomos.

letal	Temperatura de fusão (°C)	Estrutura cristalina	Gama de tempera- turas estudada (°C)	Energia de activação kJ/mol
inco	419	HC	240 — 418	91,6
lumínio	660	CFC	400 — 610	165
obre	1083	CFC	700 — 990	196
iquel	1452	CFC	900 — 1200	293
егго-ох	1530	CCC	808 — 884	240
lolibdénio	2600	CCC	2155 — 2540	460

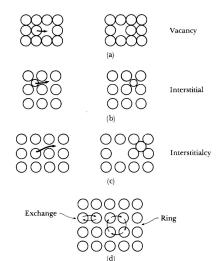

28.4.3 Fluxo de Difusão

A velocidade com que ocorre a difusão é avaliada em termos de FLUXO DE DIFUSÃO que corresponde a massa (ou número de átomos) que se difunde por unidade de tempo através de uma área perpendicular à direção do movimento da massa que está se difundindo.

$$J = \frac{M}{(A \cdot t)} \tag{1}$$

onde

- J = fluxo de difusão. $\left[\frac{Kg}{m^2 \cdot s}\right]$ ou $\left[\frac{t}{m^2 \cdot s}\right]$
- M = massa transportada (ou quantidade de átomos)
- A = área da seção transversal
- t = tempo

A velocidade de difusão pode ainda ser avaliada sob duas condições conhecidas na engenharia química:

- Difusão em estado estacionário
- Difusão em estado não estacionário (condições transientes)

DIFUSÃO EM ESTADO ESTACIONÁRIO Condições:

- J não varia com o tempo.
- J não varia com a posição.

PRIMEIRA LEI DE FICK: relaciona o fluxo com o gradiente de concentração

$$J = D \cdot \frac{\Delta c}{\Delta x} \tag{2}$$

onde:

•
$$J = fluxo([\frac{atm}{cm^2 \cdot s}])$$

• D = Coeficiente de difusão $\left[\frac{cm^2}{s}\right]$ - valores tabelados; dependente da temperatura

- $\frac{\Delta c}{\Delta x}$ gradiente de concentração $\left[\frac{atm}{cm^3 \cdot cm}\right]$
- O sinal negativo indica que o fluxo ocorre no sentido da maior para a menor concentração.

DIFUSÃO EM ESTADO NÃO-ESTACIONÁRIO Segunda lei de Fick:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \tag{3}$$

- Ocorre na maioria das situações praticas que envolve difusão em sólidos.
- Tanto o fluxo de difusão quanto o gradiente de concentração variam com o tempo em uma determinada posição.
- Ocorre acúmulo ou esgotamento dos componentes que estão se difundindo.
- Sendo especificadas as condições de contorno para a segunda Lei de Fick, podem-se obter soluções que são funções que representam as concentrações em termo de posição e tempo (C=f(x,t)).
- Uma solução prática importante refere-se aà concentração constante de soluto na superfície do sólido (C_s) e à distribuição uniforme dos átomos do soluto no interior do sólido antes da difusão ocorrer (C₀)

$$\frac{C_X - C_0}{C_S - C_0} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right), \quad \text{onde } C_X = C = f(x, t)$$
(4)

Onde:

- x = condição á superfície
- C_x = Concentração à profundidade x, após tempo t
- C₀ = Concentração inicial da espécie
- C_s = Concentração na superfície

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^Z e^{-y^2} dy \tag{5}$$

Função matemática (Função Erro de Gauss) cujos valores são tabelados.

Se aplica a casos de difusão de gás em sólido (ex: processos de cementação)

CALCULO DO COEFICIENTE DE DIFUSÃO

28.4.4 title

28.4.5 title