

## **UNIVERSAL ROBOTS**

## 如何处理更换主板后触摸屏无法触摸

编辑:艾小明

机器人软件适用版本: Polyscope 1.8及以下

适用机器人:UR3、UR5、UR10

编辑时间:2015/5/26

更换主板后,可能会遇到示教器能显示,但是触摸屏无法触摸的情况,,如何处理更换主板后触摸屏无法触摸的问题。

1. 检查机器人控制箱内的接线是否正常,特别是触摸屏连接线。




2. 将键盘插到示教器的侧面的 USB 接口中, 然后按开机件, 等待机器人系统开机。






## **UNIVERSAL ROBOTS**


3. 反复不停的按 DEL 键, 进入 BIOS 设置画面。

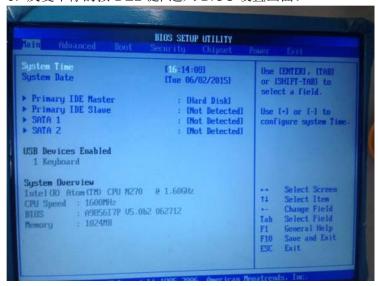

4. 用'↑''↓''←''→'选择到'Advanced'界面

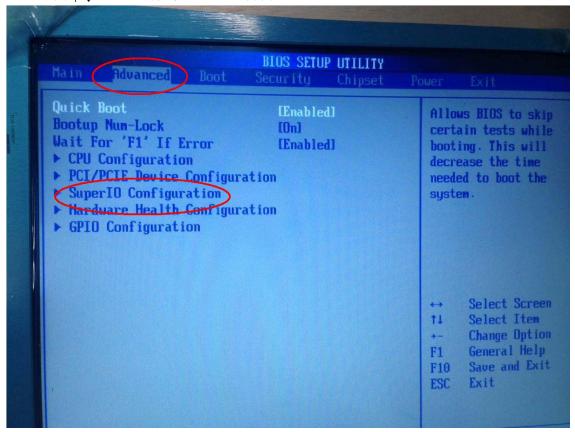

5. 选在SuperIO configuration,进入IO设置项目。

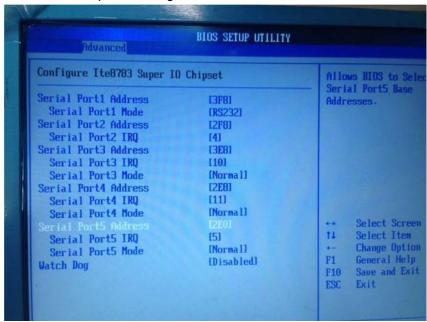

6. 将Serial Port2 Address, Serial Port3 Address, Serial Port4 Address, Serial Port5 Address全部关闭。

