Rapport d'analyse vibratoire — POMPE-B-01

Référence	rapport_vibrations_pompe_b
Équipement	POMPE-B-01 (Hydronova HN-CP100, 22 kW)
Version	v1 (2025-06)
Pages	5
Documents associés	codes_alarme_pompe_b, proc_alignement_accouplement

Objet

Ce rapport présente l'évolution des vibrations de la POMPE-B-01 de mars à juin 2025, la cause identifiée et l'action corrective.

Contenu

Contenu	Page
Tableau des mesures	2
Graphique des vibrations	3
Analyse	4
Recommandations	5

> **REMARQUE** — Seuils de la POMPE-B-01 : alarme P-ALM-05 au-dessus de 7,1 mm/s, arrêt à 11 mm/s.

Tableau des mesures

Date	Palier côté pompe (mm/s)	Palier côté moteur (mm/s)	Commentaire
2025-03-10	2,8	2,4	Référence
2025-04-14	3,9	3,1	Légère hausse
2025-05-12	5,6	4,2	Hausse nette
2025-06-09	7,8	5,5	Au-dessus de 7,1 : P-ALM-05
2025-06-16	3,2	2,6	Après alignement

Tableau 2.1 — Vitesse de vibration efficace relevée sur POMPE-B-01

Les mesures sont faites à 2900 tr/min, à débit nominal, au même point de mesure à chaque visite.

> **ATTENTION** — La mesure du 9 juin dépasse le seuil d'alarme de 7,1 mm/s mais reste sous le seuil d'arrêt de 11 mm/s.

Graphique des vibrations

Graphique 3.1 — Évolution des vibrations de la POMPE-B-01 (2025)

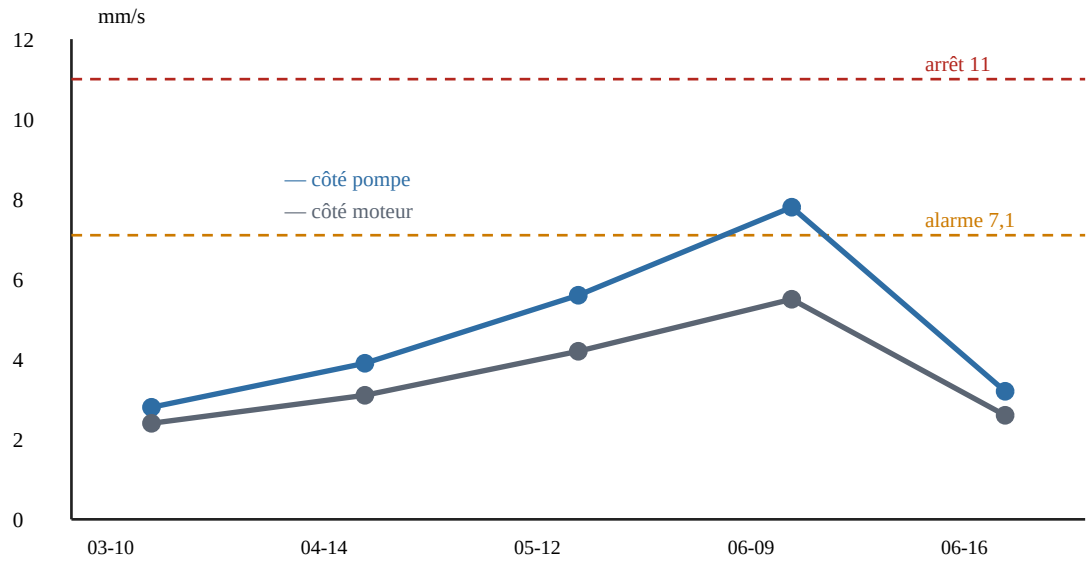

La vitesse de vibration côté pompe passe de 2,8 à 7,8 mm/s entre mars et juin ; la mesure du 16 juin (3,2 mm/s) montre l'effet de la correction.

Analyse

Observation	Interprétation
Hausse progressive côté pompe	Désalignement croissant ou usure
Palier côté moteur moins touché	Source plutôt côté pompe et accouplement
Aucun signe de cavitation	Pas de bruit de cailloux, pression stable
Retour à 3,2 mm/s après alignement	Le désalignement était la cause principale

Un écart d'alignement hors tolérance a été corrigé selon proc_alignement_accouplement le 16 juin 2025.

> **REMARQUE** — Le dépassement du seuil d'alarme n'a pas entraîné l'arrêt automatique (11 mm/s non atteint).

Recommandations

- Contrôler les vibrations tous les mois pendant six mois.
- Vérifier l'alignement après toute intervention sur la garniture ou les paliers.
- Contrôler le graissage des paliers selon proc_graissage_paliers.
- Si P-ALM-05 réapparaît, arrêter la pompe, consigner et prévenir le responsable de maintenance.

ATTENTION — Ce rapport concerne uniquement la POMPE-B-01 ; les seuils de la POMPE-A-01 sont différents pour d'autres alarmes.