Diagnostic : surchauffe du compresseur

Référence du document	fiche_diagnostic_surchauffe
Équipements	COMP-A-01 et COMP-B-01
Version	v1.0 (2025-04)
Pages	4
Documents associés	manuel_comp_a, manuel_comp_b, codes_alarme_comp_a, codes_alarme_comp_b_v2

Objet

Cette fiche aide à diagnostiquer une température de refoulement haute (C-ALM-01) sur le COMP-A-01 ou le COMP-B-01.

Seuils

Équipement	Alarme	Arrêt
COMP-A-01	100 °C	110 °C
COMP-B-01	selon la version du document de codes	115 °C

ATTENTION — Pour le COMP-B-01, le seuil d'alarme figure dans le document de codes d'alarme ; vérifier que la version est la bonne avant de conclure.

Arbre de décision

Figure 2.1 — Arbre de décision

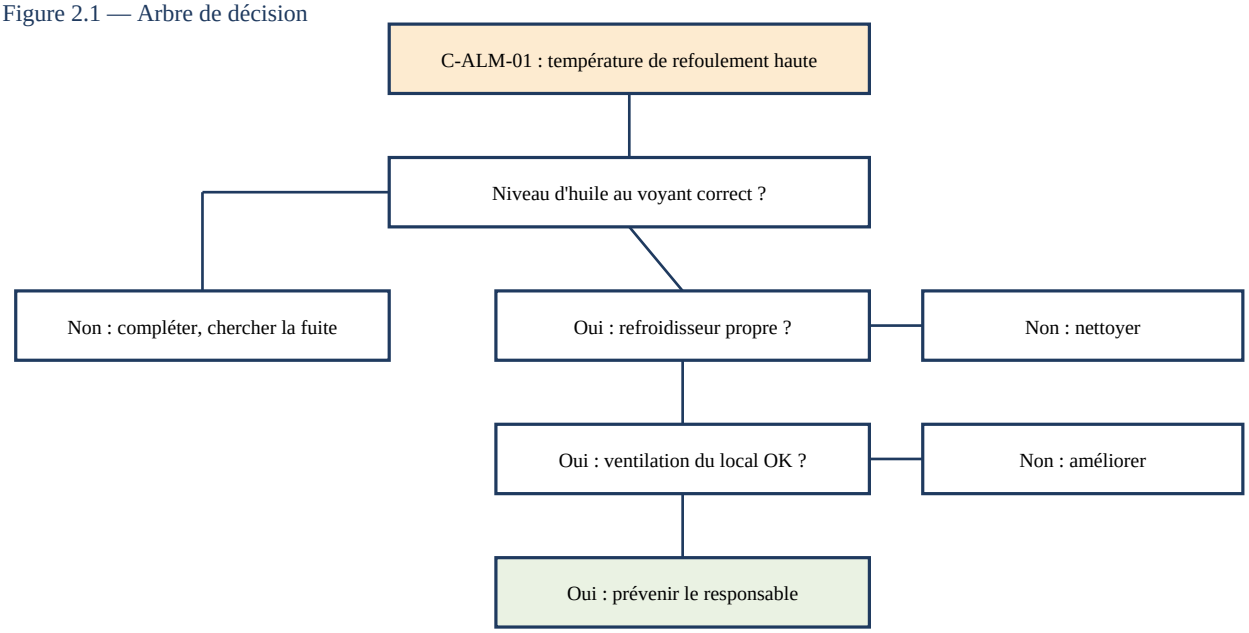

Tableau des causes

Cause	Signes	Contrôle	Action
Huile basse	C-ALM-04 possible	Voyant du séparateur	Compléter, chercher la fuite
Refroidisseur encrassé	Ailettes sales	Visuel	Nettoyer
Ventilation insuffisante	Local chaud	Température ambiante inférieure à 40 °C	Ventiler
Séparateur colmaté	C-ALM-03	dP supérieure à 0,8 bar	Remplacer
Thermostat défaillant	Huile trop chaude	Essai	Remplacer

Tableau 3.1 — Causes de surchauffe

> **REMARQUE** — Ne pas redémarrer après un arrêt à température sans avoir identifié la cause.

Actions et escalade

- Laisser refroidir avant tout redémarrage.
- Traiter la cause identifiée.
- Si la surchauffe revient, prévenir le responsable de maintenance.
- Noter les relevés dans l'historique.

> **DANGER** — Surfaces chaudes : attendre le refroidissement.