



VERTEX- TROUBLESHOOTING HDKTest

DAVI CRUZ-PRODUCT ENGINEERING

TESTE E DEBUG AMPS FAI CAMERA PROJETER E HDMI(TV)

Descrição do teste:

Nesse teste é verificado o funcionamento do circuito de AMPS apos teste na JOT.


Equipamentos necessários para simulação e debug do teste:

- 1 Jig de teste da FAI
- 1 cabo HDMI
- 1 Display e Housing Back
- 1 Monitor com entrada HDMI
- 1 SlimPort 4KultraHD 2160p


Simulação:

Usando CQA teste para simular a falha, Abrir o icone “HDKTest”(Passo 1) conectar o telefone na Jig da FAI e verificar se o telefone detectou a jig (Passo 2) e seguir os passos abaixo para simulação.


1-Clicar no icone
“HDKTest”

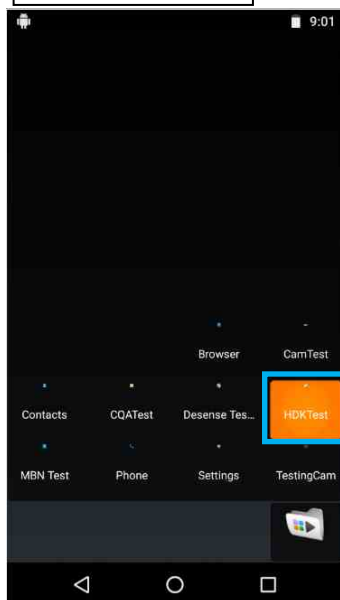

2-Selecione a saída de
imagem.

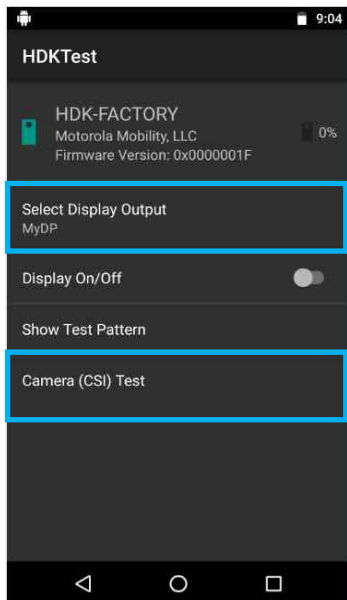


3-DSI Para ligar
display externo
MyDP- Monitor HDMI

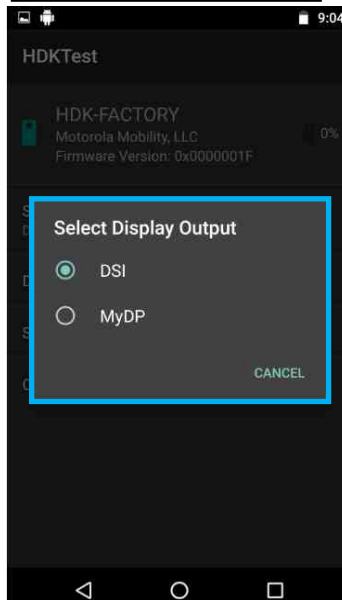

4-Clicar em On.

Verificar imagem no
Display externo(DSI) ou
HDMI(MyDP) .

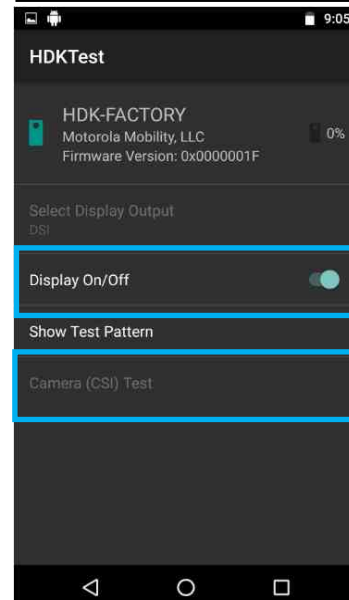




VERTEX- TROUBLESHOOTING HDKTest

DAVI CRUZ-PRODUCT ENGINEERING

5-**DSI** Para ligar display externo

MyDP- Monitor HDMI

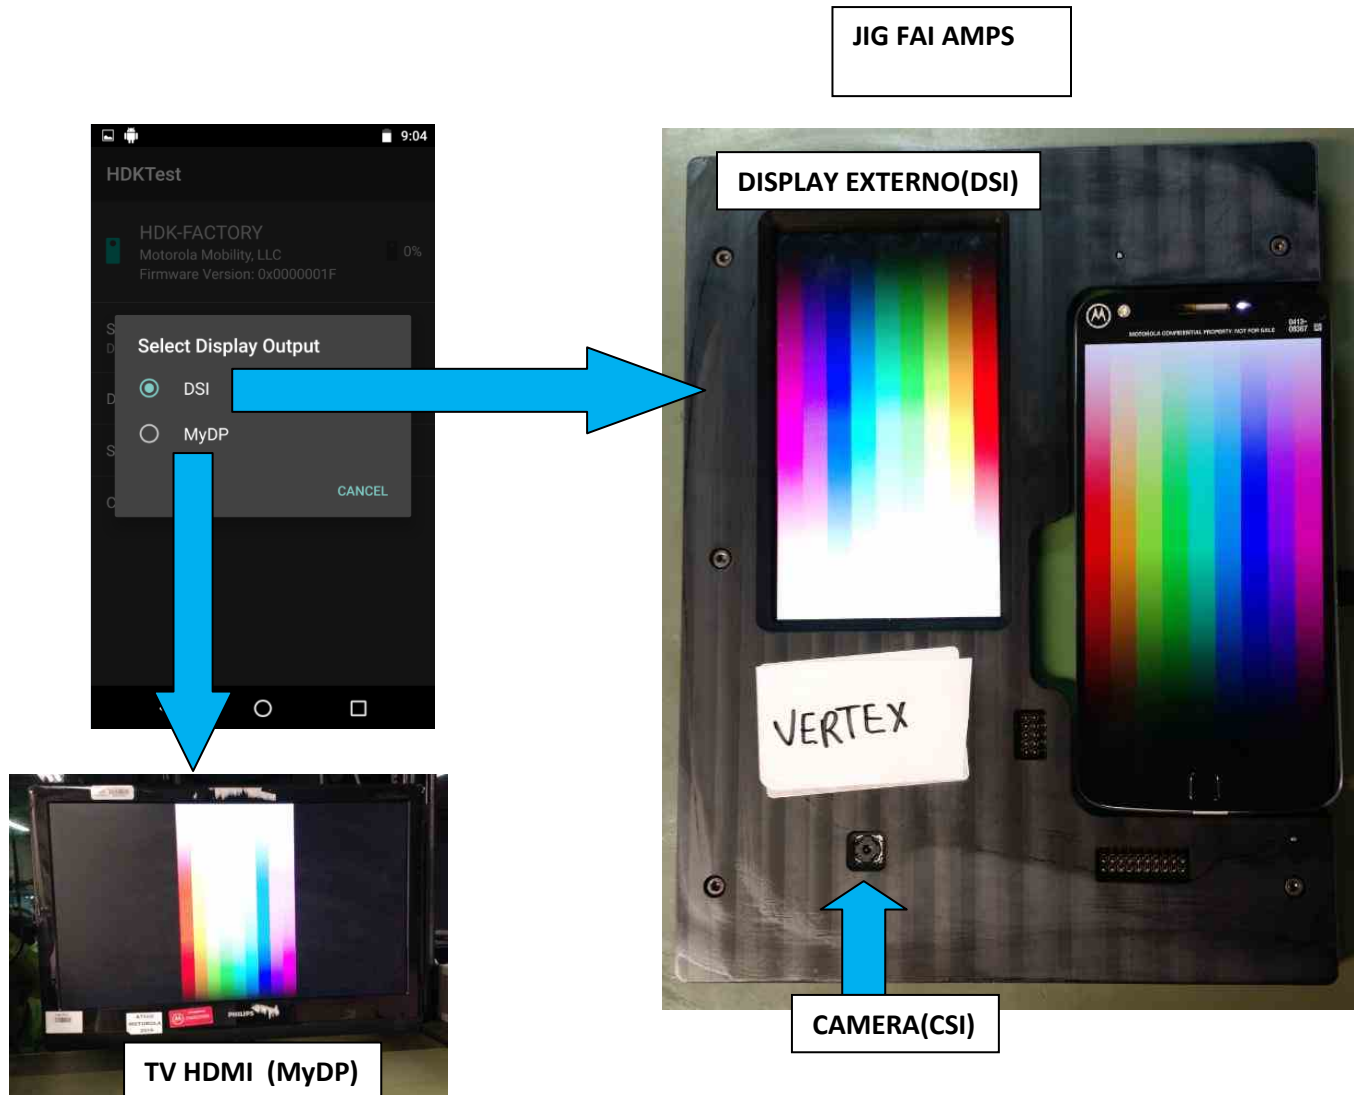


Se não tiver exito no procedimento acima seguir com o troubleshooting para debug.

Debug:

1-Inspecionar visualmente os 16pins do conector AMPs (M750MOD + M751MOD) e tambem inspecionar o telefone no RAIO-X.

Use APP “**HDKTest**”(item simulação) para estabelecer a comunicação do circuito para iniciar as medições.

2-Para falha de **Projector, Camera e HDMI** verificar e medir as linhas de alimentação e dados: **VBUS**, **CWire**, **myDP LN0p**, **myDP LN0m** + adicional bloco de detecção de pinos(Pag.5).

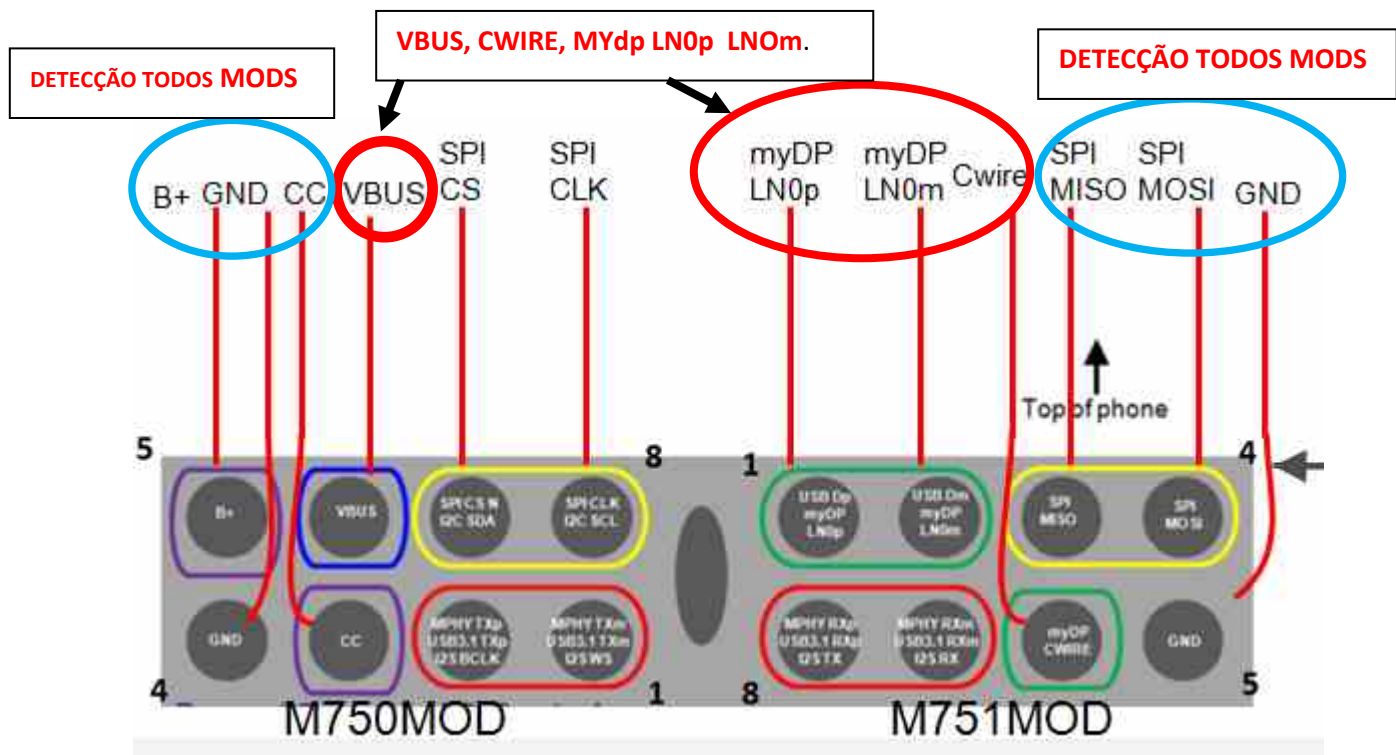




VERTEX- TROUBLESHOOTING HDKTest

DAVI CRUZ-PRODUCT ENGINEERING

CWIRE: Para falha de Camera e HDMI(TV).

OBS: Caso encontrar algum problema nas medidas abaixo, utilizar documentação de suporte, como: FLView e Schematic.

NOTE: Medir a impedancia dos pontos abaixo e comparar com um telefone PASS.

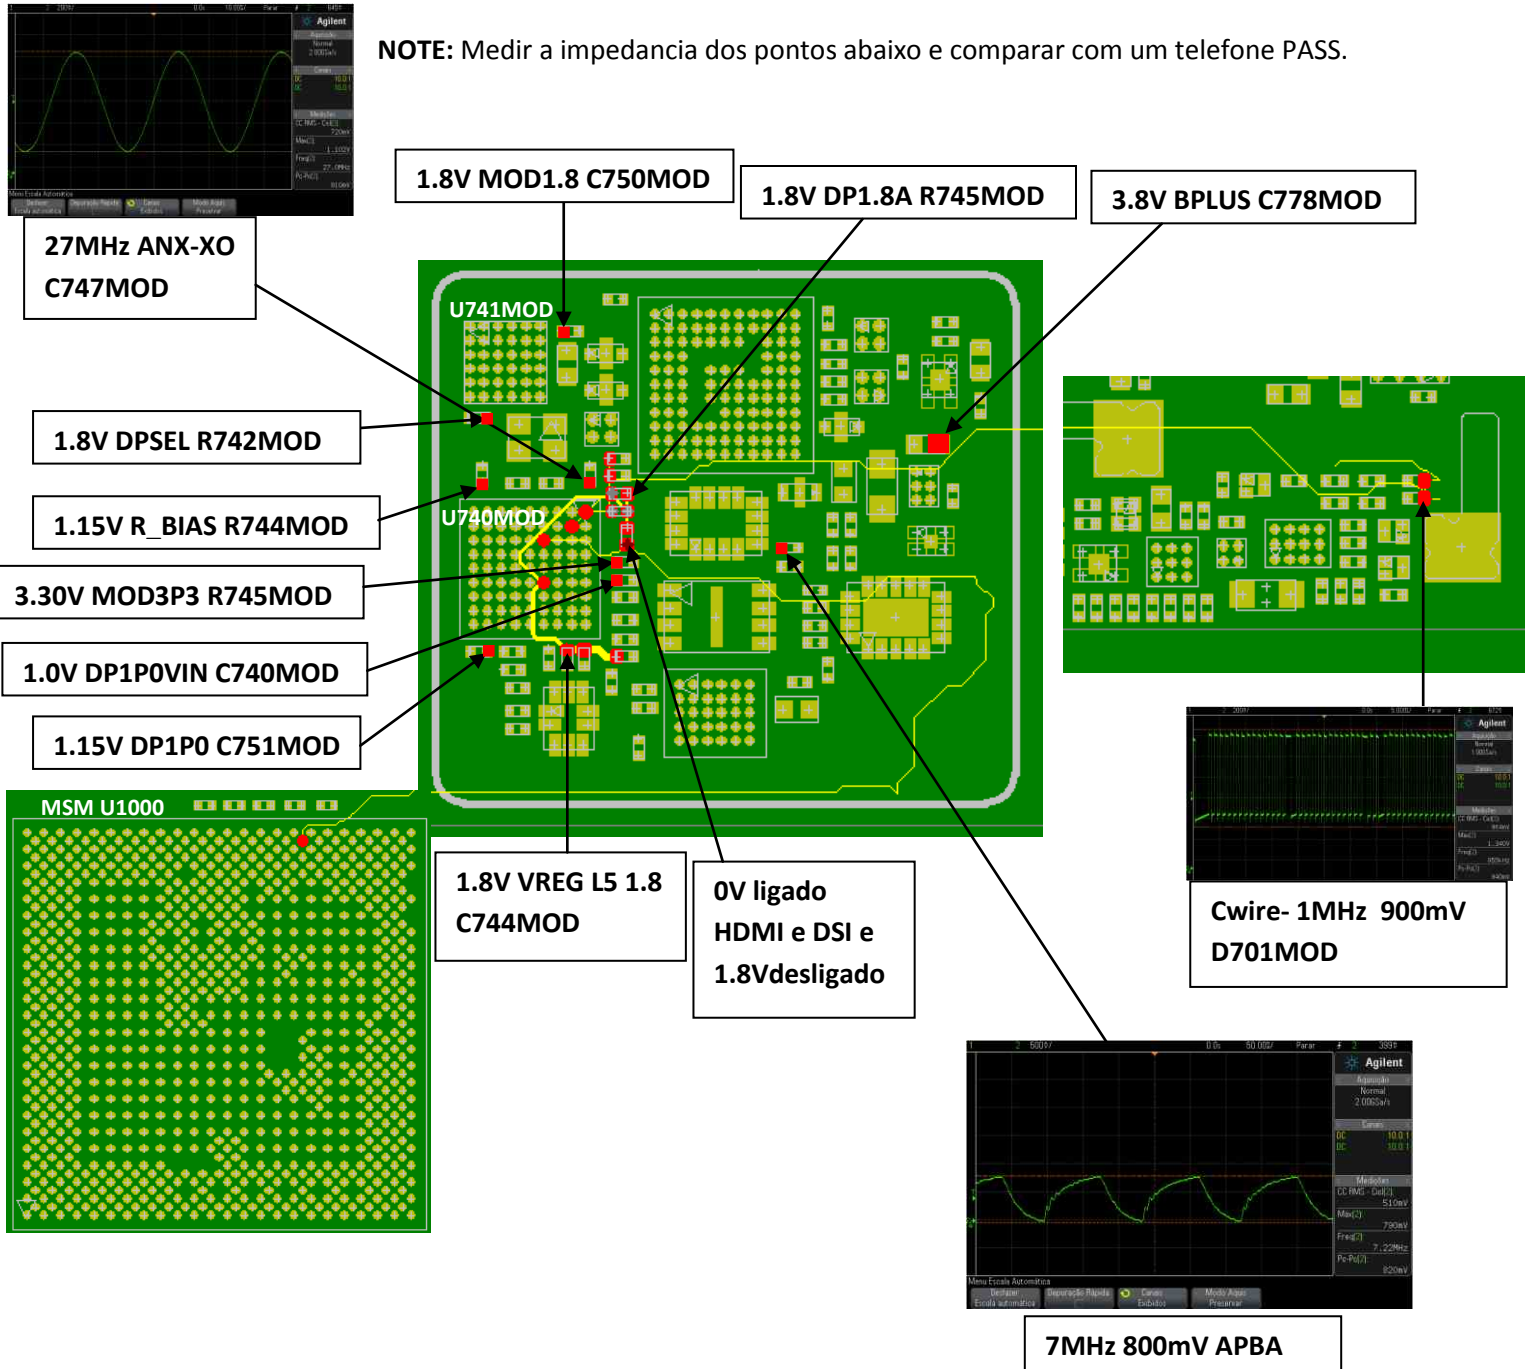




VERTEX- TROUBLESHOOTING HDKTest

DAVI CRUZ-PRODUCT ENGINEERING


MYdp LN0p e MYdp LN0m: Para falha de Camera e HDMI(TV).

OBS: Caso encontrar algum problema nas medidas abaixo, utilizar documentação de suporte, como: FLView e Schematic.

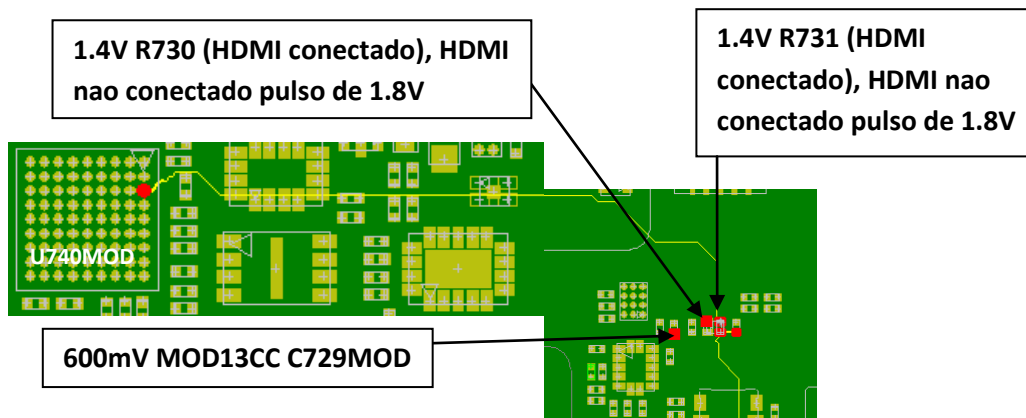

3- Para falha de display externo (DSI) medir os sinais abaixo.

OBS: Caso encontrar algum problema nas medidas abaixo, utilizar documentação de suporte, como: FLView e Schematic.

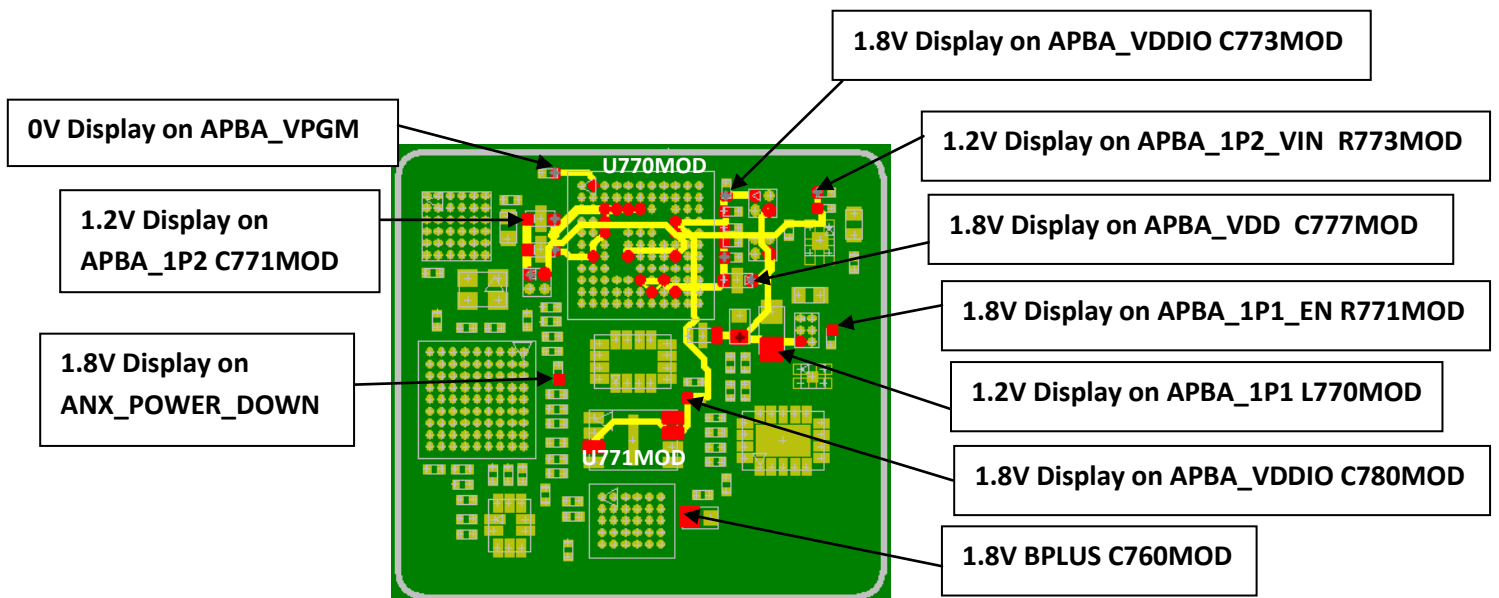




VERTEX- TROUBLESHOOTING HDKTest

DAVI CRUZ-PRODUCT ENGINEERING

4- Para caso de não detecção geral(Nenhum Mods): **CC, B +, GND, SPI CS, SPI CLK, SPI MOSI, SPI MISO.**

OBS: Caso encontrar algum problema nas medidas abaixo, utilizar documentação de suporte, como: FLView e Schematic para seguir o sinal.

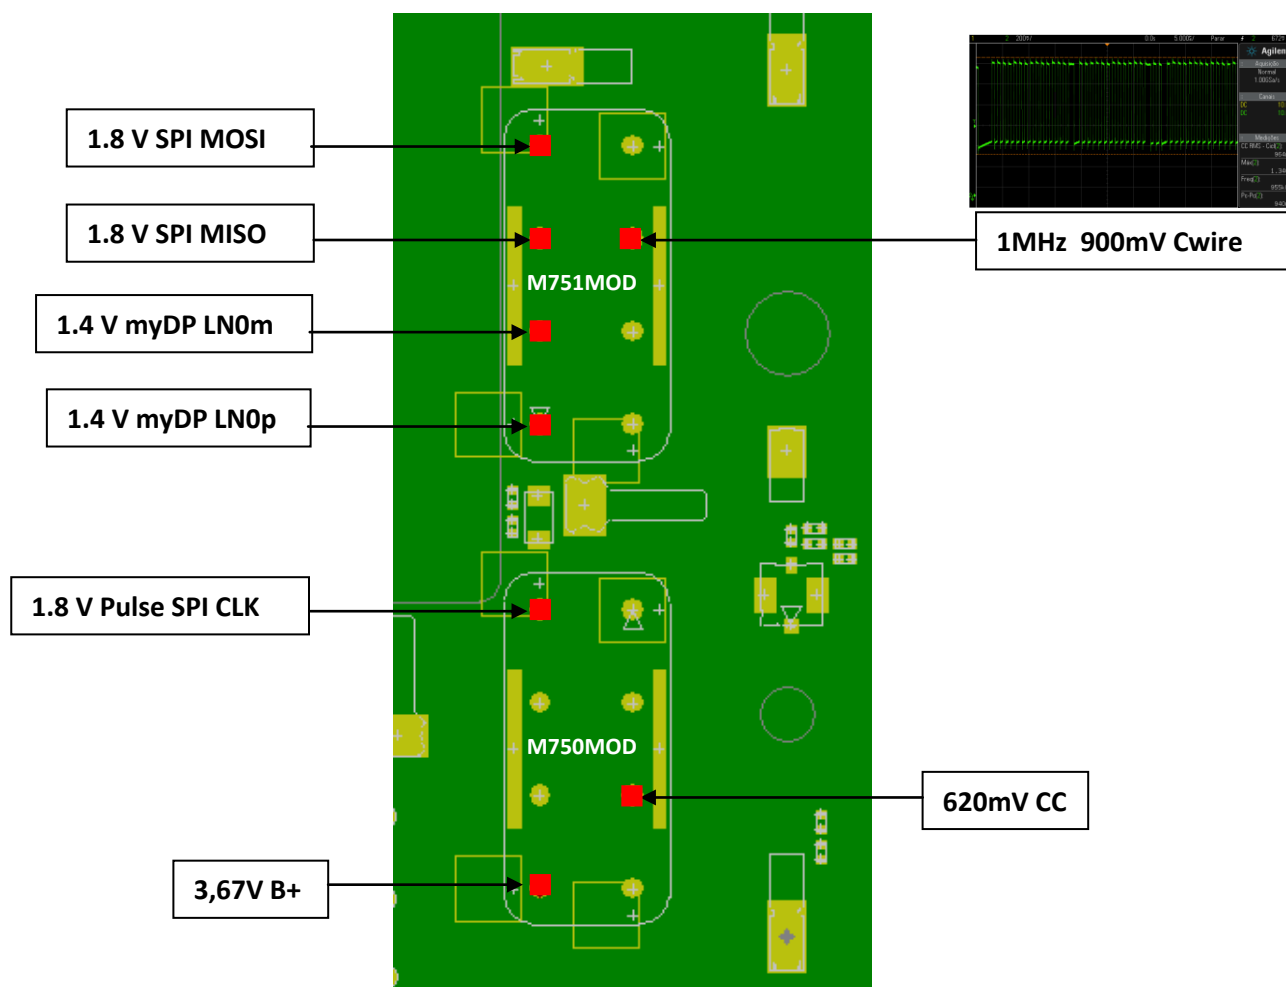

OBS: Sempre comparar as medidas com um telefone golden.
Caso não encontre o problema acionar o especialista.