

红米5Plus系列一、二级维修指导V01

技术中心内部文控：TSIMHM5Plus 红米5Plus系列一、二级维修指导V01

- [红米5Plus系列一、二级维修指导V01](#)
- [更新记录](#)
- [一.维修匹配关系说明](#)
 - [1.红米5Plus主板和电池盖匹配关系说明](#)
 - [2.红米5Plus更换前壳组件维修说明](#)
- [二.维修注意事项](#)
 - [1.注意主板和电池盖匹配关系，更换前壳组件维修说明，按照指导维修](#)
 - [2.在更换主板或者售后前壳组件时点散热胶](#)
 - [3.安装扬声器支架组件螺丝钉时需要注意螺丝钉位置](#)
- [三.维修指导](#)
 - [1.开关机类故障](#)
 - [1.1不开机MP00FUN0101](#)
 - [2.应用故障MP00APP0101](#)
 - [3.触摸屏功能故障MP00FUN11](#)
 - [4.信号故障MP00FUN13](#)
 - [5.扬声器故障MP00FUN05](#)
 - [5.1非通话状态扬声器杂音MP00FUN0501](#)
 - [5.2非通话状态扬声器无音MP00FUN0503](#)

更新记录

2018/1/26初版


一.维修匹配关系说明

1.红米5Plus主板和电池盖匹配关系说明


由于主板和电池盖接地方式的不同，一种是通过主板上的弹片接地，一种是通过后壳上的导电泡棉接地。红米5Plus有两种主板和两种电池盖物料。具体如下：

旧主板（主板带弹片）：

旧版电池盖（无导电泡棉）

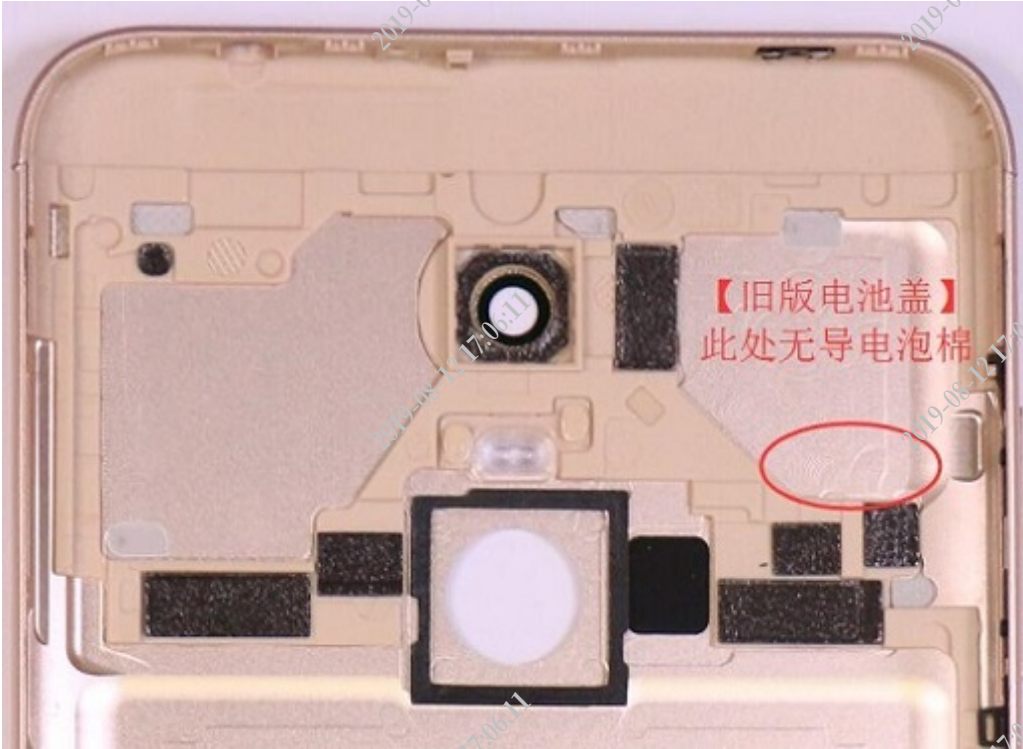

新版电池盖（有导电泡棉）

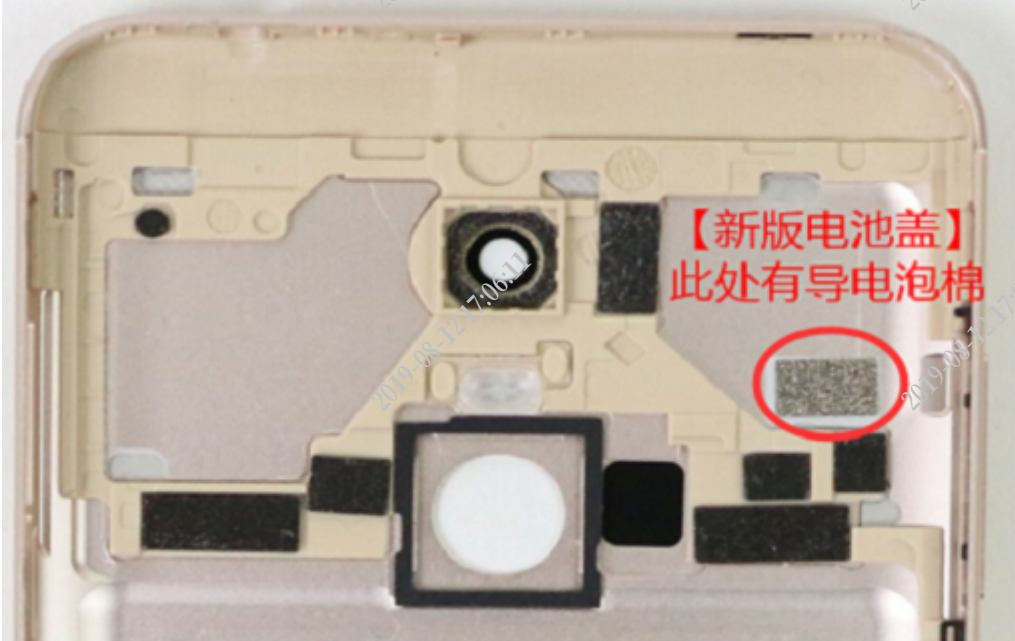

具体匹配关系如下：

匹配关系	旧版电池盖 (无导电泡棉)	新版电池盖 (有导电泡棉)
旧版主板（有弹片） 580E70110004（3+32G版本） 580E70220004（4+64G版本）	√	×
新版主板（无弹片） 580E70710003（3+32G版本） 580E70820003（4+64G版本）	×	√

为方便一线操作，售后备件将提供有弹片和无弹两种备板，一种能匹配两种主板的电池盖。

当遇到换板业务时，需要特别看下电池盖是否带泡棉，规则如下：


1. 电池盖不带泡棉，必须申请**带弹片**售后主板组件：580E70110004（3+32G版本），580E70220004（4+64G版本）。
2. 电池盖带泡棉，必须申请**不带弹片**售后主板组件：580E70710003（3+32G版本），580E70820003（4+64G版本）。

当遇到换电池盖业务时，直接申请对应颜色的售后备件电池盖物料即可。

2. 红米5Plus更换前壳组件维修说明

红米5Plus的副板有两种，一种不加绿油副板，一种是加绿油副板。


外观区别：

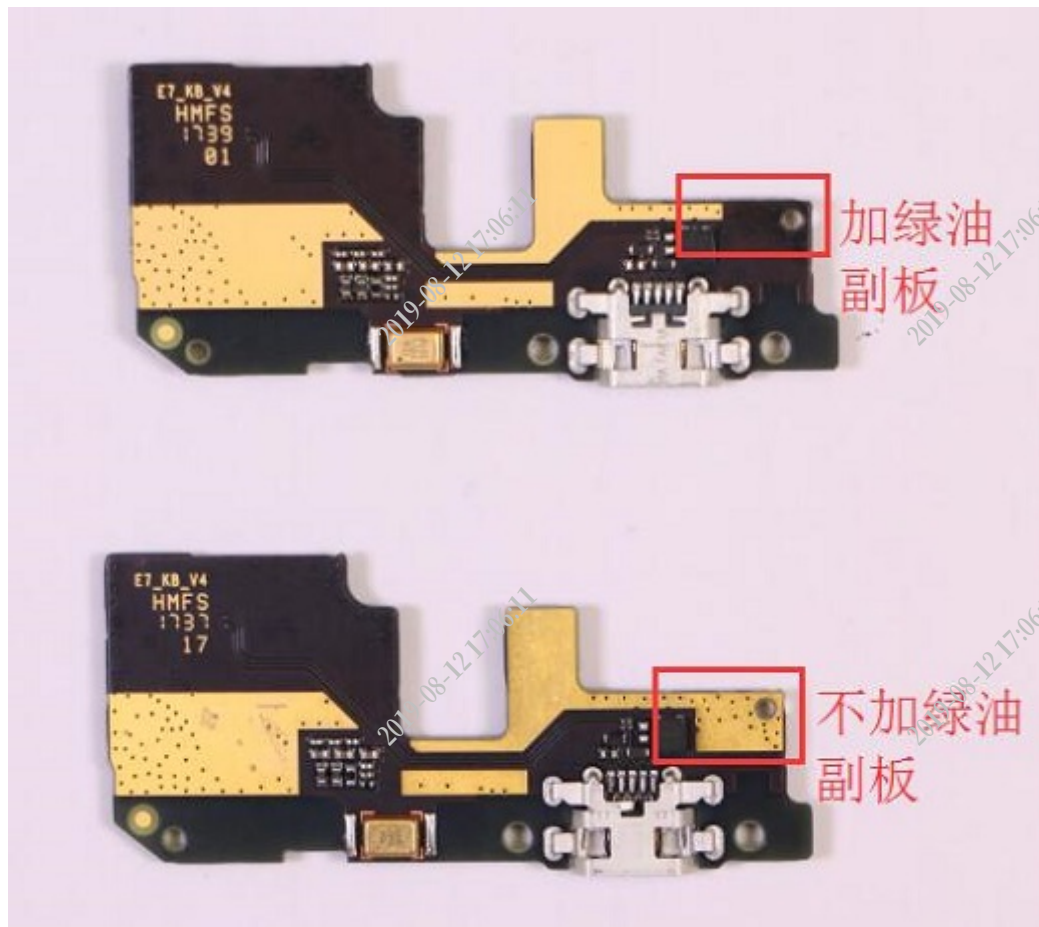


使用加绿油小板的机器，前壳组件前壳组件USB接触点位置增加了导电泡棉。

因此在更换前壳组件时，需要关注副板的种类，如果使用的是加绿油小板，需要在新的前壳组件USB接触点位置增加2个导电海绵，料号：320509700031。注意：此泡棉必须加贴，不然会产生信号问题。

加泡棉位置示意图：

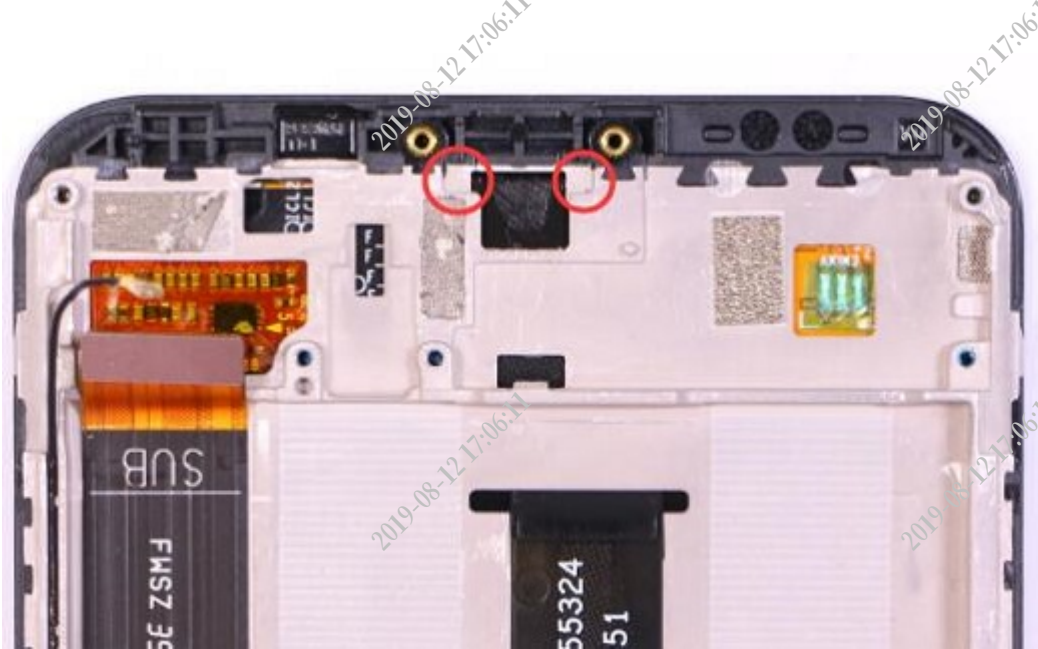

加泡棉后：

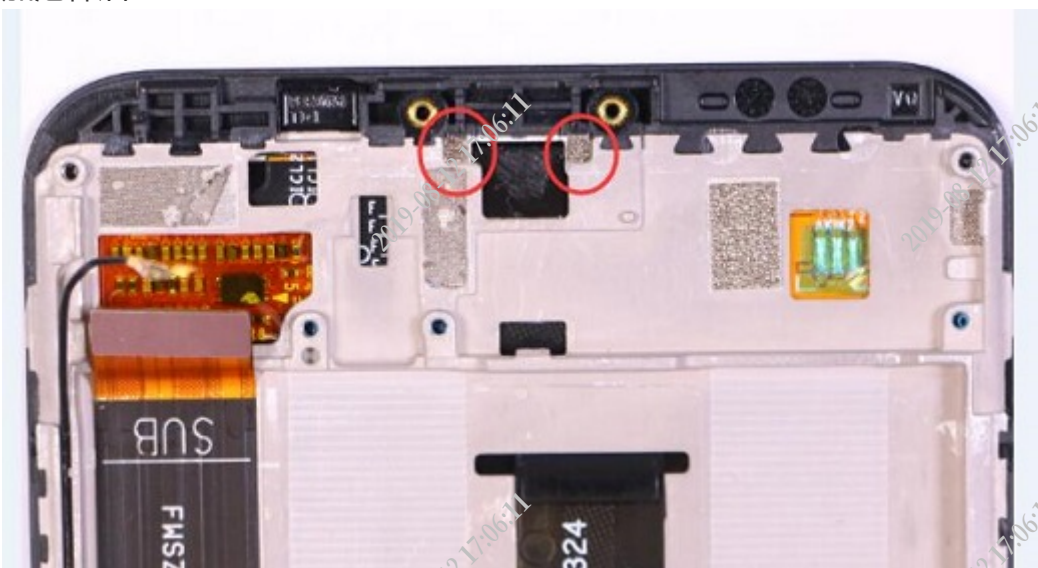

具体操作如下：

使用尖镊子夹取泡棉，贴到前壳上




二.维修注意事项

1.注意主板和电池盖匹配关系，更换前壳组件维修说明，按照指导维修

2.在更换主板或者售后前壳组件时点散热胶

在更换主板或者售后前壳组件时，需要用棉签或无尘布把旧的散热胶清理干净，重新在前壳上点散热胶。散热胶与米5s Plus的散热胶通用，料号为SCNE010008300。

注意：如果不点散热胶会导致机器散热效果严重下降，最终导致机器故障，引起返修，请务必按要求重新点胶。

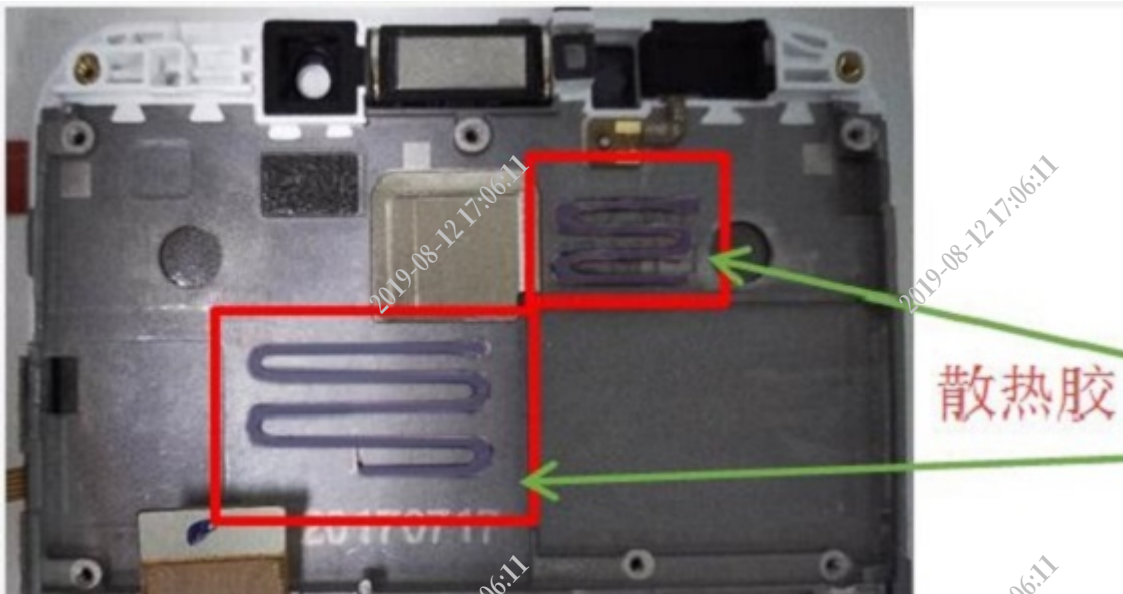

3.安装扬声器支架组件螺丝钉时需要注意螺丝钉位置

安装扬声器支架组件螺丝中有一颗白螺丝钉（下中6号），安装时需要格外注意**白螺丝钉**的位置，螺钉位置打错出现白斑问题。




三.维修指导

1.开关机类故障

1.1不开机MP00FUN0101

确认故障现象

开机白米死机，卡白米。

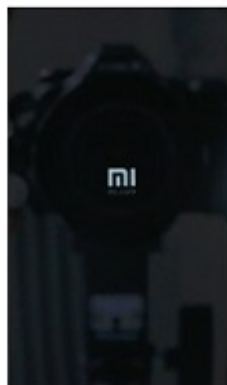

维修思路


1.刷机处理：
系统维修方法选择：601一般软件维护

其他问题分析解决


2.交叉验证试验，101更换主板



2.应用故障MP00APP0101

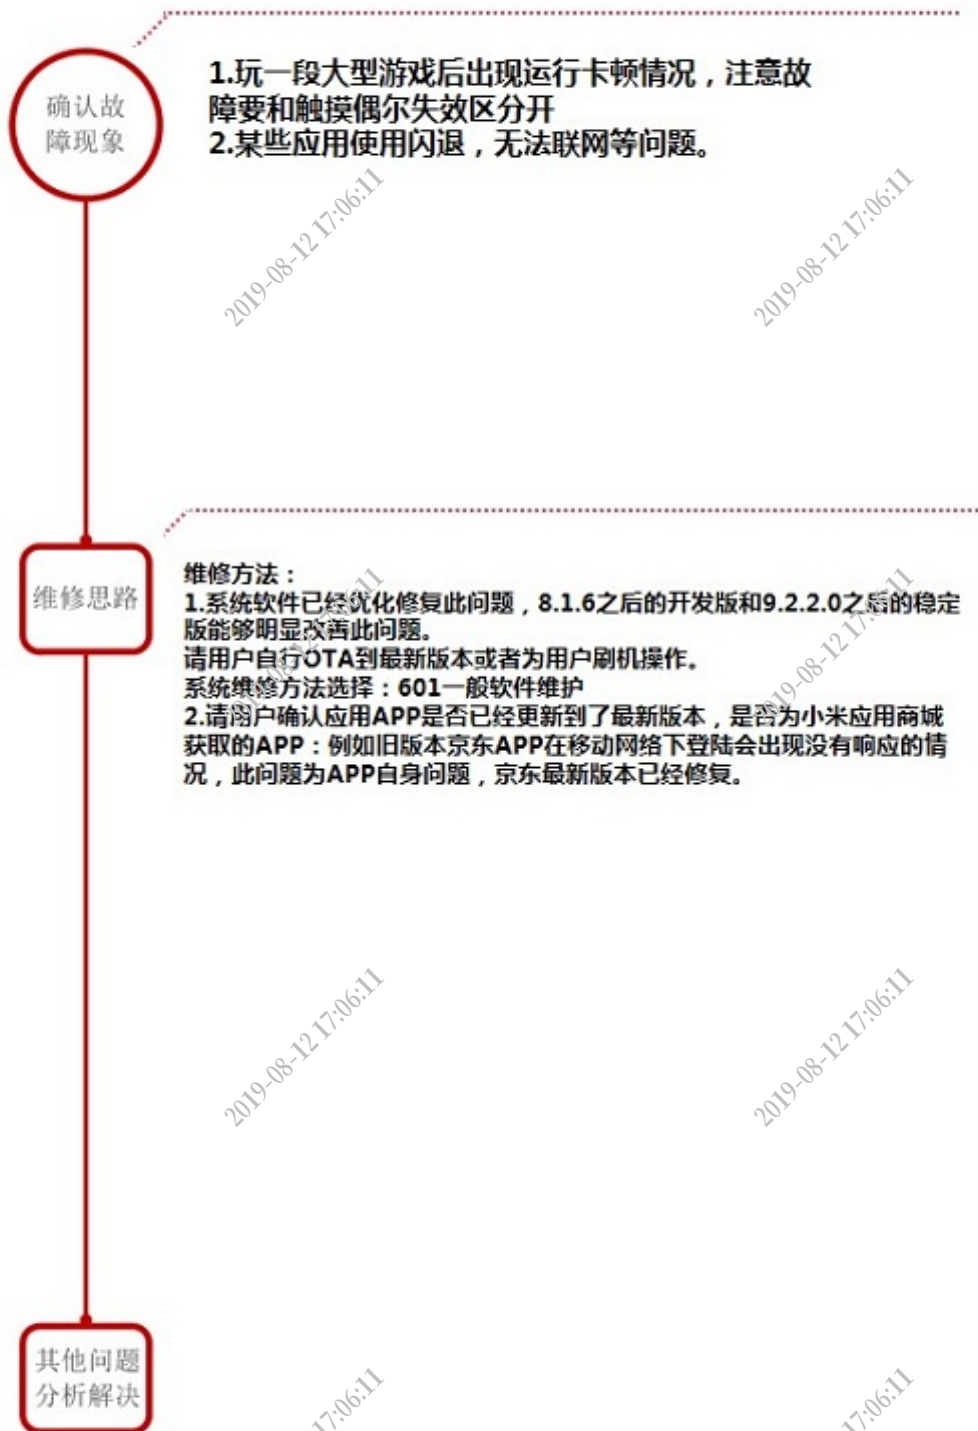

3.触摸屏功能故障MP00FUN11

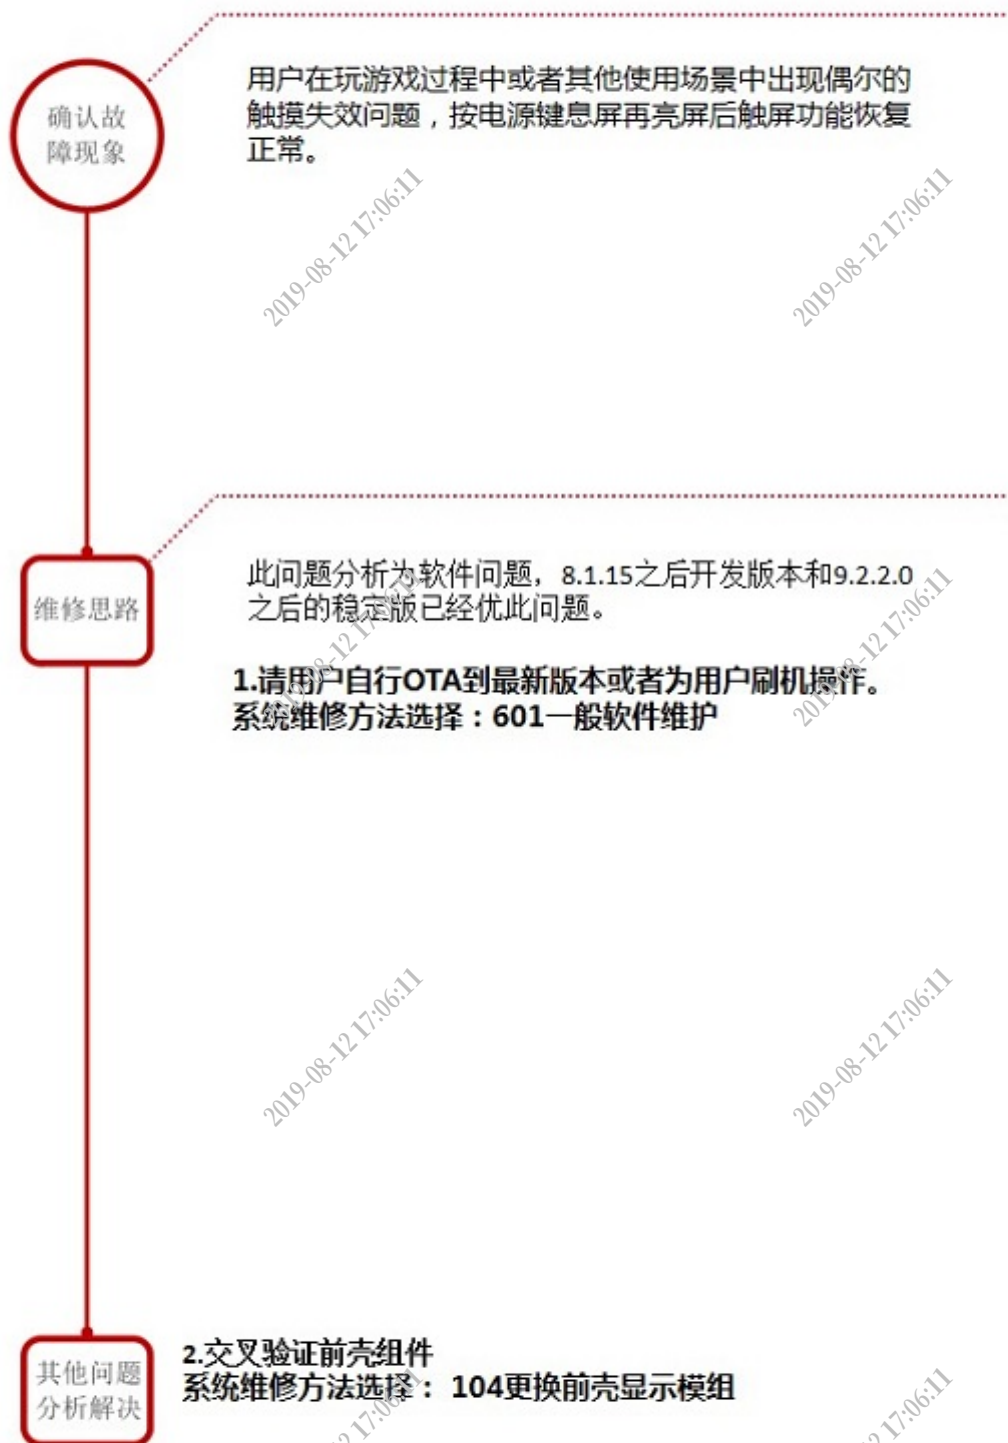

4.信号故障MP00FUN13

确认故障现象

维修思路

- [illegible]

维修

新維多利亞酒店：

- 224 —

... (text is blurry and partially cut off) ...

... 2010年10月10日 ...

- 07 消泡消洗/ 啊正美衣

又又搬班工飯班班。

2014年12月15日


- 01 史扶土侯

系统维护人员添加此佳：

其他问题
分析解决

5.扬声器故障MP00FUN05

5.1非通话状态扬声器杂音MP00FUN0501

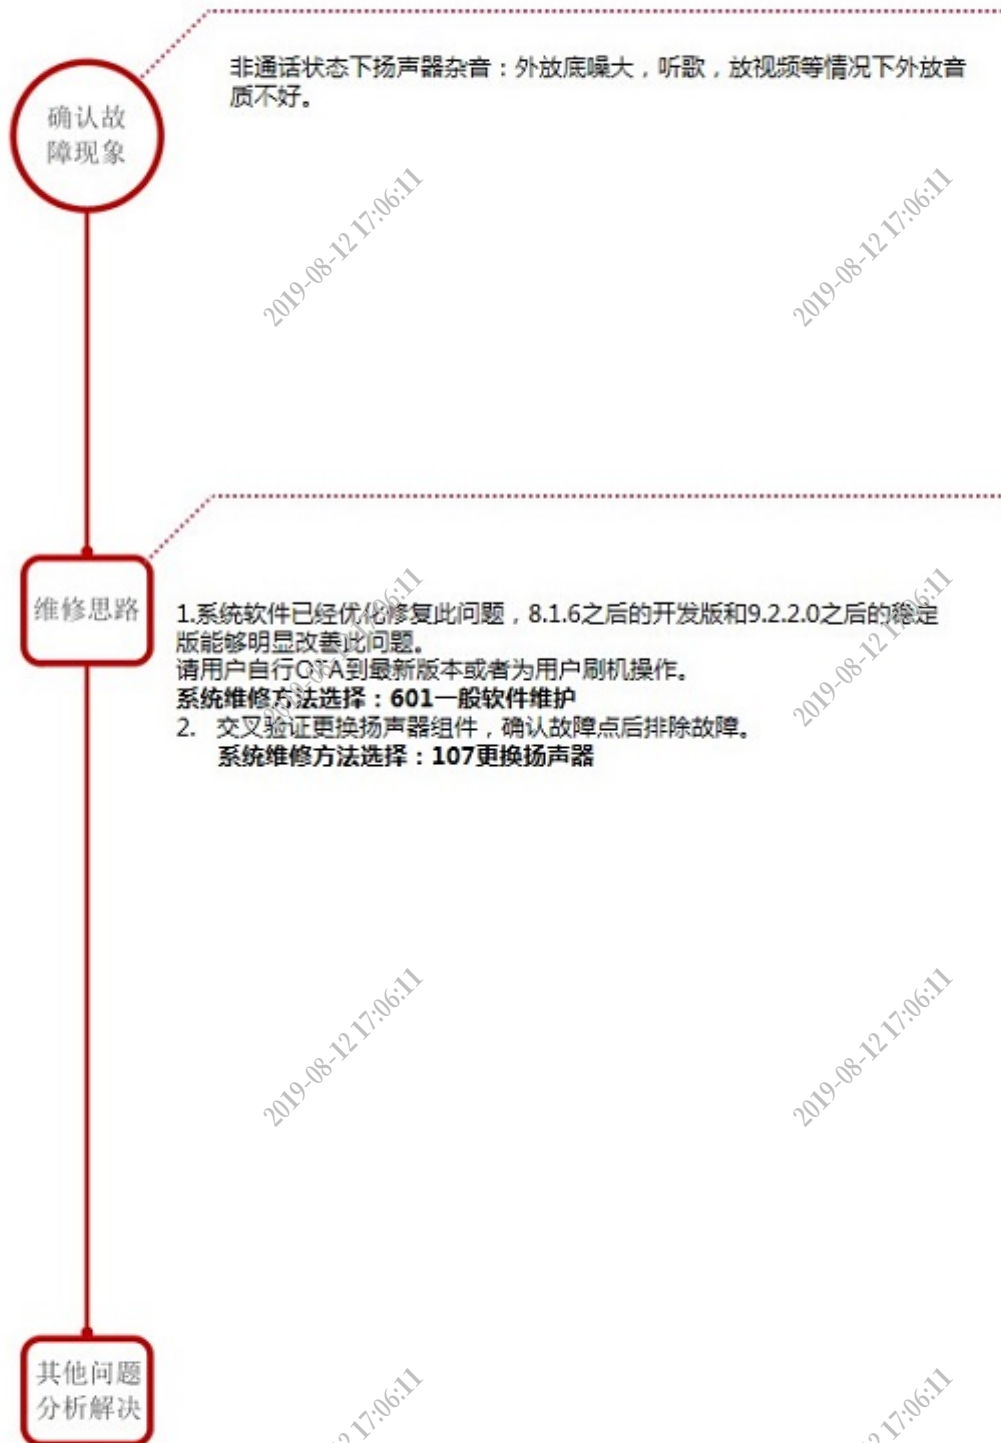

5.2非通话状态扬声器无音MP00FUN0503

确认故障现象

扬声器无声，且概率性出现死机情况

维修思路

分析发现有副板上的扬声器弹片变形，导致电路短路引起的此问题。请维修时注意观察副板外观。



其他问题分析解决

1. 如发现副板弹片变形，请更换副板。

系统维修方法选择：102更换底部PCB小板

2. 交叉验证更换扬声器组件，确认故障点后排除故障。

系统维修方法选择：107更换扬声器