

iPhone X 以上机型移高移低面容修复

(迅维手机维修培训学校制作)

现在市面很多无面容机器,尤其是手机摔过后面容无法解锁,录入界面会提示移高移低。造成使用者解锁不方便,因为面容组件是和CPU绑定在一起,损坏后只能去售后维修,但是价格高昂。最近维修市场关于修面容的技术已经突破。下面我们来看下面容移高移低维修过程。

首先维修面容要确定面容组件是原机,更换过是无法修复的。移高移低使用下面方法维修成功率很高。


如图移高移低故障现象




确定故障后我们开始维修,修复移高移低面容故障需要用到的工具,(点阵解绑仪器 点阵测试工具 夹具 打磨笔等)如图



电脑上解绑工具操作界面点（珍珠解绑）如图

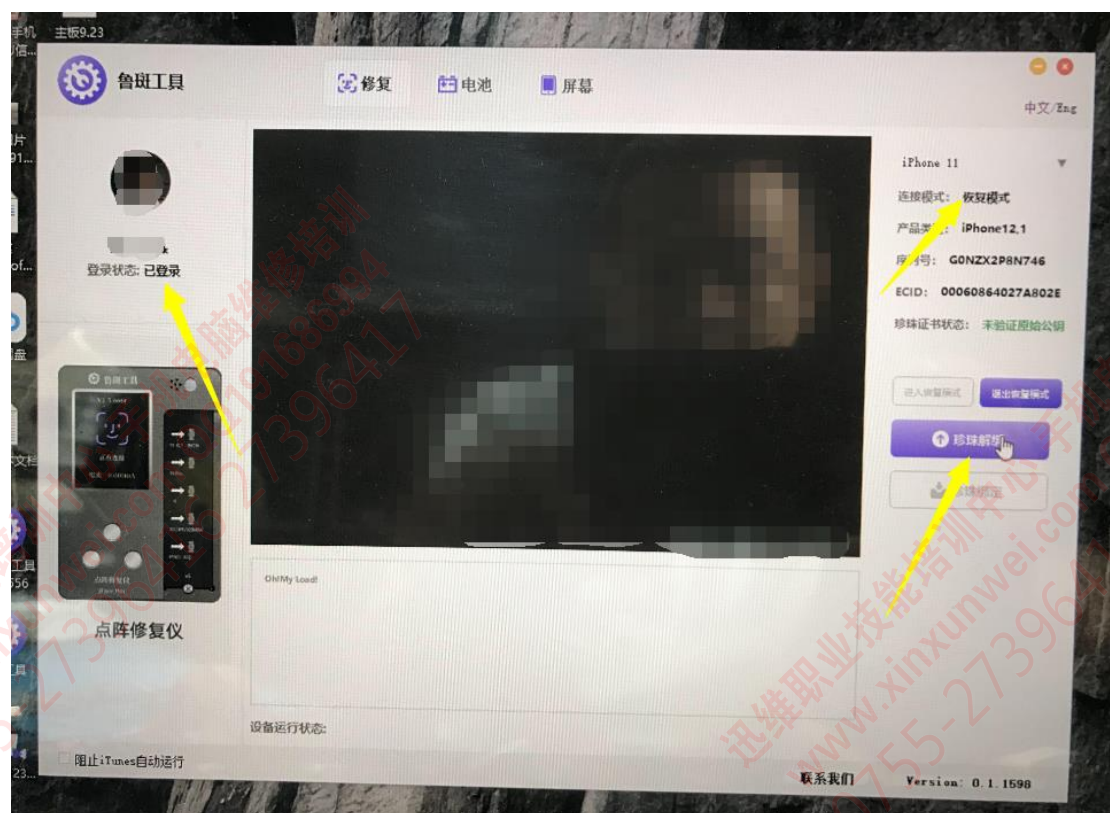


解绑成功后就可以去拆点阵了。如图解绑成功。

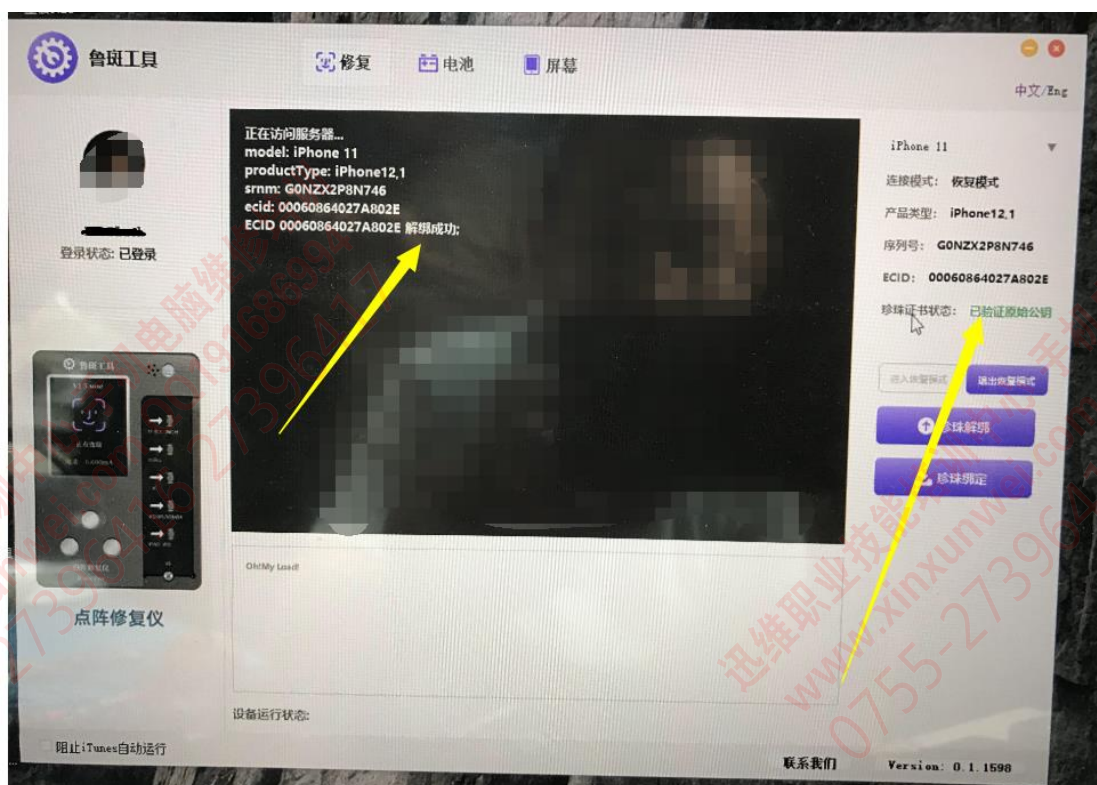


解绑工具是需要代理权限，无代理权限软件是无法使用的。所以对于大多维修店来说还是无法维修，只能寄给代理去维修。


解绑成功后下面我们去拆点阵，不同机型拆法大致相同，我们用打磨机沿边框磨开，不要切到点阵玻璃。

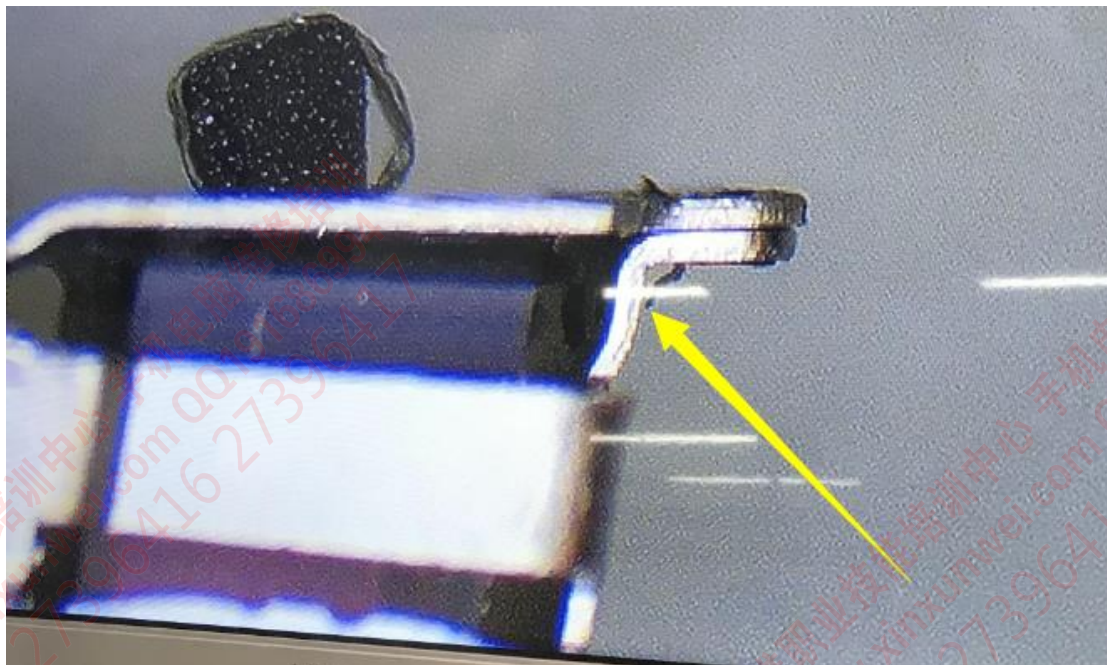


切开后如图

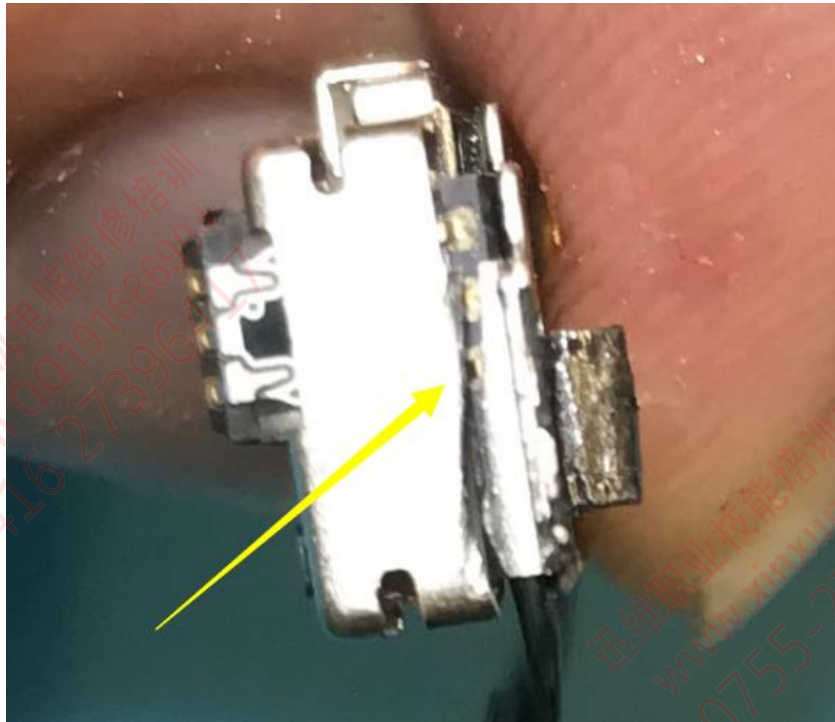


切开后，我们用风枪 300 度加热，撬开点阵玻璃。撬之前最好先观察好上下对应位置，方便安装时对位。刀片卡在玻璃和底座结合处。如图

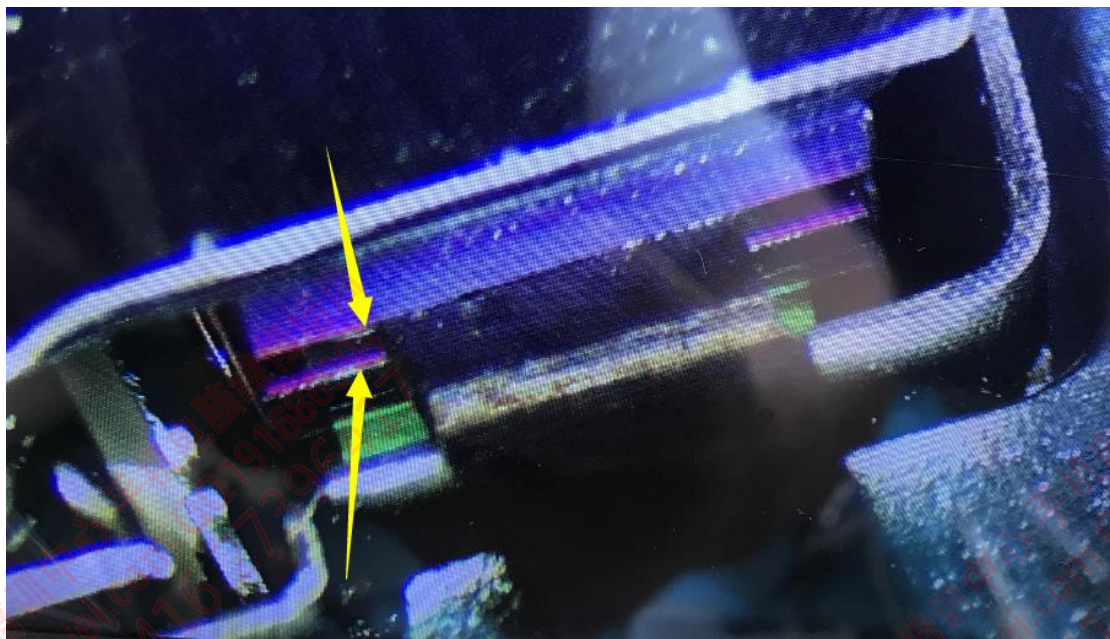

撬开后，我们轻抬铁片，把排线取下。如图

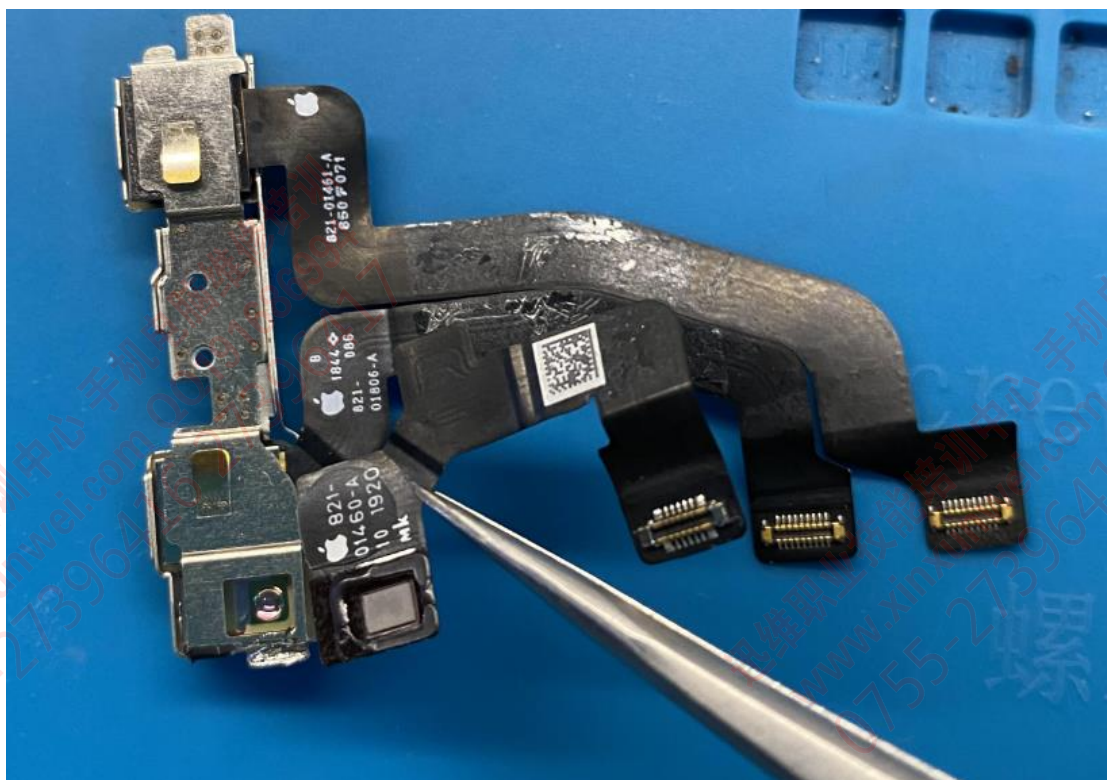


取下后，点阵玻璃要保持干净，不要有灰尘。有的话用皮老虎吹掉，不要用东西擦拭。
下面就到了更换芯片的时候了。我们固定好点阵排线，框外边有胶不能去掉，去掉后安装
对位时容易出现错位。拆芯片要注意不要把点阵发光器（黄色）搞坏，也要防止进焊油异物。
如图

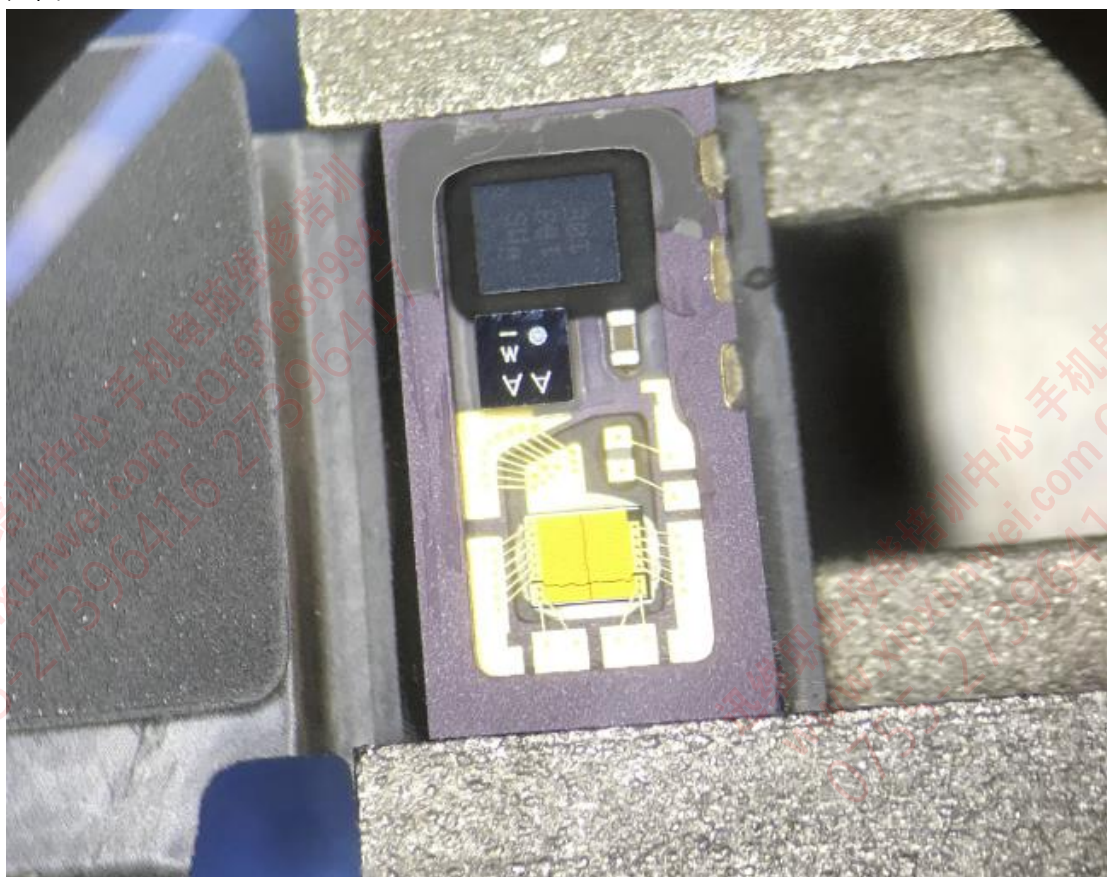


风枪开到 350 度，把芯片拆掉。如图




拆掉后我们先把焊盘上锡然后焊转接片，因为原芯片是 12 个点，我们要更换的芯片是 20 个点的。转接片方向不要搞错，弯曲线位置。如图

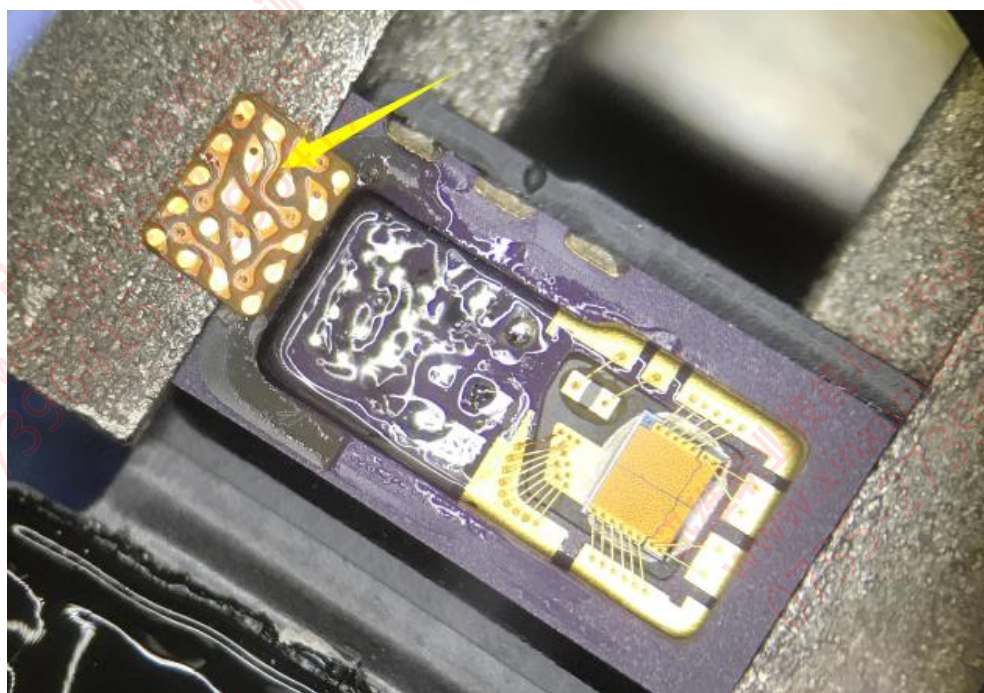


焊接好的图片，如图

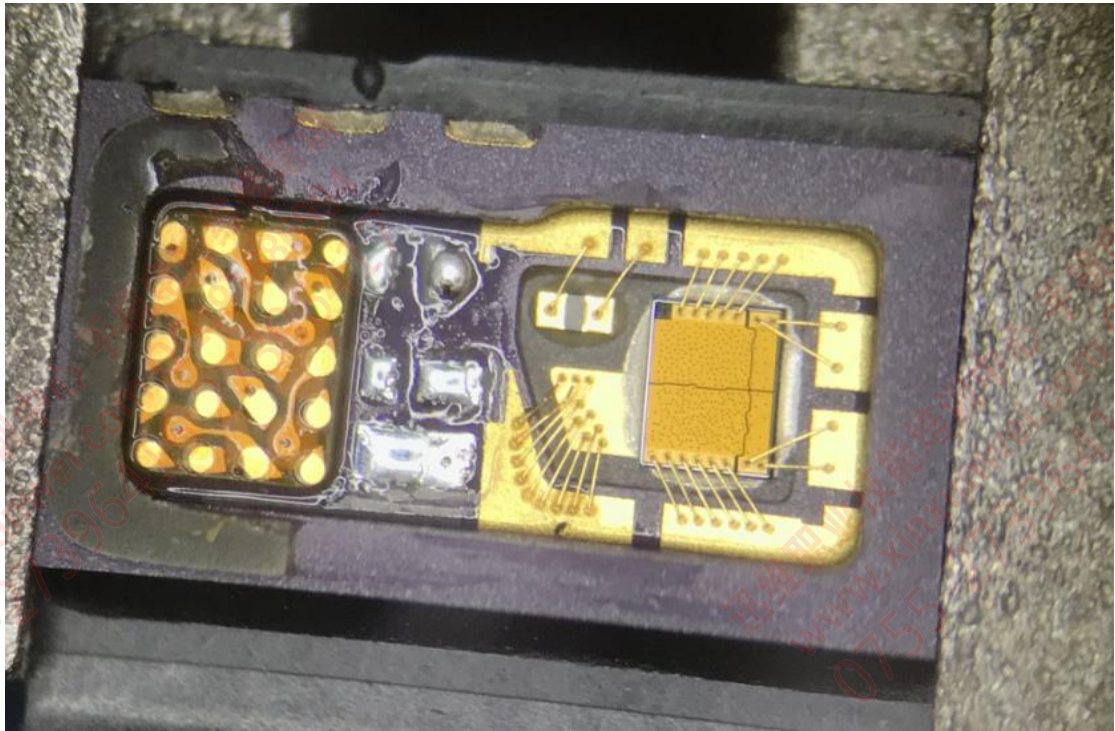


转接片焊好后，我们焊接芯片。（芯片也是代理才能拿到货，配合解绑工具使用的。光有芯片也是没法办维修的。）现在转接片上锡方便焊接。再把芯片焊盘处理下，焊点变小点，不然焊好的芯片太高容易顶住。如图

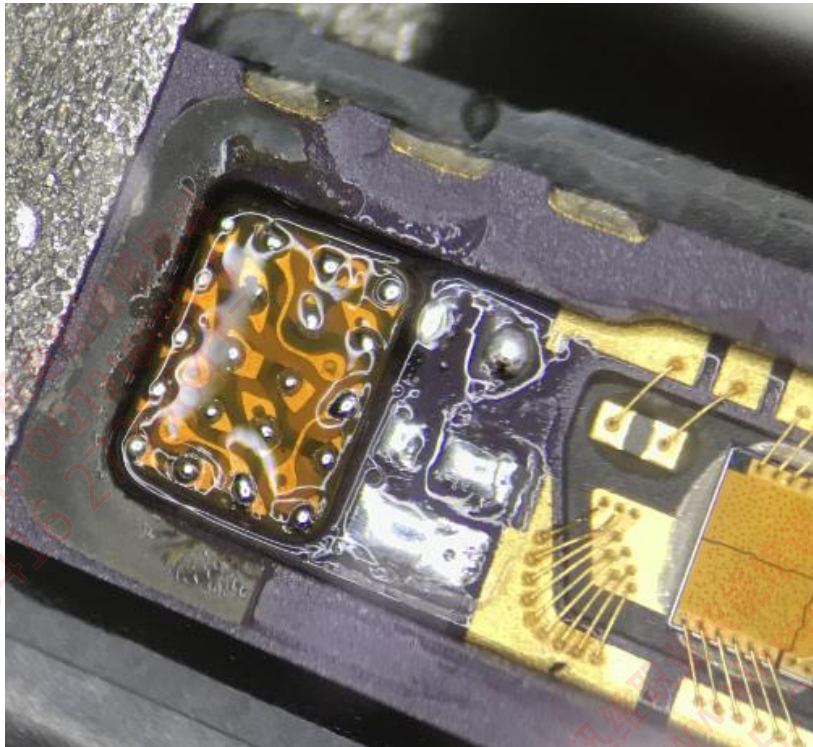


转接片上锡

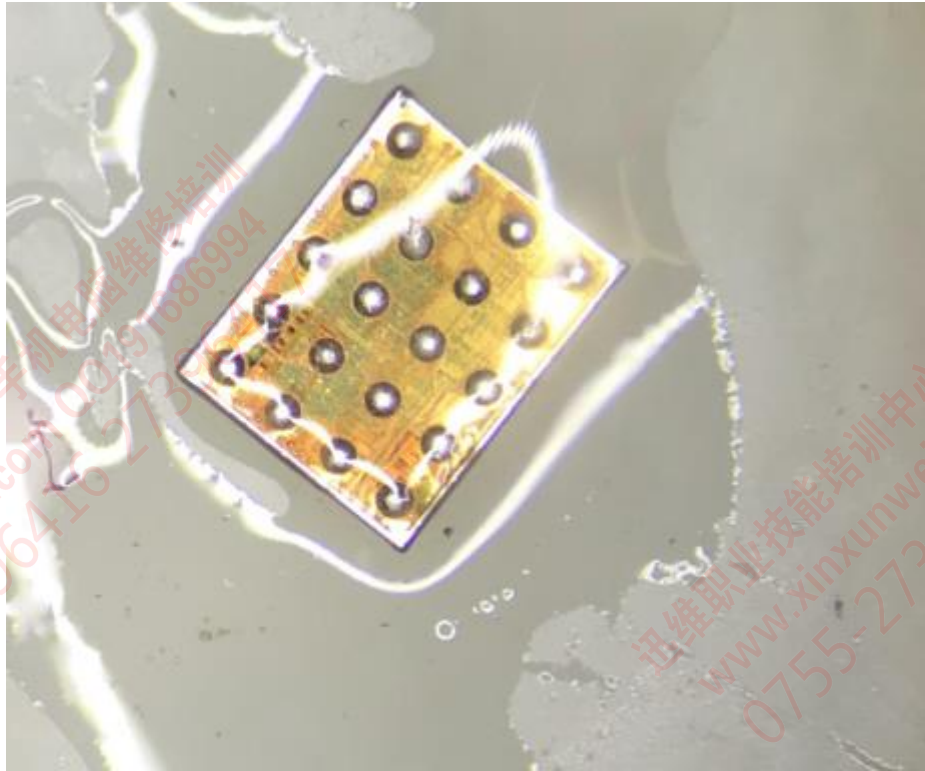

芯片焊点烙铁轻托后变小。
焊接芯片时，注意方向。芯片深色位置对应弯曲线。如图

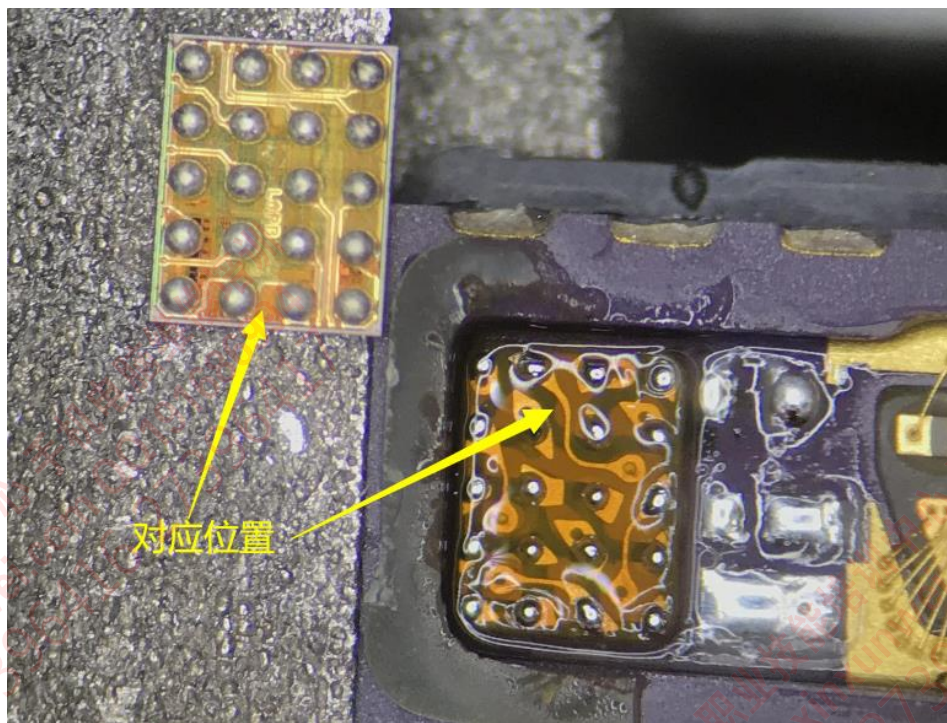


下边我们焊接芯片，然后再补上电容电感、黑色电感、黄色电容。如图

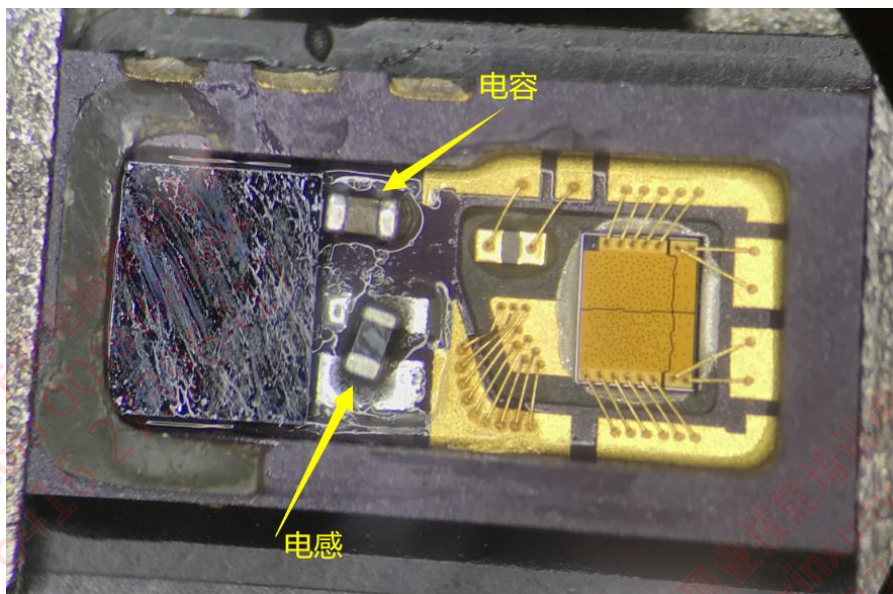

都处理好后，用解绑工具去绑定芯片。如图



手机连电脑 解绑工具连电脑

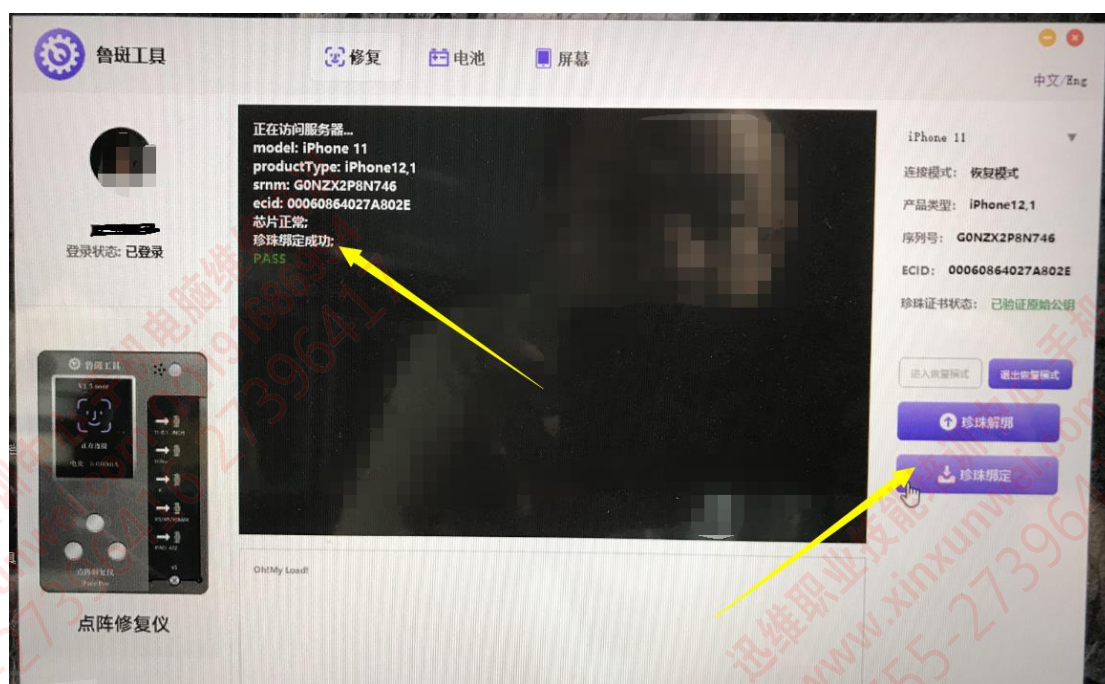


绑定成功


绑定成功后，我们用点阵测试工具测试点阵是否正常。如图



点阵测试成功后，先清理下焊油，再检测下发光器 点阵玻璃有无异物。无问题后我们安装。如图

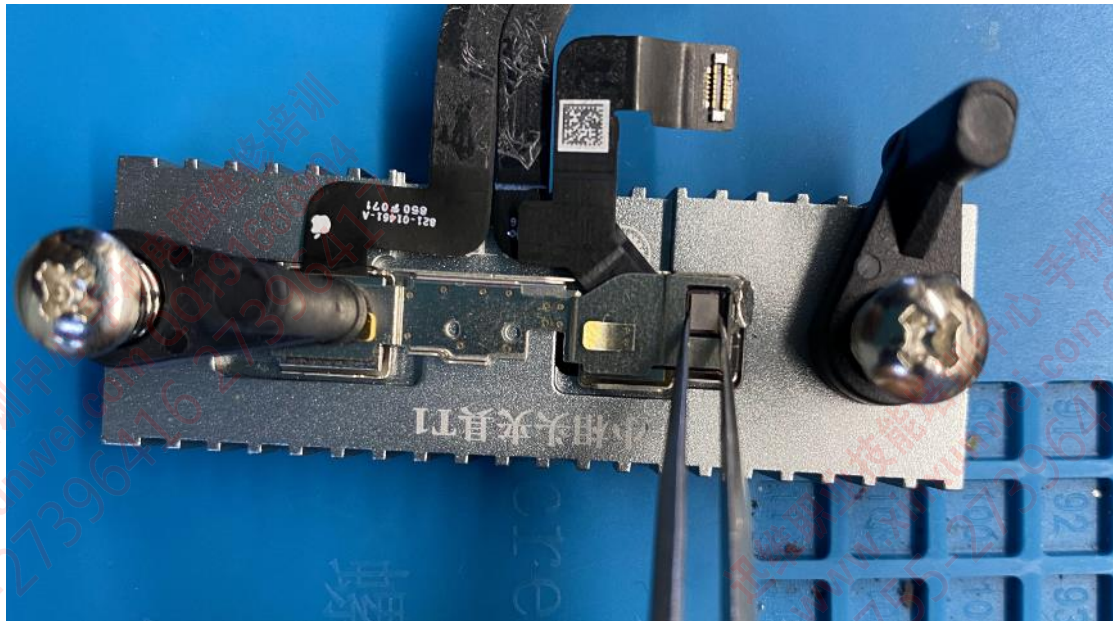

装上后可以用镊子适当调整角度，因为原机胶在，所以很方便就能对好位置。位置对好后夹具压住，然后打胶。胶水是点阵专用胶。如图

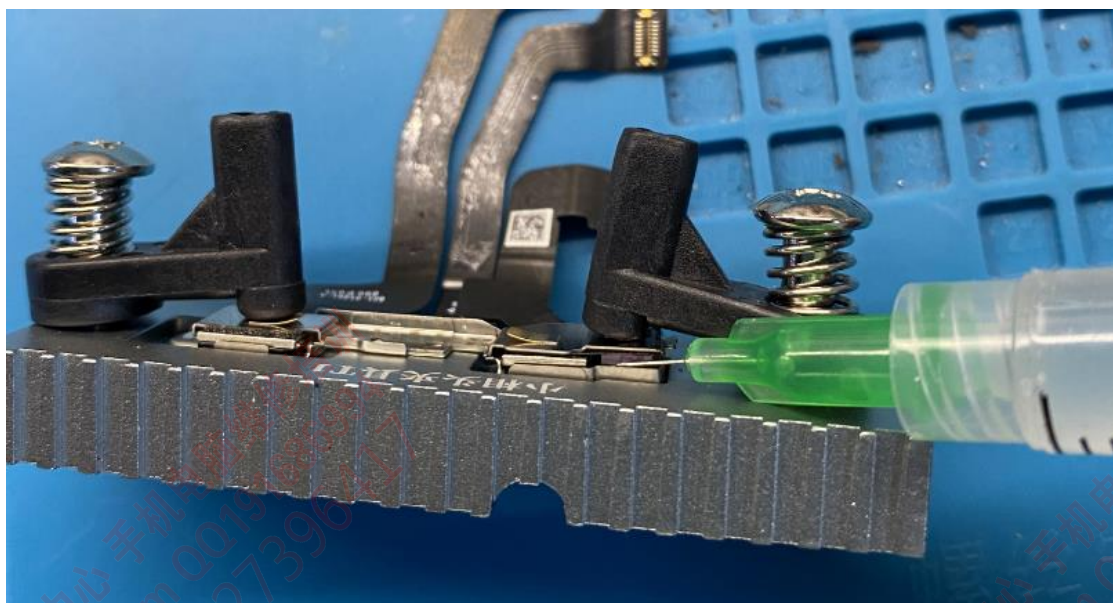

胶水只需要打在上下两边即可。胶打好后，拿到预热台加热凝固，预热台开 120 度加热 10 分左右，等胶凝固后我们就可以装机测试。如图



面容故障完美修复