

Guide for first-class and second-class maintenance of millet flat plate 2 series

TSIMPA Millet Tablet 2 Series Class I and Class II Maintenance Guide V06

- Millet flat plate 2 series first-class and second-class maintenance
- guide failure phenomenon
 - 1. Switching failure
 - 1.1 Automatic standby shutdown (unable to wake up after standby sleep) (Android version)
 - 1.2 No boot, no response to charging (Android version)
 - 1.3 Do not turn on (display white rice and English prompts)
 - 1.4 No boot, no response to charging (Windows version)
 - 2. Crash failure
 - 2.1 Startup Crash (Android Version)
 - 3. Restart Failure
 - 3.1 Startup Restart, Standby Restart (Android Version)
 - 4. WiFi power failure
 - 4.1 WIFI Transmission Failure (Android Version)
 - 5. Query method of SN in 5. Windows system
 - STEP 6 Show malfunction
 - 6.1 Screen Flash (Windows Version)
 - 7. Abnormal Power Display

Fault phenomenon

1. Switching failure

1.1 Automatic standby shutdown (unable to wake up after standby sleep) (Android version)

故障现象：平板在待机状态下黑屏，按电源键无法唤醒。

确认故障现象



充电开机测试

首先长按开机键20秒左右观察是否能开机。若不开机则为电池电量低，插标配充电器10分钟左右长按开机键开机。
注意：如电池电量低于2.9V插充电器时吸灯不会闪烁。

检查用户系统软件版本，并刷机更新至以下版本或之上，然后观察故障是否复现。

小米平板2-稳定版 V7.1.2.0.LACCNCK

发布日期：2015-12-11 线刷包大小：779M 卡刷包大小：714M

系统修复 某些场景下重启的问题；新增 日历首页新增春节火车票抢票提醒卡片；新增 双击唤醒开关 修复 局域网中下载速度慢的问题

线刷包下载

卡刷包下载

小米平板2-开发版 5.12.10

发布日期：2015-12-11 线刷包大小：778M 卡刷包大小：712M

新增 网络助手自动流量校准现已支持流量不清零；新增 日历首页新增春节火车票抢票提醒卡片等 [详细]

线刷包下载

卡刷包下载

更新日志

更新系统软件



其他问题分析解决

故障现象：平板按开机键无法开机，插充电器无呼吸灯显示。

确认故障现象



充电开机测试

由于个别原因导致电池电压过低，当电压低于2.9V时，平板不但无法开机，插入充电器后10分钟左右呼吸灯不会亮。

这种问题插入充电器后观察充电电流，插入时应该在0.14A左右，充电十分钟左右，若充电电流大于0.4A则可以长按开机键开机。



机器开机后，检查用户系统软件版本，并刷机更新至以下版本或之上，然后观察故障是否复现。

小米平板2-开发版 5.12.10

发布日期：2015-12-11 线刷包大小：778M 卡刷包大小：712M

新增 网络助手自动流量校准现已支持流量不清零；新增 日历首页新增春节火车票抢票提醒卡片等 [详细]

线刷包下载

卡刷包下载

更新日志

小米平板2-稳定版 V7.1.2.0.LACCNCK

发布日期：2015-12-11 线刷包大小：779M 卡刷包大小：714M

系统修复 某些场景下重启的问题；新增 日历首页新增春节火车票抢票提醒卡片；新增 双击唤醒开关；修复 局域网中下载速度慢的问题

线刷包下载

卡刷包下载

更新系统软件

其他问题分析解决

开机后提示 “BOOTLOADER ERROR CODE 03” 如下图：

确认故障现象



刷机修复

按照提示按音量下键后，进入FASTBOOT模式后刷机。（参考《TSIMMP00 小米手机&平板功能测试快速指南V14》里面的4.2.5）

注意要使用MiFlash的专用过渡版本刷机，刷机时需要选择“保留所有数据”进行刷机（右图），刷机后会出现以下（左图）界面，此时按音量键和电源键-选择Yes即可。专用刷机包下载方式：到FTP下载，路径：[手机平板类产品资料]/5-小米平板系列/小米平板2/回刷MIUI专用过渡包。



其他问题分析解决

确认故障现象

开机后进入白米，并且显示一串英文，如下图：



使用键盘操作重启

如图，通过TYPE-C的OTG线和有源的USB-HUB将键盘连接至平板，然后根据提示按“F12”即可进入到重置的进度显示界面，等待重置完成即可进入系统初始界面。



其他问题分析解决



1.4 No boot, no response to charging (Windows version)




2. Crash failure

2.1 Boot Crash (Android Version)

故障现象：平板开机时定在白米界面，或白米旁边显示DNX FASTBOOT 无法正常进入系统。

确认故障现象

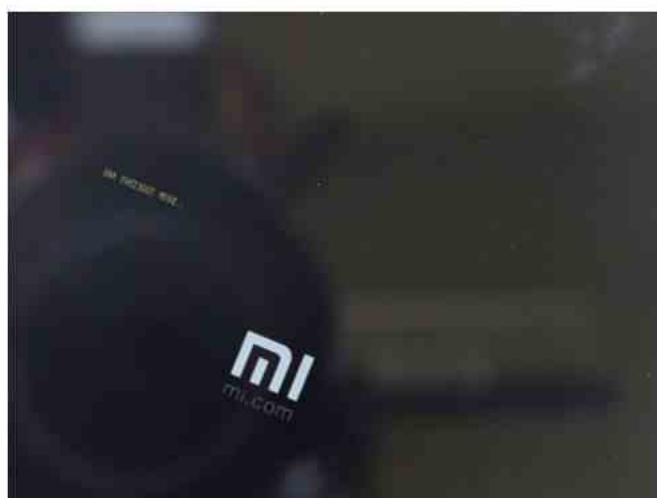

更新系统软件

检查故障机软件版本，刷机更新到最新稳定版或开发版



其他问题分析解决

3.1 Startup Restart, Standby Restart (Android Version)

故障现象：平板开机时，或在待机状态下重启



确认故障现象

更新系统软件

检查故障机软件版本，刷机更新到最新稳定版或开发版



其他问题分析解决

4. WiFi power failure

4.1 WIFI Transmission Failure (Android Version)


故障现象：wifi下载速率慢，使用wifi下载应用，电影，或其他数据时速率慢。有时无速率，有时显示几K/S。

确认故障现象




更新系统软件

检查故障机软件版本，刷机更新到最新稳定版或开发版

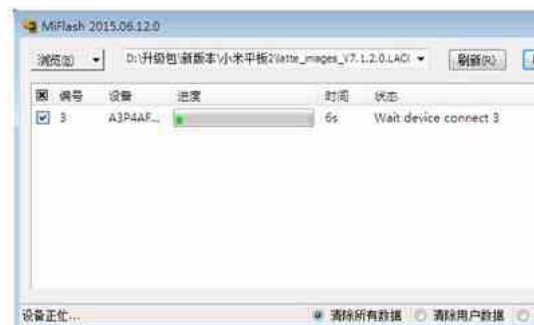

更新软件后检验下载速率是否正常

检验下载速率

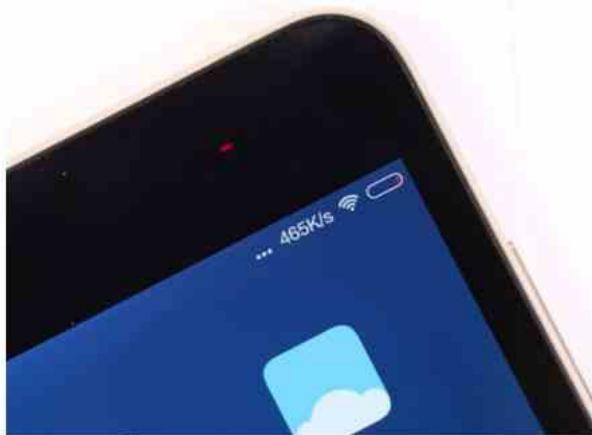

其他问题
分析解决


在设备上查询
EMMC ID

首先查询设备EMMC ID


1. 使设备进入电脑模式。



2. 在电脑模式桌面按住左下WINDOWS徽标键1秒以上后松手，出以下选项界面后点击“命令提示符（管理员）”。出现“用户账户制”对话框选“是”，进入命令提示符窗口。

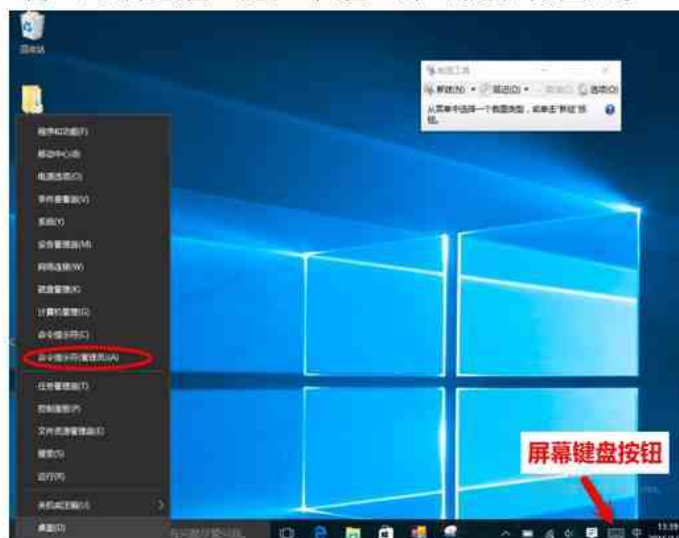


3. 打开屏幕键盘，在命令提示符窗口输入命令：wmic csproduct full（注意单词之间有空格）后按回车按钮。即可出现查询的EMMC ID信息，如图为“IdentifyingNumber=”后面的号码。

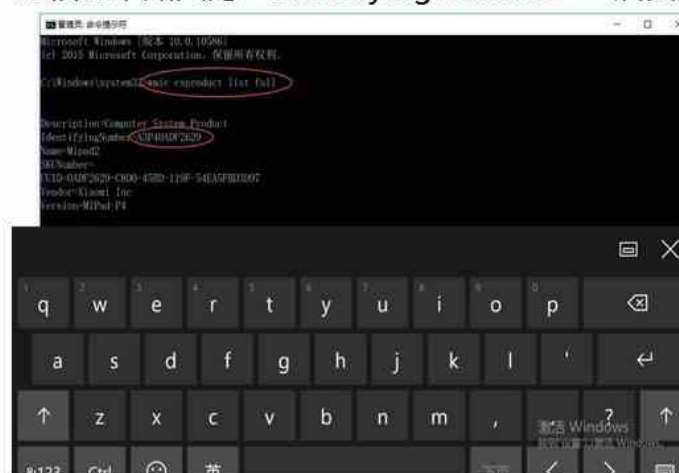

在XMS系统查
询SN

根据查询到的EMMC ID，进入XMS：前端FSN 查询，在FSN 处输入EMMC ID，点击搜索即可查询到对应SN。



其他问题
分析解决

故障查询

工单综合查询
活动赠品查询
电子发票打印
手机APP下载
查询物料信息
新增PSN查询

查询大型网宝维修单
查询IMR
查询订单
查询分账
流程搜索
查询物料信息
新增PSN查询

搜索

售后管理系统 工作台 服务管理 维修工厂 库存管理 报表管理 系统设置

工单综合查询 X 新增PSN查询 X

当前位置: 特殊PSN查询

PSN: A3040AP2629 IMEISN: 输入时间: 输出: 搜索

如果故障机无显示或不开机，可以拆机直接查询电池上的SN

STEP 6 Show malfunction

6.1 Screen Flash (Windows Version)


确认故障现象

故障现象：小米平板2 Windows版在点亮屏幕或使用中屏幕个别部分出现闪屏，充电情况下观察更加明显。



更新设备驱动


更新方法：打开设备管理器，点开“显示适配器”，然后按住下拉栏中的Intel显示设备（IntelR HD Graphics），在弹出的菜单中选择“更新驱动程序软件”然后自动检测搜索更新即可，在更新好驱动之后，可能需要使用3-5天，等待积攒的电荷消失之后，屏幕便会逐渐恢复正常。**注意：更新驱动时间大概为30分钟或更久。**

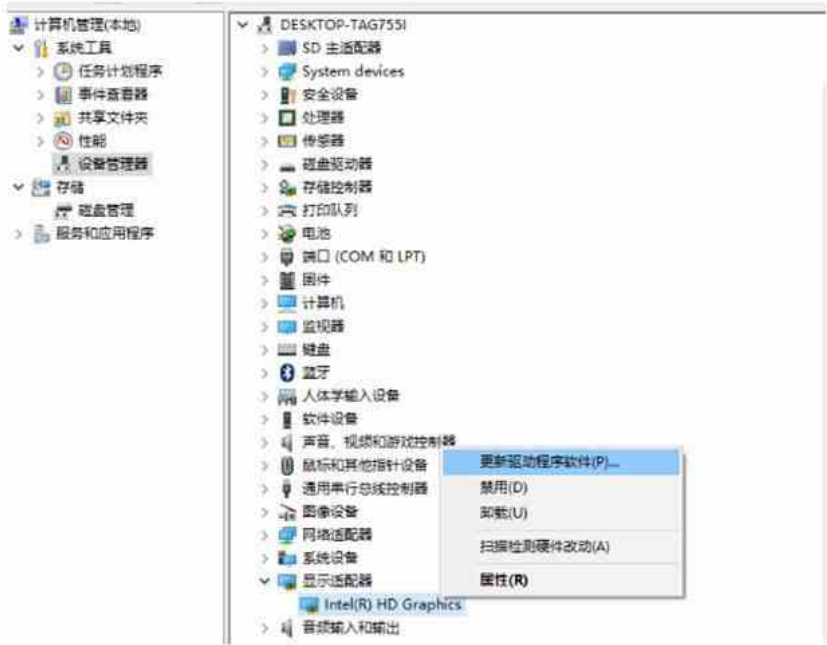

其他问题分析解决

确认故障现象

故障现象：电量显示异常，在0-100之间跳变

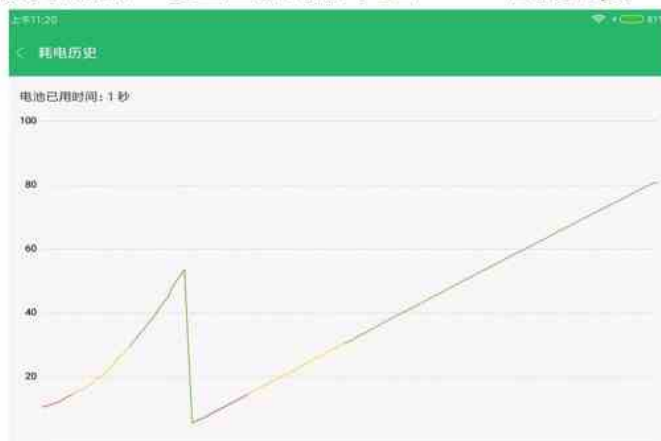

维修方法

维修方法：

步骤一：先更换电池，然后将软件升级到最新版本，可解决；


系统维修方法选择：501更换电池



步骤二：如执行步骤一后，故障仍然存在，可排除电池问题。

此时需要更换主板的U901元器件；

系统维修方法选择：399保外主板维修

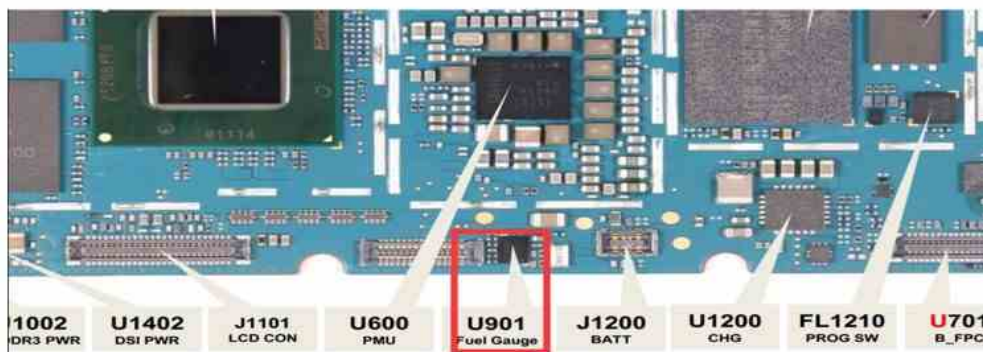

U901料号：270000049203

维修范围：仅限保外；

U901元器件维修用物要求：网点订购后买断，不接受良品退库；

保外收费标准：按照保外主板维修（小修）级别收费

其他问题
分析解决

