

# Xiaomi Note Top Edition Grade I and Grade II

## Maintenance Guide

Technical support internal document control: TSIMMN11 Xiaomi Note Top Edition Grade I and Grade II Maintenance Guide V07

- Xiaomi Note Top Edition Grade I and Grade II Maintenance
  - Guide 1. Failure of Camera Related Functions
    - [1.1](#) Unable to focus on camera or photograph
    - [1.2](#) The camera cannot be turned on
  - [2](#). Loudspeaker related function failure
    - [2.1](#) The speaker is silent in the non-talking state
  - [3](#). Brightness failure of virtual key lamp
    - [3.1](#) Uneven brightness of virtual key lamp
  - [4](#). Failure of related functions of physical (mechanical) keys
    - [4.1](#) Physical (mechanical) keys are weak in elasticity
  - [5](#). Voice quality problem in call state
    - [5.1](#) Call status is silent
    - [5.2](#) The call status is occasionally silent, small and noisy
  - [6](#). Charging related faults
    - [6.1](#) Do not charge, charge slowly
  - [7](#). GPS fault
    - [7.1](#) Slow GPS positioning/weak navigation signal

---

### Update record

2016-11-24 Xiaomi Note Top Edition Class I and Class II Maintenance Guide V07 Changes:

- The maintenance method of weak GPS signal is added

2016-01-08 Xiaomi Note Top Edition Class I and Class II Maintenance Guide V06 Changes:

- The maintenance method of charging related faults is added

2015-11-06 Xiaomi Note Top Edition Class I and Class II Maintenance Guide V05 Changes:

- The maintenance method of occasional silence, low sound and noise

has been added to the call sound quality failure. 2015-08-27 Xiaomi Note

Top Edition Class I and Class II Maintenance Guide V04

Changes:

- Added the maintenance method of weak elasticity of physical

(mechanical) keys and silent message delivery in call state. 2015-07-08 Xiaomi

Note Top Edition Class I and Class II Maintenance Guide V03

Changes:

The maintenance method of uneven brightness of virtual key lamp is added



2015-06-09 Xiaomi Note Top Edition Class I and Class  
II Maintenance Guide V02 Changes:

- Added the maintenance method that the camera can't be opened
- Added the maintenance method of speaker silence

in non-call state. 2015-06-05 Xiaomi Note Top Edition  
Class I and Class II Maintenance Guide V01

---

# 1. Camera related function failure

## 1.1 Unable to focus on camera or photograph

故障现象为手机在摄像或拍照状态下，远景或近景不能自动或者手动对焦，从而造成取景模糊。如下图：



确认故障现象

拆机检查

拆机检查手机后摄像头密封套是否未安装到位。后摄像头密封套错位或者安装后扭曲会造成手机在摄像或拍照状态下，远景或近景不能自动或者手动对焦，从而造成取景模糊。

重新安装后摄像头密封套，注意安装时一定要扣合到位，不能有错位或者偏移情况，避免再次出现相机无法对焦故障。



重新安装后摄像头密封套

后摄像头密封套错位



其他问题分析解决

## 1.2 The camera cannot be turned on

故障现象为相机无法打开；长时间对焦显示无法连接到相机；拍照抖动；拍照有黑影等拍照相关问题，如下图：



确认故障现象

拆机更换新摄像头

确定相机故障后直接拆机更换新后置摄像头，注意：更换新摄像头后要在ZIF连接器上贴回黄色的绝缘膜。



验证功能是否正常

开机后验证拍照是否正常，远近对焦是否正常。组装时要注意后置摄像头密封圈要扣合到位，不能有错位或者偏移情况，否则会造成拍照无法对焦。



其他问题分析解决

2. Loudspeaker related function failure

2.1 The speaker is silent in the non-talking state






### 3. Brightness failure of virtual key lamp

#### 3.1 Uneven brightness of virtual key lamp


故障现象为底部虚拟按键灯亮度不统一，个别按键偏亮或者偏暗。



首先找到电脑中MIFLASH安装起始位置，依次打开如下文件夹  
**MiPhone\Google\Android**  
将升级包中images文件夹内的persist 文件和附件Cit-X7-Stable-V2.apk一起复制到Android文件夹中。

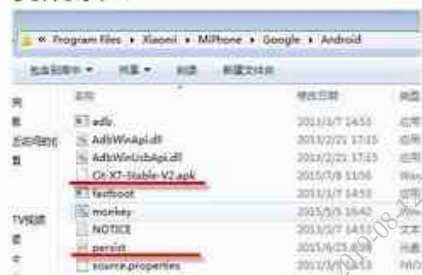

手机确认打开开发者选项中USB调试后插USB线链接电脑，在Android文件夹中按住键盘shift键后点鼠标右键点“在此处打开命令窗口”，依次输入如下命令：  
adb reboot-bootloader 点击回车  
fastboot flash persist persist.img 点击回车  
然后输入fastboot reboot 点击回车 手机将重启。  
等手机重启进入主界面后输入  
adb install -r Cit-X7-Stable-V2.apk 点击回车

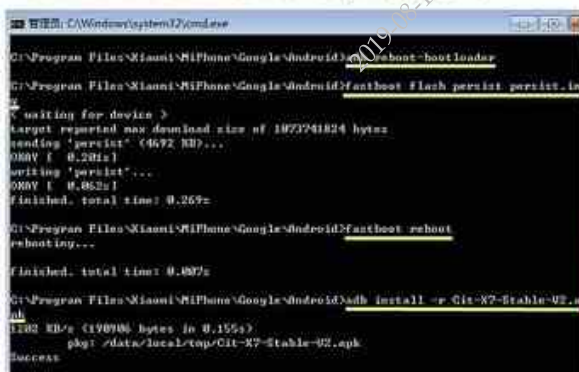

确认故障现象

更新软件版本


将手机软件版本更新到  
**稳定版V6.6.1.0.LXHCNCF**以上  
**开发版5.6.19**以上

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 型号         | MI NOTE PRO                 |
| Android 版本 | 5.0.2 LKX22G                |
| MIUI 版本    | MIUI 6.6.3.0(LXHCNCF)   稳定版 |
| 处理器        | 八核 最高 2.0GHz                |
| 运行内存       | 4.00 GB                     |

|            |                  |
|------------|------------------|
| 型号         | MI NOTE PRO      |
| Android 版本 | 5.0.2 LKX22G     |
| MIUI 版本    | MIUI 5.7.7   开发版 |
| 处理器        | 八核 最高 2.0GHz     |
| 运行内存       | 4.00 GB          |

校准按键灯

上一步命令输入完后，手机界面会出现硬件抽检的图标，点击图标，进入LED灯测试选项，手动调节左右键亮度，调整完成后，点击“按键灯亮度一次性写入”然后 重启即可，重启后cit软件会自动被删除。

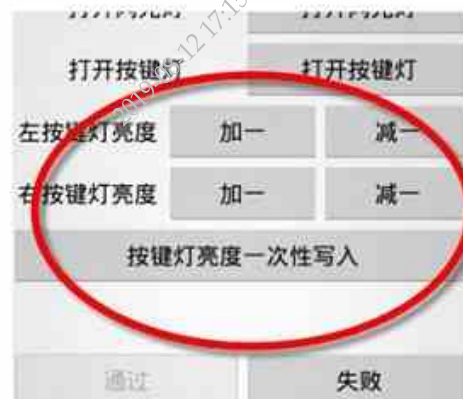

其他问题  
分析解决

## 4. Failure of related functions of physical (mechanical) keys

### 4.1 Physical (mechanical) keys are weak in elasticity

用户反馈电源键按键弹性弱，按电源键中间位置确认。如果依然弱，则可拆卸侧键软板组件，增加新的黑色胶垫，不用更换整个售后前壳显示模组，操作如下。



按照拆装机快速指南拆卸手机电池盖和后壳，并分离侧键软板组件的FPC。使用扁头镊子从顶部将粘贴在中框上的侧键软板组件剥离。



剥离侧键软板组件时，钢针会被软板组件上的胶粘住带出来，则可用镊子将其压回前壳内。取放钢针，可用带磁性的工具吸取或安放。用镊子夹取，注意钢针有崩飞的可能。



确认故障现象

拆卸侧键软板组件

增加黑色胶垫

更换新的侧键软板组件，并将黑色胶垫带胶的一端贴装在侧键软板组件的耳朵上并紧贴长边，贴装方法见下图所示。



其他问题分析解决






5. Voice quality problem in call state

5.1 Call status is silent

故障现象：手机在通话状态下送话无声，即插卡拨出电话后对方无法听到声音。  
检测方法：可直接插卡拨打电话测试，另外可以在硬件测试中进入主麦克到听筒回环测试。



重新更换新的USB软板组件，安装时注意正确的按照拆装机指导操作。避免USB软板折损造成的送话无声故障。

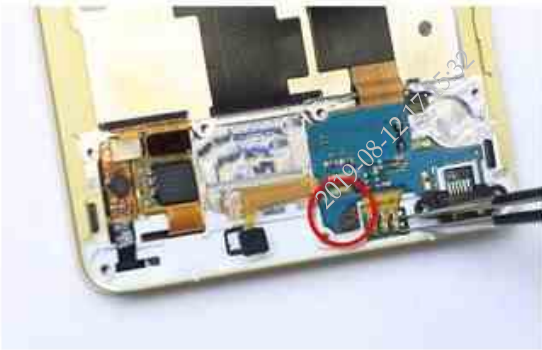

确认故障现象

拆机检查


拆机检查手机USB软板组件下图箭头所示位置是否有折损痕迹。如软板折损会造成MIC信号断线，从而导致通话状态下送话无声的故障。



更换USB软板组件

其他问题分析解决

5.2 The call status is occasionally silent, small and noisy

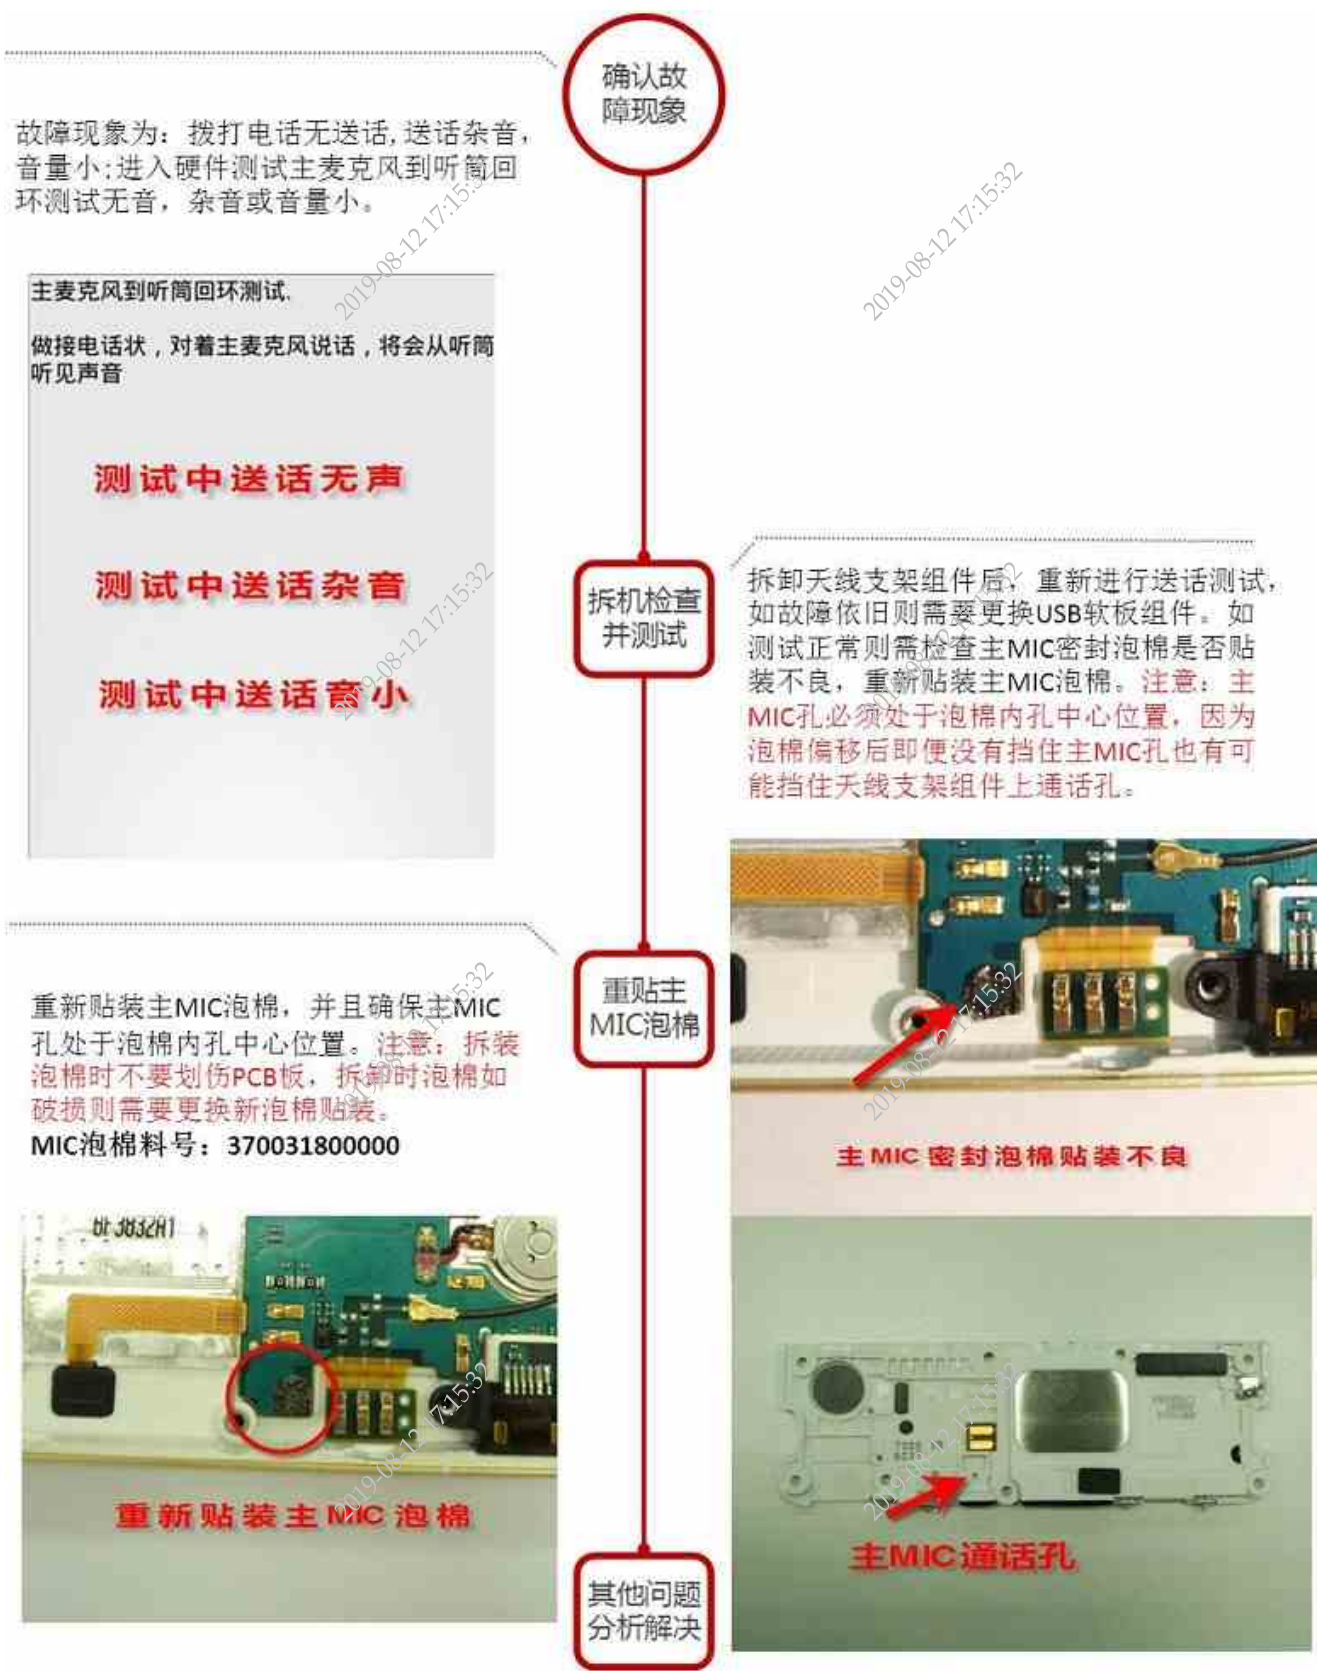

6. Charging related faults

6.1 Do not charge, charge slowly





## 7. GPS fault

### 7.1 Slow GPS positioning/weak navigation signal

确认故障现象为：GPS定位慢/导航信号弱。

该测试将会显示gps相关信息

定位时间:  
位置:  
卫星数量: 4  
Prn: 21 29 65 202  
Snr: 35.9 33.5 19.7 31.2

确认故障现象

升级最新版开发版软件

将系统版本更新到最新的开发版，验证故障是否修复。



如果故障依然存在，将主板拆下，在CPU位置贴装一圈导电泡棉并按压使其粘贴牢固。在贴上泡棉后需要用风吹/清洁主板，以免有残留导电泡棉碎屑引起短路。**注意导电泡棉不能贴歪，不能和周边元器件接触。**

系统维修方法选择：**407清洁清洗/调整重装**

泡棉分两部分，物料号分别是：

**SCNE010010900**

**SCNE010011000**

贴装导电泡棉



其他问题分析解决