

FORMATO DE MANTENIMIENTO GENERAL UNIDADES CARBURADAS



PROPIETARIO: BRUNO ROMERO

Nº TELEFONO: 937348207

KM: 7710

UNIDAD: WANXIN 200

FECHA: 18.03.2024

PLACA

3628-6K

INGRESO DE UNIDAD:

- . Mantenimiento general
- . Lubricación de cadena

OBSERVACIONES:

- * Cambios duros.
- * Sonido extraño en el motor.
- * Revisar Frenos.

1.0	CAMBIO DE ACEITE	NO	
2.0	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	N/A	
3.0	LIMPIEZA DE CHASIS CON AIRE COMP.	SI	
4.0	LIMPIEZA DE CABLES ELEC CON AIRE COMP.	SI	
5.0	DESENGRASE INTERNO DE LA UNIDAD	SI	
6.0	MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AIRE	SI	
7.0	MANTENIMIENTO DE CARBURADOR	SI	
8.0	AJUSTE DE VALVULAS	SI	ADMISION 0.06mm ESCAPE 0.08mm
9.0	REVISION Y CALIBRACION DE BUJIA	SI	MEDIDA 0.80mm
10.0	AJUSTE DE LA BRIDA DEL TUBO DE ESCAPE	SI	
11.0	LAVADO Y AJUSTE DEL SISTEMA DE ARRASTRE	SI	
12.0	MANTENIMIENTO DE FRENO DELANTERO	SI	
13.0	MANTENIMIENTO DE FRENO POSTERIOR	SI	
14.0	AJUSTE DE PERNOS DE CHASIS	SI	
15.0	LIMPIEZA DE CONECTORES ELECTRICOS	SI	
16.0	PRESION D NEUMATICO DELANTERO	28 PSI	
17.0	PRESION DE NEUMATICO POSTERIOR	30 PSI	
18.0	REVISION Y TEST DE LIQUIDO DE FRENOS	SI	% HUMEDAD 2% *
19.0	REVISION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	N/A	VENTILADOR N/A
20.0	LUBRICACION DEL SISTEMA DE ARRASTRE	SI	
21.0	TEST DE BATERIA		% VIDA UTIL 100% V. CARGA 14.8 VDC V.ARRANQUE 11.10 VDC

*Se realizo el desmontaje del tanque de combustible y plástiquería de la unidad.

*Se sopleteó el vehículo con aire comprimido.

*Se procedió a desengrasar el vehículo con BMF WURTH.

*Se limpio el filtro de aire y caja filtro.

* Se lavó carburador en ultrasonido.

* Se realizó la calibración de válvulas.

*Se realizo el mantenimiento del sistema de arrastre.

- *Se ejecuto mantenimiento de freno delantero y posterior.
- *se inspeccionó y verifíco el sistema de luces y circuito de arranque eléctrico.
- * Se revisó el sistema eléctrico y no se encontró anormalidad. Así mismo se realizo el test de batería el cual determino que la batería se encuentra en buen estado con un 100% de vida útil.
- *Se ajustaron los pernos de anclaje del motor.
- *Se corrigió la presión de los neumáticos.

CORRECCION DE OBSERVACIONES:

- * Durante el proceso de prueba del vehículo, se detectó que los cambios de la unidad efectivamente se encontraban duros, revisamos el motivo de la falla y encontramos que la regulación del cable de embrague no era la correcta. Procedimos a realizar la limpieza, lubricación y regulación del cable de embrague.
- *El sonido extraño del motor provenía de la zona de balancines, los cuales se encontraban fuera del rango de calibración. Procedimos a realizar la calibración de estos, quedando:
Balancín de admisión: 0.06mm / Balancín de escape: 0.08mm

PROXIMO CAMBIO DE ACEITE: - KM – no se encuentran datos de referencia.
PROXIMO SERVICIO: 10210 KM

REPUESTOS A REEMPLAZAR EN SU PROXIMO SERVICIO:

•

FIRMADO EN
FISICO


LUCAS COTRINA

FIMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL TECNICO

LAMIL MOTORS CHEPÉN
OSCAR CHAVEZ CORTÉZ
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE TALLER


*Esta es una representación impresa del formato de mantenimiento general de unidades carburadas, el documento original se encuentra en los archivos físicos de nuestra oficina de administración. En caso se requiera, puede solicitarlo.

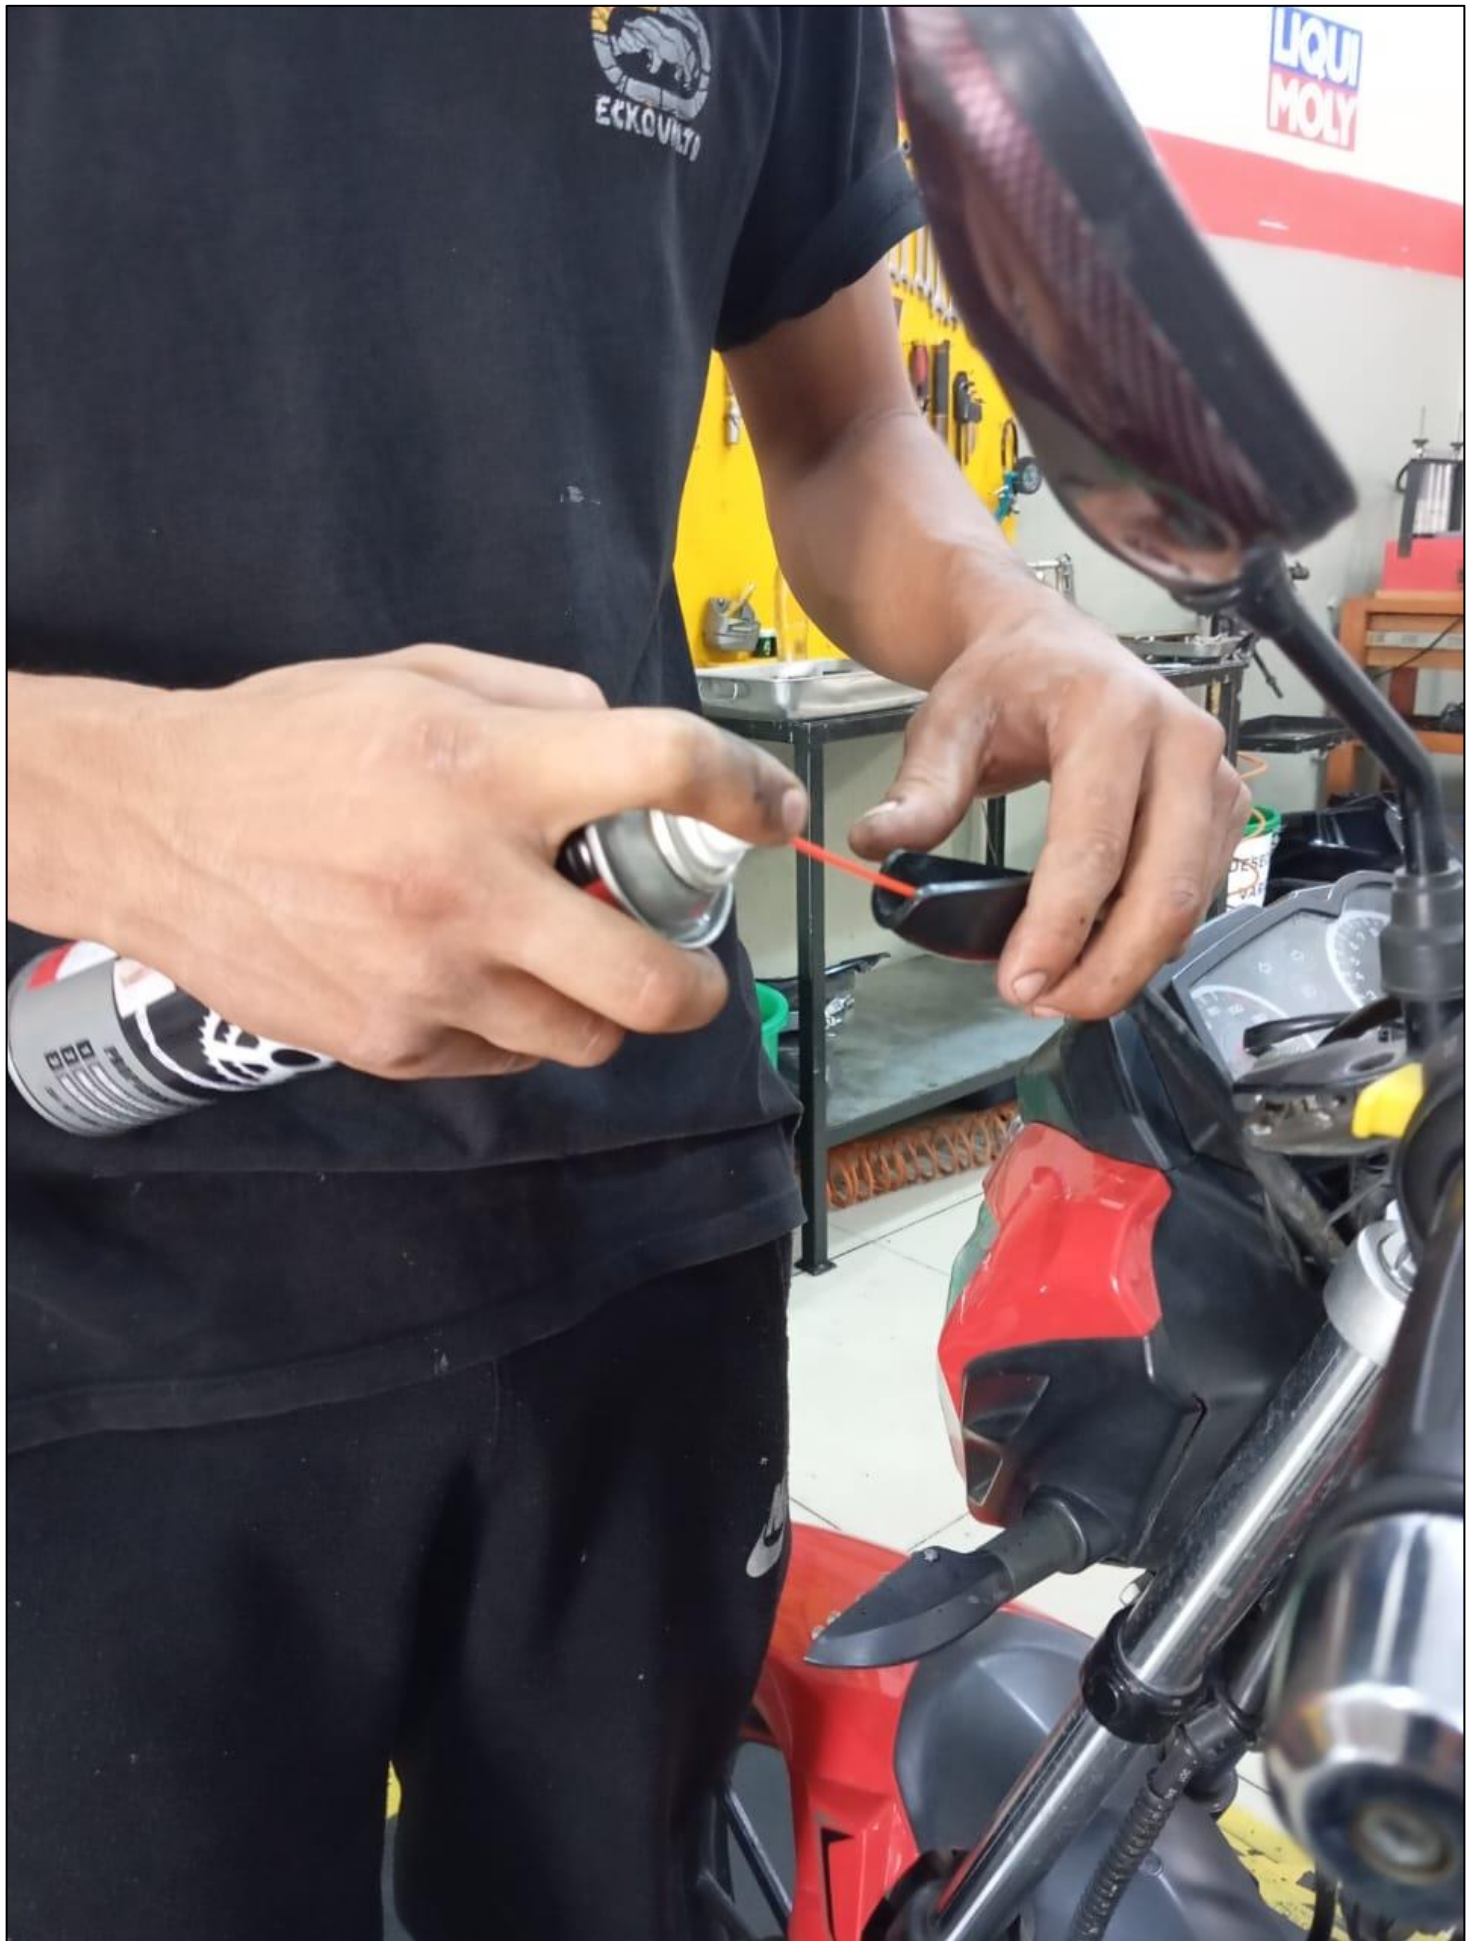







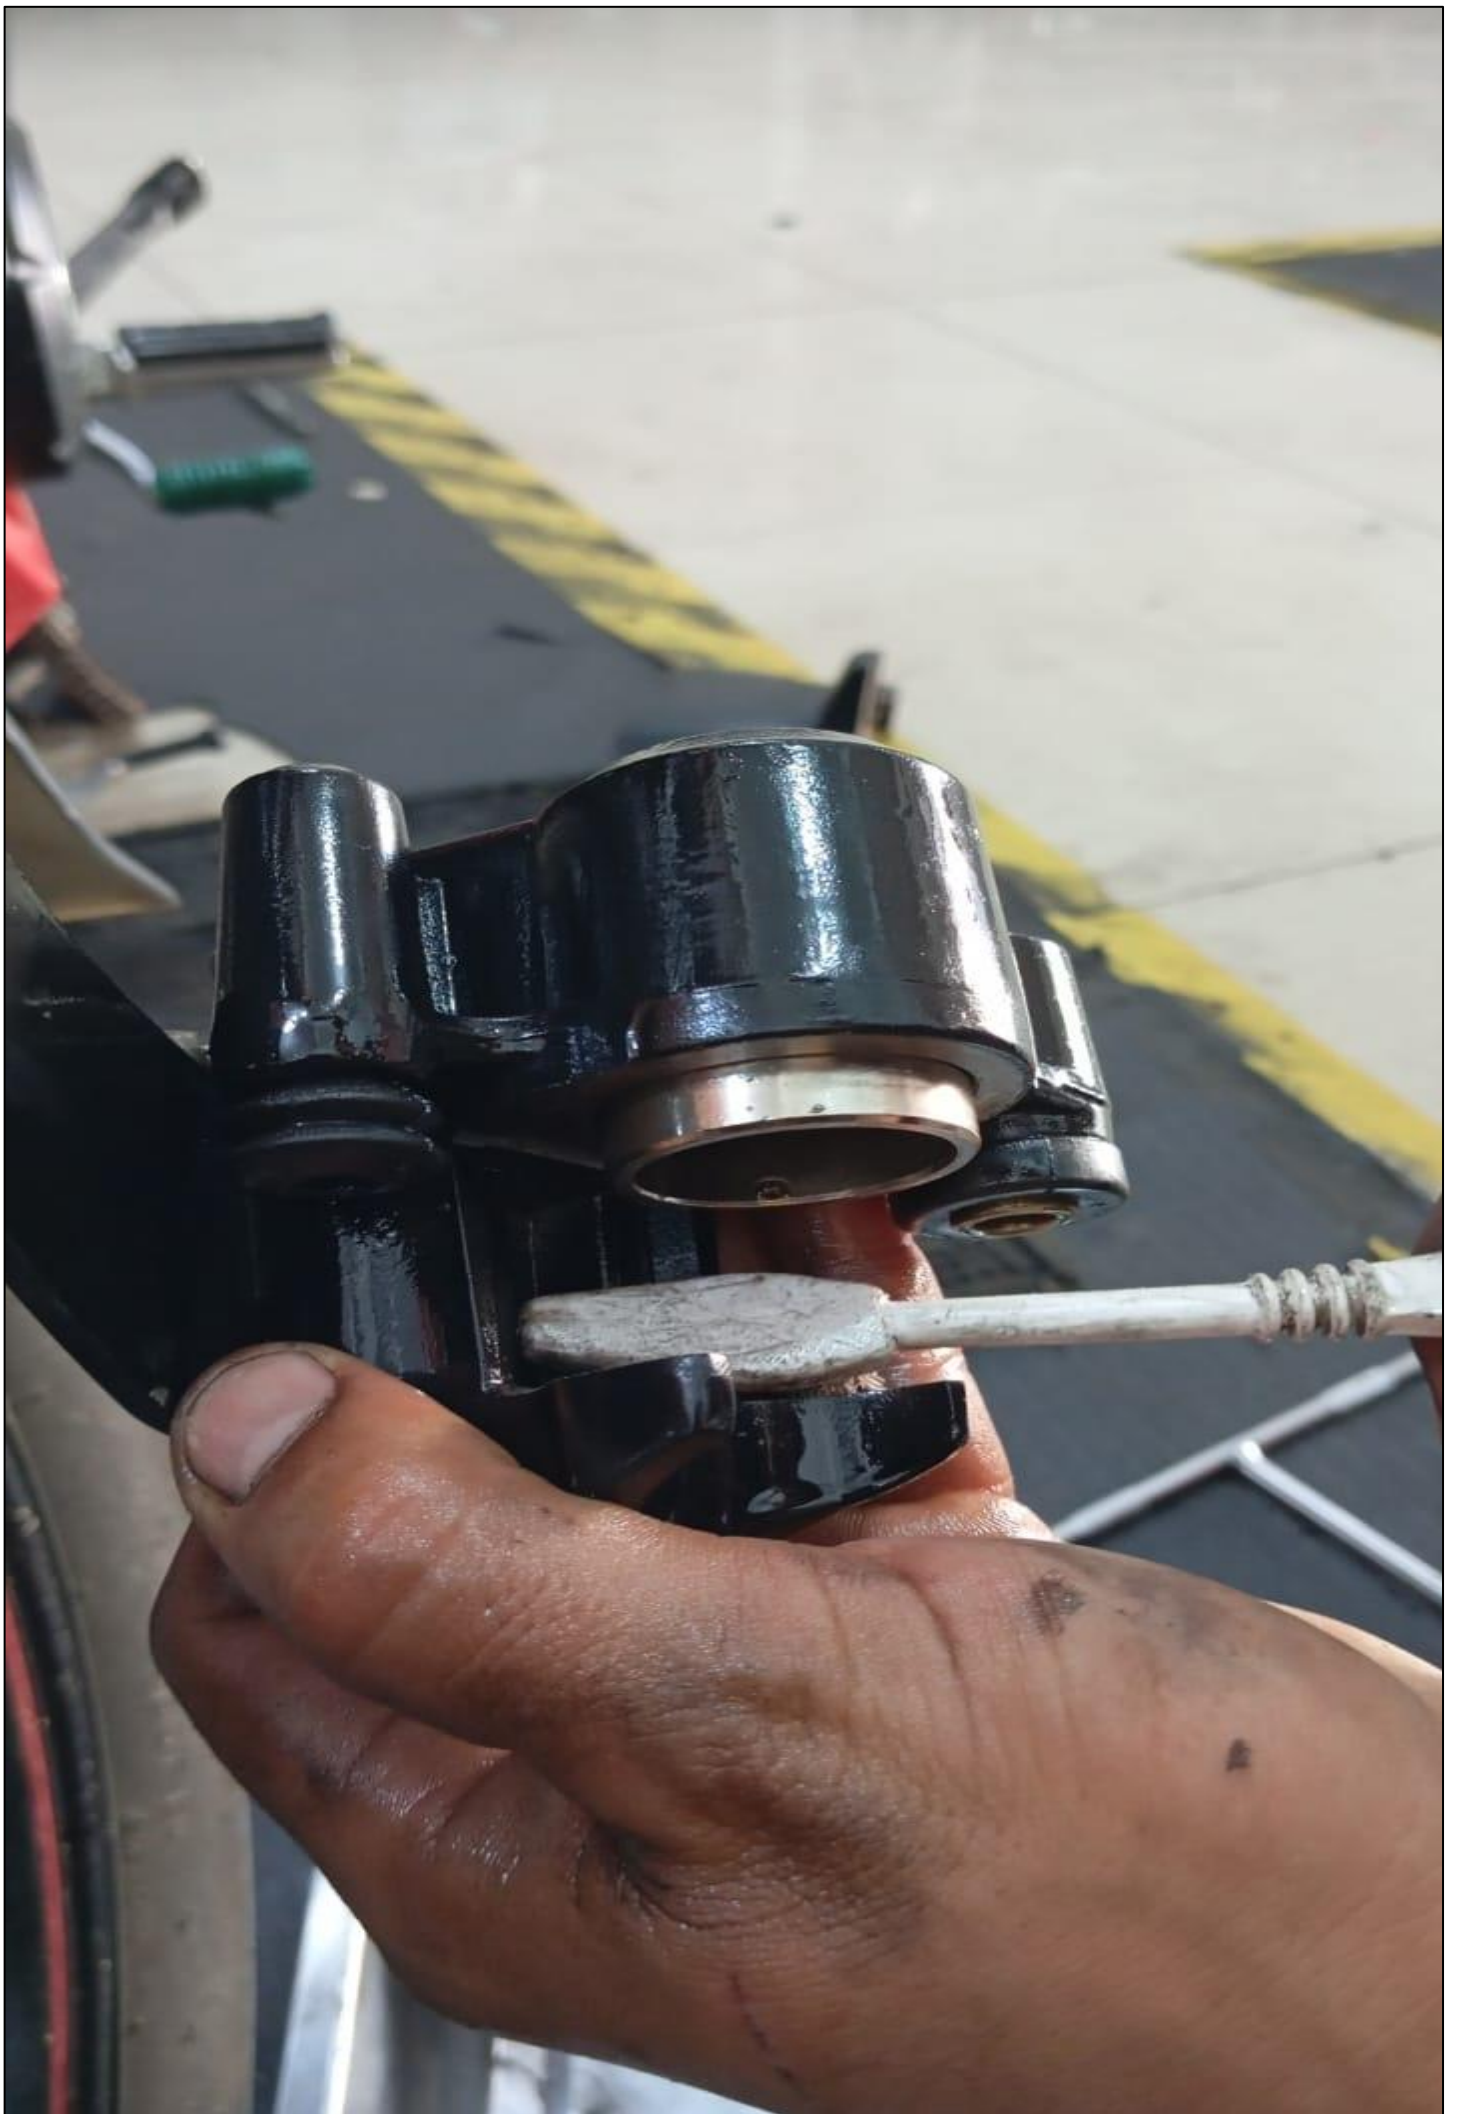



LAUNCH

2024-03-18 10:10

INFORME TEST

Prueba de la batería

Buena Batería

SOC:	98%
VOLTIOS:	13.82V
SOH:	100%
MEDIDO:	265A
SELECC ENTRADA:	CCA
Nominal:	100A
Rési. interne:	11.29mΩ

