Inicio 101 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales




N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	220.000	0.000			
N30	G90	G1	220.000	120.000			
N40	G90	G1	0.000	120.000			
N50	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 101 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X220.000 Y0.000
N30 G1 X220.000 Y120.000
N40 G1 X0.000 Y120.000
N50 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 102 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

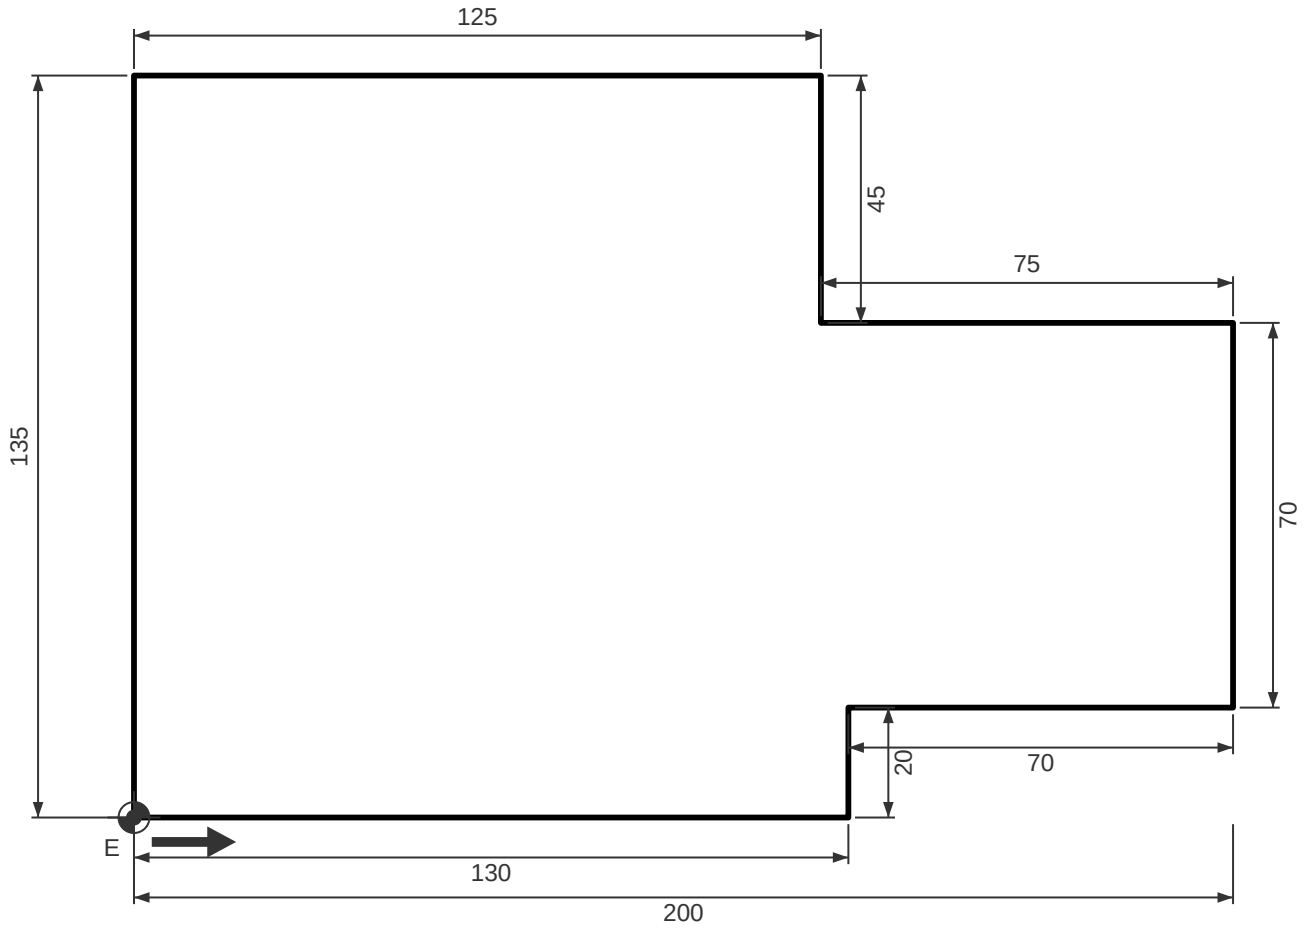


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	130.000	0.000			
N30	G90	G1	130.000	20.000			
N40	G90	G1	200.000	20.000			
N50	G90	G1	200.000	90.000			
N60	G90	G1	125.000	90.000			
N70	G90	G1	125.000	135.000			
N80	G90	G1	0.000	135.000			
N90	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 102 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X130.000 Y0.000
N30 G1 X130.000 Y20.000
N40 G1 X200.000 Y20.000
N50 G1 X200.000 Y90.000
N60 G1 X125.000 Y90.000
N70 G1 X125.000 Y135.000
N80 G1 X0.000 Y135.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 103 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

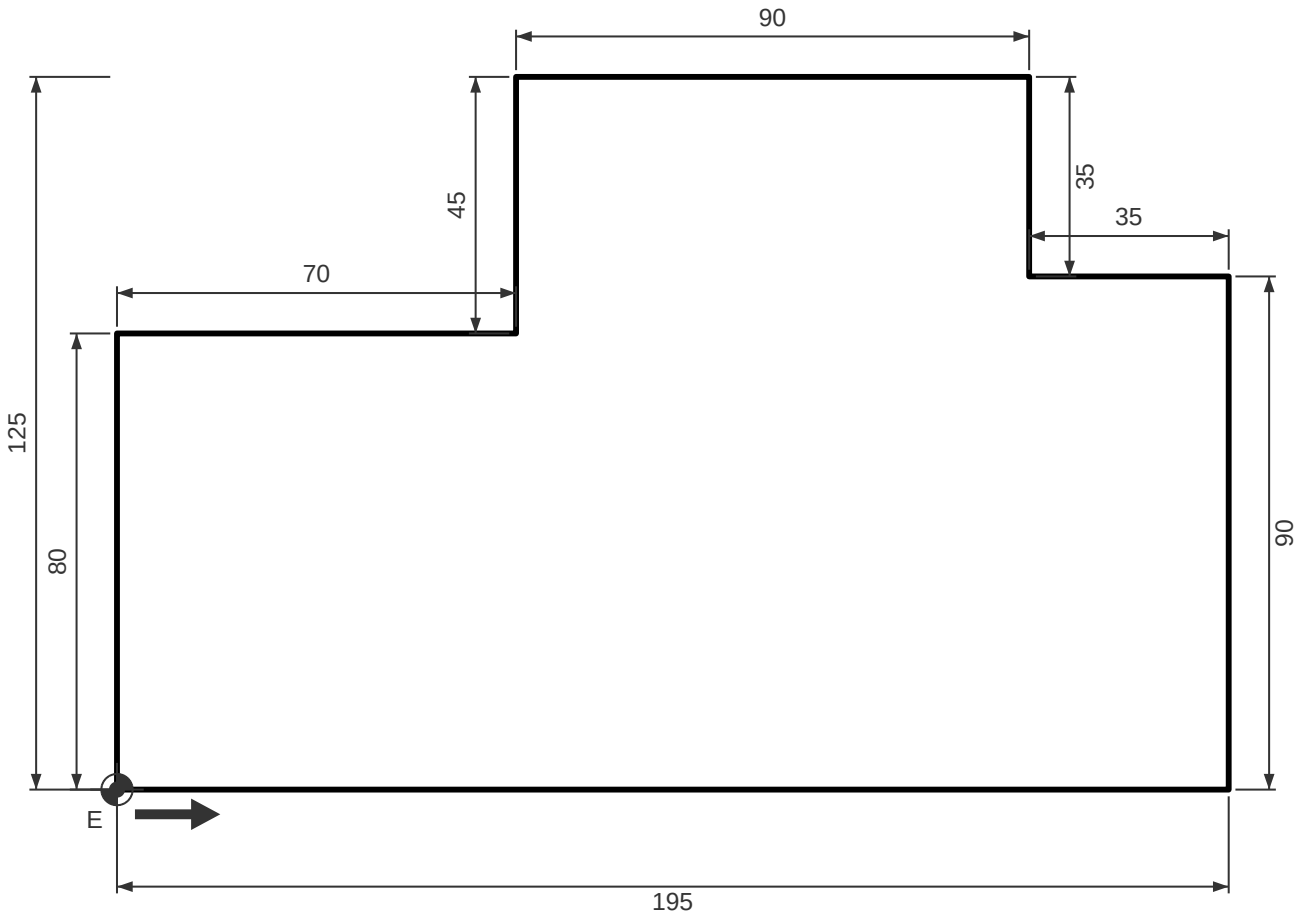


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	195.000	0.000			
N30	G90	G1	195.000	90.000			
N40	G90	G1	160.000	90.000			
N50	G90	G1	160.000	125.000			
N60	G90	G1	70.000	125.000			
N70	G90	G1	70.000	80.000			
N80	G90	G1	0.000	80.000			
N90	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 103 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X195.000 Y0.000
N30 G1 X195.000 Y90.000
N40 G1 X160.000 Y90.000
N50 G1 X160.000 Y125.000
N60 G1 X70.000 Y125.000
N70 G1 X70.000 Y80.000
N80 G1 X0.000 Y80.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 104 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

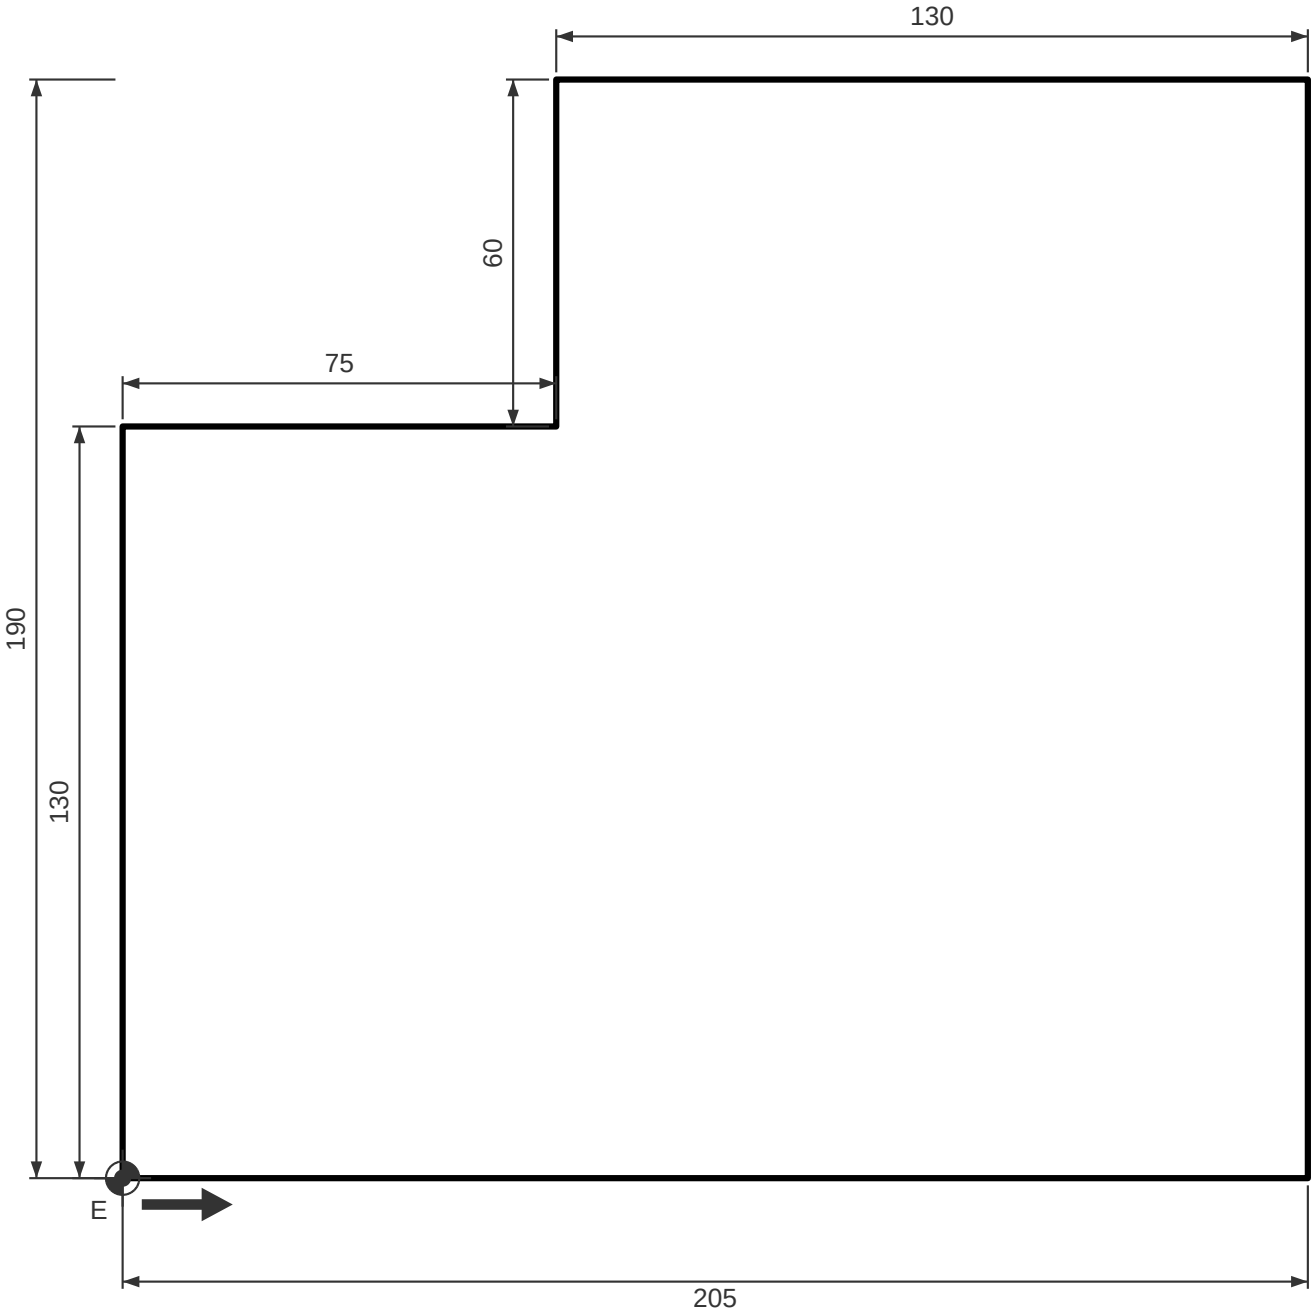


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	205.000	0.000			
N30	G90	G1	205.000	190.000			
N40	G90	G1	75.000	190.000			
N50	G90	G1	75.000	130.000			
N60	G90	G1	0.000	130.000			
N70	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 104 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X205.000 Y0.000
N30 G1 X205.000 Y190.000
N40 G1 X75.000 Y190.000
N50 G1 X75.000 Y130.000
N60 G1 X0.000 Y130.000
N70 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 105 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas absolutas (G90) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

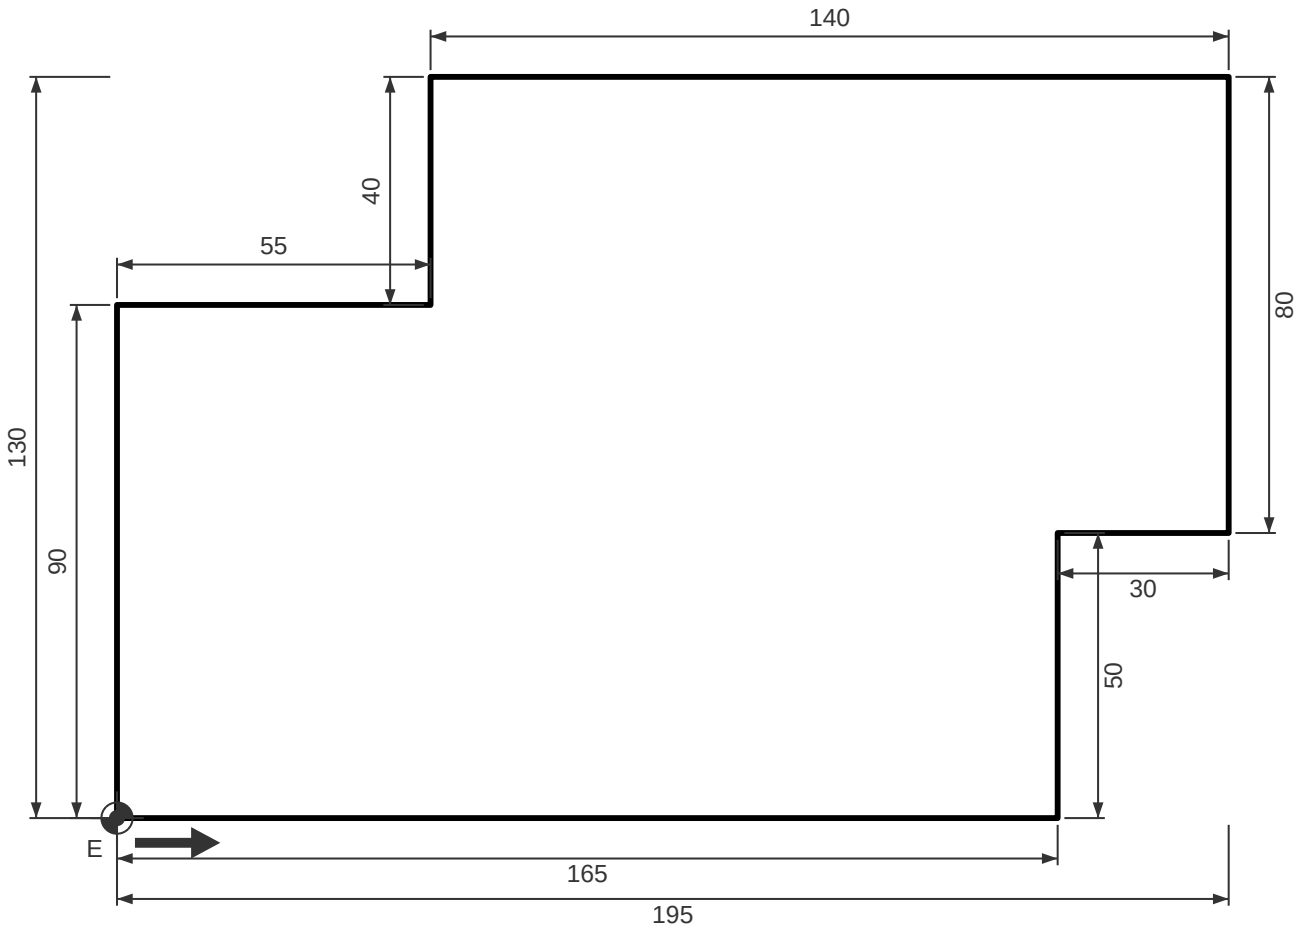


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	0.000	0.000			Entrada E
N20	G90	G1	165.000	0.000			
N30	G90	G1	165.000	50.000			
N40	G90	G1	195.000	50.000			
N50	G90	G1	195.000	130.000			
N60	G90	G1	55.000	130.000			
N70	G90	G1	55.000	90.000			
N80	G90	G1	0.000	90.000			
N90	G90	G1	0.000	0.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 105 - RECTAS - COORDENADAS ABSOLUTAS (G90))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X0.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G1 X165.000 Y0.000
N30 G1 X165.000 Y50.000
N40 G1 X195.000 Y50.000
N50 G1 X195.000 Y130.000
N60 G1 X55.000 Y130.000
N70 G1 X55.000 Y90.000
N80 G1 X0.000 Y90.000
N90 G1 X0.000 Y0.000
G0 Z20
```

Inicio 106 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

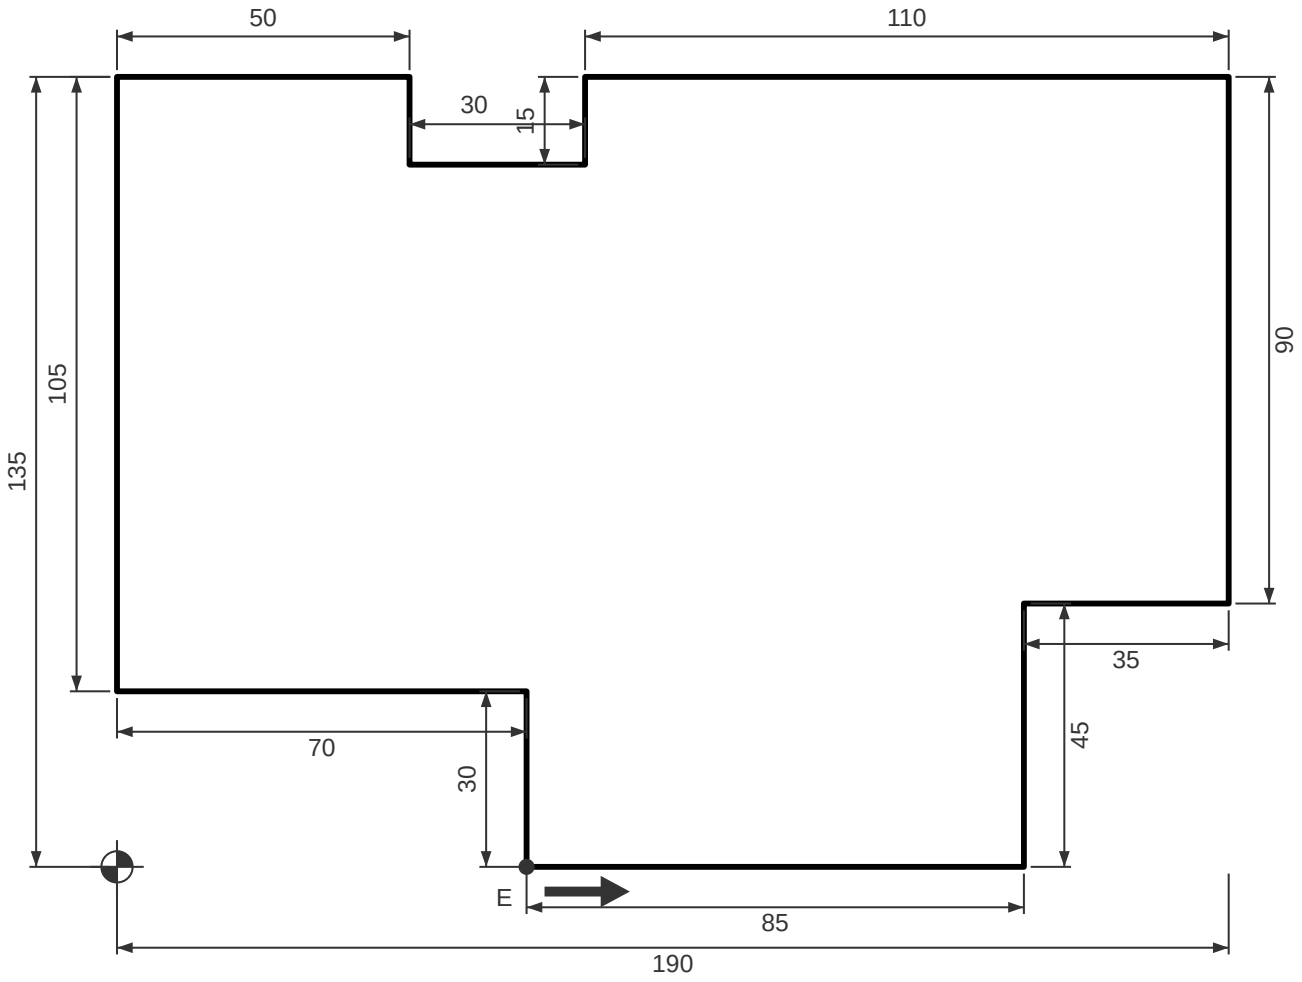


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	70.000	0.000			Entrada E
N20	G91	G1	85.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	45.000			
N40	G91	G1	35.000	0.000			
N50	G91	G1	0.000	90.000			
N60	G91	G1	-110.000	0.000			
N70	G91	G1	0.000	-15.000			
N80	G91	G1	-30.000	0.000			
N90	G91	G1	0.000	15.000			
N100	G91	G1	-50.000	0.000			
N110	G91	G1	0.000	-105.000			
N120	G91	G1	70.000	0.000			
N130	G91	G1	0.000	-30.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 106 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X70.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X85.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y45.000
N40 G1 X35.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y90.000
N60 G1 X-110.000 Y0.000
N70 G1 X0.000 Y-15.000
N80 G1 X-30.000 Y0.000
N90 G1 X0.000 Y15.000
N100 G1 X-50.000 Y0.000
N110 G1 X0.000 Y-105.000
N120 G1 X70.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y-30.000
G90 G0 Z20
```

Inicio 107 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

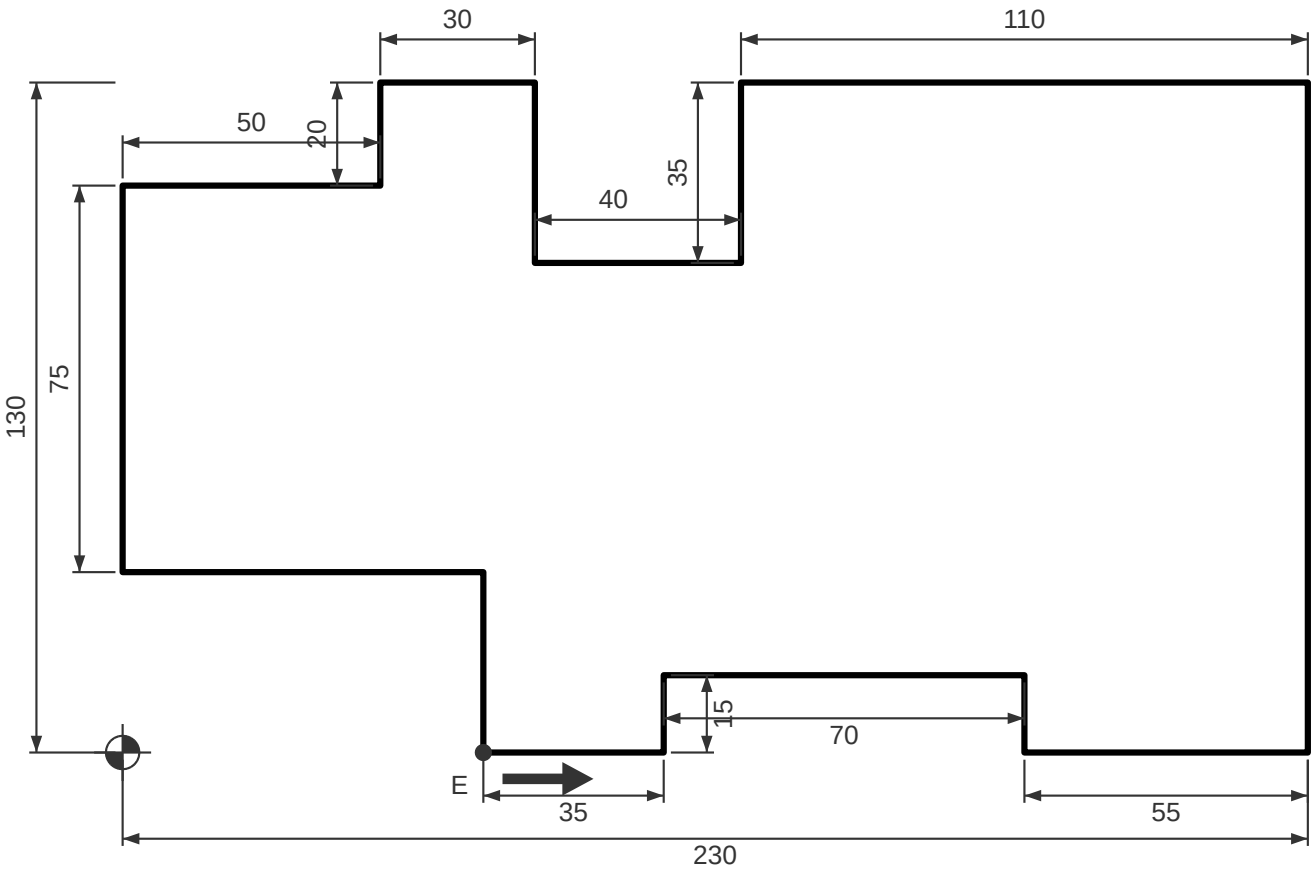


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C1 · exterior							
N10	G90	G0	70.000	0.000			Entrada E
N20	G91	G1	35.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	15.000			
N40	G91	G1	70.000	0.000			
N50	G91	G1	0.000	-15.000			
N60	G91	G1	55.000	0.000			
N70	G91	G1	0.000	130.000			
N80	G91	G1	-110.000	0.000			
N90	G91	G1	0.000	-35.000			
N100	G91	G1	-40.000	0.000			
N110	G91	G1	0.000	35.000			
N120	G91	G1	-30.000	0.000			
N130	G91	G1	0.000	-20.000			
N140	G91	G1	-50.000	0.000			
N150	G91	G1	0.000	-75.000			
N160	G91	G1	70.000	0.000			
N170	G91	G1	0.000	-35.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 107 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C1 EXTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X70.000 Y0.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X35.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y15.000
N40 G1 X70.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-15.000
N60 G1 X55.000 Y0.000
N70 G1 X0.000 Y130.000
N80 G1 X-110.000 Y0.000
N90 G1 X0.000 Y-35.000
N100 G1 X-40.000 Y0.000
N110 G1 X0.000 Y35.000
N120 G1 X-30.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y-20.000
N140 G1 X-50.000 Y0.000
N150 G1 X0.000 Y-75.000
N160 G1 X70.000 Y0.000
N170 G1 X0.000 Y-35.000
G90 G0 Z20
```

Inicio 108 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

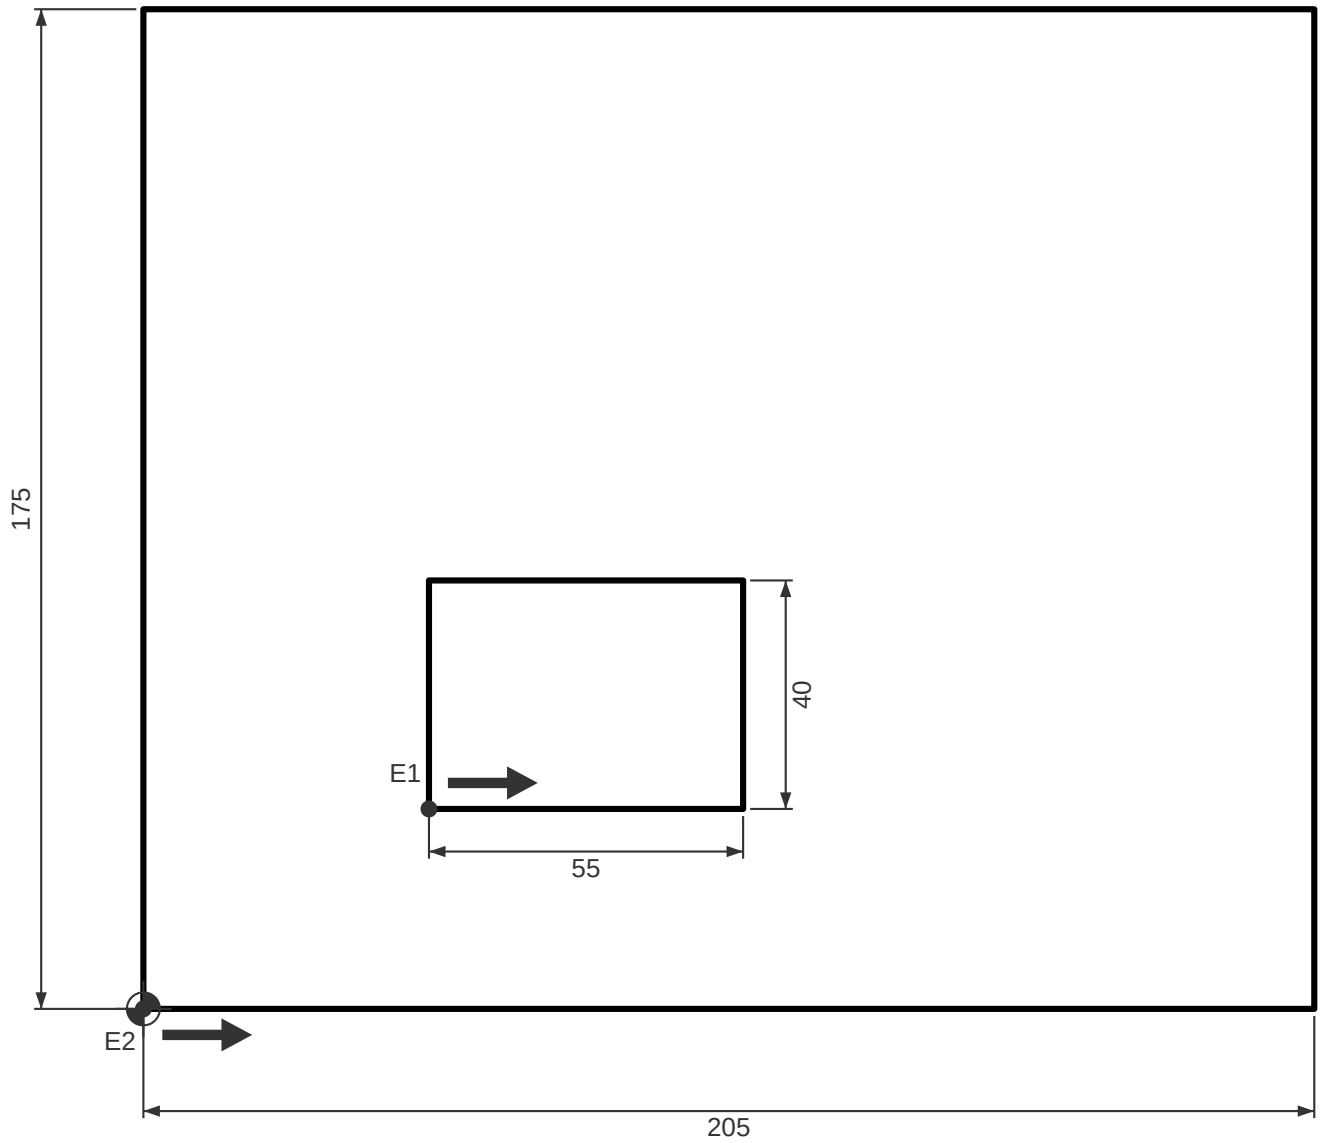


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	50.000	35.000			Entrada E1
N20	G91	G1	55.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	40.000			
N40	G91	G1	-55.000	0.000			
N50	G91	G1	0.000	-40.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N60	G91	G0	-50.000	-35.000			Entrada E2
N70	G91	G1	205.000	0.000			
N80	G91	G1	0.000	175.000			
N90	G91	G1	-205.000	0.000			
N100	G91	G1	0.000	-175.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 108 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X50.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X55.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y40.000
N40 G1 X-55.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-40.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-50.000 Y-35.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X205.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y175.000
N90 G1 X-205.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y-175.000
G90 G0 Z20
```

Inicio 109 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

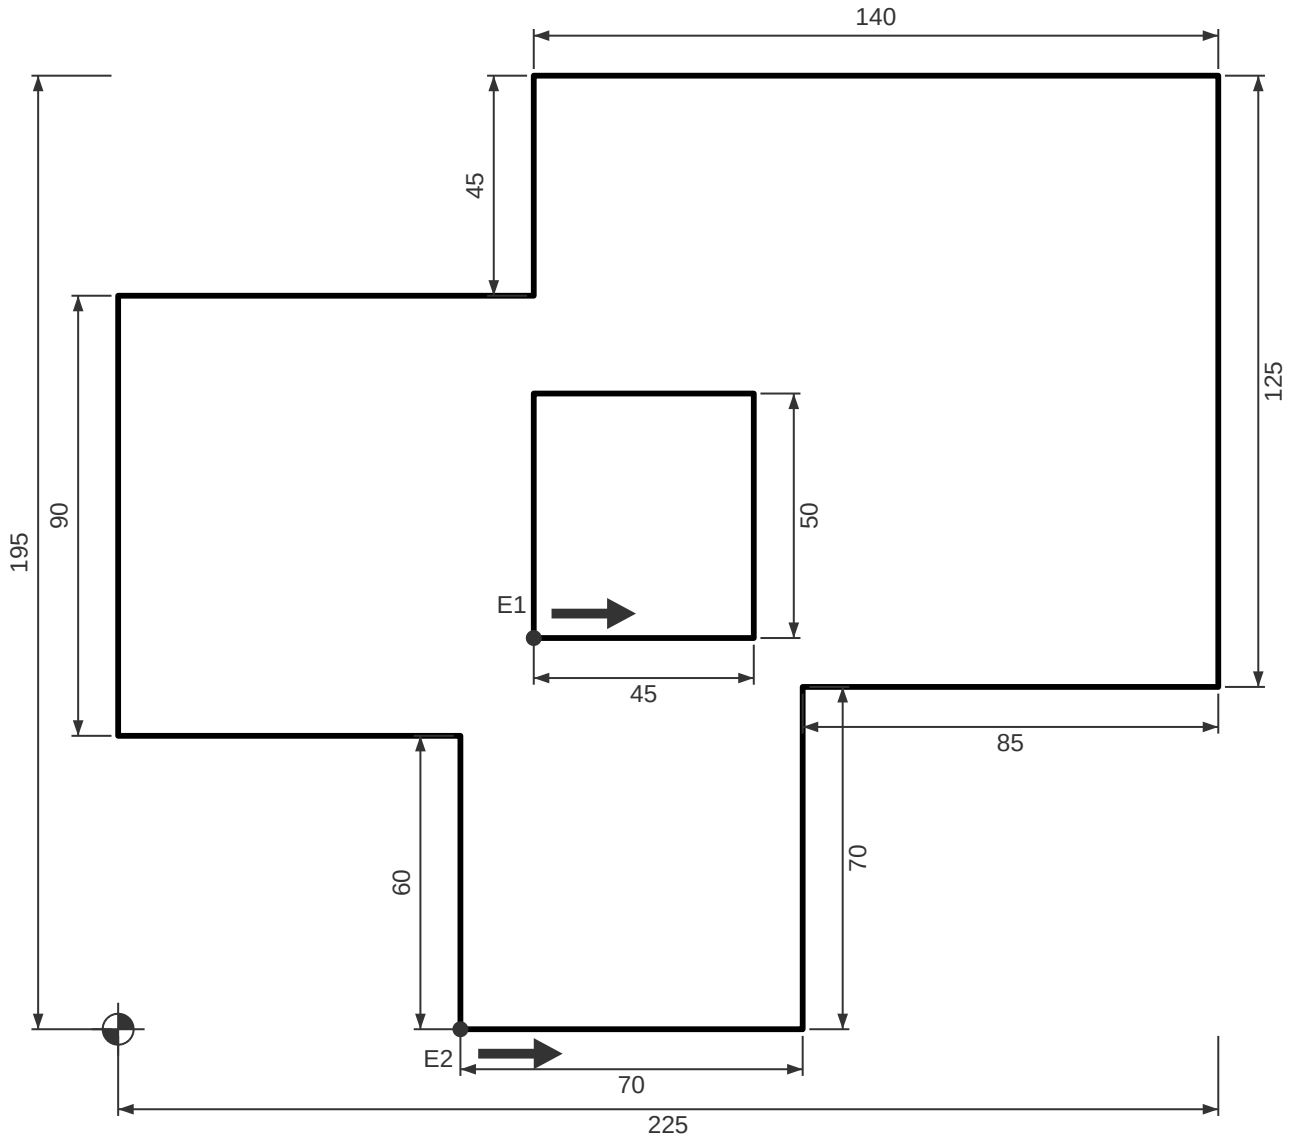

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	85.000	80.000			Entrada E1
N20	G91	G1	45.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	50.000			
N40	G91	G1	-45.000	0.000			
N50	G91	G1	0.000	-50.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N60	G91	G0	-15.000	-80.000			Entrada E2
N70	G91	G1	70.000	0.000			
N80	G91	G1	0.000	70.000			
N90	G91	G1	85.000	0.000			
N100	G91	G1	0.000	125.000			
N110	G91	G1	-140.000	0.000			
N120	G91	G1	0.000	-45.000			
N130	G91	G1	-85.000	0.000			


N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N140	G91	G1	0.000	-90.000			
N150	G91	G1	70.000	0.000			
N160	G91	G1	0.000	-60.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 109 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X85.000 Y80.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X45.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y50.000
N40 G1 X-45.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-50.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-15.000 Y-80.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X70.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y70.000
N90 G1 X85.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y125.000
N110 G1 X-140.000 Y0.000
N120 G1 X0.000 Y-45.000
N130 G1 X-85.000 Y0.000
N140 G1 X0.000 Y-90.000
N150 G1 X70.000 Y0.000
N160 G1 X0.000 Y-60.000
G90 G0 Z20
```

Inicio 110 - Rectas — hoja de soluciones

Coordenadas incrementales (G91) · origen: cero pieza del plano · arcos con I, J incrementales desde el inicio del arco · 3 decimales

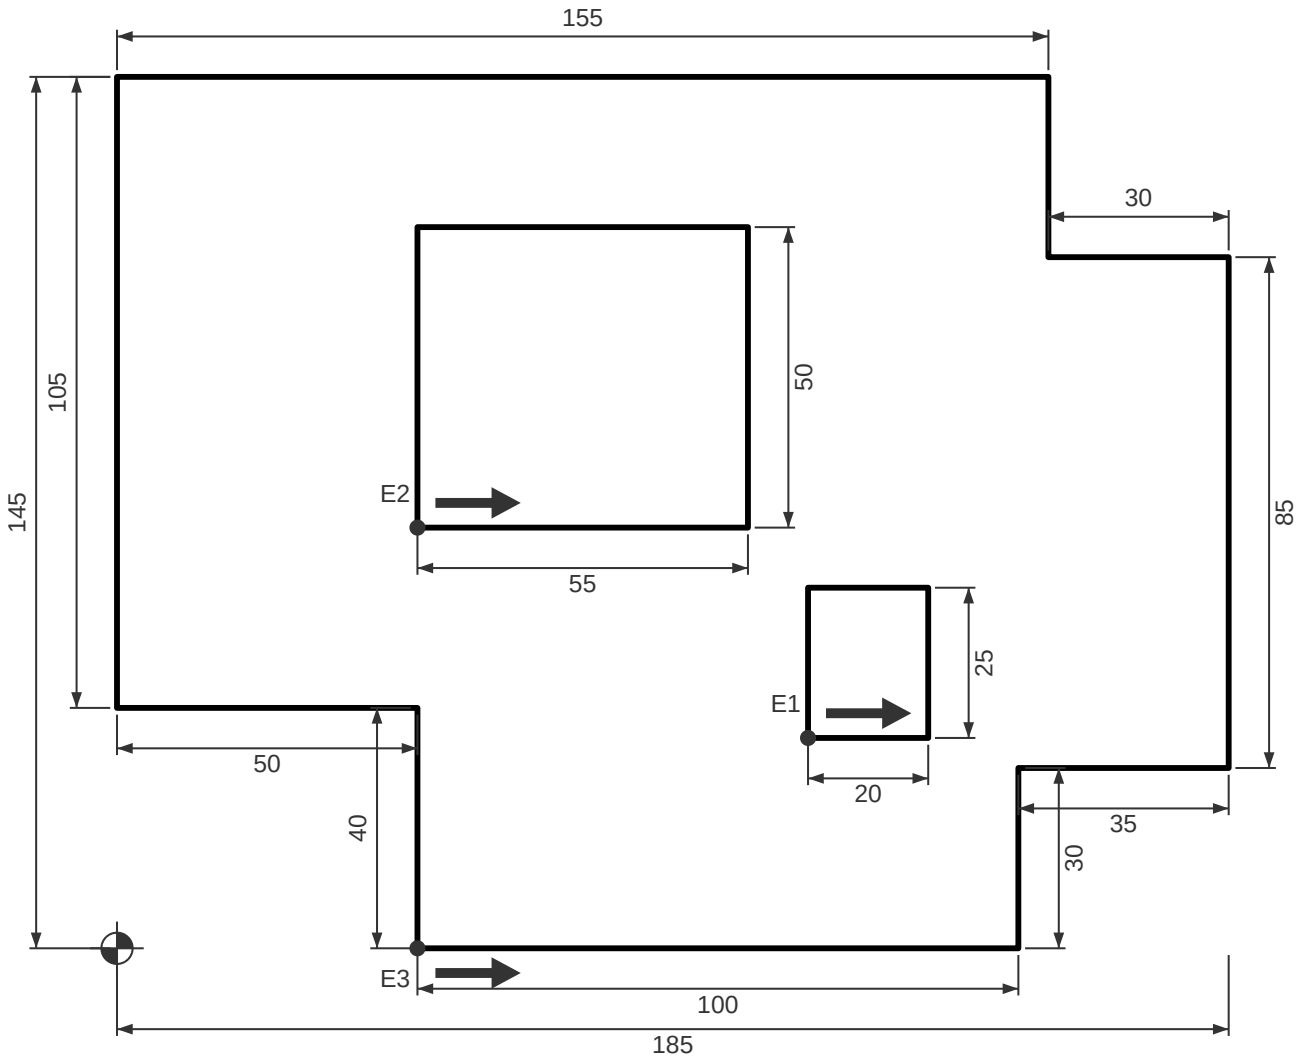

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
C2 · interior							
N10	G90	G0	115.000	35.000			Entrada E1
N20	G91	G1	20.000	0.000			
N30	G91	G1	0.000	25.000			
N40	G91	G1	-20.000	0.000			
N50	G91	G1	0.000	-25.000			Cierre en la entrada
C3 · interior							
N60	G91	G0	-65.000	35.000			Entrada E2
N70	G91	G1	55.000	0.000			
N80	G91	G1	0.000	50.000			
N90	G91	G1	-55.000	0.000			
N100	G91	G1	0.000	-50.000			Cierre en la entrada
C1 · exterior							
N110	G91	G0	0.000	-70.000			Entrada E3
N120	G91	G1	100.000	0.000			
N130	G91	G1	0.000	30.000			
N140	G91	G1	35.000	0.000			

N	MODO	MOV	X	Y	I	J	NOTAS
N150	G91	G1	0.000	85.000			
N160	G91	G1	-30.000	0.000			
N170	G91	G1	0.000	30.000			
N180	G91	G1	-155.000	0.000			
N190	G91	G1	0.000	-105.000			
N200	G91	G1	50.000	0.000			
N210	G91	G1	0.000	-40.000			Cierre en la entrada

Programa ISO (geometría, sin Z ni compensación)

```
(INICIO 110 - RECTAS - COORDENADAS INCREMENTALES (G91))
(ALTURA DE SEGURIDAD Z20 ENTRE CONTORNOS; SIN COMPENSACION DE RADIO)
(C2 INTERIOR)
G0 Z20
N10 G90 G0 X115.000 Y35.000
G1 Z-3 F300
N20 G91 G1 X20.000 Y0.000
N30 G1 X0.000 Y25.000
N40 G1 X-20.000 Y0.000
N50 G1 X0.000 Y-25.000
(C3 INTERIOR)
G90 G0 Z20
N60 G91 G0 X-65.000 Y35.000
G90 G1 Z-3 F300
N70 G91 G1 X55.000 Y0.000
N80 G1 X0.000 Y50.000
N90 G1 X-55.000 Y0.000
N100 G1 X0.000 Y-50.000
(C1 EXTERIOR)
G90 G0 Z20
N110 G91 G0 X0.000 Y-70.000
G90 G1 Z-3 F300
N120 G91 G1 X100.000 Y0.000
N130 G1 X0.000 Y30.000
N140 G1 X35.000 Y0.000
N150 G1 X0.000 Y85.000
N160 G1 X-30.000 Y0.000
N170 G1 X0.000 Y30.000
N180 G1 X-155.000 Y0.000
N190 G1 X0.000 Y-105.000
N200 G1 X50.000 Y0.000
N210 G1 X0.000 Y-40.000
G90 G0 Z20
```