
PLUG M8×0.75　追加工指示図（1ページ目の品物 → 2ページ目の品物）

断面図（2ページ目の A-A と同じ向き）　尺度 10:1

加工する面

加工前の端面（元品が基準寸法の場合）

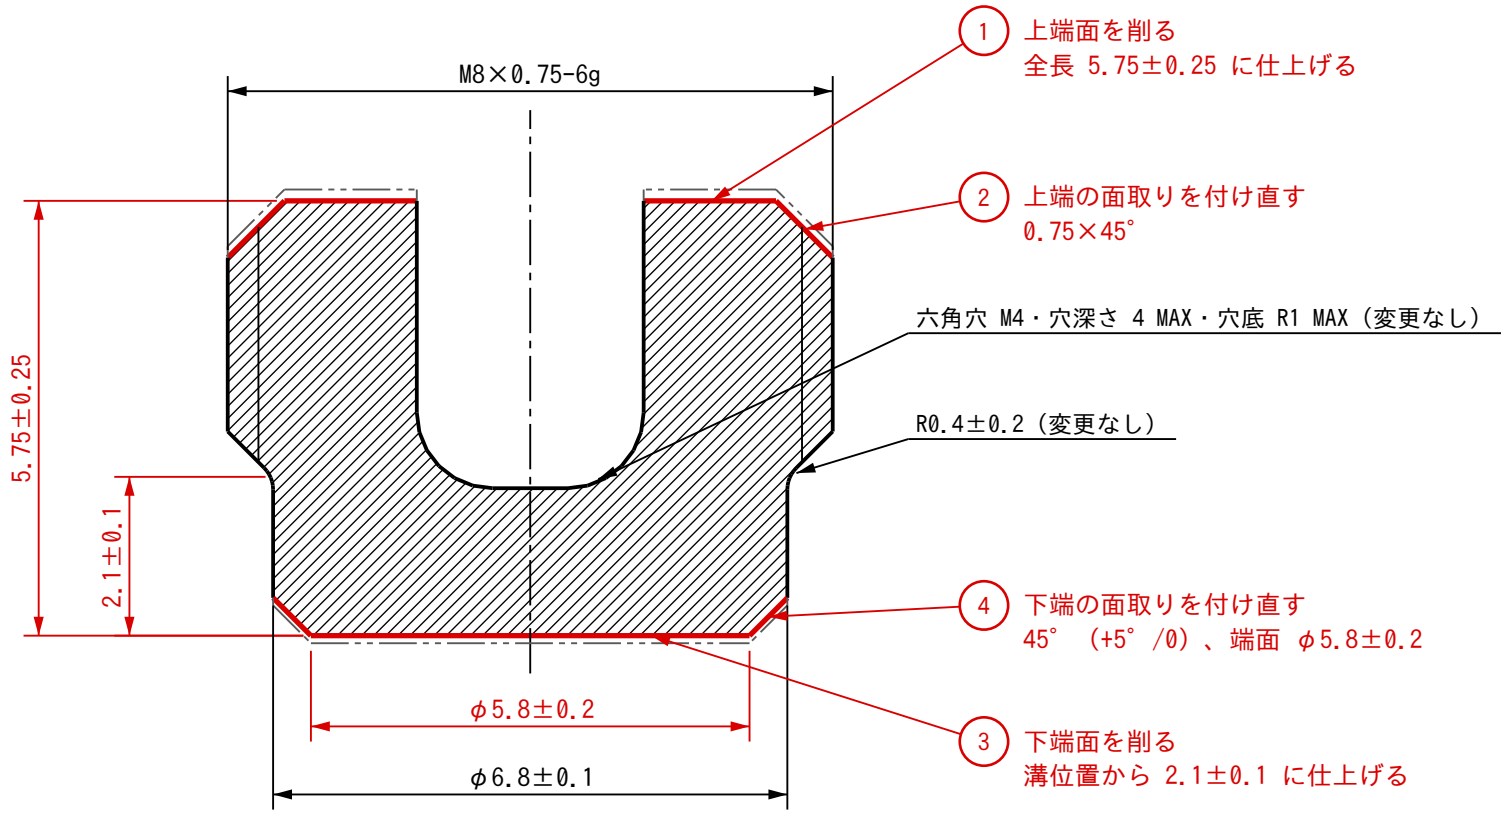

注記

1. 加工するのは赤線の 4 か所だけ。ねじ、φ6.8、溝、六角穴は変更しない。
2. 加工順：③ → ④ → ① → ②（下端側で溝位置からの寸法を決めてから全長を合わせる）。
3. 削り代は元品の実測値で決める（次ページの表）。二点鎖線は元品が全長 6.0、溝から下端 2.2 の場合で、削り代は上端 約0.15、下端 約0.1。
4. φ6.8 の同軸度 ◎φ0.2(M)、データム A（ねじ）は完成品図のとおり。
5. 指示のない面の表面粗さ Ra12.5、指示のない角は完成品図のエッジ指示（-0.5）による。

品名	PLUG M8×0.75　追加工
元品	図番 1546996　P54（添付 1ページ目）
完成品	図番 21341250　01（添付 2ページ目）
材質	11SMnPb30+C（変更なし）
尺度	10 : 1　　単位 mm　　作成日 2026/10/14

寸法の比較と削り代の決め方

1. 寸法の比較（赤字が加工で変わる寸法）

項目	1ページ目（元品）1546996 P54	2ページ目（完成品）21341250 01	加工
全長	6 +0.5/0 (6.0～6.5)	5.75±0.25 (5.5～6.0)	① 上端面を削る
溝位置から下端面まで	2.2 +0.2/0 (2.2～2.4)	2.1±0.1 (2.0～2.2)	③ 下端面を削る
上端の面取り	0.75×45°	0.75×45°	② ①の後に付け直す
下端の面取り	45° +5° /0、端面 φ5.8±0.2	同じ	④ ③の後に付け直す
ねじ	M8×0.75-6g	同じ	なし
段部の径	φ6.8±0.1	同じ	なし
溝	R0.4±0.2	同じ	なし
六角穴	M4（STD 7124,5）	M4（図番 1052942 参照）	なし（深さは確認事項1）
穴深さ・穴底	4 MAX・R 1 MAX	4 MAX・R1 MAX	なし
同軸度	◎φ0.2(M) A(M)	同じ	なし
材質	11SMnPb30+C	同じ	なし
表面粗さ（指示なし）	Ra12.5	Ra12.5	—
角部	バリなし（STD 5080,341）	エッジ指示 -0.5	加工後にバリ取り

2. 削り代の決め方（元品を 1 個ずつ測ってから決める）

下端の削り量 a ＝（元品の溝位置から下端面までの実測値）－ 2.1
上端の削り量 b ＝（元品の全長の実測値）－ a － 5.75　　b が 0 以下なら上端は削らない

元品の全長	元品の溝から下端	下端の削り量 a	上端の削り量 b	加工後の全長	加工後の溝から下端
6.0	2.2	0.10	0.15	5.75	2.1
6.0	2.4	0.30	0（計算 -0.05）	5.70	2.1
6.25	2.3	0.20	0.30	5.75	2.1
6.5	2.2	0.10	0.65	5.75	2.1
6.5	2.4	0.30	0.45	5.75	2.1

3. 確認事項

1）上端を最大 0.65 削るため、六角穴の深さが減る。1ページ目の手書きメモには「深さ min 2」とある。
　図番 1052942 の深さ指示を満たすか確認する。満たさない場合は全長の狙いを 5.75 より大きく（6.0 以下）して上端の削り量を減らす。
2）元品が全長 6.0、溝から下端 2.2 ちょうどなら、そのままで完成品の公差内（どちらも上限）。加工するかは使い方で判断する。