

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **218**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 218 — EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 70/00255/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 16/04/2026 · término previsto 16/11/2026 · decorridos 148 de 214 dias (69%) · restam 66 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
10/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	6

RUIM

situação na última vistoria (10/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
10/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento e na sala dos professores (NC 05 e 06).	NR-18.21
10/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Escadas, perfis, placas e componentes de andaime armazenados de forma desorganizada (NC 02 e 04).	NR-18.19
10/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos, caixas, perfis e cabos junto às rotas de circulação (NC 01 e 03).	NR-18.19
10/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento por cones e fita zebrada, pontual, sem impedir fisicamente a aproximação (NC 04).	NR-18.13
10/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Materiais e frente de obra em áreas acessíveis a alunos e funcionários (NC 01, 02 e 04).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



10/09/2026 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Circulação interna / área escolar
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta




10/09/2026 · Escadas, perfis, placas e sobras de materiais armazenados de forma desorganizada e apoiados em área acessível a alunos e funcionários, reduzindo a faixa segura de circulação e criando risco de tombamento, cortes, impacto e tropeço.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Acesso / circulação junto ao depósito
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reorganizar imediatamente o armazenamento em local exclusivo da obra, com escadas travadas e materiais empilhados de forma estável. Proibir o armazenamento em rotas de circulação e segregar a área com barreira física adequada.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



10/09/2026 · Caixas, perfis metálicos, cabos e recipientes depositados junto à passagem, sem segregação suficiente. Há risco de tropeço, queda, contato com arestas e interferência na circulação de alunos, funcionários e terceiros.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Acesso / circulação próximo ao depósito
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Realizar limpeza e organização do local, remover resíduos e cabos soltos, acondicionar perfis e materiais em suporte apropriado e manter a passagem totalmente desobstruída. Isolar o depósito temporário com tapume móvel ou barreira rígida.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

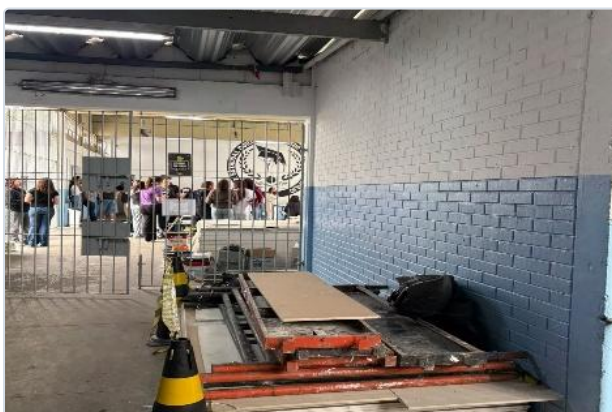


10/09/2026 · Componentes de andaime e placas armazenados junto à circulação escolar. O isolamento por cones e fita zebra é pontual e não impede fisicamente a aproximação de alunos e funcionários.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Área de materiais / componentes de andaime
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar tapume móvel, contínuo, estável e resistente, separando fisicamente a área de armazenamento e a frente de obra da circulação. Manter acesso controlado somente aos trabalhadores autorizados; cones e fita zebra apenas como sinalização complementar.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



10/09/2026 · Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento, com risco de queda do material e iluminação insuficiente no ambiente.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Salas de aula / sistema de iluminação
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirada dos alunos da sala e adequação das luminárias e componentes elétricos por profissional autorizado, restabelecendo iluminação adequada antes da liberação da sala.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

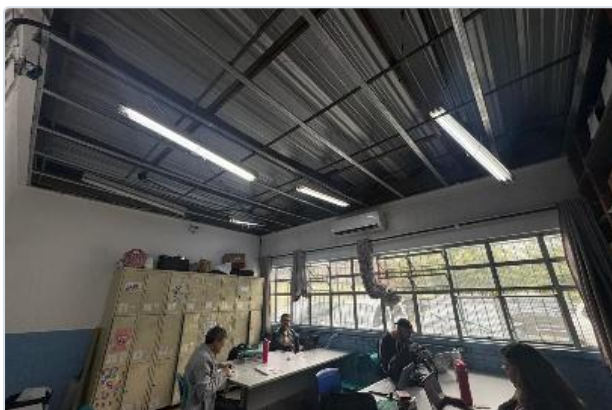

10/09/2026 · Luminárias da sala dos professores apresentando acabamento inadequado e possível risco de queda e insuficiência da iluminação no ambiente.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Sala dos professores / sistema de iluminação
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Providenciar regularização das luminárias afetadas. Antes de qualquer intervenção, desenergizar o circuito, impedir reenergização indevida e permitir o serviço somente a trabalhador autorizado. Após a correção, verificar funcionamento e condição de iluminação.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
10/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Rafael
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-218-20260910). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **222**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 222 — ETEC Doutor Celso Giglio		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 70/00495/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE GUILHERME
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 13/05/2026 · término previsto 13/01/2027 · decorridos 121 de 245 dias (49%) · restam 124 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
11/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	5

RUIM

situação na última vistoria (11/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
11/09/2026	21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo, tornando a sinalização pouco efetiva (NC 04 e 05).	NR-18.13
11/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Delimitação por cones e fita zebraada não acompanha o avanço da pintura (NC 01, 02 e 03).	NR-18.13
11/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Frente de pintura exposta à circulação de alunos e funcionários (NC 03 e 05).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



11/09/2026 · Isolamento e sinalização insuficientes na área em execução. A delimitação com cones e fita zebraada não impede de forma eficaz o acesso de alunos, funcionários e demais pessoas à frente de serviço.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Circulação interna / área de pintura
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar imediatamente o isolamento por tapume móvel. O tapume deverá ser reposicionado conforme o avanço do serviço, mantendo somente a área efetivamente em execução isolada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Delimitação parcial da área de trabalho, com uso pontual de cones e fita zebra. O tapume móvel não acompanha integralmente o avanço da atividade, mantendo trechos da intervenção expostos à circulação.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Área de intervenção / andaime
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar fechamento contínuo da frente de serviço com tapume móvel. Conforme a pintura avançar, mover o tapume para a nova frente, liberando apenas o trecho concluído e seguro.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Área de pintura sem isolamento físico contínuo durante a execução, possibilitando aproximação indevida de terceiros, contato com superfície recém-pintada e interferência na atividade.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Parede / área em processo de pintura
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Executar a pintura por etapas, uma área por vez. Isolar integralmente o trecho em execução com tapume móvel, mantendo o isolamento até que não exista risco de contato ou interferência de terceiros.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Cones utilizados de forma isolada, sem fechamento contínuo com fita zebra e/ou tapume móvel, tornando a sinalização pouco efetiva para segregação entre a circulação e a frente de serviço.

Item	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento
Local	Circulação próxima à área de serviço
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Utilizar tapume móvel nos pontos de maior circulação. Manter passagem segura e claramente definida, sem permitir que o isolamento seja removido durante a atividade.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Sinalização insuficiente em ponto de circulação. A presença de cone, sem complementação adequada por fita zebrada e tapume móvel, não garante o bloqueio e direcionamento seguro do fluxo de pessoas.

Item	21.1 — Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento
Local	Acesso / circulação de alunos e funcionários
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reforçar a sinalização e o isolamento físico, utilizando tapume móvel. O tapume deve acompanhar a frente de pintura, trabalhando-se uma área por vez para reduzir a exposição de alunos e funcionários.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
11/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Rafael
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-222-20260911). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **282**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 282 — EE/CEL FRANCISCO MATARAZZO SOBRINHO (OSASCO/SP)		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 05/00186/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 03/07/2026 · término previsto 03/11/2026 · decorridos 70 de 123 dias (57%) · restam 53 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
11/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	5

RUIM

situação na última vistoria (11/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
11/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Cabos e instalações aparentes durante a execução dos serviços (NC 03).	NR-18.21
11/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Ferramentas, materiais e agregado depositados no piso sem local definido (NC 02).	NR-18.19
11/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos e materiais na circulação, reduzindo a passagem (NC 01 e 02).	NR-18.19
11/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Acesso obstruído por mobiliário usado como barreira improvisada (NC 04).	NR-18.13
11/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área escolar adjacente à frente de obra, sem segregação física contínua (NC 05).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



11/09/2026 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Acesso / circulação interna
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	18/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



11/09/2026 · Ferramentas, cabos, materiais e agregado depositados no piso sem organização e sem delimitação adequada da frente de serviço.

Item 23.1 — Armazenagem de materiais
Local Área interna em reforma
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta




11/09/2026 · Cabos e ferramentas dispostos no piso, materiais apoiados de forma inadequada e instalações aparentes durante a execução dos serviços.

Item 8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local Área de instalações / parede
Classificação **ALTO**
Ação corretiva Manter cabos e ferramentas organizados fora das rotas de circulação, acondicionar materiais com segurança e sinalizar a área em intervenção.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta



11/09/2026 · Acesso parcialmente obstruído por mobiliário e material utilizado como barreira improvisada, sem isolamento físico adequado da área em reforma.

Item 23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local Acesso à área em obra
Classificação **MÉDIO**
Ação corretiva Implantar isolamento físico firme e sinalização adequada, com tapume móvel.
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta

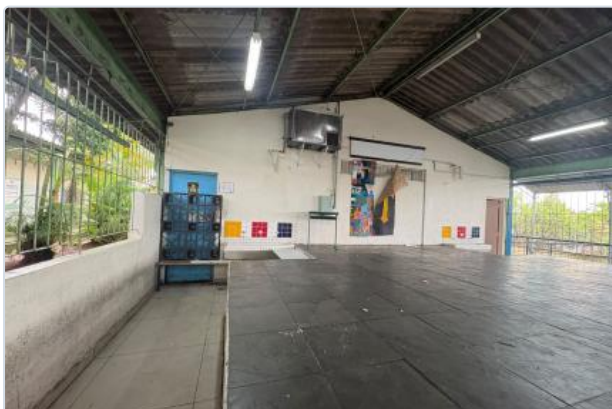

11/09/2026 · Área escolar adjacente à frente de obra, exigindo controle de acesso para evitar aproximação de alunos, funcionários e terceiros durante os serviços.

Item 23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local Área adjacente / espaço de uso escolar
Classificação **MÉDIO**
Ação corretiva Manter segregação física contínua entre a obra e a área escolar, com sinalização visível (tapume móvel).
Prazo 18/09/2026
Responsável Rafael
Status Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
11/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume;	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no	Retirar o restante da argamassa do pátio até

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
		retirada das telhas do pátio.	pátio.	29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos Responsável SST	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-282-20260911). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **295**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 295 — Itajahy Feitosa Martins Prof		MUNICÍPIO Barueri / SP	CONTRATO FDE 05/00844/26-001-001
EMPREITEIRO Antonio	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE RODRIGO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 22/07/2026 · término previsto 22/12/2026 · decorridos 51 de 153 dias (33%) · restam 102 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	2,500	38%	3

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **2,500**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Blocos, ferramentas, recipientes e escada armazenados no interior da sala (NC 02).	NR-18.19
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Rotas internas obstruídas por materiais e ferramentas (NC 02).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Ausência de barreira física complementar na porta de acesso (NC 01 e 03).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Sala em reforma sem segregação efetiva do ambiente escolar em funcionamento (NC 01).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



08/09/2026 · Área interna em reforma com execução de alvenaria, armazenamento de blocos e circulação de trabalhadores. O acesso à sala não apresenta barreira física complementar capaz de impedir a entrada inadvertida de alunos e funcionários da escola.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar biombo/tapume móvel na porta de acesso, formando barreira física contínua, estável e devidamente sinalizada. Manter acesso restrito somente aos trabalhadores autorizados e preservar materiais organizados dentro da área isolada.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



08/09/2026 · Frente de trabalho com blocos, ferramentas, recipientes e escada no interior da sala. A ausência de segregação física efetiva na entrada pode expor terceiros aos riscos de queda de materiais, tropeços, cortes e contato com a atividade de obra.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Sala em reforma / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter a sala segregada do ambiente escolar mediante biombo/tapume móvel na entrada, com sinalização de obra e proibição de acesso. Organizar materiais e ferramentas, mantendo rotas internas desobstruídas e controle permanente do acesso.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta



08/09/2026 · A porta possui placas de advertência e proibição de acesso, porém somente a sinalização visual não constitui isolamento físico suficiente para impedir o ingresso de alunos, funcionários ou demais pessoas não autorizadas na área de obra.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Porta de acesso à área em obras
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Complementar imediatamente a sinalização existente com biombo/tapume móvel na porta. O dispositivo deve ser estável, resistente, sem arestas perigosas e posicionado de modo a impedir a passagem de terceiros, mantendo a rota externa de circulação livre.
Prazo	—
Responsável	Antonio
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

Antonio
Empreiteiro

Gerado em 03/10/2026 02:10 · consolidado de 1 vistoria(s) do formulário do painel (leg-295-20260908). Os relatórios de cada vistoria ficam na aba Segurança.

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **298**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 298 — ANTONIO RAPOSO TAVARES		MUNICÍPIO Osasco / SP	CONTRATO FDE 05/00928/26-001-001
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE DANILO
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 27/07/2026 · término previsto 27/02/2027 · decorridos 46 de 215 dias (21%) · restam 169 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	8

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Extensão no piso da circulação, sem cabo PP e sem proteção mecânica (NC 03).	NR-18.21
08/09/2026	8.4	Quadros elétricos — proteção, identificação e DR Extensão ligada diretamente ao quadro, sem plugue; fiação retirada do quadro sem acondicionamento (NC 04 e 05).	NR-18.21
08/09/2026	9.1	Demolições Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados (NC 01).	NR-18.6
08/09/2026	21.1	Sinalização de segurança — EPI obrigatório, riscos, setorização e isolamento Área de demolição sem sinalização adequada (NC 01).	NR-18.13
08/09/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho (NC 02).	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
08/09/2026	23.1	Armazenagem de materiais Tapumes armazenados em frente à Secretaria, apoiados sobre banco de atendimento (NC 06).	NR-18.19
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Entulhos na área de intervenção e fiação solta junto à frente de trabalho (NC 02 e 05).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Tapume provisório sem fixação e com instabilidade, com risco de queda (NC 07 e 08).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Área de intervenção acessível a terceiros durante a demolição (NC 01).	NR-18.13



08/09/2026 · Demolição de muro executada sem isolamento e sinalização adequados, permitindo aproximação de terceiros à área de intervenção.

Item	9.1 — Demolições
Local	Demolição de muro sem isolamento
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Isolar integralmente a área com barreira física e sinalização visível, restringindo o acesso durante a demolição e a retirada de entulho.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta




08/09/2026 · Área de intervenção com entulhos e sem isolamento adequado. Foi observada a utilização de mão de obra sem padronização prévia de vestimenta de trabalho; o empreiteiro disponibilizou calçados e calças.

Item	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo
Local	Área de intervenção / entulhos sem isolamento
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Manter a área isolada e organizada, retirar os entulhos e assegurar que todos os trabalhadores estejam devidamente orientados e equipados antes do início das atividades.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Extensão/fiação disposta no piso em área de circulação, sem cabo PP adequado e sem proteção contra danos mecânicos, criando risco de tropeço e contato elétrico.

Item	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas
Local	Fiação/extensão no chão em área de circulação de pedestres
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Substituir por extensão com cabo PP compatível, manter conexões protegidas e retirar a fiação da rota de circulação, utilizando passagem aérea ou proteção mecânica adequada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

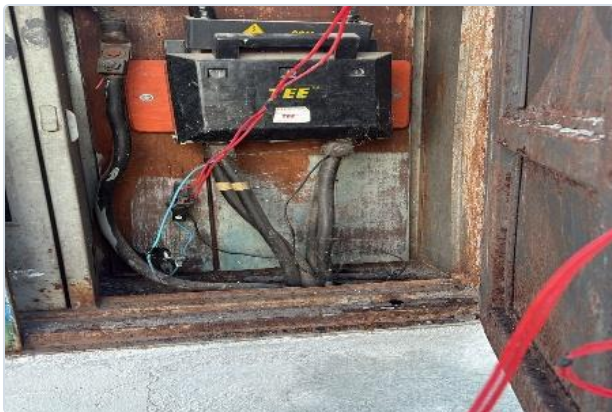

08/09/2026 · Fiação de extensão conectada diretamente ao quadro elétrico, sem plugue/conector apropriado.

Item	8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR
Local	Extensão irregular ligada diretamente ao quadro elétrico
Classificação	MÉDIO
Ação corretiva	Regularizar a alimentação elétrica utilizando plugue, tomada e conexões adequadas, sem ligações improvisadas, mantendo o quadro protegido contra acesso não autorizado.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Fiação retirada do quadro elétrico e deixada próxima à área de trabalho, sem acondicionamento adequado.

Item	8.4 — Quadros elétricos — proteção, identificação e DR
Local	Fiação retirada do quadro elétrico
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Recolher e acondicionar imediatamente a fiação e os componentes elétricos em local protegido, mantendo a área livre e organizada.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapumes armazenados em frente à Secretaria, sem isolamento e apoiados sobre banco destinado ao atendimento da escola, com risco de queda e obstrução.

Item	23.1 — Armazenagem de materiais
Local	Tapumes armazenados em frente à Secretaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os tapumes da área de atendimento e armazená-los em local definido, estável e isolado, sem bloquear circulação ou mobiliário da escola.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapume instalado de forma provisória, sem fixação definitiva e sem garantia de estabilidade.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Tapume montado provisoriamente
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Executar a fixação adequada do tapume, garantindo estabilidade, resistência e isolamento contínuo da área da obra.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta



08/09/2026 · Tapume apresentando instabilidade e risco de queda sobre pedestres e veículos estacionados junto à obra.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Tapume com risco de queda
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Regularizar e reforçar o tapume com urgência, garantindo sua estabilidade e eliminando o risco de queda sobre pedestres e veículos.
Prazo	17/09/2026
Responsável	Rafael
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos Responsável SST	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------

RELATÓRIO SEMANAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Consolidado das vistorias NR-18 da semana · Modelo único SST FDE rev01

Semana **37**

07/09/2026 a 11/09/2026

Obra: **299**

1 vistoria(s)

UNIDADE DE ENSINO 299 — MYRTHES THEREZINHA ASSAD VILLELA PROFA		MUNICÍPIO Barueri / SP	CONTRATO FDE 05/01006/26-001-001
EMPREITEIRO RAEINALDO	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luis Júnior	FISCAL FDE VINICIUS
PRAZO DECORRIDO NO FIM DA SEMANA início 27/07/2026 · término previsto 27/10/2026 · decorridos 46 de 92 dias (50%) · restam 46 dias na sexta-feira			

VISTORIAS DA SEMANA

DATA	RESPONSÁVEL	FASE	CLASSIFICAÇÃO	MÉDIA	CONFORMIDADE	NC
08/09/2026	Maria Santos	Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	RUIM	3,000	25%	4

RUIM

situação na última vistoria (08/09/2026) · média ponderada **3,000**
CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

ITENS NÃO CONFORMES NA VISTORIA

DATA	ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR
08/09/2026	22.1	EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço (NC 04).	NR-06.6.1 / NR-06.7.1
08/09/2026	23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Entulho de demolição e materiais nas rotas de circulação (NC 03 e 04).	NR-18.19
08/09/2026	23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento apenas com fita zebreada, sem barreira física contínua (NC 01, 02 e 03).	NR-18.13
08/09/2026	23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Perímetro não impede acessos laterais de alunos e funcionários (NC 02).	NR-18.13

NÃO CONFORMIDADES DA SEMANA — REGISTRO FOTOGRÁFICO



08/09/2026 · Isolamento parcial com fita zebreada no acesso, sem barreira física contínua, permitindo aproximação de alunos, funcionários e terceiros.

Item	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua
Local	Acesso à área de obra / circulação interna
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Instalar tapume móvel/rígido, estável e contínuo, fechar os acessos e manter sinalização visível, segregando a circulação escolar da obra.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · A sinalização informa a presença de obra, porém o fechamento do perímetro não impede completamente acessos laterais à área de risco.

Item	23.4 — Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso
Local	Perímetro externo da área de intervenção
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Complementar o isolamento com tapume móvel ou barreira física equivalente, sem vãos de acesso, mantendo placas e rota segura para a comunidade escolar.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · Entulho de demolição com peças irregulares e cortantes, isolado apenas por fita zebreada, com risco de acesso, tropeço, queda e contato com materiais instáveis.

Item	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas
Local	Área com entulho proveniente de demolição
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar e destinar o entulho com frequência; manter limpeza e organização; utilizar tapume móvel/rígido para impedir acesso de pessoas não autorizadas.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta



08/09/2026 · Trabalhador observado com capacete fora da posição de uso na frente de serviço, além da necessidade de controle contínuo de materiais e resíduos.

Item	22.1 — EPIs adequados fornecidos, com CA válido e em uso efetivo
Local	Frente de serviço / execução de alvenaria
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Exigir uso correto e permanente dos EPIs definidos para a atividade, reforçar DDS/orientação e manter materiais e resíduos fora das rotas de circulação.
Prazo	—
Responsável	RAEINALDO
Status	Aberta

ACOMPANHAMENTO

DATA	EFETIVO	ATIVIDADES	ITENS DE SST OBSERVADOS	PENDÊNCIAS
08/09/2026	3	Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.	Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.	Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Colaboradores lançados na vistoria mais completa da semana: 1.

Maria Santos
Responsável SST

Luis Júnior
Engenheiro responsável

RAEINALDO
Empreiteiro