

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Vistoria NR-18 · Modelo único SST FDE rev01 · pontuação conforme Relatório de Performance de Obra da FDE

Data: 10/09/2026 · 07:30
Obra: 218
Vistoria por: Maria Santos
código leg-218-20260910

UNIDADE DE ENSINO 218 — EE CEL ANTONIO PAIVA DE SAMPAIO		MUNICÍPIO Osasco / SP	TIPO DE OBRA Reforma
CONTRATO FDE 70/00255/26-001-001	PI 2026/00426	ORDEM DE SERVIÇO 70/00255/26	CÓDIGO FDE —
EMPREITEIRO Rafael	CONTRATADA B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	FASE DA OBRA NA VISTORIA Obra em execução — inspeção de segurança do SESMT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO Viktor	ENCARREGADO / PREPOSTO —	RESPONSÁVEL PELA VISTORIA (SST) Maria Santos	REGISTRO PROFISSIONAL —
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL Luís Júnior	FISCAL FDE DANILO	PRAZO CONTRATUAL 210 dias	ENDEREÇO Rua Ananias de Almeida, 145 - Quitaúna - CEP 06186-190

PRAZO DECORRIDO NA DATA DA VISTORIA
início 16/04/2026 · término previsto 16/11/2026 · decorridos 147 de 214 dias (69%) · restam 67 dias na data da vistoria

OBSERVAÇÕES
Preenchido a partir do Relatório de Não Conformidades do SESMT de 10/09/2026. A aba VISTORIA foi respondida SOMENTE nos itens evidenciados por esse relatório — os demais ficaram em branco por falta de evidência, e a pontuação é PARCIAL. — Relatório convertido para o padrão do formulário em 03/10/2026 a partir da ficha anterior. Campos que o relatório original não trazia ficaram em branco.

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Classificação geral

RUIM

média ponderada 3,000 (0 = ótimo · 4 = péssimo)

CORREÇÃO IMEDIATA — item com nota 3 (RUIM)

25%

Índice de conformidade

4

Itens avaliados (de 38)

18

Total de pontos (peso × nota)

4,500

Média FDE (total ÷ itens)

3 · Ruim

Pior nota da vistoria

6

Não conformidades abertas

Distribuição das notas dos itens avaliados: ■ Ruim 4

RESUMO DA VISTORIA POR GRUPO

GRUPO DE ITENS (NR-18)	ITENS	CONFORMES	NÃO CONFORMES	N.A.
8 · Instalações elétricas	4	0	1	—
23 · Gerais	4	0	4	—



NC 1 · Armazenamento de sacos com resíduos e materiais em área de circulação, junto ao acesso, reduzindo a passagem e comprometendo a organização do local.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Circulação interna / área escolar
Risco	Obstrução da passagem, tropeço e queda no mesmo nível.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirar os materiais da circulação e destiná-los a local definido, mantendo acesso e rota de passagem permanentemente desobstruídos.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta




NC 2 · Escadas, perfis, placas e sobras de materiais armazenados de forma desorganizada e apoiados em área acessível a alunos e funcionários, reduzindo a faixa segura de circulação e criando risco de tombamento, cortes, impacto e tropeço.

Item da vistoria	23.1 — Armazenagem de materiais (NR-18.19)
Local	Acesso / circulação junto ao depósito
Risco	Tombamento de materiais, cortes, impacto e tropeço.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Reorganizar imediatamente o armazenamento em local exclusivo da obra, com escadas travadas e materiais empilhados de forma estável. Proibir o armazenamento em rotas de circulação e segregar a área com barreira física adequada.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 3 · Caixas, perfis metálicos, cabos e recipientes depositados junto à passagem, sem segregação suficiente. Há risco de tropeço, queda, contato com arestas e interferência na circulação de alunos, funcionários e terceiros.

Item da vistoria	23.2 — Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas (NR-18.19)
Local	Acesso / circulação próximo ao depósito
Risco	Tropeço, queda, contato com arestas e interferência na circulação escolar.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Realizar limpeza e organização do local, remover resíduos e cabos soltos, acondicionar perfis e materiais em suporte apropriado e manter a passagem totalmente desobstruída. Isolar o depósito temporário com tapume móvel ou barreira rígida.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

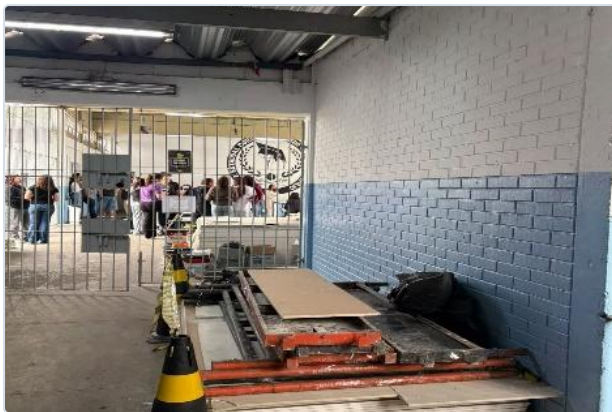


NC 4 · Componentes de andaime e placas armazenados junto à circulação escolar. O isolamento por cones e fita zebra é pontual e não impede fisicamente a aproximação de alunos e funcionários.

Item da vistoria	23.3 — Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua (NR-18.13)
Local	Área de materiais / componentes de andaime
Risco	Aproximação de alunos e funcionários da área de materiais; impacto e tombamento.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Implantar tapume móvel, contínuo, estável e resistente, separando fisicamente a área de armazenamento e a frente de obra da circulação. Manter acesso controlado somente aos trabalhadores autorizados; cones e fita zebra apenas como sinalização complementar.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta



NC 5 · Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento, com risco de queda do material e iluminação insuficiente no ambiente.

Item da vistoria	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas (NR-18.21)
Local	Salas de aula / sistema de iluminação
Risco	Queda de luminária sobre alunos e iluminação insuficiente.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Retirada dos alunos da sala e adequação das luminárias e componentes elétricos por profissional autorizado, restabelecendo iluminação adequada antes da liberação da sala.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

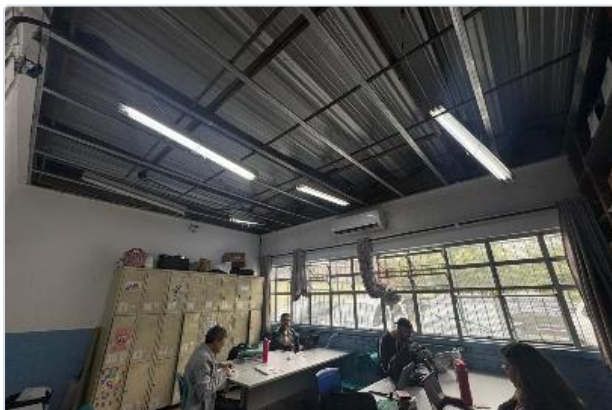

NC 6 · Luminárias da sala dos professores apresentando acabamento inadequado e possível risco de queda e insuficiência da iluminação no ambiente.

Item da vistoria	8.3 — Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas (NR-18.21)
Local	Sala dos professores / sistema de iluminação
Risco	Queda de luminária e iluminação insuficiente.
Classificação	ALTO
Ação corretiva	Providenciar regularização das luminárias afetadas. Antes de qualquer intervenção, desenergizar o circuito, impedir reenergização indevida e permitir o serviço somente a trabalhador autorizado. Após a correção, verificar funcionamento e condição de iluminação.
Prazo	—
Responsável	Rafael
Status	Aberta

PONTUAÇÃO FDE — ITENS AVALIADOS

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
13	Instalações elétricas (ajustada)	3	3 · Ruim	9
36	Armazenagem de Materiais (ajustada)	1	3 · Ruim	3
37	Ordem e Limpeza (ajustada)	1	3 · Ruim	3

Nº	ITEM AVALIADO	PESO	NOTA	PONTOS
38	Tapumes / Isolamento Obra (ajustada)	1	3 · Ruim	3
Total · 4 itens · soma dos pesos 6				18

34 item(ns) da pontuação sem avaliação nesta vistoria (N.A. ou não verificados) — fora da média.

VISTORIA NR-18 — ITENS VERIFICADOS

ITEM	O QUE FOI VERIFICADO	NR	RESPOSTA
8 · Instalações elétricas			
8.3	Instalações gerais — extensões, cabos e tomadas Luminárias penduradas em salas de aula em funcionamento e na sala dos professores (NC 05 e 06). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.21	Insatisfatório
23 · Gerais			
23.1	Armazenagem de materiais Escadas, perfis, placas e componentes de andaime armazenados de forma desorganizada (NC 02 e 04). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.2	Ordem e limpeza — resíduos, embalagens e circulações desobstruídas Sacos de resíduos, caixas, perfis e cabos junto às rotas de circulação (NC 01 e 03). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.19	Insatisfatório
23.3	Tapumes / isolamento da obra — barreira rígida, estável e contínua Isolamento por cones e fita zebra, pontual, sem impedir fisicamente a aproximação (NC 04). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório
23.4	Interface com a comunidade escolar — controle efetivo de acesso Materiais e frente de obra em áreas acessíveis a alunos e funcionários (NC 01, 02 e 04). — ação: Correção conforme NC — prazo imediato	NR-18.13	Insatisfatório

COLABORADORES EM OBRA

1 colaborador(es) (1 próprio(s), 0 subempreitado(s)). Pendências: CTPS 0 · ASO 0 · treinamento 0 · ficha de EPI 0. Nomes só na versão completa (pasta INSPECOES).

ACOMPANHAMENTO DO DIA

EFETIVO NO DIA 3	EPI / UNIFORME ENTREGUE Sim	ATIVIDADES DO DIA Análise e desobstrução de áreas para a eleição; ampliação da área de isolamento com tapume; retirada das telhas do pátio.
ITENS DE SST OBSERVADOS Tapume ampliado e área isolada; sacos de argamassa ainda no pátio.		PENDÊNCIAS Retirar o restante da argamassa do pátio até 29/09.

Maria Santos Responsável pela vistoria (SST)	Luis Júnior Engenheiro responsável	Rafael Empreiteiro
---	---------------------------------------	-----------------------